

فصل اول:

مقدمہ

مقدمه

وجود تنش پسماند کششی داخلی در سازه می تواند باعث بالا رفتن سطح تنش از آنچه که در محاسبات در نظر گرفته شده است شودونهایتا موجب شکست قطعه گردد. این تنش ها در بار گذاری های متناوب و به ویژه در قطعات جوشی تحت بار گذاری متناوب، بیشتر موجب تغییر در سطح تنشی که جسم می تواند تحمل کندمی گردد و بدلیل همین مساله عمر خستگی اجزای جوش بسیار کمتر از همان سازه در حالتی که بدون جوش باشد می گردد. تنش های داخلی در سازه ها به مراتب مشکل سازتر می باشند. این تنشها علاوه بر مسائل خاص خود، در زمینه تغییر شکل سازه نیز تاثیر گذار است و باعث می گردد که نتوان شکل سازه رابه راحتی بدست آورد. علاوه بر این در سازه های جوشی به علت مسئله خاص آنها در تولید که عموماً با سرد شدن سریع همراه است، در منطقه جوش ساختاری ترد و شکننده داریم و عموماً منطقه جوش پرازانواع ترک هایی است که یاده نگام تولید به وجود آمده اند و یاد مرافق این تنش را در زمانی که جوش ترشی و خواهد بود می آیند و وجود تنش های داخلی کششی در سازه باعث رشد این ترکها و درنهایت شکست سریعتر آنها می گردد.

اثبات شده است عمر خستگی یک سازه عبارت است از مجموع زمان لازم برای رشد ترک در جوش. چون ترک ها عموماً وجود دارند عمر خستگی آنها تنها برابر زمان رشد این ترک ها خواهد بود و چون تنش های پسماند کششی در سازه های داریم زمان رشد این ترک ها نیز بسیار کمتر خواهد بود. به عنوان مثال حد خستگی اتصالات لب به لب در فولاد کم کربن به طور تقریبی ۵٪ و برای اتصالات لب بر لب تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد حد خستگی فلز پایه می باشد. در اتصالات جوشی فولادهای پراستحکام کاهش نسبی استحکام خستگی حتی از این هم بیشتر است. لذا در زمینه بهبود عمر خستگی سازه های جوشی برای افزایش عمر سازه های تحت بار خستگی زمینه تحقیقات فراوان وجود دارد. در این زمینه کارهای مختلفی انجام شده است که از آن نمونه

به افزایش عمر خستگی توسط روش های حرارتی (مثل آنیل کردن) و روش های مکانیکی (مثل peening Hammer و Shot peening) می توان اشاره کرد. این روش ها عموماً با کاهش تنش های پسماندکششی و یا ایجاد تنش های فشاری پسماند که مانع بازشدن ورشدترک در سازه می گردند، باعث افزایش عمر خستگی سازه های جوشی می گردند. یکی از روش هایی که جدیداً توانسته است قابلیت های خود را در زمینه حذف تنش های پسماند و یا جانشین کردن این تنشها باتنش های پسماند فشاری (باتوجه به سیستم طراحی شده) نشان دهد روش تنش زدایی به روش ضربات التراسونیکی به سطح می باشد. در این روش ضرباتی که توسط ابزار التراسونیکی به قطعه وارد می شود، موجب تغییر فرم پلاستیک در منطقه مورد نظر می گردد. با طراحی صحیح دستگاه و براساس پارامترهای موجود می توان تعیین کرد که آیاتنش های موجود حذف می شوند و یا اینکه علاوه بر حذف تنشها کششی تنش های پسماند فشاری نیز در جسم ایجاد می شود. البته باتوجه به مزیت وجود تنش فشاری که مانع بازشدن ورشدترک ها می گردد عموماً در طراحی به گونه ای عمل می کنند که تنش های فشاری نیز در منطقه تحت عملیات ضربات التراسونیکی ایجاد شود. در فصل های مختلفی که در پی می آید ابتدا نحوه تشکیل تنش پسماندکششی در یک جوش بیان گردیده است، سپس اجزای اصلی یک دستگاه التراسونیکی شرح داده شده می شود، در ادامه روش های مختلف تنش زدایی به طور خلاصه بیان شده است و روش ضربات التراسونیکی نیز به طور کاملتری بررسی و باین روش ها مقایسه شده است و مزایا و معایب آن مشخص گردیده است. همچنین اصول طراحی عملیات ضربات التراسونیکی برای یک اتصال جوشی و مراحل آن آمده و درنهایت تعدادی از کاربردهای ضربات التراسونیکی و آزمایش هایی که نشان دهنده بهبود جوش دراثر این عملیات می باشد نیز ارائه گردیده است.

فصل دوم:

مفهوم التراصونيك

مفهوم التراسونیک

دستگاه التراسونیک : دستگاهی است که امواجی با فرکانس خیلی بالا تولید می کند که فرکانس بیشتر از آستانه شنوازی است. از آزمایش التراسونیک معادل $0/5$ Hz (Infra sound 20-20000 Hz) و فرکانس در آزمایش التراسونیک می باشد. این دستگاه قادر است عیوب یا نایپوستگی های ریز که معادل نصف طول موجش است را نشان دهد. (نصف طول موج = نایپوستگی های قابل تشخیص در التراسونیک). در مقابل


ترانسدیوسر دستگاه ۳ ناحیه وجود دارد :

۱. Far field .

۲. Near field .

۳. Dead zone .

(Near zone) : مکانی است که اگر نایپوستگی ها در این منطقه قرار گیرند به صورت واضح و دقیق توسط دستگاه قابل تشخیص نمی باشدواین یکی از معایب روش ضربات التراسونیکی می باشد .

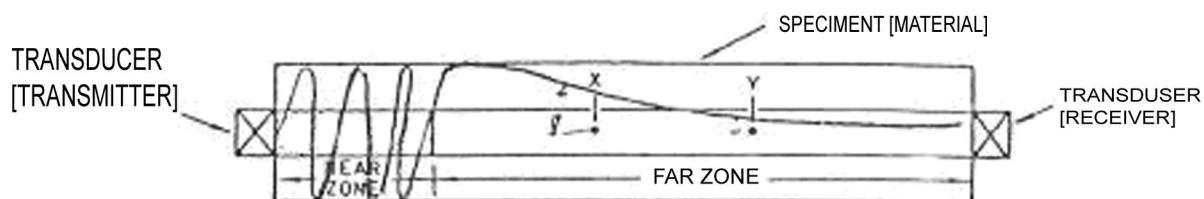

شکل ۱-۲ نمایش قسمت های روبه روی ترانسدیوسر [۴]

(Far field or Far zone) : منطقه ای است که عیوب با دقت بالایی قابل تشخیص می باشند در این منطقه صوت حالت واگرایی دارد که این زاویه واگرایی به عواملی چون طول موج و قطر کریستال پراب و

فرکانس وابسته می باشد که با طول موج رابطه مستقیم و با فرکانس و قطر کریستال پراب رابطه معکوس دارد.

پراب ها و دستگاه های التراسونیک (دستگاههای آنالوگ و دیجیتال و پراب های زاویه ای و نرم ای) :

دستگاه ها به دو صورت تقسیم می شوند:

آنالوگ : در صنعت کاربرد چندانی ندارد بدلیل آنکه سرعت کارکردن با دستگاه کم است . از این دستگاه بیشتر در آموزشها و کارهای آزمایشگاهی استفاده می شود .


دیجیتال : بدلیل راحت و آسان بودن سیستم دستگاه و سرعت بالا برای کار، بیشتر از این نوع دستگاه در صنعت استفاده می شود .



شکل ۲-۲ انواع پراب ها [۴]

۱ - پراب های زاویه دار (Angle) : اغلب استفاده این پراب در تست و بازررسی جوش است .

۲. پراب های نرمال (Normal) : اغلب استفاده این پراب ها برای تست و بازرسی سطوح است و برای تست جوش استفاده نمی شود .

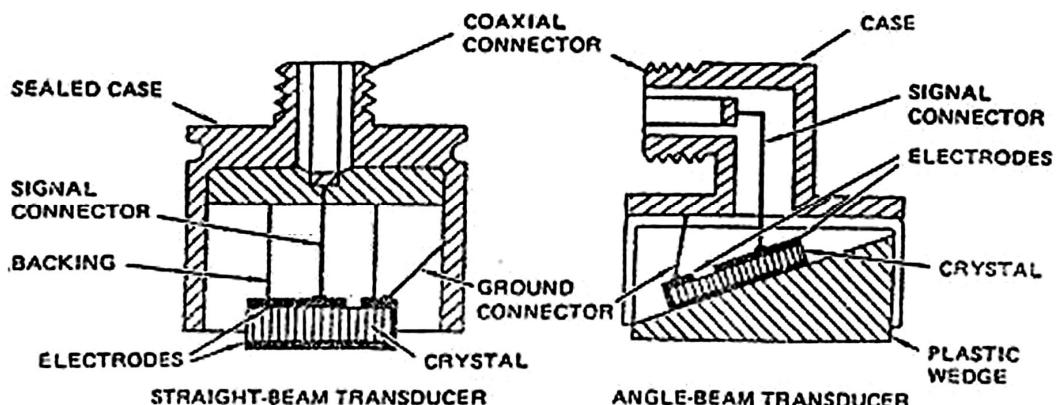


شکل ۲-۳ ترانس迪وسر زاویه ای و نرمال [۴]

روش های استفاده از پراب ها :

روش برگشت صوت (Puls – Echo) : در این روش تنها یک پراب استفاده می شود که هم فرستنده و هم گیرنده صوت است .

روش انتقال صوت (Through Transmission) : در این روش ۲ پراب استفاده می شود که یکی فرستنده و دیگری گیرنده صوت است .

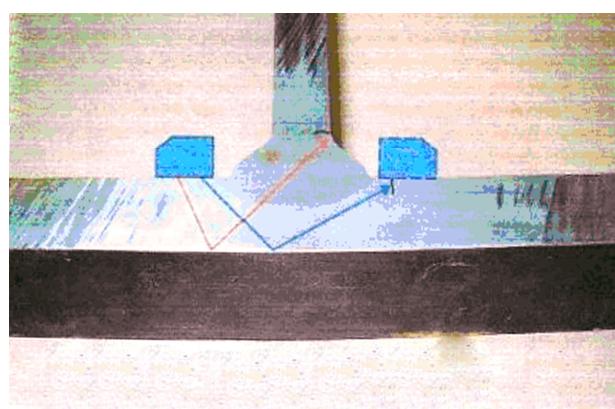

شکل ۲-۴ استفاده از پراب ها به روشن انتقال صوت [۴]

نوع انتقال صوت در پرتاب ها به دو صورت است :

۱- پالس کوتاه (Short pulse)

۲- موج متواالی (Continous wave)

بلوک های مرجع برای کالیبراسیون پرتاب های زاویه ای و نرمال در روش آزمایش التراسونیک

• بلوک های مرجع (Reference block)

• بلوک V1 یا WII

• بلوک V2 یا Az


از این بلوک ها در کالیبراسیون پرتاب های نرمال و زاویه ای استفاده می شود . ضخامت های این بلوک ها

متفاوت است مثلًا بلوک V2 دارای ضخامت هایی چون ۲۰ میلیمتر و ۱۲ میلیمتر است و ضخامت بلوک

V1 معادل ۲۵ میلیمتر است . شعاع منحنی در بلوک V2 برابر ۲۵ میلیمتر و ۵۰ میلیمتر است . که ۲۵ میلیمتر

شعاع منحنی کوچک و ۵۰ میلیمتر شعاع منحنی بزرگ است . شعاع منحنی در بلوک V1 معادل ۱۰۰

میلیمتر است .

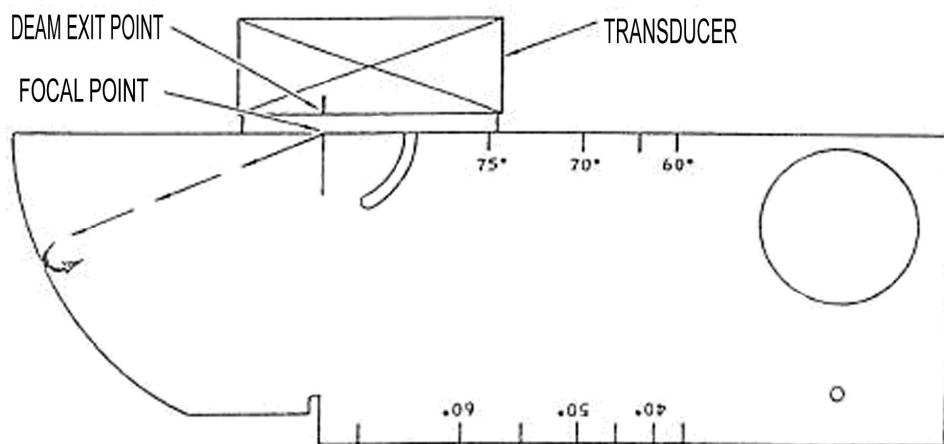

شکل ۲-۵ بلوک مرجع برای کالیبراسیون [۴]

روش های تست و بازرسی قطعات توسط دستگاه های التراسونیک:

(Contact testing) روش تماسی

در روش تست تماسی ترانسdiyosr مستقیم روی نقطه تحت آزمایش قرار می گیرد چون دانسیته هوا کم است یک نوع عایق صوتی به حساب می آید و به خاطر همین از موادی چون : گریس - روغن - آب و ... درین اتصال ترانسdiyosr با قطعه استفاده می شود .

(Immersion testing) روش غوطه وری

در روش غوطه وری قطعه تحت تست و ترنس diyosr هردو در داخل یک تانک که از آب پرشده قرار می گیرند . در این روش سرعت تست بالا است و اغلب در جهایی که سرعت کار مهم است از این روش استفاده می کنیم .

موارد مهم در التراسونیک

۱ - کالیبراسیون فاصله پراب نرمال (Normal)

۲ - کالیبراسیون فاصله برای پراب زاویه دار (Angle)

۳ - تعیین شاخص پراب

۴ - تعیین زاویه پراب

۵ - تعیین محل SDH روی بلوک مرجع

۶ - قدرت تفکیک (resolution)

Amplitud control lineritiy - ۷

screen light lineritiy - ۸

9 - منحنی DAC

10 - ضخامت مولد

11 - زاویه انحراف

12 - خطی بودن محور افقی

استانداردهای مورد استفاده در آزمایش التراسونیک

استانداردهای کاربردی در تست های غیرمخرب و جوشکاری

۱. AWS A1.1 : راهنمای سیستم های اندازه گیری متريک در صنایع جوشکاری .

۲. AWS A2.4 : استاندارد علائم و نشانه هادر جوشکاری ، لحیم کاری و تست های غیر مخرب .

۳. AWS A3.0 : استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاری .

۴. AWS B1.10 : راهنمای بازرسی غیر مخرب جوش .

۵. AWS B1.11 : راهنمای بازرسی چشمی جوش .

۶. ANSI Z49.1 : ايمنى در جوشکاری ، برشکاری و فرآيندهای وابسته .

۷. AWS QC1 : برای تایید صلاحیت بازرسین جوش .

۸. AWS D1.1 : کد ساخت سازه های فولادی جوشکاری شده .

۹. AWS D1.5 : استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شده .

۱۰. AWS D15.1 : استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتیو .

۱۱. AWS B5.11 : استاندارد تایید صلاحیت مفسرین رادیو گرافی .

۱۲. SNT - TC - 1A : راهنمای تایید صلاحیت پرسنل تست های غیر مخرب که توسط انجمن آزمایش

های غیر مخرب آمریکا تهیه شده است. [۴]

فصل سوم:

تنش های پسمند جوشی

۱-۳- مقدمه:


مبحث تنش زدایی در مورد اتصالات جوشی از اهمیت زیادی برخوردار است و عموم مباحث ارائه گردیده در فصل های بعد در مورد تنش زدایی اتصالات جوشی می باشد، لذا لازم است قبل از وارد شدن به مبحث تنش زدایی این اتصالات ، اطلاعاتی راجع به انواع اتصالات جوشی و همچنین راجع به نحوه ایجاد تنش پسماند در اتصالات جوشی داده شود.

۲-۳- انواع اتصالات جوشی:

جوشکاری فنی است که توسط آن قطعات فلزی عمدتاً از طریق ذوب موضعی بین آنها (به کمک مواد مصرفی یا بدون استفاده از آنها) به یکدیگر متصل شده و عمدتاً قطعه واحدی را ایجاد می کنند . جوشکاری با توجه به شکل سازه‌ای که از اتصال این قطعات بدست می آید می تواند به شکل‌های مختلف صورت بگیرد . قطعات کار به علت تنوع در سازه هایی که جوشکاری می شوند، به حالت‌های مختلفی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و جوشکاری می شوند. مهمترین این حالات در ادامه بررسی می شوند .


۱- اتصال لب به لب (But welding) : در این حالت لبهای قطعه کار به حالت صاف یا پخته به طور مستقیم در مقابل هم قرار می گیرند. نوع پخت یا انحنای آن بستگی به روش جوشکاری و شرایط کار و ضخامت قطعه دارد ، در شرایطی که ضخامت قطعه در حد نفوذ جوشکاری باشد نیازی به پخت زدن نمی باشد و مطابق شکل ۱-۳(حالت اول) جوشکاری بدون نیاز به پخت زدن صورت می گیرد.

اگر ضخامت قطعه بالاتر از حدی باشد که جوش بتواند نفوذ بکند لازم می‌گردد که مانند شکل ۳-۱ (حالت دوم) پنج V شکل زده شود. در ضخامت های بالاتر از پنج های X و یا V دو طرفه نیز استفاده می‌شود و از چند پاس جوشکاری با توجه به ضخامت قطعه کار استفاده می‌گردد.

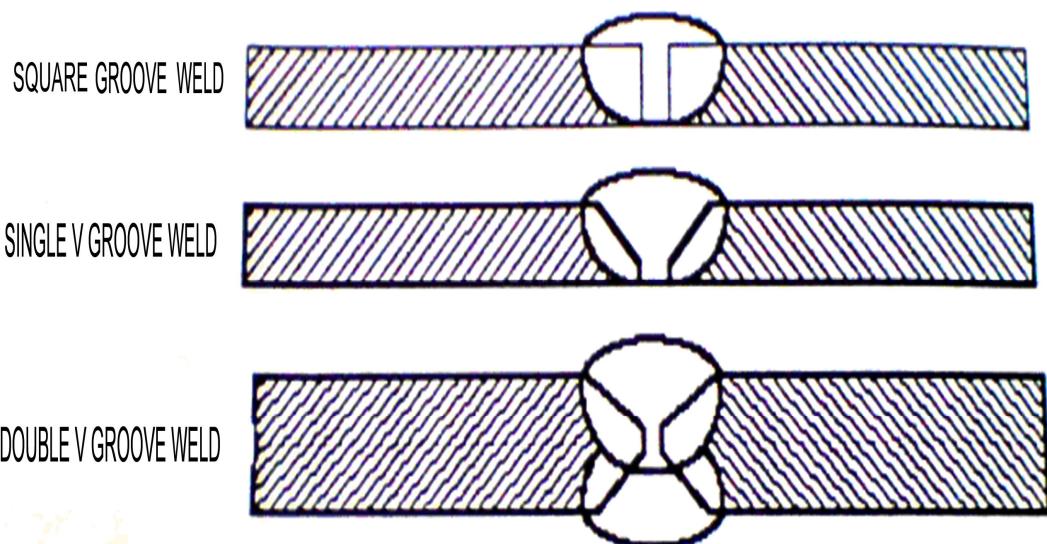

شکل ۳-۱ انواع روش های جوشکاری لب به لب [۲]


۲- اتصال لب روی هم یا لب بر لب (Lap Joint) : در این حالت ورق ها بر روی هم قرار گرفته و جوشکاری بر روی لبه ها صورت می‌گیرد. (شکل ۳-۲)

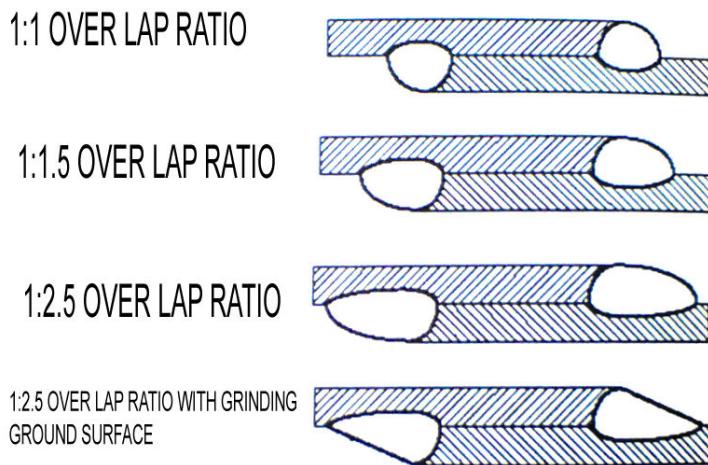

[۳] ۳-۲ انواع مختلف اتصال لب بر لب (lap joint)

تفاوتهای مختلف شکل ۳-۲ دارند در نسبت طول به عرض جوش (over lap ratio) است که هر چه این نسبت بیشتر باشد تمرکز تنفس کمتر خواهد بود و از نظر مقاومت مصالحی شرایط بهتری خواهد داشت . در بعضی مواقع (مانند شکل ۳-۲ حالت چهارم) انحنای سطح جوش را بعلت اینکه انحنای سطح آن موجب تمرکز تنفس می‌گردد، با سنگ زدن حذف می‌کنند.

۳- اتصال T شکل : در این نوع اتصال همانگونه که در شکل ۳-۳ نشان داده شده است یکی از ورق‌ها به طور عمود یا با زاویه بر روی ورق دیگر قرار می‌گیرد و عموماً دو پاشنه آن جوش می‌خورد. در اینجا نیز با توجه به شکل و ضخامت ورق و روش جوشکاری ممکن است قطعه‌ها بدون پخ باشند (شکل ۳-۳a) یا از هر دو طرف پخ خورده باشند (شکل ۳-۳b) و یا تنها از یک سمت پخ خورده باشند (شکل ۳-۳c).

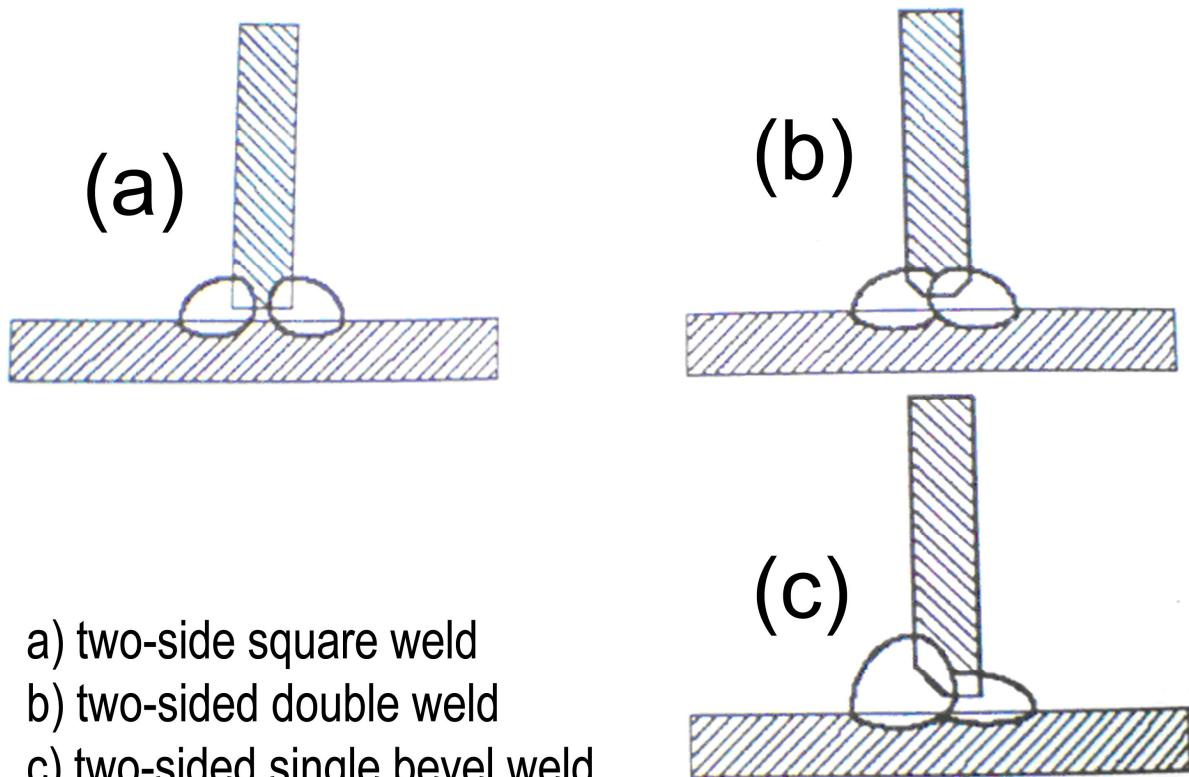


شکل ۳-۳ انواع مختلف اتصال T-شکل [۳]

۴- اتصال نبیشی (Fillet weld) : در این حالت دو قطعه با زاویه در کنار هم قرار می‌گیرند (شکل ۴-۳). در

اینجا قطعات می‌توانند به صورت ساده یا پخ زده باشند که در شکل انواع مختلف آن نشان داده شده

است. [۳]

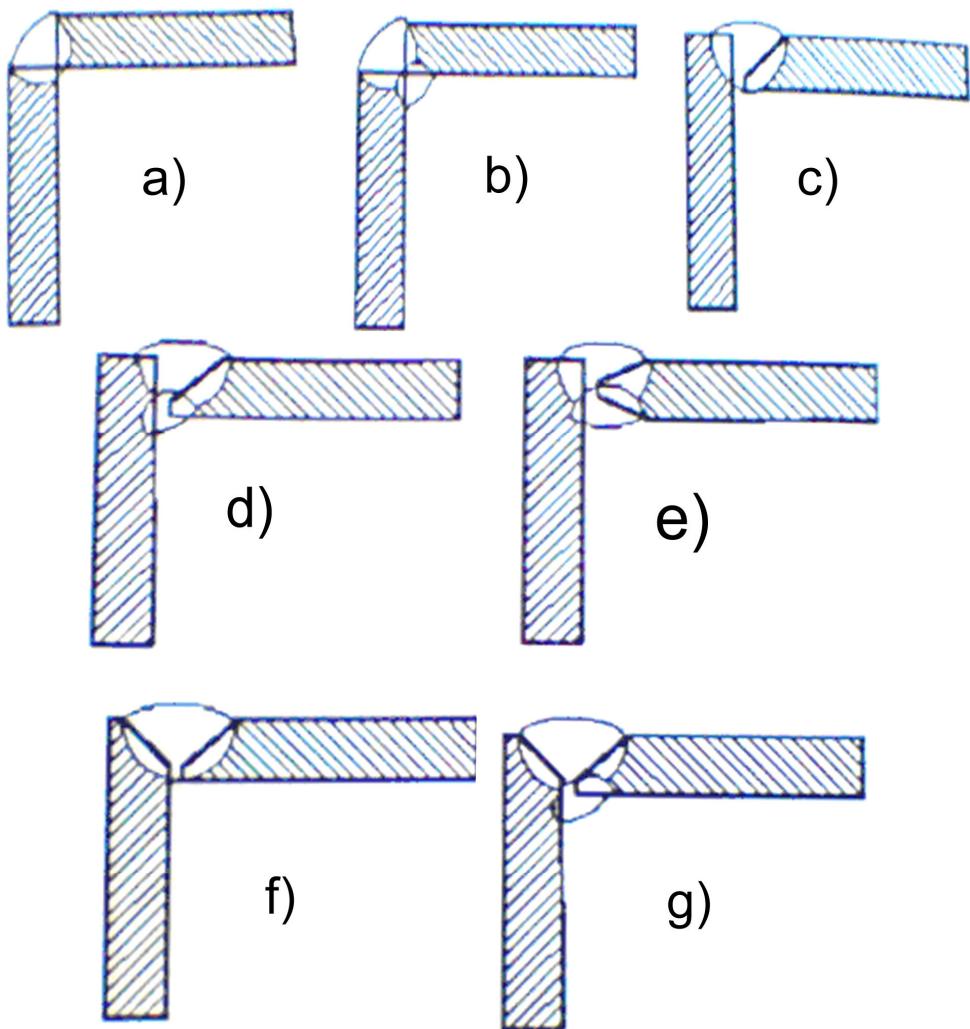

a)outside weld

b)outside and inside weld

c,f)single bevel one sided weld

d,g)single bevel two-sided weld

e)double bevel weld


شكل ٤-٣ انواع مختلف اتصال نبشي [٣]

۳-۳-نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

تنش پسماند تنشی است که بر اثر انجام عملیات خاصی در جسم باقی می‌ماند و در حالی که جسم تحت هیچ نوع بارگذاری خارجی نیست هم وجود دارد. طبیعت تنش پسماند به گونه‌ای است که در مقابل هر تنش کششی تنش فشاری نیز باید وجود داشته باشد، به گونه‌ای که جسم در حالت تعادل باقی بماند که به این حالت، حالت خود تعادلی می‌گویند. علت اینکه شناسایی چنین تنش‌هایی برای ما مهم است این است که وقتی جسم تحت تنش خارجی قرار می‌گیرد، این تنش خارجی به تنش پسماند موجود افزوده می‌شود. پس اگر در منطقه‌ای تنش پسماند کششی داشته باشیم و بارگذاری ما نیز تنش کششی باشد سطح تنش در آن منطقه بالاتر از آنچه که تنها با لحاظ تنش کششی خارجی بدست می‌آید خواهد بود. لذا در صورتی که تنش کششی پسماند داخلی را در نظر نگیریم و قطعه را تنها براساس تنش اعمالی خارجی طراحی می‌کنیم ممکن است در اثر تنش‌های پسماند خارجی تنش در قطعه از حد تسلیم آن بالاتر رفته و باعث شکست آن گردد. یکی از فرایندهایی که باعث ایجاد تنش پسماند در سازه‌ها می‌گردد جوشکاری است که به علت گرم و سرد شدن‌های متوالی جوش و مناطق نزدیک جوش و عدم امکان جابجایی در بعضی جهات، تنش‌های پسماند داخلی در جوش و مناطق مجاور آن بوجود می‌آید. مقدار انبساط و تغییر شکل جسم در مقابل گرما متناسب با درجه حرارت می‌باشد. اصولاً با افزایش درجه حرارت تا نقطه ذوب فلز شاهد انبساط در آن خواهیم بود. حال هنگامی که در نقطه‌ای از جسم درجه حرارت به طور موضعی افزایش یابد در اطراف آن یک شیب حرارتی بوجود می‌آید که می‌خواهد باعث تغییر شکل و انبساط نقطه‌ای که دمای آن افزایش پیدا کرده است بشود، ولی از اطراف، فلزاتی که این نقطه را احاطه کرده‌اند و میل به تغییر شکل ندارند با تغییر

شکل این نقطه مقابله می کنند ، لذا مناطق نزدیک این نقطه تحت تنش فشاری قرار می گیرند و در صورتی که تنش فشاری موجود از حد تسليم بيشتر شود باعث تغيير شکل پلاستيك اين منطقه می شود. در حين سرد شدن منطقه ای که گرم شده بود شاهد انقباض موضعی خواهیم بود که باعث ايجاد تنش کششی در مجاورت این نقطه در حد تنش تسليم فلز خواهد شد. حال اگر بخواهیم تشکیل تنش پسماند در جوش را توضیح بدھیم ابتدا مدل زیر را در نظر می گیریم :


سه میله ۱ و ۲ و ۳ را در نظر بگیرید که توسط صفحات صلب ۴ و ۵ از دو طرف محدود شده اند(شکل ۳-۵). با گرم شدن میله ۲ اگر دمای آن به اندازه ΔT افزایش یابد این میله در حالت آزاد به اندازه $\alpha l \Delta T$ افزایش طول پیدا می کند ولی میله های ۱ و ۳ چون تغيير دمايی نداشته اند در مقابل تغيير طول مقاومت می کنند، لذا تنشی در آنها القا می شود که کششی است و عكس العمل اين تنش به ميله ۲ وارد می شود که تنش فشاری است لذا به اين ترتيب با گرم شدن ميله دو در ميله های ۱ و ۳ تنش کششی و در ميله ۲ تنش فشاری خواهیم داشت.

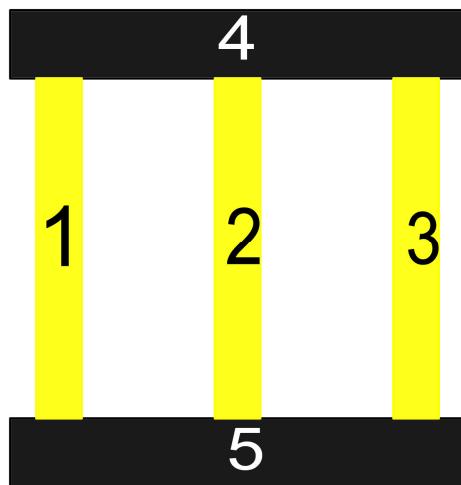

(شکل ۳-۵) ايجاد تنش پسماند در اثر تغيير دما و قيد صليبيت [۳]

در جوش نیز چنین حالتی را خواهیم داشت . البته در بحث راجع به تنش های تسلیم جوش به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که تنش تسلیم فولادها با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد(شکل ۶-۳). در نظر بگیرید که یک اتصال جوشی بین دو ورق بزرگ بوجود آمده و در منطقه ای نواری شکل در فاصله مشخصی از مرکز جوش مورد بررسی می باشد .فرض می شود که نوار مورد بررسی در جهت طولی خود کاملاً مهار شده و تغییر شکلی در این جهت ندارد. قبل از گرم کردن، نوار فاقد تنش است (نقطه A شکل ۳-۶) . در هین گرم کردن، این نوار متمایل به انبساط بوده و لیکن توسط محیط (فلز) اطراف خود که درجه حرارت پایین تری دارد از انبساط آن ممانعت می شود و در نتیجه تحت تاثیر تنش های فشاری قرار می گیرد. تغییر شکل در نوار در ابتدا الاستیک بوده و با افزایش درجه حرارت افزایش یافته و در درجه حرارت T_1 تغییر شکل پلاستیکی شروع می شود(مسیر ABC) . با افزایش درجه حرارت میزان تنش تسلیم جسم کاهش یافته و تغییر شکل پلاستیکی نوار افزایش می یابد (مسیر CDE). چنانچه T_2 حداقل درجه حرارتی باشد که در نوار اعمال می شود، تغییر شکل پلاستیکی فشاری تا نقطه E ادامه خواهد یافت. در هنگام سرد شدن، نوار مورد بررسی تمایل به انقباض داشته که منجر به کاهش سطح تنش ها در آن می شود. کاهش سطح تنش ها در این حالت منجر به تغییر شکل الاستیکی (مشابه باربرداری در نمونه های تحت آزمایش کشش) شده که با توجه به درجه حرارت نوار، مطابق مسیر EF ادامه خواهد داشت. در درجه حرارت T_3 (نقطه G) سطح تنش ها در نوار به اندازه تنش تسلیم فلز در این درجه حرارت خواهد شد. با کاهش بیشتر درجه حرارت ، تنش تسلیم (و در نتیجه سطح تنش ها در نوار) افزایش یافته و تغییر شکل پلاستیکی (کششی) در نوار بوجود می آید (مسیر GH). در نتیجه سیکل حرارتی فوق الذکر منجر به ایجاد تنش های پسماندی به اندازه تنش تسلیم فلز در نوار فوق الذکر خواهد شد. با استفاده از مدل فوق الذکر می توان سطح تنش پسماند جوشی را در نقاط مختلف اطراف منطقه جوش بدست آورد. چنانچه درجه


حرارت حاصله در نقطه مورد بررسی پایین تر از T_1 باشد، تنها تغییر شکل الاستیکی در آن نقطه بوجود می‌آید. برای فولادهای جوشی این درجه حرارت بین $150-300$ درجه سانتیگراد می‌باشد. در درجه حرارت بین T_1 و T_4 سطح تنش های پسماند پایین تر از تنش تسليیم جسم بوده و چنانچه درجه حرارت نقطه مورد بررسی از T_4 بیشتر شود، تنش های پسماند به اندازه تنش تسليیم فلز خواهد بود. [۳]

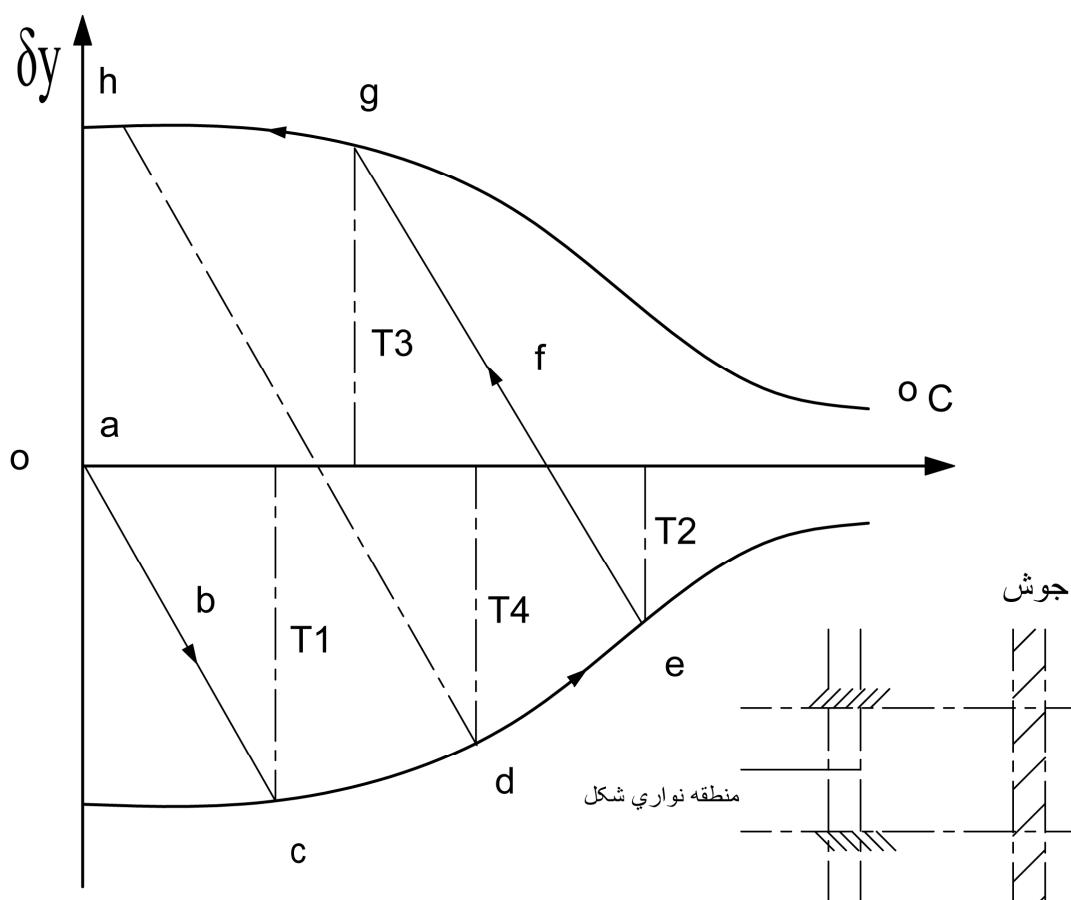

شکل ۳-۶ مدل ساده‌ای برای تخمین تنش های تنش های پسماند جوشی در حوالی منطقه جوش [۳]

از بررسی فوقالذکر نتیجه می‌شود که تنش های پسمند جوشی در جهت موازی با جهت جوش (Longitudinal) در فلز جوش و نواحی نزدیک به آن از نوع کششی و در حد تنش تسلیم فلز بوده و با افزایش فاصله از مرکز جوش سطح این تنش‌ها کاهش می‌یابد . به منظور اصل خود تعادلی برای اینگونه تنش‌ها ، می‌بایست تنش‌های فشاری نیز جهت بالانس کردن آنها در مناطق مجاور بوجود آیند. شکل ۳-۷ تشکیل تنش‌های جوشی طولی را در مقاطع مختلف یک اتصال جوشی در حین جوشکاری نشان می‌دهد. در این شکل حوضچه مذاب جوش با سرعت V به سمت جلو حرکت کرده و در نقطه O بسر می‌برد . در مقطع A-A ، که در جلوی حوضچه جوش قرار دارد، هنوز تغییرات عمده درجه حرارت صورت نگرفته و بنابراین تنش‌های جوشی مربوطه صفر می‌باشند. در مقطع B-B (از میان حوضچه) ، قطعه کار دارای شدیدترین شیب حرارتی بوده و درجه حرارت در مرکز حوضچه جوش ماقزیم می‌باشد. در مقطع C-C در پشت حوضچه مذاب جوش، به واسطه سرد شدن و کاهش نسبی درجه حرارت ، از شیب حرارتی کاسته شده و بالاخره در مقطع D-D که به حد کافی از محل حوضچه جوش دور می‌باشد، سرد شدن کامل بوقوع پیوسته و درجه حرارت آن برابر با درجه حرارت عمومی قطعه کار شده است. تنشهای جوشی در مقطع B-B و در محل حوضچه جوش ، به دلیل اینکه مذاب نمی‌تواند نیروی کششی را تحمل کند، برابر صفر می‌باشد. در این مقطع و در نزدیکی حوضچه جوش ، تنش‌های جوشی از نوع فشاری بوده که با فاصله گرفتن از محل جوش کاهش یافته و به تدریج تنش‌های کششی به جهت بالانس کردن آنها توسعه می‌یابند درجه حرارت و در نتیجه تغییر شکل های حرارتی در مقطع بالا بوده ولی به علت پایین بودن تنش تسلیم جسم، سطح تنش‌های جوشی نیز پایین می‌باشد. در مقطع C-C ، که حوضچه مذاب منجمد شده و فلز اطراف نیز تا حدی سرد شده است، فلز جوش و اطراف آن تا حدی منقبض شده که با توجه به ممانعت فلز اطراف آن، تنش‌های کششی در این منطقه توسعه یافته‌اند. در مرکز جوش این تنش‌ها به اندازه تنش

تسلیم جسم در درجه حرارت مربوطه بوده و در فواصل دورتر ، تنش های فشاری جهت بالانس کردن تنش های کششی توسعه یافته اند. در مقطع D-D تنش های جوشی در منطقه جوش و اطراف نزدیک به آن از نوع کششی و در حد تنش تسلیم فلز در درجه حرارت محیط بوده و سطح این تنش ها با افزایش فاصله از مرکز جوش به سرعت کاهش یافته و به سمت تشکیل تنش های فشاری جهت بالانس کردن تنش های کششی میل می کند.

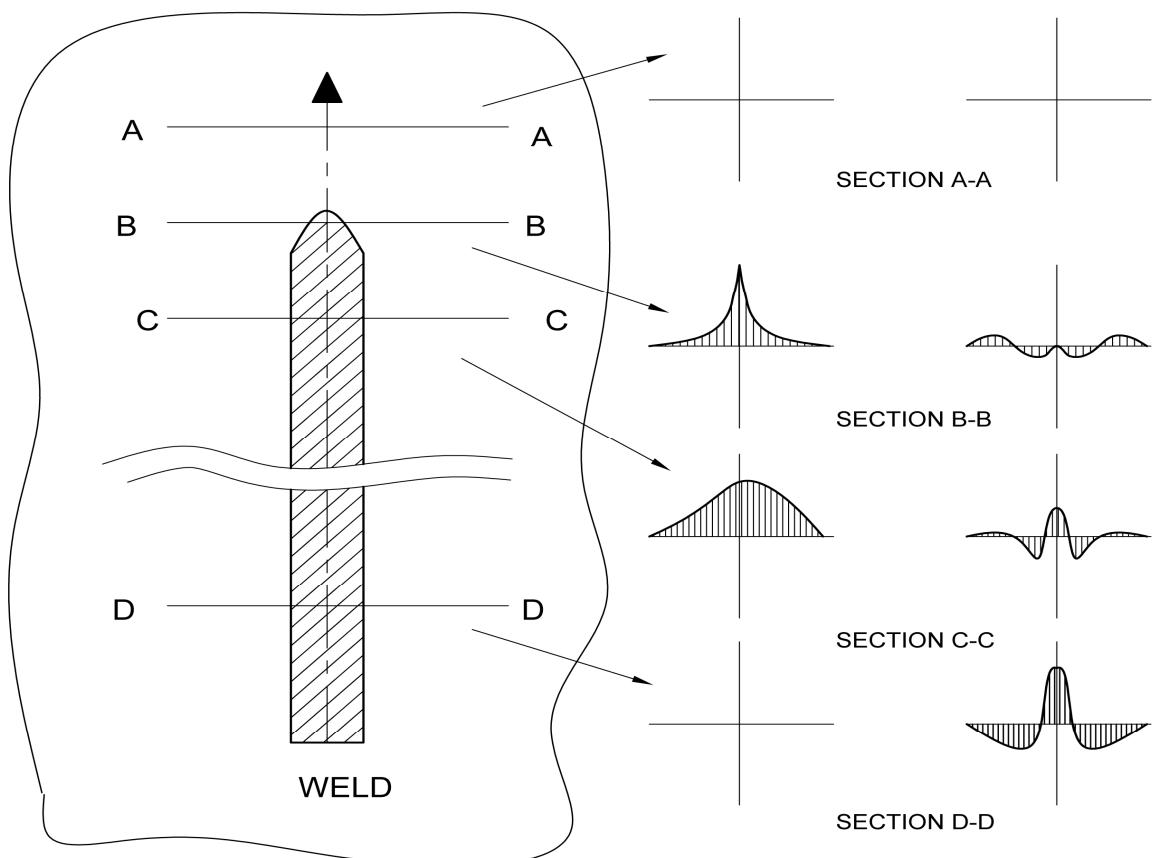


شکل ۳-۷ تغییرات درجه حرارت و تنش های پسماند جوشی در حین جوشکاری [۳]

همانگونه که ملاحظه می شود ، تشکیل تنش های جوشی ناشی از کرنش های حرارتی بوده که بواسطه گرم و سرد شدن موضعی و غیریکنواخت در محل حوضچه جوش و اطراف آن و ممانعت محیط (فلز) اطراف

ایجاد می‌شوند . این کرنش‌ها در منطقه جوش و مجاور آن ، کرنش پلاستیکی بوده که هم در حین گرم شدن و هم در حین سرد شدن بوجود می‌آیند. منطقه‌ای که در آن کرنش‌های حرارتی ایجاد می‌شود تا حدودی توسط محیط (فلز) اطراف خود مهار می‌شود. چنانچه قطعه کار آزاد بوده و به قطعات دیگر متصل نباشد ، این نوع مهار از نوع مهار اولیه (Primary restraint) بوده چنانچه قطعه کار به قطعات دیگر متصل باشد ، درجه مهار بالاتر بوده و مهار ثانویه (Secondary restraint) نیز در شکل‌گیری تنش‌های پسماند دخیل خواهد بود . بنابراین سطح و توزیع تنش‌های پسماند جوشی بستگی به مهار اولیه (ناشی از نوع اتصال جوشی) و مهار ثانویه (ناشی از ابعاد کلی قطعه و نحوه درگیری آن) دارد . برای تنش‌های پسماند طولی (Longitudinal residual stresses) مهار اولیه قویاً تعیین کننده بوده و مهار ثانویه اثر کمی دارد . بنابراین صرفنظر از اینکه ابعاد کلی قطعه کار و نگهداری آن به چه صورت باشد می‌توان برای تخمین سطح و توزیع تنش‌های پسماند طولی در اتصالات ورقی جوشی از شکل ۳-۸ استفاده نمود.

لازم به توضیح است که در قسمت‌های ابتدایی و انتهایی یک جوش طولی تنش‌های پسماند طولی به سرعت کاهش یافته و به صفر می‌رسند. به عنوان یک قاعده کلی و تجربی می‌توان اظهار نمود که تنش‌های طولی در یک جوش از فاصله ۱۵۰ میلیمتری دو سر جوش شروع به کاهش نموده و در دو انتها به صفر می‌رسند . چنانچه طول جوشی بیش از ۳۰۰ میلیمتر باشد در وسط آن مقدار تنش‌های پسماند جوشی در حد تنش تسلیم فلز خواهد بود. یک اتصال جوشی در جهت عرضی (عمود بر جهت جوشکاری) نیز منقبض شده (Transverse shrinkage) که منجر به ایجاد تنش‌های پسماند عرضی (Transverse residual stresses) می‌شود . اصول ایجاد این تنش‌ها نظیر تنش‌های طولی بوده با این تفاوت که مهار اولیه در شکل‌گیری آنها کمتر مؤثر بوده و مهار ثانویه مهم می‌باشد . در شکل ۳-۸ مقدار و توزیع تنش‌های عرضی بطور شماتیک نشان داده شده است . در قسمت میانی جوش ، تنش‌ها از نوع کششی بوده و در قسمت

های انتهایی تنش های فشاری به جهت بالانس کردن تنش های کششی ایجاد شده‌اند. حداقل مقدار تنش های عرضی به واسطه مهار اولیه در حدود ۲۵٪ میزان تنش تسیلیم فلز می‌باشد. چنانچه قطعه کار در جهت عرضی مهار شده باشد، ممانعت ثانویه ایجاد شده که بسته به درجه مهار منجر به افزایش مقدار این تنش ها می‌شود.

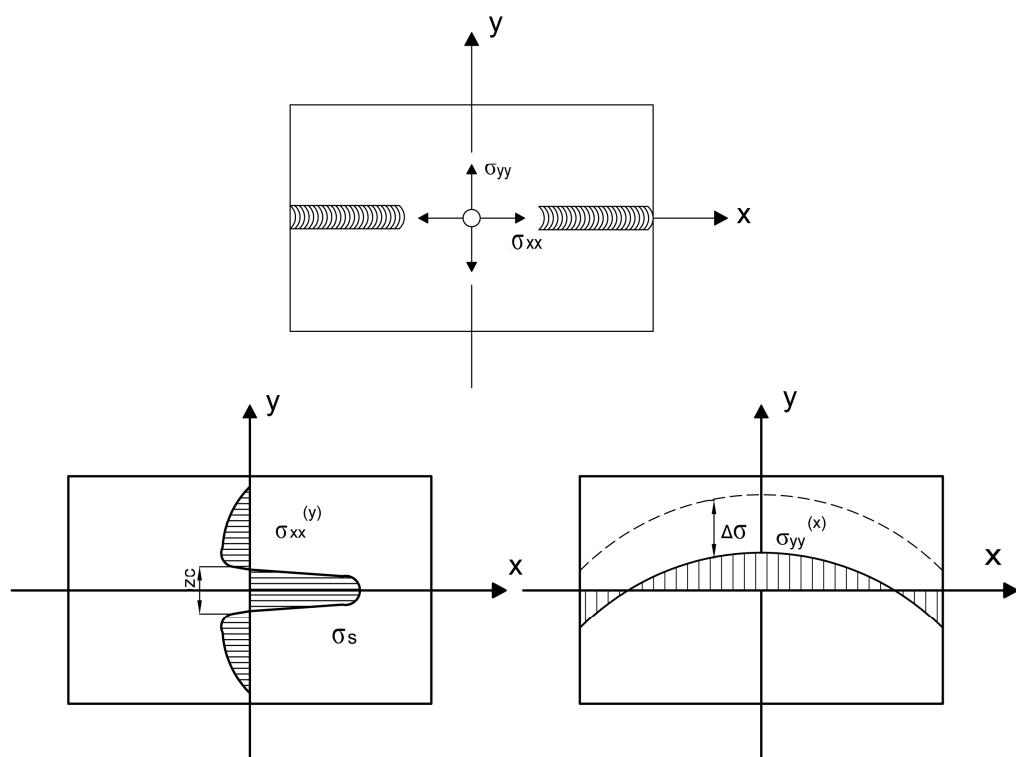

شکل ۳-۸ تنشهای پسماند طولی(چپ) و عرضی(راست) در یک ورق با جوش لب به لب [۳]

تنش های پسماند جوشی همچنین می‌توانند در جهت ضخامت نیز به وجود آیند. در مقاطع نازک (کمتر از ۳۰ mm) مقدار این تنش ها در جهت ضخامت ناچیز و قابل صرفنظر کردن می‌باشد، لیکن برای مقاطع ضخیم‌تر مقدار این تنش ها می‌تواند به اندازه تنش تسیلیم فلز بوده و توزیع پیچیده‌ای را به همراه داشته

باشد . بنابراین ، بطور کلی تنش های پسماند جوشی ، تا حدودی سه بعدی بوده ، به ویژه اینکه اتصال جوشی در سه جهت عمود بر هم مهار شده باشد .

تشنج های پسماند جوشی معمولاً روی خواص استحکامی استاتیکی قطعه و یا شکست پلاستیکی آن اثر قابل توجهی نداشته و لیکن چنانچه خواص سمجھی جوش پایین باشد ، امکان (Plastic Collapse) ترک خورده‌گی وجود داشته و این تنش ها می‌توانند به تنهایی باعث شکست موضعی یا کامل قطعه شوند .
بی مناسبی نخواهد بود چنانچه اشاره شود که در بعضی از سوانح بزرگ در سازه‌های جوشی (ریزش کامل پل های فلزی و یا دونیم شدن کشتی های تولید شده با اتصالات جوشی) تنش های پسماند جوشی مهمترین عامل سانحه بوده‌اند . تنش های پسماند (طولی) جوشی در اتصالات نازک فلزی می‌توانند منجر به کمانش پوسته (Bulking) سازه شوند . تنش های پسماند جوشی همچنین می‌توانند موجب کاهش خواص استحکام و خستگی اتصالات مربوطه شده و در این رابطه بهتر است که طول مسیر جوش حداقل بوده و اتصال جوشی طوری طراحی شود که در محل های دور از محل های تمرکز تنش و یا حتی المقدور در محل هایی با تنش های فشاری قرار گیرد . [۳]

بطور خلاصه می‌توان از عوامل زیر به عنوان مهمترین عوامل در تشکیل تنش های پسماند جوشی نام برد :

۱- حرارت دادن موضعی و غیر همگون

۲- تغییر شکل (کرنش) حرارتی

۳- وابستگی تنش تسلیم فلز به درجه حرارت

۴- درجه مهار یا ممانعت قطعه کار

۴-۳-روش های بهبود کیفیت جوش

مقدمه

دربخش قبلي نحوه به وجود آمدن تشن هاي پسماند در يك جوش بيان گردید. اين تشن ها باعث کاهش حد تحمل بار و عمر اتصالات جوش مي گرددند همچنين اين تشن ها باعث ايجاد تغيير فرم هاي بي درسازه جوشى مي گرددند که شكل سازه جوشى را تغيير مي دهند لذا همواره سعي براین بوده تابه روش هاي مختلفي اين تشن ها حذف گردد تا خواص مکانيكى جوش بهبود يافته و از تغيير فرم هاي اتصال جوشى جلوگيرى شود. در اين راه روش هاي مختلفي نيز به دست آمده است که هر کدام از آنها مزايا و معایبي داشته اند. در اين بخش روش هاي مختلف بهبود کیفیت جوش به طور مختصر معرفى مي شوند تا آشنایي مختصرى با اين روش ها به دست آيد.

روش هاي کاهش تغيير شكل و تشن هاي پسماند در جوش

براي کاهش تغيير فرم ها و تشن هاي پسماند درسازه هاي جوشى روش هاي مختلفي وجود دارد که در مراحل مختلف طراحى، توليد و بعد از توليد جوش و سازه مي توانند استفاده شوند اين روش ها عبارتند از:

الف) روش هاي کاهش تغيير فرم ها و تشن هاي پسماند در مرحله طراحى:

يکى از اين روش ها اين است که در مرحله طراحى جوش تا حد امکان با اجرای طراحى صحيح مانع تغيير فرم جوش شويم اين روش ها عبارتند از:

۱- تقارن هندسى نسبت به مرکز جرم قطعه


۲- اتصال متقارن جوشى

۳- ترتيب مناسب برای جوشکاري


۴- انتخاب مناسب پaramترهای جوشکاري

۵- جوشکاری در حالیکه وسیله ای قطعات جوش شونده رانگه داشته باشد.

تغییر فرم ها در صورتیکه سطح مقطع غیر متقارن باشد خیلی بیشتر خواهد بود. برای همین سعی می شود بامتنان کردن جوشکاری به صورت اضافه کردن پاس جوش های دیگر در جهت متقارن نسبت به جوشهای قبلی از تغییر فرم قطعه دراثر عدم تقارن جلوگیری شود. ترتیب انجام مراحل جوشکاری نیز بروی تغییر فرم انتهايی کار ، مهم است. ترتیب انجام جوش به نوع قطعه وابعاد آن بستگی دارد. به عنوان نمونه ترتیب انجام عملیات جوشکاری در چند نمونه مختلف در شکل های ۳-۹ و ۳-۱۰ آمده است. در انتخاب پارامترها، عواملی مانند جریان، ولتاژ و سرعت جوشکاری از محدودیت های تکنولوژیک به شمار می روند و با انتخاب مناسب این پارامترها که سبب ورود انرژی مناسب به جوش می شود تغییر فرم نهایی کاهش می یابد.

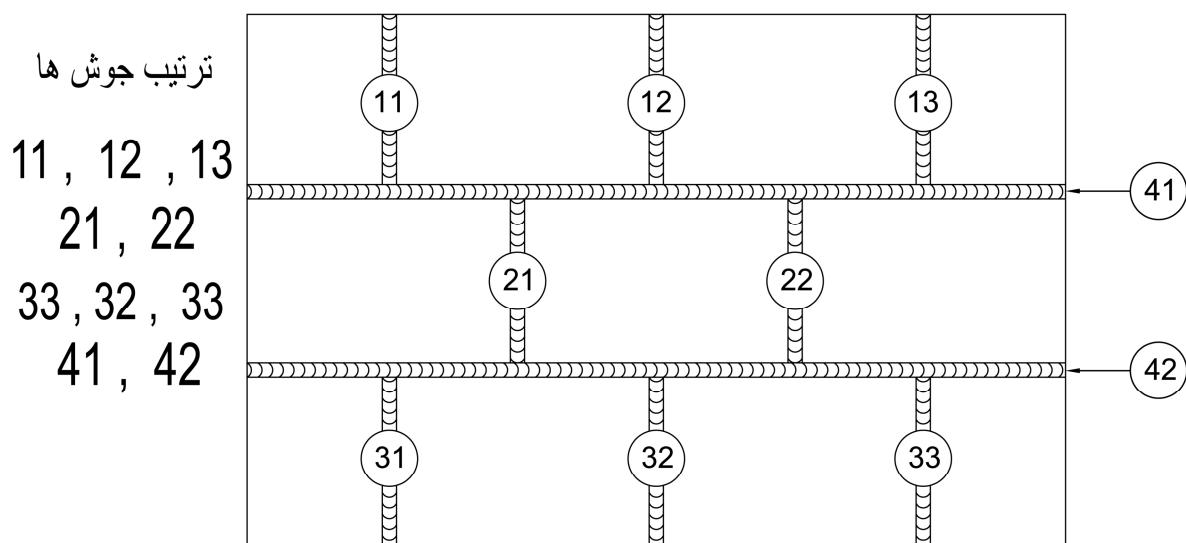

شکل ۳-۹- ترتیب صحیح جوشکاری در اتصال ورق ها به یکدیگر [۳]

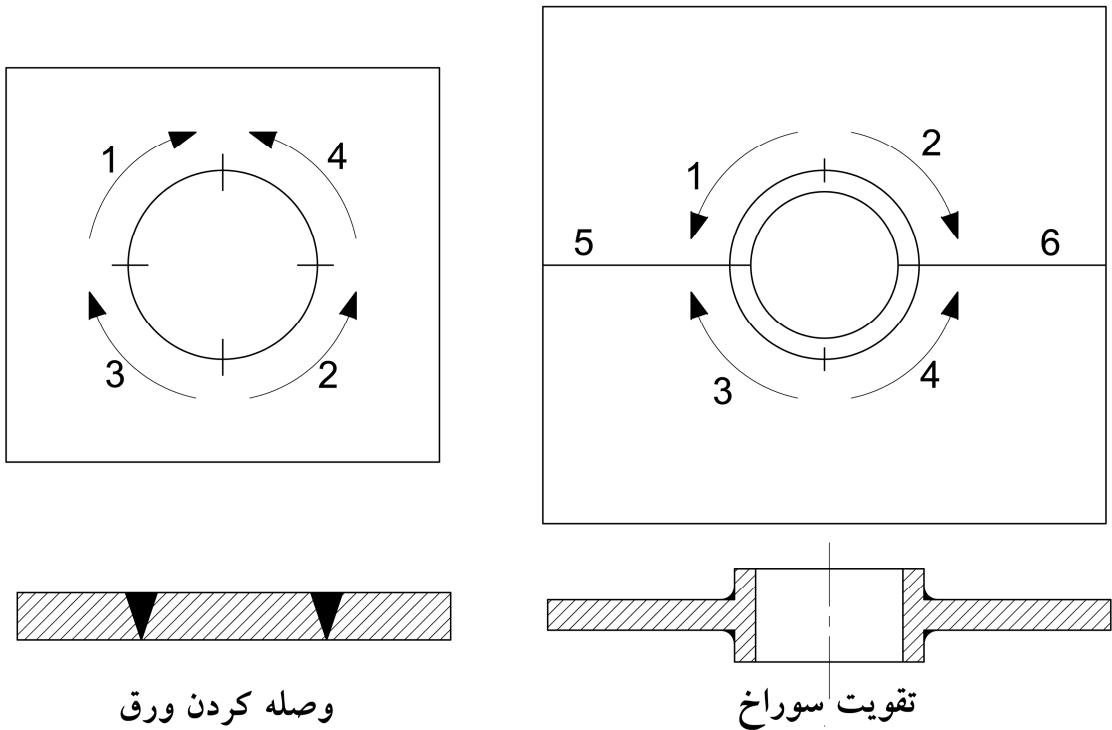

شکل ۳-۱۰ ترتیب صحیح جوشکاری برای وصله کردن یا تقویت سوراخ در ورق ها [۲]

روش دیگر که برای جلوگیری از تغییر فرم‌ها نام برده شد جوشکاری دروسیله نگهدارنده قطعات است. در این روش قطعات به گیره بسته شده اند تنש‌ها به جای اینکه کل سازه را تغییر شکل دهند تنها در منطقه کوچکی اثر کرده و تغییر شکل ایجاد می‌کنند و تغییر فرم پلاستیک آن منطقه را موجب می‌شوند. البته این روش باعث ایجاد تنش‌های پسماند به بزرگی تنش تسلیم جسم خواهد شد و تنها از لحاظ تغییر فرم‌ها و جلوگیری از تغییر فرم سازه مناسب است. لذا برای قطعاتی که تحت بار جوشی قرارخواهند گرفت توصیه نمی‌شود و تنها زمانی که دقیق ابعادی قطعه جوشی برای مونتاژ وسائل دیگر مدنظر است استفاده می‌گردد.

ب) تکنیک های کاهش تنش پسماندو تغییر شکل بعداز تولید:

یکی دیگر از روش های کاهش تغییر شکل یا تنش پسماند این است که بعداز انجام جوشکاری نسبت به حذف تغییر شکل یاتنش پسماند اقدام شود. این روش ها عبارتند از :

۱- حذف تغییر شکل ورق های جوشی با استفاده از چکش کاری :

بعداز جوشکاری تغییر شکل هایی در ورق ایجاد می شود که در مرحله بعدی توسط ضربه زدن چکش و... این تغییر شکل ها حذف می شوند.

۲- عملیات حرارتی :

با استفاده از عملیات حرارتی بعداز جوشکاری تنش های پسماند جوشی را حذف کرده و یا کاهش می دهیم این روش عموما برای قطعات کوچک مناسب است و در عملیات حرارتی قطعات بزرگ با مشکل مواجه می شویم .

۳- اصلاح هندسه جوش:

هندسه جوش عموماً باعث تمرکز تنش در منطقه جوش می گردد . برای تغییر شکل جوش و هندسه آن محل های تمرکز تنش که می توانند موجب شکست یا تغییر فرم جوش شوند حذف می شوند.

۴- روش های تنش پسماند :

تنش های موجود در جوش عموماً تنش های کششی هستند لذا اگر تنشی فشاری در جوش به اندازه برابر با تنش کششی موجود یا بیش از آن اعمال گردد، باعث خشی شدن تنش های کششی موجود یا القای تنش های فشاری جدید می گردد. لذا می توان با استفاده از روش های مختلف تنش پسماند فشاری در قطعه و جوش القا کرد تا تنش کششی حاصل از جوش را خنثی کند.

۵- روش های ارتعاشی :

در این روش ضرباتی به سطح وارد می شود که باعث ایجاد تغییر فرم پلاستیک در منطقه تنش کششی می گردد و این تغییر فرم باعث ایجاد تنش فشاری گردیده که تنش کششی جوشی را خنثی می کند . ضربات وارده در فرکانس التراسونیک بوده و به همین علت توان کمتری برای این کار نیاز خواهد بود . روش تنش زدایی با ضربات التراسونیکی یکی از این روش هاست و توضیح داده خواهد شد.

روش های بهبود کیفیت جوش :

برای بهبود کیفیت جوش علاوه بر مسئله جلوگیری از تغییر فرم جوش لازم است عمر جوش در مقابل بارهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر جوش و نیز استحکام خستگی جوش افزایش یابد. بین استحکام خستگی و استحکام تسليیم یا شکست برای اتصالات جوشی رابطه مستقیمی وجود ندارد . شکست در اثر خستگی ، با ایجاد ترک و سپس رشد آن تا نقطه شکست اتفاق می افتد . عمر خستگی هر ماده از رابطه زیر به دست می آید .

$$N_t = N_i + N_g$$

در این رابطه N_t کل تعداد سیکل های بارگذاری تا نقطه شکست است. N_i تعداد سیکل های بارگذاری تا نقطه آغاز ترک و N_g کل سیکل های بارگذاری تا نقطه شکست بعد از بوجود آمدن ترک است. به عبارت دیگر زمان لازم برای شکست عبارت است از زمان لازم برای ایجاد ترک و سپس رشد ترک ایجاد شده . در جوش و عموما در منطقه HAZ جوش ترک های بسیاری وجود دارد لذا برای شکست جوش زمان لازم برای رشد ترک، عمر جوش را تعیین می کند . برای افزایش عمر جوش سعی می شود زمان لازم برای آغاز

و رشد ترک هردو افزایش یابد اما اکثر روش هایی که برای بهبود عمر خستگی جوش بوجود آمده اند عموما در زمینه افزایش مدت زمان لازم برای رشد ترک بوده است . از جمله این اقدامات ، حذف عیوب بزرگ ، کاهش تمرکز تنفس در پاشنه جوش و ایجاد تنفس فشاری در محل ترک برای به هم فشردن ترک و جلوگیری از باز شدن آن می باشد.

روش هایی که برای افزایش زمان رشد ترک وجود دارند عبارتند از:

الف) کاهش فاکتور تمرکز تنفس توسط بهبود شکل آن :

در نتیجه این کار تنفس در محل تمرکز تنفس کاهش یافته و امکان رشد ترک کاهش می یابد.

ب) حذف عیوب شبیه ترک در پاشنه جوش :

در صورتی که عیوب شبیه ترک در پاشنه جوش وجود داشته باشند ، افزایش انرژی لازم برای رشد ترک را خواهیم داشت که به مراتب انرژی لازم برای شکست افزایش خواهد یافت .

ج) حذف تنفس های پسماند مضر جوشکاری با ایجاد تنفس های پسماند فشاری مفید در منطقه پای جوش:

این روش با ختی کردن و حذف تنفس پسماند کششی احتمال باز شدن ترک را کاهش می دهد . همچنین با ایجاد تنفس پسماند فشاری ترک به هم فشرده می شود که مانع باز شدن آن می گردد.

با توجه به بحث فوق روش های بهبود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱- روش های بهبود هندسه جوش :

۲- روش های تنفس پسماند :

در این بخش تنها چند روش که بطور عمومی در صنعت استفاده می شوند توضیح داده خواهد شد.

۱) روش های بهبود هندسه جوش :

در این روش شکل جوش را به گونه ای تغییر می دهند که محل های تمرکز تنش حذف شود . یعنی با کم کردن فاکتور تمرکز تنش از ایجاد عیوبی که زمان لازم برای آغاز ترک را کاهش می دهد جلوگیری می شود. بعضی از این روش ها عبارتند از :

الف) سنگ زنی پاشنه جوش :

یکی از روش های تغییر هندسه منطقه جوش سنگ زنی گرده جوش است که با حذف گرده جوش و یا ایجاد شکل مناسبتر برای گرده جوش ، فاکتور تمرکز تنش در منطقه جوش را کاهش می دهد. سنگ زنی گرده جوش می تواند توسط یک دستگاه سنگ دوار کوچک صورت بگیرد. این روش زمان زیادی می برد و قیمت آن بالاست. کاهش فاکتور تمرکز تنش در محل های عیوب در جوش باعث افزایش عمر خستگی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد می شود که این افزایش عمر خستگی در عمرهای بلند (تعداد سیکل بارگذاری بالای یک میلیون سیکل) می باشد .

ب) ذوب کردن توسط جوش آرگون (TIG) یا پلاسما : روش دیگر برای کاهش تمرکز تنش، ذوب کردن مجدد پاشنه جوش است تا سیالیت مذاب باعث ایجاد شکل مناسبتری برای گرده جوش گردد. ذوب کردن مجدد پاشنه جوش با استفاده از روش جوش آرگون یا پلاسما عموما باعث خستگی می گردد . در این روش سرباره تقریبا بطور کامل حذف می شود و باعث افزایش سختی در ناحیه ای که ذوب مجدد صورت گرفته است می گردد و استحکام خستگی را بالا می برد. بعلاوه تنش های پسماند تغییر یافته و کاهش می یابند . استفاده از پلاسما معمولا نتایج بهتری نسبت به جوشکاری آرگون می دهد این مسئله به این علت

است که در روش پلاسما حرارت متراکم بالاتر و منطقه ذوب شده فلز کمتر است که در نتیجه مانع تغییر ساختار بیشتر در حوضه عملیات تحت جوش پلاسما می شود.

(۲) روش های تنش پسماند (residual stress methods)

بهبود رفتار خستگی جوش می تواند با حذف تنش های پسماند جوشی بوجود آید . این روش در صورتی که باعث جاگزین شدن تنش های پسماند فشاری به جای تنش های پسماند کششی گردد مزایای بهتری را ایجاد خواهد کرد. تعدادی از این روش ها عبارتند از:

الف) ضربه زدن با چکش : روش ضربه زدن با چکش عموماً با یک چکش بادی با نوک گرد و شعاع ۱۴-۶ میلیمتر صورت می گیرد که در اثر ایجاد تغییر فرم پلاستیک در منطقه جوش باعث بوجود آمدن تنش های فشاری در منطقه ضربه چکش می گردد که تنش های فشاری بوجود آمده باعث خنثی کردن تنش های کششی می شوند.

ب) ضربه زدن با فرکانس التراسونیک (Ultrasonic Impact) :

این روش ، روش جدیدی است که تغییر شکل پلاستیک را با استفاده از ضربات با فرکانس التراسونیک بوجود می آورد . در مباحث بعدی به طور کاملتر به روش التراسونیک خواهیم پرداخت .

در این روش میزان بهبود جوش با جنس ، نوع جوش و نوع بارگذاری تغییر می کند اما میزان کلی بهبود جوش در محدوده ۵۰ تا ۲۰٪ افزایش عمر خستگی است .

ج) روش ساچمه زنی (Shot peening) : در این روش ، سطح توسط ساچمه های ریز چدنی یا فولادی بمباران می شود که برخورد ساچمه ها، تغییر شکل پلاستیک را ببروی سطح ایجاد می کنند. گسیل ساچمه

ها توسط جریان هوایی با سرعت زیاد صورت می گیرد . تنش های پسماند فشاری ایجاد شده با این روش تا ۸۰-۷۰٪ تنش تسليم می باشد. میزان بهبود استحکام خستگی اتصالات مختلف که تحت ساقمه زنی قرار گرفته اند ، نشان دهنده بهبود اساسی استحکام خستگی برای انواع اتصالات است. میزان بهبود جوش با نوع اتصال و اندازه استحکام استاتیکی فولاد ارتباط دارد ولی بهبود کلی در محدوده ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش عمر خستگی است .

روش هایی که گفته شد با توجه به مقدار بهبود کیفیت جوش مورد نیاز ، می توانند با یکدیگر ترکیب شوند. آزمایش ها نشان می دهند که اگر روش های بهبود جوش برای قطعاتی که تحت اثر تنش کمتر جوش قرار می گیرند و برای عمرهای بالای جوش طراحی شده اند استفاده شوند، سبب بهبود بیشتری می گردند. در منطقه عمر کم از نمودار S-N که تنش های محلی در پاشنه جوش از حد تنش تسليم بالاتر می روند ، بهبود کمتری در استحکام خستگی جوش داریم . ولی از آنجایی که اکثر سازه ها برای عمرهای بالا طراحی می شوند لذا عموماً بهبودی که توسط این روش ها در استحکام خستگی جوش بوجود می آید قابل ملاحظه است. برای مقایسه بهبود خستگی توسط روش های مختلف واستحکام خستگی آنها درسیکل کاری دو میلیون بار اندازه گیری می شوند.

۳-۵- مقایسه روش های مختلف بهبود کیفیت جوش از نظر قیمت :

اگر روش چکش زنی (Hammer peening) را به عنوان واحد قیمت انتخاب کنیم در این صورت قیمت روش ساقمه زنی (Shot peening) ۱/۵ برابر، قیمت سنگ زنی ۵ برابر و قیمت (TIG dressing) ۳ برابر گرانتر خواهد بود. لذا با استفاده از این فاکتور و فاکتور درصد کاهش تنش پسماند و افزایش استحکام خستگی نسبت به انتخاب روش های فوق اقدام می گردد.[۳]

فصل چهارم:

تنش زدایی به وسیله امواج التراسونیک

۴-۱-اساس کار یک دستگاه التراسونیکی :

قبل از وارد شدن به مبحث تنش زدایی به روش التراسونیک لازم است که اطلاعاتی راجع به امواج التراسونیک و همچنین دستگاههای التراسونیک داده شود تا در مبحث بعدی از آن استفاده کنیم . در اینجا ابتدا تعاریف لازم ارائه می گردد و سپس اجزای یک دستگاه التراسونیک بیان می شود .

۴-۱-۱-تعریف :

تعریف موج: موج عبارت است از محمول و بستری که روی آن مواد از خود حرکت نشان می دهند . امواج دارای راستای انتشار و راستای نوسان می باشندکه بر این اساس به چندین دسته تقسیم می گردند که مهمترین آنها امواج طولی و عرضی هستند.

امواج طولی و عرضی : اگر راستای انتشار و راستای نوسان امواج برهم منطبق باشند ، مثل امواج صوتی ، موج را موج طولی (longitudinal wave) می نامند و در صورتی که راستای انتشار عمود بر راستای نوسان باشد. موج را موج عرضی می گویند. مثل موجی که در سطح آب بر اثر انداختن یک سنگ بوجود می آید که راستای انتشار در جهت شعاعی از محل سنگ دور می شود و راستای نوسان عمود بر سطح آب است .

سرعت انتشار : سرعت انتشار موج، سرعت فاصله گرفتن از مبدأ تا محل انتهای موج که به آنجا می رسد را می گویند . سرعت موج طولی در جامدات از رابطه زیر تبعیت می کند :

$$C = \sqrt{\frac{E(1-\mu)}{\rho(1+\mu)(1-2\mu)}}$$

سرعت موج طولی به صورت زیر نیز نوشته می شود:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

سرعت موج عرضی در جامدات از رابطه زیر بدست می آید : (در این رابطه G مدول برشی است)

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

طول موج :

طول موج فاصله‌ای است که موج در یک پریود طی می کند . اگر موج در یک لحظه ثابت نگه داشته شود ،

فاصله که یک ناظر از یک نقطه به یک نقطه مشابه آن در موج بعدی را می رود را طول موج می گویند .

فرکانس:

فرکانس تعداد پریودهای موج در واحد زمان است. اگر ناظر در یک نقطه ثابت باشد و تعداد موج هایی که

در واحد زمان به آن نقطه می رسد را بشمارد آن را فرکانس می گویند.

برای انتقال انرژی دو راه وجود دارد : یکی اینکه انرژی همراه با ماده منتقل شود و دیگری این که انرژی بدون نیاز به جابه جایی ماده منتقل گردد. موج یکی از راه های انتقال انرژی است . امواج بر اساس این که انتقال انرژی همراه با انتقال ماده صورت می گیرد یا بدون انتقال ماده به دو دسته تقسیم می گردند. امواجی که انتقال انرژی در آنها همراه با انتقال ماده صورت می گرددرا امواج مادی و امواجی که انتقال انرژی در آنها بدون انتقال ماده صورت می گیرد را امواج غیر مادی می نامند .

امواج مادی در محیط غیر مادی نیز می توانند انتقال یابند ولی امواج غیر مادی تنها در محیط مادی می توانند منتقل گرددن. از امواج مادی نوررا می توان مثال زد که در خلا نیز می تواند انتقال یابدو از امواج غیر مادی صدا را می توان مثال زد که تنها در محیط مادی منتقل می گردد و در خلا قابلیت انتقال ندارد.

امواج را بر حسب فرکانس نیز دسته بندی می کنند. در این دسته بندی از فرکانس های شنوایی انسان به عنوان معیار دسته بندی استفاده می شود. امواج بالاتر از ۲۰ کیلوهرتز که بالای فرکانس شنوایی انسان هستند و انسان نمی تواند این فرکانس ها را بشنود امواج التراسونیک (Ultrasonic) می گویند. امواج با فرکانس بین ۱۰ هرتز و ۲۰ کیلوهرتز را امواج شنوایی (Audible) و امواج با فرکانس کمتر از ۱۰ هertz را امواج زیر شنوایی (Infrasonic) می گویند.

موج ها را از نظر نحوه انتشار و ترکیب به سه دسته تقسیم می کنیم:

امواج آزاد (Free wave) :

موجی است که با موج دیگری ترکیب نشده است و به همان صورتی که توسط منبع ایجاد شده منتشر می شود. به عنوان مثال در تست غیر مخرب به روش التراسونیک از امواج آزاد استفاده می شود. در این روش منبع، موج را می فرستد سپس ارسال موج قطع می شود، بعد از رسیدن موج به عیوب و بازگشت و دریافت

آن و مستهلک شدن موج ، موج بعدی را می فرستد تا با موج های قبلی تداخل پیدا نکند. اگر این امواج با امواج دیگر ترکیب شوند نمی توان محل عیب را تشخیص داد .

امواج ساکن (Standing wave): اگر امواج ایجاد شده توسط یک منبع تولید موج به یک مانع برخورد کرده و برگردد، در موج رفت و برگشت تعدادی گره و شکم ایجاد می شود یعنی نقاطی هستند که هیچ ارتعاشی ندارد(node یا گره) و نقاطی نیز وجود دارند که حداقل دامنه ارتعاشی را دارند(Loop یا شکم) چنین موجی که از ترکیب این دو موج بوجود آمده است را موج ساکن می نامند.

اگر موجی که دو منبع تولید می کنند باهم هم فرکانس نباشند پدیده ضربان (Beating) اتفاق می افتد. در این حالت دامنه نوسان نقاط مختلف نسبت به زمان متغیر است واز دامنه صفر تا حداقل تغییر می کند .[۴]

۴-۱-۲-اجزاء دستگاه التراسونیک

از امواج التراسونیک مکانیکی در زمینه های مختلفی استفاده می شود که از آن جمله می توان به مواردی همچون ماشینکاری، جوشکاری و تنش زدایی اشاره کرد. اما اجزایی که در این کاربردها استفاده می شوند در تمامی کاربردها وجود دارند و تنها یک یا دو جزء ممکن است اضافه گردد. اجزایی که در کاربردها مختلف التراسونیک استفاده می شوند عبارتند از:


۱- منبع تولید امواج التراسونیک الکتریکی یا ژنراتور (Power supply)

۲- ترانسیدیوسر (Transduser)

۳- انتقال دهنده (Transmitter)

۴- ابزار (Tool)

اجزا یک دستگاه التراسونیک در شکل ۴-۱ آمده است

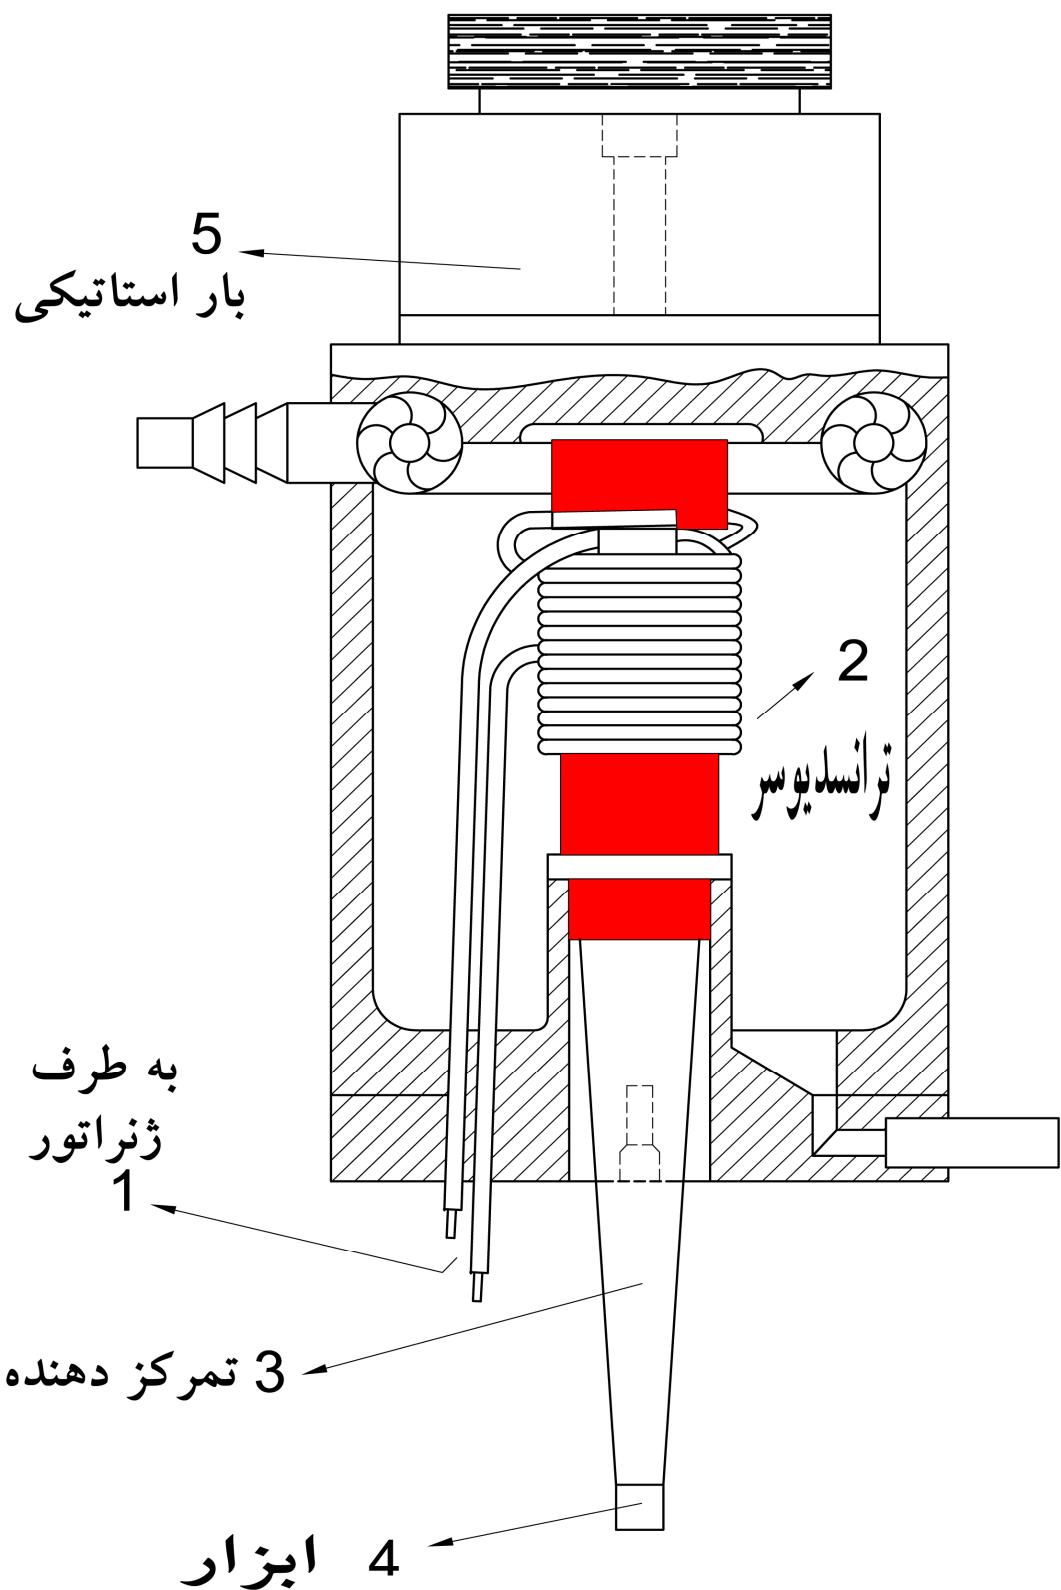

شکل ۱-۴ اجزای یک دستگاه التراسونیک [۴]

ترانسديوسر عبارت است از وسیله‌ای که نوعی انرژی را به نوع دیگری از انرژی تبدیل می‌کند. در اینجا

ترانسديوسر انرژی میدان الکتریکی را به انرژی مکانیکی که همان ارتعاش است تبدیل می‌کند دونوع

ترانسديوسر وجود دارد، یک نوع آن ترانسديوسر مغناطیسی است که میدان مغناطیسی را تبدیل به نوسانات

مکانیکی می‌کند و نوع دیگر میدان الکتریکی را به نوسانات مغناطیسی تبدیل می‌کند.

انتقال دهنده (Transmitter) امواج راگرفته و انتقال می‌دهد که در حین انتقال باتوجه به نوع آن می‌تواند آن

را پهن کند یا متتمرکز کند یا اینکه تنها انتقال دهد. در نوع متتمرکز کننده (Concentrator) سطح مقطع موج را

کاهش داده و دامنه نوسان آن را افزایش می‌دهد و در نوع پهن کننده عکس این است. در نوع انتقال دهنده،

دامنه و سطح ارتعاشات هیچ تغییری نمی‌کند.

بعد از انتقال دهنده (Transmitter) ابزار قرار دارد که برای کاربرد مورد نظر استفاده می‌شود. بعد از ابزار

قطعه کار قرار دارد. البته در بعضی از دستگاه‌های التراسونیک علاوه بر اینها محیط واسطه رسانشی (Media)

(Media) نیز لازم است که بعنوان مثال در ماشینکاری، گل ساینده به عنوان محیط واسطه رسانشی (Media)

کار ماشینکاری را انجام می‌دهد. معمولاً نیروی استاتیکی نیز بر روی سیستم وجود دارد تا با نیروی قطعه کار

به ابزار سیستم خیلی عقب نشینی نکند. این نیرو در بعضی از سیستم‌ها با وزن خود سیستم تا مین می‌

شود و در بعضی سیستم‌ها توسط یک مکانیزم دیگری به صورت قابل تنظیم اعمال می‌گردد. حال به بررسی

موضوعی هر کدام از اجزای سیستم التراسونیک پرداخته می‌شود.

ژنراتور (Power Supply)

ژنراتور التراسونیک تامین کننده انرژی ترانسديوسر است و انرژی نوسانی هسته ترانسديوسر را تامین می‌

کند این ژنراتور از چند جزء اصلی ساخته شده است که شامل نوسان ساز (Oscillator)، تقویت کننده

ولتاژ (Voltage amplifire) و بخش BIOS (Current amplifire) تقویت کننده جریان (Current amplifire) می‌باشد

نوسان ساز یک موج سینوسی تولید می کند که براساس فرکانس نامی نوسان ساز در محدوده فرکانس نامی ژنراتور با یک قلمرو محدود موجی سینوسی را ایجاد می کند. جریان خروجی از نوسان ساز در حد چند میلی آمپرو ولتاژ خروجی از آن حدوداً ۱۵ ولت است. جریان ولتاژ خارج شده از نوسان ساز برای استفاده در ترانسdiyosr باید تقویت شود. برای این کار از یک تقویت کننده جریان و یک تقویت کننده ولتاژ استفاده می شود تا جریان ولتاژ به چند آمپرو چند صد ولت افزایش داده شود.

جریانی که توسط منبع نوسان ساز ایجاد شده و توسط تقویت کننده ها تقویت گردیده است، جریان متناوب است. اگر به ترانسdiyosr جریان متغیر داده شود به علت مثبت و منفی شدن متناوب میدان الکتریکی (در ترانسdiyosr الکتریکی) و یا میدان مغناطیسی (در ترانسdiyosr مغناطیسی) باعث افت زیادی در انرژی و توان می شود و اتلاف زیادی بوجود می آید لذا توسط یک سیستم SBIO الکتریکی که بعد از تقویت کننده ها قرار دارد موج متناوب سینوسی را بر یک موج مستقیم DC با ولتاژ برابر با دامنه موج متناوب سوار می کنند تا ولتاژ همیشه در آن مثبت (یا منفی) باشد و به این ترتیب افت توان در ترانسdiyosr کاهش می یابد.

فرکانس نوسان ساز توسط یک باز خورده از انتقال دهنده گرفته می شود تنظیم می شود. باز خورده که از انتقال دهنده گرفته می شود فرکانس رزونانسی انتقال دهنده را به نوسان ساز خبر می دهد تا نوسان ساز با فرکانس رزونانسی نوسان کند و حداکثر انتقال انرژی صورت بگیرد. در بخش های بعدی این سیستم فیدبک برای دستگاه ضربات التراسونیک شرح داده خواهد شد.

۲- ترانسdiyosr (Transduser): هر وسیله ای را که نوعی از انرژی را به نوع دیگری تبدیل کند ترانسdiyosr می گویند. ترانسdiyosr مورد استفاده در دستگاه التراسونیک انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. برای این تبدیل عموماً از دو روش استفاده می شود، لذا ترانسdiyosr های موجود نیز به دو نوع تقسیم می شوند:

روش اول این است که انرژی الکتریکی به میدان مغناطیسی (Magneto field) متغیر تبدیل می شود و در اثر تغییر متناوب میدان مغناطیسی طول ماده مغناطیسی به طور متناوب تغییر کرده و در اثر آن ارتعاش مکانیکی ایجاد می گردد. به این ترتیب میدان مغناطیسی به ارتعاشات مکانیکی تبدیل می شود، ترانسدیوسری را که این چنین تبدیلی را انجام می دهد ترانسدیوسر مغناطیسی می گویند.

روش دوم این است که انرژی الکتریکی را به میدان الکتریکی متغیر تبدیل می کنند. وقتی ماده ای که طول آن در اثر اعمال میدان الکتریکی تغییر می کند. (پیزوالکتریک) در داخل این میدان الکتریکی قرار بگیرد تغییرات میدان الکتریکی به تغییر در طول پیزوالکتریک تبدیل شده و ارتعاش مکانیکی ایجاد می گردد. چنین ترانسدیوسری را که تغییرات میدان الکتریکی را به ارتعاشات مکانیکی تبدیل می کند ترانسدیوسر الکتریکی می گویند. وجه مشترک این دو نوع ترانسدیوسر در این است که در هر دو نوع ترانسدیوسر ابعاد ماده ای که در میدان قرار می گیرد متناسب با میدان، تغییر می کند. لذا اگر یک میدان متغیر داشته باشیم باعث تغییر طول ماده موجود در میدان و ایجاد ارتعاشات مکانیکی می گردد.

الف- ترانسدیوسر مغناطیسی

میدان مغناطیسی از حرکت بار الکتریکی به وجود می آید. هر جا حرکت بار الکتریکی باشد در اطراف مسیر حرکت آن میدان مغناطیسی وجود خواهد داشت که میدان مغناطیسی ایجاد شده در هر نقطه با فاصله آن نقطه از مسیر حرکت بار تناسب دارد. جهت میدان مغناطیسی بوجود آمده در اثر حرکت بار الکتریکی با قانون دست راست بdst می آید، بدین ترتیب که اگر انگشت شست را در جهت حرکت بار مثبت و در خلاف جهت حرکت بار منفی در نظر گرفته شود بسته شدن سایر انگشتان جهت میدان مغناطیسی بوجود آمده را نشان می دهد.

اتم های مواد نیز در مدارهای خود دارای الکترون هایی هستند که در یک مدار بیضوی فضایی که هسته اتم در یکی از کانون های این بیضوی قرار دارد حرکت می کنند. لذا از حرکت این الکترون ها در اطراف منطقه حرکت الکترون میدان مغناطیسی بوجود می آید . اگر مدارهای تمام اتم ها شامل جفت الکترون باشند چون جهت حرکت این جفت الکترون ها خلاف جهت هم است میدان های مغناطیسی بوجود آمده توسط هر الکترون توسط میدان مغناطیسی الکترون دیگر که در خلاف جهت آن حرکت می کند خشی می شود. لذا برای اینکه یک اتم مغناطیسی باشد باید شامل تک الکترون باشد از طرف دیگر یک الکترون با سرعت زیادی حول هسته می چرخد ،لذا اگر صفحه حرکت آن در هر لحظه جابه جا شود میدان مغناطیسی حاصل نیز به سرعت جابه جا می شود به طوریکه نمی توان اتم را مغناطیس فرض کرد . لذا برای مغناطیس بودن یک اتم باید حرکت تک الکترون های آن به صورت صفحه ای باشد و میدان های تک الکترون های مختلف هم دیگر را تقویت کنند.

هر ماده ای که اتم های مغناطیسی داشته باشد لزوماً مغناطیسی نیست. وقتی یک کریستال مغناطیسی خواهد بود که میدان مغناطیسی حاصل از اتم های مختلف آنها در یک راستا قرار بگیرند و میدان آنها باهم ترکیب شود تا کریستال آن حالت مغناطیسی داشته باشد.


برای مغناطیس بودن یک ماده ،شرط دیگری نیز لازم است. به عنوان مثال ماده ای مانند آهن با وجودی که کریستال های مغناطیسی دارد در حالت عادی مغناطیسی نیست. دلیل آن این است که آهن تک کریستالی نیست و در نتیجه میدانهای کریستال های مختلف آنها در راستاهای مختلف جهت گیری کرده ولذا خاصیت مغناطیسی از خود نشان نمی دهد ولی اگر آهن در یک میدان مغناطیسی قرار داده شود میدان کریستال های آنها با چرخش صفحه حرکت تک الکترون ها هم راستا شده و آهن مغناطیسی می گردد. اگر چرخش میدان های کریستال های مختلف ماده ای که کریستال مغناطیسی دارند به سختی صورت بگیرد یا غیر ممکن

باشد، ماده موجود مغناطیسی نخواهد بود. اگر یک میدان مغناطیسی که دارای کریستال های مغناطیسی است را در داخل یک میدان مغناطیسی قرار دهیم میدان کریستال های آن هم راستا گردیده و این ماده مغناطیسی می گردد و خاصیت مغناطیسی از خود نشان خواهد داد. حال اگر با حذف میدان مغناطیسی خارجی میدان های کریستالی مختلف آن به همان راستای قبل از اعمال میدان خارجی برگردند، این ماده حالت مغناطیسی خود را از دست خواهد داد، اما اگر با حذف میدان مغناطیسی خارجی همه یا تعدادی از کریستال ها راستای فعلی خود را حفظ کنند، ماده مغناطیس دائم خواهد گردید.

برای استفاده از میدان مغناطیسی در ترانسdiyosr مغناطیسی این ماده خواص دیگری نیز باید داشته باشد که عبارتند از:

الف- ماده مغناطیسی موجود باید در اثر اعمال میدان مغناطیسی تغییر طول بدهد و این تغییر طول همواره در جهت افزایش طول یا کاهش طول باشد.

اما مواد مغناطیسی موجود در اثر اعمال میدان مغناطیسی، تغییر طول های مختلف می دهند. در شکل ۴-۲ تغییر طول تعدادی از مواد مختلف تحت اثر تغییر شدت میدان مغناطیسی نشان داده شده است. بعضی از عناصر مثل آهن در اثر میدان مغناطیسی تغییر طول می دهند اما تغییر طول آنها همواره در جهت انساط یا انقباض نیست، بلکه در بازه ای از شدت میدان مغناطیسی منبسط و در بازه ای منقبض می شوند. ماده ای مثل پرمندور در تمام مقادیر شدت مغناطیسی منبسط می گردد و عکس ماده ای مثل نیکل در تمام بازه میدان مغناطیسی منقبض می شود. همچنین مشاهده می شود که موادی مثل پرمندور و نیکل بعداز یک شدت میدان مشخص، تغییر میدان، تاثیر چندانی در اندازه آنها نخواهد داشت.

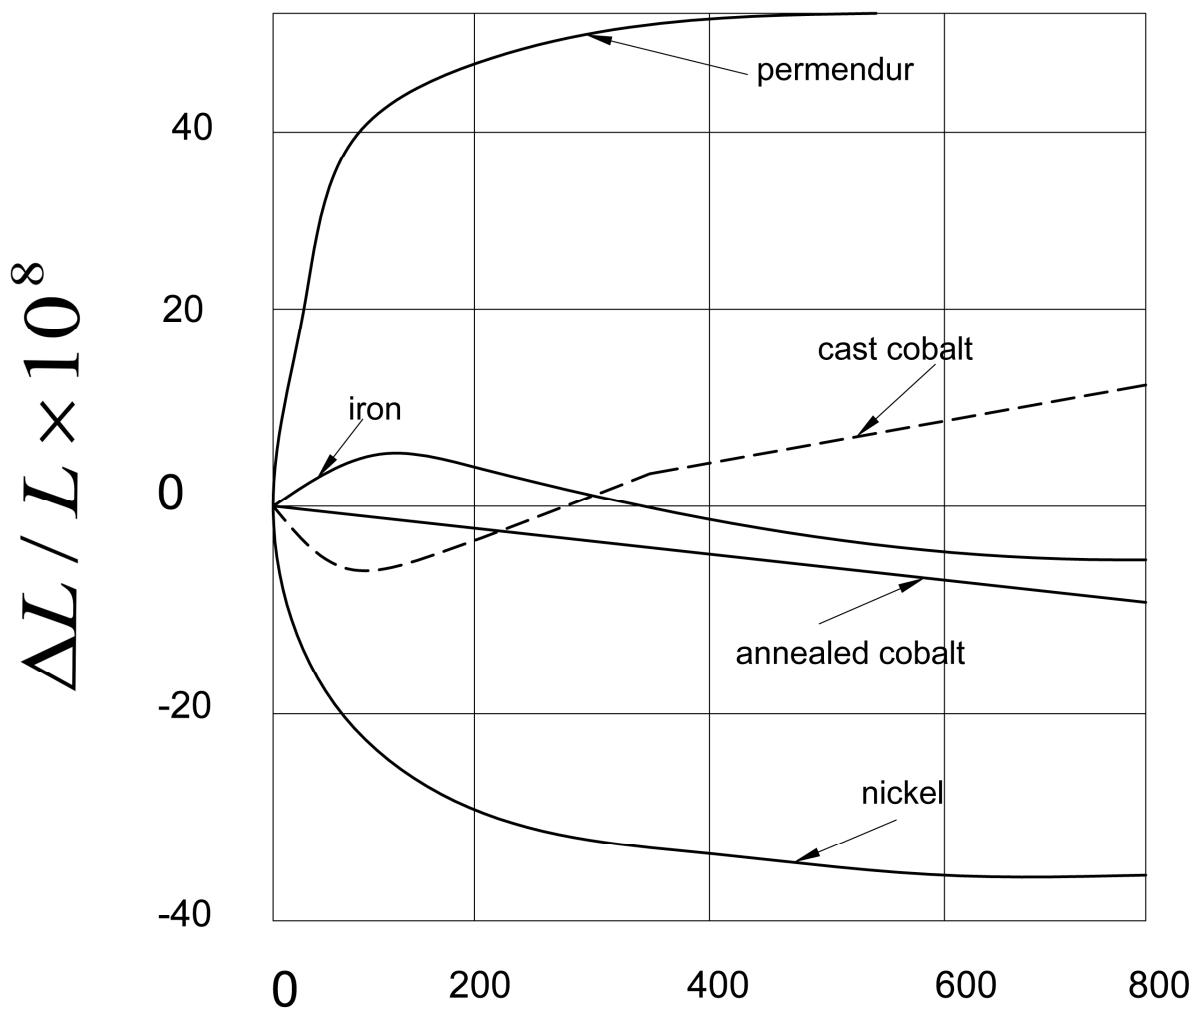


شکل ۴-۲ نمودار تغییر طول چند ماده مختلف تحت میدان مغناطیسی [۴]

ماده مغناطیسی که به عنوان ترانسdiyosر مغناطیسی استفاده می شود، باید دراثر میدان مغناطیسی دریک جهت تغییر اندازه دهد یعنی یامنیسط یا منقبض شود، لذاماده ای مثل آهن که در بازه ای رشد کرده و در بازه ای منقبض می گردد برای استفاده به عنوان ترانسdiyosر مغناطیسی در دستگاه التراسونیک مناسب نیست.

نکته دیگر این است که چنین ماده‌ای باید در صد تغییرات نسبی بالایی داشته باشد و در شدت میدان مغناطیسی کمتری به تغییر طول حداکثر برسد. یعنی هرچه منحنی به محور عمودی نزدیک تر باشد و از محور افقی فاصله داشته باشد برای استفاده در ترانسدیوسر مغناطیسی مناسب تر است.

ب- میدان مغناطیسی ایجاد شده در یک ماده مغناطیسی با شدت میدان مغناطیسی تغییر می‌کند (شکل ۴-۳). علت اینکه مواد در مقابل شدت میدان مغناطیسی رفتاری مطابق شکل ۴-۳ نشان می‌دهند این است که در اثر اعمال شدت مغناطیسی به یک ماده مغناطیسی صفحات دورانی اتم‌های کریستال‌های آن به سمتی جهت گیری می‌کنند که میدان حاصل با میدان القا شده هم جهت گردد این هم جهت شدن به این صورت است که در شدت میدان مغناطیسی کم اتم‌هایی که دوران صفحه آنها به راحتی صورت می‌گیرد دوران می‌کنند. در شدت میدان مغناطیسی متوسط آنهایی که کمی سخت تر دوران می‌کنند می‌چرخند. و در شدت میدان‌های مغناطیسی بالا اتم‌هایی که دوران آنها سخت است نیز دوران کرده و میدان آنها با میدان مغناطیسی هم جهت می‌گردد. وقتی که میدان مغناطیسی تمامی کریستال‌ها با میدان خارجی هم راستا شدند افزایش بیشتر شدت میدان مغناطیسی تاثیری در میدان مغناطیسی القا شده نخواهد داشت. در نتیجه اتم‌های منحنی مغناطیس شوندگی به یک خط افقی مجانب خواهد شد. لذا منحنی مطابق شکل ۴-۳ بدست می‌آید. اگر میدان مغناطیسی حداکثر در شدت مغناطیسی کمتری اتفاق بیافتد. یعنی منحنی قائم تر گردد برای ترانسدیوسر مناسب تر است.

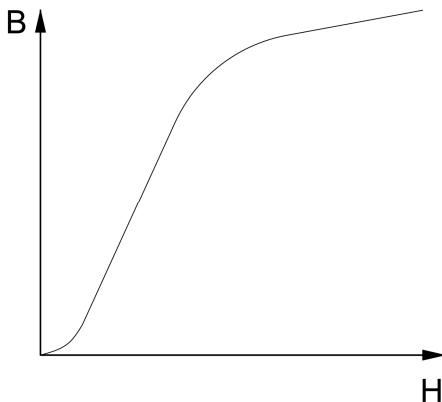

شکل ۴-۳ میدان مغناطیسی القا شده در اثر شدت مغناطیسی [۴]

ج-در منحنی شکل ۴-۳ همانطوری که مشاهده می شود در یک محل قابلیت نفوذ پذیری مغناطیسی از ۱ کمتر می شود. اگر از مبدأ خطی با زاویه ۴۵ درجه رسم شود محل تلاقی آن با منحنی مغناطیس شوندگی محلی است که بعد از آن قابلیت نفوذ پذیری از یک کمتر خواهد بود. هرچه این نقطه در شدت میدان مغناطیسی بالاتری اتفاق بیافتد مناسب تراست.

د- هنگام حذف شدت میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی مطابق با همان منحنی مغناطیس شوندگی در هنگام مغناطیس شدن کم نمی شود. اگر موقع حذف میدان مغناطیسی ترتیب برگشتن اتم ها به وضعیت اولیه شان به این ترتیب بود که اول اتم هایی که دوران صفحه حرکت الکترون آنها سخت است بچرخند و سپس آنهایی که دوران صفحه آنها نیمه سخت و بعد آنهایی که دوران صفحه آنها آسان است بچرخند، در این صورت منحنی مغناطیس شوندگی در افزایش شدت مغناطیسی و سپس کاهش آن بر روی هم منطبق می گردید. اما هنگام کاهش شدت مغناطیسی ، این بار نیز ابتدا اتم هایی که دوران آنها آسان است صفحه حرکت الکترون های خود را عوض می کنند و سپس نیمه سخت ها و سخت ها صفحه دوران الکترون خود را عوض می کنند ، تا به حالت تعادل برگردند و در انتها نیز با صفر شدن شدت میدان مغناطیسی اتم هایی وجود خواهند داشت که به علت مشکل بودن تغییر صفحه دورانی الکترونها، حالت موجود خود را حفظ

می کنند و در نتیجه در ماده مغناطیسی، مغناطیس پسماند وجود خواهد داشت. در نتیجه این مساله، بین

منحنی رفت و برگشت فاصله ای بوجود خواهد آمد و در جایی که شدت میدان مغناطیسی صفر می شود

میدان مغناطیسی صفر نخواهد شد (شکل ۴-۴)

انجام کار سرد بر روی ماده آلیاژ کردن، هردو باعث می شود که دوران صفحه الکترون مشکل تر گردیده


و در نتیجه منحنی رفت و برگشت از هم فاصله بگیرند. انجام کار سرد باعث اعمال تنش پسماند به ماده می

گردد که این تنش پسماند مانع دوران صفحه حرکتی الکترون ها در اتم ها می گردد. آلیاژی کردن نیز اتم

های بیگانه وارد محیط می کند. که مانع چرخش صفحه الکترون می گردد. لذا این دو عامل عواملی هستند

که باعث فاصله گرفتن بیشتر دو منحنی می گردند. استفاده از مواد خالص و همچنین آنیل کردن باعث

نزدیک شدن منحنی رفت و برگشت می شود.

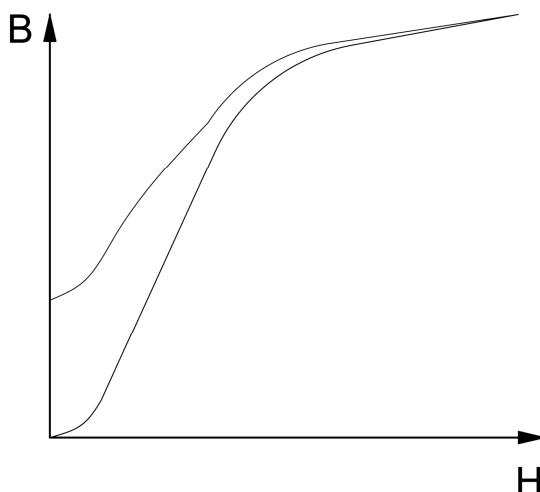

شکل ۴-۴ افزایش شدت میدان مغناطیسی و سپس کاهش آن برای یک ماده مغناطیسی [۴]

هرچه فاصله این دو منحنی از هم کمتر باشد ، برای کاربرد در ترانسdiyosr التراسونیک مناسب تر خواهد بود. زیرا فاصله این منحنی نشان دهنده میزان اتلاف است زیرا مقداری از انرژی داده شده به ترانسdiyosr بجای تبدیل شدن به ارتعاشات مکانیکی به مغناطیس دایم و حرارت که غیر مفید است تبدیل شده است.


هرچه این اتلاف بیشتر باشد باعث گرم شدن بیشتر هسته می گردد که باید توسط خنک کار این حرارت را از محیط خارج کرد. از طرفی ایجاد میدان مغناطیسی پسماند در هسته باعث می گردد که در سیکل های بعدی دامنه تغییر طول کمتر شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. ماده مغناطیسی که این ۴ خاصیت را داشته باشد ماده مغناطیسی نرم (Soft magnetic material) می گویند. ماده ای که به عنوان ترانسdiyosr استفاده می شود باید این خاصیت ها را داشته باشد، تا بازدهی و توان آن افزایش یابد. نکته ای که لازم است بیان شود این است که ماده ایده آلی که تمام این شرایط را به طور کامل داشته باشد وجود ندارد. به عنوان مثال در تمامی هسته های ایجاد ارتعاشات التراسونیکی در اثر اتلافات موجود حرارت بوجود خواهد آمد که در نتیجه این مساله نیاز به یک سیستم خنک کار در سیستم های التراسونیکی احساس می شود. این مساله در شکل ۴-۱ که یک ترانسdiyosr التراسونیک را نشان می دهد دیده می شود که مایع خنک کار از ورودی بالای محفظه التراسونیک وارد شده و از خروجی پایین آن خارج می شود.

ب- ترانسdiyosr الکتریکی

یکی از روش های تولید امواج التراسونیکی استفاده از میدان الکتریکی متغیر می باشد. بعضی مواد هستند که وقتی در میدان الکتریکی قرار می گیرند تغییر ابعاد می دهند که چنین موادی را پیزوالکتریک

می گویند . اگر به این مواد یک میدان الکتریکی متغیر که با فرکانس التراسونیک تغییر می کند اعمال شود، ابعاد آنها با فرکانس التراسونیک تغییر کرده و بدین ترتیب امواج التراسونیک ایجاد می گردد. پدیده تغییر طول مواد در مقابل میدان الکتریکی را (Electro striction) می گویند . مواد متعددی هستند که خاصیت پیزوالکتریکی از خود نشان می دهند که بعضی از این مواد در حالت طبیعی چنین خاصیتی را از خود نشان می دهند و بعضی نیز باید عملیات خاصی به آنها اعمال شود تا چنین خاصیتی را به دست آورند. یکی از کریستال هایی که در زمینه تولید امواج التراسونیک از آن استفاده می شود کریستال کوارتز است . در گذشته کریستال های کوارتز به طور وسیعی برای ایجاد ارتعاشات التراسونیکی در جامدات و مایعات استفاده می شد که هنوز نیز به طور وسیعی در تولید امواج با توان کم استفاده می شود. تلاش برای استفاده از کوارتز در توان های بالا موفق نبوده است که علت آن مشکلات موجود در گیره بندی (Holdering) آن در ولتاژ های کاری بالا است ، روش های موجود امکان گیره بندی مناسب برای کوارتز در ولتاژ های بالا را نمی دهد.

فرکانس هایی که توسط کریستال کوارتز ایجاد می شود از فرکانس های چند صد هزار هرتز تا ۲۵ مگاهرتز را شامل می شوند و وقتی تحت یک ارتعاش هارمونیک استفاده شود رنج فرکانسی از این نیز بالاتر می رود. کریستال های کوارتز این خاصیت را دارند که وقتی ولتاژی به آنها القا می شود منبسط و منقبض شده و همچنین وقتی تحت انساط و انقباض مکانیکی قرار می گیرند سیگنال الکتریکی تولید می کنند. از دیگر موادی که در اثر اعمال میدان الکتریکی به آنها تغییر شکل می دهند عبارتند از نمک (Rochelle)، فسفات آمونیوم دی هیدروژن (Barium titanate) (Ammonium dihydrogen phosphate)، باریم تیتانات (lithium sulfate) و سولفات لیتیوم آغاز شده است. شکل کریستال های تعدادی از این مواد در شکل ۴-۵ آمده است.

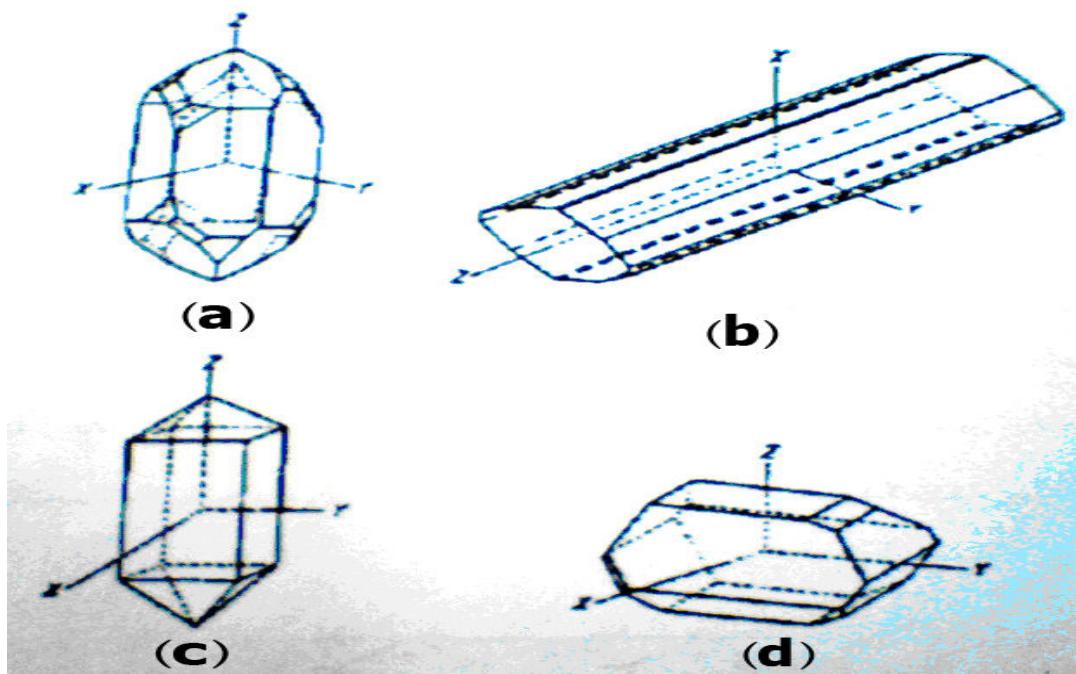

شکل ۴-۵ شکل کریستالی تعدادی از مواد پیزوالکتریک: [۴]

(a) نمک کوارتز (b) Rochelle سولفات لیتیم (c) فسفات آمونیوم دی هیدروژن (d)

چون کوارتز پایه ایجاد امواج التراسونیک با روش میدان الکتریکی بوده است و در حال حاضر نیز به طور

واسیعی کاربرد دارد، نحوه تغییر ابعاد در کریستال کوارتز در اثر اعمال میدان الکتریکی توضیح داده می شود،

تغییر ابعادی دربیله کریستال ها در اثر میدان الکتریکی نیز مانند کوارتز است. کریستال کوارتز همانطور که در

شکل ۴-۵ نشان داده شد یک حالت شش ضلعی مانند دارد و توزیع بارهای الکتریکی مطابق شکل ۴-۶ در


آنها ایجاد می شود. در حالت عادی اجزای این کریستال ها در تعادل بوده و ازنظر ابعادی یون های آن به

گونه ای قرار می گیرند که در نهایت برآیند نیروهای حاصل از بارهای الکتریکی در بین آنها صفر باشد.

حال وقتی چنین کریستالی در یک میدان الکتریکی قرار می گیرد تعادل بار الکتریکی در آنها با افزایش

الکترون ها در یک سمت و کاهش آنها در سمت دیگر به هم خورده و کریستال از حالت تعادل خارج می


شود . در چنین حالتی ابعاد کریستال تغییر خواهد کرد . حال اگر میدان الکتریکی در صفحات متصل به این کریستال متناوباً تغییر کند این تغییرات باعث تغییرات متناوب در ابعاد کریستال شده و در نهایت در صورتیکه تغییر میدان الکتریکی با فرکانس التراسونیک صورت بگیرد ، امواج التراسونیک ایجاد خواهد شد .

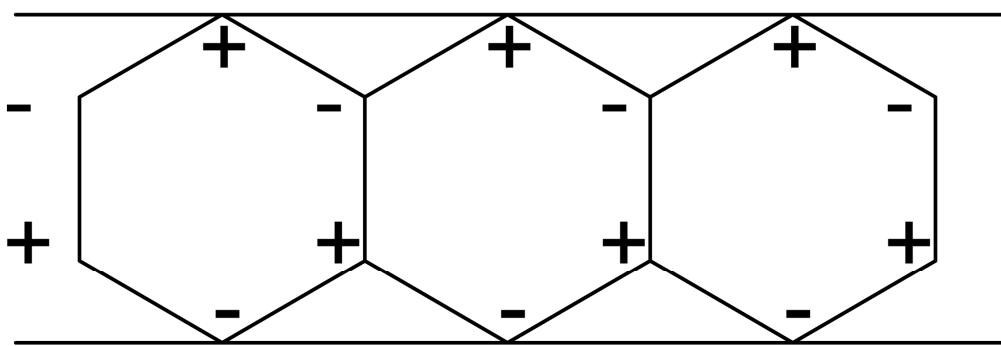

شکل ۴-۶ نمای شماتیک کریستال کوارتز [۴]

یکی دیگر از موادی که اخیراً به عنوان پیزوالکتریک در زمینه تولید امواج التراسونیک با توان بالا کاربرد دارد، باریم تیتانات (Barium titanate) است. کریستال این ماده به خودی خود پیزوالکتریک نیست و برای تبدیل آن به یک کریستال پیزوالکتریک باید کارهایی روی آن انجام داد. برای این منظور آن رادر یک میدان الکتریکی که در جهت عرض کریستال اعمال می شود قرار می دهند که این کار تحت دمایی بالاتر از ۱۲۰ درجه سانتی گراد و در کوره صورت می گیرد. ولتاژ میدان الکتریکی به ازای واحد ضخامت تقریباً ۲۰۰۰ ولت بر سانتیمتر (V/cm) است. سپس این کریستال را به سرعت سرد می کنند درنتیجه این عملیات کریستالی بوجود می آید که خیلی از کارهای کوارتز را می تواند انجام دهد درحالی که ولتاژ مصرفی آن خیلی پایین است ولتاژ مصرفی باریم تیتانات برای تولید یک توان برابر با ولتاژ مصرفی کوارتز ۱۰٪ است. باریم تیتانات را می توان از روش های مختلف مثل ریخته گری، فورج، نورد و اکستروژن بدست آورده و لذا

شکل های متنوعی را می تواند به خود بگیرد. برای القای میدان الکتریکی در این کریستال ها به آنها پوشش های رسانایی می دهند که در دو سطح روی روی کریستال انجام می شود با اعمال کردن جریان الکتریکی به این ضخامت، در کریستال میدان الکتریکی القای شود به این ترتیب میدان الکتریکی باعث تغییر ابعاد کریستال می گردد. پوشش دهی کوارتز عموماً با آلومینیوم می باشد. این پوشش دهی علاوه بر ایجاد میدان الکتریکی در زمینه برای حفظ کریستال نیز مناسب است. پوشش دهی کریستال ها باید به گونه ای باشد که باعث نزدیک شدن بیش از حد صفحات و جرقه زدن نگردد. صفحه جلویی کریستال می تواند به زمین وصل شود. اشکال مختلف پوشش دهی کریستال در شکل ۴-۷ آمده است.

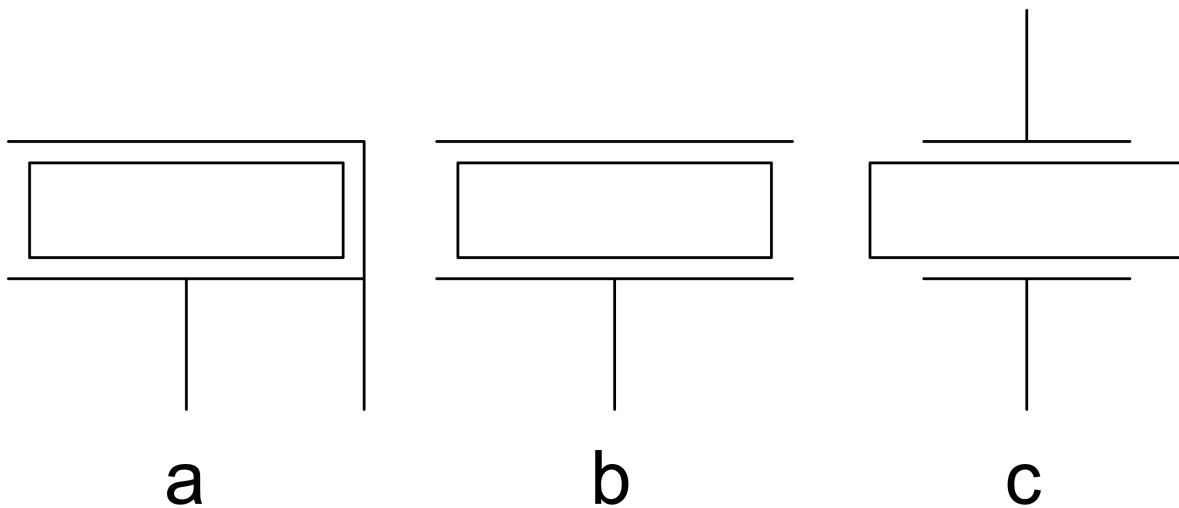

شکل ۴-۷ پوشش دهی کریستال پیزو الکتریک [۴]

شکل کریستال نیز در تولید موج موثر است. برای ایجاد موج های پیچیده از شکل های مختلف برای پیزو الکتریک استفاده می شود و می توان موج های مختلفی را به این روش ایجاد کرد. نکته ای که در اینجا لازم است بیان شود این است که سیستم ترانس迪وسر مکانیکی به الکتریکی نیز مثل ترانس迪وسر الکتریکی به مکانیکی است. به عبارت بهتر اگر وسیله ای از یک ماده مغناطیسی که در داخل

یک سیم پیچ می گردد و یا اگر یک پیزو الکتریک تحت فشار قرار گیرد از سیستم های متصل به صفحات آنها جریان الکتریکی عبور خواهد کرد. از این مساله در تعیین فرکانس نوسانی ترانسیدیوسر و دامنه ارتعاشی آن، به منظور کنترل فرکانس نوسانی نوسان ساز استفاده می شود. یعنی توسط سنسوری که فرکانس و دامنه نوسانی انتقال دهنده و ترانسیدیوسر را تعیین می کند، فرکانس نوسان ساز تنظیم می شود تا حالت دامنه نوسانی انتقال دهنده و ترانسیدیوسر را تعیین کند. فرکانس نوسان ساز تنظیم می شود تا حالت تشدید در ارتعاشات ابزار بوجود آید و همواره ابزار با حد اکثر دامنه ارتعاشی نوسان کند.

انتقال دهنده (Transmitter) : انتقال دهنده ارتعاشات مکانیکی ترانسیدیوسر را گرفته و به ابزار منتقل می کند. و این انتقال ممکن است با افزایش یا کاهش سطح انرژی همراه باشد و یا اینکه سطح انرژی ارتعاشی ثابت باقی بماند. با توجه به آنچه بیان گردید انتقال دهنده به سه نوع مختلف می تواند باشد.

الف- متمرکز کننده (Concentrator) : این نوع انتقال دهنده ارتعاشات را در سطح بزرگ خود از ترانسیدیو سر گرفته و آن را متمرکز کرده و از یک سطح کوچکتر با دامنه ارتعاشات بالاتر به ابزار می دهد در این انتقال دانسته انرژی افزایش می یابد ولی مساحتی که انرژی اعمال می گردد کاهش می یابد.

ب- انتقال دهنده (Simple transmitter) : این نوع انتقال دهنده تنها ارتعاشات را انتقال می دهد و در سطح و دامنه ارتعاشی تغییری ایجاد نمی کند.

ج- گسترش دهنده (Expander) : این نوع انتقال دهنده ارتعاشات را از یک سطح کوچک به یک سطح بزرگتر منتقل می کند و دامنه ارتعاشات را کم می کند و دانسته انرژی را کاهش می دهد.

در انتقال دهنده و ترانسیدیوسر موج ارتعاشی بعد از برخورد به سطح انتهای آنها منعکس می شود و موج رفت و موج بازگشتی از سطح انتهایی در طول انتقال دهنده و ترانسیدیوسر با هم ترکیب می شوند. برای اینکه ارتعاشات ابزار در خلا یا هوا قرار داشته باشد و کل موج رسیده به آن بعد از برخورد به سطح مقطع

انتهای آن بازگشت بکنده حالت انتها آزاد (Free End) و در صورتی که این سطح بر روی فلزی از جنس دیگر قرار داده بشود خواص آن ماده و محیط نیز در این فرکانس تشدید و تغییر آن تأثیر می‌گذارد که باید فرکانس تشدید دوباره تنظیم شود. تا حالت روزنامه ای به وقوع بیرونند. لذا ابعاد انتقال دهنده و ترانسیسیوسر تابعی از سرعت موج در ماده مربوطه و فرکانس نوسانی ارتعاشات خواهد بود. و در طراحی با ثابت گرفتن فرکانس برابر با فرکانس نامی و حالت انتها آزاد طراحی ابعادی آن انجام می‌شود. اما چون تنظیم دقیق طول ممکن نیست و همچنین حالت آن انتها آزاد نیست بعد از طراحی با تغییر فرکانس کاری توسط پیچ تنظیم دستگاه ژنراتور یا توسط سیستم فیدبک فرکانس تشدید جدید را بدست می‌آورند تا بهترین حالت روزنامه ای بوجود آید و انتهای ابزار روی شکم ارتعاشی قرار گیرد.

ابزار:

ابزاری که استفاده می‌شود، به نوع کاربرد دستگاه التراسونیک بستگی دارد. به عنوان مثال در دستگاه التراسونیک ماشین کاری که این ابزار با برخورد به ساینده‌ها آنها را به سطح قطعه کار پرتاپ می‌کند باید از جنس نرمی باشد تا برخورد ذرات از آن باربرداری نکند، ولی در دستگاه ضربات التراسونیکی که در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد جنس آن باید سخت باشد تا قطعه کار را تغییر شکل دهد و خود دچار تغییر شکل پلاستیک نشود.^[۴]

۴-۲-۴- تنفس زدایی به روش التراسونیک (Ultrasonic impact treatment)

۴-۲-۱- مقدمه

روشی است که برای حذف تنش‌های کششی پسماند و ایجاد تنش فشاری بر روی فولاد، برنز و یا پلاستیک استفاده می‌شود. از این روش بویژه برای سازه‌های جوش فولادی و به منظور افزایش زمان مورد انتظار تا شکست استفاده می‌شود.

عملیات تنفس زدایی التراسونیکی در یکی از مراحل زیر بر روی قطعه یا سازه ممکن است صورت بگیرد:

الف- در حین عملیات ساخت قطعه یا سازه

ب- در حین زمان فعال کاری قطعه یا سازه

ج- بعد از شکست در مرحله تعمیر قطعه یا سازه

این روش باعث ایجاد تنفس فشاری در سطح قطعه و در پاشنه جوش می‌شود که تنفس کششی موجود قبل از

عملیات را خنثی می‌کند. این روش همچنین با ضربه‌هایی که به سطح وارد می‌کند باعث گرم شدن و

همچنین پلاستیک شدن موقت داخل قطعه می‌شود که در اثر تنفس پسماند موجود این لایه‌ها حرکت کرده و

منجر به آزاد شدن تنفس پسماند خواهد شد. همچنین تغییر شکل پلاستیکی که روی سطح ایجاد می‌شود

باعث ایجاد تنفس های فشاری در سطح می‌گردد.

۴-۲-۲-۴-زمینه‌های شکل‌گیری روش تنفس زدایی التراسونیک :

در صنعت شکل‌دهی فلزات و جوشکاری، قطعه یا سازه تولید شده، بعد از فرآیند تولید قطعه تحت

نیروهایی قرار می‌گیرد که این نیروها با توجه به طبیعت آنها یا در همان لحظه ابتدای وارد شدن به قطعه به

علت بالاتر بودن از حد تحمل سازه موجب شکست آن می‌شوند، یا اینکه با توجه به پدیده خستگی، بعد از

مدتی موجبات شکست سازه را فراهم می‌کند. این مسأله در جوش ها که به علت وجود ترک ها در آنها

عموماً دارای عمر خستگی کمتری هستند بیشتر نمود می‌کند. لذا سعی می‌شود با روش هایی که در فصل ۲

اشارة شد عمر خستگی جوش ها را افزایش دهیم.

در روش های سنتی جوشکاری قبل و بعد از انجام جوشکاری به منظور رسیدن به عمر بیشتر محصول

عملیات مختلفی صورت می‌گیرد بعضی از این عملیات تکنیکی عبارتند از:

الف) آماده کردن سطح محل جوش با مواد ساینده و مواد شوینده شیمیایی قبل از عملیات جوش.

ب) عملیات بعد از جوش شامل تمیز کردن سطح جوش از سرباره و شکل دهنده سطح به منظور کم کردن فاکتور تمرکز تنفس.

ج) عملیات سطحی سازه جوش داده شده با پوشش سطحی مقاوم در مقابل خوردگی.

د) عملیات مغناطیس زدایی به منظور جلوگیری از اثر آن بر روی قوس الکتریکی در جوشکاری چند پاسه

گاهی موقع بین تعدادی از این مراحل که در تولید یک اتصال جوشی بهینه لازم است، تداخل هایی وجود دارد که در نتیجه افزایش عمر خستگی در زمان استفاده مفید از عمر قطعه با استفاده از روش های قبلی که تاکنون انجام شده است اساساً دارای محدودیت هایی در بازدهی بوده و یا غیرقابل پیش بینی هستند، بنابراین با استفاده از روش های سنتی، تولید قطعه با کیفیت اصلاح و خواسته شده برای کار اجرایی مورد نظر بعید به نظر می رسد. تلاشی که صورت گرفته است این است که روشی بدست آید که بتواند تعدادی از مراحل بالا را در یک مرحله انجام بدهد و در عین ساده سازی و کاهش قیمت تمام شده محصول به خواسته های مورد نظر ما نزدیک باشد و مزایای ظرفیت تحمل بار بالا، کاهش تنش های پسماند داخلی و بهبود عمر خستگی را نیز در برداشته باشد.

مسئله دیگر این است که در روش های قبلی، تولید محصولات و سازه های جوشی و تعمیر آنها، نیاز به اضافه کردن و یا برداشتن ماده ای که در فرآیند تولید مصرف شده است دارد. به عنوان مثال فرآیند جوشکاری پوشش دهنده به منظور افزایش مقاومت درز جوش، نیاز به ماده خام اولیه بیشتر و همچنین عملیات اضافی از قبیل سنگ زنی، برداشتن فلاکس، تمیز کردن مکانیکی و شکل دهنده سطح دارد و بدون انجام این کارها ممکن نیست به محصول مورد نظر از لحاظ مقاومت و طول عمر برسیم، به عبارت دیگر چنین

اقداماتی قیمت محصول را افزایش داده و باعث پیچیده شده فرآیند ساخت می‌شوند. لذا به دنبال روشی

بوده‌ایم که بدون انجام چنین اقداماتی به نیازهای خواسته شده برسیم.

یکی دیگر از مسائلی که نیاز به روش بهینه‌ای برای بهبود کیفیت جوش را موجب شده است مسئله تعمیر

قطعات و سازه‌های جوشی است. مرسوم است که قطعه‌ای از سازه که عمر خستگی آن به پایان رسیده است

را تعویض می‌کنند. مانند فولادهایی که در سازه‌هایی مثل پل‌ها استفاده می‌شود یا قطعاتی که بخاطر

خستگی تحمل خود را از دست می‌دهند یا قطعاتی که به علت تنش‌های موجود در معرض خوردگی تنشی

قرار گرفته‌اند و یا در معرض تنش‌های داخلی که منجر به ایجاد ترک و در نهایت شکست قطعه می‌شوند.

این مسایل به علت اینکه عمر قطعه را کاهش می‌دهند و در نتیجه نیاز است که در فواصل زمانی کمتری این

قطعات تعویض شوند مهم است. از طرف دیگر به علت هزینه‌بر بودن مسئله تعویض یک عضو از سازه (که

ابتدا باید سازه را توسط میله‌های دیگری تقویت کرد و بعد آن قطعه را تعویض کرد سعی می‌شود تا با

روش‌هایی عمر خستگی را افزایش دهیم تا هزینه تعویض کرد). سعی می‌شود تا با روش‌هایی عمر

خستگی را افزایش دهیم تا هزینه تعویض قطعه کمتر شود یعنی به دنبال روشی هستیم که منجر به افزایش و

بهبود ظرفیت تحمل بار قطعه کاری که کار کرده است شود و منجر به کاهش پسماند در طی فرآیند

نگهداری شود. در نتیجه همین سازه مدت زمان بیشتری می‌تواند تحت کاربرد و استفاده قرار گیرد.

در روش‌های مرسوم بهبود جوش، روشی که به طور غیر مخرب و بدون تغییر شکل و بازکردن قطعه

معیوب، بتواند کیفیت و عمر آن را افزایش دهد و ظرفیت تحمل بار آن را که به علت خستگی و تنش‌های

موجود و ترک‌های ایجاد شده کاهش یافته است را افزایش دهد وجود ندارد. به عنوان مثال توانایی روش

های سنتی برای تعمیر قطعات سازه‌های جوشی وقتی است که شکست اتفاق افتاده است و یا به صورت

ترک و غیره آشکار شده است. همچنین در بیشتر قطعات به علت محدودیت در قرار دادن پایه‌های حمایتی

و سایر انواع سازه‌های کمکی که در ناحیه معیوب وجود دارد، این نوع تعمیر امکان‌پذیر نیست.

مسئله دیگری که اشاره شد مسئله تمرکز تنش پسماند در منطقه Haz است. این منطقه به علت طبیعت آن

می‌تواند شامل ترک های مختلفی باشد که در اثر تنش پسماند کششی می‌تواند منجر به شکست سازه از

منطقه Haz شود. در روش های سنتی از عملیات آنل کردن برای تغییر توزیع تنش و آزادسازی تنش

پسماند استفاده می‌شده است. اما عموماً این روش در سازه‌های بزرگ مثل لوله‌های طویل و با مشکلاتی

مواجه است. علاوه بر این، این روش ها بستگی فراوانی به مهارت و تجربه اپراتور دارد. بنابراین روشی که

به دنبال آن هستیم باید بتواند این مشکل را نیز برطرف کند. روش ضربات التراسونیک اکثريت قریب به

اتفاق این معایب را حذف کرده و مزایای زیر را موجب شده است:

۱- حذف تنش کششی پسماند و جایگزین کردن آن با تنش فشاری پسماند که موجب افزایش عمر خستگی

و استحکام کششی جوش می‌گردد.

۲- افزایش عمر قطعات سازه با تعمیر آنها بدون اینکه نیاز به باز کردن قطعه از سازه گردد.

۳- کاهش هزینه تمام شده برای بهبود کیفیت جوش.


۴- افزایش استحکام در مقابل خوردگی تنشی، سایشی، خستگی و

۵- ترکیب مراحل مختلف لازم برای بهبود کیفیت جوش در مقابل خوردگی، سایش، خستگی و ... که در

روش های قبلی برای هر کدام از این موارد عملیات خاصی لازم بود ولی در این روش تمام مراحل در یک

مرحله قابل اجرا است در نتیجه زمان انجام کار کمتر می‌شود.

در شکل ۴-۸، یک سازه جوشی مشاهده می‌شود که توزیع تنش قبل از عملیات ضربات التراسونیک و بعد از آن در جوش نشان داده شده است در این شکل به خوبی مشاهده می‌شود که توزیع تنش از حالت کششی در سطح که تا حد تنش تسليم فلز می‌تواند باشد. به حالت فشاری تبدیل شده است که در افزایش استحکام سازه جوشی خیلی مؤثر است.^[۳]

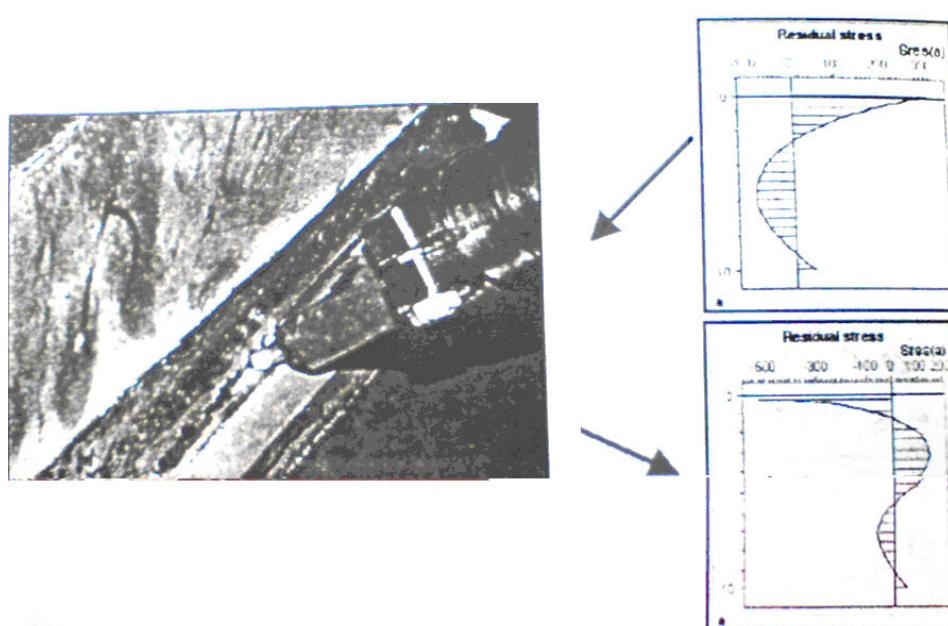


شکل ۴-۸ ایجاد تنش پسماند فشاری بر اثر اعمال ضربات التراسونیک^[۳]

۴-۲-۳-مکانیزم عملکردتنش زدایی با ضربات التراسونیک (UIT)

مکانیزم عملکردتنش زدایی التراسونیک در شکل ۴-۹ نشان داده شده است. در هنگام اعمال ضربات التراسونیک بر یک قطعه فرآیندهای زیر را خواهیم داشت.

با روشن کردن ژنراتور دستگاه ارتعاشات مکانیکی ترانسیدیوسر التراسونیک (I) آغاز می‌شود که با فرکанс التراسونیک اسمی ۲۷ کیلوهرتز شروع به نوسان می‌کند این ارتعاشات التراسونیک سینوسی از طریق متمنکرزنده (IT) بر روی ابزار متمنکرزنده می‌شوند، یعنی چون انرژی ورودی به متمنکرزنده در سمت چپ آن در سطح بیشتری توزیع شود در صورتی که در داخل متمنکرزنده افت انرژی نداشته باشیم باید در انتهای خروجی متمنکرزنده دامنه ارتعاشی کم ترانسیدیوسر I توسط متمنکرزنده IT به دامنه ارتعاشی بزرگتری تبدیل شود. متمنکرزنده با دامنه ارتعاشی خود به انتهای سوزن III ضرباتی با فرکанс التراسونیک وارد می‌کند که سوزن III این ضربات را به سطح قطعه کار منتقل می‌کند و در طی این مراحل ارتعاشات متناوب و سینوسی به ضربات پالسی در انتهای تمرکزدهنده II و همچنین سطح قطعه کار IV منتقل می‌شود. به این ترتیب ضرباتی با فرکанс التراسونیک به سطح قطعه کار وارد می‌شود.^[۱]

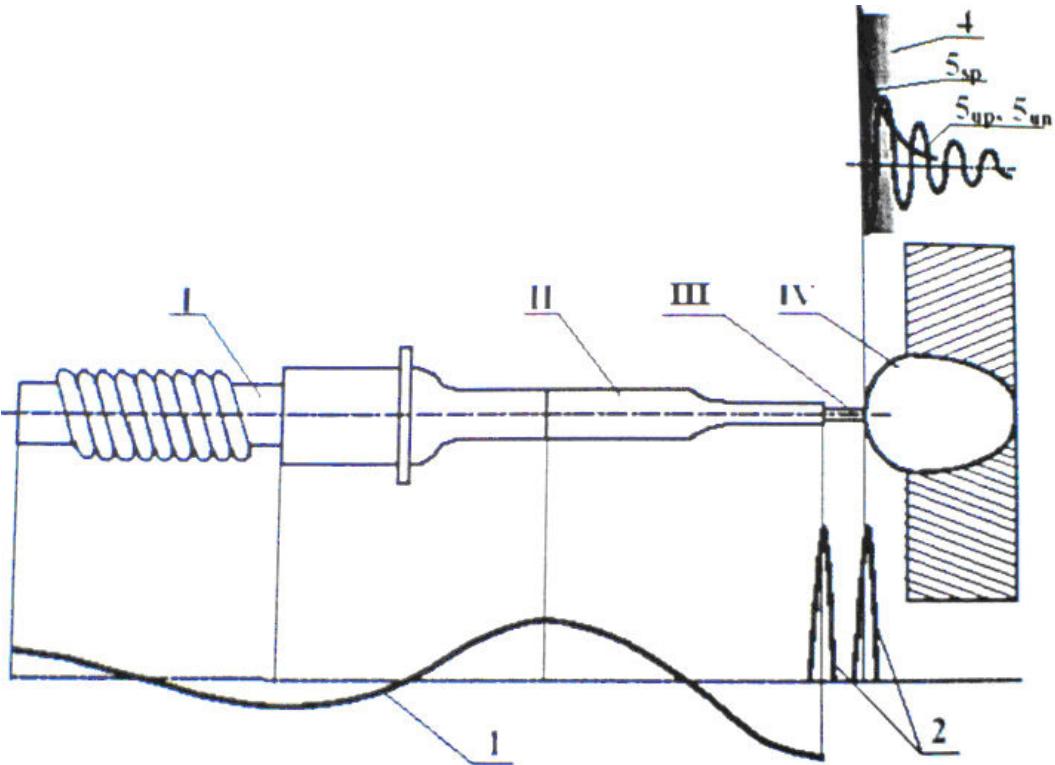


شکل ۴-۹ مکانیزم تنش زدایی با ضربات التراسونیک [۱]

I – ترانسڈیوسر II – انتقال‌دهنده III – ابزار IV – قطعه‌کار

انرژی ضرباتی که توسط ابزار به سطح وارد می‌شود، ابتدا صرف تغییر شکل پلاستیک سطح قطعه‌کار می‌گردد. در منطقه تغییر شکل پلاستیک تنش فشاری پسماند در سطح قطعه کار القا می‌شود که با نفوذ در عمق قطعه‌کار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر خود لایه تغییر شکل پلاستیک یافته در سطح قطعه‌کار با فرکانس التراسونیک مرتיעش می‌گردد که در نتیجه این ارتعاشات، امواج تنشی در حجم ماده القا می‌شود. ته این تنش‌ها به تنش‌های پسماند قبلی اضافه شده و موجب حرکت لایه‌های سطحی و آزادسازی تنش پسماند می‌گردند. از طرف دیگر با برخورد ابزار التراسونیک با سرعت و فرکانس بالا به سطح، انرژی جنبشی آن در سطح قطعه‌کار تبدیل به انرژی گرمایی می‌شود که این انرژیدمای نقطه حرارت دیده (محل ضربه) را تا دمای تغییر فاز بالا می‌برد و به علت بزرگ بودن حجم قطعه به سرعت سرد می‌شود که

اگر جنس قطعه از فولادهای کربن دار باشد ممکن است تبدیل به مارتنتزیت می شود که در آن صورت لایه ای مقاوم در مقابل سایش و خوردگی ایجاد می گردد. پس از اینکه سطح مقطع قطعه ای را که تحت عملیات التراسونیک قرار گرفته بشن داده و تحت متالوگرافی قرار می دهیم، این لایه مقاوم به شکل لایه ای سفید نمایان می گردد (white layer). در شکل ۴-۱۰ این لایه نشان داده شده است. همچنین در این شکل تغییر فرم پلاستیک و لایه ای در زیر آن که تحت تنفس زدایی قرار گرفته به همراه حدود ابعاد آنها نشان داده شده است.

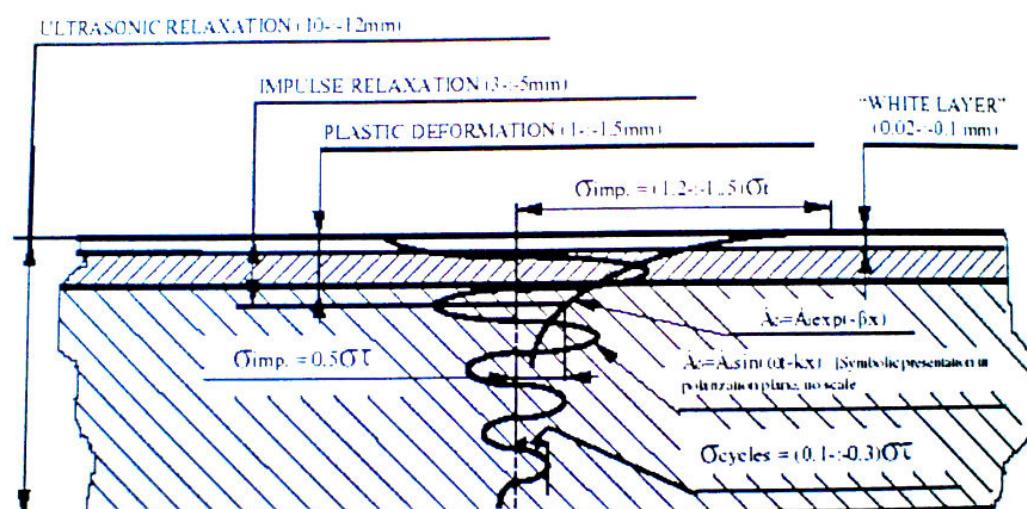


[۱] شکل ۴-۱۰ نواحی و لایه های فیزیکی بدست آمده از ضربات التراسونیک (UIT)

منطقه تغییر شکل پلاستیک به علت تنش پسماند فشاری بالایی (در حدی بیش از تنش تسلیم فلز) که به آن اعمال شده است می‌تواند مانع از باز شدن و رشد ترک‌ها شده و حد دوام خستگی را بهبود می‌دهد و در نهایت لایه‌ای که تنش پسماند کششی در آنها در حد مقبولی کاهش یافته است بوجود می‌آید. منطقه تغییر شکل پلاستیک به علت تنش پسماند فشاری بالایی (در حدی بیش از تنش تسلیم فلز) که به آن اعمال شده است می‌تواند مانع از باز شدن و رشد ترک‌ها شده حد دوام خستگی را بهبود می‌دهد و در نهایت لایه‌ای که تنش پسماند کششی در آنها در حد مقبولی کاهش یافته است بوجود می‌آید.

۴-۲-۴-مشخصات یک دستگاه ضربات التراسونیکی (UIT)

در فصل قبل اجزای لازم برای یک دستگاه التراسونیک (UIT) که شامل منبع تغذیه (Power supply) که در اینجا از نوع متمنکزکننده (Transduser) (Concentrator)، انتقال‌دهنده (Transmitter)، ترانس‌دیوسر (Transduser)، که در اینجا از این دستگاه که با فرکانس ۲۷ کیلوهرتز کار می‌کند موجود است و ابزار می‌باشد شرح داده شد. نمونه‌ای از این دستگاه که با فرکانس ۳۶ و ۴۴ کیلوهرتز نیز در دست تحقیق می‌باشد. در شکل ۴-۱۱ شکل ژنراتور و ابزارهای التراسونیک برای این فرکانس‌ها نشان داده شده است.

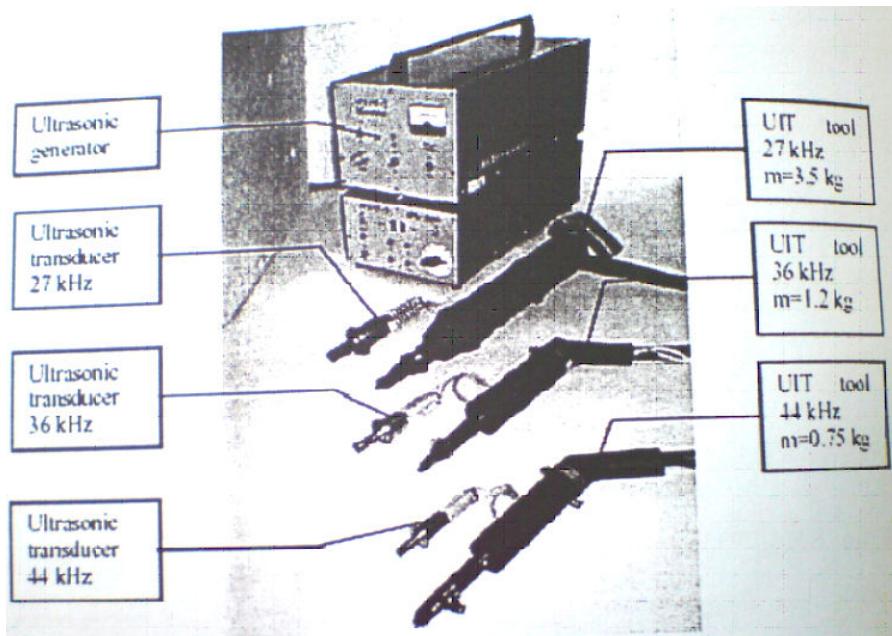

شکل ۴-۱۱ ژنراتور و ابزارهای دستگاه ضربات التراسونیکی برای سه فرکانس ۲۷ و ۳۶ و ۴۴ کیلوهرتز [۱]

ژنراتور مورد استفاده برای این دستگاه ژنراتور ۵ UIT Msp- بوده است که مشخصات آن در جدول ۴-۱ آمده است.

جدول ۱-۴ مشخصات نمونه‌ای از منبع تغذیه دستگاه التراسونیک [۱](UIT)

۱۸۰-۶۰۰VA	توان خروجی دستگاه
۱۱۰/۲۲۰ V	ولتاژ مصرف اصلی
۵۰-۶۰ HZ	فرکانس برق مصرفی
۱۰۰V	حداکثر ولتاژ خروجی
۲۵- ۲۸KHZ	رنج فرکانس کاری
۵۲۰× ۲۴۰×۷۴۰ mm	ابعاد کلی
۱۲/۵ Kg	وزن ژنراتور
۱۸ Kg	وزن منبع تغذیه
۸۰ Kg	حداکثر طول کابل برای اتصال ژنراتور و ابزار
هوا	خنک کار
در تمام رنج کاری	تنظیم اتوماتیک فرکانس
توسط نور	تشخیص رزونانس مکانیکی
با نشانگر سوزنی	اندازه‌گیری نسبی دامنه جابجایی انتهای خروجی تمرکزدهنده

طراحی ابزارها برای سه فرکانس ۳۶ و ۴۴ و ۴۷ کیلوهرتز صورت گرفته است که فرکانس های ۳۶ و ۴۴ به عنوان نمونه(Prototype) می‌باشند. این ابزارها هم برای انجام فرآیند به صورت دستی و هم برای حالت اتوماتیک قابل استفاده می‌باشند. ابزارهای التراسونیک دستی اگر بر روی ماشین های اتوماتیک و متحرک

جوشکاری سوار شوند می‌توانند برای عملیات اتوماتیک ضربات التراسونیک نیز استفاده شوند. در جدول

۴-۲ مشخصات این ابزارها آمده است :

جدول ۴-۲ مشخصات ابزار دستگاه التراسونیک (UIT) [۱]

فرکانس کاری KHZ			پارامتر
۴۴	۳۶	۲۷	
برای کاربرد اتوماتیک و غیر اتوماتیک			طراحی
۲۰۰۰-۵۰۰	۳۰۰-۸۰۰	۶۰۰-۱۲۰۰	توان مصرفی، VA
۶۰-۱۱۰			ولتاژ تحریک ترانسیدیوسر، V
۵-۸	۶-۱۰	۱۰-۱۵	جریان
۲۵-۳۰	۳۰-۳۵	۳۵-۴۰	دامنه نوسانی انتهای ترانسیدیوسر، mm
۰/۳(۱۸)-۱۰۵(۹۰)			سرعت خطی حرکت ابزار در کاربرد دستی، m/min ($\frac{m}{n}$)
۳۳۰×۱۰۰×۴۰	۳۸۰×۱۱۰×۵۰	۴۵۵×۸۵×۸۰	ابعاد کلی ابزار دستی، mm
۰/۷۵	۱/۲	۰/۷۵	وزن ابزار دستی، kg
هوای			خنک کار
به طول			نحوه گرفتن کلگی
۲/۵			قطر سوزن، mm
۶۲-۶۴HRC			سختی سطح تماس سوزن با سطح قطع کار

۴-۳-۴- طراحی نحوه اجرای عملیات ضربات التراسونیک (UIT)

۱-۳-۴- مقدمه:

انتخاب دستگاه مورد استفاده برای عملیات ضربات التراسونیک ، تنظیم پارامترهای آن و نحوه اجرای عملیات به عوامل مختلفی از قبیل هندسه جوش و نحوه بارگذاری اتصال بستگی دارد. برای اینکه این عملیات به نحوی اجرا می شود که ضمن رعایت مسئله زمان کم و هزینه کم، بهبود لازم در خصوصیات اتصال جوشی را موجب شود لازم است که ابتدا نکات و مسائلی که در اجرای این عملیات برای تنش زدایی مطرح می شوند، شناسایی شود چرا که از نظر تئوری می توان کل منطقه جوش را تحت عملیات ضربات التراسونیک قرار داد و از بهبود کیفیت جوش اطمینان حاصل کرد، ولی این مسئله از نظر هزینه های اضافی که صورت گرفته است. قابل توجیه نیست، حداکثر بهبودی که به جوش داده می شود باید در حدی باشد که احتمال شکست سازه از منطقه جوش با سایر مناطق یکسان گردد. در فصل اول راجع به انواع مختلف اتصالات جوشی توضیح داده شده و در مراحل بعدی راجع به فرآیند نحوه دسته بندی اتصالات جوشی توضیح داده شده و در مراحل بعدی راجع به فرآیند ضربات التراسونیک برای انواع مختلف اتصالات صحبت خواهد شد.

۴-۳-۵- مراحل طراحی عملیات ضربات التراسونیک (UIT) برای یک اتصال جوشی

در طراحی یک عملیات تنش زدایی التراسونیک (UIT)، طراح باید ابتدا یک تحلیل نیرویی برای تمامی اتصالات انجام دهد و تنش های متوسط واردہ به اتصالات جوشی را بدست آورد و با مقایسه این تنش ها با تنش های مجاز جوشی، جوش های بحرانی (یعنی جوش هایی که تنش های واردہ به آنها نزدیک به تنش مجاز می باشد) را بدست آورد. این جوش ها، محل هایی هستند که در نتیجه وجود عیوبی مثل ترک و سایر


مسائل با وجود رعایت مسئله تنش مجاز احتمال شکست دارند. لذا باید این جوش ها بهبود یابند. از طرف دیگر، طرح باید جوش هایی که دارای شکل های جوشی بحرانی هستند را بدست آورد، چون شکل جوش در تمرکز تنش نقش بزرگی ایفا می کند و جوشی که از نظر تنش، حد تنش آن خیلی کمتر از تنش مجاز باشد در اثر مسئله تمرکز تنشی که بخاطر شکل جوش بوجود می آید، ممکن است موجب شکست سازه از محل جوش گردد. لذا مسئله تمرکز تنش با توجه به شکل جوش باید تا حد امکان کاهش یابد. بحرانی ترین اتصالات جوشی، آنهایی هستند که هم از نظر مسئله نیرویی در حد بحرانی هستند و هم از نظر شکل اتصالات بحرانی هستند.

عملیات تنش زدایی با ضربات التراسونیک (UIT) بر حسب شرایط بارگذاری روی اتصالات جوشی را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول: اتصالات جوشی که در شرایط بارگذاری کاملاً نامساعد هستند.

گروه دوم: اتصالات جوشی که شرایط بارگذاری آنها نامساعد و خطرناک نیست.

برای شکل اتصالات نیز زاویه گره جوش با سطح فلز به عنوان یک پارامتر در طراحی نحوه عملیات استفاده می شود. این پارامتر در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است. هر چه زوایه A کوچکتر باشد تمرکز تنش به علت یکنواخت بودن و تدریجی بودن تغییر شکل، کمتر بوده و لذا مساعدتر است و هر چه A بزرگتر باشد شرایط هندسی جوش نامساعدتر است، زوایه A بالای ۶۰ درجه بیشترین هندسه نامساعد را دارد و دارای ضریب تمرکز تنش بالایی است. در روش های عمومی، چنین هندسه جوشی، با سنگ زدن و یا عملیات پوشش دهی با جوش آرگون (Tig dressing) بهبود می یابد تا تمرکز تنش کمتر گردد. [۱]

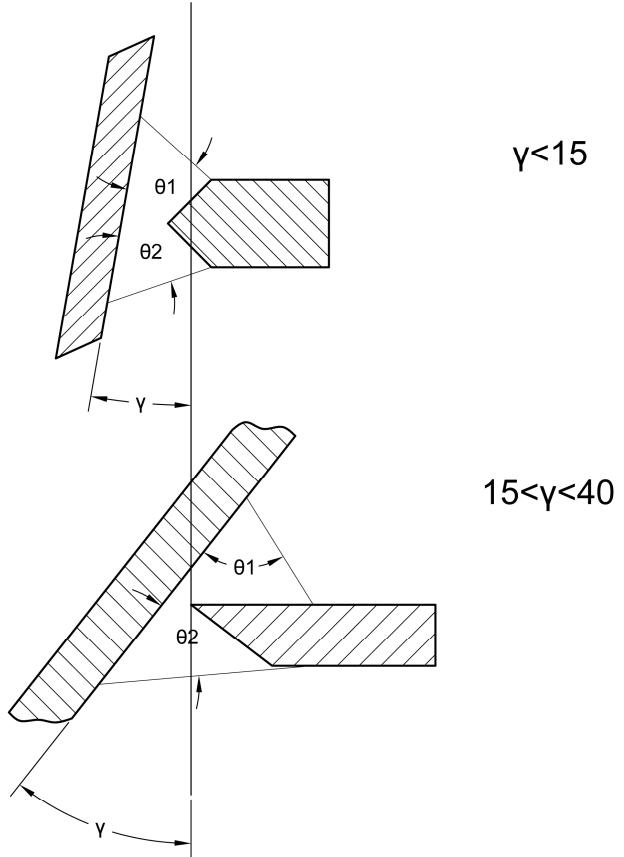

γ = angle between welded elements
 θ_1, θ_2 = flanck angles

شکل ۴-۱۲ زاویه گره جوش با سطح فلز (Flank angle) در طراحی UIT نقش مهمی دارد. [۱]

این دو تقسیم‌بندی در مراحل بعدی طراحی عملیات تنش زدایی با التراسونیک (UIT) استفاده خواهد شد.

آنچه که در اینجا از طراحی تنش زدایی التراسونیک (UIT) گفته می‌شود بخشی از استفاده آن است. اصولاً


طرح باید با توجه به شرایط بارگذاری و هندسه جوش و با مراجعه به آزمایش‌هایی که قبلاً در زمینه

استفاده از تنش زدایی التراسونیک (UIT) در این شرایط داشته است و همچنین تجربیات خویش و با توجه

به ارزیابی حد خستگی و استحکام شکست این اتصالات جوشی بعد از تنش زدایی التراسونیک (UIT)، نسبت به طراحی اجرای عملیات بر روی این جوش ها اقدام نماید.

۴-۳-۳-نماد عملیات تنش زدایی با فرآیند التراسونیک (UIT):

برای نشان دادن اتصال جوشی که باید عملیات تنش زدایی التراسونیک (UIT) بر روی آن اجرا گردد از نمادی خاص استفاده می‌گردد این نماد مطابق شکل ۴-۱۳ بر روی یک خط مرجع نشان داده می‌شود. در شکل ۴-۱۳a صورتی که تنش زدایی با ضربات التراسونیک باید در تمام اتصال جوشی اعمال گردد از نماد شکل ۴-۱۳b استفاده می‌شود و در صورتی که باید بر جزئی از جوش اعمال شود، طولی که تنش زدایی التراسونیک بر آن اعمال می‌شود نیز بر روی خط مرجع نشان داده می‌شود. به عنوان مثال شکل ۴-۱۳b نشان می‌دهد که این عملیات باید در طول ۲۰۰ میلیمتر از جوش اعمال گردد.

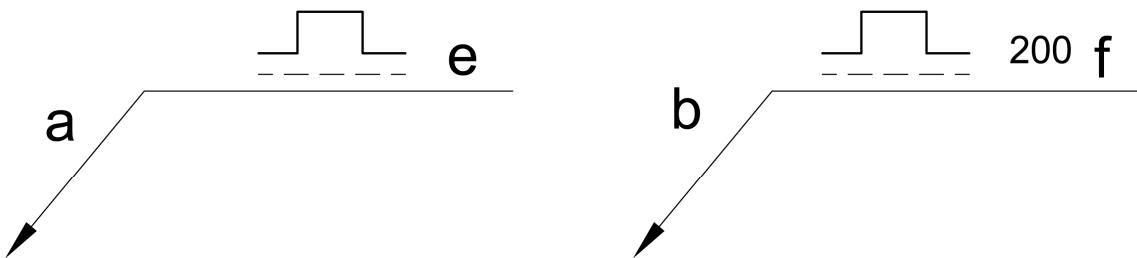


شکل ۴-۱۳ نماد عملیات ضربات التراسونیک برای مشخص کردن محل انجام آن [۱]

۴-۳-۴- نحوه اجرای عملیات تنش زدایی با فرآیند التراسونیک (UIT):

عملیات تنش زدایی با فرآیند التراسونیک (UIT) باید در محل عبور از جوش به عضو تحمل‌کننده نیرو صورت بگیرد، یعنی باید در محل خطی که جوش را از فلز پایه جدا می‌کند انجام شود. در اتصالات لب به لب عملیات تنش زدایی التراسونیک (UIT) باید در هر دو طرف پای جوش و در هر دو روی جوش انجام شود (شکل ۴-۱۴a) و در اتصالات لب بر لب و T شکل نیز این عملیات باید در هر دو طرف جوش انجام

شود.(شکل ۴-۱۴b). با توجه به گروه‌بندی نیرویی و شکلی جوش که در بخش قبل گفته شد نحوه اجرای عملیات تنفس زدایی التراسونیک (UIT) روی جوش، متفاوت خواهد بود. نحوه و ترتیب انجام این عملیات باید در نقشه‌های جداگانه‌ای نشان داده شده و ترتیب مراحل آن بیان گردد. به عنوان مثال شکل ۴-۱۵ روش‌های مختلف انجام این عملیات برای یک اتصال T شکل را بیان می‌کند که با توجه به نیروها و شکل جوش یکی از این حالت‌های انجام عملیات باید انتخاب گردد تا شرایط بهینه حاصل شود.

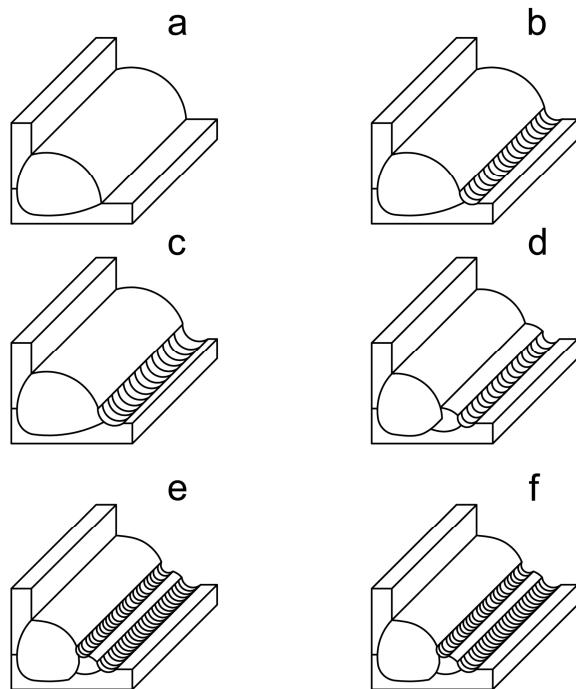

شکل ۴-۱۵ تنوع عملیات تنفس زدایی به روش التراسونیک با توجه به نیروی بارگذاری و شکل جوش [۱]

اجزاء مختلف این شکل مطابق زیر است:

(a) در حالت بدون انجام عملیات تنفس زدایی.

(b) ایجاد یک شیار ۳-۵ میلیمتر در پای جوش توسط روش التراسونیک

- (c) ایجاد شعاع بزرگتر در پای جوش (۵-۸ میلیمتر) توسط روش ترکیبی (TIT و UIT).
- (d) جوش دادن یک خط جوش فرعی در کنار جوش اصلی برای بهتر شدن نحوه تغییر شکل و سپس انجام عملیات تنش زدایی التراسونیک در پای آن بین فلز پایه و خط جوش اضافه شده.
- (e) جوش دادن خط جوش فرعی هم در محل گذار خط جوش اضافه و هم در محل گذار از خط جوش فرعی به فلز جوشی.
- (f) خط جوش فرعی بعد از اجرای جوش اصلی صورت گرفته است و تنش زدایی التراسونیک در هر دو طرف آن اجرا شده است.
- در روش اجرای (b) تنها عملیات ساده تنش زدایی التراسونیک را در پای جوش انجام می‌دهیم این حالت هنگامی است که شرایط شکل جوش و بارگذاری آن چندان حاد نباشد. در روش (c) قبل از انجام عملیات تنش زدایی التراسونیک در پای جوش، عملیات پوشش دهی با جوش آرگون در این محل صورت گرفته است.
- در روش اجرای (d) قبل از انجام جوش اصلی، ابتدا یک خط جوش فرعی (Additional bead) در کنار محل جوش اصلی صورت گرفته است و سپس جوش اصلی انجام شده است و بدین ترتیب شکل جوش در پای جوش از نظر زاویه آن مناسب‌تر شده است، سپس عملیات تنش زدایی التراسونیک بین خط جوش فرعی فلز پایه انجام شده است این حالت هنگامی که شرایط بارگذاری نامساعد است و یا اینکه شرایط هندسی جوش نامساعد است انجام می‌شود. روش اجرای (e) مشابه روش (d) می‌باشد و تنها تفاوت این است که بین خط جوش فرعی و جوش اصلی نیز باید عملیات تنش زدایی التراسونیک صورت گیرد. تفاوت روش اجرای (f) با روش اجرای (e) این است که در روش اجرای (f) ابتدا جوش اصلی صورت گرفته و سپس جوش فرعی انجام می‌شود. عملیات تنش زدایی آن مشابه حالت (e) بوده و در دو طرف جوش



فرعی انجام می‌شود. در جدول ۴-۳ نحوه انتخاب هر کدام از این حالت‌ها با توجه به نحوه بارگذاری و شکل جوش نشان داده شده است.

جدول ۴-۳ نحوه انتخاب نوع عملیات تنش زدایی التراسونیک برای حالت‌های مختلف بارگذاری در اتصال T شکل [۱]

نوع عملیات UIT (بر اساس شکل ۴-۱۵)		گروه جوش
$a \supset bo$	$a \subset bo$	
انواع e و f	انواع d و f	گروه اول
انواع e و f	انواع b	گروه دوم


در این جدول گروه جوش همان است که در ابتدای فصل توضیح داده شده و بر اساس نیروی واردہ بر جوش تعیین می‌گردد. خط جوش فرعی باید با استفاده از پارامترهای جوشکاری و الکترود یکسان با آنچه که برای جوش استفاده می‌شود صورت می‌گیرد. نمونه‌ای از ابعاد آن در شکل ۴-۱۶ آمده است در حالتی که شرایط سازه جوشی و نیروهای واردہ بر آن و شکل و هندسه آن بسیار بحرانی باشد عملیات تنش زدایی که برای جوش به منظور تنش‌زدایی و بهبود جوش توصیه می‌شود مطابق شکل ۴-۱۷ آمده است. در این حالت ابتدا خط جوش‌های اصلی برای اتصال دو قطعه انجام شده است و سپس جوش فرعی در دو طرف پای جوش اصلی صورت گرفته است و عملیات تنش زدایی التراسونیک در تمام محل‌های گذر از جوش اصلی به جوش فرعی و یا از فلز پایه به جوش فرعی صورت می‌گیرد.

- 1 base metal;
 2 weld metal;
 3 additional bead;
 4 fusion line between the additional bead and the weld metal;
 5 fusion line between the additional bead and the base metal;

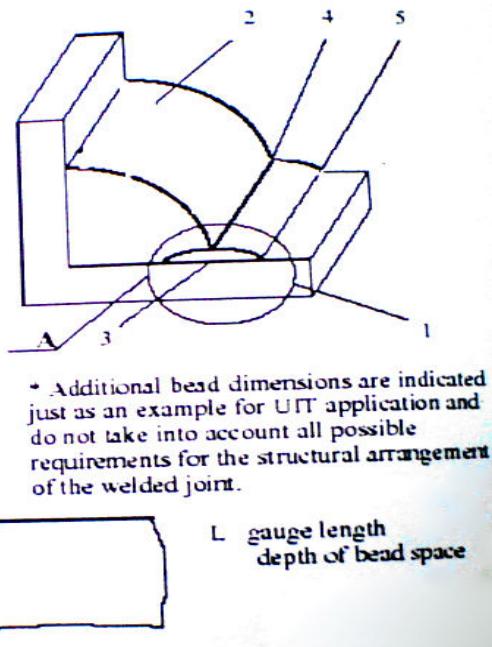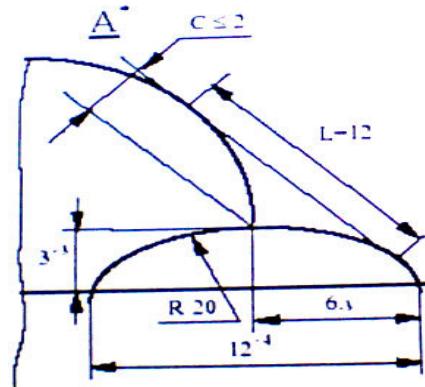

L gauge length
depth of bead space

شکل ۴-۱۶ اتصال جوشی با جوش فرعی قبل از عملیات جوش اصلی [۱]

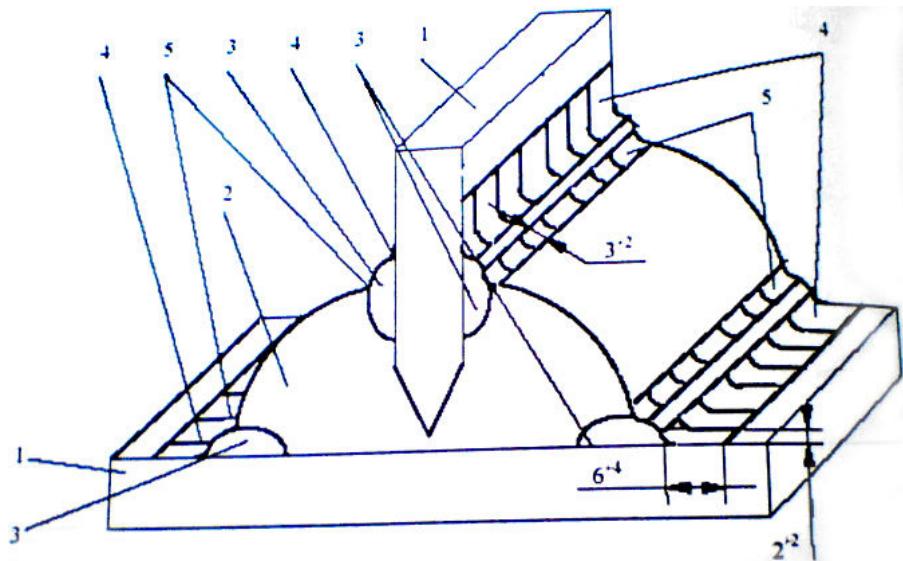

- 1 base metal
 2 weld metal
 3 additional bead
 4 UIT treated transition between the additional bead and the base metal
 5 UIT treated transition between the additional bead and the weld metal

شکل ۴-۱۷ نحوه انجام عملیات تنش زدایی التراسونیک در حادترین شرایط هندسی و بارگذاری جوش [۱]

۴-۳-۵- پارامترهای تنش زدایی التراسونیک برای فولاد:

پارامترهای بهینه تنش زدایی التراسونیک که برای جنس فولاد بدست آمده است به صورت زیر می‌باشد که

در این شرایط بهترین شرایط تنش زدایی را با مصرف کمتر انرژی خواهیم داشت.

فرکانس نوسانی التراسونیک ۲۷ کیلوهرتز

قطر سوزن ۲-۵ میلیمتر

$$\text{سرعت انجام عملیات (سرعت حرکت ابزار)} = \frac{m}{n} \quad ۱۸-۹۰$$

البته این مقادیری که گفته شد دامنه کلی را نشان می‌دهد که در بعضی موارد مثل سرعت حرکت ابزار این

دامنه بسیار وسیع است و باید با آزمایش‌های اضافی برای یک عملیات خاص این محدوده را کوچکتر کرده

تا شرایط کاری بهینه بدست آید. در انجام فرآیند تنش زدایی التراسونیک ابزار التراسونیک عمود بر خط

جدایش و قطعه کار قرار می‌گیرد و باید نیروی محور $۲۰-۴0\text{ نیوتون}$ ($2-4\text{ kg}$) به سطح فشرده شود که این نیرو

توسط وزن خود ابزار تأمین شود. تنش زدایی التراسونیک به صورت حرکت انتقالی و یا رفت و برگشتی در

طول پاشنه جوش صورت می‌گیرد تا اینکه هندسه خواسته شده سطح فرآیند بدست آید. شکل ابزاری که

برای سوزن استفاده می‌شود باید به گونه‌ای باشد که امکان دسترسی به پای جوش را فراهم سازد سوزن

های با قطر $۱-۲$ میلیمتر برای داشتن دسترسی به پاشنه جوش قابل استفاده هستند همچنین می‌توان از

سوزنهای با قطر ۳ میلیمتر با تیزی مخروطی $۱-۲$ میلیمتر نیز استفاده کرد. [۱]

۴-۳-۶- جمع‌بندی:

مطابق آنچه گفته شد برای ایجاد یک اتصال خوب با روش تنش زدایی التراسونیک، ابتدا باید پارامترهای جوشکاری اتصال مربوطه مشخص شده، ترتیب و مراحل جوشکاری و پاس‌های مختلف آن تعیین گردد، سپس بار واردہ به اتصال و شکل و هندسه آن مشخص شود. و با توجه به آن کلاس کاری جوش و نحوه انجام عملیات تنش زدایی تعیین شده و در صورت نیاز به جوش فرعی (قبل و یا بعد از خط جوش اصلی) این جوش نیز می‌بایست با همان پارامترهای جوشکاری خط جوش اصلی انجام شود. در انتهای عملیات تنش زدایی التراسونیک مطابق آنچه که تعیین شده است در محل‌های مربوط صورت می‌گیرد.

در صورتی که از جوش چند پاسه استفاده می‌شود، تنش زدایی باید بعد از هر پاس جوش انجام شود. در بین این پاس‌های جوش دیگر نیازی به برداشتن سرباره نمی‌باشد، چرا که عملیات تنش زدایی التراسونیک خود باعث حذف سرباره و می‌گردد. در حین انجام عملیات تنش زدایی التراسونیک شیاری در پاشنه جوش ایجاد می‌گردد که کترول کیفیت این شیار و پروفیل شیار با توجه به استانداردهای کیفیتی صورت می‌گیرد. آزمایش‌های خواص مکانیکی نیز قبل از جوشکاری و عملیات تنش زدایی و همچنین بعد از جوشکاری و عملیات تنش زدایی انجام می‌شود تا خواص مکانیکی اتصال جوشی را تعیین کرده و تأثیر و بازدهی فرآیند تنش زدایی التراسونیک در افزایش و بهبود خواص مکانیکی بررسی شود.

فصل پنجم:

کاربرد فرآیند ضربات التراسونیکی

در بخش اول از این فصل با آزمایش نمونه‌های استاندارد، بهبود استحکام خستگی اتصالات جوشی در اثر اعمال ضربات التراسونیک بررسی شده و با روش‌های دیگر مقایسه می‌گردد. در بخش دوم نیز کاربردهایی از تنش زدایی التراسونیک بیان شده و آزمایش‌هایی برای تعیین میزان بهبود اتصال جوشی در اثر اعمال ضربات التراسونیک در این کاربردها بیان شده است.

۱-۵- تست خستگی اتصالات جوشی فولاد و آلومینیوم بهبود یافته با فرآیند التراسونیک

۱-۱-۵- مقدمه:

بعد از آشنایی با یک دستگاه التراسونیک و نحوه کارکرد این دستگاه، لازم است که با انجام یک سری آزمایش‌هایی بر روی اتصالات جوشی تأثیر عملیات ضربات التراسونیک، در افزایش استحکام جوش بررسی گردد و مقایسه‌ای بین این روش و روش‌های دیگر، بهبود استحکام جوش انجام شود.

در آزمایش اول تأثیر ضربات التراسونیک بر روی نمونه‌های فولادی استحکام بالا بررسی می‌شود. و افزایش استحکام نمونه‌ها در سه حالت اعمال ضربات التراسونیک، استفاده از روش پوشش دهی با جوش آرگون و ترکیب این دو روش با هم مقایسه می‌شود. در آزمایش دوم نتایج اعمال ضربات التراسونیک بر اتصال T‌شکل ورق‌های آلومینیومی بیان شده و در آزمایش‌های سوم و چهارم یک اتصال لب بر لب (Lap joint) ورق آلومینیومی با ضخامت‌های ۶ و ۸ میلیمتر در حالت‌های تنش‌زدایی شده با چکش کاری ضربات سوزنی (Needle peening)، ضربات سوزنی (Hammer peening) با


يكديگر مقاييسه مي شود.[۲]

۲-۱-۵ نمونه‌های آزمایشات:

نمونه‌های فولادی مورد استفاده در این آزمایش از فولاد با استحکام بالا، است که حداقل تنش تسلیم این جنس ۷۰۰ مگاپاسکال می‌باشد. استحکام تسلیم، متوسط آن به طور تقریبی ۷۸۰ مگاپاسکال بوده و استحکام کششی نهایی آن تقریباً ۸۰۰ مگاپاسکال می‌باشد.

نمونه‌های آلومینیومی که در این آزمایش‌ها به کار رفته است از ورق‌هایی است که عموماً در ساخت کششی استفاده می‌شوند. (از جنس AA5083 Almg 4.5 mn). حداقل حد تسلیم این جنس ۲۵۰ مگاپاسکال و استحکام کششی نهایی آن ۳۵۵ مگاپاسکال می‌باشد (Ductility آن برابر با $\text{as} = 10\%$) ورق‌های آلومینیومی در ضخامت‌های ۶ و ۸ میلیمتر انتخاب شده‌اند.


شکل نمونه فولادی در شکل ۱-۵ نشان داده شده است. این نمونه در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است، لذا اطلاعات بسیاری برای مقایسه وجود دارد.

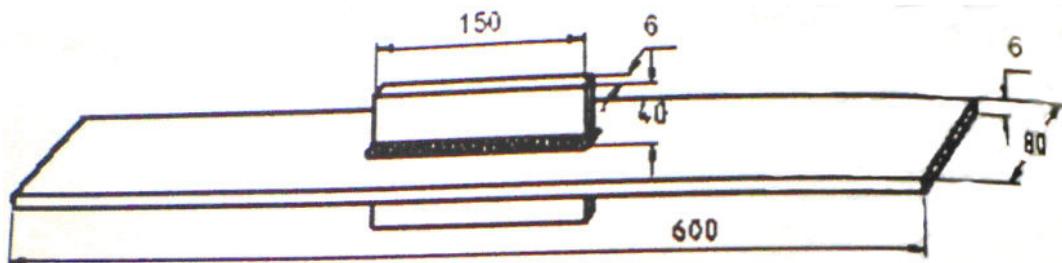


شکل ۱-۵ نمونه فولادی تست خستگی [۲]

در نمونه‌های آلومینیومی ۲ گروه شکل از آنها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. یک گروه نمونه‌های اتصال لب بر لب مطابق شکل ۱-۵ است که از ورق‌های با ضخامت ۶ و ۸ میلیمتر ساخته شده‌اند گروه دیگر نمونه

آلومینیومی مشابه نمونه فولادی است که از ورقهای ۸ میلیمتر آلومینیوم ساخته شده است و در شکل ۵-۳ نشان داده شده است.

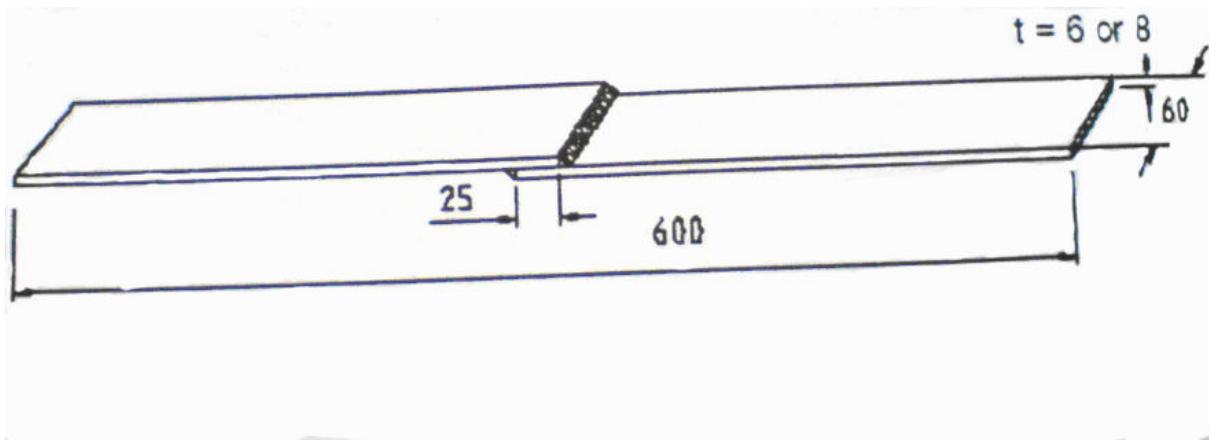

شکل ۵-۲ نمونه آلومینیومی با اتصال لب به لب [۲]

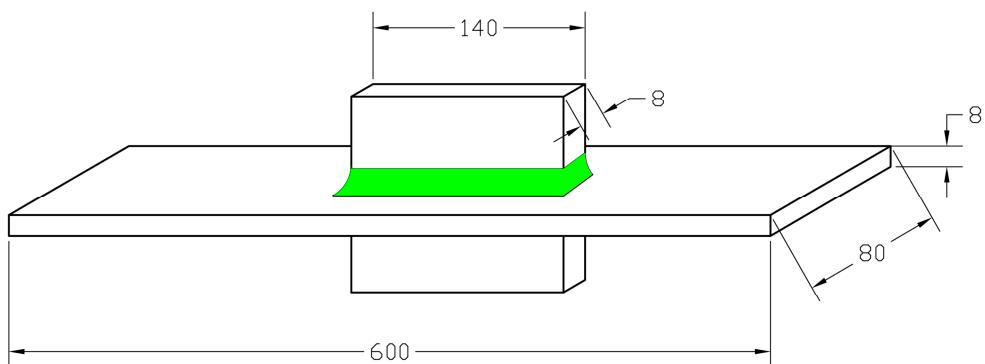


شکل ۵-۳ نمونه آلومینیومی با ورق های تقویت شده [۲]

نمونه های جوش داده شده سطح جوش قوس دار می باشند. جوش های نمونه های فولادی از کیفیت مطلوب برای این نوع از جوش برخوردار بوده و با یک تغییر آرام بین جوش و ورق همراه است. اتصالات جوشی لب بر لب در ورق های آلومینیومی نیز از کیفیت جوش مناسب برخوردار بودند. در نمونه های

زیادی برای رسیدن به شکل مناسب، جوش داده شده است ولی با این وجود باز هم در محل انتهایی،

جوش شکل مناسبی ندارد که نمونه‌ای از آن (شکل ۵-۴a) بهبود می‌یابد.

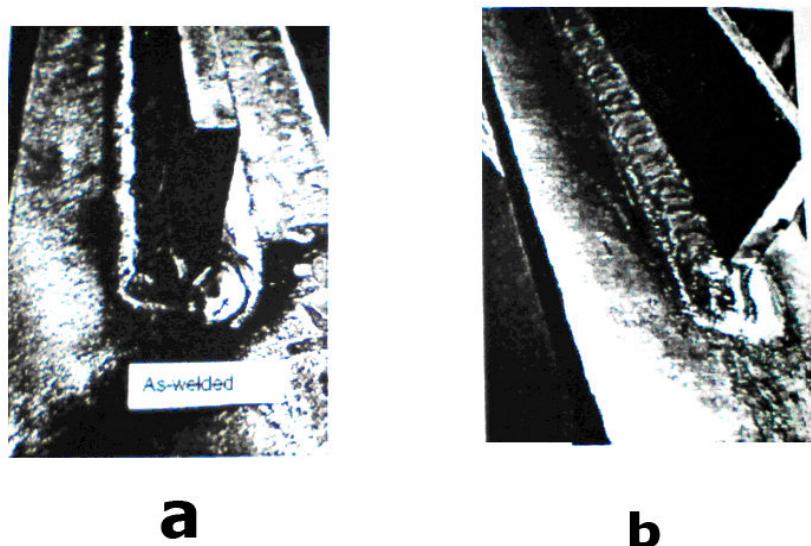

شکل ۵-۴ شکل جوش در نمونه‌های آلومینیومی (a) در حالت جوش تنها بدون هیچ نوع عملیات اضافی (b) در حالتی که جوش توسط عملیات UIT بهبود یافته است [۲]

۳-۱-۵- شرایط آزمایش:

تمام آزمایش‌ها در شرایط آزمایشگاهی و در هوا صورت گرفته است. همه نمونه‌ها تحت بارگذاری متغیر محوری تست شده‌اند و تحت بارگذاری با دامنه ثابت بوده‌اند و فرکانس آزمایش‌ها در دامنه ۳ و ۱۰ هرتز بوده است. شکست قطعات به صورت وقوع جدایش کامل در قطعات تعریف می‌شود.

۴-۱-۵- آزمایش اول: بررسی بهبود استحکام نمونه‌های فولادی در اثر اعمال ضربات التراسونیک


روش آزمایش:

نحوه انجام آزمایش به این صورت است که ابتدا نمونه‌های فولادی را به چهار دسته تقسیم می‌کنیم. دسته‌ای از نمونه‌های فولادی ایجاد شده را تحت عملیات تنش زدایی التراسونیک قرار می‌دهیم و دسته دیگر را

تحت عملیات بهبود کیفیت با پوشش جوش آرگون و سری سوم را نیز تحت عملیات ترکیبی ضربات التراسونیک و سپس عملیات پوشش دهی با جوش آرگون قرار می‌دهیم. یعنی در این نمونه‌ها ابتدا عملیات ضربات التراسونیک را در پای جوش اجرا کرده و سپس عملیات پوشش دهی با جوش آرگون را بر روی آنها اجرا می‌کنیم. تعدادی از نمونه‌ها هم بدون انجام هیچ نوع عملیات اضافی در حالت اولیه باقی می‌مانند. بعد از ایجاد نمونه‌ها آزمایش تست خستگی را بر روی هر سری از نمونه‌ها انجام می‌دهیم. نحوه انجام آزمایش به این صورت است که نمونه‌ها را تحت نیروهای بارگذاری هارمونیک مختلف قرار داده و بارگذاری را تا شکست کامل قطعه انجام می‌دهیم و تعداد کل سیکل‌ها تا شکست را شمارش می‌کنیم. از اطلاعات بدست آمده نمودار S.N را رسم می‌کنیم که در این نمودار محور عمودی تنش اعمالی به نمونه را نشان می‌دهد و محور افقی تعداد سیکل کاری در مقیاس لگاریتمی را نشان می‌دهد. این آزمایش را برای هر چهار دسته از نمونه‌ها انجام می‌دهیم و نمودار S.N را برای هر دسته رسم می‌کنیم.


نتایج آزمایش:

در تست خستگی نمونه‌هایی که تحت عملیات بهبود کیفیت با ضربات التراسونیک، یا ترکیب عملیات التراسونیک و جوش آرگون قرار گرفته‌اند سه نوع شکست مشاهده می‌شود. در اکثریت تست‌ها شکست با ترک‌هایی که در پای جوش ایجاد شده بود آغاز می‌شود ولی بعضی از شکست‌ها در ورق و در جایی دور از جوش اتفاق افتاده است که نمونه‌ای از آن در شکل ۵-۵ نشان داده شده است. این نمونه تحت فرآیند ترکیبی التراسونیک و جوش آرگون قرار داشته است.

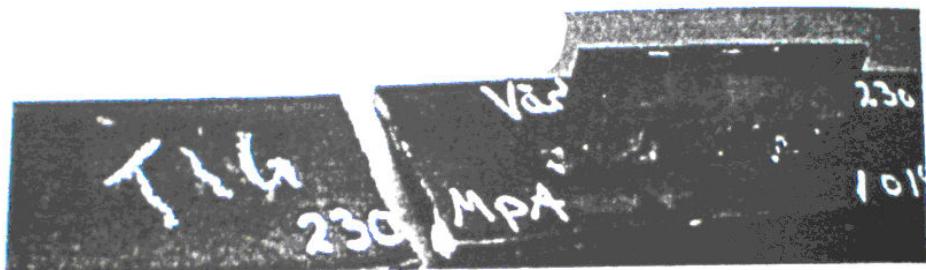


شکل ۵-۵ نمونه ای از شکست نمونه در ورق و در محلی دور از جوش [۲]

در نوع دیگر شکست، ترک در ریشه جوش و در انتهای ورق تقویتی مطابق شکل ۵-۶ شروع شده است.

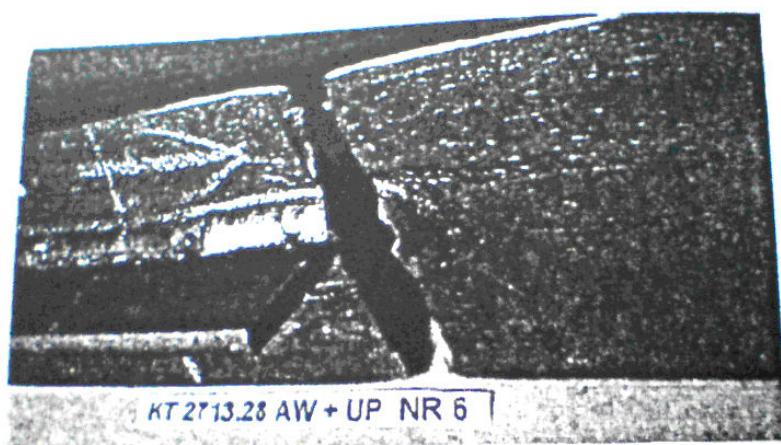

شکل ۶-۵ نمونه ای از شکست در ریشه جوش [۲]

در شکل ۵-۷ نمودار N-S برای حالت نمونه های جوشی بدون عملیات بهبود کیفیت در کنار نمودار مرجع برای فولاد با استحکام تسليم ۳۵۰ مگاپاسکال که از مراجع معتبر بدست آمده است رسم شده است تا مقایسه ای بین نتایج تست های قبلی با نتایج این آزمایش صورت گیرد مشاهده می شود که با تنها چهار نمونه ای که در این آزمایش تست شده است انطباق بین دو سری از اطلاعات خوب است.

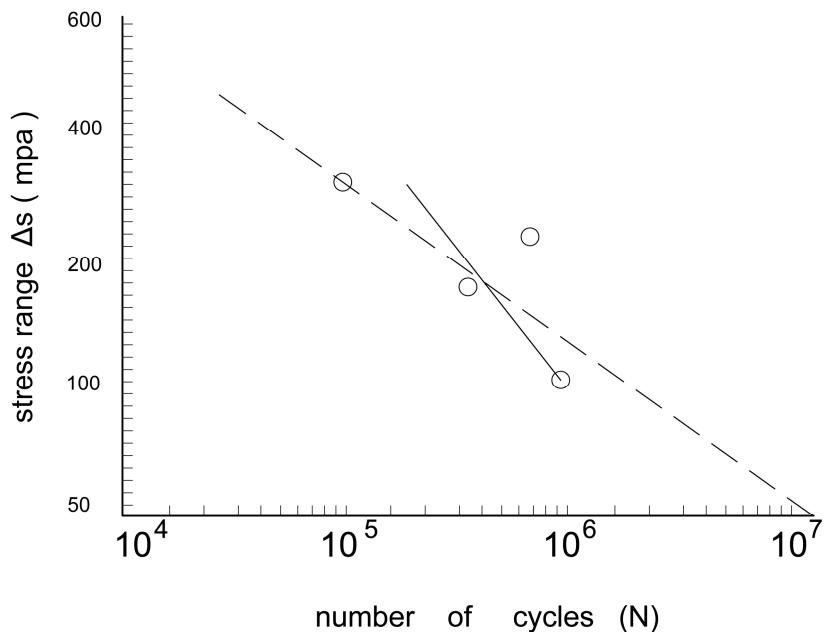


شکل ۵-۷ مقایسه بین نمونه های جوشی این آزمایش با نمودار S-N استاندارد [۲]

در شکل ۵-۸ نمودار S-N برای چهار دسته نمونه مورد آزمایش در کنار نمودار مرجع برای نمونه های جوشی بدون عملیات اضافی که از مراجع معتبر بدست آمده است نشان داده شده است. نتایج آنالیز رگرسیون خطی در جدول ۱-۵ بدست آمده است.

جدول ۱-۵ نتایج آنالیز رگرسیون خطی با مدل $c = ns$ [۲]

Sn curve	Slope m	Intercept c	Standard Deviation s	Stress range (mpa) at $N=2\text{mill}$ cycles	Improvement At $N=2\text{mill}$ cycles (percent)
Aw (for $t = 6\text{mm}$.from ref.1)	3.02	1.39×10^{12}	-	86	-
Ultrasonic impact treatment (uit)	6.54	1.66×10^{12}	0.452	100	121
Tig dressing	3.05	5.93×10^{12}	0.397	132	53
Tig +uit	5.14	1.45×10^{18}	0.133	202	135

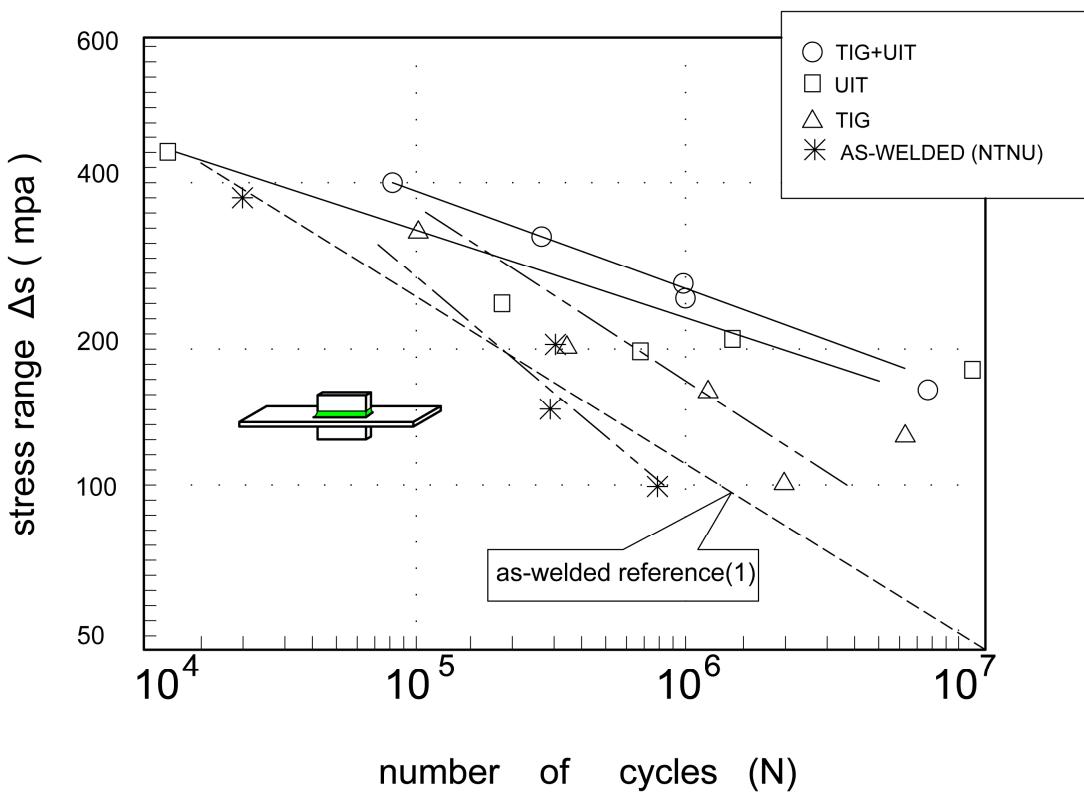

شکل ۸-۵ نتایج آزمایش خستگی فولاد های با استحکام بالا در حالت بهبود یافته و بهبود نیافته در کنار نمودار مرجع [۲]

نتیجه گیری:

آزمایشات نشان می دهد که اعمال عملیات ضربات التراسونیک نسبت به عملیات پوشش دهی با جوش آرگون تأثیر بیشتری در بهبود استحکام خستگی دارد و اگر افزایش استحکام خستگی این دو را در تعداد سیکل کاری ۲ میلیون سیکل مقایسه کنیم. می بینیم که استحکام خستگی نمونه هایی که تحت روش تنش زدایی با ضربات التراسونیک قرار گرفته اند تقریباً ۱/۵ برابر استحکام خستگی نمونه هایی است که تحت

پوشش دهی با جوش آرگون بهبود یافته اند. [۲]

نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که اعمال ترکیب عملیات تنش زدایی التراسونیک و پوشش دهی با جوش آرگون نسبت به اعمال ضربات التراسونیک به تنها بیشتری در عمر خستگی جوش ایجاد می‌کند. ولی این مسئله در عمرهای کم بیشتر نمود پیدا می‌کند و در عمرهای بالاتر اختلاف این دو حالت به قدری کم است که از نظر آماری اختلاف معناداری نیست و می‌توان ادعا کرد که تأثیری که این دو حالت در بهبود استحکام خستگی در سیکل‌های کاری بالا دارند یکسان است.


۵-۱-۵- آزمایش دوم: بررسی بهبود استحکام نمونه‌های آلومینیومی با اتصال T شکل در اثر اعمال ضربات التراسونیک

در این آزمایش تأثیر اعمال ضربات التراسونیک بر روی نمونه آلومینیومی مشابه نمونه‌های فولادی بررسی می‌گردد و با نمونه‌های آلومینیومی بهبود نیافته مقایسه می‌گردد. نمودار S-N نیز برای این نمونه‌ها بدست آمده است.

در شکل ۵-۹ نمودار S-N نمونه آلومینیومی در دو حالت «بهبود نیافته» و «بهبود یافته با ضربات التراسونیک» نشان داده شده است. جوش‌هایی که تحت فرآیند تنش زدایی التراسونیک قرار نگرفته‌اند در انتهای جوش‌داری وضعیت (Additional) نامناسبی بوده‌اند. ولی اعمال ضربات التراسونیک به این نمونه‌ها باعث بهبود شکل جوش در انتهای آن می‌گردد. لذا نمودار S-N برای جوش‌های «بهبود یافته با ضربات التراسونیک» کاملاً بالاتر از نمودار S-N نمونه‌های بهبود نیافته است. در دو نمونه از هشت آزمایش انجام شده شکست در خارج از جوش اتفاق افتاده است که این مسئله نشان دهنده این است که بهبود کاملی در کیفیت جوش وجود داشته است و جوش تا حد استحکام خستگی فلز بدون جوش بهبود یافته است. اگر در عمر ۲ میلیون سیکل استحکام خستگی نمونه‌های «بهبود نیافته» و «بهبود یافته با التراسونیک» مقایسه شود افزایش ۹۰٪ در بهبود استحکام خستگی مشاهده می‌گردد.(جدول ۱-۵)

جدول ۱-۵ نتایج آنالیز رگرسیون خطی برای نمونه آلومینیومی در حالت «ببهود نیافته» و «ببهود یافته با UIT» [۲]

Sn curve	Slope m	Intercept c	Standard Deviation s	Stress range (mpa) at N=2mill cycles	Improvement At N=2mill cycles (percent)
As-weld	4.48	1.59×10^{13}	0.387	35	-
Ultrasonic impact treatment (uit)	4.48	3.26×10^{14}	0.345	68	94

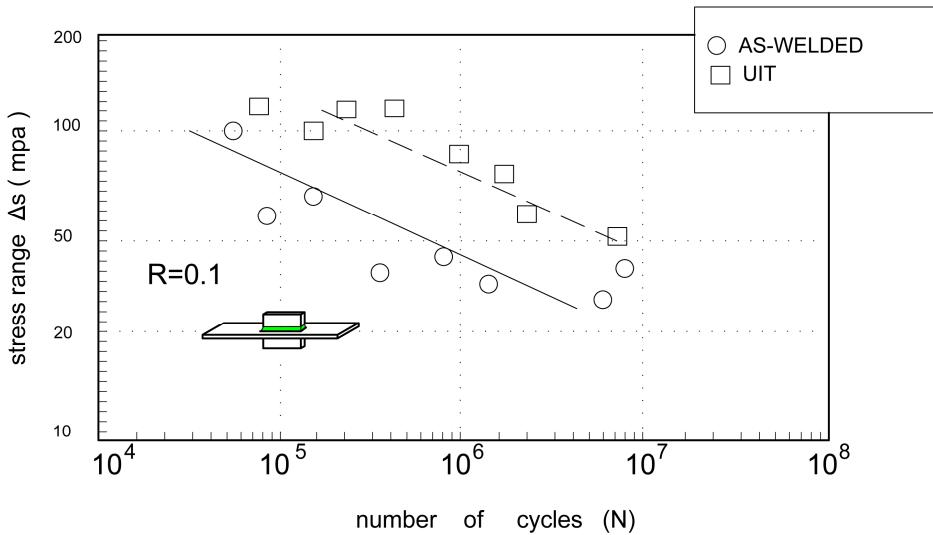

شکل ۹-۵ نمودار S-N برای نمونه آلومینیومی در حالت «ببهود نیافته» و «ببهود یافته با UIT» [۲]

۱-۵-۶-آزمایش ۳: بررسی نمونه آلومینیومی اتصال لب بر لب (Lap joint) ورق ۶ میلیمتر


در این آزمایش تأثیر عملیات تنفس زدایی التراسونیک در ببهود استحکام خستگی نمونه آلومینیومی با اتصال

لب بر لب بررسی شده است و همچنین با روش های دیگر ببهود استحکام خستگی مقایسه شده است.

ضخامت ورق آلومینیومی مورد استفاده ۶ میلیمتر بوده است. و استحکام خستگی و نمودار S-N برای این


نمونه ها در حالت های بدون عملیات ببهود دهنده و همچنین حالت های ببهود کیفیت جوش با عملیات

مختلف چکش زنی (Hammer peening) و ضربات سوزنی (Needle peening) و سنگزنی بدست آمده است. نتایج آزمایشات و نمودار S-N آنها برای فرآیندهای مختلف چکش زنی (Hammer peening) و ضربات سوزنی (needle peening) و سنگزنی در شکل ۱۰-۵ آمده است.

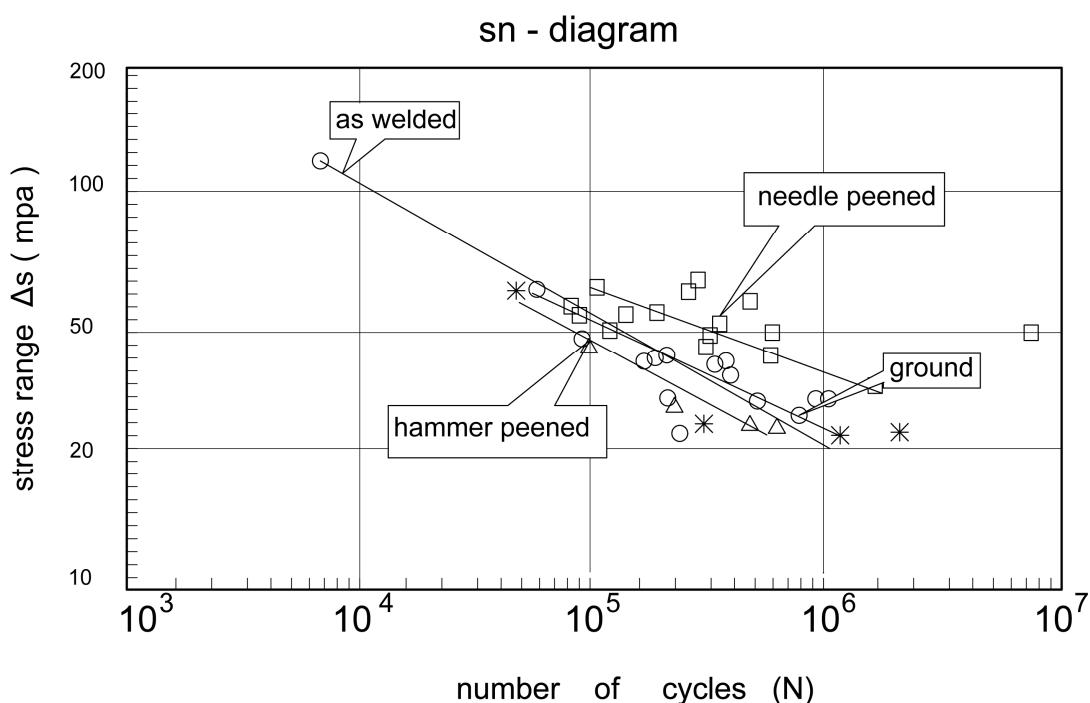

شکل ۱۰-۵ نتایج تست ورق ۶ میلیمتر آلومینیومی با اتصال لب بر لب تحت فرآیند های مختلف بهبود جوش [۲]

از آنجائیکه نتایج شکل ۱۰-۵ به دامنه نسبتاً باریکی از عمر خستگی تعلق دارد. (عموم آزمایشات در دامنه تعداد سیکل کاری صد هزار و یک میلیون سیکل میباشند). شب منحنی های S-N تا حدودی غیرواقعی هستند و قابل اطمینان نیستند لذا اطلاعات با شب اجباری $m=4$ برای تمام منحنی ها آنالیز می شوند. در شکل ۱۱-۵ این منحنی ها با شب اجباری $m=4$ رسم شده است.

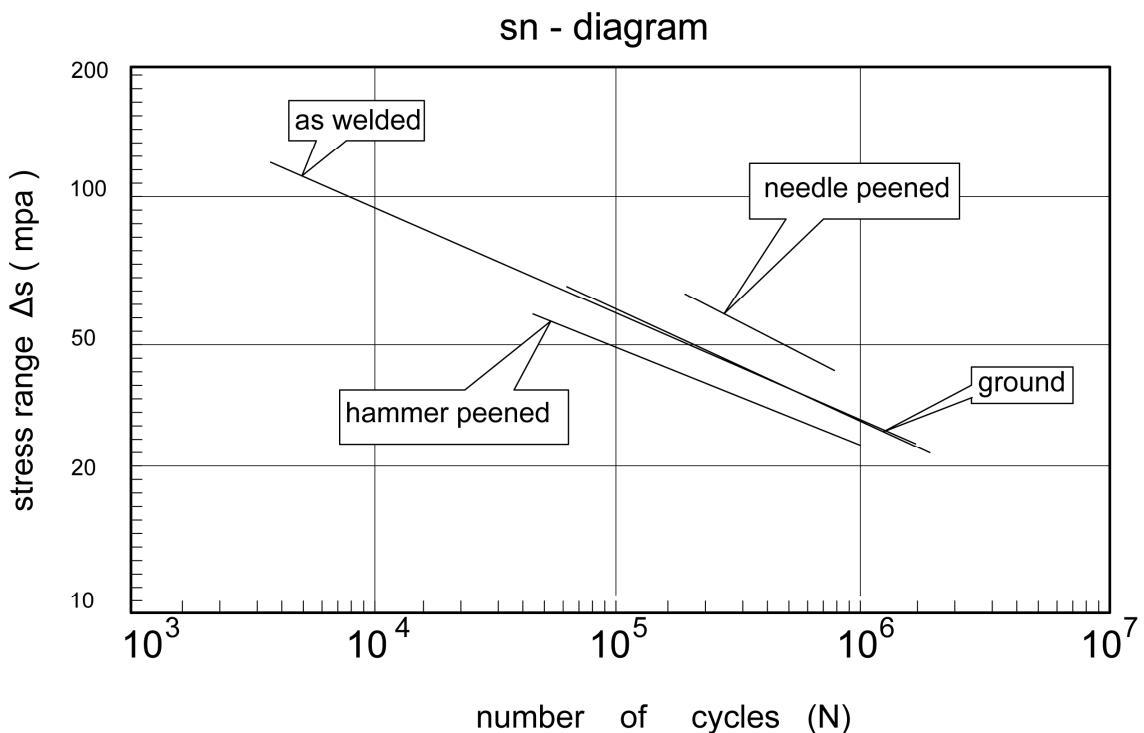

شکل ۱۱-۵ نتایج بهبود استحکام خستگی نمونه های آلومینیومی با روش های مختلف، شیب نمودار ها به $m=4$ فیکس شده است [۲]

نتیجه گیری:

در جدول ۳-۵ نتایج آنالیز آماری و رگرسیون خطی این اطلاعات در دو حالت با شیب واقعی اطلاعات و شیب اجباری $m=4$ آمده است. اطلاعات این جدول اینگونه نشان می‌دهد که ضربات سوزنی (Needle peening) باعث بهبود ۷۰٪ در استحکام خستگی این نوع اتصال آلومینیومی می‌گردد، سنجنگ زنی این اتصال آلومینیومی تأثیری در افزایش استحکام خستگی آن ندارد و تأثیرچکش زنی (Hammer peening) در افزایش استحکام خستگی این اتصال آلومینیومی معکوس بوده است و باعث کاهش استحکام خستگی این اتصال می‌گردد. [۲]

جدول ۵-۳ جزئیات آنالیز رگرسیون خطی نمونه های آلومینیومی با مدل $NS^m = C$

Sn-curve	Slope m	Intercept c ($\times 10^{10}$)	Standard deviation s	Stress range at $N=2 \times 10^6$ (mpa)	Strength improvement (percent) at $N=2 \times 10^6$ (mpa)
As-welded.6mm	3.40	6.91×10^{10}	0.203	21.7	-
Needle-peened	5.90	359000	0.444	37.0	70.5
Hammer peened	3.86	2.77×10^{11}	0.149	21.5	-1.0
ground	4.32	2.09×10^{12}	0.169	24.8	14.3
As-welded.6mm fixed slope	4.0	6.48×10^{11}	0.217	23.9	-
Hammer peened fixed slope	4.0	1.90×10^{12}	0.441	31.2	30.5
Needle-peened fixed slope	4.0	4.62×10^{11}	0.141	21.9	-8.3
Ground fixed slope	4.0	6.77×10^{11}	0.163	24.1	1
As-welded.6mm two points left out	4.04	7.79×10^{11}	0.138	24.3	-


۵-۱-۷-۴. آزمایش ۴. بررسی بهبود استحکام نمونه های اتصال آلومینیومی با اتصال لب بر لب با ورق ۸

میلیمتر در اثر اعمال ضربات التراسونیک.

در آزمایش دیگری اتصال لب بر لب آلومینیومی با ضخامت ورق ۸ میلیمتر تحت تست خستگی قرار گرفته

است و نتایج آن برای حالت جوش بهبود نیافته و بهبود یافته با عملیات تنفس زدایی التراسونیک در شکل

۵-۱۲ آمده است و نتایج رگرسیون خطی مربوط به این نمودارها نیز در جدول ۴-۵ آمده است.

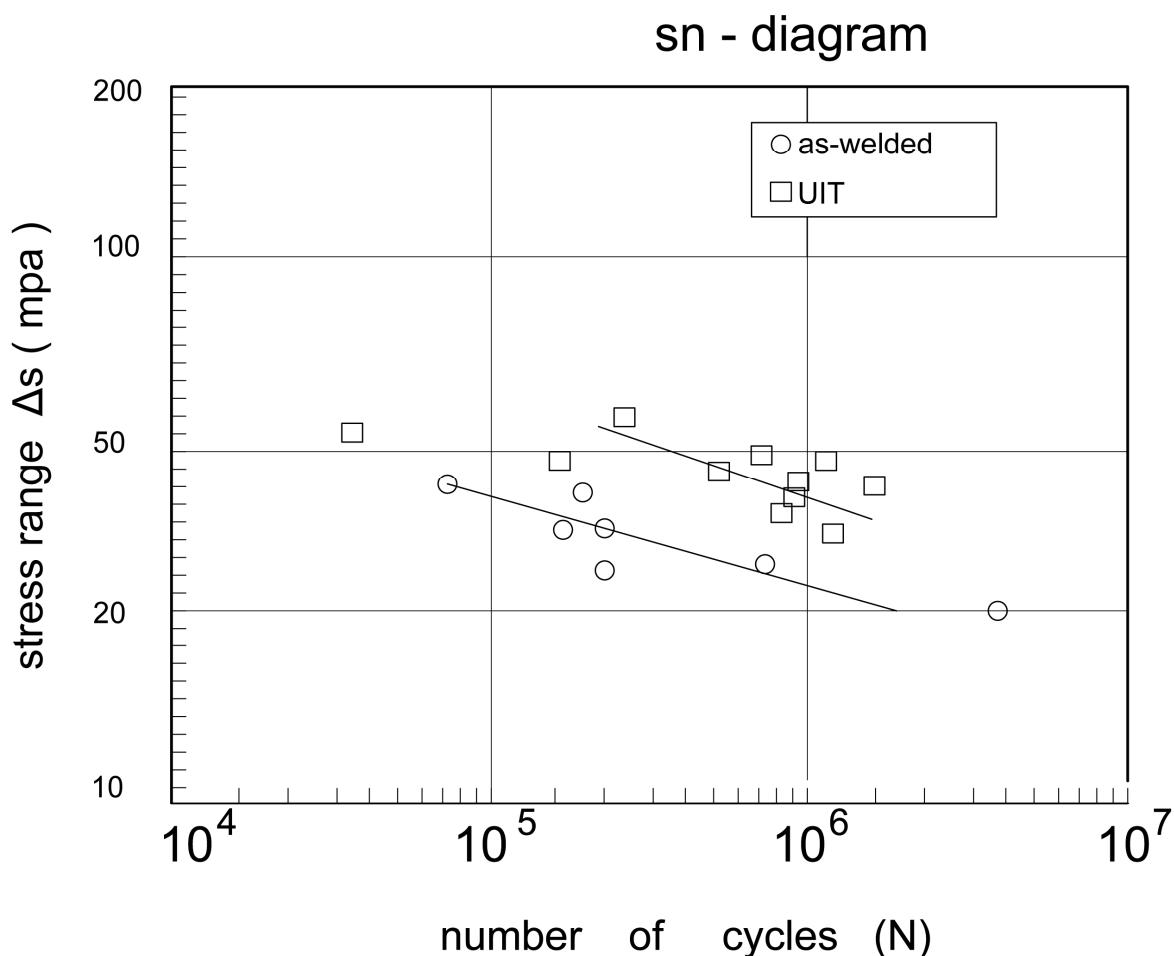


شکل ۵-۱۲ نمودار S-N برای اتصال لب بر لب آلومینیومی در حالت بھبود نیافته و «بھبود یافته با UIT» [۲]

جدول ۴-۵ جزئیات آنالیز رگرسیون خطی نمونه های آلومینیومی با مدل $NS^m = C$

Sn-curve	Slope m	Intercept c ($\times 10^{10}$)	Standard deviation s	Stress range at $N=2 \times 10^6$ (mpa)	Strength improvement (percent)
AW	4.81	3.43×10^{12}	0.253	19.8	-
UIT	5.40	4.37×10^{14}	0.360	35.1	77

از جدول ۴-۵ بدست می‌آید که درصد بهبود استحکام خستگی توسط فرآیند ضربات التراسونیک در این نوع اتصال برابر با ۷۷٪ می‌باشد که در مقایسه با میزان بهبودی اتصال نسبت به اتصال فولادی که با ورق تقویت شده بودند درصد بهبود استحکام خستگی کمتر بوده است. دلیل این امر شاید این باشد که نمودار N-S در حالت بهبود یافته در این نوع از اتصال کاملاً بالا است و بهبود بیشتر در استحکام خستگی ممکن نیست. این فرض با این حقیقت که تعدادی از شکست‌ها در این آزمایش در خود ورق اتفاق افتاده اثبات می‌گردد. یکی از این شکست‌ها به عنوان مثال در شکل ۵-۱۳ نشان داده شده است.

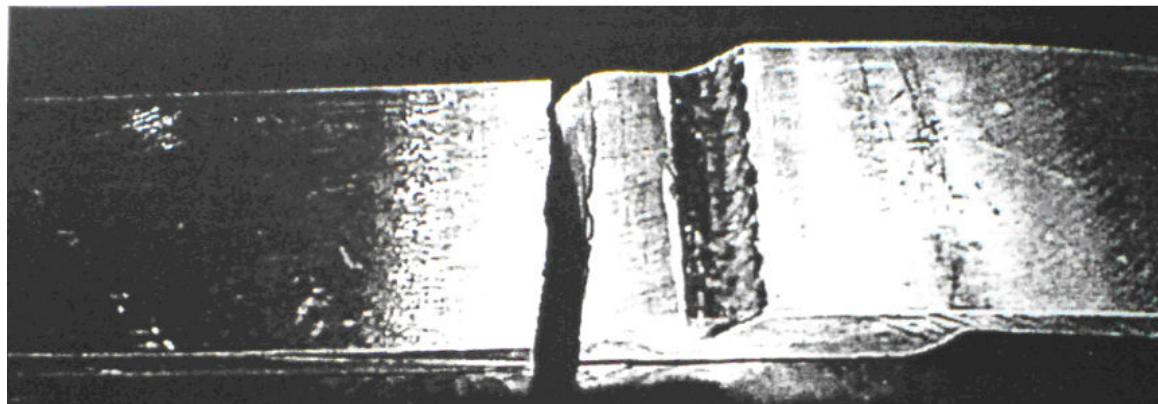

شکل ۵-۱۳ نمونه‌ای از شکست در داخل ورق برای اتصال «بهبود یافته با UIT» [۲]

لذا مشاهده می‌گردد که استحکام خستگی این اتصال تا حد استحکام خستگی آلومینیوم افزایش پیدا کرده است و در نتیجه شکست در خود ورق اتفاق افتاده است.

۵-۱-۸-نتیجه‌گیری:

از آزمایشات انجام شده با توجه به محدودیت آزمایشات نتایج زیر حاصل می‌گردد.

- ۱) فرآیند تنفس زدایی التراسونیک باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در استحکام خستگی اتصالات برای نمونه‌های فولادی پراستحکام و هم برای ورق‌های آلومینیومی AA5083 می‌شود.
- ۲) بهبود استحکام خستگی در عمرهای بالا (حدود ۲ میلیون سیکل) با ضربات التراسونیک از ۱۲۰٪ برای فولادهای پراستحکام با نمونه مشابه شکل ۱-۵ و تا ۸۰٪ بر اتصال لب به لب ورق‌های ۸ میلیمتر آلومینیوم و نمونه‌های آلومینیومی مشابه شکل ۳-۵ متغیر است، این تغییرات به جنس و شکل اتصال بستگی دارد.
- ۳) در بهبود استحکام خستگی اتصال لب بر لب ورق آلومینیوم ۶ میلیمتر سنگ زنی پای جوش بهبود قابل توجهی در استحکام خستگی ندارد. در حالی که ضربات سوزنی (Needle peening) استحکام خستگی را تا ۷۰٪ افزایش می‌دهد و چکش کاری (Hammer peening) نیز استحکام خستگی را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهد. کاربرد ضربات التراسونیک استحکام خستگی این اتصال را ۷۷٪ افزایش علت این که استحکام خستگی مانند اتصال فولادی افزایش پیدا نمی‌کند این است که با همین درصد افزایش، استحکام خستگی آن به استحکام خستگی ورق آلومینیومی بسیار نزدیک می‌شود و جایی برای افزایش ندارد.
- ۴) بیشترین افزایش در استحکام خستگی نمونه‌های فولادی در ۲ میلیون سیکل با ترکیب فرآیندهای ضربات التراسونیک و پوشش جوش آرگون بدست می‌آید که ۱۳۵٪ افزایش در استحکام خستگی را موجب می‌گردد. [۲]

۵-۲- کاربرد فرآیند ضربات التراسونیک در تولید و تعمیر اتصالات جوشی

۱-۲-۵ - مقدمه

اولین نتیجه تحقیق در مورد اثر التراسونیک در خواص نرمی (Ductility) و استحکام آلیاژ فولادی در دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم انتشار یافت و تأثیر التراسونیک در خواص مکانیکی آنها مشخص گردید. در همین زمان تلاش های اولیه برای جلوگیری از شکست اتصالات جوشی در اثر تغییر شکل آنها توسط فرآیند التراسونیک انجام شد تا به این روش استحکام خستگی جوش ها را افزایش دهند. در ادامه تحقیقات از این فرآیند در ساخت ماشین های صنعتی ایجاد تنش های پسماند فشاری در قطعات ماشین ها استفاده شد. اما تلاش ها به منظور کاربرد التراسونیک در جوش در آن زمان موفقیت‌آمیز نبود.

مشکل اصلی طراحی یک ابزار کاربردی صلب برای هدایت موج و همچنین تغییر شکل پای جوش در قطعه‌کار بود. (سوزن یا همان Indenter) تا زمان حل این مشکل امکان تغییر شکل های مؤثر بر روی سطح جوش های ناهموار محدود شد. بعلاوه شرایط منبع قدرت لازم برای این تجهیزات و باردهی کم و وزن زیاد آن موجب شکست در توسعه این فرآیند برای استفاده در جوش شد.

در دهه ۷۰ هنگامی که بر روی مسأله آزادسازی تنش های پسماند و افزایش استحکام شکست در محیط خورنده اتصالات جوشی کار می‌شد. با بهینه کردن قدرت و کاراکترهای اندازه و وزن تجهیزات التراسونیک و همچنین توسعه طرح ارتباط مؤثرتر بین عضو تغییر شکل دهنده قطعه‌کار (Indenter) و هدایتگر موج به تدریج کاربرد ضربات التراسونیک افزایش یافت تا اینکه امروزه از این فرآیند برای کنترل جلوگیری از شکست، افزایش استحکام خستگی در محیط خورنده و مقاومت شکست سرد استفاده می‌شود. در این بخش اطلاعاتی در مورد کاربرد التراسونیک برای کنترل تنش های کششی جوش ها و همچنین افزایش

استحکام خستگی در محیط خورنده و افزایش مقاومت شکست سرد آنها ارائه می‌گردد و آزمایش‌هایی که برای بررسی میزان کارایی تنش زدایی التراسونیک در این کاربردها انجام شده است بیان می‌شود. اکثر مطالب این فصل از مراجع ۱ و ۲ بوده و سعی شده است که مطالب بدون هیچ دخل و تصریفی بیان شود. نتایجی نیز که از این آزمایش‌ها گرفته شده است صرفاً نتایجی است که در این مقالات آمده است و صحت و سقم آنها در این فصل بررسی نمی‌گردد.

۲-۵- روش‌های مختلف برای رسیدن به کیفیت مورد نظر اتصالات جوشی

تجربیاتی که در زمینه تولید و استفاده از سازه‌های جوشی وجود داشته است نشان داده است که موارد زیر در تعیین کیفیت اتصالات جوشی تأثیر دارد:

- قابلیت تحمل بار به عنوان معیار اصلی
- استحکام شکست یا حد خستگی اتصالات جوشی
- پایداری اندازه و مقدار تنش‌های پسماند جوشی و تغییر فرم اتصالاتی
- خوردگی و مقاومت خستگی در اثر نیروهای مختلف
- مقاومت در مقابل شکست سرد

مطالعاتی که در پنج سال گذشته صورت گرفته است نشان داده است که عملیات بعد از جوشکاری در تولید اجزا و سازه‌های جوشکاری با کیفیت بالا از نظر رسیدن به خواص اشاره شده نقش مهمی دارند. برای رسیدن به کیفیت مورد نظر جوش از فرآیندهای مختلفی استفاده می‌شود. از این فرآیندها می‌توان فرآیندهای حرارتی بعد از جوش (که برای کاهش تنش‌ها و کرنش‌ها پسماند استفاده می‌شود و مهمترین آنها آنیل کردن است)، فرآیندهای مکانیکی جوش‌ها و اجزای سازه، پاس‌های جوشکاری اضافی یا جوشکاری مجدد، پاس‌های جوش لبه‌ها برای تشکیل پخ و کاهش تمرکز تنش‌ها و ایجاد تنش‌های فشاری مناسب

در لایه‌های سطحی از طریق تغییر فرم پلاستیک در سطح توسط فرآیندهایی مثل چکش کاری و ضربات سوزنی را نام برد.

روش تنفس زدایی التراسونیک که در این مبحث بررسی می‌شود مزایای روش‌های بالا را ترکیب کرده و اکثر مزایایی را که روش‌های بالا دارند را شامل می‌شود. این روش باعث آزادسازی تنفس‌های پسماند و کاهش تمرکز تنفس در سازه‌های جوشکاری شده و با ایجاد کرنش پلاستیک، تنفس فشاری در سطح ایجاد می‌کند. در اثر اجرای فرآیند ضربات التراسونیک بر سطح جوش لایه‌های مختلفی در محل ضربات التراسونیک بوجود می‌آیند که هر کدام در رسیدن به مزایای گفته شده مؤثر است. در شکل ۱۱-۴ لایه‌های مختلف که در اثر ضربات التراسونیک بوجود می‌آید و همچنین توزیع تنفس فشاری ایجاد شده بر روی قطعه‌ای که قبل از اعمال ضربات التراسونیک تنفسی نداشته نشان داده شده است.

اثر ناحیه‌هایی که در شکل ۱۱-۴ نشان داده شده‌اند در جدول ۵-۵ زیر آمده است:

جدول ۵-۵ اثر ناحیه‌های شکل ۱۱-۴

ناحیه	اثر
لایه سفید	مقاوم در مقابل سایش، مقاوم در مقابل خوردگی
تغییر فرم پلاستیک	افزایش حد دوام و استحکام شکست در محیط خورنده
Impulse relaxation	کاهش تنفس‌های پسماند جوشی و کرنش تا ۷۰٪ حالت اولیه
Ultrasound relaxation	کاهش تنفس‌های پسماند جوشی و کرنش تا ۵۰٪ حالت اولیه

مطالعه ناحیه فیزیکی تحت اثر ضربات التراسونیک با استفاده از نمونه‌های میله‌ای، از جنس آلیاژ فولاد و تیتانیوم با استحکام بالا و ابعاد طول تا ۱۵ میلیمتر و قطر ۲۰ میلیمتر صورت گرفته است. ابعاد لایه‌های موجود با استفاده از روش‌های متالوگرافی و روش آنالیز اشعه ایکس بدست آمده است. به این ترتیب که

ابتدا نمونه‌های موجود تحت عملیات آنیل قرار گرفته‌اند و تنش های موجود در آنها و ضخامت این لایه‌ها و تنش فشاری اعمال شده در این نمونه از روش‌های متالوگرافی و روش آنالیز اشعه ایکس بدست آمده است. در عمل وقتی این عملیات بر روی سازه با تنش کششی اعمال می‌شود تنش فشاری ایجاد شده تنش کششی موجود را خنثی کرده و حتی تنش فشاری پسماند در سطح باقی می‌گذارد که باعث افزایش استحکام خستگی می‌گردد.

۳-۲-۵- استفاده از تنش زدایی التراسونیک در تعمیر و نگهداری سازه‌های جوشی

مقدمه:

یکی دیگر از مشکلاتی که عموماً در سازه‌ها با آنها مواجه می‌شویم، تعمیر قطعاتی از سازه است که ترک خورده‌اند و احتمال شکست آن در هر لحظه وجود دارد. این مسأله در پل‌ها و سازه‌های بزرگ که خرابی آنها معضلات بزرگی را بوجود می‌آورد مهم است. لذا باید این سازه‌ها در مدت زمان‌های مشخصی بازرسی شوند تا در صورت وجود عیوب برطرف گردد.

مسأله دیگر نحوه تعمیر چنین قطعاتی از سازه است. قطعاتی که ترک برداشته است موقع طراحی برای تحمل نیرو استفاده شده است و در صورتی که این قطعه که تحت بار است را برای تعمیر و تعویض خارج کنیم احتمال شکست کل سازه وجود دارد.


لذا باید با تمهیداتی، ابتدا این سازه را در محل قطعه معیوب تقویت نموده و سپس نسبت به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب اقدام نمود. مسأله تقویت سازه در محل مورد نظر نیز مشکل دیگری است، لذا سعی می‌شود تا روشی پیدا کنیم که بدون نیاز به باز کردن قطعه معیوب از سازه و در حالی که قطعه تحت بار است قطعه معیوب را تعمیر کنیم. روش تنش زدایی التراسونیک قابلیت این را دارد که برای تعمیر ترک‌های خطرناک در محصولات جوشی و یا غیرجوشی بدون اینکه قطعه باز شود استفاده شود. مزایایی که استفاده از

ضربات التراسونیک در چنین قطعاتی دارند عبارتند از: قیمت کاری کمتر، اصلاح شکل قطعه جوشی، نیاز کم به ابزار «ویژه بودن ابزار» و همچنین حذف تنش های پسماندی که می تواند منجر به بازشدن ترک ها شوند. این روش با اعمال توزیع تنش های فشاری مناسب در ناحیه‌ای که از پتانسیل مناسبی برای ایجاد ترک برخوردار است، مانع باز شدن ترک شده، امکان شکست را کاهش می دهد و باعث افزایش عمر قطعه می گردد.

نمونه‌هایی از کاربرد ضربات التراسونیک در تعمیر سازه‌های جوشی:


در این بخش به دو نمونه از کاربرد و روش انجام تنش زدایی التراسونیک در جلوگیری از رشد ترک و تعمیر سازه اشاره می شود.

شکل ۱۴-۵ عضوی از سازه را نشان می دهد که ترک ۳۰ در آن آشکار شده است. بعد از تشخیص چنین ترکی برای جلوگیری از رشد این ترک در انتهای این سوراخ هایی زده می شود تا با افزایش شعاع انهای انتهای ترک از رشد ترک جلوگیری شود. محلی که سوراخکاری صورت می گیرد باید به صورت دقیق انتخاب شود تا کاملاً انتهای ترک را شامل شود و اگر سوراخکاری در محل درست صورت نگیرد و انتهای ترک حذف نشود. (مانند سوراخ سمت راست)، ترک دوباره امکان رشد خواهد داشت و باعث شکست سازه می گردد.

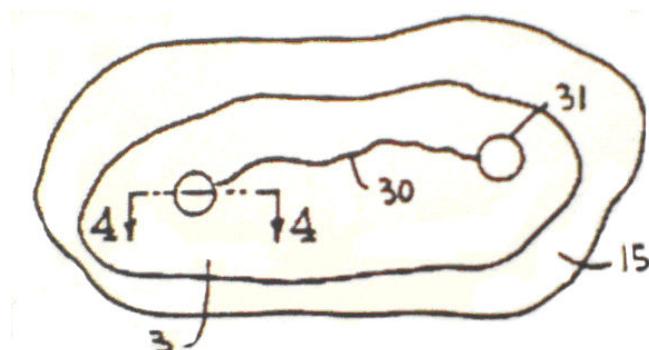

شکل ۱۴-۵ ایجاد سوراخ در انتهای ترک به منظور جلوگیری از رشد ترک [۳]

از طرف دیگر با ایجاد سوراخ هایی در دو انتهای ترک اگر لبه های بالا و پایین سوراخ به صورت تیز باقی بمانند همین محل ها می توانند محل تمرکز تنفس بوده و باعث ایجاد ترک و شکست قطعه گردند. لذا در بالا و پایین لبه های سوراخ ها پخ های مخروطی برای حذف تمرکز تنفس در این محل های تیز زده شده است. اگر این پخ های مخروطی توسط روش ضربات التراسونیک ایجاد شود، خود به میزان قابل توجهی احتمال شکست را کاهش می دهد. زیرا تنفس های کششی متغیری که در اثر اعمال بار خارجی به قطعه بوجود می آیند. شکست قطعه را از محل های تمرکز تنفس آغاز می کنند. لذا اگر به روشهای اعمال بار فشاری در محل های تمرکز تنفس این تنفس های کششی جبران شود، احتمال شکست کاهش می یابد. بنابراین وقتی از روش ضربات التراسونیک استفاده می شود، امکان ایجاد ترک در محل های مخروطی انتهای سوراخ ها و انتهای ترک ها کاهش یافته و عمر خستگی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. (شکل ۵-۱۵)

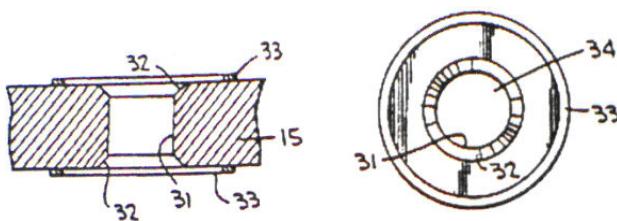


شکل ۵-۱۵ ایجاد گوشه های مخروطی در لبه های سوراخ توسط روش التراسونیک

برای ایجاد تنفس پسماند فشاری در محل های تمرکز تنفس [۳]

در شکل ۵-۱۶ نیز سطح مقطع ترک ۳۰ به صورت باز شده نشان داده شده است. لبه های بالا و پایین این ترک یعنی ۳۵ و ۳۶ به علت تیز بودن می توانند محل تمرکز تنفس و ایجاد ترک های جدید و شکست قطعه شوند. لذا لازم است که ضربات التراسونیک بر روی این دو لبه ترک نیز اعمال گردد، تا با اعمال تنفس از باز شدن ترک یا ایجاد ترک های جدید جلوگیری گردد. در این شکل همچنین حداقل قطر فشاری از باز شدن ترک یا ایجاد ترک های جدید جلوگیری گردد.

سوراخی که برای حذف انتهای ترک ها ایجاد می شود نمایش داده شده است. این قطر عبارت است از تصویر انتهای ترک بر صفحه ورق بعلاوه Δ که برای اطمینان بیشتر از اینکه انتهای ترک حتماً حذف شده به دو طرف این قطر اضافه می گردد. همچنین مطابق شکل ۵-۱۵ در سوراخ های انتهای ترک ها پرج ۳۳ قرار داده می شود تا تنش فشاری به این منطقه از ترک اعمال کند و مانع باز شدن ترک شود. علاوه بر این از این پرج به عنوان میله راهنمای موج برای انجام عملیات ضربات التراسونیک در سمت دیگر سازه که در دسترس نیست استفاده می شود.

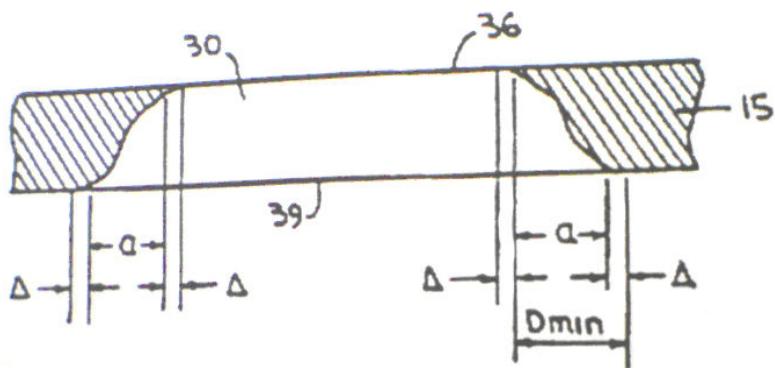


شکل ۵-۱۶ برش مقطعی ترک و تعیین قطر حداقل سوراخ های برای عملیات تعمیر ترک [۳]

نمونه دیگری از استفاده ضربات التراسونیک و نحوه انجام آن در شکل ۵-۱۷ نشان داده شده است. این مثال تیری از یک پل است که توسط تقویت کننده ۶۱ در صفحه تیر ۶۰ با فاصله ای از فلنچ ۶۳ تعریف شده است. مشاهده می شود که ترک ۳۰ در صفحه ۶۰ و در مجاورت جوش ۶۲ بوجود آمده است. می خواهیم به روش ضربات التراسونیک این سازه را تعمیر کنیم تا مانع شکست سازه شویم.

ابتدا مطابق آنچه گفته شد انتهای ترک ها را به طور دقیق پیدا کرده و سوراخ ها را به گونه ای که انتهای ترک را حذف کند ایجاد می کنیم. (سوراخ های ۳۱). ابزار التراسونیک ۶۹ مطابق شکل به خط جوش ۶۴ اعمال

می‌گردد که ممکن است توسط ابزار دستی انجام شود. خط‌های پر ۶۵ و ۶۶ مسیری را که باید تحت فرآیند التراسونیک قرار گیرد تا تنש‌های فشاری پسماند ایجاد کرده و تنش‌های کششی را آزاد کند، نشان می‌دهد. همچنین فاصله بین فلنچ ۶۳ و صفحه تقویتی ۶۱ در بالا و پایین ترک ۳۰ باید تحت فرآیند ضربات التراسونیک قرار بگیرد تا یک ناحیه تنش فشاری در سطح ترک ایجاد شود. [۳]

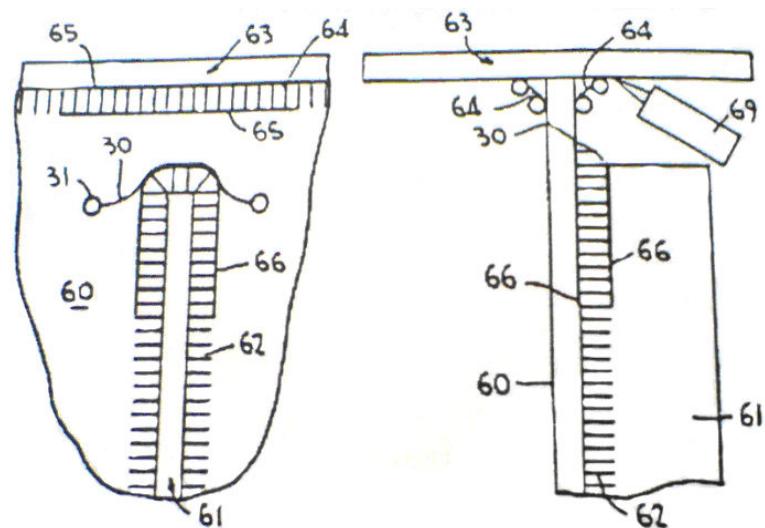

شکل ۵-۱۷ اعمال ضربات التراسونیک بر یک جوش شامل ترک برای جلوگیری از شکست جوش [۳]

۴-۲-۵- نتیجه‌گیری کلی :

نتیجه کلی که از فرآیند تنش زدایی التراسونیک و کاربرد آن در هنگام ساخت، تعمیر و نگهداری بدست

می‌آید به صورت زیر است:

۱. اعمال ضربات التراسونیک در سازه‌های جوشی بعد از عملیات جوشکاری باعث بهبود کیفیت

و افزایش قابلیت اطمینان جوش می‌شود.

۲. تنش زدایی با فرآیند التراسونیک باعث کاهش تنش‌های پسماند کششی و ایجاد تنش‌های پسماند فشاری مناسب، افزایش استحکام خستگی در محیط خورنده و افزایش حد دوام اتصالات جوشی تحت شرایط بارگذاری نوسانی (Ramp) در دمای پایین می‌گردد.
۳. در جوش‌های چند پاسه چون اعمال ضربات التراسونیک سرباره را حذف می‌کند، نیازی به عملیات اضافی حذف سرباره وجود ندارد.
۴. استفاده از تنش زدایی التراسونیک در تعمیر سازه‌های جوشی و جلوگیری از گسترش ترک‌ها، کم‌هزینه بوده و بازدهی بالایی دارد.

فصل ششم:

تنش زدایی قالب ها

در فصول گذشته با تکنولوژی های تنفس زدایی، مخصوصاً تنفس زدایی با ضربات التراسونیک آشنا شدیم. در آن فصول قسمت اعظم بحث را بر روی حذف تنفس های پسمند ناشی از جوشکاری قرار دادیم. اما تنفس های پسمند تنها مختص به جوش ها نبوده و می تواند در انواع فرآیندهای عملیات حرارتی، ماشین کاری سنتی، ذوب فلزات، روش های نوین ماشین کاری، فرآیند های مختلف شکل دهی همچون نورد و اکستروژن و... ایجاد گردد. برخی از این تنفس های ایجاد شده ممکن است کششی و برخی دیگر فشاری باشند. برخی از این تنفس های ایجاد شده نه تنها نیاز به حذف شدن ندارند بلکه می توانند مفید هم باشند. به عنوان مثال تنفس های پسمند کششی ایجاد شده ناشی از ماشین کاری با فرآیند تخلیه الکتریکی در قالب های فرجینگ در هنگام کار این قالب ها سبب افزایش قابلیت تحمل فشاری آنها می گردد. اما تنفس های ایجاد شده در حین فرآیند تولید همیشه هم مفید نیستند. در این فصل ما می خواهیم تنفس های پسمند که در حین فرآیند تولید بسیاری از قالب ها ایجاد می گردد را بررسی کرده و راهکارهای مختلفی که می تواند این تنفس ها را حذف و یا تعديل کند را با هم مقایسه کرده و ببینیم که آیا می توان از ضربات التراسونیک در این مورد هم استفاده کرد یا نه.

به طور یقین کیفیت قالب ها در عمل و در حین کار مشخص می گردد . حتی دو قالب که فرضاً به طور یکسان هم ساخته شده باشند با یکدیگر متفاوتند. کیفیت قالب ها موجب حفظ شدن شکل قالب ها در دوره زمانی طولانی شده و مقاومتشان را در برابر ایجاد ترک ها در حین کار افزایش می دهد. کیفیت قالب ها از چندین عامل تاثیر می پذیرد که عبارتند از: ترکیب شیمیایی ، عملیات حرارتی ، سرعت برش ، نرخ پیشروی، تیزی ابزارهای برشی و مواردی از این قبیل. ولی احتمالاً مهمترین عاملی که بر روی پایداری و عملکرد قالب ها تاثیر می گذارد تنفس های پسمند است. تنفس های پسمند فشارهای داخلی هستند که پس

از عملیات حرارتی یا مکانیکی در جسم باقی می مانند و حاصل کرنش های حرارتی و مکانیکی هستند.

تنش های حرارتی ناشی از اعمال حرارت های حادی همچون جوشکاری ، ریخته گری ، نورد گرم ، ماشین کاری ، سنگ زنی ، ماشین کاری تخلیه الکتریکی و عملیات حرارتی می باشد. هر چه حرارت اعمال شده حادتر باشد تنش های پسماند ایجاد شده بیشتر خواهد بود. تنش های مکانیکی ناشی از تغییرات اجباری شکل دانه ها می باشد که در اثر عواملی چون نورد سرد ، خم کاری ، استامپ زدن و قالب گیری بوجود می آید.

۱-۶ مشکلات ناشی از تنش های حرارتی

۱- شکست ناگهانی در اثر ماشین کاری و یا سنگ زنی

۲- شکست پس از یک دوره کاری

۳- ترک های نابهنجام

تنش های مکانیکی به سادگی قابلیت محاسبه دارند. و می توان با محاسبه دقیق محدوده خستگی ناشی از تنش های مکانیکی و پیش بینی معقول ظرفیت عملکردی ، طراحی بهینه تری را ارائه نمود. ولی این قضیه در مورد تنش های پسماند حرارتی صادق نیست. محاسبه تنش های ناشی از حرارت کار بسیار مشکلی می باشد . و اکثر مهندسان قادر به درک آن نیستند. تنش های حرارتی می تواند از یک مقدار ناچیز تا مقداری که برابر با تنش تسلیم ماده است متغیر باشد. بنابراین تنش های حرارتی به عنوان کلید اصلی در دستیابی به کیفیت بالا در قالب ها و حفظ این کیفیت مطرح شده است.

۶-۲- راهکار های برخورد با تنش های حرارتی

۱- این تنش ها را نادیده گرفته و عواقب آن را تحمل کنیم. این عواقب شامل مواردی همچون اتلاف بیشتر موجودی ، نرخ تولید قراضه و ضایعات بیشتر ، تعمیرات گسترشده و مکرر ، اتلاف مواد خام و نارضایتی مشتری و... می باشد.

۲- به حداقل رساندن هر نوع شوک حرارتی بر روی بلوك قالب در صورت امکان . بدین منظور هر مرحله از تولید را در حین فرآیند بازرگانی کنید. در هر قسمت که حرارت بحرانی رخ می دهد سعی شود نرخ سرد شدن آهسته باشد. مگر آنکه نرخ سرد کردن برای بدست آوردن مشخصه مکانیکی ضروری باشد. برای مثال اگر یک بیلت فولادی که برای استفاده در قالب است برای خنک شدن بر روی زمین قرار داده شده باشد بهتر است آن را به آهستگی از زمین جدا کرده و یا حتی بهتر است تا آن بیلت را در یک پوشش عایق کرد تا به آهستگی سرد شود.

۳- تنش زدایی بلوك های قالب با یکی از روش های مرسوم . برای این کار معمولاً از فرآیند عملیات حرارتی استفاده می گردد. علی رغم موثر بودن این روش معایبی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله می توان به مواردی همچون زمان بر بودن ، هزینه نسبتاً زیاد، ایجاد اعوجاج ، اکسیداسیون سطح ، تغییر در خواص مکانیکی و محدودیت ابعادی و وزنی اشاره کرد. فرآیند های دیگری نیز وجود دارند که به دلیل برخی مشکلات کاربرد چندانی ندارند. مثلاً فرآیند پیر سختی طبیعی بسیار زمان بر است و یا فرآیند تبرید فوق العاده گران قیمت بوده و از لحاظ ابعاد قطعات محدودیت وجود دارد. و فرآیند های کشش و فشار مستلزم ساده بودن شکل هندسی قطعات است.

با توجه به برخی مشکلات موجود در فرآیند های ذکر شده پیشنهاد ما برای حذف این تنش های پسماند استفاده از ضربات التراسونیک می باشد . این فرآیند همانند روش تنش زدایی با عملیات حرارتی دارای سطوح انرژی مختلف برای رسیدن به هدف می باشد . و مزایای بالقوه ای نسبت به سایر فرآیند ها دارد که می توان به مواردی همچون صرفه جویی در زمان و هزینه ، جلوگیری از تخریب سطح ، پایین بودن هزینه هاو.. اشاره کرد. اما این فرآیند تنها زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که بر مبنای یک سری اصول و قواعد هماهنگ باشد.

۶-۳-چگونگی اجرای فرآیند

تمام قطعات دارای یک ارتعاش طبیعی با فرکанс مشخص هستند. اگر قطعه کار در معرض شوک های حرارتی ناشی از تولید قرار گرفته باشد فرکанс ارتعاشات طبیعی قطعه کار به یک فرکанс غیر طبیعی تبدیل خواهد شد. حال اگر برای تنش زدایی از ضربات التراسونیک استفاده شود ، فرکанс موجود قطعه کار تغییر کرده و سرانجام در یک فرکанс جدید و مشخص ثابت می شود این فرکанс جدید همان فرکанс ارتعاشات طبیعی قطعه کار است. و زمانی که به این مرحله رسیده باشیم عملاً قطعه به حالت نرمال و طبیعی برگشته و عاری از تنش می باشد. به عنوان مثال می توان این فرآیند را همانند یک آلت موسیقی در نظر گرفت که خارج از دستگاه می نوازد و همان طور که نواختن آن وارد دستگاه می شود (تنش زدایی می شود) موسیقی طبیعی تر به گوش می رسد. قابل ذکر است موضوع تغییرات فرکанс ناشی از تنش در سال ۱۹۸۷ توسط پروفسور وانگ و جانسون از دانشگاه برکلی انتشار یافت.

G.C. Johnson of the University of California – Berkeley)

توجه گردد که پس از هر ۵-۱۰ دقیقه بلوک قالب بررسی گردد و زمانی که فرکанс ارتعاشات بلوک تغییر کرد می بایست فرکанс ارتعاشات دستگاه مجدد تنظیم شود.

۶-۴-اختلاف های موجود بین تنش زدایی التراسونیک و تنش زدایی با عملیات حرارتی

۱- هزینه: هزینه فرآیند تنش زدایی بوسیله ضربات التراسونیک عموما در محدوده بین ۵-۱۰ درصد

هزینه تنش زدایی بوسیله عملیات حرارتی است.

۲- زمان: زمان صرف شده برای فرآیند تنش زدایی بوسیله ضربات التراسونیک کمتر از ۰.۵٪ زمان صرف

شده برای فرآیند تنش زدایی به روش عملیات حرارتی است. () تنش زدایی التراسونیک ۳۰-۶۰

دقیقه - تنش زدایی با روش عملیات حرارتی ۳-۵ روز)

۳- تاثیرات جانبی : فرآیند تنش زدایی التراسونیک هیچ یک از معایب تنش زدایی با عملیات حرارتی را

که قبل ذکر شد را ندارد ندارد.

۴- مراحل کمکی: فرآیند تنش زدایی با ضربات التراسونیکی بسیاری از مراحل کمکی و فرعی که در

فرآیند تنش زدایی بوسیله عملیات حرارتی وجود دارد را حذف می کند. که از آن جله می توان به

موارد زیر اشاره کرد: حمل و نقل ، تمیز کاری ، ماشین کاری مجدد و...

۵- تضمین کیفیت و آسودگی: تنش زدایی التراسونیک در هر زمانی و در بین مراحل مختلف کار می

تواند استفاده شود که این مزیت استفاده از این فرآیند در مراحل پرداخت و نیمه پرداخت را تسهیل

می کند و می توان از آن برای بهبود کیفیت قالب های مومنتاژ شده نیز بهره گرفت.

۶-۵-موارد مهم در عملیات تنش زدایی با ضربات التراسونیک

در هر مرحله از فرآیند تولید قالب که ترک ها و یا اعوجاج می تواند باعث ایجاد ضایعات و تعمیر گردد

توصیه می شود از این فرآیند استفاده گردد. استفاده از این فرآیند در بین مراحل خشن کاری و پرداخت

کاری به منظور حفظ کیفیت و کنترل شکست و اعوجاج می تواند مفید باشد. استفاده از این فرآیند در حین

جوشکاری قالب به منظور تعمیر و بازسازی سبب ایجاد جوش با ساختار ظریف تر شده و به جوشکار اجازه می دهد تا از آمپر کمتری استفاده کند.

نتیجه گیری و پیشنهادات :

با در نظر گرفتن اهمیت قالب ها در صنایع و هزینه های بالای تولید آنها و انتظاراتی که از آنها برای عمر بالا می رود حذف تنش های پسماند اهمیتی دوچندان می یابد. چون در قالب های بزرگ استفاده از روش های عملیات حرارتی مانند آنلینگ نیاز به کوره و تجهیزات بزرگ دارد و استفاده از این روش پس از هر مرحله تولید عملا امکان پذیر نیست، ما برای تنش زدایی پس از هر مرحله و یا قبل از مرحله پرداخت روش ضربات التراسونیک را پیشنهاد می کنیم. چون می توان هر نقطه ای را که مورد نظر ماست بدون تحت تاثیر قرار دادن سایر نقاط تنش زدایی کرد. البته یک مبحث مجھول در این میان وجود دارد و آن هم فرکانس ضربات التراسونیک است زیرا اگر این فرکانس با فرکانس ارتعاشی موجود در قالب برابر باشد ممکن است پدیده تشدید رخ دهد. ولی ما در اینجا پیشنهاد می کنیم که فرکانس این ضربات از فرکانس ارتعاشی موجود در قالب کمتر باشد چون این احتمال را می دهیم که فرکانس بالاتر سبب ایجاد تنش پسماند فشاری در کار گردد. و عملا تحمل فشاری قالب کم گردد. و از طرفی با توجه به اینکه قالب ها دارای جنس سخت و نسبتا ترد هستند ممکن است فرکانس های بالاتر سبب ایجاد ترک های ریز در بلوک قالب گردد. چون به نظر می رسد مقداری از این فرکانس بالاتر که برابر با فرکانس موجود در قالب است صرف حذف ارتعاشات قالب گردد و فرکانس مزاد سبب مشکلات ذکر شده شود. البته تمام این مطالعه فرضیات ما بوده و برای رسیدن به جواب های دقیق برای اثبات این مطلب و یا نقض آن نیاز به آزمایشات دقیق در شرایط مشابه می باشد تا بتوان در شرایط واقعی از آنها استفاده بهینه نمود.

با توجه به مطالب ارائه شده و استدلال های موجود فرآیند تنفس زدایی التراسونیک نه تنها در مورد بهینه سازی جوش ها می تواند مفید باشد بلکه در اکثر قطعات و تجهیزاتی که فرآیندهای تولید سبب ایجاد تنفس های پسماند در آنها می شود، می تواند مفید باشد . و با معقول ترین هزینه، کمترین زمان و حداقل تاثیرات جانبی کیفیت و امنیت کار را به مقدار قابل توجهی بالا می برد.

منابع و مأخذ:

1-E.S.Stanikov Guide for application of ultrasonic Impact Treatment Impoving fatigue life of welded structure

2- E.S.Stanikov Application of operational ultrasonic Impact Treatment Technologies in production of welded joints

۳- دکتر ایرج ستاری فر، مبانی تکنولوژی جوشکاری ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۶۷

۴- دکتر امیر عبدالله، روشهای نوین تولید ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳

