

به نام خدا

سایت گروه آموزشی آلم 

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، کنکور و دانشگاه

www.g-alm.ir

www.g-alm.ir/ac

دانشگاه

www.g-alm.ir/forum

انجمن

www.g-alm.ir/azmoon آزمون های آلم

www.g-alm.ir/shop

فروشگاه

www.film.g-alm.ir

فیلم های آموزشی

بندلی انرژی


دتر کاپی

ماشین الکتریکی: وسیله‌ای که تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی را انجام می‌دهد و بالعکس. این تحول با استفاده دارد که توان غیر موافق است. وسیله‌ای است که تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی انجام می‌دهد.

تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی در صنعت ← در این حالت به ماشین الکتریکی، موتور می‌گویند.

M ← E : موتور
E ← M : ژنراتور

تخمین ماشین های الکتریکی از این رابطه شده اند

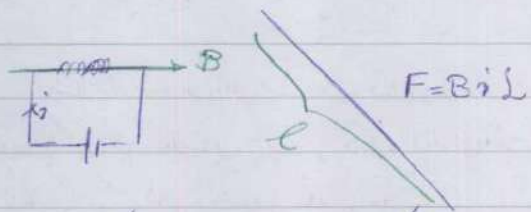

این کار موتورها به صورت مقابل است که نجر بتولید نیرو می‌شود.

ب راه افزایش نیرو افزایش B است! یا برای مثال به جریان کمتری کل محل B را تولید کرد.
 $\oint H \cdot dl = Ni \rightarrow H L = Ni, B = \mu H$


$\mu = \mu_r \mu_0$
 $4\pi \times 10^{-7}$ نوسیدی صفا → μ_0 نوسیدی بزرگی

$\frac{B}{\mu} L = Ni \rightarrow \frac{1}{\mu_r} \frac{BL}{\mu_0} = Ni$
 این مشتقات آن هم بسیار بالای دانند
 به همین دلیل همه موتورها مغناطیس آهنی است

$\mu_r = 2000$

در حالت کلی به کار مناسب از موتور لول هسته آهنی استفاده می‌شود.
 موتور سبک با ضریب سرعت

* کلید ماشین الکتریکی: جمله شار مغناطیسی در نقاط مختلف آن و احتمالاً با سیم پیچ و آهنربا به استخوان از روابط انرژی مغناطیسی شار آن را می‌توانیم بسنجیم.

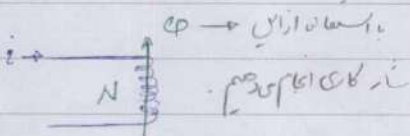


* در حالت کلی ماشین الکتریکی به صورت زیر است:

موتور و به آخر می‌رسیم شار تولید کرد اما روی آن نمی‌توانیم بسنجیم بیج مولد همان شار مغناطیسی را می‌توانیم با آهنربا تقویت کرد اما:


- ۱- قابل کنترل نیست، شار ثابت دارد.
- ۲- ضعیف می‌شود.
- ۳- در تعداد بزرگ قابل بساخت نیست.

سیم بیج روی هسته از جنس مواد مغناطیسی مثل آهن قرار می‌دهیم تا شار مغناطیسی در آن

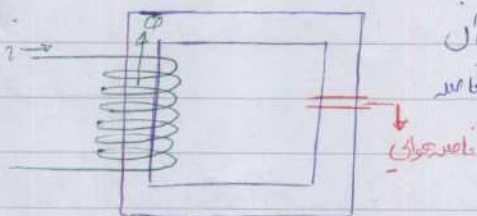

شار تولید شده در داخل می‌آید آهن مقدار زیادی دارد، پس خارج از آن میدان کمی داریم. بنابراین جهت قرار دادن اجزای دیگر ماشین یک عامله ایجاد می‌کنیم که در مسیر مغناطیسی شار باشد.

 گاز برای تولید سیم ما هسته مغناطیسی، جنس لایه‌ها (مثل آهن) روابط را می‌سازیم.



شار در هسته بسیار زیادتر از شار خارج آن است، پس فرقی نمی‌توانیم در تولیدی فقط در داخل هسته است.

$$\oint H \cdot dl = Ni$$

از کتاب H خارج و داخل فرقی ندارند اما B آن‌ها متفاوت است، برای داخل

B در هر دو فرق می‌شود پس شار هم در هر دو برابر می‌شود، پس از شار خارجی صرف نظر می‌کنیم.

طبق قانون آمپر: $Ni = \oint H \cdot dl$ بنابراین برای تمام مسیری شار داخل هسته معادل H

را می‌توانیم بسنجیم. ضایعات هسته زیاد نیست، یعنی شتاب دوری دیگری تقریباً زیادی دارد. طول سیم او ۲ را می‌توانیم بسنجیم.

پس فرض می‌کنیم H در همه جای دایره هست یعنی یکنواخت است. (در نوبت بعدی فرق می‌کند، آن‌ها طول نوبت‌ها کم است پس صرف نظری کنیم)

- * به دلیل مشکلات ساختن هسته با طولی زیاد (در جای دایره)
- * از خاصیت الکترواستاتیکی استفاده می‌کنیم چون در الکتریسیته هم زیاد داریم.

پس از این دو طرف: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = Ni \Rightarrow Hl = Ni$

H دو دایره مستوی داریم ϕ ناپدید می‌شود، اما ϕ استفاده می‌کنیم

$\frac{B}{\mu} l = Ni$, $\mu = \mu_0 \mu_r$

 

$\phi \left(\frac{AB}{A\mu} \right) = Ni$, $\phi = BA \Rightarrow \phi \left(\frac{l}{A\mu} \right) = Ni$
 رولتانس R:

$\Rightarrow Ni = R\phi$

این رابطه مشابه با رابطه قانون اهم در مدارهای الکتریکی است. بنابراین به این روش عمل می‌کنیم.
 مدار معادل مغناطیسی می‌زنند. (استفاده از $Ni = R\phi$ به جای $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = Ni$)

$V = Ri$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $Ni = R\phi$


عاشق هوای:

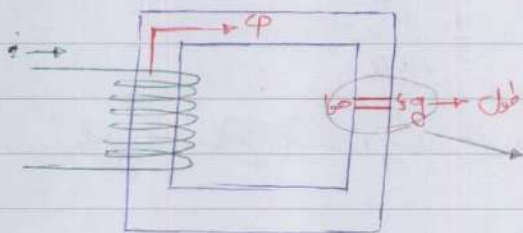

اگر فاصله در حد معقولی کم باشد می‌توان فرض کرد که میدان مغناطیسی داخل می‌گذرد و به الکترونیک نداریم. اما باید وقت کرد که:

مساحت مقطع $\log \ll \sqrt{A}$
 $L \rightarrow l_g = \frac{\sqrt{A}}{10}$

 به بلیه خروج شد از شکاف هوایی fringing می‌زنند. شد معمولاً صغیری را انتخاب می‌کنند که رولتانس کمتری دارد.



بنا بر این فرض می‌کنیم فاصله در حد معقولی باشد که به الکترونیک زیاد حساس نباشد.



مثال: مدارهای معادله‌های دقانون فاراد (شماره ۱۳)

ولتاژ القایی مدارهای معادله‌های دقانون فاراد:


توجه کنید بر طبق این قانون که از نظر کاربردی اهمیت بیشتری دارد (نسبت به قانون آمپر) دلیل آن در عمق مورد مباحثه در این محفل در طبیعت می‌باشد.

اگر به یک سیم بی‌کلیف و ولتاژ اعمال شود در آن سیم معادله‌های دقانون فاراد وجود می‌آید که ولت‌زنی را ایجاد می‌کند.

$$V = N \frac{d\phi}{dt}$$

بالعکس، اگر از سیم بی‌کلیف معادله‌های دقانون فاراد عبور کند، ولتاژ القایی در آن تولید می‌شود که مقدار آن کلاً به صورت فوق به دست می‌آید. بنابراین رابطه فوق در طرفه اول است.

* اگر سیم مستقیم هم در سیم محسوب می‌شود. بیخ‌دانش حاصل این نسبت تلف در ۱/۴ دور در هم آغشته می‌شود. هر یک دور محسوب می‌شود.

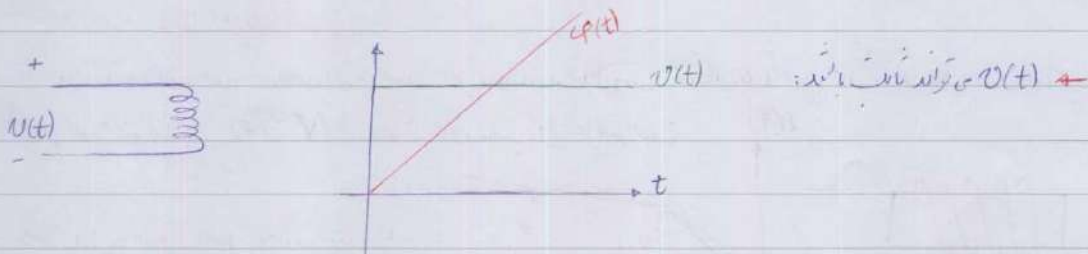

هر چند ثابت باشد، ولتاژ القایی هم می‌شود.

فرض کنیم هدف تولید سیم مستقیم باشد، به توجه به استفاده از منابع ولتاژ، سیم بر طبق اصل فاراد به دست می‌آید.

$$\phi = \frac{1}{N} \int U(t) dt$$

درجه تولید سیم بر طبق قانون فاراد و با استفاده از منابع ولتاژ، این از اصل فاراد نسبت (مثل H)

* توجه کنید در طول بارگاه با توجه به ولتاژ اعمالی شمار تولیدی را در قسمت ی دهم، آمار مورد قطع تولید آن در جدولی است اطلاعاتی می دهد. در واقع می توان گفت تلف جوی در نظر گرفت، ولتاژ اعمال خواهد بود، اما جریان متناوب است. \leftarrow مثال متناوب است

$$N_2 = R\Phi$$

جول $R = \frac{l}{\mu_r \mu_0 A}$ ، در جدول ولتاژ را بخش داد، طبق رابطه فوق جریان کاهش می یابد یعنی منبع ولتاژ


اعمالی به سیم به سیم جریان کمتری می دهد.

* زیاد کردن جریان باعث می شود که انت بیشتر باشد، پس جوددهای خواصم را ولتاژس را کم کنیم (حسنته ای) و جریان کمتر می شود چون انت ولتاژ دقتی زیاد می شود، شمار تولیدی هم کمتر می شود. پس سیمی می بینیم جریان مانع می داریم.

\leftarrow لامپها می شوند که طبق بارگاه و سطح مقطع و ابعاد باشی هم انرژی ندارند. آن باشی می نوی که هم حسنته، با برهمی درین جا بدلیل این مسئله می بینیم.

محدودکننده مواد فرودقیطی

در اینجا به این مواد حوزه های امی به صورت زیر می شود دادند شامل تعدادی از قطعی بعد از سیمی است. در طول حوزه ها این دو قطعی ها هم هست می باشند. (ص ۷) در حالت عالی ما باید آن ها غیر است.

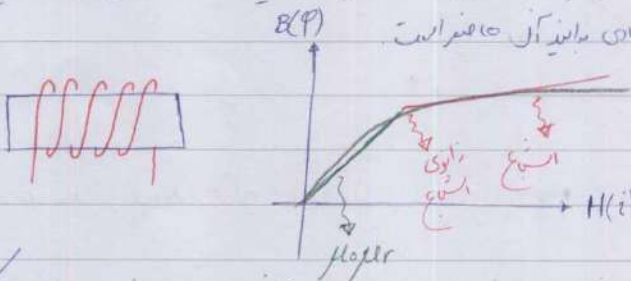

در قسمت اول، میدان اعمال می شود و حوزه های مقناطیسی خود هم خطی می شوند. در حالت هم خطی شدن زیاد است چون در هر حال نسبت تقریباً


ثابتی هم خطی می شوند. اما وقتی حوزه های مقناطی تغییر جهت می دهند پس از مدتی فقط حوزه های مقناطی هم ثابت می مانند و جهت تغییر جهت می دهند پس نسبت کاهش می یابد.

پس توجه می دهیم نسبت زیاد باشد و شکست کمتر در خروج دهد. دانی ارتباط زیادی با طول و نوع مساحت ناله دارد. در حالت نسبت تقریباً به سمت منفی می رود. \leftarrow اشباع

$$A_{B-H} = m B^n$$

$$\Rightarrow P_h = k_h B^n f$$

نسبتی می شود که: $P_h \propto B^n f$
 در رابطه B ای فرکانس می شود که به نسبتی حالت به آن می بینیم
 * معمولاً ۲ است

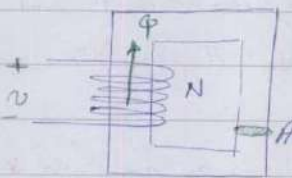

* آنالیزی: دامنه ثابت است آن f ما زیاد می کنیم. (فشار می بینیم)
 حتی تلفات به نسبت ولتاژ است پس از قانون فارادی استفاده می کنیم.

$$v = N \frac{d\Phi}{dt}$$

برای این: دو سینوسی Φ و v سینوسی

$$\Rightarrow \Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$$

$$v(t) = N \Phi_m \omega \cos \omega t = \sqrt{2} V_m (\sin \omega t + \frac{\pi}{2})$$

پس دامنه V_m در رابطه زیر وجود دارد:

$$V_m = N \Phi_m \omega$$

از آنجا که در مثل عموداً به مؤثر ولتاژ کاری می شود:

$$\frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{N A B_m \omega}{\sqrt{2}} \approx 2\pi f \Rightarrow V_{rms} = 4.44 N f B A$$


* هسته بدلیل تلفات هسته ریزس سرد می شود. فرض کنیم که دامنه $\sqrt{2}$ باشد در تمام f با زیاد کنیم.

$$B \propto \frac{1}{f} \quad P_h \propto B^n f \propto \frac{1}{f^n} \times f \propto \frac{1}{f^{n-1}}$$

← با افزایش فرکانس تلفات کم می شود
 پس معمولاً تغییر کرده است جهت تری می شود. آن این دقت در جایی متوقف می شود مگر تلفات سنگین هم وجود دارد.

تلفات جریان هسته تری

توجه کنید که ضمن عمده از آهن است پس رسانایی
 در کربن AC مشابه طبیعی تغییر با آهن است. ← در این معادله الکتریکی تغییر با آهن تولید می شود.

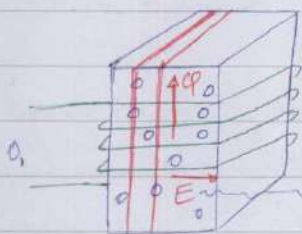

شافت می شود که این جریان را در داخل هسته باعث می شود که جریان های گردانی ایجاد شوند.

(در داخل مقاومت داخل هسته)

موتور الکتریکی (بند R)

$$P_{\text{تلفات}} = \frac{V_2^2}{R} \propto \frac{V_1^2}{R} \propto \frac{B^2 f^2}{R}$$

$$V_1 = 4.44 N f B A$$

$$\Rightarrow P_e \propto B^2 f^2$$


$$P_e = k_e B^2 f^2$$

تلفات جریان های گردانی
تولید می شود

← تمام این تلفات مصرف می شود می تواند برای خوش کاری یا ذوب فلزات به کار رود.
باعضرتن نقطه درخت: دی

* زخم کنیم شماره در جهت عمودی حرکت می کند \Leftarrow E القایی در جهت افقی خواهد بود. اگر در جهت افقی مقاومت R نباشد ایجاد کنیم $\frac{V^2}{R}$ کاهش می یابد. \Leftarrow هسته با ورق ورقین سازند و بین آن ها عایق می گذارند. ارتباط عبور شماره هم تفاوتی در مشکل ایجاد نمی شود.

آنها برای فرکانس های بالا، نازک کردن ورق و فاصله ای ندارد. برای همین از تکنولوژی دیگری استفاده می شود. در این تکنولوژی هسته لوله ای است که یکدیگر می شوند و با عایق به هم وصل می شوند. عموماً هر یک از این حالت به همسانی به نسبت می آید. عیب با این تکنولوژی به هم وصلی نمی رسیم.

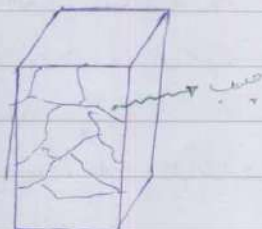

- با توجه به مکانیزم های تولید تلفات در هسته (همسایه های گردانی) اگر از هسته با مشخصات زیر استفاده کنیم بهتر است:

- 1- حرارت الکتریکی هسته حداقل در جهت میدان الکتریکی تولید شود و توسط فیبرات میدان مغناطیسی هر چه بیشتر باشد بهتر است. (کاهش جریان گردانی)

۲- خلوص و پلینو آهنی در صنایع کربنیل - چرخش حوزه های مغناطیسی را مختصر تر می دهد.

← در صورتی که در عمل به کاشی های کربنیل کربنیل می کنند. هر چه در تعداد درجه ها کمتر باشد، بهتر است به خصوص برای تا درجه 0.3mm در حالتی تولید می شود. برای درجه های بالاتر تکنولوژی تولید وجود ندارد. بنابراین از دسته های پودری استفاده می کنند.

* افزایش زنگاس چین حوزه های کربنیل کربنیل کربنیل می شود و در واقع بهر چه زیادتر باشد که در سری فقط های دراز است تا هم در لغات هم بود!

* در حالت کلی دسته های مغناطیسی به دست می دهند.

۱- درجه های آهن

۲- پودر های آهن ← نامنه هوایی بزرگ توزیع شده دارند ← بهر چه در اندازه (معمولاً زغیره سازی انرژی)

۳- زنگاس ← پودری با خاصیت هوایی توزیع شده کوچکتر از ۲.

* به داخل خاصیت های هوایی می توان انرژی مغناطیسی زغیره کرد.


* درجه های بکار رفته در دسته های با پیچ های پلاستیکی (پوشش پلاستیکی) به هم بسته می شوند چون می توانیم در جهت آهنی مقاومت زیاد باشد تا جریان کربنیل مقاومت زیادی بیند و تلفات زیاد نشود.

* طبق رابطه مادی در حالت داخلی سینوسی $V = 4.44 N f B A$ ، افزایش فرکانس در آد B ثابت می توان NA کاشی های کار. سایر این حجم با شش (A ← Fe ← N ← Cu) کاشی می باید که در عمل و عمل هوایی برای مثال کاربرد دارد.

در منبع تغذیه سوییچینگ با این روش ایجاد ترانسفورماتور می کنند که منبع تغذیه به راحتی قابل انتقال باشد.

* عمل می کنند که در افزایش فرکانس تا حد خیلی زیاد این است که در مثلا در فرکانس 100kHz کار کنیم عدد نویز های چند MHz هم دارند قابل ملاحظه دارند که باعث تداخل با فرکانس های رادیویی می شود.

نکته: اگر حرکت دسته مغناطیسی تا B_{max} ادامه پیدا کنند، سختی هسته ترانس کربنیل داخل حلقه آهنی تشکیل می شود که به

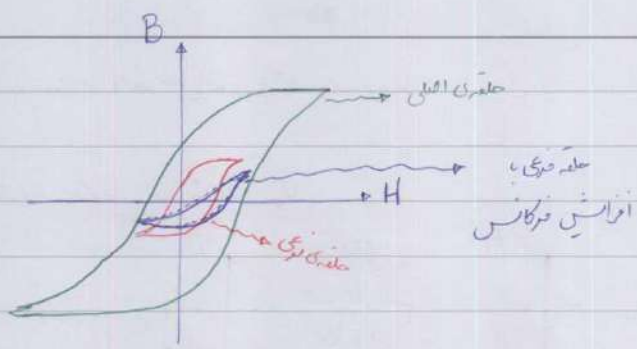

حلقه فرکانسی تولید

* اگر ایجاد حلقه فرکانسی در بلیک افزایش فرکانس ایجاد شود، محور حلقه نیز نسبت به حلقه اصلی کمی عمود و زاویه آن، محور H تغییر می‌کند.

در داخل جسم رساننده وجود قطب‌های سطحی در نقاط مختلف است و اختلاف پتانسیل در این قطب‌ها ایجاد می‌کند. این پتانسیل‌ها که افزایش فرکانس، تغییرات H و B کثرتی خواهد داشت.

اندولانس سیم پیچ در رابطه‌ی آن، مدار مغناطیسی

اندولانس سیم پیچ

$$L = \frac{\lambda}{i}, \quad \lambda = N\Phi$$

شماره


اندولانس خودی یک سیم پیچ در صورت زیرین پدید می‌آید:

$$Hl = Ni \Rightarrow R\Phi = Ni \Rightarrow \Phi = \frac{Ni}{R}$$


$$\Rightarrow L = \frac{N^2 i}{iR} \Rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

در مدار R فرکانس ω در نظر گرفته می‌شود. $V = L \frac{di}{dt}$ و فرض می‌کنیم که $i = I \sin \omega t$ باشد. $V = L \omega I \cos \omega t$ و در مدار ولتاژ $V = V_m \sin \omega t$ قرار می‌دهیم. $V_m = L \omega I$ و $I = \frac{V_m}{L \omega}$ می‌شود. * ما علامت فرکانس را ω می‌نویسیم!

* سلفی در روی سیم‌ها ایجاد می‌کند، همسوزش ندارد.

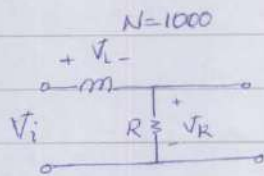

مسئله: مطلوب است V_L و V_R

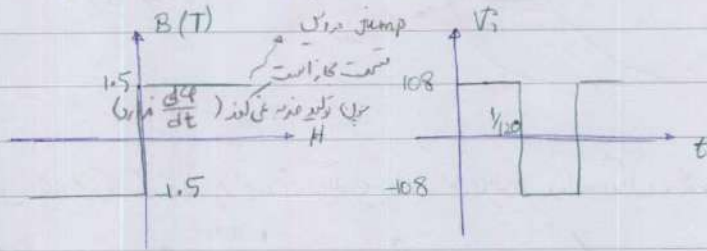

$$V = N \frac{d\phi}{dt}$$


در مثلث قائم‌الزاویه (شکل) از $A \times (1.5T)$ و $A \times (-1.5T)$ باشد:

$$\phi_m = (-\phi_m) = \frac{108 \times t}{1000} \rightarrow N$$

$$\phi_m = A \times 1.5$$


$$\rightarrow t = \frac{1}{360} \text{ s}$$

قبل از اینده جهت ولتاژ معکوس شود، به اشتباه در جهت ولتاژ می‌نویسیم

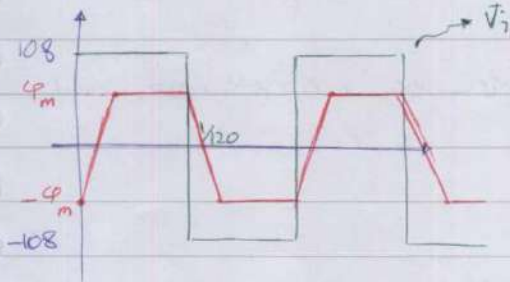

* هر t به نسبت دوره از $\frac{1}{200}$ کمتر بود، جوار پلایا برای سلفی بدست می‌آید.

نیودر در حالت steady-state

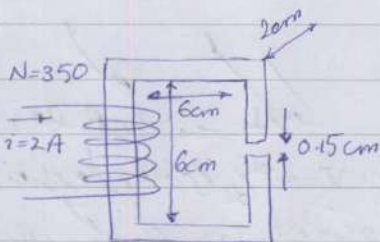


مسئله: از هر یک از سلفی بود، از $Ni = R\phi$ استفاده کردیم، معادله است بود...
آمار اینجا روشن کارفرمای کندگی

$$Ni = H_{Fe} l_{Fe} + H_g l_g$$

$$B_g = B_{Fe}$$

$$\Rightarrow Ni = H_{Fe} l_{Fe} + \frac{B_{Fe} l_g}{\mu_0} \quad (1)$$

از ترکیب (1) معادله فقط با B به دست می‌آید.

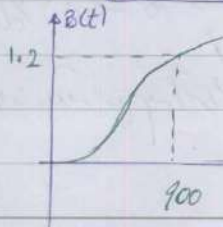


$$\Rightarrow B_F = B_g \approx 0.5T$$

تراانسفورماتور یک فاز

تراانسفورماتور یکی از انواع ماشین های الکتریکی می باشد که در آنجا به واسطه سیم پیچ های اولیه و ثانویه آن کار می کند.

استعمال تراانسفورماتور:

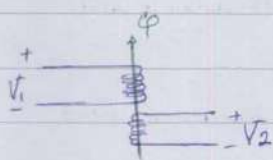

$$V = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi_1 = \phi_2 \Rightarrow \frac{d\phi_1}{dt} = \frac{d\phi_2}{dt}$$


$$\Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

با فرض عدم پراکنش شار:


کاربردها و کاربردها:

۱- قابلیت افزایش و کاهش ولتاژ - کاهش تلفات انتقال (کاهش جریان در خط و توسط افزایش ولتاژ و

کاهش کاهش مجدد آن)

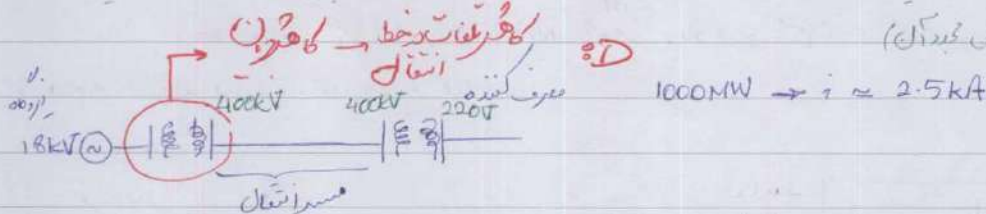


۲- اینرسی کم: به دلیل ارتباط دو سیم پیچ از طریق میدان مغناطیسی، ولتاژ سیم پیچ دوم نسبت به سیم پیچ اول شناور است پس آن ها هم برابری میابد و نمی شود.

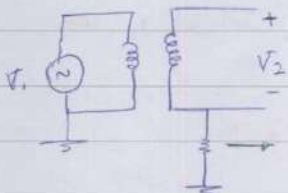

دلیل دار کردن معادله این است که float نباشد و ولتاژها مقادیر مشخصی شوند.

* دو سیم پیچ نمی توانند هم باشند، چون معنای ولتاژهای آن ها زیاد فرق کنند پس کلیه رخ می دهد. بنابراین برای این که پراکنش زیاد نشود، هر دو سیم پیچ از طریق سیم آهنی رخ می دهد.

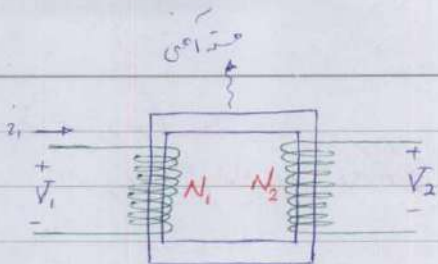

وجود آهن باعث می شود که جریان i_2 لازم برای کار کردن در نسبت N_1 کاهش پیدا کند.


$$N_1 = R \phi$$

برای اتصال به سلف مشخص، R را کاهش می دهیم.

$$i_2 = 0$$

* توجه کنید در ثانویه مدار باز است.

این اسم به نوبت در محاسبات شمارش می آید.

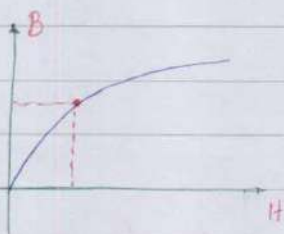

تبدیل شد i_1 است.


* توجه کنید در نمودار کار با تغییر B ، به دلایل زیر علامت B برقرار می ماند:

- 1- در صورت آردن i_1 بزرگتر، B کم می ماند.
- 2- در صورت آردن i_1 کوچکتر، B کم می ماند.

$$V = N \frac{d\phi}{dt} \quad \text{و در حالت غیر سینوسی} \quad V = 4.44 N f B A$$

با افزایش B مقدار NA کاهش داده پس حجم هسته کاهش می یابد.

* بزعم ترسیم می دهیم در نهایت زاوی استیج کار کنیم.

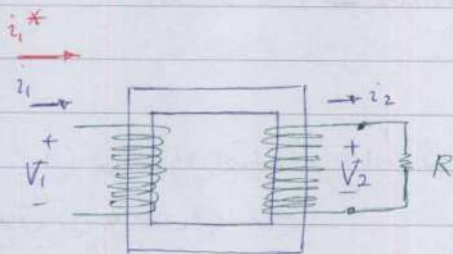


$$i_2 = \frac{V_2}{R}$$

قراردادن بار در ثانویه


V_2 ثابت است، چون V_1 fix است.

i_2 ثابت است!

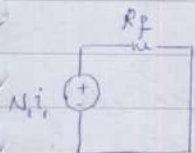

$$\phi = \frac{N_1 i_1}{R_p}, \quad V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

حالت سول بر

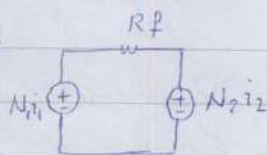

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}, \quad V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

حالت اوجود بار:

شارژ من قبل می ماند

آن i_2 نشان داده است!

$$i_{1, \text{new}} = i_1 + i_1^*$$

 
← i_2 اجباراً باید عکس شود.

* i_2 افتاده می شود تا شماره ثابت بماند.

* در حالت عبور جریان از ثانویه جهت i_2 با توجه به پلاستیسیته V_2 در جهت i_1 می آید (با توجه به جهت هم جهت بودن سیم ها)
 اگر در ثانویه جهت i_2 از سیم جمع می شود آید ← در اولیه i_1^* به سیم جمع می آید و دارد شود.
 ل. در خلاف جهت هم اثر کنند

عبارت گذاری:

تابلو نقطه: اگر هر دو جریان در نقطه وارد یا خارج شوند ← شمارهها با هم جمع می شوند.
 اگر یکی از جریان ها در نقطه وارد و دیگری خارج می شود ← شمارهها عمده تر یا منفی می کنند.
 * منظور از شماره در ضمن جا آمپر دور است.



* شماره داخل هسته ثابت است چون V_1 ثابت است پس داخل هسته انرژی ذخیره نمی شود. پس انرژی ناشی از $V_2 i_2$ توسط $V_1 i_1^*$ تأمین می شود.

(می توان از $N_1 i_1^* = N_2 i_2$ هم استفاده کرد.)

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\Rightarrow V_2 i_2 = V_1 i_1^*$$


این رابطه رفتن است. این i_1^* است.

صورتی که پس از ترانسفری بار در ثانویه اندازه شده است

* در ترانسفورمتری که خروجی طراحی شده داشته یعنی نقطه که تمام کمپنسی مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود (از برای اشباع) میزبان جریان i_2 (برای تولید i_2) در حد 2-1% جریان نامی ترانسفورمتر می شود. ← به تقویت می توان گفت.

$$i_1^* + i_1 \approx i_1^*$$

↓ جویانی که در حالت ثانویه بار از اولیه کشیده می شود.

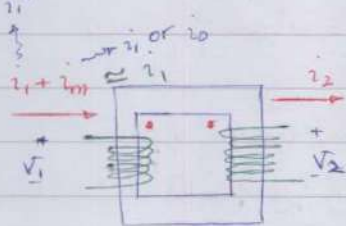


$$V_1 = N_1 \frac{d\phi_1}{dt} \quad \text{و} \quad N_1 i_{m1} = R \phi_1$$

← اصلاح علامت های جریان (تا انرژی):

عمل i_2 است و شماره داخل هسته

* فرض کنیم مدار به صورت زیر پیوسته:

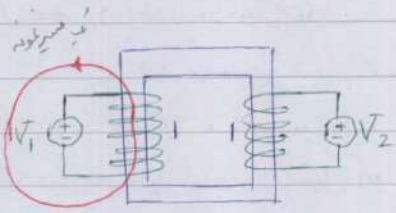

$$V_1 \neq V_2 \text{ و } f_1 = f_2$$

$$\left. \begin{aligned} V_1 &= N_1 \frac{d\phi_1}{dt} \\ V_2 &= N_2 \frac{d\phi_2}{dt} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_1 \neq V_2 \Rightarrow \phi_1 \neq \phi_2$$

➔ شماره عبوری از داخل هسته در ϕ_1 است و در ϕ_2 پس کسب از شماره سیم بیچ ها می توان داخل هسته بوده پس مسیر خود را داخل هوای بیخه و برگشتگی زیادی می شود. از طرف دیگر ولتاژ کسب هوا زیاد است، پس جریان زیادی از منبع ها کشیده می شود.

➔ مثلا اگر ثانویه اتصال کوتاه می شود، $V_2 = 0$ می شود. در حالت خاص از اتصال باز است. در این حالت $\frac{d\phi_2}{dt} = 0$

می شود، پس ϕ_2 باید ثابت می شود. شمار پروا کندی با زخم زیادی می شود و از منبع V_1 جریان زیادی کشیده می شود و این میجر برآیند دکل ترانسفورمور می شود.

به تعبیر دیگر اگر ثانویه را با بار کمتر در نظر بگیریم، جریان $V_2 = 0$ یا چیزی صفر از ثانویه کشیده می شود. معادل این جریان


باید از منبع اولیه کشیده شود، پس جریان دکل ایجاد می شود!

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad (I_m \approx 0)$$


این رابطه را می توانیم به دست آوریم

مدار معادل ترانسفورمور تک فاز - ایده ال:


- ۱- سریب نبودن انرژی هسته
 - ۲- تلفات هسته زنیس و جریان های زیاد نمی داریم
 - ۳- سیم های در کار رفته در سیم بیچ ها مقاومت الکتریکی ندارند
- ➔ فرض کنیم اولی و ثانویه کامل است
- کل سیم تولیدی اولیه از ثانویه می گذرد

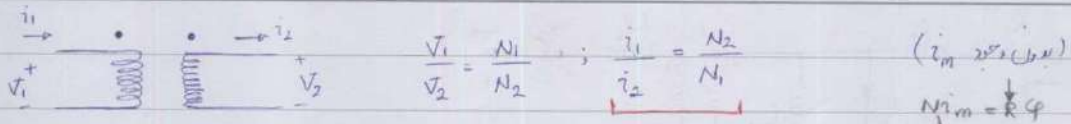

دوایی را اینم دینن است! $V = N \frac{d\phi}{dt}$ $\phi = \frac{V}{N} \int dt$
 در حالت غیر ایده‌آل $R \rightarrow 0$ $\mu_r \rightarrow \infty$

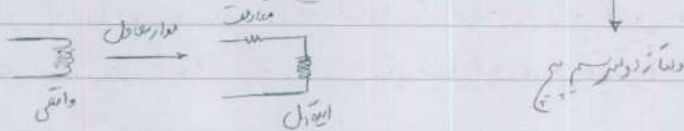

حالت خازنه آل

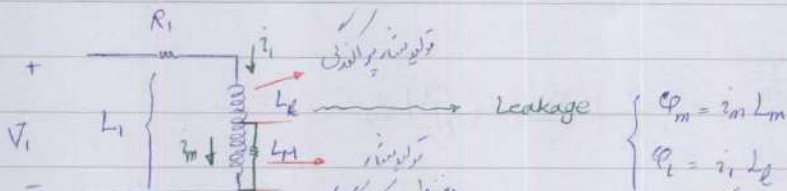

آن شماره بر الکتی نسبت به شماره هست بهر قدر است
 تقریباً ثابت $P_m + P_e \approx \phi_m \Rightarrow i_m$
 و $P_m + P_e$ ثابت درونی می‌شود، چون ولتاژ V_1 ثابت
 نوعی شده است (الته با تقریب است چون از آن ولتاژ
 در R_1 صرف نظر شده است.)

تلفات هسته‌ای و جریان


$$\begin{cases} P_e = k_e f B^2 \\ P_h = k_h B^n f \end{cases}$$

در هسته تلفات هسته‌ای و جریان دارای دام

تلفات تابع V است. $V = 4.44 N f B A$ و فرکانس ثابت است


پس این دو نوع تلفات فقط به ولتاژ اعمالی وابسته اند نه جریان! از طرف دیگر عددی این تلفات ناشی از شماره موجود در هسته است. پس می‌توان گفت این تلفات فقط به ولتاژ دو سر آنها بستگی دارد، چون آنها شماره در هسته ایجاد می‌کنند. (دقت کنیم در تلفات در مدار با معادلات مدل می‌شود.)

تلفات وابسته به جریان B و V دارد، پس در حالت کلی با معادلات نمی‌توان مدل کرد. آن‌ها شده این است که در کاربرد خاصی ثابت است، پس تلفات متغیر نیست.

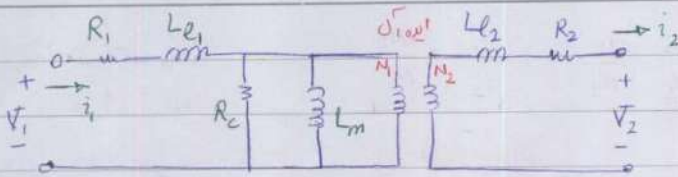

C. core

 * R_c و L_m فقط در یک جا قرار گرفته اند. چون مسیر عبور برای هر دو یکسان است. هم چنین اگر فقط از سمت V_2 دیتا اعمال کنیم می توان R_c و L_m را به سمت دیگر منتقل کرد و ما هم این شرایط کلی است.



$$Z_{eq} = \frac{V_1}{i_1} = \frac{N_1 \frac{V_2}{N_2}}{\frac{N_2 i_2}{N_1}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{V_2}{i_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2$$

تبدیل

اندازه گیری بارها

آزمایش مدار بار:

برای اندازه گیری توان و ضریب توان مدار بار است. P_1 توان می شوند. V_1 و i_1

$$R_c = \frac{V_1^2}{P_1}$$

$$X_m = L_m \omega = \frac{V_1^2}{Q_1}, \quad Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} \quad \text{و} \quad S_1 = V_1 i_1$$

در این آزمایش از اثر R_1 و L_1 مورد نظری نبود.


آزمایش اتصال کوتاه:

توان اتصال کوتاه، برای اندازه گیری می شود. V_1 ، P_1 توان می شوند.

$$P_1 = i_1^2 (R_1 + R_2') \quad Q_1 = i_1^2 (X_{l1} + X_{l2}') \quad \text{و} \quad S_1 = V_1 i_1$$

Subject :

Year . Month . Date . ()

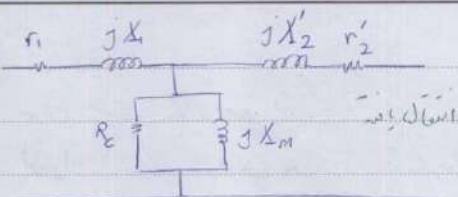


شکل :

100kVA

1000V/100V

در بار خالی HV $P_{oc} = 400W$, $I_{oc} = 100A$, $V_{oc} = 100V$

در بار کوتاه LV $P_{sc} = 1800W$, $I_{sc} = 100A$, $V_{sc} = 50V$

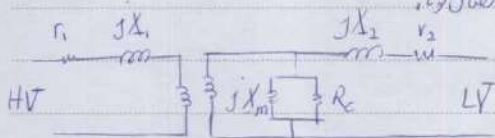

در بار کوتاه HV

مقادیر r_1 و r_2 و jX_1 و jX_2 را می توانیم با توجه به مدار معادل نظری تعیین کنیم.

تاریخ و نام استاد rms

$$(R_c \parallel jX_m) = Z_{eq} = |Z_{eq}| \angle \theta_{oc}$$

$$I_{Rc} = I_{oc} \cos \theta_{oc}$$

$$I_m = I_{oc} \sin \theta_{oc}$$

$$\cos \theta_{oc} = \frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} R_c &= \frac{V_{oc}}{I_{Rc}} = \frac{V_{oc}}{I_{oc} \cos \theta_{oc}} \\ X_m &= \frac{V_{oc}}{I_m} = \frac{V_{oc}}{I_{oc} \sin \theta_{oc}} \end{aligned} \right.$$

در بار خالی P_{oc} را می توانیم از مدار معادل نظری تعیین کنیم.

$$P_{oc} = \frac{V_{oc}^2}{R_c}$$

$$|Y_{oc}| = \left| \frac{1}{Z_{oc}} \right| = \left| \frac{1}{R_c - jX_m} \right| = \frac{I_{oc}}{V_{oc}}$$

$$\frac{1}{X_m} = \sqrt{|Y_{oc}|^2 - \frac{1}{R_c^2}}$$

$$S = V_{oc} I_{oc}$$

$$\phi = \sqrt{S^2 - P_{oc}^2}$$

$$X_m = \frac{V_{oc}}{\phi}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{aligned} R_{cLV} &= 25 \Omega \\ X_m &\approx 1 \Omega \end{aligned} \right.$$



PAPCO

Subject:

Year: Month: Date: ()

العیال کرانه 3

جریان در سمت LV تغییر نسبت می‌خواهم جریان می‌توانم از رسم بیج بلند تا اندازه گیری ها انجام شوند
(اندازه اولیه نسبتاً عمل کنیم برای جریان نامی و مقدار ولتاژ کم خواهد بود پس خط داریم.)
در سمت العیال کرانه مقادیر R_c و X_m اثری ندارند ولی مقدار توانی

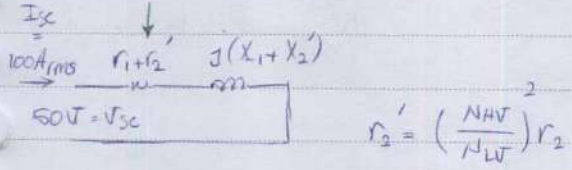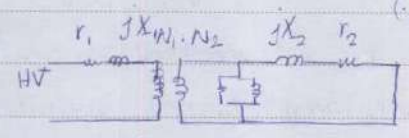

$$Z_{eq} = R_{eq} + j X_{eq} \quad |Z_{eq}| = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2}$$

$$P_{sc} = I_{sc}^2 R_{eq} \Rightarrow R_{eq} = \left(\frac{I_{sc}^2}{P_{sc}}\right)^{-1} \Rightarrow X_{eq} = \sqrt{|Z_{eq}|^2 - R_{eq}^2}$$

از اینجا مجموع به دست می‌آید برای حالت تک راه صحت چک وجود دارد مثلاً بعضی تلفات - تلفات نظری هرگز
به مثلاً برای حالت 1 یا توانی منبع ولتاژ قرار داد (DC) و تلفات فقط با مقدار اندازه گیری و جریان را خواهد (اهم تر)
بر این ترتیب R_c و X_m می‌تواند.

***** در عمل هرگز حالت نیست پس ترانسفورماتور جریان می‌کشند که به X_m عمل می‌شود

سه اثر از X_m صرف نظر کنیم از نظر جریان ها صادق است

***** مدار بار - سمت ولتاژ تلفات - چون تلفات ولتاژ کمتر است نسبت به جریان بیشتر می‌کشند اما در صورت کم است که
مشکل نیست نباید.

***** مقدار R_m یعنی از نظر کار است پس باید ولتاژهای اعمال کرد.

***** در ترانسفورماتور خوب طراحی شده $X_{e1} = X_{e2}$ و $r_1 = r_2$

$$R_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2$$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

از سب

* اتصال کوتاه: سب ولتاژ نوری: چول جریان: لغزک لازم دارد و تا منس جریان لغز سبانه بر است. (در این حالت ولتاژ صلی کم تر از مقدار نامی است.)
 * معادلت های داخل مدل مای از نیا ع سب و لغز است در جریان مای اندازه گیری شوند. X_1 و X_2 هم مایع جریان هستند.

مثال: $60\text{Hz} \leftarrow 2200\text{V}/220\text{V} \leftarrow 10\text{KVA}$


$\left\{ \begin{array}{l} 150\text{V}, 4.55\text{A}, 215\text{W} \rightarrow \text{اتصال کوتاه چول جریان مای HV است} \\ 220\text{V}, 2.5\text{A}, 100\text{W} \rightarrow \text{مدار بار خویون ولتاژ نامی LV است} \end{array} \right.$

معادلت صلی کلام مای باشند و آن را که نورد لغز است در نظری کنیم.

O.C: $R_{C(W)} = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega$


$X_m = \frac{220^2}{4.55^2} \quad Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad S = VI = P = 100\text{W}$

$\Rightarrow X_m = 89 \Omega$ این مایع از اضافی اید

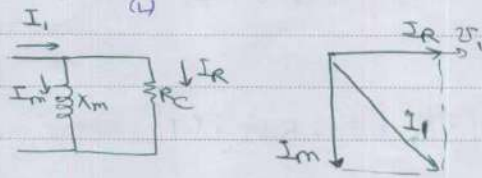

S.C: $(R_1 + R_2)' = \frac{P}{I^2} = \frac{215}{4.55^2} = 10.4 \Omega \quad \left\{ \begin{array}{l} R_1 = 5.2 \Omega \\ R_2 = 5.2 \Omega \end{array} \right.$


$(X_{L1} + X_{L2})' = \frac{Q}{I^2} = \frac{\sqrt{(150 \times 4.55)^2 - 215^2}}{4.55^2} = 3.2 \Omega \quad \left\{ \begin{array}{l} X_{L1} = 1.6 \Omega \\ X_{L2} = 1.6 \Omega \end{array} \right.$

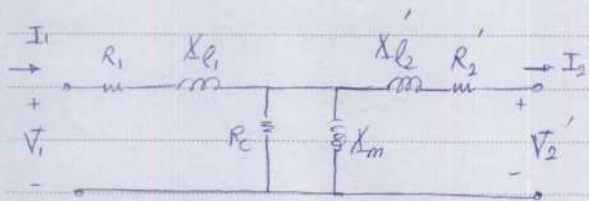


مدل سبانه شده ترانسفورمیر
 تغذی مایع فقط شکل سبانه که از انسی مایع

Subject:

Year: Month: Date: ()

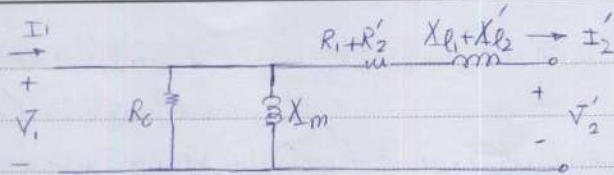


قبل تقریبی :

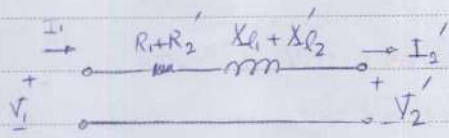

تقریب طیب :

در این تقریب ها این است که $R_c \parallel X_m$ اندازش بزرگ دارد

دیاگرام فاز در این تقریب است. $I_1 = I_2$ و $V_1 = V_2$ در تقریب است. $I_1 = I_2$ و $V_1 = V_2$ در تقریب است. $I_1 = I_2$ و $V_1 = V_2$ در تقریب است.

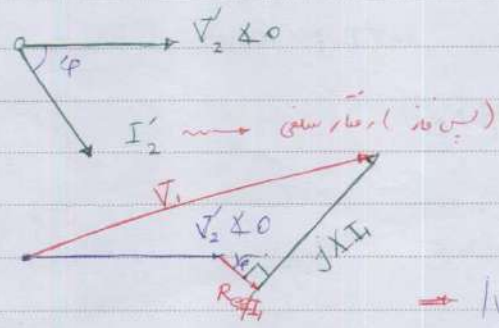


$$I_1 = I_2$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_{eq} + jX_{eq}}$$

سین فاز سلفی
کوسین فاز: خارجی

$$\Rightarrow |V_1| = |V_2 + R I_1 + j X I_1|$$

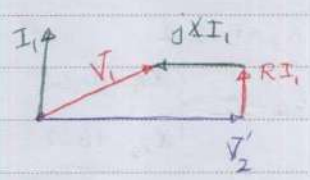

* زاویه phi برابر است با phi دارد
* در حالت بار کماتر خارجی

Subject:

Year: Month: Date: ()

LV HV
220V/2200V

10kVA

مثال: ترانسفورمر:

$$S = VI \rightarrow I_n = \frac{S_n}{V_n} = \frac{10000}{2200} = 4.55A$$

* ولتاژ تحمیلی با جرم ضریب همبستگی مثلا از در حالت 220V/22V استفاده کنیم. ولتاژ 10kVA نسبت

* جریان نامی یعنی جریانی که ماشین در صورت طولانی مدت می تواند تحمل کند. این جریان ربطی به ولتاژهای اسمی

دارد و در واقع در ولتاژ هر چه بیشتر باشد، جریان نامی حمل مقدار اصلی است. مثلا در اینجا جریان نامی 4.55A است.

← اگر از ترانسفورمر بخواهیم استفاده کنیم از تعداد سیم، کار غیر مناسبی می رخ داند. یعنی 7A آن به نسبت

ولتاژ کم شده است.

* حمل جریان 4.55A کشیده نمی شود، یعنی به بار منتقل داند. منظور این است که جریان 4.55A کشیده

نماند.

* این مقدار ولتاژ 7A نامی را می دهیم تا جریان این حالت شود.

در ادامه می توانیم بارهای ترانسفورمر را در حالت:

- الف: 0.75 بار نامی در ثانویه و ضریب توان 0.6

- ب: 0.75 بار نامی در ثانویه و ضریب توان 0.6 بیش تر


* مقدار از بار → توان ظاهری → بارهای ولتاژ ثابت

(بارهای ولتاژ ثابت که فرض می کنیم)

$$0.75 \text{ بار نامی} = 7500VA$$

الف: بار ثانویه


$$V = V_n, I = 0.75 I_n, \cos \phi = 0.6 \text{ lag (این بار)}$$

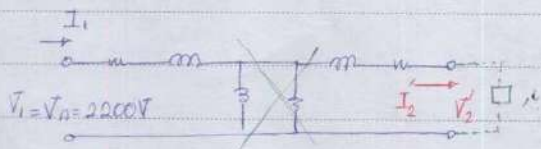

فرقی: از آن جهت تعاریف نظر می شود. (در حالت الف و بار نامی بار ثانویه)

Subject: _____


Year: _____ Month: _____ Date: _____

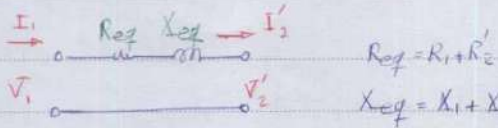

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$X_{eq} = X_1 + X_2$$


* معادله داده شده برای حالت خاص مشخص شده است پس ولتاژ در هر یک بار مشخص می‌باشد
در حالت دوم یعنی وقتی که ولتاژ دو بار برابر است و نامی است

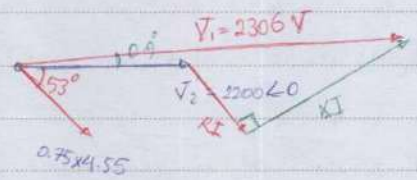

$$V_R = \frac{|V_1 - V_2|}{|V_2|} = \frac{2306 - 2200}{2200} \approx \frac{106}{2200} \approx \frac{1}{20} \approx 5\%$$

کولیس (تلفیم ولتاژ)

$$V_2 = V_n, I_2 = 0.75 I_n \rightarrow \cos \phi = 0.6 \text{ lead}$$

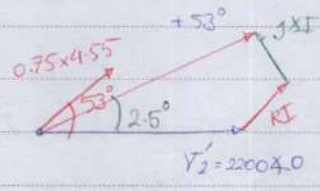

در حالت بار خالی ولتاژ کمتر می‌شود
در شبکه انتقال ولتاژ بیش می‌آید

$$V_1 = 2140 \angle 2.5^\circ \quad V_R = \frac{2140 - 2200}{2200} \approx \frac{-60}{2200} \approx -2.7\%$$


حالی

- $V_3 \times \phi_3$
- $V_2 \times \phi_2$
- $V_1 \times \phi_1$

توان سفید بر سه فاز
بوده و سیستم سه فاز

در حالت بار خالی ولتاژ کمتر می‌شود
در شبکه انتقال ولتاژ بیش می‌آید

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

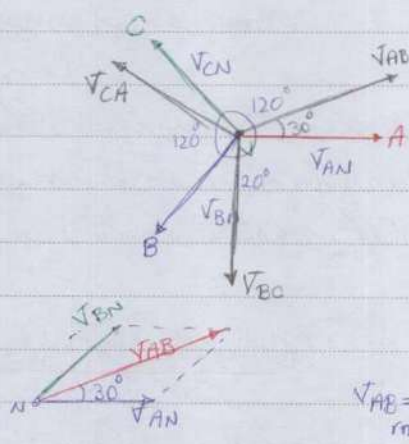


در معاینه سیستم سه فاز، طول ولتاژ هر فاز 220V rms است.

$$V_{AB} = V_{AN} - V_{BN}$$


V_{AB}, V_{BC}, V_{CA} فازها

$$V_{AB} = \sqrt{3} \times 220 \text{ (} \approx 380V \text{)}$$

* برای سه فاز هم نیاز به ترانسفورماتور داریم. رسانه نول حالت این است. در این ترانسفورماتور، هر یک فاز را جداگانه (سه مجزا) دلول.

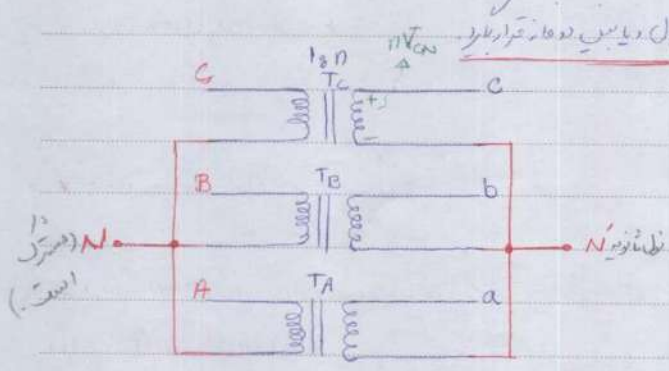

* در این حالت اتصال ستاره یا Y می‌کنند.

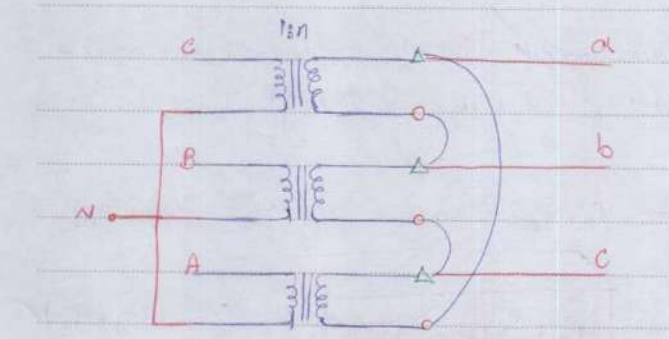


اتصال Δ، D


در حالت دلتا، خط هر فاز یکی است.

Subject:

Year: Month: Date: ()

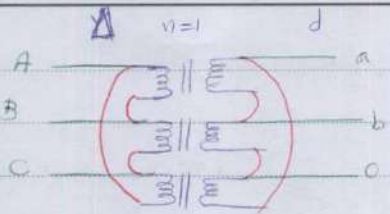

* اگر چیزی در نظر منظر rms است و در این خط توجه کنید که برای فاز به نظر اتصال تا به نظر d با به نظر ولت زهی خط تا به نظر برای ولت زهی خط او این می شود در واقع تا به نظر توان سه فاز می شود که به نظر ولت زهی خط اتصال می شود

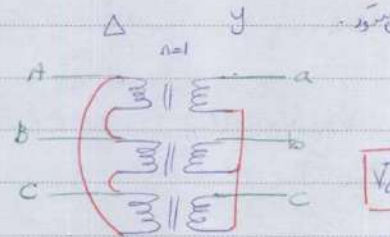

$\Delta - Y$
 $V_{ab} = \sqrt{3} V_{AB}$

ولت زهی با به نظر این ولت زهی است که به نظر توان سه فاز می شود


سوال: آیا این تغییر به این معنی است که به نظر توان می شود؟
 خیر، چون هر دو خاصیت یافته است
 توان ظاهری در دو حالت یکی است

$S = \sqrt{3} V_{LL} I_L$
 توان خط توان خط


* در حالت $\Delta - Y$ توان هم به نسبت می آید

* در مثلث اتصال $\Delta - Y$ ، در زاویه 30° نسبت فاز نسبت به از این به وجود می آید پس کاربرد این اتصال ظاهر آن phase-shift است

* وجه تولید در مثلث توان سه فاز را به صورت یکدیگر می سازند
 طبق قانون فاراد $V = N \frac{d\phi}{dt}$ پس شاره با 90° اختلاف فاز دارد

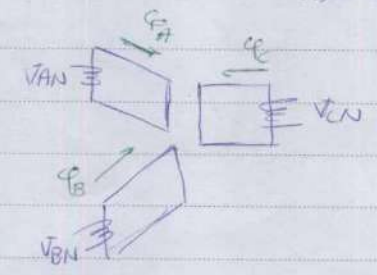

$\phi_A + \phi_B + \phi_C = 0$ $\phi_C = -(\phi_A + \phi_B)$

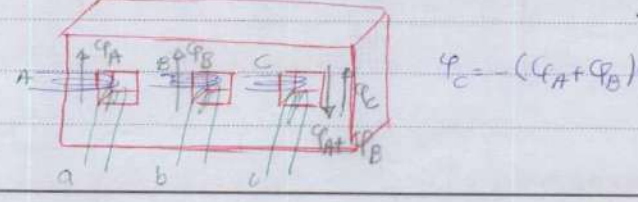

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

برای حل ولتاژ و کسب توان ترانسفورمر سه فاز:

در حالت متعادل و متقابل: توان هر الفاز Y را به Δ و بالعکس تبدیل می‌کند. محاسبات تنها برای یک فاز انجام می‌شود.

هر سیستم سه فازی قابل تبدیل به Y است.

برای حل ولتاژ خط با هم برابر اختلاف فاز 120°
 ولتاژ خطی خط با هم برابر اختلاف فاز 120°

$$V_Y = \sqrt{3} V_\phi$$

$$V_\Delta = V_\phi$$



$$I_{\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_L$$

$$I_{\phi} = I_L$$

در انجام محاسبات همیشه به ترتیب ترانسفورمرها عمل کنید

مثال: ترانسفورمر $\Delta-Y$: $13800/208, 50kVA, 50Hz$

این ترانسفورمر در مدار متقابل Y دارای امپدانس سری $Z_{eq} = 114 - j3800 \Omega$ است. اگر برای Y توان نامی در هر فاز 0.8 $\cos \phi$ را در نظر بگیریم، ولتاژ و کسب توان را حساب کنید.

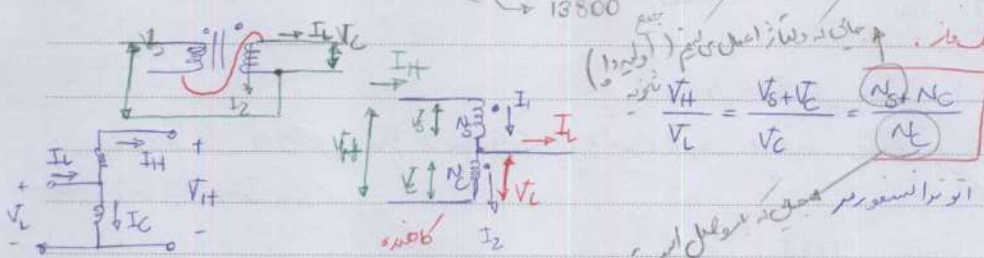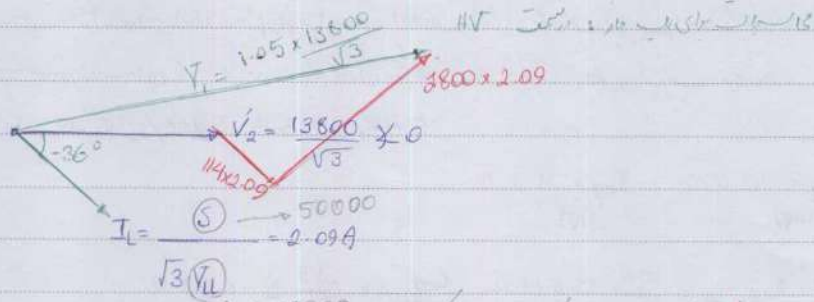

PAPCO Common & Series : N, S

تغییر ولتاژ 110 و 120 این گونه نسبت می‌دهیم

توانی که هر سیم به هم وصل می‌کند $S_{I/O}$ است. در حالی که توان کل مجموعه $S_{I/O}$ است که بسیار بزرگتر از S_0 است! و بعد توان از سیم به هم وصل می‌شود. بلکه از انتقال سیم نسبت به سیم است. این ترتیب می‌تواند تراستفورم کوئیل برای مسافت که توانی که منتقل می‌کند Subject: Year. Month. Date.

از ظرفیت سیم به هم وصل بلقیته باید شد

$$\Rightarrow \frac{I_H}{I_L} = \frac{N_c}{N_c + N_s}$$

ظرفیت winding

$$S_{I/O} = V_H I_H = V_L I_L$$

$$V_s I_s = V_c I_c$$

$$V_H I_H = V_s \left(\frac{N_s + N_c}{N_s} \right) I_s = \frac{N_s + N_c}{N_s} (V_s I_s)$$

انرژی که سیم و تراستفورم در عبور کوئیل می‌تواند ظرفیت زیادی داشته باشد

$$\Rightarrow S_{I/O} = S_{sw} \left(\frac{N_s + N_c}{N_s} \right)$$

مثال: $S_{I/O} = 5 \text{ MW}, 182/110 \text{ kV}$

$$\frac{V_H}{V_L} = \frac{N_s + N_c}{N_c} = \frac{132}{110} \Rightarrow \frac{N_s}{N_c} = \frac{1}{5} \Rightarrow S_{sw} = 833 \text{ kVA}$$

انرژی تراستفورم برای توان کاهش داده

محاسبات در سیستم پهنای (بر واحد) per unit

برای سرعت در نظر گرفتن، خوانا بودن اعداد و رسم نیاز به انتقال اطلاعات اضافی روش پهنای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در واقع یک سیستم محاسباتی است که در آن اعداد گسسته با فرمت مشخص پهنای می‌شوند.

مثال: تراستفورم 2200/220V، 10kVA، 50Hz

$$R_{eq(HV)} = 10.4 \Omega, X_{eq(HV)} = 31.9 \Omega$$

$$R_{eq(LV)} = \frac{10.4}{100} \approx 0.01 \Omega, X_{eq(LV)} = \frac{31.9}{100} \approx 0.39 \Omega$$

$$R_{c(LV)} = 494 \Omega, X_{m(LV)} = 89.5 \Omega$$

برای رفع مشکلات از روش pu استفاده می‌شود برای همه پارامترها مرجع به base قرار می‌گیرد. این مقدار معمولاً ولتاژ نامی هستند.

$$V_b = V_n, I_b = I_n$$

عموماً بتوان مرجع یا base کاری نمود.

با تعریف مقادیر مرجع یا پایه ولتاژ و توان، مقادیر مرجع بعدی مشخص خواهد بود. بارها به صورت سی ایند

$$I_b = \frac{S_b}{V_b} = \frac{S_n}{V_n}$$

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{V_n^2}{S_n}$$

$$V_b = \frac{2200 \text{ V}}{\text{HV}} / \frac{220 \text{ V}}{\text{LV}}$$

$$I_b = \begin{cases} \frac{10\text{k}}{2200} = 4.55 \text{ A} & \text{HV} \\ \frac{10\text{k}}{22} = 45.5 \text{ A} & \text{LV} \end{cases}$$

التون بارهای مدارهای ترانسفورمور را pu می‌نویسند. مثلاً R_c و X_m چون در سطح LV هستند پس مقادیر مرجع LV را استفاده می‌کنیم.

$$Z_b = \frac{220^2}{10,000} = 4.84 \Omega$$

$$R_c (\text{pu}) = \frac{R_c (\text{LV})}{Z_b (\text{LV})} = \frac{484}{4.84} = 100 \text{ pu}$$

$$X_m (\text{pu}) \approx 20 \text{ pu}$$

در حالت کلی برای هر پارامتری که در مدار ترانسفورمور قرار دارد باید مقادیر مرجع آن را در نظر بگیریم. پس رقیب را کمترین توان ترانسفورمور در نظر می‌گیریم.

$$R_{eq} (\text{pu}) = \frac{R_{eq} (\text{HV})}{Z_b (\text{HV})} \approx 0.02 \text{ pu}$$

اثر X_{eq} در افت بیش از R_{eq} است.

$$X_{eq} (\text{pu}) \approx 0.06 \text{ pu}$$

$$R_{eq} (\text{LV}) = \frac{10.4}{100}$$

$$\text{pu} \rightarrow R_{eq} (\text{pu}) = \frac{10.4/100}{484/100} \approx 0.02 \text{ pu}$$


$$X_{eq} (\text{LV}) = \frac{31.2}{100}$$

برابر با pu در حالت کلی می‌شود \rightarrow

نکته: اگر pu کار کنیم فرق ندارد حکام طرف هستیم.

الگوی کلاس اولی و دانش آموزان در مورد این مباحث



مسئله: ترانسفورماتور فوق العاده بارهای را در ثانیه و ولت ولتاژهای و فریب آن 0.8 lag کول می دهد. $V_R = ?$

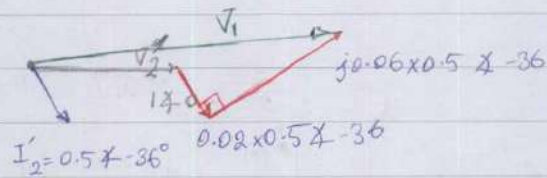

حالت لدرای ترانسفورماتور و جریان عوی

$V = N \frac{dB}{dt} \rightarrow V = 4.44 N f B_m$ سینوسی

Swing قطعات

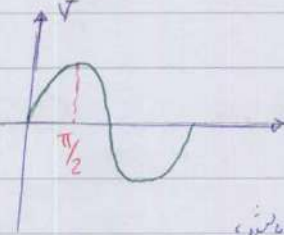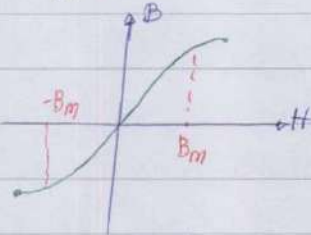

در خطای که می خواهیم ترانسفورماتور را start کنیم، مشکل این است که V باید چه خطای به براسس ولت هم برای این که swing روی B-H قطعات است.

باید V از $\pi/2$ شروع شود که B_m هم در B_m هم داریم. آنرا از $\pi/2$ بگذرد switch کند، قطب دوب می شود. بر دایره جریان زمانی در زمان کشیده می شود.

آنها شده این است که مشکلی نیست یعنی اگر جدول ماکزیمم هستی ترانس و وجود اینهاست یعنی باعث می شود که پس از چند cycle به جدول برگردیم. وجود اینهاست پس باید در جدول به نقلی با بیشتر می کند.

توجه کنید از آنجا که مسیر پخشیت حلقه هستی ترانس با بیشتر رفت آن یکی نیست، در حالت برانست از اشباع یکی است (ولتاژ) جریان کاهش می یابد و تا برای در حالت برانست است یعنی در مقدار موجودی آید. (معمولاً اینهاست یعنی داریم) کلاً از این بپایه باعث مشکل شدن ترانس و مشکل در BH می باشد.

Subject .


Year . Month . Date . ()

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_2 I_2 \cos \phi}{V_2 I_2 \cos \phi + P_{Fe} + RI^2}$$

\downarrow \downarrow
 توان + تلفات تلفات تلفات

$\eta_{max} \rightarrow P_{Fe} = RI^2$

\downarrow \downarrow
 تلفات تلفات
 تلفات تلفات

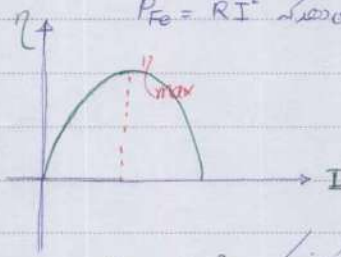

$P_{Fe} = RI^2$ / جریان بی باطوری طراحی می کنیم

بار دهی برابر است

برای بار با $\cos \phi$ ثابت و تلفات مشخص،
 η ماکزیمم وقتی رخ می دهد که

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$


Subject: _____
Year . Month . Date . ()

PAPCO

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____


جریان معکوس لحظی ترانسفورمر

توجه کنید منظور از این جریان، جریان I_m در سیم ترانسفورمری باشد. توجه داشته باشید $b = \frac{N}{R}$ مقدار ساد اولاد است. عبارت داده شده در این کتاب برای سیم در یک ترانسفورمر واقعی، مقدار I_m را فقط برای ترانسفورمر

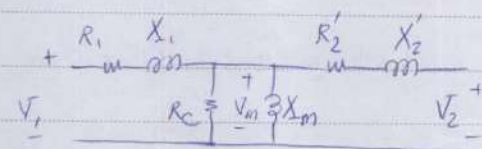

در حالت عبور از (شورت) $V_1 = V_m$
 در واقع V_m است $\Rightarrow \phi = \frac{V_m}{4.44 N f}$


با این نقطه که معادله سیم ترانسفورمر در هر نقطه توسط ولتاژ تقسیم می شود. \Rightarrow باعمال ولتاژ سینوسی، سیم

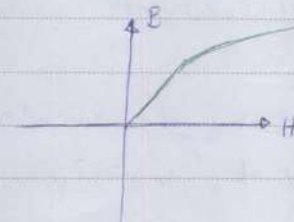

سیم این بار در هر واحدی اشباع نیست مشخصی B که سیم باید در این سیم کم می شود.

اول اولاد است اما این باید، مقدار سلف معکوس لحظی ترانسفورمر کاهش می یابد. اما توجه کنید از طرف دیگر در طبقه روابط $\phi = L i$ و چون ϕ مستقیماً توسط ولتاژ تقسیم می شود، سیم این تابع است. دقت داشته باشید اشباع قرار نمی گیرد. (تقریباً هر قطره از انت روی سیمهای سری R_1 و X_1)

این اشباع وقتی رخ می دهد که زاویه اشباع را در کنیم

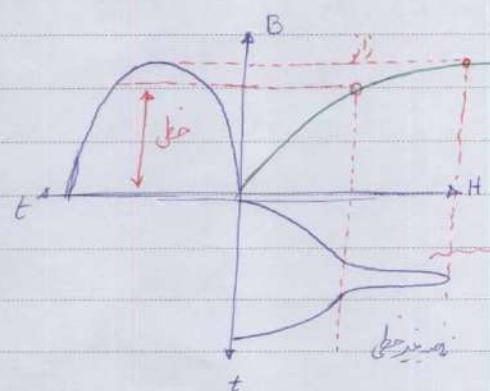


که هر کاهش می یابد. غیر خطی بودن جریان معکوس لحظی


Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____ ()

اصول عملکرد ماشین‌های الکتریکی برزان

مثال: تولید و به‌کارگرفتن نیروی الکتریکی

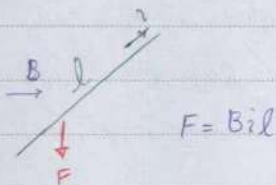

* جهت از یک ماشین برزان در حالت موتور تولید می‌شود. جهت از تولید کننده در سرعت و موقعیت از روابط پایه ای مکانیک به دست می‌آید و ربطی به موتور ندارد.

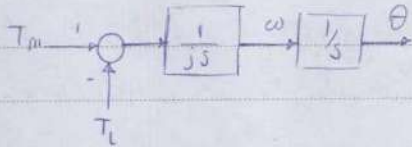


در حالت مطلق: $F = ma$

جمع شارژها: $T = J\alpha$, $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ و $T =$ جمع شارژها

بنابراین به روش فوق یک موتور الکتریکی ساخته می‌شود و نیروی F باعث حرکت می‌شود.

استنتاج: سیم بعد از قطع به دلیل عمود بودن نیروی F بر B از محوره‌ی میلان خارج می‌شود. بنابراین سیم را به مدار وصل می‌کنیم.

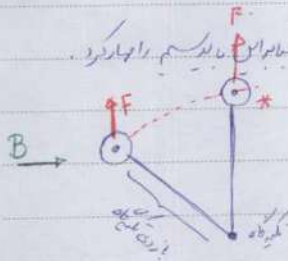


دو جنبه دلیل اثر موتورهای چرخنده در جهت اصلی وارده تولید نیرو بوده است.

(نکته) سیم بعد از قطع است. اما در این مکان هم از حرکت می‌ایستد (سیم قطع نمی‌شود).


فعلی دارد در واقع که می‌تواند به‌کار آید.

البته این است. در حقیقت تقاطع فعلی با مدار را می‌توانیم تا چنانچه حرکت ادامه می‌دهد.

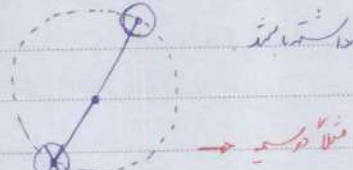


هم چنین می‌توان از تعداد بیشتری سیم استفاده کرد.

* مشکل موتور آهن الی است که معال انرژمی بالای دارد، و تغییرات کشنده در آن کند است. مشکل دیگر این است که دوری از شیار از دانه های گدازنده شیارها. آن پس از زمانی دانه ها به اشباع می رسند (چون طوای در زاوی اشباع است). پس دانه کمتر می شود و شمار بیشتری از شیارهای گداز.

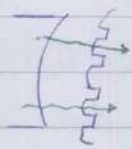

چشم در رسم توزیع میدان انرژ معطالین در ماشین های توان و تئوری میدان گداز

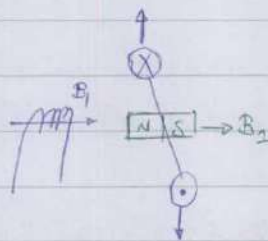

$$T = k B_1 \times B_2$$

نکات:

توجه کنید در مثال اخیر در صورت ثابت بودن جریان سیم بیج و میدان B_1 در صورتی که میدان تولید شده توسط جریان سیم بیج به میدان B_1 هم راستا نباشد، گداز در تولید می شود. رسم بیج حلقه ای کند پس از سطح به نقطه تقابل کشنده لغز می خورد و برش می شود.

برای ایجاد حلقه پایدار:

الف - می توان جهت یکی از میدان ها را تغییر داد. توجه کنید در صورت عدم انحراف از نقطه تقابل این روش باعث برش می شود.


بنابراین باید روش معطالین تری برای حرکت پایدار به دست آورد.

ب - تغییر راستای یکی از میدان های B_1 یا سیم بیج باعث حرکت پایدار خواهد شد. توجه کنید در این روش امکان نمی ماند در نقطه تقابل وجود ندارد به علاوه ماشین با نیروی تولید کشنده خود را به برای $\theta = 90^\circ$ در خطای تعیین کند.

در ادامه به بررسی مکانیزم میدان گداز می پردازیم.
تقریبی جوش B_1 است: (مدران جوش ثابت)

$\phi \rightarrow B \rightarrow H$

هدف: ما می‌خواهیم آبیرو در لازم برای تولید ولتاژ مستقیم از شار

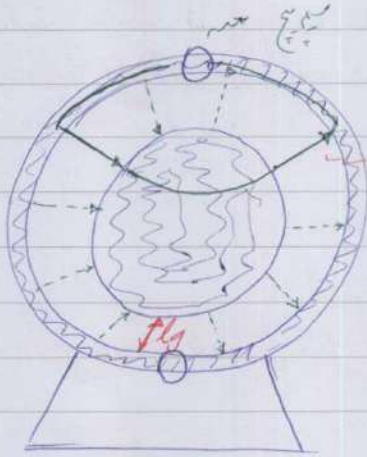

میدان دینامیک هوایی عبور می‌دهد:

طبق $N_i = R\phi$ می‌توان این میدان را محاسبه کرد.
تقریباً مقدار بهتری داریم چون R عددی به شکل دایره‌ای
داریم است و اگر از طولانی‌ترین آهن‌سوف نظر کنیم،
برای همین محیط ϕ و B یکسان می‌شوند.

از آنجایی که می‌خواهیم شار را از آهن‌سوف نظر کنیم، شار


آبیرو در عبور می‌دهد در دینامیک هوایی می‌شود. پس در ادامه میدان دینامیک هوایی را به دست می‌آوریم.

مسئله اشتراک شارژ: می‌خواهیم دینامیک هوایی در مسیر میدان را نظر کنیم.


$$N_i = \int H_i \cdot dF + 2Hg \cdot kg \Rightarrow N_i = 2Hg \cdot kg$$

جمع آبیرو در طول مسیر هوایی
 $H_i \rightarrow \infty$
 $H_F \rightarrow 0$

در ادامه در ربع دوم میدان مغناطیسی را در حوضی زاده می‌کنیم.

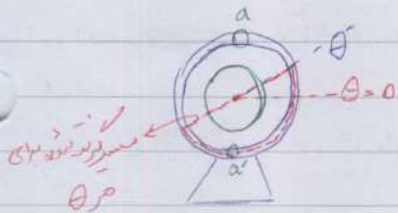

هدف: در ربع دوم Hg بر حسب θ

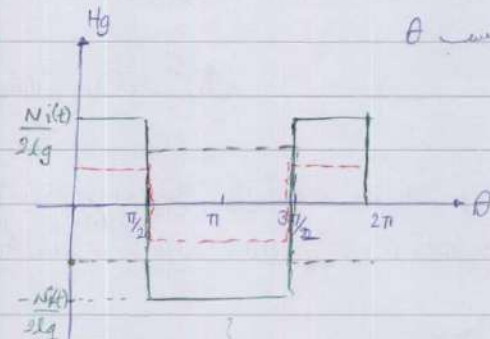


با تغییر میدان مغناطیسی در ربع دوم،
توزیع میدان دینامیک هوایی در ربع دوم
تغییر می‌کند.
1- میدان دینامیک

خط چین حاصل از برای میدان دینامیک هوایی
مستقیم

در ربع دوم جهت می‌شود

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____


در نمودار، نقاط عبور از عمود همیشه در جری لحظات t در آن جری جریان ها ثابت است. توجه کنید که جریان می تواند AC باشد. (در این دو شکل دایره و یا یک زوج قطبی)

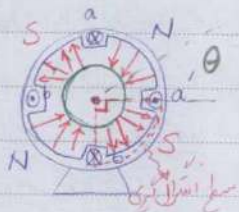

مثال:
 از دو سیم a و b جریان عبوری کند. از a وارد می شود و a و b با طریقی که در a و b خارج می شود.

روی استرال 90° وسط 90° در نظر می آید (در مع دایره)

$Ni = 2Hglg$

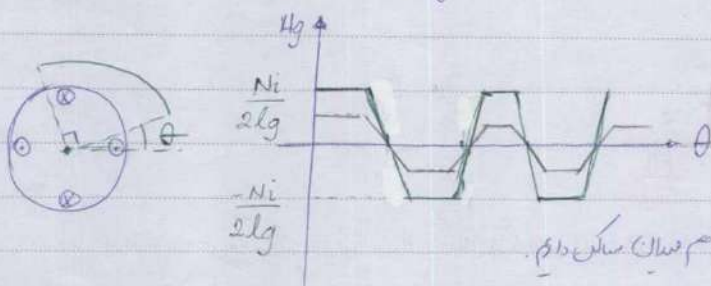

از دایره $k = \frac{1}{2}$ با $2lg$


عبور از عمودها ثابت است و با هم فضا را مسکن داریم.

در این دو زوج قطبی است (چهار قطبی). بین آن دو می توانیم یک چشم و چهار بار حرکت و دو زوج میدان به عنوان خطی می شود.

$\theta_m = \frac{2}{p} \theta_e$; $\theta_m = \frac{1}{pp} \theta_e$

تعداد قطب θ_e تعداد زوج قطب θ_m


* θ_m : زاویه مکانیکی و در عمود استرال لری می شود.
 شکل بار هم گیم (پس $0, 2\pi$) و همین استروپی در نظر داریم.
 θ_e : زاویه الکتریکی: روی شکل به سمت ابره استروپی
 بیان داریم (حدا درونیک اول شکل است)

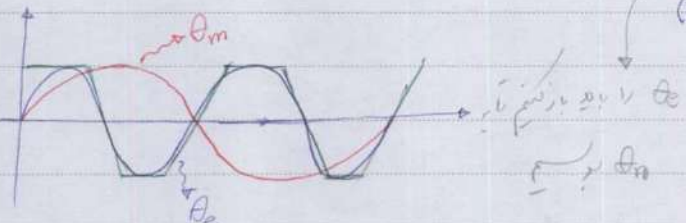

* در دو قطبی مثال قبل اگر بین T قطب جدا یک 180° می چرخد آن در چهار قطبی 90° می چرخد.
 حتی وقتی θ_m کوچکتر باشد، سرعت چرخش مکانیکی هم کوچک می شود.

Subject:

Year. Month. Date. ()

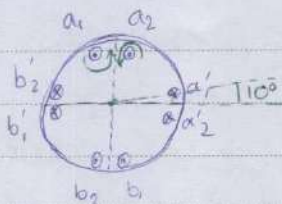


مثال: در صورت رسم هم‌تکاف عیناً
 سطح آهیر با یک تقاطع از یک دایره در نظری لایم، بر روی نمودار
 خطوط میدان در شکاف هوای

$$2Hglg = Ni - Ni = 0$$

برای $\theta = 0$ ، Hg عمودی شود.


این نتیجه رسم در صورت

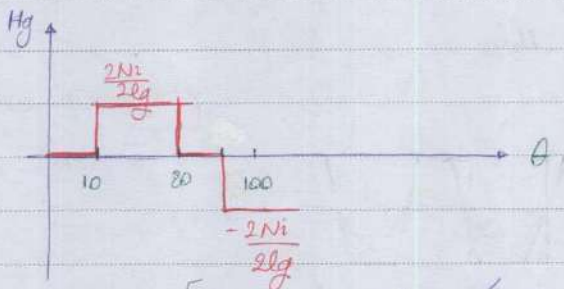

با تغییر در عمق در ها و شکل تراشیدگی رسم های توان شکل های دایره برای Hg بدست آید.

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____


* الکترونیک خطی همان توانیده دسترس هست یعنی همان خطی است از سیم پیچ اول در

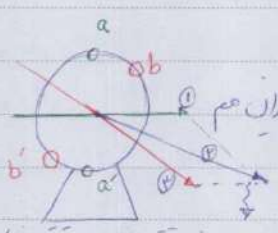

باشن است
 سیم پیچ هم با باروی دگرگونی در هم
 از جریان ها از هم مستقل نباشند و در دو سیم پیچ جریان برای برابری دارند و در این مدار هم
 همواره ثابت است و فقط اندازه و جهت مغناطیس می شود.

$a = a'$ همان برابری است از هم مستقل نباشند عرض ها


* می توان با برداشتن switch و قطع کردن سیم های aa' و bb' موتور را در حالتی قرار داد که در این
 شرایط می توان step motor ساخت.

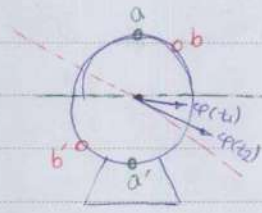


* این در سیم پیچ ها از هم مستقل نباشند و تغییرات آن تفاوت باشد
 در این نوع می توان جریان را در آن ایجاد کرد! علاوه بر این در صورت تغییرات
 هم سرد

سیم های خنجر خارجی کاربرد دارند

* $T = J \frac{d\omega}{dt}$ و همان I است $T = I \cdot r$ یا T_m یا T_{em} شتاب دوری است که موتور ایجاد می کند
 این است که بر این لحاظ عمل کند تا سرعت عرض است کند.


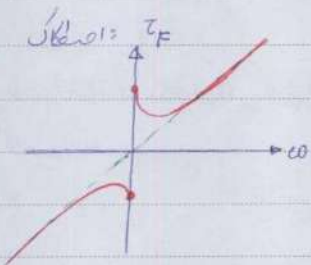


* در ادامه می توان گفت که این سیم پیچ با توجه به نوع تغذیه قرار گرفته است یعنی در $H-\theta$ یک توزیع سینوسی

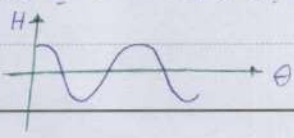

PAPCO

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

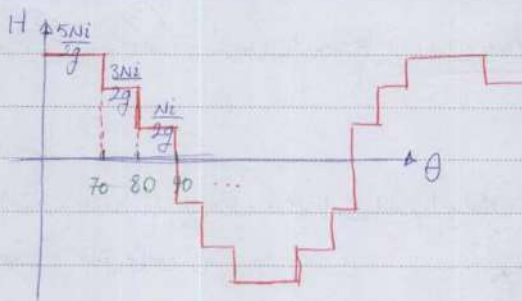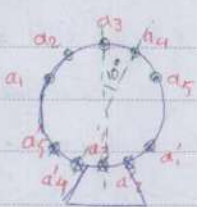

جواب:

ابواب: فرض کنیم سیم بی‌هاب هم 120° اختلاف فاز دارند

$$H_a \propto i_a \cos \theta$$

$$H_b \propto i_b \cos(\theta - 120^\circ)$$

$$H_c \propto i_c \cos(\theta + 120^\circ)$$

120° اختلاف زاویه الکتریکی \Leftrightarrow 60° اختلاف زاویه مکانی

در نتیجه اگر H_m حداکثر سیم بی‌هاب است، آنگاه سیم بی‌هاب نیز مقدار بارهای آن می‌شود.

$$i_a = i_m \cos \omega t$$

$$i_b = i_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_c = i_m \cos(\omega t + 120^\circ)$$

$$\Rightarrow H_a = H_m \cos \omega t \cos \theta$$

$$H_b = H_m \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\theta - 120^\circ)$$


$$H_c = H_m \cos(\omega t + 120^\circ) \cos(\theta + 120^\circ)$$

$$\Rightarrow H_s = \frac{1}{2} H_m \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2} H_m \cos(\omega t + \theta) + \frac{1}{2} H_m \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2} H_m \cos(\omega t + \theta - 240^\circ)$$

$$+ \frac{1}{2} H_m \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2} H_m \cos(\omega t + \theta + 240^\circ)$$

$$\Rightarrow H_s(t) = \left(\frac{3}{2} H_m \cos(\omega t - \theta) \right)$$

غیر از $H - \theta$ در گذر زمان دیگر متغیر نیست و یک مقدار ثابت خواهد بود.

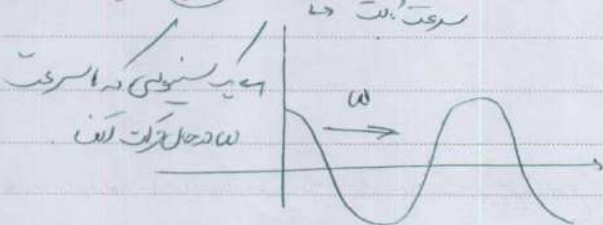

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

$$i_a = 2m \cos \omega t$$


$$i_b = 2m \cos (\omega t + 120^\circ)$$

$$i_c = 2m \cos (\omega t - 120^\circ)$$


$$\Rightarrow H_S = \frac{3}{2} H_m \cos (\omega t + \theta)$$

* در اتصال های با توالی منفی به ماشین اعمال نمیشود

← با تغییر جای دو فاز، جهت گردش عوض می شود

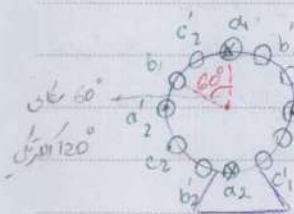

چهار قطب

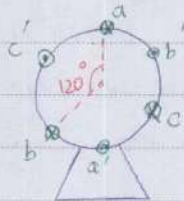


دو قطب

شکل:

اصول کارکرد روابط ماشین سه فاز


این ماشین کاربرد زیادی در صنعت بی دارد، زیرا که از این نوع ماشین برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند علت این است که چنانچه که خواص دوار فرکانس ولتاژ ایجاد نموده در این ماشین فریب از سرعت چرخش است بنابراین با حفظ سرعت مکانیکی می توان فرکانس ثابت و ولتت آورد.

اتصال ماشین سه فاز

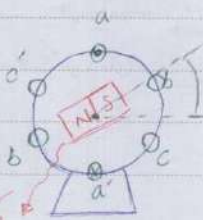

استاتور سه ماشین سه فاز دو قطب سه فاز سه پیمانه می شود
 دوار سه آهنربای دائمی

* در حالت سه فاز برای در فرکانس چرخش آهنربا، شماره دوری از ولتاژ سه فاز عبور می کند و طبق قانون فارادی

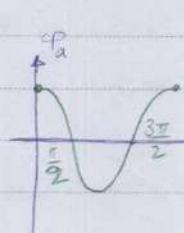


ولتاژ القا می شود $V = N \frac{d\phi}{dt}$ ایجاد می شود
 که اولاً می شود در دو استاتور ولتاژ القا
 فرکانس شده دوری را می توان چرخش می کند و بنابراین فرکانس ولتاژ القا می شود
 القای حاصل فریب از سرعت چرخش است (در دوار دو قطب ها)
 مثل در ماشین ۴ قطب، فرکانس الکتریکی دو برابر می شود

برای نسبت ثابت بین سرعت مکانیکی چرخش دوار و فرکانس ولتاژ القایی استاتور، در این ماشین سه فاز سه فاز می شود.

Subject :

Year . Month . Date . ()

این ماشین در حالت توالی از یک سلف به نام ω_s به نامی بود. در این حالت ولتاژ به استاتور اعمال می شود و استاتور با حرکت می دهد. اساس این تست توالی بر آید همان معادله ای است که در این استاتور قرار دارد.

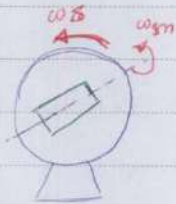

سرعت هر چرخش مکانیکی همان سرعت به دور موتور = ω_m
 سرعت هر چرخش مکانیکی موتور، نسبت به عدد استاتور = ω_m
 سرعت هر چرخش مکانیکی همان استاتور، نسبت به عدد استاتور = ω_s
 ← برای حالت پایداری، اختلاف ثابت $\omega_m = \omega_s$

* در وجه توالی، ماشین سلفون قائم چرخش ندارد. چون در آغاز کار، سلفون بران با ω_s می چرخد آن چرخش را موتور سرعت $\omega_m = 0$ دارد. در این سلفون $(0, 2\pi)$ چرخش استاتور در ابتدا به موتور صفر است و چون نسبت می شود پس چرخش می شود پس در نهایت موتور شروع به گردش در هر چرخش خود می کند.

روش اتصال مدل فضای ماشین سینکرون:

منه با حرکت ترانسفورماتور در اینجا نیز از یک تئوری استفاده می شود. مدل فضای به نامی که با سلفونهای متوازی راسی قابل حل است. از دیدگاه سیم پیچ های استاتور، معادله ولتاژ - جریان به صورت زیر است:

$$V_a = R_a i_a + \frac{d\lambda_a}{dt} \quad ; \quad \lambda_a = N\Phi_a$$

$$\lambda_a = L_{aa} i_a + L_{ab} i_b + L_{ac} i_c + L_{ap} i_p$$

f: موتور، سلفون، Field

توجه کنید اندوختن خودی سیم پیچ a به صورت L_{aa} نیز تعریف می شود.

$$L_{aa} = L_{aa0} + L_{aa}$$

L_{aa0} در حالتی می چرخد در جهت از سیم پیچ a به سیم پیچ a است. L_{aa} سلفون a به سیم پیچ a است. L_{aa} سلفون a به سیم پیچ a است.

$$\Rightarrow L_{ab} = L_{ac} = L_{aa0} \cos 2\theta = \frac{1}{2} L_{aa0}$$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

$$\Rightarrow \lambda_a = (L_{a0} + L_{af}) i_a - \frac{1}{2} L_{a0} \underbrace{(i_b + i_c)}_{-i_a} + \underbrace{L_{af}}_{Peak} \cos \theta i_f$$

$$= \left(\frac{3}{2} L_{a0} + L_{af} \right) i_a + L_{af} \cos \theta i_f$$

* توجه کنید با این معادله می‌توانید بارهای مختلف را به هم وصل کنید و به سادگی می‌توانید جواب بگیرید.


$$V_a = R_a i_a + \frac{d\lambda_a}{dt} = R_a i_a + L_s \frac{di_a}{dt} + \omega L_{af} i_f \sin \theta$$

$$\left(\frac{3}{2} L_{a0} + L_{af} \right)$$


$$\Rightarrow V_a = R_a i_a + L_s \frac{di_a}{dt} + E_f$$

برای اینکه $E_f = \omega L_{af} i_f \sin \theta$ برابر با ولتاژ i_f داخلی و ولتاژ i_a توسط موتور است.

حل مدار می‌تواند به صورت زیر به دست می‌آید. در این مدل فرقی حالت دائمی نشده است \leftarrow می‌توان از پارامترها استفاده کرد.

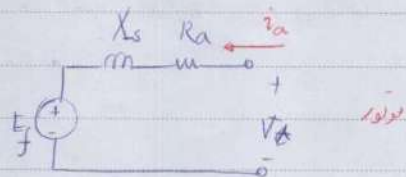

قرارداد: جهت فوق جهت موتور است. جهت زیر جهت ژنراتور است. جهت i_a جهت فوق جهت موتور است.

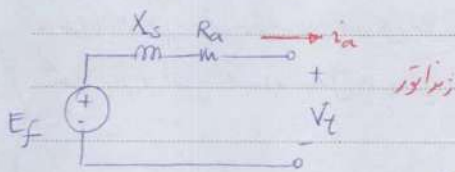

با این مدل می‌توانید بارهای مختلف را به هم وصل کنید و به سادگی می‌توانید جواب بگیرید.

$$kVL: E_f + (R_a + jX_s) I_a = V_t$$

ژنراتور:

$$V_t = E_f - (R_a + jX_s) I_a$$

مثال: موتور سینکرون با بار اندکی سینکرون $0.2 pu$ و معادلت استاتور $0.08 pu$ باشد. به سادگی می‌تواند به سادگی حل شود. در حالتی که بار را به هم وصل می‌کنیم می‌توانیم به سادگی جواب بگیریم. اگر بار را به هم وصل می‌کنیم می‌توانیم به سادگی جواب بگیریم. اگر بار را به هم وصل می‌کنیم می‌توانیم به سادگی جواب بگیریم.

 
Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

توان توسط E_f بدل می شود. عمل تولید توان مکانیکی R_a (تلفات مسی) و X_s (مغز آهنین) و میدان
 $\{E_f, I_a\}$ توان الکتریکی در حالت موتورکی توان مکانیکی برابر است می دهد.
 برابر این ابتدا E_f را بدست می آوریم.

$$-V_t + R_a I_a + jX_s I_a + E_f = 0$$


$$\Rightarrow E_f = (140) - (0.02 \times 14 - \cos^{-1} 0.8) - (j0.2 \times 14 - \cos^{-1} 0.8)$$

140 $\angle 0^\circ$ * پس ∞




$$\rightarrow E_f \approx 0.92 \angle -5.3^\circ$$

$$P_{mech}^{Re} = 0.92 \angle -5.3^\circ \times 14 \angle +36^\circ$$

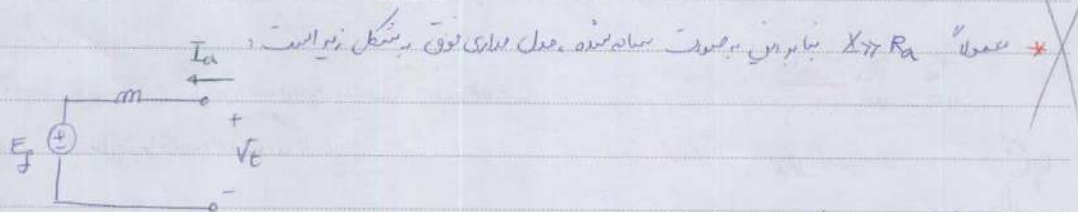

* نمودار شکل در یک موتور سه فاز در حال خروجی بودن بار می باشد زاویه بین E_f (ولتاژ ناشی از میدان موتور) و ولتاژ V_t δ بیان کننده تفاوت پهنای بین این دو میدان گردان است.

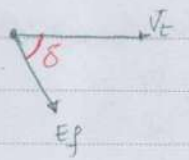

$$\Rightarrow \delta = 0 \text{ برای موتور بی بار}$$

* موتور بی بار: توان الکتریکی که خارج می شود صفر است خروجی داریم $\delta = 0$ و تفاوت E_f و V_t صفر است.

توان الکتریکی مغز آهنین زاویه 90° با E_f و I_a با E_f 90° می باشد و معادله E_f با I_a تعیین می کند، طبق $I_a \angle \delta = E_f \angle 0^\circ$ در این شکل $\delta = 0$ و $E_f < V_t$ باز در این I_a می توان E_f را از V_t بیشتر کرد. این معادله را می توان بدین شکل نوشت. این حالت خارجی می باشد که حالت داخلی را هم در نظر می گیریم می توان نوشت کرد.


Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

بررسی آونگی پدیده‌های مدل ماشین سنکرون

مشابه با یکت فعل مدار ترانسفورماتور در اینجا نیز باید آونش پارامتری ماشین یعنی E_f و X_s را به دقت می‌آوریم.

در دقت اول E_f :


در حالت رزونانسی ماشین با ترانسفورماتور های پارامتری می‌مانند و ولتاژ ترانسفورماتور با E_f واحد و در جهت جری $I_a = 0$.

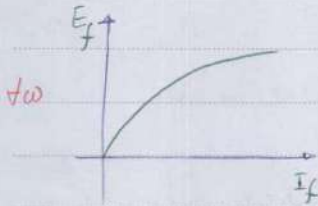

آونگی رخ می‌دهد!

رابطه E_f و I_a خطی است. آونگی رخ می‌دهد.

در حالت DG I_f است.

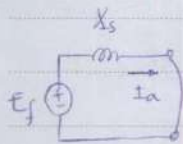

$$I_a = \frac{E_f}{jX_s} \Rightarrow |X_s| = \frac{|E_f|}{|I_a|}$$


بررسی آونگی در X_s :

* جریان اتصال کوتاه مستقل از سرعت است.

$$\frac{E_f}{X_s} = \frac{\omega L_{af} I_f}{\omega L_s}$$

نقشه توان - زاویه در ماشین سنکرون

در ادامه می‌بینیم که سنکرون متصل به شبکه در نظر بگیریم:

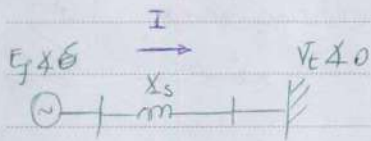

در این مدل X_s می‌تواند در حالت کلی Z باشد. بنابراین مشابه این یکت را در حالت کلی معمم می‌توان انجام داد.

$$I = \frac{E_f \angle \delta - V_t \angle 0}{jX_s}$$

توجه کنید X_s می‌تواند اندکسری مدل ماشین سنکرون باشد.

Subject:

Year: Month: Date: ()

$$S = V_T I^*$$

در حالت کلی توان لحاظ می‌گردد معادله شده بین دو منبع به صورت زیر است:
«توان لحاظ نمی‌گردد به پاس ∞ »

جزء حقیقی این توان برابر توان حقیقی معادله شده به پاس ∞ توان ناشی از موتور است

$$P = \text{Real} \{ V_T I^* \}$$

$$\Rightarrow P = \left(\frac{V_T E_f}{X_s} \right) \sin \delta$$

معادله توان در این ماشین سنکرون

* توجه کنید بر طبق معادله فوق، توان معادله شده بین دو منبع نیز در این حالت

۱- با افزایش V_T ثابت (پاس ∞) با کنترل تغییرات E_f می‌توان توان حقیقی را تغییر داد.

۱- محدودیت‌ها:

۱- اشباع و افزایش I_f مانع افزایش E_f می‌شود

۲- محدودیت حرارتی: ناشی از $R_p I_f^2$ در موتور

۲- با افزایش E_f و V_T ثابت، با کنترل δ می‌توان توان حقیقی را تغییر داد.

۳- اثر X_s در تغییر معادله توان: زاویه هر چند X_s کوچکتر باشد، مقدار توان معادله شده بیشتر می‌شود.


توجه کنید برای کاهش X_s ، مثال حفاظت لب، محدودیت ایجاد می‌کند.

* تغییر δ می‌تواند P را مثبت و منفی کند.

موتورهای سنکرون

تمام معادلات و میل‌های مدار در حالت موتور نیز صادق است با این تفاوت که موتور توان الکتریکی را جذب


Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

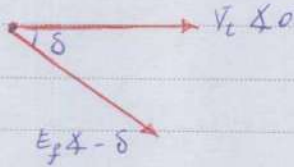

در این حالت، چون در این صورت، V_t و E در یک خط هستند، پس اضافه شدن بار روی موتور، موتور از حالت δ به $\delta > 0$ می‌رود.

* موتورهای سynchronous نیاز به مکانیزم راه اندازی دارند.

 مکانیزم تغییر فرکانس



مکانیزم سynchron سازی

این مکانیزم برای این است که در صورتی که در حالت $\delta > 0$ قرار گیرد، موتور از حالت $\delta > 0$ به $\delta = 0$ برگردد. همچنین، در صورتی که موتور در حالت $\delta < 0$ قرار گیرد، موتور از حالت $\delta < 0$ به $\delta = 0$ برگردد.

* ابتدا ω را با f برابر می‌کنیم و سپس I_f را زیاد می‌کنیم.

Subject: _____

Year: _____ Month: _____ Date: () _____

P4PCO

Subject :

Year . Month . Date . ()

سرعت بورد موتور به بورد استاتور = ω_r
 سرعت میدان موتور نسبت به دوران استاتور = ω_m

→ **میدان** شتاب راه انداز خواهد داشت
 * **توان** جمع موتور در حال حرکت با سرعت ω_m است نسبت به بورد استاتور

$\omega_m = \omega_r + \omega_{sl}$ → ω_r و ω_{sl} هر دو هم مکانیکی اند
 سرعت میدان استاتور نسبت به بورد استاتور = ω_r
 سرعت سیم پیچ موتور نسبت به دوران استاتور = $\omega_m - \omega_r$
 سرعت میدان موتور نسبت به بورد موتور = $\omega_m - \omega_r$
 سرعت دوران موتور نسبت به بورد استاتور = $\omega_r = \omega_m - \omega_{sl}$

* **توجه** کنید در حالت سکون : $\omega_m = \omega_r$ → **سیم پیچ** موتور توسط میدان استاتور قطع نمی شود
 نسبت نسبی سیم پیچ موتور نسبت به میدان استاتور = ω_r
 → **اندازه** می دهد و بنابراین مقدار P هم در دو مدار و بنابراین ماشین شتاب تولید می کند

→ **حالت** سرعت ماشین = ω_r


$\omega_r = \frac{2}{p} f_s = 25 \text{ Hz}$

مثال: ماشین سه فاز ۴ قطب 50 Hz


عمده ترین حالت مکانیکی با ۱۵۰۰ rpm ماشین داریم

$60 \times \frac{2}{p} f_s = \frac{120f}{p} \Rightarrow 1500 \text{ rpm}$

در این حالت ϕ_r خود را به سرعت و سایر عوامل است. اما در موتور سکون ϕ_r توسط ω_r و ϕ_s توسط ω_s تعیین می شود پس سکون قابل کنترل تر از Flexible تر است

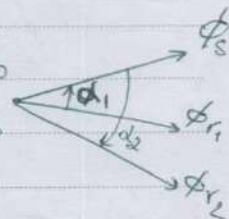

* چه مقدار Z معلوم است؟

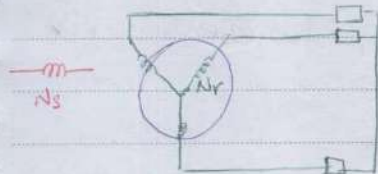

$$V = N \frac{d\phi}{dt}$$

PAPCO

در صورت های بالا مقدار ولتاژ القایی بسیار کم است و اگر Z زیاد باشد این مقدار خیلی بسیار کم می شود پس علاوه بر مقدار Z حتی کوچک کارکتیم و تنها کمولت با ملاحظاتی توانسیم هم حرارت و ... است پس در حالت خوب $Z=0$ باید باشد

سیم پیچ موتور قفسه سگای

تعریف لغزش Slip

پرتوی به اهنی کارکرد موتور های القایی به بقرای آید که در یک سرعت موتور مغز آهنی ω_m در حال موتور بر روی روتور قفسه سگای چرخش $\omega_r = \omega_s - \omega_m$ در حال لغزش است. طوری که سرعت حرکت آن نسبت به لغز استاتور نامعین است و لغز می است

$$S = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s}$$

$$\omega_r = \omega_s - \omega_m = S \omega_s$$
 فرکانس لغزش

مورد موتور توسط میدان روتور با سرعت ولتاژ تعلق می شود

با افزایش سرعت مکانیکی تلفات هسته موتور کم می شود. بار کم می تواند زیاد شود

مثال: موتور 1500 rpm معمولی


$$\omega_m / n = 1450 \text{ rpm} \Rightarrow \omega_r = 50 \text{ rpm}$$

* بنابرین در یک ماشین مترون $S=0$ پس تلفات هسته ماشین مترون صفر است ← هسته ماشین مترون را می توان با آهن یکبار چیده ساخت


مدل موتور القایی سه فاز

بفرض تعادل می توان مدل یک فاز را به دست آورد

ابتدا حالت سلسله را در نظر بگیرید. در این حالت فلاسیم و سیم پیچ های ماشین مدار باز می باشند (سیم پیچ های موتور)

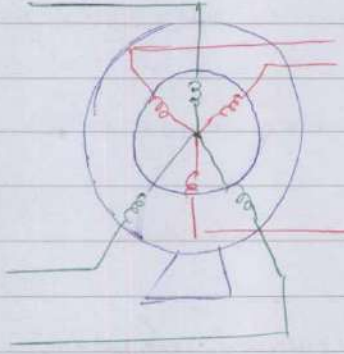


توجه کنید چون این حالت فید بک ترانسفورماتور است، لذا آن نیز مانند باین می باشد.

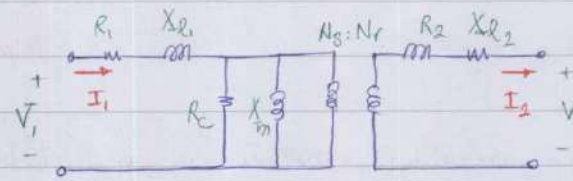

* اما چون شطاف هوایی داریم، جریان مغناطیس کشی افزایش می یابد هم همین چون ولتاژس زیاد شده، یعنی مقدار X_m کاهش می یابد نسبت به X_{l1} و X_{l2} هم همین مقدار X_c تاثیر افزایش می یابد نسبت به X_{l1} و X_{l2} اگر مدار موتور اندیم (افعال کوتاه) در موتور و اما نسبت به داریم جریان بسیار زیادی می گذرد. پس چون شار مغناطیسی تا اینجا زیادتره ولتاژس ها نسبت به حالت ترانسفورماتور که در ماشین شطاف هوایی وجود نداشته عبور می کنه X_m کاهش می یابد و ولتاژس افزایش می یابد. اما توجه کنید $X_m + X_{l1}$ ترکیبش می یابد.


وقتی روتور می چرخد، یعنی فرکانس ω ها خواهد داشت. در صورتی که دوری ترکانس ω داشته باشیم نسبت به قبل داریم و هم نسبت به قبل فرکانس ω را تابع ω می شود که خودش تابع ω_m است. مثل مثله در این حالت نسبت است به فرکانس ω می یابد.

$$X_{l2} \rightarrow \omega_r L_2 \rightarrow s \omega_s L_2 \rightarrow s X_{l2}$$

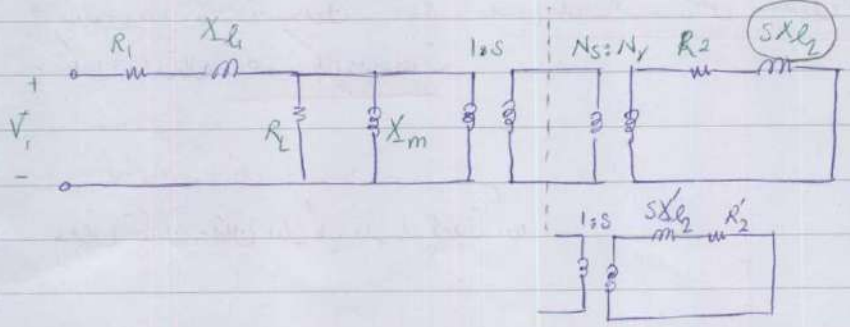

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

فقط ولتاژها عوض می شوند، آن هم از طریق فرکانس پس جریان های توانده برابر باشند پس
 در نسبت تبدیل s^2 نداریم و s داریم
 $V = 4.44 N f B A$ اگر f عوض می شود ولتاژ عوض می شود *

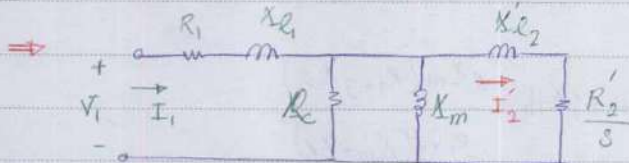

* در اینجا قانون اهمی را در برش می بینیم حتی جریان ها تبدیل نشده اند پس بخشی از توان صرف تلفات می شود.

* تلفاتی که روی $R_2' = R_2 + \frac{R_2'}{s}$ تلف می شود صرف تلفات مکانیکی است $s < 1 \Rightarrow \frac{R_2'}{s} > R_2$

تلفات روی $\frac{R_2'}{s}$ برابر است با $P = I_2'^2 \frac{R_2'}{s}$

تلفات مکانیکی $\Rightarrow P_m = I_2'^2 \left(\frac{R_2'}{s} - R_2 \right)$

$\frac{P_m}{\omega_m} = T_m$ و $\omega_m = (1-s)\omega_s$

* در وقت شروع کار I_2' خودش به $\frac{R_2'}{s}$ وابسته است


* در ادامه به حل این مدار معادله می پردازیم
 مهم تلفات سه گانه (شامل روتور، استاتور) و تلفات جو خشی (داینامیک) تلف توان نشده و به جاری می جات در توان سردی ظاهر می شود.

در واقع حاصل $P_{rot} + P_c \approx P_m$ پس عبارت P_m را حذف می کنیم
 ← توان جو خشی به دلیل سیم های بزرگ

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

برای گشتا کردن X_m از پارسه X_m به سمت چپ می آوریم

برای گشتا کردن X_m از پارسه X_m به سمت چپ می آوریم

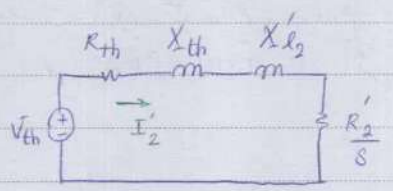

$$V_{th} = \frac{jX_m V_1}{R_1 + j(X_m + X_{l1})} \approx \frac{X_m}{X_m + X_{l1}} V_1$$

$$R_{th} + jX_{th} = \frac{jX_m (R_1 + jX_{l1})}{R_1 + j(X_m + X_{l1})}$$

$$\Rightarrow R_{th} \approx \left(\frac{X_m}{X_m + X_{l1}} \right)^2 R_1$$

$$X_{th} \approx X_{l1}$$

$$I'_2 = \frac{V_{th}}{R_{th} + \frac{R'_2}{s} + j(X_{th} + X'_{l2})}$$

$$\Rightarrow |I'_2|^2 = \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + \frac{R'_2}{s})^2 + (X_{th} + X'_{l2})^2}$$

$$P_m = \omega_m T_m$$

$$\omega_m = (1-s)\omega_s$$

$$P_m = (1-s) \left(\frac{R'_2}{s} I_2'^2 \right)$$


P_{ag} : air gap \rightarrow توان مکانیکی / توان برقی

$$\Rightarrow T_m = \frac{P_{ag}}{\omega_s}$$

$$\rightarrow T_m = \frac{3}{\omega_s} \frac{\frac{R'_2}{s} V_{th}^2}{(R_{th} + \frac{R'_2}{s})^2 + (X_{th} + X'_{l2})^2}$$

توان برقی

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

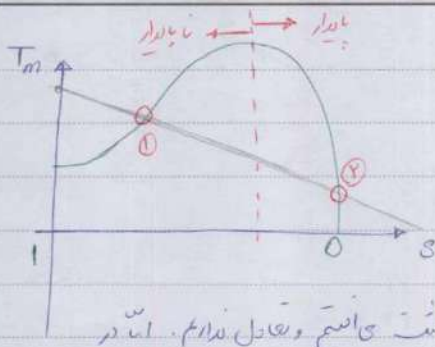

رابطه شتابور - سرعت (الکتار - فرس) موتور القایی

موتور اجسام بیرونی خود را فقط کار به صورت خط است عموداً

در نقطه ۱ فرس نسبی به صورت نسبی سرعت کمی زیاد شود در این

حالت شتابور هم زیاد می شود پس در یک لوب نزدیک مثبت می آید و معادل ندانیم اما در نقطه ۲ این اتفاق رخ نمی دهد.

× ماشین با داشتن بار مشکل راه اندازی دارد. این ماشین را ابتدا به نقطه خاصی از سرعت رساند. مکانیزم در آنجا بررسی می شود.

مثال: یک موتور القایی ۳ فاز ۳۸۰V، ۵۰Hz و ۴ قطب

$$R_1 = 0.6 \Omega, R_2' = 0.8 \Omega, X_{e1} = 1.1 \Omega, X_{e2}' = 0.45 \Omega, X_m = 25 \Omega$$

تلف هسته و بار و اصطکاک ۸۰۰W و ثابت فرس می شود.


از موتور یادگزار و فرکانس می و فرس ۰.۰۲ کار کند. مطلوب است:

درعت خلعت. از آن. توان شتابور همی - فرس قدرت. توان شتابور همی - جریان استاتور

$$n_s = \frac{120f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

$$n_m = (1-s)n_s = 1470 \text{ rpm}$$

توانی که از شبکه جوی می کشد و به موتور می رسد. $P_{ag} = 3R_2' I_2'^2$ توان نامی جوی

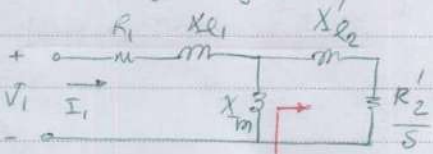

P4PCO

P_{ag}

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$V_i = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220V$$

در پیکان I_2' است

$$V_{th} = \frac{X_m}{\sqrt{R^2 + (X_m + X_{e1})^2}} \quad V_r = 210.6V$$

$$R_{th} = \left(\frac{X_m}{X_m + X_{e1}} \right)^2 R_1 = 0.55 \Omega \quad X_{th} \approx X_{e1} = 1.1 \Omega$$

$$\Rightarrow I_2' = \frac{V_{th}}{\sqrt{(R_{th} + \frac{R_2'}{3})^2 + (X_{th} + X_{e2}')^2}} = 13$$

$$\Rightarrow P_{ag} = \frac{3R_2'}{5} I_2'^2 = 8138W \quad P_m = (1-s)P_{ag} = 7975W$$

$$\Rightarrow T_m = \frac{P_m}{\omega_m} = 51.8 \text{ N.m}$$

توان همرفتی = توان تولید = تلفات

$$\Rightarrow P_{out} = P_m - P_{rot} = 7975 - 800 = 7175W$$

$$\Rightarrow T = \frac{P_{out}}{\omega_m} = 46.6 \text{ N.m} \quad T_{ag} = \frac{P_{ag}}{\omega_s}$$

برای حساب سلف توان همرفتی I_1 با بسای $V_1 = 380$ ولت است

$$\Rightarrow I_1 = 15.89 \angle -84^\circ$$


$$\Rightarrow P_f = 0.82 \text{ lag}$$

* تلفات اضافی همواره به حد است در حالت خالی می تواند کار کند

$$\Rightarrow \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{rot} + P_{cu}} = \%83.5$$

تلفات ضریب استاتور: $3R_1 I_1^2$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

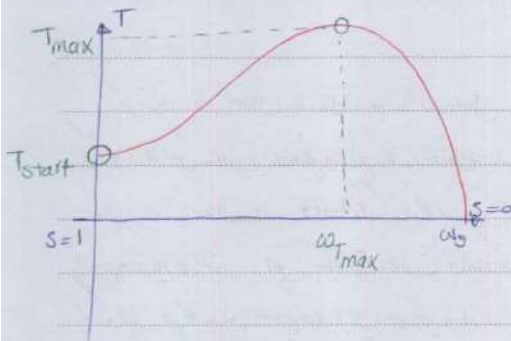

گفت در بررسی مشخصه و رفتار ماشین القایی


T_{start} مشخصه کتنه اطلاق خط از سلولون شروع شود
 $s=1$ برای $s=1$ بدست می آید
 T_{max} مشخصه کتنه در دره اندازی ماشین برای بدست آوردن است

* اگر T_{max} و s_{Tmax} را بدست آوریم:

$$T_{max} = \frac{3}{2\omega_s} \frac{V_{th}^2}{R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_{e2})^2}}$$

$$s_{Tmax} = \frac{R_2}{(R_{th}^2 + (X_{th} + X'_{e2})^2)^{1/2}}$$

← T_{max} از R_2 مستقل است اما s_{Tmax} با R_2 وابسته است

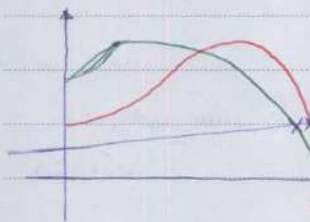

* بیش راه اندازی می کند این مقدار برای start بدست
 تعداد اضافه می کنیم تا مقدار start بیشتر داشته باشد
 بقیه نکاتی همان است و اینها را

$$P_m = (1-s) P_{ag}$$

$$P_{rotor} = s P_{ag}$$

تفاوت با s ضرایب است برای افزایش بار و علاقه مند که s
 تعداد کوپلتری داشته باشد فرض کنید خط بار بدستورد خط این رنگ باشد

روی نمودار فرزند s کوپلتری حاصل می شود (مقدار فرزند معادلت روتور کمتری دارد) در این حالت بار به بلبر است

* اما این روش عموماً برای موتورهای القایی بسم می کشد استفاده می شود خیلی برای سیم کار بردارد

* توجه کنای معادلت روتور کمی دارد پس بار به خوبی دارد اما مقدار start کوچک دارد


Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

آرژوئیس

در فرکانس جریان عبوری زیاد باشد مثل start در فرکانس ولتاژ است، اثر جریان در پوسته‌ی سیم قرار می‌گیرد. در این حالت سطح مقطع عبور جریان کم می‌شود و معادلت زیاد می‌شود.
 در وقت خاصی در start در فرکانس سیم‌های روتور $s \omega$ است، به دلیل آرژوئیس معادلت سیم‌ها زیاد می‌شود. این حالت باعث می‌شود که start زود داشته باشیم. وقتی شروع به کار کنند فرکانس سیم‌ها این می‌آید و باز نه خوب می‌شود.



طریقت اردن پارامترهای موتور القایی

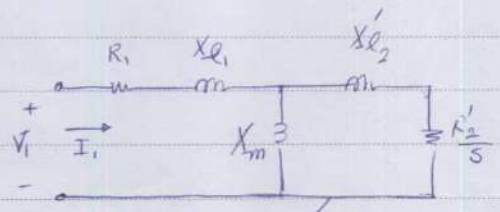


دسترسی فیزیکی بر داخل موتور نداریم

آرژوئیس بی‌اثری: در این آرژوئیس موتور با ولتاژ و فرکانس بی‌تغییر بار حرکت داده می‌شود.


معادلت آرژوئیس مدار با بار $R_2'/s \rightarrow \infty$ $s \rightarrow 0$

در این حالت تلفات حرارتی شده $2R_1 I_1^2 + P_{\text{rotational}}$ است اما ولتاژ V_{DC} در طریقت می‌آید.

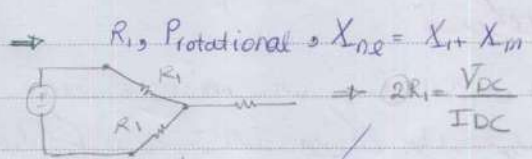

است $V_{DC} = 2R_1 I_{DC}$ R_1 در دست می‌دهد آرژوئیس روتور قبلی شده.

در این حالت روتور را باید سیم‌کشی کنیم و متوقف کرد دید در دوری ولتاژ اعمال می‌کنیم. جریان را می‌کنیم و توان ولتاژ را می‌کنیم.

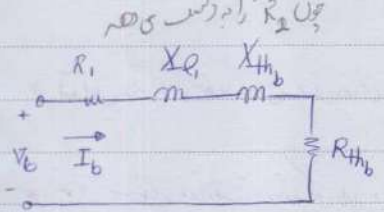

$X_{thb} \approx X_{l2}$, $R_{thb} \approx R_2' \left(\frac{X_m}{X_m + X_{l2}} \right)^2$

R_1 را داریم، R_{thb} داریم در نتیجه R_2' بدست می‌آید.

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

* در این حالت هم تلفات هستند و چون بار آمپول در جریان های کاری کم و ولتاژهای V_1 توان از آن صرف نظر کرد.

$$P_{in} = 3(R_1 + R_{th}) I_b^2 \Rightarrow R_{th} \checkmark$$

$$Q_{in} = 3(X_{L1} + X'_{L2}) I_b^2 \Rightarrow X_{L1} + X'_{L2} \checkmark$$

$X_{L1} = X'_{L2}$ برای داشتن توانی معکونی تلاش A

$$\Rightarrow X_m \checkmark \Rightarrow R'_2 \checkmark$$

سوال: آزنایش موتور قبل شده بهتر است در فرکانس بعد از برای انجام شود، چرا؟ (در عنوان مثال در 1/4 فرکانس های)

آزنایش موتور قبل شده پارامترهای موتور را به دست می دهد. موتور معمولاً در فرکانس های کمتر از 50 Hz می چرخد. (فرکانس های توان جنبی کم کرد چون چرخش می شود B را زیاد کنیم در نتیجه وارد اشباع می شویم.) این V باید ثابت باشد تا جریان های ثابت باشند، $(V = 4.44 N f B A)$


روش های کنترل سرعت موتور القایی

با توجه به اصول عملکرد موتور القایی، به کمک عوامل موتور در تولید شده در آن می توان به روش های کنترل سرعت

موتور را کنترل کرد:

توجه کنید این روش ها در موتور سلفون صرفاً مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ روشی مناسب برای کنترل دریا تغییر سرعت موتور وجود ندارد.

الف - کنترل ولتاژ

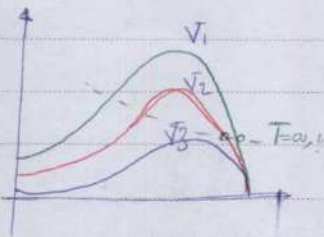



با کاهش V در نهایت T_{max} که متناسب با V_{th}^2 بود کاهش می یابد اما محل آن $s_{T_{max}}$ ثابت است

توان با کاهش ولتاژ به ازای T ثابت کم یا تغییر کرد.

Subject:

Year: Month: Date: ()

توجه کنید هر مقدار s_{Tmax} کم تر باشد، با این روش امکان کنترل وسیع تری روی سرعت است. به عبارتی در این موتور با روتور نامشروع، این شیب در سطح است (چون بار نه کمتری دارد).

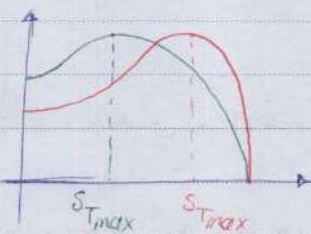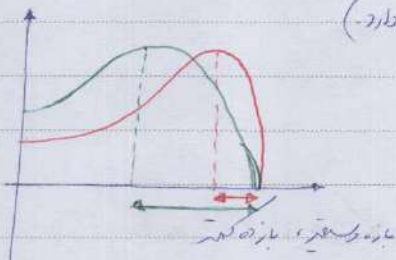


✓ محدود کننده تری برای کنترل سرعت به وجود می آید. T_{start} با افزایش


ی دهد (عکس حالت قبلی)

X کاهش شیب باردهی - برای قفسی بجای به کار نمی رود. نیاز

Slip Ring دارد.

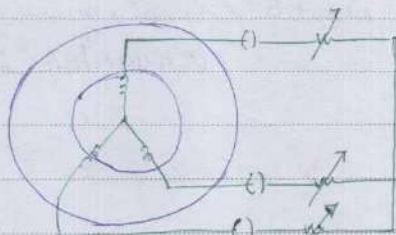

نیاز به جرم وجود دارد، این در معادله ظاهر می شود. با توان تلف می شود. می توان مدارهای قابل تنظیم قرار داد. دوباره و تاسار را به دست بیاید برگره داریم.

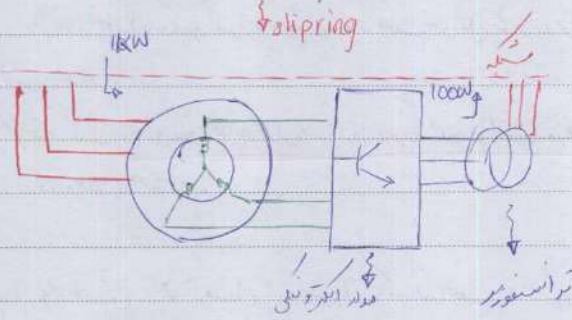

از 1 kW توان دریا می، 1000V بزرگتر است. توان دریا می کم می شود و بار نه دریا می می شود.

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

تغییر در وقت ها. با تغییر قطب ها می توان سرعت را تعیین کرد. مثال دور تند و کند کوکری

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

✓ بسیار ساده و ارزان است

X گرانتره است 750, 1500, 3000 rpm

د. تغییر فرکانس ω

مربوط رابطه $\omega = \frac{120f_e}{p}$ ، اگر فرکانس متغیر شود سرعت متغیر می شود.


✓ می تواند کاملاً نیوتن باشد - اثر قفس روی بارده، می تواند نداشته باشد.

X مشکل است دینام به اکثر دینام دارد.

* اگر فرکانس ولت را کاهش دهیم:

اگر f را کاهش دهیم، V ثابت باشد، B زیاد می شود و معنی است

پهنای باند $V \cdot f$ معین است و اگر f کم می کنیم B ثابت ماند.

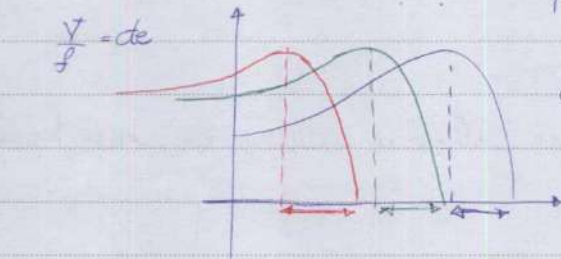


خودار V ثابت به صورت معادل است معنی عملی

اصولاً باید رابطه معنی شود پس بارده ثابت است،

شماره Start زیاد می شود، peak هم ثابت

است.

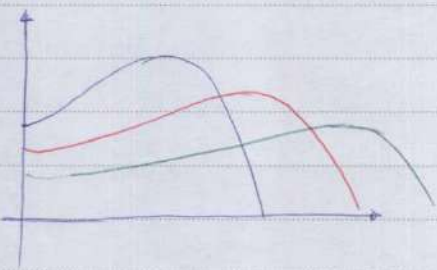

اگر V ثابت باشد و f تغییر peak تغییر می کند:

ماه اندازی:

توجه کنید منظور از f در اینجا ماه اندازی روزمانس توانس اتصال کوته است و جریان زنبوری از شبلی است.

اشکالات:

اگر دینام لحظه ای در خط - مشکل تراش لایه و مقادیر - معاینه حفاظت

نمونه های معنی وجود دارد.


Subject :

Year . Month . Date . ()

برای طیف‌های خاصی مانند در لحظه استارت جریان زیاد می‌دهد و چون می‌باید جریان بار را کنترل کرد
حل می‌کند

کلید ستاره - مثلث :

ابتدا ستاره است که بتواند جریان زیادتری عبور دهد و سپس تلفت عبور دهد.
در حالت ستاره تا 3 برابر بیشتر می‌تواند جریان عبور دهد.

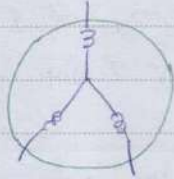


* روش صحیح کاهش جریان راه اندازی : انداختن معادلت یا تلفت تغییر دینار - کلید ستاره - مثلث

↓
شماره استارت ای خواهد داشت

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

ساختار و اجزا و کاربرد ماشین های DC


این نوع ماشین اولین نوع ماشین های الکتریکی بود و ظاهر آن ساختار آن مشابه است با آن الیدی بود
 در واقع در اینجا وجود دارد
 در ادامه کت با ما بازگشت به بحث ماشین و موتور و آنرا می کنیم

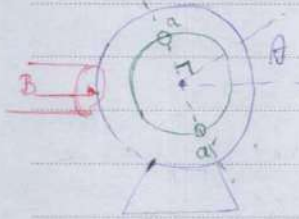

در واقع در داخل استاتور آهنربای دائم و در بیرون آن روتور هم هست

* موتور ذاتی AC این اندازه بزرگ DC می شود.

φ شدت میدان مغناطیسی

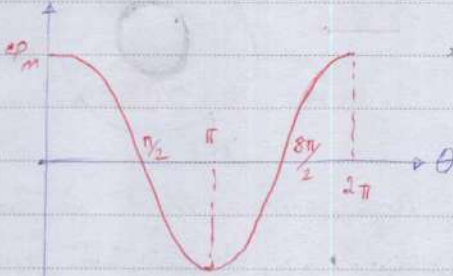


آهنربای استاتور است
 روتور را می چرخانیم!

* ولتاژ القایی سیم پیچ است اما چون زمان زیاد است DC بوده است پس به کار نمی رود
 کیواری از سوی slip ring با یک تعداد استاتور می شود.

در صورت نبودن آنیم اختلاف a در سگتی به a وصل است و در هر نیم پریود متوالی برای این دو قطب می شود پس
 یک بار از یک قطب داریم.

* در حالت کلی برای ماشین DC که میباید سوی استاتور استسیم میچ روی موتور است و ولتاژ القایی روی روتور
 به صورت زیر است:

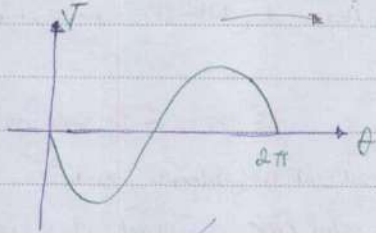


$$V = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\theta = \omega t$$

از جهت عادی از slip ring استفاده کنیم پس شکل موج بیرون می آید هم چنین در داخل حلقه روتور هم از


Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

slip ring


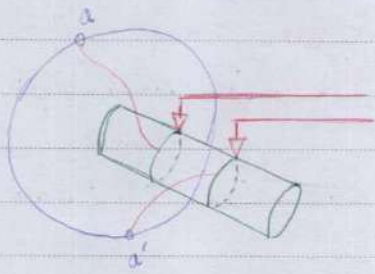


در این سیستم وظیفه گردیده slip ring بین shaft روی موتور ثابت است.


* در صورتی که این اتصالات جایگزین شوند، می توانیم به راحتی این اتصالات را تغییر دهیم.

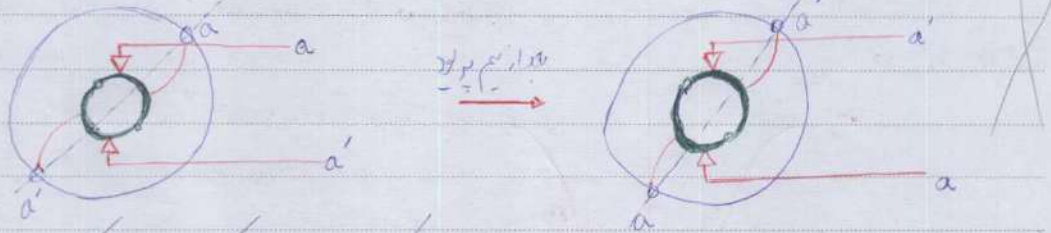

* این سیستم می تواند به راحتی تغییر داده شود و به راحتی می توانیم به راحتی این اتصالات را تغییر دهیم. این سیستم می تواند به راحتی تغییر داده شود و به راحتی می توانیم به راحتی این اتصالات را تغییر دهیم.

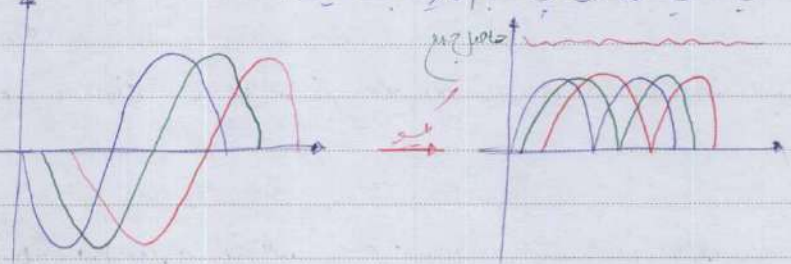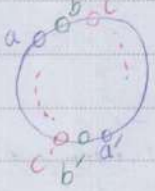

* ولتاژ نسبتاً DC حاصل از peak ولتاژی است که می توانیم به راحتی تغییر دهیم.

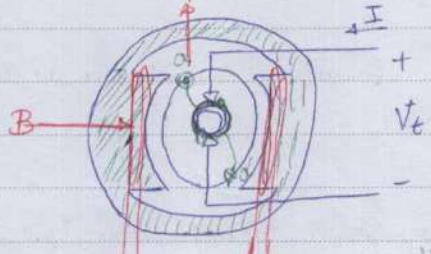


در این سیستم می توانیم به راحتی تغییر دهیم. این سیستم می تواند به راحتی تغییر داده شود و به راحتی می توانیم به راحتی این اتصالات را تغییر دهیم.

P4PCO

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

* با یک سیم پیچ تهی ad شماره ثابت نیست برای این که تقریباً ثابت شود مقدار سیم پیچ را بیشتر کنیم

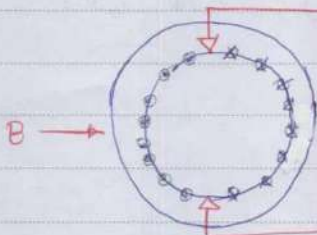

* جودانه جوشیدان B_1 و B_2 بر هم عمودند یعنی همیشه
با یکدیگر شماره اعمال می شود (؟)

* در هنگام راه اندازی بیشترین شماره اعمال می شود و ماشین
جود راه انداز است

هم چنین توان یک موتور به در آماره مخالف قانون لور با ولتاژ خروجی وجود ندارد پس در راه اندازی بیشترین
شماره ما داریم و سپس به دلیل قانون لور کمی لغت داریم

* قابلیت انرژی موتور DC هم مشابه است چون مدار استاتور و روتور مثل آهن است


* $T = \vec{r} \times \vec{F}$ با افزایش B_1 و افزایش هر دو توان شماره را بیشتر کرد. $(F = i \times B)$

عمل مکانی ماشین DC

در طبق اصول کارکرد ماشین DC ولتاژی که از دیپلر میماند می ماشین داده می شود بر هر جمع خارجی ولتاژ خروجی در
حالت خاصیت که به صورت عیب می شود در هر میماند ظاهر می شوند

ولتاژ هر کلاف به صورت سینوسی بود و بر طبق فاراد به دست می آید:

ولتاژ اینجا AC است $E_w = 4.44 N f \Phi$ شماره ولتاژ خروجی است

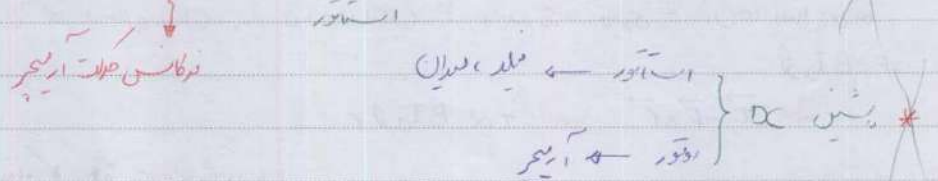

← شماره در وجه روتور است. افزایش هر دو بخش می توان ولتاژ را بیشتر کرد

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$E_a = k (\omega_m)$$

تبعی همبندی و القای متبادله


دولت‌زاده‌ها تلف می‌شوند

در صورتی که تلف می‌شوند به شکل زیر نوشته می‌شود.

$$\Rightarrow E_a = k_e \phi \omega_m$$

تویز مکانیک

دولت‌زاده‌ها DC است

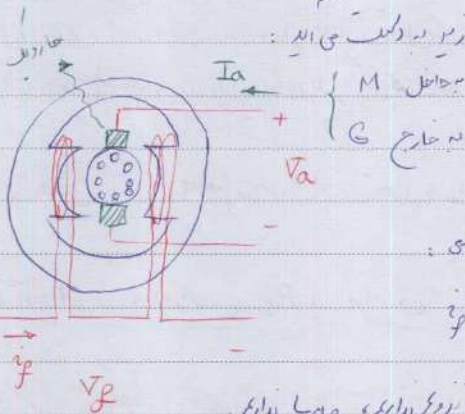


شکل ساده شده مدار ماشین DC به صورت زیر به دست می‌آید:

در حالت steady-state

$$i_p = \frac{V_p}{R_p}$$

که همان آرمیچر ولتاژ برآورد می‌شود \leftarrow توزیع بارها L_p و R_p

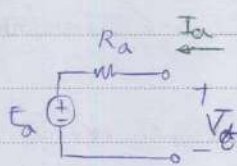

برای آرمیچر هم مدار RL داریم، اما چون E_a دولت‌زاده می‌آید:

* به حساب می‌آید که در حالت جریان i_p می‌باشد پس ϕ تبدیل می‌شود و نیروی F آن را اصل می‌شود:

$$F = BI_a l$$

$$\Rightarrow \vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r} \Rightarrow \tau \propto BI_a l r$$

بایندها نشانگر تلف‌ها می‌باشد

$$\tau = k_t \phi I_a$$

مغز ماشین در موتور DC

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

$k_f = k_e = k$ ثابت می شود

* با داشتن ω_m می توان T را بدست آورد.

↓ و همزمان

* $T = k\phi I_a$ و $I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a}$ E_a کمتر باشد

$E_a = k\phi\omega_m$ و E_a بیشتر باشد

start که $\omega_m = 0$ است تا بدین زمان راه اعمال می شود

* راه اندازی E_a کمتر است پس $I_a = \frac{V_t}{R_a}$ ← آرمیچر جریان بسیار زیادی می کشد در هنگام راه اندازی

و (مقاومت هم با مقاومت نامبر)

* مقدار R_a عموماً کم است پس V_t و E_a تقریباً برابرند $V_t \approx k\phi\omega_m$ ← V_t و E_a تقریباً

متساوی با هم اند ← با ولت V_t می توان سرعت ماشین را کنترل کرد ← قابلیت کنترلی

* مقاومت جاروبک ها از معادله سیم پیچی طرفی آرمیچر بیشتر است


* برای رفع مشکل جریان زیاد موتور DC در هنگام راه اندازی یک مقاومت خارجی با آرمیچر سری می کنند

* اگر سیم پیچ از یک منبع جداگانه تغذیه می شود در آرمیچر از یک منبع دیگر به ماشین «کریک جداگانه» تغذیه می شود

تخلیه جوی اخیر برای سرعت $k\phi$ است یعنی کریک جداگانه بود

سه عدد ولت در سری این مدار است یعنی بود

ماشین کریک سری → جریان سری

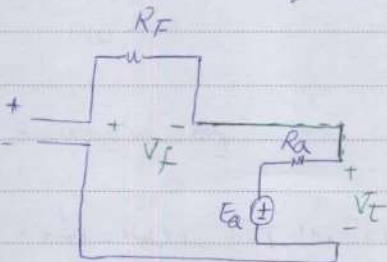

سرعتی ماشین را به صورت متغییر می کنند

$N_s = R\phi$ و پس تنها توسط N و ϕ ماشین می شود

Subject:

Year. Month. Date. ()

می توان N را کم کرد و ω را بیشتر کرد. با کم کردن N می توان R_p را کاهش داد. $I_p = I_a$
 در هنگام start، $E_a = 0$ و مقدار R_p کم است پس در هنگام start جریان تقریباً از R_a
 می گذرد و E_a پس از start جریان بسیار زیادی از آن میگذرد و ولتد می افتد یعنی عم ϕ زیاد است و هم I_a
 بیشتر است. \leftarrow مقدار start از عم بیشتری نبود.

* در ماشین تحریک همگانه می توان برای مثال در آرمیچر ولتاژ AC داد. چون ما می خواهیم جهت برودت طولانی شود.

* تا در ماشین تحریک سری: $T = k \phi I_a$ می توان به آن AC داد. چون هم زمان جهت ϕ و I_a عوض می شود پس T مثبت می ماند. اما مقدار آن نوسانات بیشتری خواهد داشت.


* تحریک سری \leftarrow Universal: هم با AC کار می کند و هم DC.

این ماشین برای کاربردهای استقامتی می شود. به عبارتی مقدار start زیاد می باشد.
 ما می توانیم R_p را کم کنیم و N را کم کنیم و ω را بیشتر کنیم و I_a را کم کنیم و در هنگام راه اندازی از نا لایب
 افزایش I_a و ω می توان استفاده کرد و مقدار راه اندازی بسیار زیادی تولید کرد.

* در حالت اولی می شود $T = \omega$ موتور DC تحریک همگانه

$$T = k \phi I_a \text{ و } I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a}, E_a = k \phi \omega_m$$

$$\Rightarrow T = \frac{k \phi V_t}{R_a} - \frac{k^2 \phi^2 \omega_m}{R_a}$$

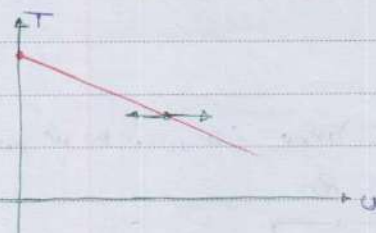

* در حالت اولی می شود $T = \omega$ موتور DC تحریک همگانه. قابلیت هم ماشین DC این است که می تواند در حالت موتور قرار بگیرد.

* در حالت اولی $T = 0$ است، پس $I_a = 0$ است.

Subject :

Year . Month . Date . ()

* با تغییر ϕ حالت تغییر روی T بیشتر است نسبت به وقتی که ϕ را عوض کنیم

* اگر ϕ یعنی میدان با آرمیچر همی شود در این صورت $I_f = I_a$ است قابلیت هم در این حالت افزایش جریان میدان در ابتدای راه اندازی است یعنی به خلاف ماشین تحریک جداگانه I_f ثابت بود در این حالت I_f نیز مانند

I_a تغییر می کند در ابتدا مقدار زیادی دارد $\omega_m = 0 \rightarrow E_a = 0$

← این ماشین جداگانه جریان با در راه اندازی دارد و جداگانه تانور را از روی دهنده

$\phi (\psi_a, \psi_f) = 90^\circ, \psi_a, \psi_{fmax}$

1- کاربرد: در این سیستم قطار شهری استارت آونوبوس


در این ماشین جریان I_f و I_a به دلیل هم بودن مدار استک، با هم تغییر جهت می دهند و بول از ولتاژ AC نیز برای تغذیه آن استفاده کرد

به نسبت ادرول مسیحه $T = \omega_m$ در موتور DC همی

$T = k\phi I_a$ و $\phi = k' I_f \rightarrow I_f = I_a$

$\Rightarrow T = M I_a^2$

تغییر ثابت

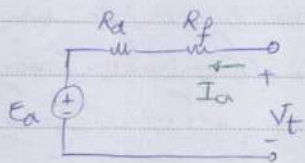


در steady-state از این معادله نظری می شود

$\Rightarrow V_t = E_a + (R_a + R_f) I_a \Rightarrow I_a = \frac{V_t}{(M\omega_m + R_a + R_f)}$

$\Rightarrow E_a = M I_a \omega_m$

$\Rightarrow T = \frac{M V_t^2}{(M\omega_m + R_a + R_f)^2}$

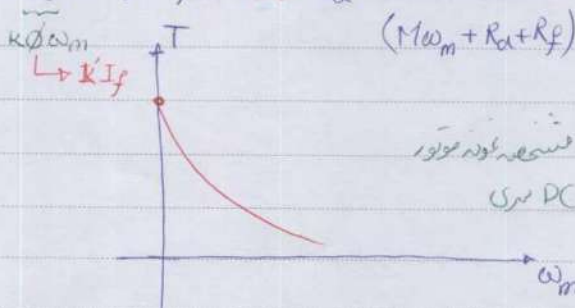


Subject:

Year. Month. Date. ()

مشخص است در حالتی که این موتور در حالتی که کولت است.

موتور DC نسبت (تجربه نسبت - موازی)

این موتور همان شکل جداگانه است که هم از پیچ و هم میزبان آن به طور خاصی از یک منبع DC استفاده می کنند.

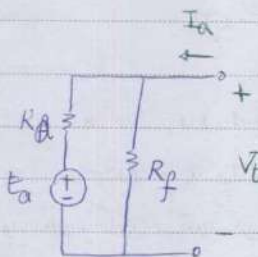

موتورهای DC کولت، میزبان آهنربای دائم، مکانیک یک موتور DC کولت میزبان خاص می شوند، با آهنربای قوی میزبان به طوری که میزبان مغناطیسی آن برابر آهنربای دائم می باشد.

راه اندازی موتورهای DC

برای موتورهای DC نسبت که احتمالاً به شکل راه انداز زیاد خود دارند (در مقایسه با موتورهای DC سری) جریان راه اندازی استارت باید محدود شود:

$$I_a = \frac{V_t}{R_a} \quad (R_a \rightarrow 0 \Rightarrow I_a \rightarrow \infty)$$

عندما نشان از معادلت چارولت

چارولت هم کمی دارد و در راه اندازی جریان بسیار زیادی از آن می گذرد، معادلت آن باعث می شود که در زمان کوتاه چارولت بسیار زیادی پیدا کند که می توان آسیب بزند.

در موتور القایی این مشکل پیش می آید چون معادلت توزیع شده بود و هم زیاد داشت. خود در کولت جریان در آنجا برای عدم احتمال در شکست بود.


* برای کاهش جریان راه اندازی:

- ۱- استفاده از معادلت سری
- ۲- کاهش دندانه از پیچ

Subject :

Year . Month . Date . ()


* شکل یک مدار راه اندازی توانی به صورت زیر می باشد :

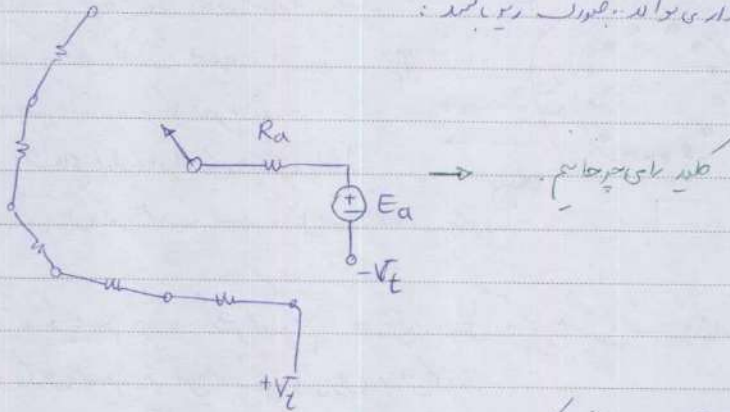


* لحاظ از ترانسیتور هم استفاده کرد.

لحظه روشن و خاموشی

در روشن شدن نیز در واقع ولتاژ آر میگر کاهش می یابد. روشن گشتن ولتاژ آر میگر نیز در واقع با کاهش V_t است. این V_t است که می شود. انجام این کار با استفاده از یک منبع DC با ولتاژ متغیری قابل تنظیم (بدون ترانسیتور) روشن های کنونی غیر قابل اجراء است.

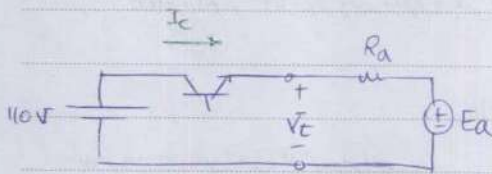


ترانسیتور می تواند با ON و OFF می شود. قطع و وصل

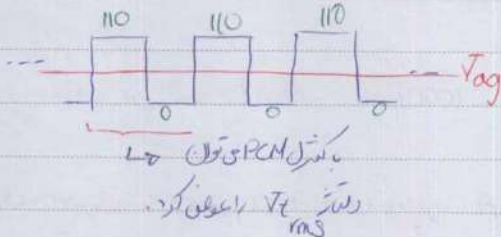

عکس العمل آر میگر روشن قطعه های تری در روشن DC

در موتور عبور جریان از آر میگر به دلیل توزیع شماره در برابر قطعه های تری و از شماره تریال ϕ_f کار می شود. در این بدنه عکس العمل آر میگر می تواند

Subject :
Year . Month . Date . ()

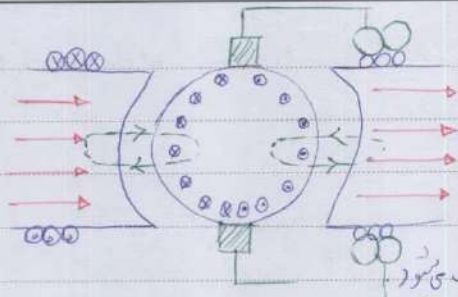

سختی در فرستادن به معنی رووور ایجاد می شود میرسد
می سازند و به تقوی می دهند که ممکن است همیشه رفت و
برگشتن شلتر را ضمن کنند و اثر کل منفی باشد
آنها به دلیل اشتباه میزان افزایش میدان توسط
آرمیچر از کاهش آن یعنی مثبت در کل شمار تصفیه می شود

راه حل این است که با تغییر معنی صاف صاف در معنی باشد و مقدار تصفیه شده را
است و با این کار می توان این کاهش را می توان می توان کرد

برای حل این مسئله تقوای حلقه سیم پیچ و تقوای حلقه سیم پیچ را در تقوای حلقه سیم پیچ در اثر
جریان آرمیچر از یک طرف در برابر تقوای حلقه سیم پیچ در طرف دیگر می باشد و از طرف دیگر آرمیچر
افزایش در قطبها ایجاد می شود که باعث افزایش شدت می شود
کاربران تصفیه و تقویت میدان باشد شمار قطب تغییر می کند و عکس العمل آرمیچر منفی می شود


مثال : $N_F = 100$, $I_F = 1A$ باشد و جریان عکس العمل آرمیچر در جریان نامی $I_A = 10A$ ، 10 شمار تصفیه کند

$$AR = \frac{1}{10} \times (N_F I_F) = \frac{1}{10} \times 100 \times 1 = 10 \text{ At}$$

تعداد حلقه سیم پیچ لازم برابر است با :


$$10 \text{ At} = N_g I_g \Rightarrow N_g = 1 \text{ t}$$

مثال : ب موتور shunt 1000 rpm , $100V$ و 12 kW و $R_a = 0.1 \Omega$ و $R_f = 80 \Omega$

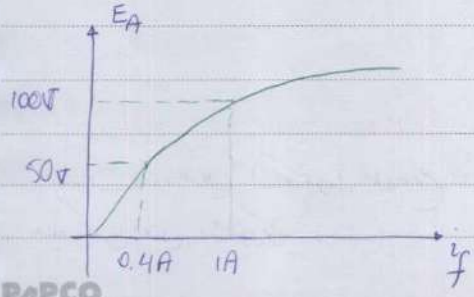

دریاری شنت ماشین 1000 rpm و جریان آرمیچر $6A$ است
الف - مقادیر اضافی مدار تحویل را می سازند
ب - تعداد جرم ضمنی در سرعت نامی
 $T=0$ یا $I_a \neq 0 \Rightarrow E_a I_a$
سوف تلفات جرم ضمنی می شود

Subject: _____
 Year. _____ Month. _____ Date. ()

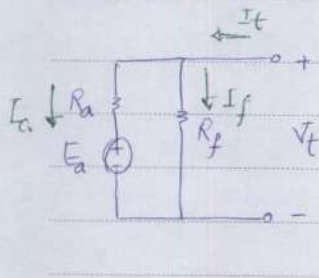

* تست خارجی R_f سری شده است تا بتواند کنترل کنیم

$$V_t = E_a + R_a I_a \Rightarrow E_a = 99.4V \Rightarrow I_f \approx 1A$$

\downarrow \downarrow \downarrow
 100 0.1 6

$$\Rightarrow \frac{V_t}{R_f} = 1A \Rightarrow R_f = 100 \Omega \Rightarrow R_f \approx 20 \Omega$$

در حالت کلی برای موتور $P_{Load} + P_{rotational} = P_{out} = E_a I_a$

دری برای $P_{Load} = 0$ $\Rightarrow P_{rot} = 99.4 \times 6 = 596.4 W$

در حالتی که برای موتور $P_{Load} = 0$ سرعت ماشین را به دست می آوریم

در حالتی که برای موتور $P_{Load} = 0$ سرعت ماشین را به دست می آوریم

$$E_a = k \phi \omega_m \Rightarrow \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\omega_{m1}}{\omega_{m2}} \Rightarrow E_a = V_t - R_a I_a = 100 - 0.1 \times 120 = 88V$$

\downarrow \downarrow
 dc dc

$$\Rightarrow \omega_{m2} = 1000 \times \frac{88}{99.4}$$

در حالتی که برای موتور $P_{Load} = 0$ سرعت ماشین را به دست می آوریم

در حالتی که برای موتور $P_{Load} = 0$ سرعت ماشین را به دست می آوریم

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{k \phi_1 \omega_{m1}}{k \phi_2 \omega_{m2}} = \frac{\omega_{m1}}{0.9 \omega_{m2}}$$

در حالتی که برای موتور $P_{Load} = 0$ سرعت ماشین را به دست می آوریم

1. در $T = k \phi I_a$ $k \phi = \frac{E_a}{\omega_{m1}}$

2. در $T = \frac{P_{out}}{\omega_m} = \frac{E_a I_a}{\omega_m}$