


# سوراخ کاری

# حرکات اصلی در ماشینکاری:

۱- حرکت برش (Cutting Movement) ۲- حرکت تغذیه (Feed movement)

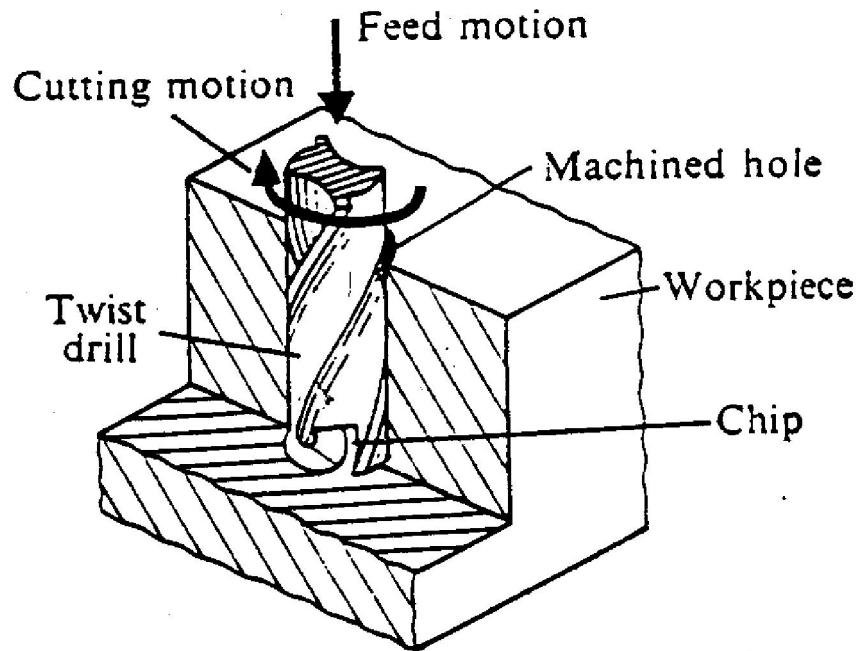


فرآیند سوراخکاری (Drilling)


□ در سوراخ کاری حرکت برش یا اصلی همان حرکت دورانی ابزار سوراخکاری می باشد.

□ و حرکت تغذیه در جهت محور مته می باشد. در واقع هر دو حرکت به عهده ابزار می باشد.




## هندسه ابزار سوراخکاری

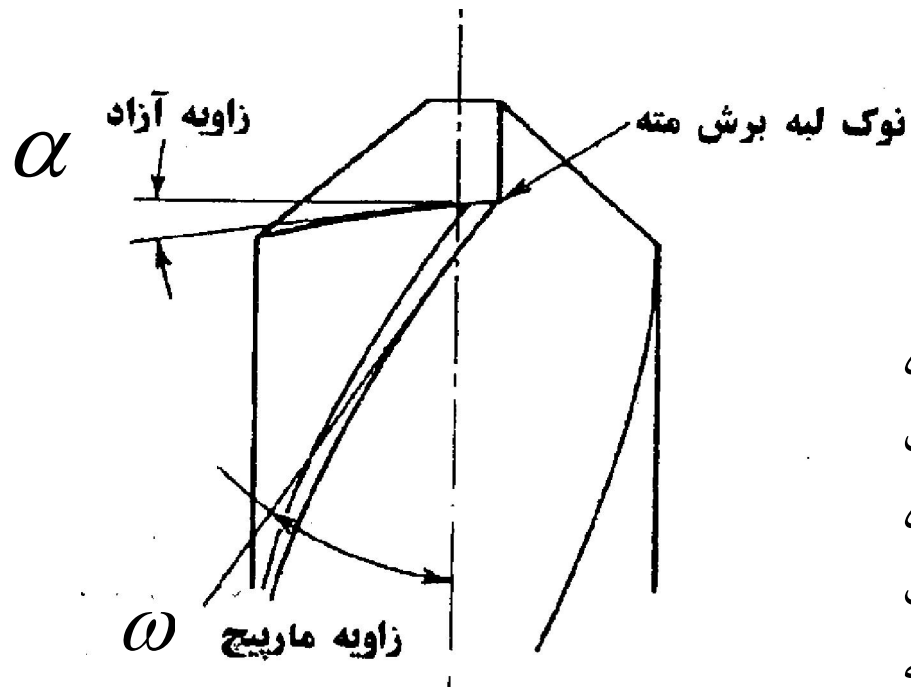

□ در عمل در سوراخ کاری دولبه برنده وجود دارد. بار به ازای هر دندانه تعریف می گردد و عبارت است از عمقی از ماده که توسط یک دندانه در امتداد حرکت تغذیه و برای هر دور گردش متنه برداشته می شود که معادل نصف پیشروی می باشد.

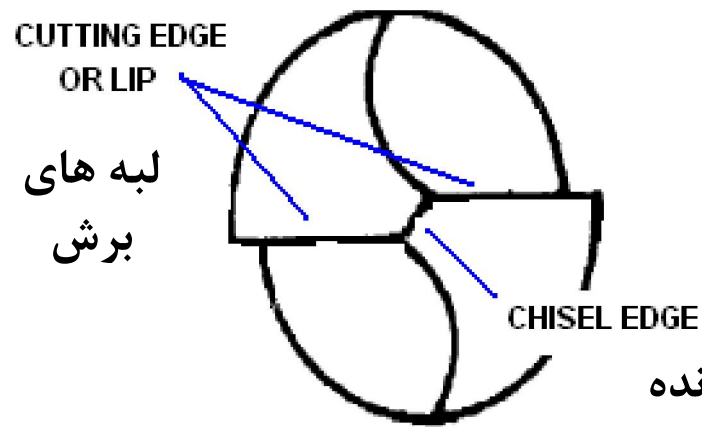

لبه های برنده  
عرضی

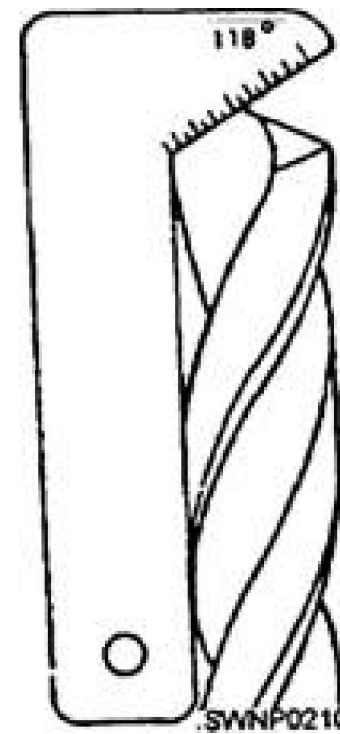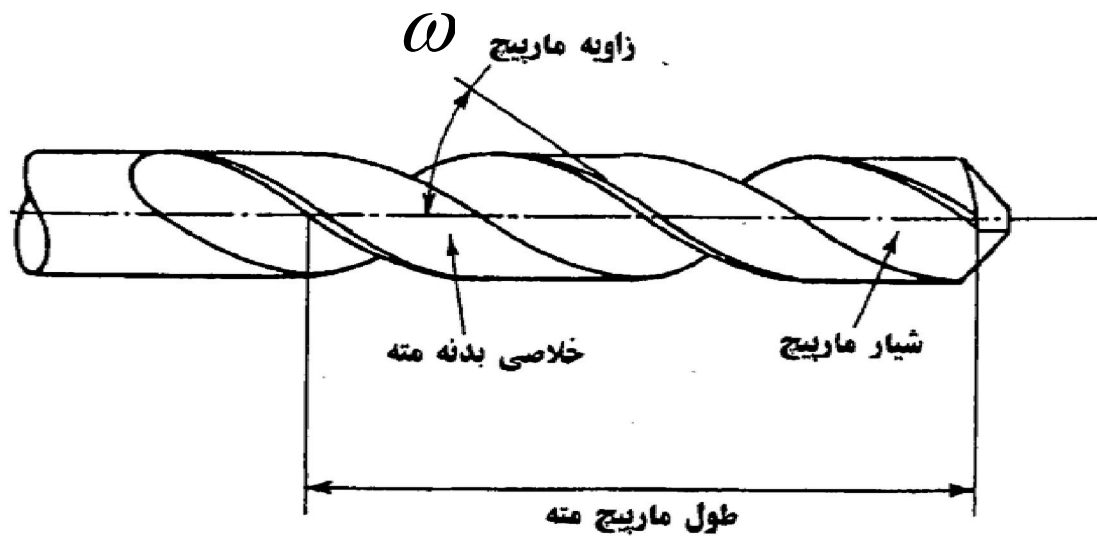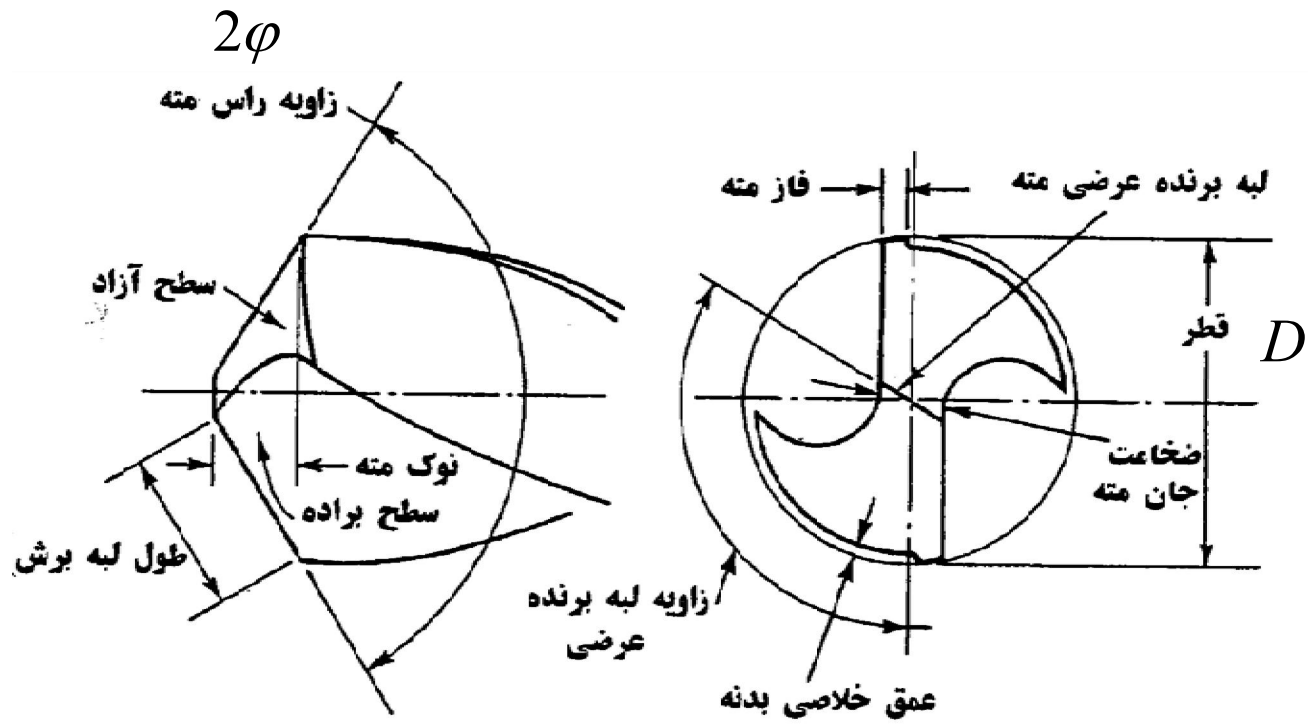


شابلون مورد استفاده برای کنترل زاویه راس

□ مقدار زاویه  $\gamma$  براده در طول لبه برش متغیر بوده و این مقدار در مرکز مته کمترین است. پس شکل گیری براده در بدنه بهتر از راس است (بعلت زاویه براده بیشتر)

	$\omega$ زاویه شیار مارپیچ
$\tan \gamma = \frac{r_x}{R} \times \frac{tg \omega}{\sin \varphi}$	$R$ شعاع مته
	$r_x$ شعاع دایره مخروطی مته در نقطه مربوط
	$\varphi$ نصف زاویه راس

□ بعلت اینکه در سوراخکاری هم عمل چرخش و تغذیه وجود دارد مقادیر واقعی زاویه آزاد و براده با مقدار استاتیکی آن فرق دارد و هر نقطه در روی لبه برش، مسیر مارپیچی را طی می کند که گام آن برابر است با مقدار پیشروی

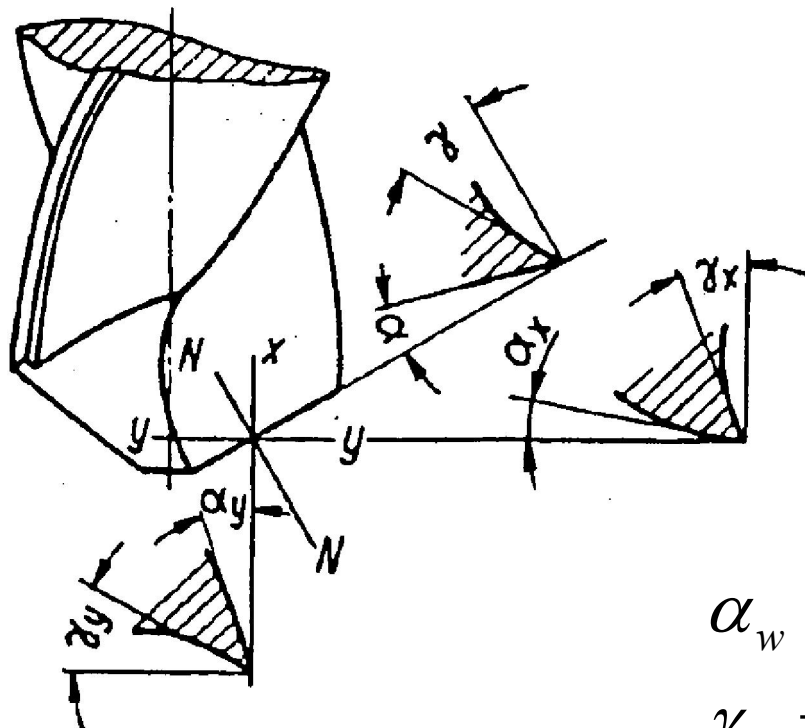

زاویه آزاد و براده در مته مارپیچ

$$\alpha_w = \alpha - \mu$$

$$\gamma_w = \gamma + \mu$$

$$\tan \mu = \frac{a_f}{\pi \cdot D}$$

$a_f$  مقدار پیشروی

$\alpha_w$  زاویه آزاد در حین کار

$\gamma_w$  زاویه براده در حین کار

$D$  مقدار قطر مته

$\mu$  زاویه مارپیچ پیشروی

□ برای اینکه زاویه گوه در طول لبه برش یکنواخت باشد بایستی زاویه آزاد در مرکز مته بیشتر از مقدار آن در محیط مته باشد. مقدار زاویه آزاد در محیط مته ۸ تا ۱۴ درجه و در نزدیکی محور مته ۲۰ تا ۲۷ درجه انتخاب می گردد.

## وظیفه فاز مته :

- ۱- کم کردن اصطکاک بین براده و قطعه کار و مته
- ۲- محل مناسب برای عبور روانکار
- ۳- وظیفه پرداخت نهایی و رسیدن به اندازه سوراخ مطلوب

ضخامت جان مته نشان دهنده استحکام می باشد و با کمتر شدن آن نیروها کم و استحکام مته کم می گردد.

متغیرهای برش در سوراخکاری

## ۱- سرعت برشی


در محیط ماکزیمم بوده و هر چه به مرکز مته نزدیکتر می شویم مقدار آن کمتر می گردد. در صورت عدم تشکیل لبه انباشته با افزایش سرعت کیفیت سطح افزایش می یابد.

$$V_{\max} = \frac{\pi.D.n}{1000} (m / \min)$$


## ۲- ضخامت براده تغییر شکل نیافته ( $a_c$ )

در نیم دور اول به براده به ضخامت  $a_{f1}$  و در نیم دور دوم چرخش مته ضخامتی به اندازه  $a_{f2}$  برداشته می شود .



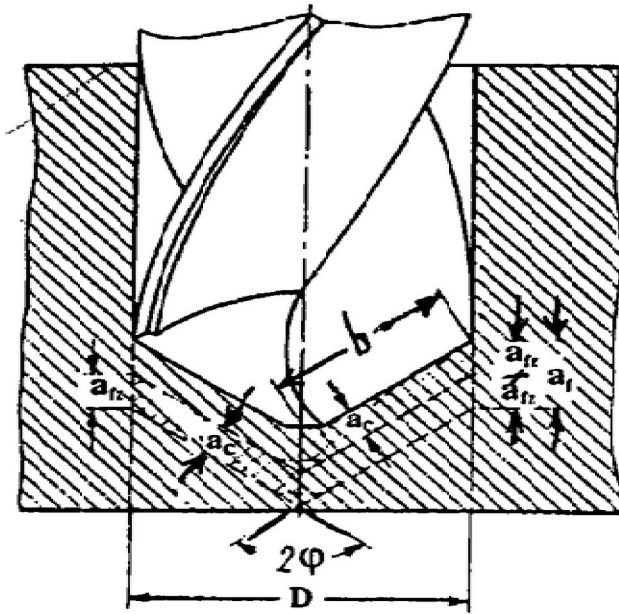

سوراخ یک مرحله ای

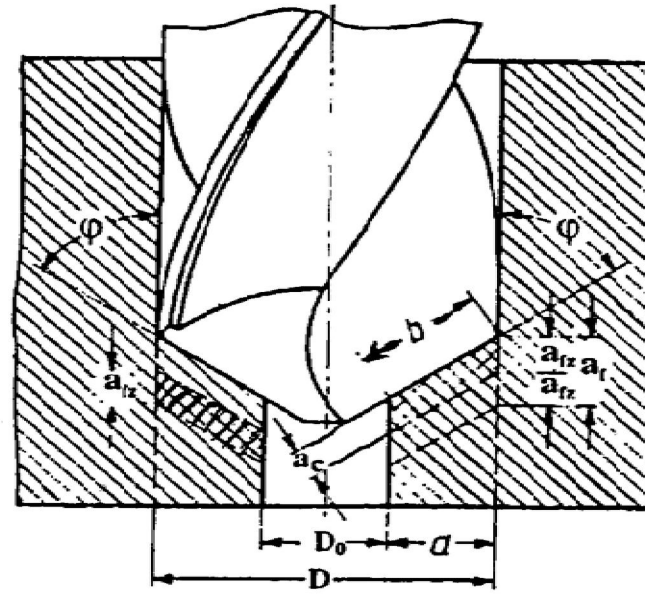

سوراخ دو مرحله ای

$$a_{fz} = a_{f1} = a_{f2} = \frac{a_f}{2}$$

$$a_c = a_{fz} \cdot \sin \varphi = \frac{a_f}{2} \cdot \sin \varphi (mm)$$

$$b = \frac{D}{2 \sin \varphi} (mm)$$

$$A_c = \frac{D \cdot a_f}{2}$$

$\omega$  زاویه شیار مارپیچ

$\varphi$  نصف زاویه راس

$A_c$  سطح مقطع براده تغییر شکل نیافته

$a_f$  مقدار نرخ پیشروی

$D$  مقدار قطر مته

### ۳- زمان ماشینکاری:

$$t_m = \frac{L}{a_f \times N}$$

$L$  طول ماشینکاری (میلیمتر)

$N$  دوران اسپیندل (دور بر دقیقه)


$a_f$  مقدار نرخ پیشروی (میلیمتر بر دور)

$t_m$  زمان ماشینکاری بر حسب دقیقه


### ۴- نرخ براده برداری:

$$Z_w = A_c \times V = \frac{D \times a_f}{2} \times \pi D n (\text{mm}^3 / \text{min})$$

# نحوه شکل گیری براده

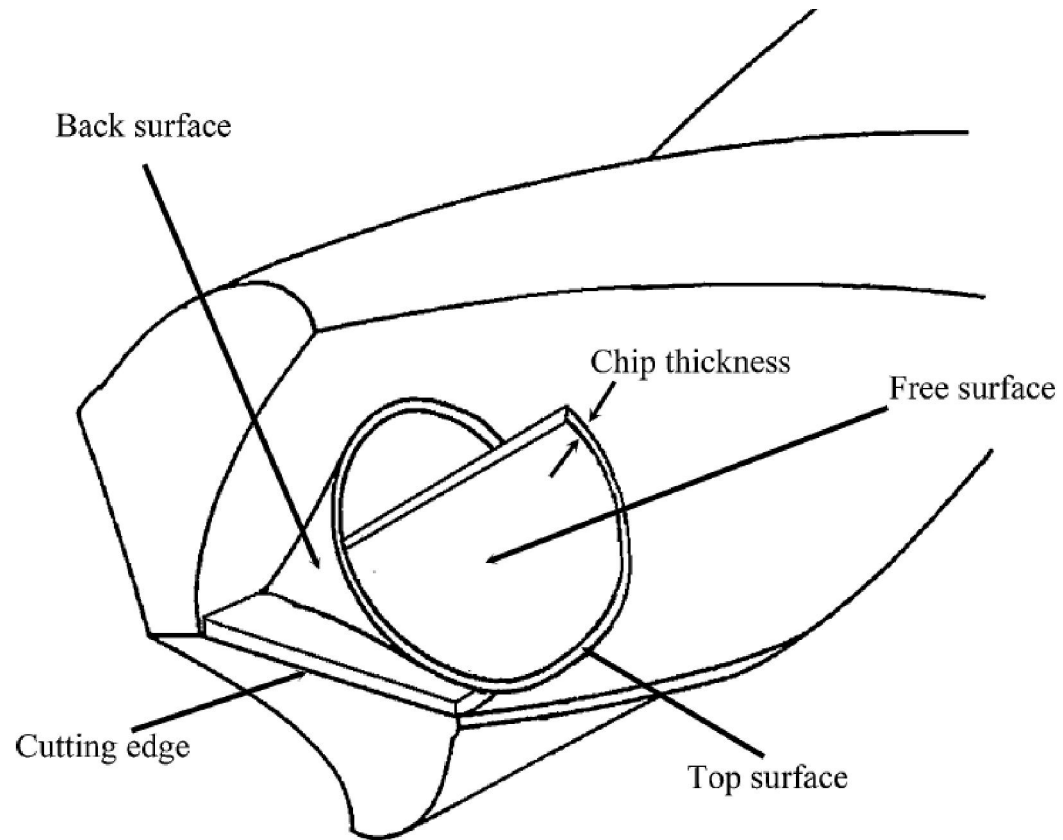

## ۵- نیروها و گشتاور اعمالی بر مته

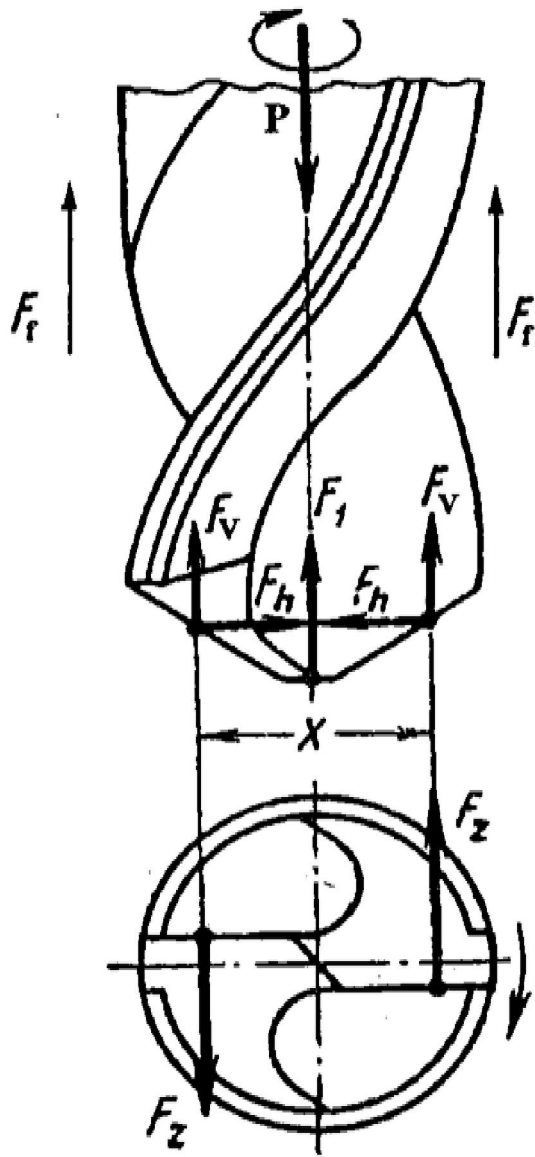

- ❖  $F_h$  نیروی افقی که روی دو لبه وارد شده و با هم خنثی می شوند.
- ❖  $F_v$  نیرویی که به مته به سمت بالا وارد شده و مانع از نفوذ ابزار به قطعه کار می گردد.
- ❖  $F_1$  نیرویی که روی جان مته وارد شده و جهت آن در جهت  $F_v$  است.
- ❖  $F_f$  نیرویی اصطکاک بین حاشیه مته (فاز) و سطح کار می باشد.

- A. گشتاور حاصل از لبه برنده (۸۰٪)
- B. گشتاور حاصل از جان مته (۸٪)
- C. گشتاور اصطکاکی (۱۲٪) حاصل از جریان براده و حاشیه مته

## اثر فاکتورهای مختلف روی نیروی محوری و گشتاور پیچشی مته

**۱- جنس قطعه کار :** هر چه استحکام قطعه بیشتر باشد و سختی آن بالاتر باشد نیرو و گشتاور بیشتری لازم می باشد.


**۲- قطر مته و میزان بار:** هر چه قطر مته و پیشروی بیشتر شود سطح مقطع براده تغییر شکل نیافته بیشتر شده و برای تغییر شکل نیروی و گشتاور بیشتری لازم است.

$$A_c = \frac{D \cdot a_f}{2}$$

**۲- زاویه مارپیچ  $\omega$**  : با ازدیاد آن زاویه براده زیاد شده و براده به آسانی شکل می گیرد و نیروی محوری و گشتاور کمتری لازم است . این کاهش تا ۳۰ درجه قابل ملاحظه است.


$$\tan \gamma = \frac{r_x}{R} \times \frac{\text{tg } \phi}{\sin \phi}$$

زاویه مارپیچ بصورت معمول بین ۱۸ تا ۳۰ درجه در نظر گرفته می شود.

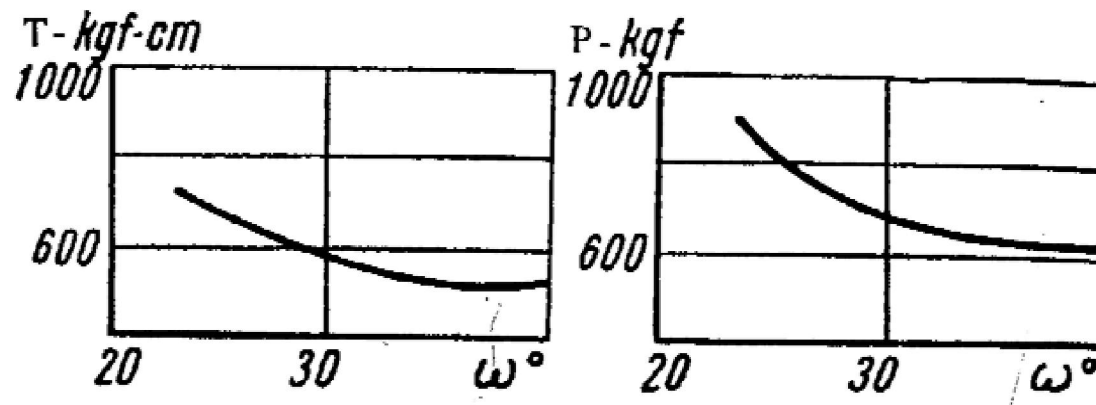

اثر زاویه مارپیچ بر روی گشتاور و نیرو

**۳- زاویه راس  $2\varphi$  :** زاویه راس بر ضخامت براده تغییر شکل نیافته تاثیر گذاشته و باعث اثر بر نیرو و گشتاور می شود.

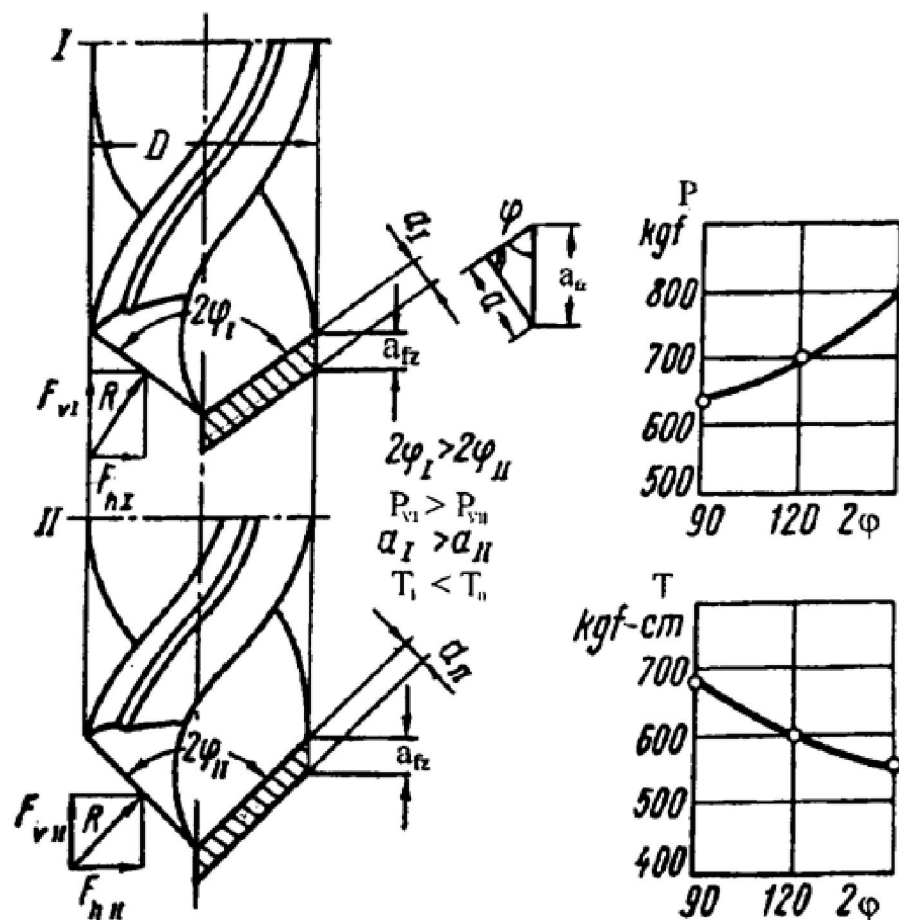

$$a_c = \frac{a_f}{2} \cdot \sin \varphi$$

زاویه راس بزرگتر برای جنس های سخت تر (۱۱۶ تا ۱۴۰) و زاویه راس کوچکتر برای جنس های نرم تر انتخاب می گردد.

اثر زاویه راس بر نیروی محوری و گشتاور پیچشی


**۴- مایع روانکار :** با انتخاب مناسب روانکار اصطکاک کاهش یافته، نیرو محوری و گشتاور کاهش می یابد.

- مقدار کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصد برای فولاد
- ۱۰ تا ۱۸ درصد برای چدن
- ۳۰ تا ۴۰ درصد برای آلومینیوم

## **۵- عمق ماشینکاری:**


با افزایش عمق شرایط ماشینکاری بدتر شده ، نیرو و گشتاور افزایش یافته و درجه حرارت مته بالا رفته در نتیجه عمر قلم کاهش می یابد و نیروی محوری و گشتاور پیچشی افزایش می یابد. بدین منظور بر روی مته شیارهایی ایجاد کرده که باعث دفع بهتر براده و نفوذ بهتر روانکار به منطقه برش گردد .



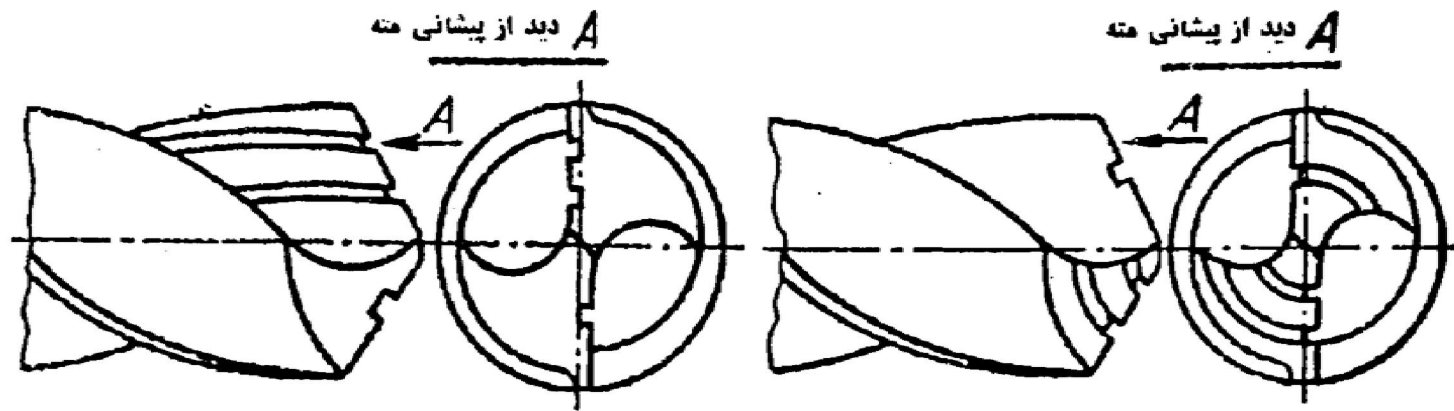

شیارهای ایجاد شده در سطح آزاد و براده

**۶- سایش مته :** افزایش پهنای سایدگی در سطح براده و سطح آزاد سطح درگیری را بیشتر کرده و باعث افزایش نیرو و گشتاور می گردد.  
نیروی محوری و گشتاور تولیدی در مقایسه با یک مته تیز و سالم ۱۰٪ الی ۱۶٪ افزایش می یابد.

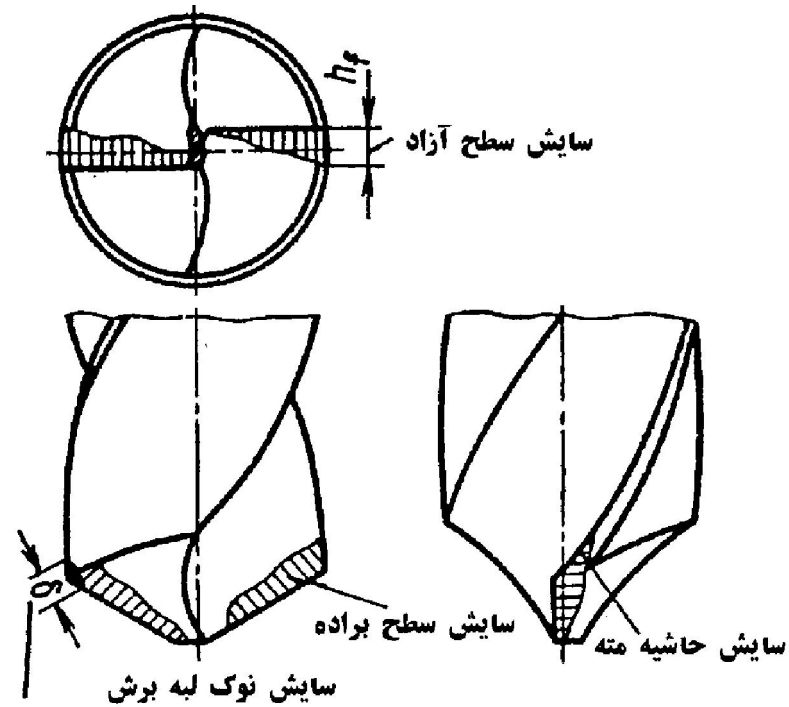

### سایش در مته های مارپیچ

**۷- سرعت برشی :** نیروی محوری و گشتاور پیچشی با افزایش سرعت برشی ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می یابد.

## مرجع

[۱] رازفر، م، اصول ماشینکاری و ابزار شناسی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی  
امیر کبیر، ۱۳۷۹