

« ماشین‌های مختلف »

سرعت‌ها:

موتورهای تلفاز

۱- یونیورسال

۲- موتور جارو

۳- موتورهای تلفاز:

۱- موتور سه‌فاز

۲- خازن راه‌انداز

۳- خازن دائم

۴- دوخازن

۴- موتورهای سبک

از این موتورها: شامل موتورهای مدار مغناطیسی، موتورهای مدار مجتمع


ماشین‌های از لحاظ سرعت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- Normal speed : ۶۰۰۰rpm

۲- High speed : ۶۰۰۰rpm تا ۶۰۰۰۰rpm

۳- Super High speed : ۶۰۰۰۰rpm تا ۱۰۰۰۰۰۰rpm

Universal Motor

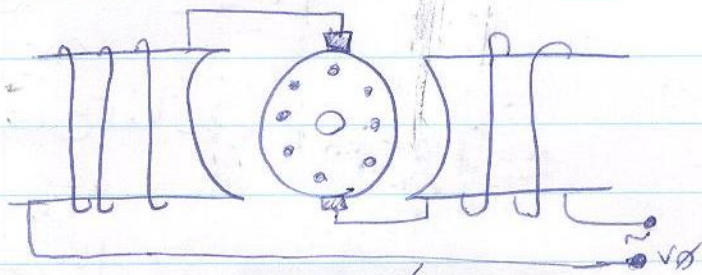


نشان فوقی مبرور DC سری است چون ولتاژ ترکیبی با اسیجری سری شده است

$$\tau = k \phi I_a = k' I_f I_a = k' I_a^2$$

جریان میدان نسبت و مانع
 سازهیوان

DC
حالی خواهیم بر انچه که ابر و سازهیوان در هم مبرور DC فوقی مبرور خواهد بود یا چیزی؟

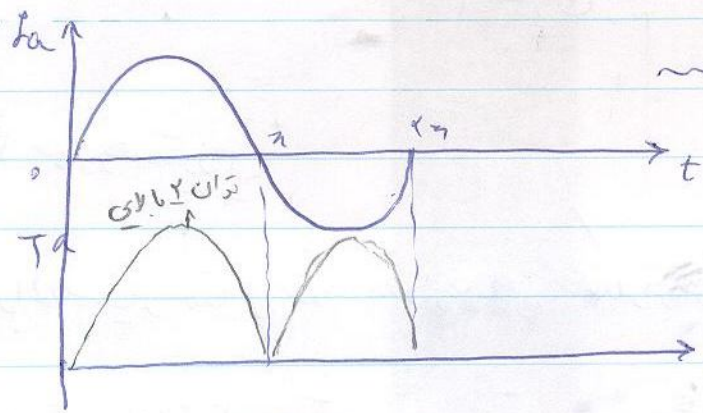

جریان سینوسی است چون ولتاژ سینوسی را تقسیم بر یک امپدانس داریم

$$T_{av} = \frac{2}{\pi} T_m$$

عاملی که باعث حرکت می شود متناوب است و نسبت به آن نسبت به مقدار

نسبت داشته باشد یا منفی و اگر بعضی باشد حرکت نخواهد کرد. دلیل را ببینید:

موتور AC سری همی تواند با برق AC کار کند چون نسبت بهش متناوب است و سوا دارد

حال اگر تصور کنیم با یک سازهیوان همان است اما I_a تغییر

این نوع صدتور به دلیل نسبت درستی بر مبنای پدیده است.

می‌تواند نسبت در صدتورها و غیره و حرکات می‌تواند

حل باید نسبت آن را به دلیل کاهش تلفات هسته باید نسبت آن را بر

ورته ساخت چون در حالت ac تلفات زیاد داریم.

کاربرد این صدتورها: جاروبرقی، مخلوط‌کن، دریل، سسوار، وسایلی در اینزستی

صدتورهای نیونیوم سال دارای سرعت‌های بالا هستند. بالای ۶۰۰۰rpm

ماتریس صدتور ۶۰۰۰rpm است.

حداکثر سرعت در این صدتورها به این اندازه است تا اینکه به این فرکانس ۵۰Hz

است؟

حلی خواهیم بود در هر حالت DC نسبت به این سری با ac؟

خوب معمولی DC قدرت است به دلیل T_{ev} و هم چنین تلفات در ac

بیشتر است.


آیا این صدتور نیونیوم سال را به برق DC وصل کنیم، خواهد بود؟

خوب مثال می‌توان جاروبرقی را با برق DC هم انداخت؟

هر مسیری بسته را به قطب می گویند


(shaded pole)

صورتی القای قطب جای گذار:

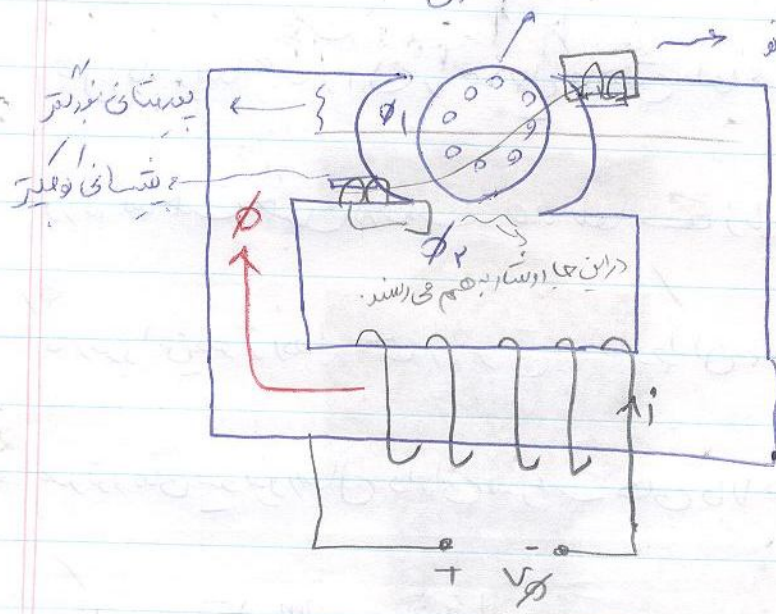

افسان کون دستزه اف

صورتی کون

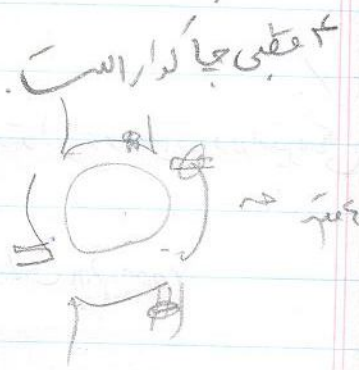

با اعمال V_m و ac جریان i عبوری کند به باعث ایجاد سیم پیچ سیم پیچ می

خطوط سیم پیچ می مسیری بسته را می کند اما سیم پیچ تقریبی مسیری باز می کند

به همین دلیل در نقاط نوک سیم پیچ بیشتر داریم

جریان ac است سیم پیچ ac است به بیشترین بزرگترین ولوگی می شود

به وقتی به این دو نشان می رسد در نشان می دهد سیم پیچ ایجاد می شود به این مافون

لتر با عمل به وجود آورده می شود صورتی لندنی بر این بین دو سیم پیچ بزرگتر

ولوگی اختلاف فاز وجود دارد و سیم پیچ نشان می دهد نسبت به بزرگترین سیم پیچ است

با توجه به زاویه بین فاز اول و دوم $T = r * F \rightarrow$ بستن آن حرکت می کند. برینقل (تغییر)


بنابراین نسبت ϕ به ϕ_1 پس فاز تر است. هر چه جمله هایش تر باشد پس فاز تر است.

چون در میدان با هم اختلاف دارند نسبت در اجزای شود نسبت در

$$T \propto |\phi_1| |\phi_2| \sin \theta$$

$$\phi_1 = 40^\circ, \phi_2 = 45^\circ$$

حلی خواهیم داشت حرکت را بدینم:

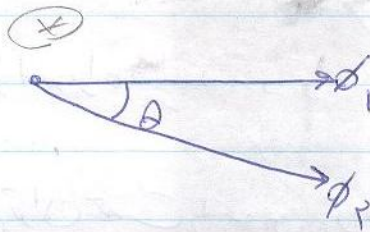

قانون دوم: در مایه خاصیتی های الکتریکی موتور قابل دارد نسبت ستارسی علت

فاز حرکت کند. بنابراین در صورت یاد ساختن می چرخد.

* قدرت نسبی با زاویه صاف و از یاد نسبت معمولاً کمتر از ϕ است.


پس این موتور دارای توان های کم است. (کمتر از ۳۵۰۰)

یکی از عوامل مشخص کننده توانی (در مایه) عبارت است از:

$$P \propto D^2 L n$$

↓ قطر
↓ طول
→ سرعت

این موتور نسبت به یونیورسال همیشه تر است :

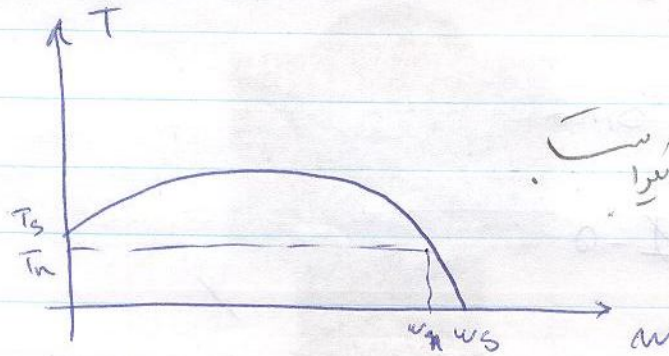

لغزش این نوع موتورها بین تراز انواع دیگر است

معمولاً زیر بار نمی توانند راه بیا افتند و توان کمی دارند.

لا در این ماشین نمی توان است را عوض کرد و همواره یک است است. چون در ساختار

دسته است که پس باز توان تعیین می شود.

کاربرد: آتریه، پمپ آب، کوپرد...

موتور: چیلون می توان است حرکت موتور عوض کرد

موتور هستیوزس: Hysteresis motor

حجم و عمری مواد صفت می به دسته های زیر تقسیم می شود:

۱- سخت Hard magnetic

۲- نیمه سخت Semi Hard

۳- نرم Soft magnetic

بسیار دبی مغناطیسی با B و H مشخص می شود

جریان میدان
شدت میدان (A/m) (از سیم)
مغناطیسی
(core circ force)


تولید و (T) $\frac{m}{m^2}$ (د)

$$1 T = 10^4 G$$

۱- مواردی که H بزرگ دارند سخت اند مانند آهنرباها B کم میخورند

۲- مواردی که H کوچک دارند نرم اند مانند سیم پیچ که در ماشین به ای این B کم میخورند

۲- نوع بین دو مدار
سخت

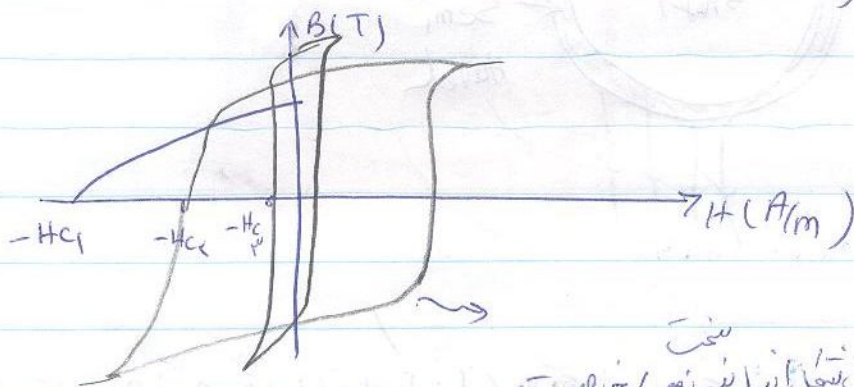

سخت
موادی که در این شکل اند (نیمه نرم) خاصیت

هسته های دارند

از مواد پهن تخت در کاربرد موتور و انتقال نیروی لنت می شود موتور هسزین

که هم تلفات را دارند هم سه فاز

انسان تور ماشین است اما در تور کی مادی غیر فرسایشی در آن پیچیده


می شود

وقتی انسان تور را به برقی سه فاز و لنت می شود و در آن تور عبور لنت نه رفتی می تواند

از آن عبور لنت مانند شکل زیر تعاری لنت (با توجه به منحنی های قبل)


نیای این میدان در Semi Hard زیرا می شود تقریباً شبیه آهنز با رفتاری لنت

و سوار تو لنتی لنت با هم اختلاف فاز در موتور چوبتی لنت

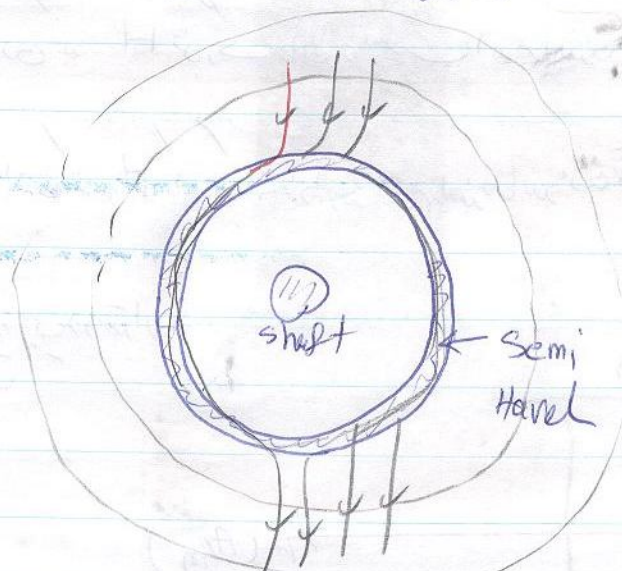

موتور هسزین عجزر موتورهای سگ ران دلته بندی می شود

این موتور به این ابعاد کوتاه رانندگی بسیار خوب است و در حالت است و به همین دلیل صدای آن نیز کم است.

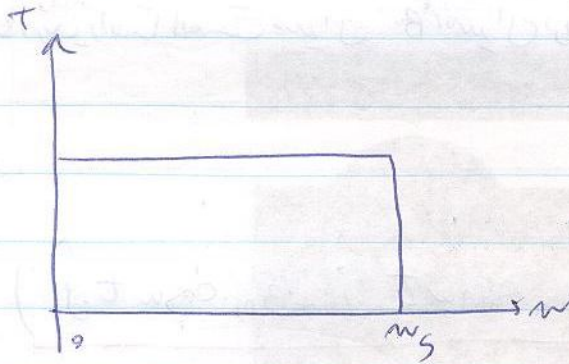

این موتور برای کارهای با سرعت بالا مناسب است مانند ماشین‌های صنعتی فن‌ها و پمپ‌ها و در زیر بار (استفاده ناوبری)

سرعت ۷۰۰ rpm - ۹۰۰ rpm

Single phase IM

موتورهای القای تک‌فاز:

در این نوع موتور القای تک‌فاز، به سیم‌پیچ‌ها ولتاژ تک‌فاز اعمال می‌شود.

حل می‌خواهیم بدانیم که موتور تک‌فاز چگونه باید کار خواهد کرد.

فرض می‌کنیم که سیم‌پیچ‌ها را به جریان $i = I_m \sin \omega t$ است از آن می‌گذرد.

$i \rightarrow$ mmm

$$i = I_m \sin \omega t$$



$$B = B_m \sin \omega t \hat{j}$$

در جهت z است.

چون فقط در راستای است میدان B میدان بردار از آن صاف است.

خواهد بود.

$$B = B_m \sin \omega t \hat{i} = \frac{1}{\sqrt{2}} (B_m \sin \omega t \hat{i} + B_m \cos \omega t \hat{j}) + \frac{1}{\sqrt{2}} (B_m \sin \omega t \hat{i} - B_m \cos \omega t \hat{j})$$

B_{ccw}

B_{cw}

یک میدان ساین را می توان تبدیل به دو میدان نوری در خلاف جهت حرکت هم می چرخند

این یکی از نتایج است که می توان از نشان های زیرین است آورد.

$$زاویه صاف = \frac{p}{\lambda} = \text{زاویه الترنس}$$

سرعت حرکت میدان در (صاف) است. به مقدار صاف دارد هر جا که صاف ها را


ندانیم بوزن مقدار صاف ها را در فرای تردیم.

این میدان میدان های نوری چون از آن صاف اند بنابراین میدان ساین

را می توان به دو میدان هم دامنه و هم سرعت و بردار در خلاف جهت حرکت هم

می چرخند.

صاف

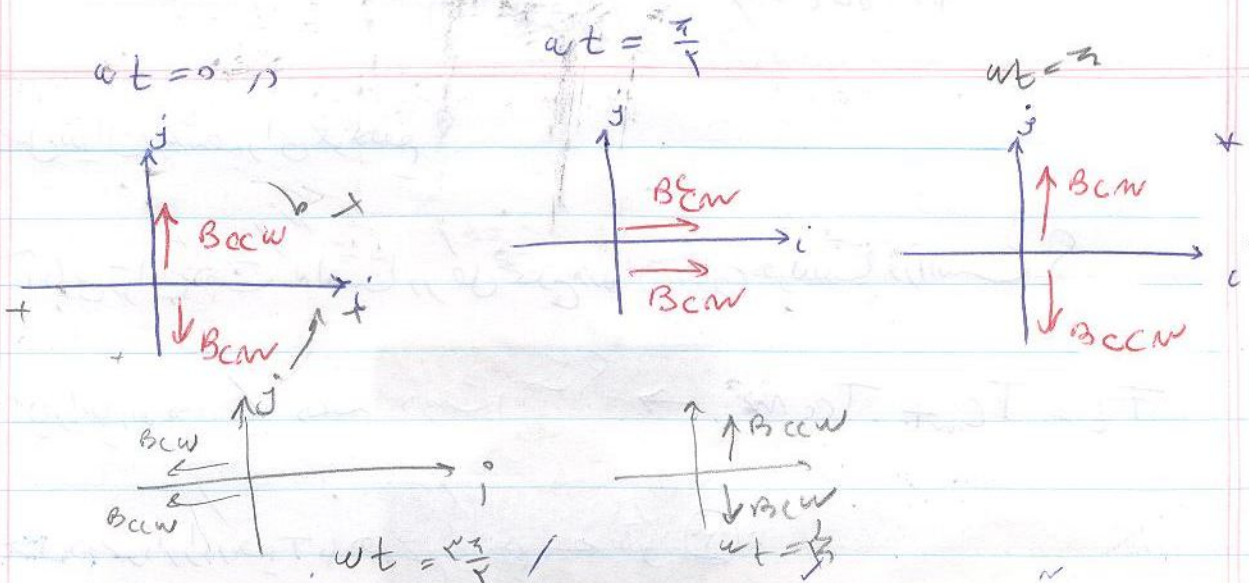

آیا می توان گفت هر میدان بردار با یک میدان سه فاز است؟


نه می توان هر میدان را با یک مشتق القای سه فاز مدل کرد؟ بله می توان این کار کرد.

نیابراین هر میدان بردار را می توانیم به صورت القای سه فاز است.

نیابراین هر میدان می تواند مشتق مشتق در سرعت خود را داشته باشد در واقع موتور

القای تک فاز در موتور القای سه فاز در داخل خود دارد.

مشتق مشتق در سرعت با دریا عمیق هم نسبت به هم T قرمز خواهد بود.

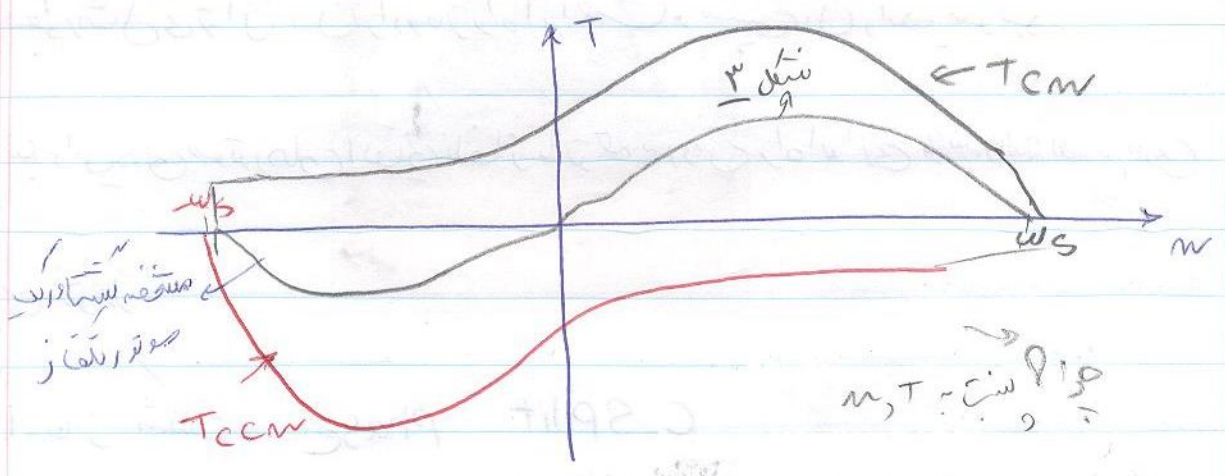

در این زمان حذف دسته و حالت را می توانیم

pull out → max
گشت در لنتی که از لنتی جدا کند

حل میدان ششبرای خود جمع؟

آبای تو آن گشت که لنتی در کل مجموع میدان های هر لنتی در است؟

دلیل را بنویس ✓ در دست است؟ $T_t = T_{cut} + T_{cav}$

حال در خود را در T تا هم جمع می کنیم ← شکل (۲)

تفاوت شکل (۳) با شکل لنتی در دست چیست؟

در لحظه ای است که لنتی در لنتی است یعنی ماشین خود است است یعنی

اگر آن را به برقی وصل کنیم خودش کار نمی کند بنابراین نیاز به ملک دارد

چون بد میدان دارد باید فاز دارد (یعنی هر چند بنابراین باید یک سیستم بیعی ملکی در ماشین

قرار بدهیم تا بتواند میدان را در ایاری کند

چطور می توان آن را در فاز راه انداخت و سپس آن را بد فاز برد

بنابراین برای صوت در همان القای تلفاز با توجه به روش راه اندازی در سیستم بیعی

می شوند:

۱- فاز شلست C split phase

توجه به از جغای سار جلیونه و توان به نسبت ۱۱۱۱۱۱۱۱؟

۳- مخازن دائم (Permanent cap)

۴- دو مخازن (two cap.)

مدار معادل موتور القای تلفاز؛

هر کدام از میدان های گردان معادل یک موتور القای تلفاز است.

چون سه فاز دارای هفتمین در دامن است بنابراین فقط توان آن را دارد.

چون هر میدان گردان معادل یک موتور القای تلفاز است در واقع همان مدار معادل را داریم

که باید به هم متصل کنیم.

تا میدان گردان است تور در موتور دیده می شود در حقیقت مانند این است که در تور

داریم

X_m : رانس صفا پس لندی هسته فرست در مدار باز باشد هم لانی دارم X_m عموماً این تا سار

مشهور است.
 X_s : سار پودالندی


S : لغزش

چون یک جریان داریم که از است تور و تور با بر یک در سری می لندیم

همین جریان از انوری لندیم

با راسته‌های رتور دقت نگاه می‌کنیم. در بین میدان هدف استاتور

به همین دلیل فریب دهی در تقویم داریم.

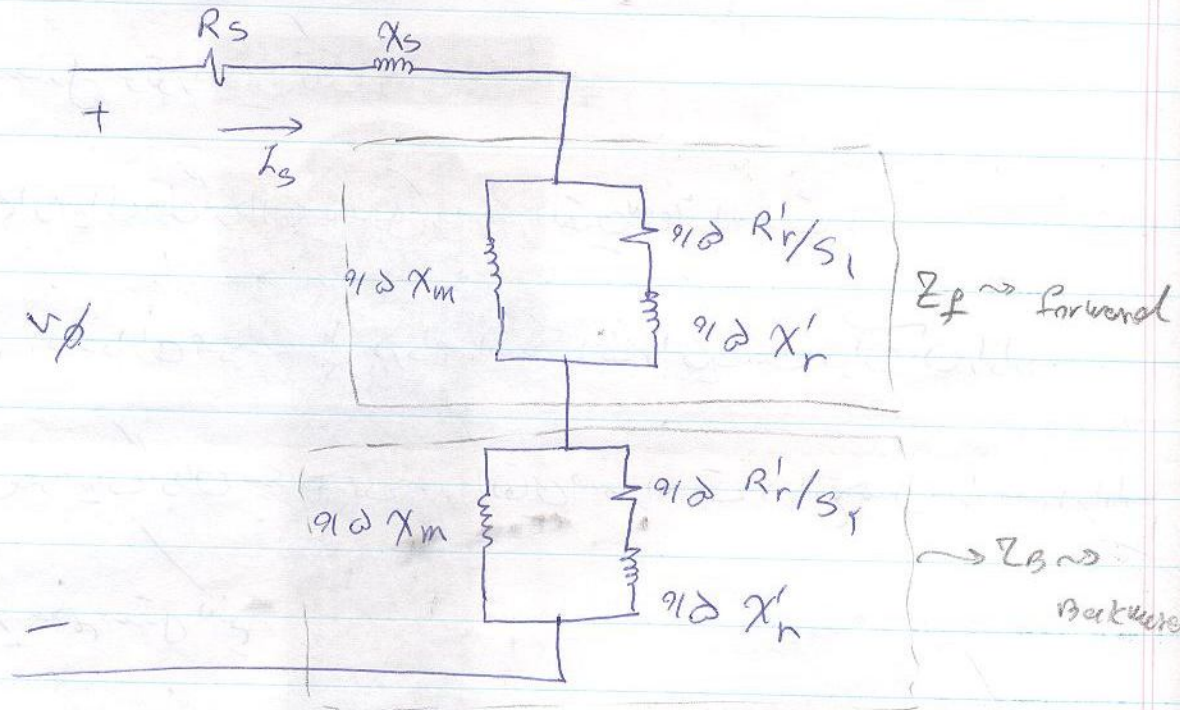

$$Z_f = \frac{j\omega X_m \left(\frac{R'_r}{s_1} + j\omega X'_r \right)}{j\omega X_m + j\omega X'_r + \frac{R'_r}{s_1}}$$

مولتی forward در استاتور القای هم فاز به هم درامی می‌کنند بنابراین می‌توانیم

به جای s_1 و s_2 بنویسیم.

$$s_1 = s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

در مولتی Back word چون فلان استی می‌کنند درام:

در مدار کندی X_m است. جهت پیش از آن تغییر جهت نمی اندازیم. جهت پیش از آن تغییر جهت نمی اندازیم. جهت پیش از آن تغییر جهت نمی اندازیم.

$$S_r = \frac{-\omega_s - \omega_r}{-\omega_s} = \frac{\omega_s(1 + \frac{\omega_r}{\omega_s})}{\omega_s} = 1 + (1-s) = 2-s$$

$$Z_F \rightarrow Z_f = \frac{j X_m (\frac{R'_r}{s} + X'_r)}{\frac{R'_r}{s} + j(X_m + X'_r)}$$

$$Z_B = \frac{j X_m (\frac{R'_r}{2-s} + j X'_r)}{\frac{R'_r}{2-s} + j(X_m + X'_r)}$$

$$I_s = \frac{V \phi}{R_s + jX_s + \frac{1}{2} Z_F + \frac{1}{2} Z_B} = |I_s| 4 \phi_s \cos \phi_s \text{ pf}$$

Power Factor

برای راحتی حساب تغییر جهت را می دهیم یعنی Z_f و Z_B را به صورت

$\frac{1}{2} Z_f$ و $\frac{1}{2} Z_B$ است و از این می بینیم که دامنه

تعریف برابر

$$\frac{1}{2} Z_f \triangleq \frac{j X_m (---)}{R'_r/s + j(X_m + X'_r)}$$

$$\rightarrow Z_f = \frac{j X_m (\frac{R'_r}{s} + j X'_r)}{\frac{R'_r}{s} + j(X_m + X'_r)}$$

$$Z_B = \frac{j X_m (\frac{R'_r}{2-s} + j X'_r)}{\frac{R'_r}{2-s} + j(X_m + X'_r)}$$

حوزه از آنجا تولید می کنند

این جایگاه است نه دورتر دادیم هر کدام یک توان فاصله هوایی دارد

$$P_{AG,F} = \frac{R_F}{\omega} I_F^2$$

$$P_{AG,B} =$$

توان هوایی در دوسر R_F و R_B تلف می شود (توان را در فاصله هوایی ایجاب کند)

سه در این جای توان از همان I استفا ده بود

$$Z_F = R_F + jX_F$$

$$Z_B = R_B - jX_B$$

Z_F و Z_B را به صورت ترکیبی از R و L نوشتیم چون فقط R و L داریم ترکیب سلفی می شود

در این ترتیب نسبت های توان فاصله هوایی

$$\Rightarrow P_{AG,F} = \frac{1}{\omega} R_F I_F^2$$

$$P_{AG,B} = \frac{1}{\omega} R_B I_B^2$$

$$\Rightarrow P_{AG} = P_{AG,F} - P_{AG,B}$$

توانی که تولید می کنند در همان تلف می شوند چون توانی که در نهایت به آنور مستقیمی می شود باقی می ماند در آنجا خواهد بود چون بی در تلف است مانند با برقیاتی که در جهت جمع می کنیم اصالتی منفی (برقی است)

سری $\rightarrow 1 < S < 1$

انرژی
موتور الکتریکی

$$P_{convert} = (1 - S) P_{AG}$$

$$P_{out} = P_{convert} - P_m$$

دست آوردن نسبت:

$$P_{AG} = P_{AG,F} - P_{AG,B} \Rightarrow T_L = \frac{P_{AG}}{\omega_s}$$

$$P_{out} = P_{convert} - P_m, T_L = \frac{P_{out}}{\omega_r}$$

تلفات مسی موتور:

$$P_{Cur} = 3 P_{AG,F} + (1 - S) P_{AG,B}$$

$$P_{in} = \sqrt{3} V_s I_s \cos \phi_s$$

$$P_{in} = \frac{P_{convert}}{\cos \phi_s} = \frac{P_{out} + P_m}{\cos \phi_s}$$

$$P_{convert} (1 - S) = P_{out} + P_m$$

$$P_{out} + P_m = P_{convert} (1 - S)$$

موتور ۳ فاز شش قطبی ۲۲۰۷ V، ۵۰ Hz، ۶۰۰ W، ۹۴۰ rpm دارای

پارامترهای زیر است:

R_B همکار R_C است چون R_B نسبت بار دار توان P بیشتر از B است
 چون موتور در بار بی نهایت

$$R_s = 4 \Omega$$

$$R'_r = 2 \Omega$$

$$X'_r = X_s = 2.5 \Omega$$

$$X_m = 2.5 \Omega$$

مطلوبست الف: محاسبی هم بیان موتور و فنرب تران آن در سرعت نامی

ب: محاسبی نسبت بار فایده‌ی همایی ولتاژ و بار

ج: محاسبی تلفات مسی موتور و بازده موتور

د: اثر سرعت موتور در تلفات مسی موتور و الف تابع را با هم در نظر بگیرید

* در تلفات چون مولفه‌ی مسی رو هم داریم لغزش آن معمولا بین ۰.۰۶ است

و در سه فاز کمتر از ۰.۰۹ است

$$n_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{1800 - 1740}{1800} = 3.3\%$$

$$Z_f = \frac{jX_m \left(\frac{R'_r}{s} - jX'_r \right)}{j(X_m + X'_r) + \frac{R'_r}{s}} = \frac{j2.5 \left(\frac{2}{0.033} + j2.5 \right)}{j(2.5 + 2.5) + \frac{2}{0.033}}$$

$$= 11.1 \angle 55.9^\circ$$

چون فنر در نوشتن با r_{ms} انومر

مقیوم اینتر پورڈیکشن

$$Z_f = R_f + jX_f = \sqrt{11} \text{ k} + j11.42 \text{ } \Omega \times 2$$

$$Z_B = \frac{jX_m \left(\frac{r'_r}{1-s} + jX'_r \right)}{j(X_m + X'_r) + \frac{r'_r}{1-s}} = \frac{j30 \left(\frac{2}{1.95} + j2.5 \right)}{j(30 + 2.5) + \frac{2}{1.95}}$$

$$= 21.1 \text{ k} \angle 99.4^\circ \text{ } \Omega$$

$$I_\phi = \frac{V_\phi \angle 0^\circ}{R_s + jX_s + Z_f + Z_B} = \frac{220 \angle 0^\circ}{4 + j2.5 + 11.42 \text{ k} \angle 99.4^\circ + 21.1 \text{ k} \angle 99.4^\circ}$$

$$\frac{220 \angle 0^\circ}{11.12 \text{ k} \angle -21^\circ} = 11.12 \text{ A} \angle -21^\circ$$

$$\cos \phi = \cos 21^\circ = 91.42 \text{ } \text{جی.سی.}$$

$$P_{AC,F} = \omega R_f I_s^2 = \frac{1}{2} \times 220 \text{ V} \times (11.12 \text{ A})^2 = 1349.4 \text{ W}$$

$$P_{AC,B} = \omega R_B I_s^2 = \frac{1}{2} \times 220 \text{ V} \times (11.12 \text{ A})^2 = 1349.4 \text{ W}$$

$$\omega_s = n \times \frac{\omega_r}{\gamma_0} = \frac{100 \times 23}{90} = 10 \text{ } \epsilon / \text{V} \text{ } \text{rad/s}$$

$$T_{AG} = \frac{P_{AC}}{\omega_s} = 11.44 \text{ Nm} = T_L \text{ } \text{موتور کا ٹورک}$$

$$19 \quad P_{AG} = P_{AC,F} + P_{AC,B} = 1144 \text{ W}$$

بار صفت سترد \uparrow خطوطی ستراد برعکس می شود
 سینه، سینه در است \uparrow تلفات ω یعنی

$$P_{conv} = S_1 P_{AC, I} + S_2 P_{AC, B} = 0.94 \times P_{AC, B}$$

$$+ P_{out} = P_{convert} - P_{\omega} = P_{convert} = (1 - S) P_{AC}$$

$$= 0.94 \times 114141 = 107272.54 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{133141}{184112} \times 100 = 72.31\%$$

* صفت شدن بار برعکس صفت شدن ستراد در بار است.

بار برعکس حل کنیم:

$$T_L = \frac{1}{\epsilon} \times 114141 = 4122 \text{ M.m}$$

$$T_L = \frac{P_{out}}{\omega_r} \rightarrow P_{out} = \omega_r T_L$$



$$P_{convert} = P_{out} + P_{\omega} \rightarrow \text{تلفات حرارتی}$$

$$P_{convert} = \omega_r T_L + \omega \omega$$

$$(1 - S) P_{AC} = \omega_r T_L + \omega \omega$$

دیاگرام برداری موتورهای القای تکفاز:

اصولاً فاز ششگانه

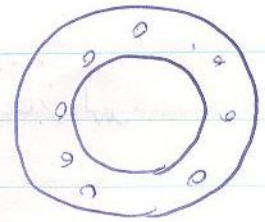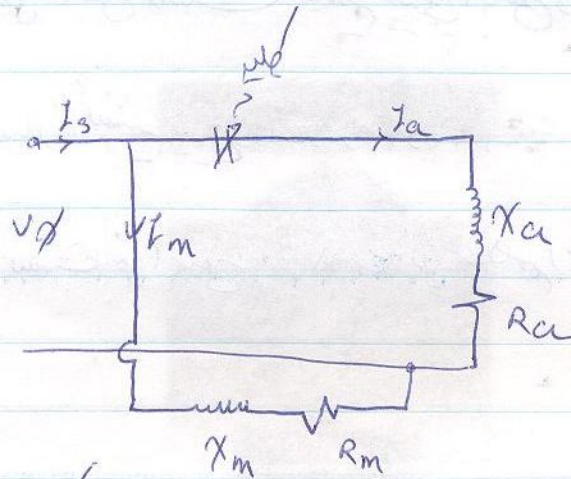

برای راه اندازی موتور القای تکفاز آن راه همدست دو فاز راه اندازی می کنند تا یک سرعت همایش

در بین مدارهای راه انداز مدارهای تکفاز

در سیستم بدی تا از اول تا آخر در مدارهای تکفاز می سازند سیستم بدی اصلی (M) و سیستم بدی

کلی (A) نامیده می شود.

اصولاً موتورهای تکفاز در سیستم بدی دار سیستم بدی کلی چون راه انداز در مدار است

از بی و الکتریکی و مقیاسی کمتر بیا هم نیست اما اندکی مهم نیست.

سیستم بدی تا ششگانه: چون مثل این است به جزئی از سیستم بدی اصلی را ششگانه بدی

صورت است.


$$\frac{R_a}{X_a} \rightarrow \frac{R_m}{X_m}$$

در این موتور باید داشته باشیم:

همانطور که از شکل مشخص است نسبت نسبی بدی اصلی و کمکی با هم موازی اند

* فرآیند همگردان نسبی بدی ها برودت شود.

نسب بدی کمکی نسبت به اصلی α و کمکی با هم اختلاف فاز دارند.

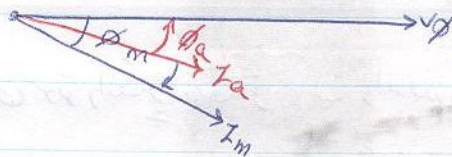

$$\theta = \phi_m - \phi_a$$

و

این اختلاف زاویه برای ساخت ولت‌نسبت در جواهر مورد نیاز است.

$$\cos \alpha \approx I_m \approx I_a \sin \theta$$

برای ساخت ولت‌نسبت θ را بزرگتر کنیم تغییر I_a و I_m معمول نیست.

هر انچه توان جنبی نزدیک بود همچون R و L داریم بنابراین هست محوره دار همچون


اختلاف زیاد نیست یعنی توان توان زیاد از صورتور کشید.

چرا سیم پیچ کلی اهمی تر است؟ چون تلفات اهمی خوب نسبت از طرفی

باید اختلاف فاز را به حدود ۹۰ برسانیم به همین دلیل سیم پیچ کلی را اهمی تر

می توانیم چون از مدار خارج می شود

از مدار خارج می شود در صورتی که ترانس است

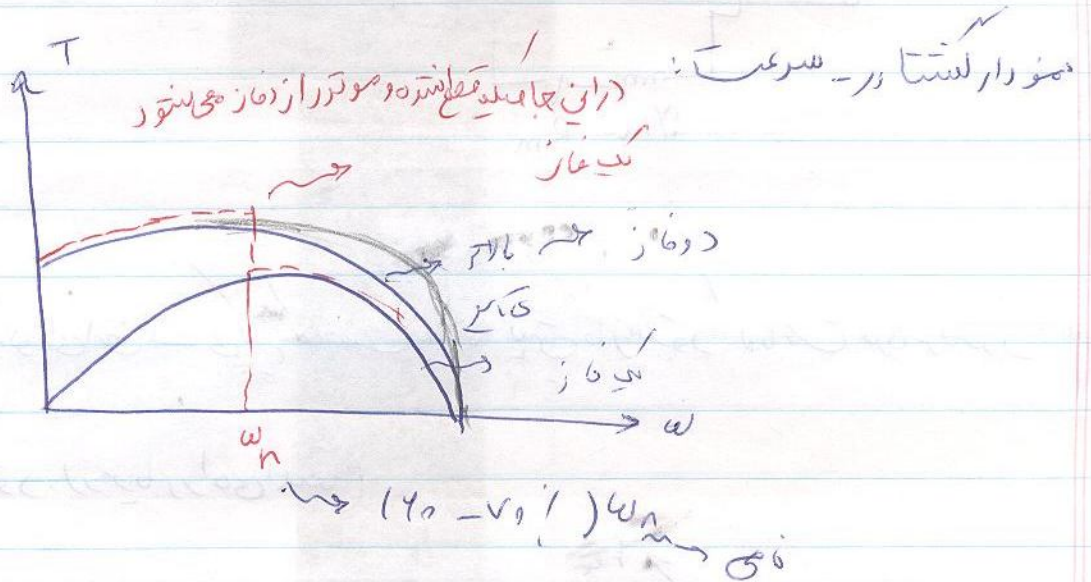


با استفاده از هلیکس کمتری از موتور به یک فرستنده که روی موتور قرار می گیرد و وقتی موتور دور

می شود هلیکس بازمی شود و مدار کلی را ایجاد می کند و وقتی سرعت کمتری شود در باره سیم پیچ شود

چرا هلیکس از مدار خارج می کند؟ چون در این سرعت به دلیل بارها این مدار است


سیم پیچ کلی تلفات مدار را می کشد

صوتدر بخازن راه انداز:

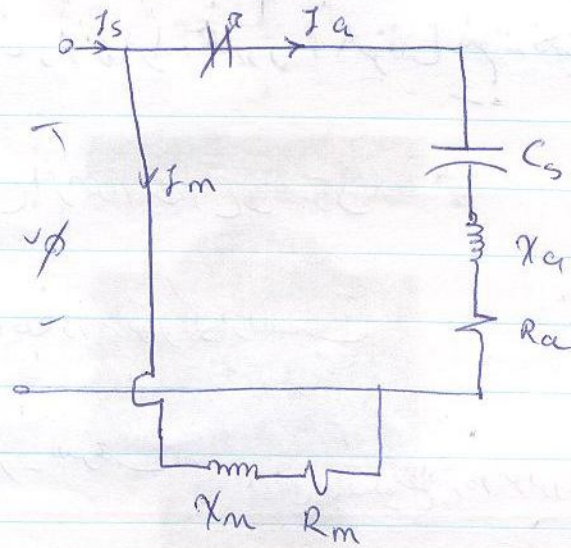

خازن را به گونه ای انتخاب می کنند که نسبت به $\sqrt{2}$ بیش از آن شود. به این جهت سعی می کنند استاتور

صوتوای شود. از زیر بار راهی اندازند

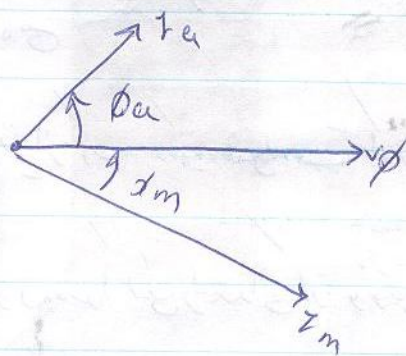


$$\theta = \phi_m + \phi_c$$

همزیست توان کم، بازده متوسط و اورده پایین می تواند هر دو صوتدر

صوتدر بخازن: استارت قوی تر (می تواند زیر بار راه اندازد)



کاربرد: موتورهای خازنی، موتورهای نراری

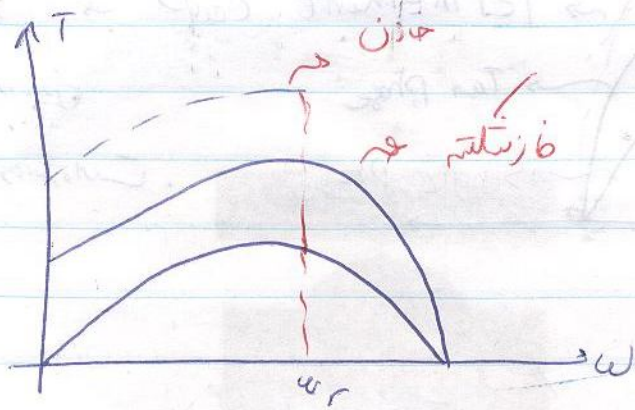

در MF است.


خازن را باید به گونه ای انتخاب کرد که مستطی به کشش را برورد

- موتور خازن دائمی

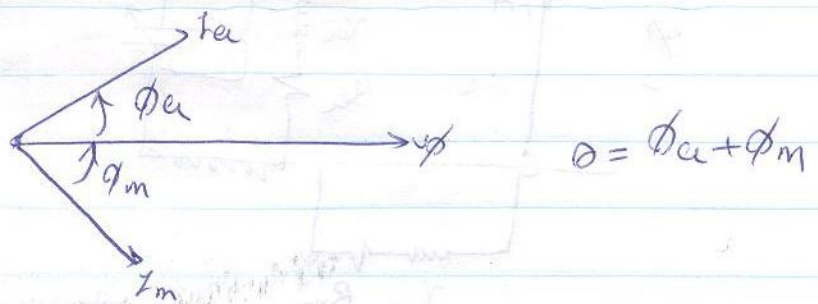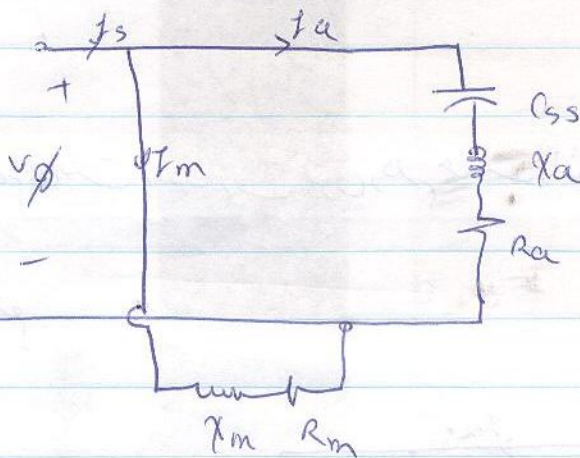

نیمه ایی بد فای کلتن

در مخازن

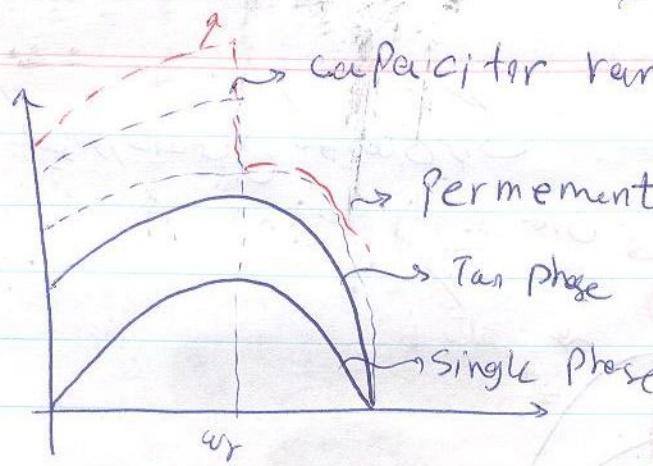

ایسی فاز
باین نمی رود چون
در حالت در بازه بسته است.


این نوع صوت در حالت رانج کارر اصولاً توصیه نمی شود
در این مخازن فریب تران را به سوری بچندین نکات کمی دستور بار چون بران

سیم بپیچی

صوت در مخازن:

در زمانی که بخواهیم هم حالت استارت قوی و هم حالت رانج خوب داشته باشیم از این

روش استفاده می کنیم

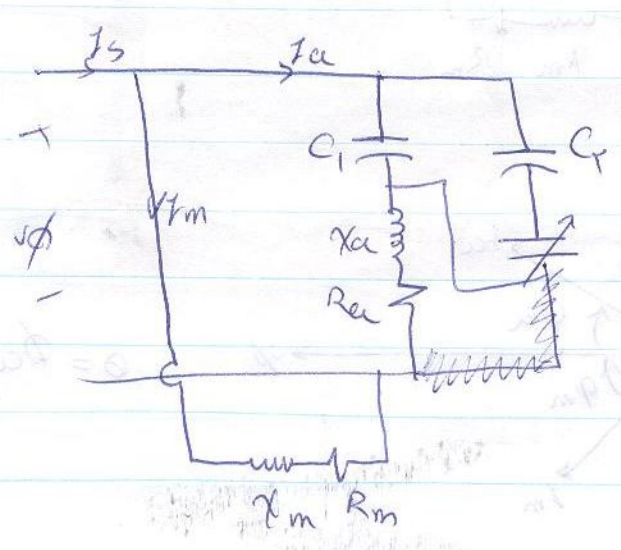

مثال: صورت‌های کوه‌های نوک و صورت‌های دمان را در زیری دهی

صورت‌های ده‌خازنه را در نیم‌دین و صورت‌های نیم‌ترکاری کنند.

صورت‌های که باید در کفر اس رعایت بشود:

۱- مقومه

۲- کاربرد (مداخل) دو یا سه صورت + کاربرد نه قولی + ۵ تا ۱۰

۳- مشخصات الکتربی (P, I, V) + اندازه سه چیز نمونه مثال: خط‌اف‌عمل

۴- دره (شود) (بسته است) نوع عایق، دره

۴- مدار معادل ۱- معنی اصلی ۲- الکتربی

۵- مراجع (مداخل) (مراجع) + نسبت شرکت معتر

انواعی از ماشین های مخصوص:

۱- Plaque excision

۲- written pole motor

۳- claw pole Gen

۴- challenges motor

۵- Homopolar generator with stationary

۶- صوتورهای هارد دیسک

۷- صوتورهای CD-ROM

۸- صوتورهای داینا میتر شالی

۹- صوتورهای آب لایستی

۱۰- صوتورهای ویدئو صوتی

۱۱- صوتورهای یورو الکتریکی

۱۲- زرناتورهای هواپیما

۱۳- صوتورهای لوله ای

۱۴- صوت‌های بدین‌ساز

۱۵- ژنروسکوپ (حد اقل ۱kHz است)

۱۶- صوت‌های کمپرسور سرعت بالا (بالای ۵۰۰۰ rpm)

۱۷- کمپرسورهای مختلفی که کاربرد بیخیمال‌ها و کمپرسورها

۱۸- فن CPU (دور-وفاژ)

۱۹- صوت‌های استاندارد محدود

۲۰- ژنراتورهای سازه‌محوری با دو تا اسیا توردی رندر

۲۱- ژنراتورهای سازه‌محوری با دو تا اسیا توردی اسیا توردی

۲۲- صوت‌های القایی با مقس‌سی

۲۳- تا کومتر

۲۴- ژنراتورهای مختلفی

۲۵- صوت‌های مقس‌سی رانگ داخلی

۲۶- صوت‌های مقس‌سی رانگ راه‌انداز خود

۲۷- صورت‌های بدون هسته

۲۸- LSG

۲۹- بیپ لوزن

۳۰- لیسول آندوسپی

۳۱- سلروز ترانزاترها

۳۲- رابرنیب مغناطیسی

۳۳- صورت‌های القای رتورکلیا، رجه بسیار دارد بدون دستیار

۳۴- سر و صورت‌های mac فاز

۳۵- صورت‌های القای خفی

۳۶- Transverse Flux den

۳۷- ترانزاترها PM بدون چهار تک مغناطیس دایره

۳۸- HTS den

۳۹- HTS dc

Hamular den

mini den for soder's Beutle ^{field}

HTS Inductors motor

۴۳- مقارنهای مغناطیسی

۴۴- ستهای حراری

۴۵- صوتورهای انقباضی سرعت نابالای شش سنجهای

۴۶- صوتورهای کششی ابرزسانا

۴۷- خورهای برقی

۴۸- ترانزاتورهای دوجیب دستی و بدون حسنه

۴۹- motorized catheters

۵۰- energy harvesting devices

۵۱- صوتورهای سوئیچ ششوزی رگولاسی

۵۲- صوتورهای رگولاسی ستردن

۵۳- ترانزاتورهای هموپلا سرعت بالا

خازن راه انداز لنتسایش از دما زنه بیش تر است
استارت

۵۳- Integrated motor Propeller

موتورهای پله ای Stepper Motors

موتورهای پله ای جزء موتورهای رلوکتانسی (Reluctance motor) است.


لنتسایش در اثر تغییر فاصله ای هواپی ایادی ستود رلوکتانسی خواهد بود.

مخزن دهانه ی بسیار در استارت کم است به همین دلیل در ترانزیتورهای قلب صاف

لنتسایش در رلوکتانسی زیاد است.

دما لنتسایشی کمتری دارد به است رلوکتانسی که در حد بی ستود (فاصله ای کمتری)

در دما لنتسایشی پله ای در تور دالسا تور هر دو پله ای اند.

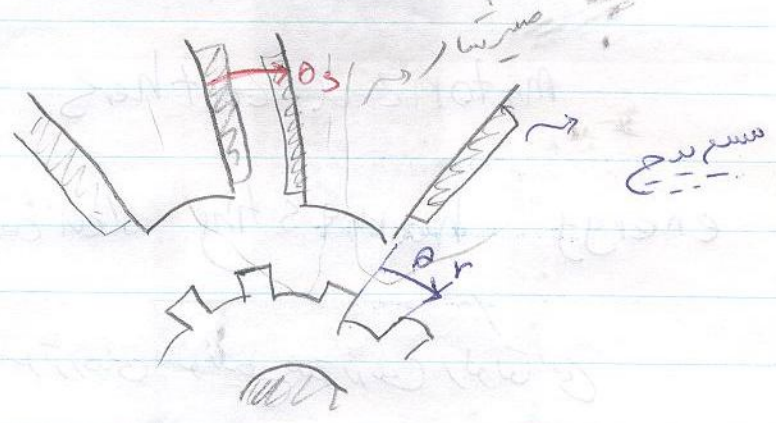

Fractional

رتورسسیم یعنی نذار لول دندانها در رتور کمتر از لول دندانهای استاتور
 است. معمولا مقدار دندانهای رتور از استاتور بیشتر است. چرا؟

$N_r > N_s$
 $\frac{N_r}{p} > \frac{N_s}{p}$
 تعداد دندانهای رتور تعداد دندانهای استاتور

در این ماشین سیم پیچها را ترکیبی کنیم با حرکت شدن رتور می خواهیم عملی هوایی
 را کم کند با حرکت متوالی می توان رتور را جبرمانند

در این موتورها ما هم (فلان درجه) می دهند سرعت را نمی دهند چون این موتورها
 برای کارهای دقیقی به سایزهای بزرگ برای وقت بسش بر باید دندانها بسش تر شود
 بنابراین این موتورها به سرعت پله پله حرکت می کنند. (تا اولیتر به تعداد دندانها بسش تر)
 کاربرد: نابرها، ریباتها

* موتورهای پله ای از تغییر فاصله هوایی برای حرکتش استفاده می کنند.

این موتورها دارای سیم پیچی موتور هستند.

می توان در این موتورها حتی دو سیم پیچ را حرکت برد تا زاویه های دقیقی تری را بدست آورد.

این ماشین‌ها می‌توانند یک قطعه باشند.

این موتورها دارای توان کم هستند می‌توان این موتورها را از موتورهای بزرگ‌تر

که با پیوستن نیز به‌خوبی برد (موتور ۱۰ است)

صنعتی موتورها را رول‌لانی لاگ شدن است به‌جمله این مقدار استیاریها

اصطفاات می‌توانیم (موتور ۱۰ یعنی قبل) در بعضی از مواقع رول می‌توانیم

از سسور استفاان لنیم ما در لحظه‌ای استیاری موتور فعلی نشود چون ممکن

در کمتر از یک ثانیه باشند.

است (در لحظه‌ای استیاری موتور فعلی نشود)

رتور هم به‌جمله ندارد به‌جمله این در هیچ‌یک از استیاری رتور می‌توانند


در این موتورها هوا را می‌توان از موتور است

Herta Polar

موتور دوق فاز (تلفاز باسیم بیجی ملی)

سیم بیجی ها از لحاظ الکتریکی و در سبب برهم خوردن با یکدیگر استند هر سیم بیجی در سبب


دارد در مجموع چهار سیم آن داریم
رنگ قفسی سنجای

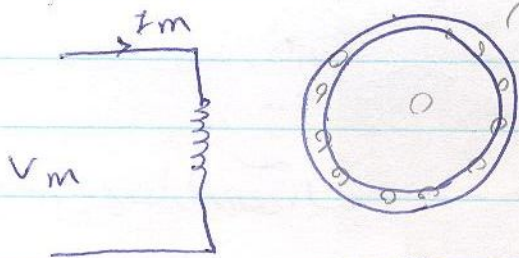

از مقابل سیم بیجی ها در تغذی سیم

سیم از مجموع ۸ سیم و تغذی داریم

۴ تا برای سیم بیجی ها و ۴ تا برای

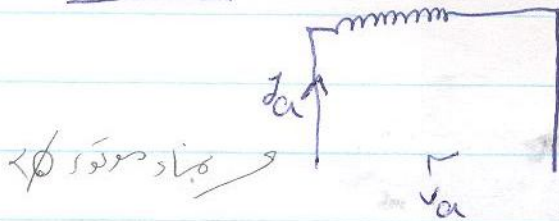

القای متقابل

$$E_{f m} = Z_f I_m$$

Forward main


$$E_{b m} = Z_b I_m$$

backward

$$a = \frac{N_a}{N_m}$$

تعداد سیم بیجی main

تعداد سیم بیجی ملی

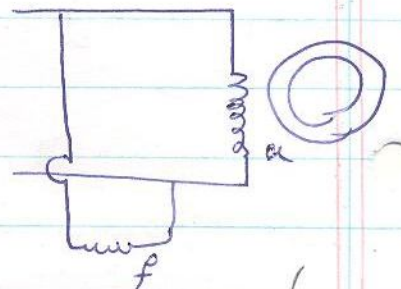

تلفاز باسیم بیجی ملی

سهم بدی کلی

میدان می شود

$$E_{fa} = a^2 Z_f L_a$$

از دید main داریم خطی بینیم

به همین دلیل برای بدین

از دید ما سهم بدی کلی مانند ترانس با نسبت توان در می بینند

$$E_{ba} = a^2 Z_b L_a$$

چون در این جا دو فاز داریم پس این ترانس فعال نخواهد داشت و باید دو سازه ناشی از اتقایی

دو سهم بدی چهار برابر می آید آن حساب کنیم

E_1

در تازی هم فرس هم بدی main اتقایی شود ناشی

E_{fm} این با این هم حساب است

از دید فاز forward سهم بدی کلی

سهم بدی کلی ۹۰ درجه عقبتر است

$$E_1 = \frac{1}{a} (-j) E_{fa}$$

عقب تر است

معمولاً $\frac{E_{fa}}{a}$ می باشد

$$= -j a Z_f L_a$$

در این حالتی ساعتی است

و تازی القا شده در main ناشی از Backward سازه سهم بدی کلی

E_2

معمولاً $\frac{E_{ba}}{a}$ می باشد

$$E_2 = \frac{j E_{ba}}{a} = j a Z_b L_a$$

$$E_2 = j a E_{fm} = j a Z_f L_m$$

و تازی القا شده در سهم بدی کلی ناشی


معمولاً $\frac{E_{fm}}{a}$ می باشد

۱- انتقال از اثر استاتور

$$E_f = -j a E_{bm} = -j a Z_{bt} I_m$$

E_f چون به جریان I_m وابسته است به همدرت منبع و با زاویه نسبت به I_m دارد می شود

$$R'_r = \left(\frac{N_s}{N_r} \right)^2 R_r$$

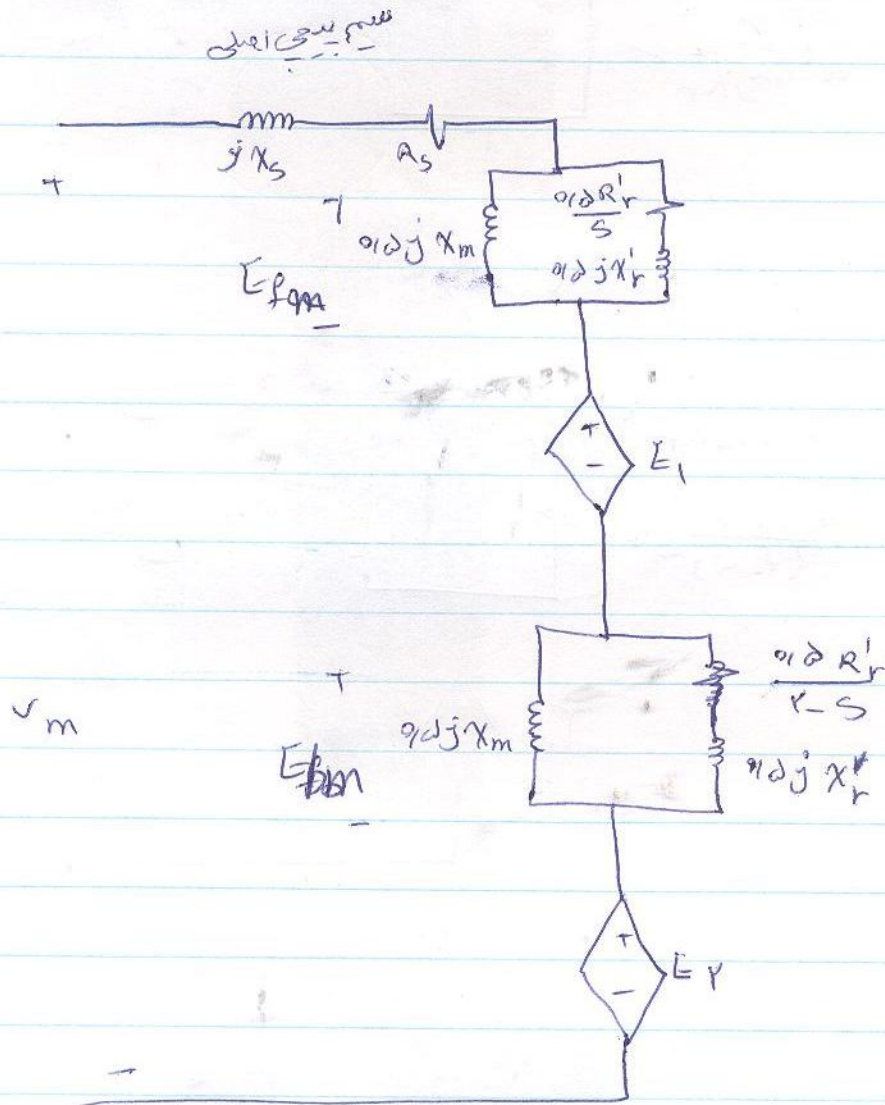


چون پارامترهای رتور مستقیماً تأثیر می‌دهد بر آن‌ها به همدرت توانی بر گورد برابر


اصول

معماری

اصول

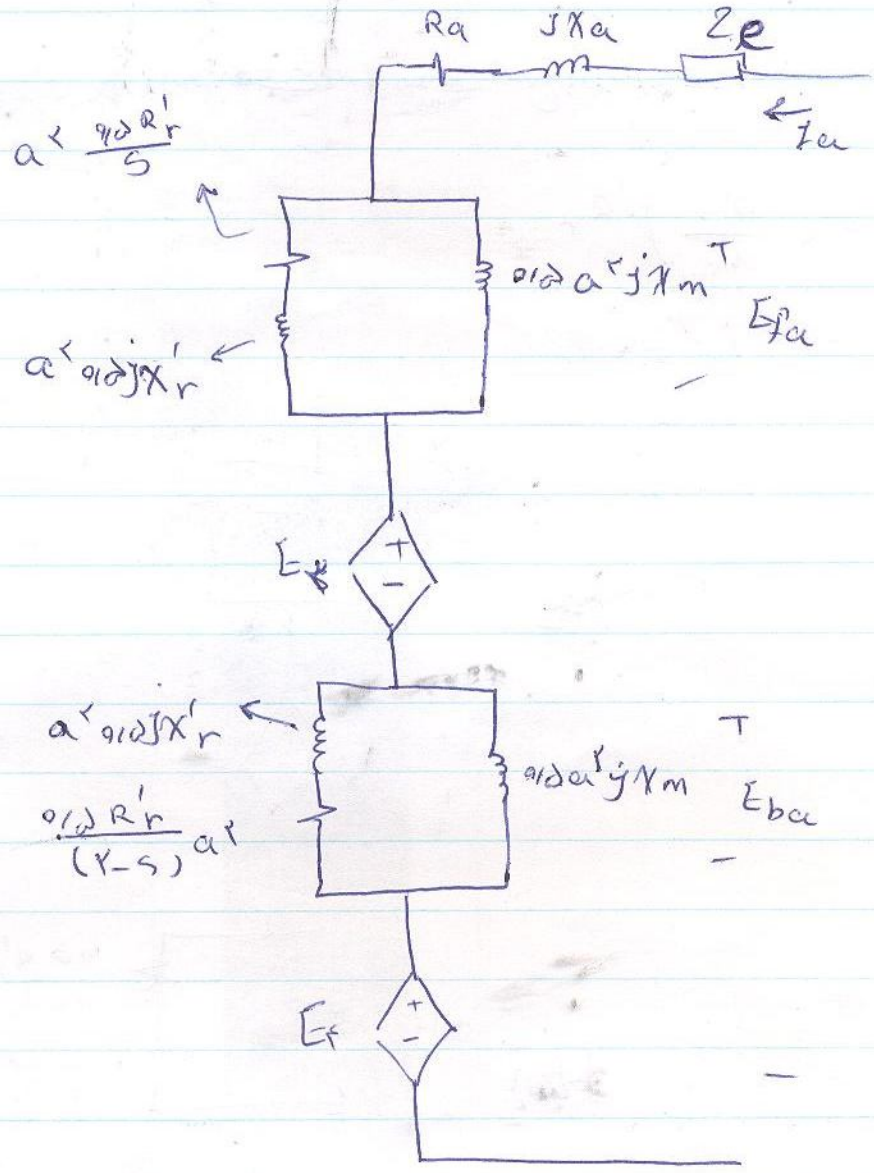

مصادر معادل را بصورت خلاصه رسم می کنیم

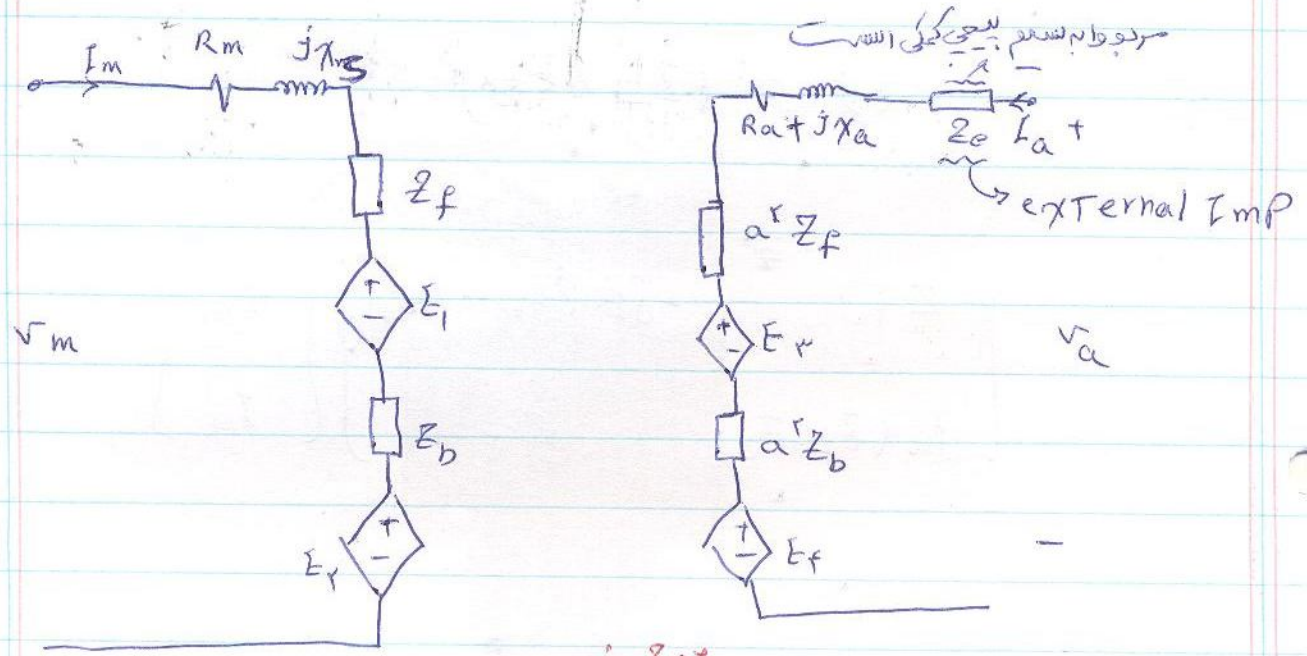

مربوط به تست بهیجی است

external Imp

$-jaZ_f I_a$

$$V_m = Z_m I_m + (Z_f + Z_b) I_m + E_1 + E_2$$

$$V_a = (Z_a + Z_e) I_a + a'(Z_f + Z_b) I_a + E_r + E_1'$$

$$V_m = (Z_m + Z_f + Z_b) I_m + ja(Z_b - Z_f) I_a$$

$$V_a = (Z_a + Z_e + a'(Z_f + Z_b)) I_a + ja(Z_f - Z_b) I_m$$

حل از یک تغییر متغیر استفاده می کنیم

$$Z_T = Z_s + Z_f + Z_b$$

$$Z'_T = (Z_a + Z_e) + a^r (Z_f + Z_b)$$

$$\begin{bmatrix} v_m \\ v_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_T & -ja(Z_f - Z_b) \\ ja(Z_f - Z_b) & Z'_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m \\ I_a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_m \\ I_a \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_T Z'_T - a^r (Z_f - Z_b)^2} \begin{bmatrix} Z'_T & ja(Z_f - Z_b) \\ -ja(Z_f - Z_b) & Z_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_m \\ v_a \end{bmatrix}$$

$$I_a = \frac{Z_T v_a - ja(Z_f - Z_b) v_m}{Z_T Z'_T - a^r (Z_f - Z_b)^2}$$

$$I_m = \frac{Z'_T v_m + ja(Z_f - Z_b) v_a}{Z_T Z'_T - a^r (Z_f - Z_b)^2}$$

در مورد تلفات با سیم بیعی نمی آید خواهیم از مدار بدون تلفات داریم باید در مدار را

با هم موازی کنیم پس:

$$V_m = V_a \leftarrow \text{صواری می هستند}$$

$$I_s = I_m + I_a$$

نابراین بارانتسن دو شرط منقوی تراسلع از مدار منقوی برای تحیل مدار تلفاز با تسع

یعنی تلفی استفا دهی تسع

همی تسعی توان ورودی در حالت تلفاز با تسع یعنی تلفی

$$P_m = \text{Real}(V_m \cdot I_s^*) = V_s I_s \cos \theta$$

برای همی تسعی PF تلفات جریان ها را حساب کرده و با هم جمع برداری می تسع و راه

درم این است که P_m را از فرمول منقوی تسعی کرده و تسع بر V_{rms} جریان I و تلفات

کرده و توان را حساب تسع

$$P_{\#} = \text{Real}(I_m (Z_f + Z_b) + \text{Real}(I_m (E_f + E_v)^*)$$

اونا می که با I_m بر تدها تسع چون جریان باعث به و کورده من و تلفات

همی تسع

$$P_{\#} = \text{Real}(I_m (Z_f + Z_b) + \text{Real}(I_m (E_f + E_v)^*)$$

$$P_f = \text{Real} \left\{ (E_{f_m} + E_v) I_m^* \right\} + \text{Real} \left\{ (E_{fa} + E_r) I_a^* \right\}$$

$$= \text{Real} \left\{ (Z_f I_m - j a Z_f I_a) I_m^* \right\} + \text{Real} \left\{ (a^r Z_f I_a + \right.$$

تشریحی است

$$\left. j a Z_f I_m) I_a^* \right\}$$

$$= (I_m^r + a^r I_a^r) R_f + \gamma a I_m I_a R_f \sin \theta, \quad \theta = \theta_a - \theta_m$$

I_a \nearrow I_m
 θ_a \nearrow θ_m

برای P_b با توجه با ادا ریم:

$$P_b = (I_m^r + a^r I_a^r) R_b - \gamma a I_a I_m R_b \sin \theta,$$

$$P_{net} = P_f - P_b$$

توانی و ایجاری لذی و تشریحی نه مولتی f روی هر دو نسیم بدیع ایجاری لذی

احصای برآورد با هم جمع می‌کنیم.

$$P_{\text{forward}} = (I_m^r + a^r I_a^r) R_f + Y_a R_f I_a I_m \sin \theta$$

$$P_{\text{backward}} = (I_m^r + a^r I_a^r) R_b - Y_a R_b I_a I_m \sin \theta$$

$$\theta = \underbrace{-\theta_m}_{\text{زاوية } I_m} + \underbrace{\theta_a}_{\text{زاوية } I_a}$$

دوان انتی:

$$P_{\text{net}} = P_{\text{forward}} - P_{\text{backward}}$$

$$P_{\text{con}} = (1-s) \underbrace{P_{\text{net}}}_{\text{AG}}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{AG}} (1-s) - P_{\text{rnt}}$$

$$T_L = \frac{P_{\text{out}}}{\omega_m} = \frac{P_{\text{out}}}{(1-s)\omega_s}$$

$$T_{\text{inel}} = \frac{P_{\text{AG}}}{\omega_s} \quad \eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$