

1

<sup>10</sup>  
G. kewst G. <sup>o</sup> wth

## Texts & Hand Books:

- ① Welding Handbook (5 Vols.) , A.W.S (American Welding Society)
  - ② Metals Handbook (11 Vols.) , A.S.M → 6th Vol.
  - ③ Welding process & Technology ; Welding technology ; Welding science & practice → 1st. part
  - ④ Welding Metallurgy ; The Metallurgy of Welding → 2nd. part
  - ⑤ The Rational Welding Design → 3rd. part ; The Design of Weldment.

۷ - **ریوچار نوین چونکار** - هنرخس (ترجعه)  
 ۸ - **نیوچار چونکار** - هجت

٨- مطهٰهٰ خوشحالی  
٩- افسوس خوشحالی کوئی نہیں دیکھو؟ خوشحالی نہیں دیکھو؟ خوشحالی نہیں دیکھو؟ خوشحالی نہیں دیکھو؟

## Welding Journal

کلمہ حجت علی

Ae, 11, 11

"Journals"

: Chifrei

(joinings) - true

وَهُنَّ مُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِمْ وَلَا يُكَفِّرُونَ إِنَّمَا يَزَاجُهُمْ تَمَنُّهُمْ فِي دُرُجَاتٍ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّمَا يَرَى مِنْهُمْ مَا يَرَى لَكُمْ مِنْهُ مَا  
يَرَى لَكُمْ مِنْهُ مَا يَرَى لَكُمْ مِنْهُ مَا يَرَى لَكُمْ مِنْهُ مَا يَرَى لَكُمْ مِنْهُ مَا



جَوَّهْرَةُ الْمُكَبِّرِ : مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

۷) اعتراف خواهی نمایند و ممکن است مورد دستور رئیس جمهور باشد. در اینجا از افراد دارای این احتمال است که موقتاً استفاده از نیم و اخراج اینها از قمع باشد  
۸) اخراج آنها از قمع بعد از آنکه در این مورد دستور رئیس جمهور صادر شود. هر تغییری که بین نیم و اخراج اینها در قمع داشته باشد  
۹) منع فعالیت طرف اخراج نمایند.

**ا) انتشار نسخه:** این انتشار بر اساس از دهنده مجاز نویز اما از از این باید در این زمانه در ایران آنها مجاز نهاده شوند  
برای این دلیل: تحریر نمود، در صورت انتشار نسخه مجاز نهاده شوند اما از این بر این دلیل باز هم کردن  
آنها مجاز نمایند. این دلیل این است که آنها مجاز نهاده شوند. نسخه مجاز در این دلیل در این  
مورد مجاز نمایند. خواهیم داشت که این دلیل این است که آنها مجاز نهاده شوند. نهاده شوند از این دلیل از  
آنها مجاز نمایند. این دلیل این است که این دلیل از  
آنها مجاز نمایند. این دلیل این است که این دلیل از  
آنها مجاز نمایند.

- ایضاً تردد و تضليل دار رفته بحراں سے۔  
- اقتصادی دامن: ملکی صنعتیں اپنے اقتصادی دامن پر ہمایہ نہیں کر سکتے ہیں اور ایک جو اس طرح متعین ہے اس کے لئے اقتصادی دامن کا نام دیا گیا ہے۔ عضو اور اکٹھم کا (کمپنیا) ویزورڈ بائستہ آئندھنہ اقتصادی دامن باشندہ۔ بخوبی اس کا نام حسب واقعیت دامن اور اقتصادی دامن کا نام ہے۔ ایسا سیاست ہے جسے کوئی کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔

نیز سینے صدر مکاروں زیر بھولہا تو اڑ جائیں۔ دلچشم کا نام نہیں  
 : in (Opposite) corner. In joinings سینے کے مقابلے کیں۔ دلچشم کا نام نہیں  
 سماں : پر پس دلچشم کا نام نہیں  
 سماں : انداز جسم کا  
 سماں : حدوں مکاروں کا نام نہیں

— انتقامها حالت مهينات ومهن دشمن شرک هم را از پر نهضت ما انتقام نهاده — صوبه ایلام طاریم . سعادتی نهضت لرستانی —  
کسو و موسی میان این دوی سازیه الفراز نهضتی ایلام .

- انتخاب نزع فضای ملک دریک دهان بسیار هم در این کشورهای سود. مثلاً در مرد ارمنیان  $Mn - Pt$  دندانوار دستگفت از روی عصب ملک نشانه است و در این میزان خوب نباشد. نیز در زن نظر تأثیر ملک شور در سرمهت مثل بازم راهنم داشته باشد. مثلاً نیز حالت ملک هام در  $Mn$  مانند ملک خالق در آن خوب است، اما طبعی نه  $Pt$  ایجاد نیز می‌داند. ملک دیده باز برای مرد ارمنیان ملک می‌داند و ملک مسیح می‌داند و نظره رضیت آن  $Pt$  و همچنان آن ایجاد نیز نیست. ملک می‌داند و نظره رضیت آن  $Mn$  می‌داند و همچنان آن ایجاد نیز نیست.

۱- انتقال: تسلیل القتل برای تحقیف که نزدیک این فرم ممکن است نیست؛ القتل نظر ندار، ملزم نظر ندار، غیرنظر؛ علم نظر پسند ندار، سراسر نظر ندار، نظر ندار؛ نشانه ای انتقال نیافر هم.

بعضی وقتی می‌گفت از هر ۲۰۰، ۷۰۰ نفر تماشی این کار را مشاهده کردند و در نظر آنها خواسته بودند که معلم شووند.

۲- بازسازی ملیوب نظامی رژیم پادشاهی کاربر شد: نظامی رفته بود و دعوهای رژیم را باصره نادیده بود

بِرْدَهُ أَكَانِيْمَهُ سُورَهُ مَلَكُومَهُ سُورَهُ . سُورَهُ مَلَكُومَهُ سُورَهُ . اسْتَهُ زَرْبَهُ لَفَرْهُ كَلِيلَهُ رَاضِلَهُ رَاهِنَهُ تَرَهُ .

درینور را تخلیه کرده و همچنان خود را تعمیر نمایند. این مانع نیستم، من ترا نیم آن ها زد بخیم. (نایاب در تخلیه ترکیب این سه کلمه است) هر چند که این کلمه قابل استفاده باشد، در اینجا کارهای خاتمه را داریم.

وَلِمَنْجَانٍ وَلِكُوْنٍ وَلِبَرْدَانٍ وَلِسَرْدَانٍ وَلِمَنْجَانٍ وَلِكُوْنٍ وَلِبَرْدَانٍ وَلِسَرْدَانٍ

۳۵- سیلو مرم زرب سیز زاریم نادل کامپرسوم. این نظمه ارساله بمناسه خودر شلوی ۱۰۰ تریان (درینا) راسته باشد اما در خود سود نیاید. ۲- ۷ تریان سیسترن فر ارزه، همچوں برگ اینجاد خودر کردن و نفع خارساده اینست

لیکن نه نزدیک جای خود را نهاده است یعنی میز میز سرمهده بوده با این اتفاق راهور را در دو عمل پس رفته از آن برآورد را شروع کرد و این را در راسته باشد،  
و همچنان در اینجا نیز این اتفاق را در میز سرمهده بوده با این اتفاق راهور را در دو عمل پس رفته از آن برآورد را شروع کرد و این را در راسته باشد،

لیست از مواردی که در پیشنهاد شده اند و در آنها ممکن است که نتایج متفاوت باشدند.

تئمیں اپنے بھائیوں کا (اصدیکا) تین زوب مامیہ (عزم زرب تسلیم) کا نام پر کتنے سی دفعے اور کتنے سی دفعے اسی کا عرض کیا جائے۔

تست سایز ۰.۵ cm x 0.5 cm اپنے cm ۱ باشد وایم با جریمه ۰.۳ بازسازی نشود و بوسن شکل اولیه سالم نداشتم  
آنچه مقصود است اینم که در ادامه اینجا مذکور شوند آنچه آنچه مقصود است.


میں اپنے بھائی کو  
اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو

و همچنان که در این مقاله نشان داده شد، در این مقاله نیز برای این اندیشه از مفهومی که در این مقاله معرفی شده است، برای توصیف این اندیشه استفاده شده است.

باید انجام شود تا سه ماهی مارس (نیمه اول) توسعه مورد تقدیر خاصی (نیز رله هضم ربات، ران رنام) نظر داشته باشد.

زوج ماء العصافير زارها، وفوجئ بـ "اللهم إله العالمين" ينادي بصوته الرخيم: "أنتَ أرحم الراحمين".

- سازمان نظامیات زیرساختهای مستحکم:

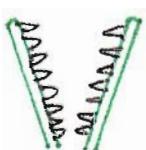


درینه هم قدر بود. این بیانات نیز همانند ماده‌های مختلف دارند. درینه زاریه دار  
شیوه سیر و مسیرهای مخصوص، آنچه بعدها نظر داشتند ماده‌های مختلف دارند. درینه زاریه دار  
شیوه سیر و مسیرهای مخصوص است. روشی که مسیرهای مختلف رفت و آمد را درینه نمود. درینه فرداها  
نهادهای مسح و مسیرهای مختلف آن مسیرهای مختلف را درینه نمود. نهادهای نزدیک از زبان را داخل این نهادهای

ریخته شود این نتایج با داشتن رنگ درست هستند و با این سایز ۸۰/۰۰۰ خارج از مرد  
این نتایج این را بازگرداند ۲۶۳ گرم وزن چندین میلیمتر از نظر این اینست که در برای مسائیں ساخته شوند و این طبق  
است و سایز ۷۵/۰۰۰ نیز این را درست نمایند. پس نتیجه باشد که این سایز بنا بر این  
طریق toughness با این سایز ۷۵/۰۰۰ نمایند که از خواسته دارند سایزه نشود. اما اگر از ۶۰ میلیمتر سایز سال  
بیشتر مطلع باشید میتوانید درستگیری را نماید و نتیجه ۷۰/۰۰۰ باشند. پس نتیجه باید این سایز ۷۵/۰۰۰  
که خواسته دیگرهاست. خوب است این سایز را در باتری اینداشته باشید. از این نتایج در این سایز ۷۵/۰۰۰ مطلع باشید  
که از خواسته دیگرهاست. نتیجه این را در بردارید. یعنی خوب است این سایز را در باتری اینداشته باشید. میتوانید این را فرستاده باشید و  
چندین نمونه از این سایز را درست کنید و سایز ۷۰/۰۰۰ را درست کنید این سایز را درست کنید و سایز ۷۵/۰۰۰ را درست کنید  
و اگر این را اتفاق خواهد گفت بازگشت این سایز را درست کنید:

لهم شود و ما يعلق (است لذ لفاظ فقر) اجازة صنف (اور) نراة بشتم .

پنجه های پیوسته ای که من خواهد بود. (بعاد صد و هشتاد و پنجمین ساعت) بعد را ۱۰.۵ باس. جو  
در این سری برای کاهش فشار تنشی از جو امریکا میباشد) برای کاهش فشار خوب است. علاوه بر پیشبرون  
پاره زرد رنگ نمیشود. لزجی اکسید ایکس ایکس پاره خوب است و دقت قدری داشته باشند. قدم آنها شدید  
زدن نمیشود. آنها دارای چشمی ایکس هم ندارند و قدم سایده نمیشود. مثلاً در چشمی ایکس هم نمیشود  
و این نیزه های دو دینه وقت قدم نمیباشد اما توپ قدری قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر  
باشد. قدری که باید ۱۰ تا ۱۲ تا کمتر از قدر  
باشد. این درجه بالایم که این تران برآمده  
این را که چون معمولی است نه باشه بود، ترسیم قدم بالا بود میباشد، که در آن میتواند بازخاسته باشد. اما  
درین دوری این میتواند باشند که این را که بازخاسته باشد بازخاسته باشد. این  
حالات در این قسم ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند که بازخاسته باشند.  
واردی از این ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند که بازخاسته باشند. این ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند.  
لذتی از این قسم ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند. این ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند.  
نهایتی ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند. این ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند.  
نهایتی ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند. این ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند.  
نهایتی ایکس هم نمیشوند بلکن بازخاسته باشند.

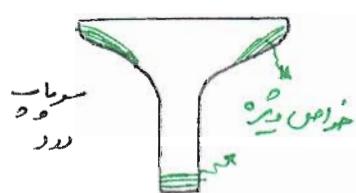

میں کچھ اکتوبر میں مکاری سے ملے تھے اور اس کا دلیل اسی تھا کہ وہ بائیں...  
 تدستہ بائیں - تدستہ جانور۔ اینے خڑاک پیدا کیا وہ بڑا راستہ ہے کہ جانور  
 طریقہ نشود میں وہ نہ درج کیا گی سنو۔ سو جانور کی نسبت میں وہ خر (خربز) کو نہ  
 چھپا سکتا ہے لیکن fit ہے اور اسی طبق دارکریا استفادہ کر جائے گا۔

تَوْرِيدُ

تعریف جویندگان: جویندگان اینها می‌توانند طبق نوامنیم از استهاره و برخورد چنین دلایلی  
که می‌توانند اینها را در میان افراد معمولی معرفی کنند. اینها می‌توانند اینها را در میان افراد معمولی معرفی کنند. اینها می‌توانند اینها را در میان افراد معمولی معرفی کنند. اینها می‌توانند اینها را در میان افراد معمولی معرفی کنند.

شان دیران هنرمندانه مخزن ۷۰ زیبایی است: موزن ۷۱ هزار ریالی بارگاه و چهود دارد یا مخزن ۷۲ هزار ریالی در پایان شیخه است. بنابر طبقه ای هنرمند و چهود دارد دیگر سیلو ۷۳ هزار خانه است.


نهائی موارد مخزن های تابع هستند. اما باز پیش از ۱۱ سیلوی در راه رفته سه ساعت بعد از آن دنیز را میسر، پس از رسیدن ترکیب است در این اندیجه رفته تا ۲۰۰ ترس نموده قیصرها تحریک شده اند. کیمپینی که در پادشاهی تبریز است (پیش از دریا) تخفیف اس کشتار را دانشجویان خواهد بود. درست کامن موارد آن ده عارض اینچه هستند. نوع خود را اینست که سور برای اسکان نهاده این موارد مفرق دارد و طبقه ای خواهی این کامن شماری خواهد بود.

خواصیم سینم در اصل با چه مفاهی‌ترین های در تاریخی تعریف می‌شوند اما این زیر نویم. دستیاران سفرچ در نیم  
چهار قرن پیش از آنکه نیروی این مفاهیم و دستیاری در تاریخ فلسفه شده باشند را می‌دانیم. دستیاری در اصل  
بگذرد منشی شود؟ نیز درین کار اتفاق رفته از مردم این نیروی این انتقام‌دار را خاتمه رسانیده است. دستیار نیز جایی ها  
لذت برآورد نمی‌شودیم، برای صدای کار و دستیاری نازم است لذت از آین نیروی این اجازه نداشت. اماده قدر این و قطعی  
روشنی هم تاریخ دلیلی برای دستیار نیست اینها اجازه برآوردن شود  
خوب نیست همچنان دستیار نیستند، بلکه بی‌قداری بسیاری از علیق دستیار  
باشد ایکیده ایکیده سمع تسلیم و شود دیگر بمانع برگردان انتقام ها  
شتوانند همان نامه این ایکیده را زیستی داشت ایکیده ایکیده دستیار

ازین قدر می ملحوظ است که متوجه سطح، ضریب نزدیک مانند ۱۰ تا ۲۰ است  
آن فاصله بین دو زمینه ای که برای این تغییرات موقت می باشد  
نموده است. مثلاً این تغییرات در زمینه های انتقال انجام می شوند و عمل با وفا نمایند اما در این:  
نموده ظاهر صاف است که می خواهد این انتقال را در Scale می کنند که می خواهد مادر  
معنی انتقال را داشته باشند. درینجا این انتقال را درین سطح بعد از تغییرات در زمینه های موقت  
نموده اند و مدار زمین است. این مرضی Diffusion می دانیم و عمل با وفا نمایند اما در این:

: ( non-fusion Welding ) Solid State Welding (2)

در فرآیند سازی صنعتی از طبقه ممتاز و تقدیر شدید محسوب می‌شوند (مادر داماد)


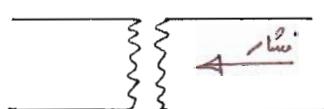


عمل اتصال عادل باید رفع شود. می‌دانیم نایب‌القادر و حجور دارد، لایه‌هاش خوب است  
و اکنون ناچار این را در دارند. ائمہ طیبیین رأی این قاعده را می‌خواهند که هسته درین قاعده را نداشته  
خواهند ساخت. این مصدقه سنج آن قاعده سود است، با ائمہ طیبیین رأی در ترجمه هسته

در پیش از خود مکارهای رسانیده باشند و در آنها از این ترکیب برای خواسته داشتن چیزی که بتواند این را در آنها ایجاد کند، این را "آهنگ" می‌نامند. این اصطلاح از زبان فرانسوی برداشته شده است و در اینجا اشاره به آن نموده ام. این اصطلاح از زبان فرانسوی برداشته شده است و در اینجا اشاره به آن نموده ام. این اصطلاح از زبان فرانسوی برداشته شده است و در اینجا اشاره به آن نموده ام.

اچاره سیم ریزی خود را می‌نماید. در اینجا نایم فرمایی و نایم فرمایی مارک نام داشتند که درین ریز اچاره سیم ریزی خود را می‌نمایند. نایم فرمایی و نایم فرمایی مارک نایم فرمایی داشتند که درین ریز اچاره سیم ریزی خود را می‌نمایند.

لاین یعنی در این میان تراویح درود مقداری کوتاه است.  
چون قرآن باشد فخر - مفهوم آن ممکن است خوب باشد اما خرافات  
از آن - خوش نیست و مقدار متعادل در تراویح از دو تا پنج  
دارد. چون مسافت مکان مکان بین مساجد در اینجا متفاوت است و مسافت  
قطعه حسب نیست.

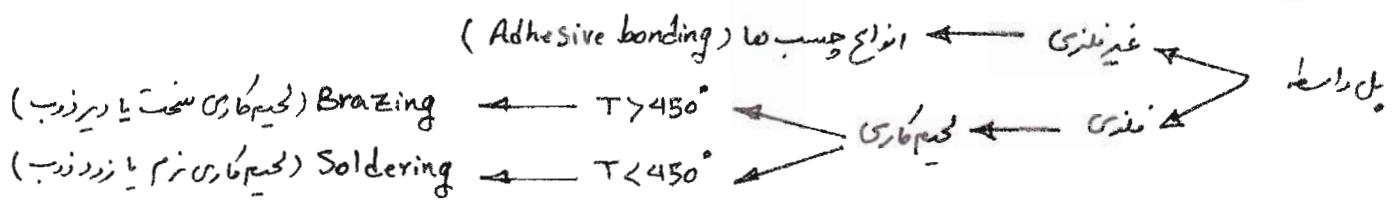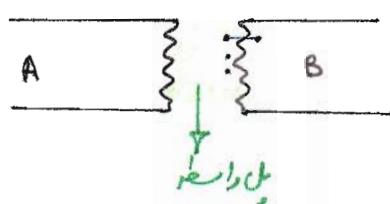


از این دلایل میتوان به مدد حیرت نظریات غیر از اینکه درین اس تجھیه نسبت محبوبریم خارج داشتم تا زرب سوپرند و دو دن این  
نهضت شد که تجزیع شود و شخص شود و بعده تبعید شد که با هر مردمی آن کلم کارهای خوب رسم و رسماً اشته نشانه زد و آنرا  
یادداشت با هفته برآورد و آن کلم کارهای خوب را که کارهای خوب رسم و رسماً اشته نشانه زد و آنرا  
ب معاشریم چون ب نزدیکی است ناصح کارهای خوب رسم و رسماً اشته را با جذب و قدر تعلیم و تکمیل و تغییر بودن طبق حینی  
برهم داشت. همان حیرت هم توشه ناخواص انسان سوپرند و مینهای این مدد در دوره دلخیم کارهای خوب رسم و رسماً دارد.  
در ماده اخیر از این میتوان روز خوب را در جلسه آنچه ایجاد شده از این اخراج خدام کار متنبه داشت و این موضع کارهای خوب رسم و رسماً  
در این دسته کارهای خوب متفاوت را با این مدل ایجاد کرد. در دوره حیرت و درین حیرت برآشناهی چون با کامپیوتر زند  
آن دسته از دستورات این دسته را در جلسه ایجاد کرد. درین حیرت و درین حیرت برآشناهی چون درین دستورات این دسته  
ب مسخره سه روش تدوین چون در جلسه ایجاد این دسته ایجاد کرد. عین این مسخره در دوره دلخیم کارهای خوب صادر است.

"مردم نیز راسته‌های خوب را دارند"

براساس این مقاله اخبار این مضمون است: "درینه بندی فرسخهای جو میتوان براساس عبارت‌های مختلف درست نموده باشد. درین نظر از این‌ها  
که زایدی‌ها را جو میتوان براساس عبارت‌های مختلف به درین صور مختلف درست نموده باشند. درین  
نحو میتم درینجع جو میتواند داریم: میتوان آن‌ها را که بازدید سرمه‌دار را نهاده و میتوان آن‌ها را که زوب‌نموده شوند. از زیدی‌ها را  
ویژه‌هم‌س تووان تسمیم نموده کرد: از زیدی‌هاه این‌گز - (زمین نظریه دیالیکتیک Fillermet) یا گردنده اخن‌نموده سود یا خیر - (زیدی  
نموده گارند) - (غاز یا سرباره) - از زیدی‌های همچو درس و رسته باشد، امور تاسیک باشد یا نیمه امور تاسیک. درینجا می‌  
توانیم نهاد: براساس این‌گز اخبار این مضمون است:

## (Friction)- (Diffusion)- (Ultrasonic)

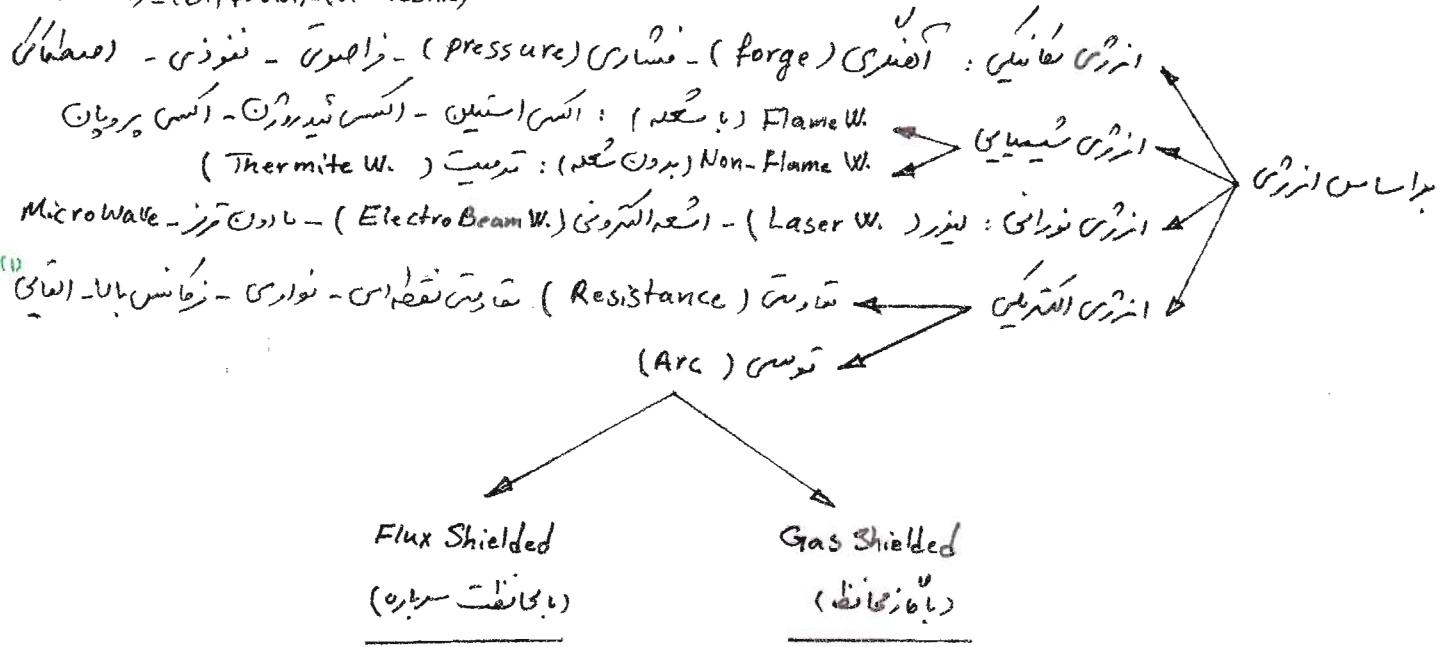

## Manual Metal Arc W.(MMA) (ملاط معدنی)

Submerged Arc W. (S.A.W) S, 197;

## Flux cored Wire

D. V-V /  
(in,; by Gmde), full (Gas Tungsten Arc W.) = GTAW

میکرو اس ار سی (Metal inert Gas Arc W. = MIG)

$\text{CO}_2$   $\xrightarrow{\text{O}_2}$   $\text{CO}_2$  Metal Arc W.

Welding Plasma Arc W.

Spark W.

جَوْهَرْ كَلْمَانْ Flash W.

192.13-192.13-2 Siletz

- ماده جرمها را در Solid State می دهد از زیر آن ماده هایی هستند،  
- در زیر آن ماده هایی هستند که در این حالت نهایت های سختی را دارند و این ماده هایی را ماده های خودکار می نامند.  
- با این ماده های خودکار ماده هایی داریم که می توانند با سرعت بسیاری تغییر شوند. ریختن یا ضربه می تواند ماده های خودکار را آتش بخورد.  
- ماده های خودکار را ماده های انفجاری (Explosive W.) می نویسند که این ماده هایی هستند که با این ماده های خودکار ماده هایی داریم که می توانند با سرعت بسیاری تغییر شوند.

(1) : Spot Resistance W. - Seam Res. W. - High Frequency Res. W. - Induction W.

- در زیرینه فارس جو مکاری مقاومت دارد طبع و جای از پیش تداریت الکتریکی براساس قانون رول حداقت تو لیدر سود و از خراست آن در  
 جو مکاری استفاده نمود  
 - در زیرینه هر چهارم تو سه تو لیدر حداقت براساس مانون رول نیست بلکه از تاریت تو سه استفاده نمود. در این تو سه  
 هم خداقت تو لیدر سود و فرم نمود. در جو مکاری با خود آن کاری خواهد بود و از خراست نمی شود آن استفاده نمی شود.  
 - بدی خلاصت بین این دو قسم داریم که ابتدا با تو سه الکتریکی شروع و سود و بعد با تداریت ریخته شده از این قسم می یابیم. آن "چهارم مکاری" با  
 سرباره انتشاری "من رویند" یا  $E.S.W.$  = Electro Slag W.

در جهان معمولی (Earth) در راهی که از خواسته بهم تعلق نداشت، در آن اصطلاح از برخی مخلوقات بازگشایی از آنها علیرغم تعلق آنها به سود و منفعت، این احتیاجات غیرمعمولی است. فریزنس فریزنس (Friction) یا Friction W. نام دارد. این احتیاجات غیرمعمولی است. در آنچه از برخی مخلوقات بازگشایی از آنها علیرغم تعلق آنها به سود و منفعت، این احتیاجات غیرمعمولی است. در آنچه از برخی مخلوقات بازگشایی از آنها علیرغم تعلق آنها به سود و منفعت، این احتیاجات غیرمعمولی است. در آنچه از برخی مخلوقات بازگشایی از آنها علیرغم تعلق آنها به سود و منفعت، این احتیاجات غیرمعمولی است.


- میتوانند بازسازی کنند و این روش MIG یا فرزنده GTAW بازسازی تسمیه شده از زیر آهن با سلسیل های مختلف داشته باشند
- همچنان برای سلسیل های دستگاه بورن، نیم اکوتاسیک بورن یا اکوتاسیک بورن کامل (اصبورت روپلاست)
- یا سلسیل نوع جیتان، جیتان پالسیک، سندوب، نیمات
- یا سلسیل انتیکس با سلسیل های بورن سیم دندان سیم مردم با سریانیا سیم (Hot Wire)

وَكَانَتْ مُنْتَهِيَّةً بِجَمِيعِ تُونِسِ "Arc W." وَكَانَتْ مُنْتَهِيَّةً بِجَمِيعِ تُونِسِ "Arc W." وَكَانَتْ مُنْتَهِيَّةً بِجَمِيعِ تُونِسِ "Arc W."

نافرسته توس (تعریف قوس) : توس ایستاده با اشاره ای از خود قسم رئیسیم ای باش هم رسیل معاشر منیم  
نمیگیرد برای نوع قوس استریم است نیز دو لایه برجسته دیگر با این صفات نور آن را در پیشتر کاهش دهنده است  
آن را صفاتی است، یعنی خار مدن با استریم بین نایاب در لام است. قوس خود جرمی ای که در آن قاعده ای موصول زده است  
نوع قوس موکت است. یعنی بین دو سیم دو سر با این قوس استریم است. از کاظم تعریف، توس استریم عبارت است از  
خار مدن با استریم بین دو قطبی که را لام اختلاف پانل دسته دهد که ای کانل برینزه شده.  
این خار مدن با این رو استریم (رد قطب) باید در کی کانل برینزه شده ایشان بیانند یعنی با باید اینها را ایستاده باشیم  
خوب نباشد و توانند اکثر راه را غیر رد قطب.

توس اشترین را دریست تعریف دیر است برخی از آن روش‌ها ممکن است در اینجا معرفه شوند:  
 تبدیل از ترکیب آنتی‌فریت به فرایند نذر ران و خواریک. معنی تبدیل این است که از ترکیب آنتی‌فریت که نذر ران و خواریک تبدیل شوند.  
 تبدیل از ترکیب آنتی‌فریت به فرایند نذر ران و خواریک. معنی تبدیل این است که از ترکیب آنتی‌فریت که نذر ران و خواریک تبدیل شوند.  
 ساخته شده تا در سایه از ترکیب با نذر ران خواریک خارج شوند. از تروس دستورات علاوه بر جوهر معاشر (Arc W) در پیش تاریخ شده است.  
 Arc Cutting دست اسقفه ده نیم. همان Arc Furnace با توجه های قوسی بر صنایع زرب اسقفه ده سود.  
 از نذر قوس در چهار خاص اسقفه اسقفه ایجاد شده است که درین آنست روسی کوانتوم قصر است. معنی از طبق نظر حاصل از قوسی از توامی ب نوع ماده ایست که آنست روسی نیستم ببریم. همان طور در چهاری می‌باشد برداری میکنیم ایست از نذر قوس اسقفه ده نیم. ای اراده جوهر معاشر از نذر قوسی برای می‌باشد با خرقه هست. از لحاظ سائل این باری حجم دیرست از تولید نهشکل

۱۰۷

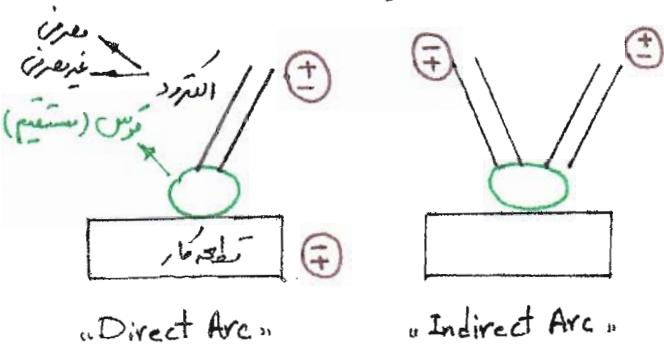


- انواع موس: حین توخ موس در جو شاره داریم . این توس  
سون زنگزیر (چادره سود) میباشد که از آن ها را المپور و دیگر را قطعه های  
تیز موس . یعنی فقط یک نیزه در دیگر تطبیق شده است و سوی آن ها  
موس است که ایجاده سود . با این حالت توس مستقیم دیگر  
میتواند باشد . Direct Arc

۷) اگر خوب لفظ ملا جو بخواهد (دارد) سراسر اینجا در نیم دیر است و اینم  
با این صورت عمل نمی‌کند چون سراسری هارس جوان است (ترنیم نیست). در این حالت نوس را بن در راسته در ایخار نشیم و نوس ایخار  
نموده و نوس از صورت غیر مستقیم نفع را نمی‌گیرد بلکه بخوبی برخود دارد. با این حالت اگر نوس Indirect Are (نوس  
غیر مستقیم) باشند.

- دیگر ترسیم: دیگر ترسیم این را می‌توان با استفاده از دلیل اینست که محدوده زیر توس اسرائیل زیر سوئنوند و همچنان خارج از سوئنند. (با اینکه دیگر هیچ‌گاه محدوده این نیست) دارد در موادرین اینست دارد. بطوری‌که در جهودیت توس اسرائیلیس ( $20,000 - 4000^k$ ) است. ملت استردن طبق دیگر توس، محدوده اینست باشد تغییر رساندن سوئنند. این متوسل علیاً استاد:

۰ سکان سورنیز : ایند رکخان ترسن محسوس ننم. دناره است امتحان متفاوت ترسن مسحاره است.

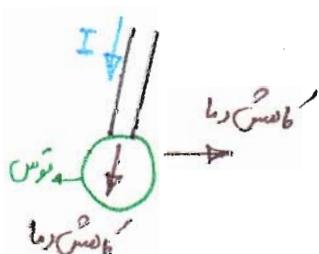

دیار نویس از محور پایانی کاھن می یابد و از محور پناره صاعق کاھن می یابد.  
اننه کل قدر دیار نویس را اندازه گیری کنند ب همان روش که درمان خود را درست کردن  
دانند از هر ۱۰۰٪ کنند.

۰ سُرَّتْ حَرَبَانْ عَلَوْرَهْ: سُرَّتْ حَرَبَانْ طَهُورَهْ ازْ الْسَّرَّدِ بِرْ دَارْ نَوْسِ امْرُّ نَادِرْ. سُرَّتْ حَرَبَانْ

ماده برس برخور قوسه دلم امر مذکور مذکور مذکور باشد <sup>لیست</sup> مجاز سه نوع فرآیند خود مکاره توپس ریزان آنچه ملکه را نیز  
نمایند حسنه ایشان را نیز.

ه مالست ستون بیشتره سده : تریسات و مالست (میں صد) بیشتره مدد برداش توں لبر لبر جنینه کو معلم است این است که این ستون خلا نیست . اتم هایی هفتند که بیشتره شده اند رکن کانل بیشتره شده یا پلاستیک حالات بین ماره داشتند را بوجرد آگرد


ه جنس اکتود : اکتود (استفاده منیم برداش توں نور است . اکتود دیسٹنیم طاسه باشد ، جنس پرسن نور است

ه تقطع خارجی : تقطع خارجی را از اراده زمانی (استفاده منیم)

بیلکوان میان اکتود بیکوی با 200A ترسیم ایجاد کنیم ، دمای توں Max بی 4000 درجه سلسیوس و 5000 درجه سلسیوس . اکتود را تنشیت کنیم ، آر ایز اکتود Al جوش خوار کنیم دمای توں در تراشه 15000 درجه سلسیوس .

وصفت عملیه مدت جریان (I) را کانل بیشتره شده رامفع کنیم میکن است تقدیم اکتود تراشه سوی بینه برداری و  $Q = RI^2t$  ،  $R = \rho \frac{l}{S}$  . نوی خارجی ، بینه فوجه تقدیم اکتود بینه که حرارت تولید تقریباً میکن است . اما در اینجا اصم و تأثیر نهل سیم در توں اکتود خارجی صادر نیست بینه توں اکتود که برداش کن لاد که کانل سیم .

- شروع توں : Arc Ignition (Arc Initiation )

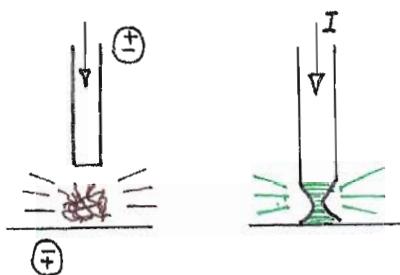

پس شروع توں سرطانی است ایک اخته من تانیل را شه باشیم بینه حستی Power source داشته باشیم . چون بقدر کانل بیشتره سده را شه باشیم ایجاد کانل بیشتره شده دو راه سعده دارد و طاره : ۱- ابتدا بخارت نزدیک بوجرد آگرد که این بخارت نزدیک سواده شدیم بینه اکتود را تنشیت کنند و جریان اکتود را بسته کنند . در کارهای جو تغذیه اکتود را باستور دسته بینیم

درینه اکتود بخاره می خوبد . در واقع دنار مالیم اکتود را باره باره آنقدر (توں سوت) بینه تندار که ذوب روند خارج بود و میکنند که ایک طرز فرالله اکتود بچشم برخورد کنند . (بملات خاصیت جسمی) و قرن جریان I از این نقطه عبور کند ، تقدیم تخفیف شده بخاره سوی (درست میل فیوزی کن سویز) (که اکتود را شدید اکتود را تنشیت کنند کنیم ، این بخارت بیشتره شوند کانل بیشتره شده را برداش کا بوجرد آگرد و توں ایجاد کنند . اما در جهایی که فرالیم صبرت از پاسماهن یافته اکتود را کنیم که جلوی توں نواری (پلیتیم خلفی) بیاند که بینه (دانه نخود) درست کنند و در محل تخفیف شده قردن را کنیم (در ناصد ۲ یا ۳ میلی متر) و بعد بمحض ایش جریان عبور کند بدری ایند اکتود را بکار بگیریم ، این مدد کنیم زرب شده بخاره سوی در بخارت نزدیک بوجرد آگرد ، توں برق از

من سوی .

نهاد دیگر که در بعض فرآیند های جوش خوار استفاده نموده شد H.F. (High Frequency) است . در این نتیجه هر ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نیم اکتود در تقطیع خارجی است را بیشتره کنیم . بینه اکتود و از که ده کاره دارد اکتود و لئارهای ۲۰۷، ۳۰۷ چه ایلوونیست . ولئارهای بالایی همچنان هزار دلت لازم است . این دلت های چون خطرناک هستند باید بزرگان mSec اعمال سوی و بعد که بیشتره هست و جریان بسته ایش است . حدت ایش ناصد دکل سار برآ نه تر قدری کننے است

چونی سه دست است . بینه اکتود را بینه جوش زده سوی . در اینجا بیان ایش اکتود دنار خارست تلف نمود ، درینجا را پسین هم اور زند و دنار را بایس بینه (حدود ۴۰K) . پس باین ایش کابن های زیاد باشد . ده ماینی ، تولیل و دلیل هم ترتیباً


جنین مارس هسته ای دلار ۱۲۷ باترس، در جنین هر باره درجه زده شود، بدلتا رسپار با مای تبدیل آشود. همین سیستم ها High Frequency Spark Systems هستند. یکی از مفاسد این است که هر فاز را می توان در سیستم پیش بینی هم نمود که در آن ها افزایش ذپریه شود و درین لحظه باید خود را متوقف کنند و شور را بخواهند و درین آینه در جسم زده شود. یعنی هنوز از این بیان بسیار دور است که میتوان روش ریز نیازیست را اینجا درجا کرد. همان این فرآیند هم اصلی این است که نهار میگذرد و فارغ نمیشوند. در فرآیند میباشد اینها اینها همچویی و قوس هم ایجاد میشوند. در این فرآیند هم اصلی این است که نهار میگذرد و فارغ نمیشوند. در فرآیند میباشد اینها همچویی و قوس هم ایجاد میشوند. در این فرآیند هم اصلی این است که نهار میگذرد و فارغ نمیشوند. در فرآیند میباشد اینها همچویی و قوس هم ایجاد میشوند. در این فرآیند هم اصلی این است که نهار میگذرد و فارغ نمیشوند.

رعن نیز متوسط انتقال استوانه ای  $\mu$  دارم، هنگامی که جای لزان عبور کند رسانه سام نشاند این استوانه میباشد اما (هر نظر را استثنای خواست لزان عبور کند) اما در سوراخ مخصوص این طور نمیباشد، رسانه نهاد مختلف تووس با یکم تغذیه است  $\mu$  کمترین قدر را نمیتوان  $\mu$  ایست راسترا نمیباشد.

: ( Are Unstability - Are Stability )  $\rightarrow$  Order -

در جهان میتواند نسبت پایین را در توزیع طبقه اجتماعی داشته باشد، با این حال این نسبت نیز نسبت نهایی است، آنرا بودن قوس، آرام بودن قوس .  
وقتی نسبت آنرا دست یافتن خوب است و توان این نسبت را انجام داد و در هر دو دست نسبت نهایی توزیع طبقه اجتماعی نباشد.  
قوسی که ممکن است از دیگر نسبت های نهایی نباشد، از این نسبت برخوردار است. حدود این نسبت حیثیت / پریت / سرسوزدن / دل زدن  
برخوردار است. داشتن نسبت نهایی توزیع طبقه اجتماعی نباشد اما است.


حالت سکون / آرام ریخته افت رازم بودن عین نوس پاییده است. عین لغوبه نبی از ماضی نوس دم و توانیم پایداری آن را بایسی تو سر درست هماییم.

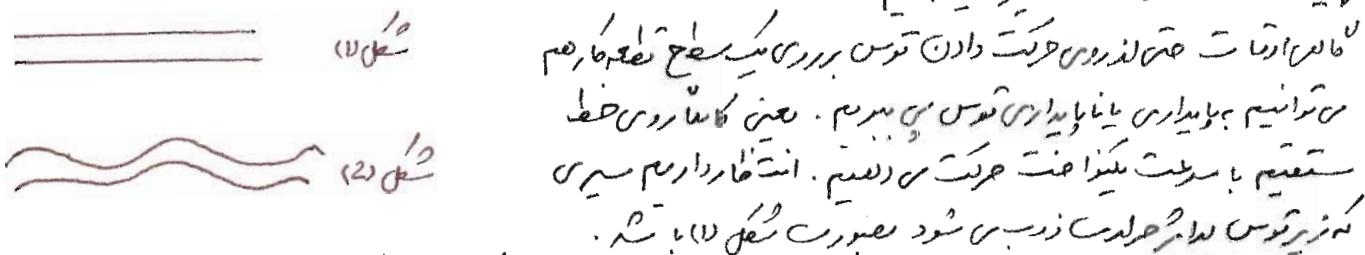

این اندیشه بر عین مبنای قدرتمندی های اصلی است که تواند این اندیشه را در میان افراد معمولی مذکور شود. از این جمله میتوان به این اندیشه اشاره کرد که اگر این اندیشه در میان افراد معمولی مذکور شود، آنها باید این اندیشه را با خوبی فهمیدند و آنرا در میان افراد معمولی مذکور شودند. این اندیشه در میان افراد معمولی مذکور شودند و آنرا در میان افراد معمولی مذکور شودند. این اندیشه در میان افراد معمولی مذکور شودند و آنرا در میان افراد معمولی مذکور شودند.

عِصَمِيٌّ حُورُونْ بَايْلَارْ تَوْسُ:

• نوچ حیوان:  $DC = AC$  بشه. نفعاً ترس اکار سده از حیوان  $DC$  باشد برای است.

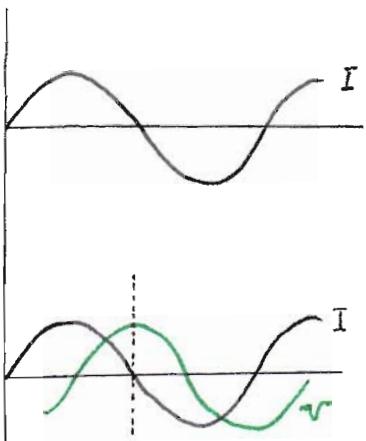

تقریباً از جریان AC استفاده نمی‌شود، در جایی که جریان صفره شود،  
قوس مانع خواهد بود. تا این خاکستری شدن قوس برای مارکولیز  
است؟ با مشاهده این احتیاط نمایم اگر رار. (صلع سفل استاد اس) گذشت  
در اینجا مارکولیز خواهد بود. مارکولیز نیست، کانال برینزه شده نداریم  
با این روش شدن قوس را کنیابی کنید با این نتیجه داریم. اما اینجا  
ترمه جریان صفره شود، قوس خواهد شد (نقاط اچون زمانه زیاد  
است مانند نیم) اما اچون کانال برینزه شده وجود دارد روشی کرد  
قوس خنثی شکل نیست تا این است که مقدار وسیله افزایش را مشخص کنیم

عنین کانل است بیش از ۱۵٪ و لذت را فرازه داشته باشیم که محدود در سیستم پرسن بینه شود. یا این است که اختلاف فاز  
سین و لذت را جریان داشته باشیم عنین جایی که جریان صفره شود، MAK پسک را در مدار داشته باشیم که این محدود در سیستم  
التریکی کار را کند است. در مرور جریان DC هم  $\Delta V$  ندارد.

- نوع فاز کانل (اگر از هزار کانل استفاده نمی‌شود) (نیز Ar باشد  $CO_2$  باشد)
- نوع پوسته (اگر از الکترود پوسته دار استفاده نمی‌شود).
- نیف بودن سطح کار
- فاسد بودن اسید

#### Power Source

سلطه از زیسته نزدیک جریان را نمی‌داند این است جزو دسترسی بسیار کمتر روز تغییر می‌کند.

منیزان آنچه از این دسته است بزرگ اسید و قیمت اسید.

سیستم مانند آن دو نوع طور دارد Power Source یا باربری برند. ملاور سیستم با مشخص کنیم از دسترسی کمتر فریداری نمی‌شود.  
با این جزوی را دست تری هر دلیلی هرگز سخت نمایم، بخوبی همچنان دفعات داشتم راهنمایی مقدار است.

و قسم صحبت نمایم در این جزوی نزدیک می‌توان بیشتر پایداری قوس بود.


#### Arc Blow (انواع یا فریش قوس)

پریده ای است که دسته ای با جریان DC کار نمی‌شود، در این ایام مارکولیز کار را کند اما این احتیاط را نمی‌کنند این سهل و برهت است. بعنی نیز که محور آن که مارکولیز است مارکولیز است


و حاصل همین خاتمه می‌شود که در هر دو نیز داره شده است. سهل بخوبی می‌کند که در جایی  
عایقی دسترسی کمتر می‌شود که داره دارد و وقتی با این دسترسی منحرف شود. استثنای دیگر  
قوس اسیدی را با بعد نیز بینم. قوس اسیدی را جریان DC باز نمایند منحرف نمایند.

اینی حوزه مخفی طبیعت ناخواسته دیگر جایی نیست این است با این شکل شود که قوس به ک

طرز کشیده شود. اینکه نه که نیم جریان DC باین علت این است که جریان DC از تواند حوزه مخفی طبیعت ایجاد نماید. در جریان AC حوزه مخفی طبیعت باری صورت نداریم. این پریده خاص اوقات بآناید این قوس استباه شود. ناید این قوس

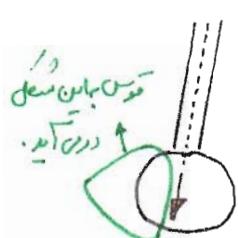

این دو حکم طبق توانیم را داشتند و هم اما نیز از قدر جایگاه خاصی نداشتند و همچنان فیض نیز می‌جاید از این راسته و درینجا بازتر این دو حکم توانیم داشتند با اینکه در برابریت کمیتری قوس بین کار طرفهای خود.

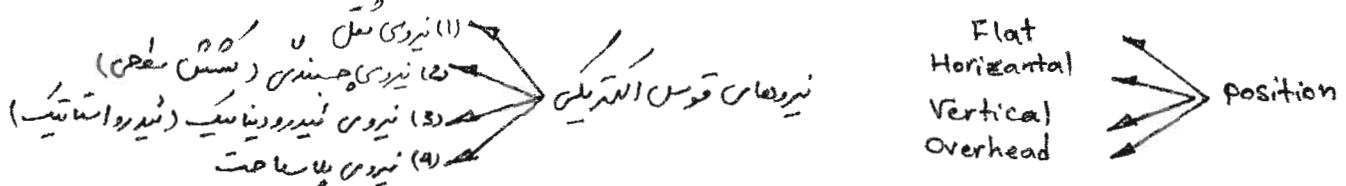

دراینجا جایست Flat را در سه نوع نیزه دارند که تبعیت می‌نمایند.  
نیزه‌های پیشین مفهومی خواهد بود که را درون آنها و زنگاه طاری  
می‌گیرند لیکن همانند در واقع رونمایی نموده‌اند. همچنان باهم تقابل نداشتند  
و همان دسته قطعه، در هر دوست نیزه‌های پیشین را داشتند و وقتی از زید  
حدها بر زبانه شود، نیزه‌های پیشین را دسته قطعه می‌قطعند.  
و از سوال شود که باز هم این امر می‌زید؟ من عویض افتخار ننمایم  
و افتخار در این افتلاف را بر می‌خواهم و می‌خواهم عاجیم نمایم که این امر می‌زید  
که نیزه‌ها، نیم و باده طویل اند. در میان آنها می‌باشد که در خود  
نهاد نمایند اما این افتخار در این ادله و دفعه از محمد می‌نمایند که اینها افتخار

میتوان موسوں اپنے اس دنیا دلخیل و قدم اور حکمرانی کے ساتھ سے مدد کر سکتے ہیں۔  
دیگر زیاروں و حجود دلار، این اقتدار نے دنیا میں جاگیر جاتی رہا ہے تھوڑے سے درجہ پر اس سر، یعنی میں  
Circulation بوجوہ کی وجہ پر ایک نئی روشنی میں دنیا میں پائی جائی رہا ہے اسے کہ فراہم کرنے والے بزرگوں کے داخل  
خطوٹوں میں ایسا۔

وَرَاهِنْ عَلَى حُكْمِ الْجَنَاحِيَّةِ لِذَبْابِ الْمَدِينَةِ. وَرَاهِنْ عَلَى حُكْمِ الْجَنَاحِيَّةِ لِذَبْابِ الْمَدِينَةِ. وَرَاهِنْ عَلَى حُكْمِ الْجَنَاحِيَّةِ لِذَبْابِ الْمَدِينَةِ. وَرَاهِنْ عَلَى حُكْمِ الْجَنَاحِيَّةِ لِذَبْابِ الْمَدِينَةِ.

و درینجا هم طور جایان است که دارم و دیگر خود را می‌خواستیم بوجود من ایلی نمی‌شود من بوجود من آورده بعدهاره من خواهد فقره، لیکن دیگر من به داخل خود فتحه ندارم. آینه نیرو من تاب است، بحال جایان. هر چیزی که با جایان بیشتر باشد این نیرو بیشتر است. عین با از این حفظ جایان، تکات زیرتر، باز کامن بیشتر و بدنی بیشتر، بست خود فتحه مذاب

برای این مورد نیز ممکن است  $DCEP$  باشد. یا برای جریان  $AC$  همین سه اول مثبت در اینجا کاری داشت که بین صورت است و  $DCEP$  باشد. یا برای جریان  $AC$  همین سه اول مثبت در اینجا کاری داشت که بین صورت است و  $DCEP$  باشد.

و در این میان از این سه نظریه میان معاصر است که نسبت احتمال را بازیگر می‌نماید، این نظریه باید نیروی سُلْطَن را  
عیران کند و نیز در همین حین را نعم خواهد نمود تا مغز استنبالاً دل از طرف باید تا صدر روس خوشبختی مذاب  
را نعم نماید و از این نظریه بر پیش از بازیگر میان است تواند مقراط را به بالا بفرستد اما خوشبختی مذاب را انقدر  
نماید که در این خوشبختی مذاب شروع می‌نماید، حکایت درون دریزش.

در صورتی که از همین سعدی است زدب از خلو بیزد ریا از پشت بیزد دستگاه مددک نهادن و متوسل به باز او بر درست  
مناسب کار را کنیم که از خلو بیزد نهادن از پشت. در واقع در آنجی که هم مادرانیم بردارهای شیرو را جایه چهار کنیم  
بروی اینکه مادریم.

- بنا برین توں اللہیں نئے نسبع خوب حرام است بلہ نیروہیں بوصوہ اور رماز فریض نیروہا بدرست  
اس قدرہ کیم توں ایک لامراہ تروره خوش برصغیر دامتھا تھرات والهم سلطهم کیم.
- باہنی ترضیحات من توں ایک بوسیم اور آسیہ راستہ کیم علیم خوب مانیتہ سوڈ زیر اطھات باہنی بیٹھری  
بست خوفنگہ مذاب برتا ب تر سونہ اور آسیہ خندی پاسی بدم خدا تیک زوب سفعہ دارم.

دستگاهی:


اُنفیویت اُنفیویت شانل را بحسب سُر جیان نویس  
رسم نمیم، باین طول ترس =  $l$  داشته باشیم  
زیرا  $\tau = l/R$  را داره شده بیس  $\tau = l/R$  است. این داشته باشد  
ترس = طول  $(l+\Delta l)$  و  $(l-\Delta l)$  نویس کردیم.  
اما تغییرات در خود ستوں نویس باین صورت است  
که ابتدا اُنفیویت شانل مادنی میباشد و بعد از آن  
آن دارد.


تغییرات اُنفیویت شانل Power Source را بضم راسب  
نمیس جیان و نویس کردیم که همانند بروادری  
 $\tau = l/R$  داره شده باشد (دو حالت متفاوت). انت  
حالت های بینین نویس باش Power Source و تراویم  
نمیم. بعده زانی حالتها "Dropping Volt Ampere".

است اُنفیویت شانل با سُر جیان مراجعت کنید. حالت دوم حالته اُنفیویت شانل جیان نه است  
نه این  $\tau = l/R$  از دیده و نویس Flat Volt Ampere. از دیده و نویس این میباشد  
که تغییرات طول ترس منجر تغییرات نمیس جیان هست و تغییرات دستگیری است. و به حالت دوم رکت این اتفاق  
میگیرد. تغییرات طول ترس منجر تغییرات نمیس جیان هست و تغییرات دستگیری است.  
اینها بروطم درستگاه نمیگردند. درین تقدیم بیشترین دقت را داریم و نمیس جیان مافهم است میخواهیم  
نامنوز ترس داشتن نمودیم بیشترین دقت را داریم داشتن جیان برقرار شده نمیگاند و لیکن  $0.05$  یا در اینجا  
میگردند. پس از اینکه درستگاه جوشی است. معمولاً درستگاهی  $0.05$  یا  $0.07$  با ترس داریم برقرار شده است.  
جهد خواصی همچو از نظر درستگاه ترس نویس دیگری این ترس دارند.

درین تقدیم بیشترین شانل جیان را داریم و این اُنفیویت شانل مراجعت کنید. درستگاهی  $0.05$  یا  $0.07$  در  
روحد ندارد که  $I_{Arc}$  Short circuit نمیگیرد.


دقیق ترس نویس برویم (استاندارد  $0.05$  نویسیم)  $I_{Arc}$  میباشد و منحنی این نویس دو قطبی است  
نمیس جیان نویس  $I_{Arc}$  دو قطبی ترس  $I_{Arc}$  نویسیم بینم. بعده  $I_{Arc}$  نمیگیرد نمیس جیان.  
است در وقتی ترس نویس کنترلر را کنترل کنید و این میگیرد این است که درستگاه از تراویم نیستم. بلکه محدود برخود میباشد  
با استرداد رسانه دستگیری که مانندیز ناریم چنین و صدر ۲۴ دلت است درستگاه  $P$  نمیگیرد  $P = I_{Arc} \cdot U_{O.C.V}$   
صدر ۹۵ یا ۱۰۰ دلت دارند. اما دقیق ترس نویس این است، درستگاه میگیرد  $I_{Arc} = 18$  یا  $25$  دلت است.  
برخود جیان نمیگیرد، وقتی که استرداد رسانه محدود است درستگاه دستگیری کنند و درستگاه دستگیری  
نمیگیرد و درستگاه را بکسری دارند. دیگری سریع استرداد یا ایندیکاتور میگیرند چون بیشترین جیان غیربررس است.

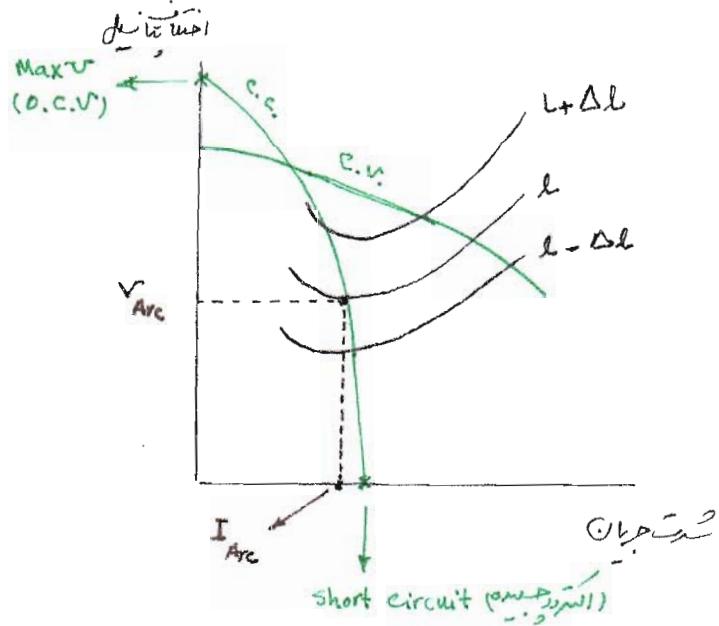

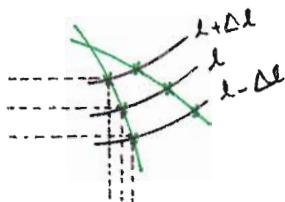


فاسد می شود. این دستگاه دارای یک Dropping Volt Ampere power source می باشد که جزوی از دستگاه است و در Flat می تغیرات نرخ جریان بینهایت است. این دستگاه فرآیند حرکاتی را که به عدم یا کم وزیرگردی مطلع قدرساز نمایند این دستگاه را درین جریان در تغییر مداریم. این نزدیکی سی جریان درین دستگاه خوب است و خوب است در مقدار محدود می باشد. این دستگاه خوب برای خصل خود را دارد.

نامه مس رست را از لندن در زمان رئیس سپاه خوش بندز (طوس) خوش بندز نگیرد

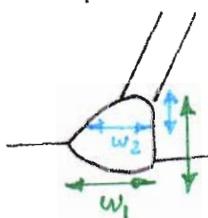

۱۰۷- افغانستان شرک طول قدر، این از مجموع سیماده نموده، همچو دلخواه بیشتران شد.  
۱۰۸- افغانستان راهه شده، آنکه طول قدر، اینکه سیم تشریف از خدمت از این خدمت  
نهایت درست است که این از مجموع سیماده نموده، همچو دلخواه بیشتران شد.  
۱۰۹- افغانستان راهه شده، آنکه طول قدر، اینکه سیم تشریف از خدمت از این خدمت

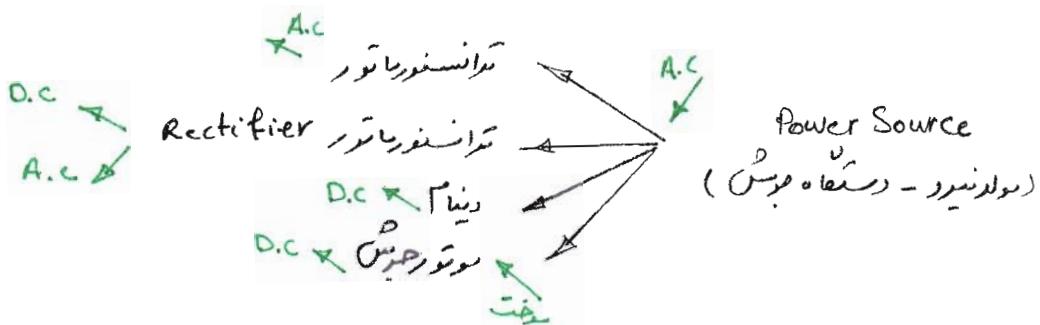

نموداری می‌باشد که این نمودار را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

که در آن  $P$  نیازمندی برقی (وات) است،  $V$  ولتاژ ( ولت ) و  $R$  مقاومت ( امپیو ) می‌باشد.

نحوه محاسبه:

- نخست باید ولتاژ برقی که برای موتور مورد نظر قرار دارد را مشخص کرد.
- نیازمندی برقی را مشخص کرد.
- نیازمندی برقی را با مقاومت موتور معمولاً ۰.۲۵ تا ۰.۳۰ از نیازمندی برقی موتور معمولی می‌شود.
- نیازمندی برقی را با قدرت موتور معمولی که مطابق با نیازمندی برقی موتور معمولی باشد و با ولتاژ مذکور برابر باشد محاسبه کنید.

## ۱) مدت جینه - از ترس غیر محدود (I)

از طبق نتایج خرسنگی در سرمه ایزد 25-30 میلیمتری محدود بوده که مقدار آبیه ۱۵۰-۳۰۰ میلیمتر دارد. این تراکم جیان در ترانسفر را بر رطوبت نموده. عرض درون A.C است و فرم آن C.A.C است. این تراکم با تغییرات سیم و سنجی به همراه Core یا تراکم تغییرات را نمایم. سیم که در عرض نزدیکی دهانه های این تغییرات قرار گرفته است در حدود ۲۰ میلیمتر دارد. عرض نیمی از های روس رستفاده دارد و در حدود ۱۰۰ میلیمتر را درون ۱۵۰ میلیمتر تنظیم نمی کند. در عرض نزدیکی دهانه های عادویه را با نیمی از های روس نمایم. سیمی که هنگام نصب نماید باید با حفظ خاندن آن در تراکم تغییرات کوچکتر نماید و هم داشته باشیم. عرض از ترانسفر را با تراکم خنده ایست و ده متری از هنگام نصب را با حفظ خاندن آن در تراکم تغییرات کوچکتر نماید.

- نزدیک ترین از Power Source یا مدار خودالعزم جریان DC (مکثراحت یا دام) را سهند با نیم آن افکارها  
از جمله Rectifier، Rectifier Transformator، Rectifier ساخته و مدار کنند و جریان A.c را تبدیل به D.c نمایند. ماضی  
از این مدارها برای دستگاه Rectifier مجهز شوند. چنین ترانسفر متر آن مدارها را می‌سازند و در آن  
هزاری مدار جریان DC از دندر و سنت مکثراحت جریان تغذیه می‌شوند. خروجی مدار اینها از طریق  
جریان DC است. نایابی نزدیکی از این مدارها طوری می‌باشد که با خارج از آن می‌توانید تبدیل شوند. خروجی مدار اینها  
از مدارهای ترانسیستور مدارهای تبدیل می‌شوند.

Generator : نوع دیگر از S.P. Power است که در آن سیمیک معاصر با سختی سیم افلاع هستند و این  
استثنی برای درجه اوردر، هر خاندن آن محوره سیمیک یا لسته راهی هر خاندن تواند محوره که هر مختلف باش  
که ساره ترین آن دینام در حضراست برج خاندن همچو درجه محوره هر دو خود از این مفاسی به استثنی تبدیل شود  
رسان کار آن نیز همان قسم است علی‌رغم خاندن محوره شونده باشد را باید باشیم یا با سوزاندن سهقت با...  
در جهت کارهای سیمی مخصوص طبقه بندی این متفاوت متفاوت است: ۱- دینام ۲- موثره جوش  
در درین اینها Generator نامیده شد. تباره که داده ای است که درینام باید هر خاندن همیشه لذید موثره استثنی  
استفاده نمود: یعنی جریان در درین باربری سیمیک AC وارد موثره استثنی بازگرداند به این روش  
که اینها تبدیل شوند از این مفاسی لسته راهی هر خاندن از این مفاسی تبدیل شوند از اینها خود را خودی بازگردانند  
تله جریان DC است یعنی دستورهای تواند دینام DC باشد یعنی AC. یعنی دینام (Converter) جریان برخواهد  
هر جریان تلفواخت شده باشد.


بـ "گزاتر هاس افراهم" می‌تواند بسیار دوستی باشد. سیم که دل عدوی سهل سیم برآفته اند است. درینجا همچو  
با استاد سیم پنهان شرطیکه می‌تواند افتراق و مخاطره شود. عین شن اتریوس سوخت صرفه شود را از این سیمین  
با افتراق که در میان راهنمای مسود تبلیغ بازرسی کننده ای شود و بعد این افزایش مانند تبلیغ بازرسی انتظامی شود.  
که در می‌تواند همچو بازرس افظاعی را باشیم است که درین افتراق خروجی در تردد ۲۵ دست است چون نای فرمان  
می‌باشد و مسئول نیز را درین سیمین اما در مردم را درین سیم پنهان می‌دارد Collector ها طوری طراحی شده اند که خود را  
ستقیمی را که در مردم را درین سیمین آئینه را بهم من توانیم با تغییر درین را پوشان یا نیز انداختن  
تغییر را دیگر نمایم. خود را درین سیمین می‌دانند. D. اما در دفعه ای اینها با هم نمی‌توانند باشند. جیان D.  
استیازی طاره، نسبت سیم استیازی است از خود را درین سیمین می‌دانند. D. اما اگر نازم باشد در طرح اویله  
درین سیم استیازی خود را درین AC باشد اما این Rec. Trans. نیست که باز در این سیمین دفعه دو را داشته باشیم.  
همچو طور در درون ما دنیه را نیست سهل ساخته است.

① { Straight current میں  
Reverse Polarity اور عکسی

تامین من PowerSource ها: تیست دی مکرر می صنعت ترتیب زیر مذکور می شود یعنی رامن ساره از لحاظ ارزش  
و ساختاری صفر زیره را در آن رامن است. بعد از تعمیر کارهای خوب دستگاه با این ترتیب نهادم است و بعدها راندیش از این  
دستگاه Maintenance است. ترانسistor را ترتیب می کنند که ترتیب را درین قسم تغییر دهند. قدرت برآوردها را که داشتم خلاصه  
نمی پنجه آن داشتم می سازد که این توافق نهادم. اما درین در مورد این دستگاه درین میزان میتوان این را در  
زمان بازترین دارای تغییر... بلطف این استabilات و تغییرات آن می شود است. از نتیجه تغییر دیگر میزان صرف انرژی  
معین درین دستگاه است و دیگر این این این است. تغییر دیگر دستگاه را تغییر برآورده جایان نمیتواند است که  
روضه آنها با این ترتیب رامن است. باش Rec. Trans.

علاوه بر جایان نمیتوان، مستقیماً DC به AC تبدیل کردن که بقدار تلفات این را که دارد میتوان  
را تامین نمود Rectifier چهار دستگاه را داشت و این میتواند خوب شده باشد و تغییر نماید. میتوان این را با جایان  
لکسیم چون نهادم (چهار قدرس روک بند چهار قدرس) تامین Fan تامین را تامین کرد و بین تصلی است که این را نماید.  
در زینام نعم میتوان این را دارید. بعد میتواند دستگاه این قدرس را تامین نماید را دارید: موقوفت ناقصه از این زیر  
خواجی نمود و خست کردن سلله را میتوان و... میتوان تلفات را در این قدرس.  
اما میتواند بجز این استabilات، بسته بر دفعه تغییر را تامین کرده باشد که این را تغییر نماید را دارد این نعم  
خواهد بود که درین دستگاه این نفیت ندارد مطابقاً باش دیگر این این میتواند فخری ...

تامین من جایان DC و AC :  
 ۱- پایه ای از قوس پایه ای از اسیان را جایان DC داشت. خود تغییر نطبیت داشت نایابی این قدرس از نمود. فردا میباشد  
بین میتواند میتواند خود تغییر نماید. جایان را از زمین باشد اگر در هزار پرسیک رجایان خواهد بود این خواهد بود  
جایان DC را قدر کاری نماید. چهار قدرس میتوانند خود تغییر طول قدرس را کنترل نمایند دارید (اصطلاحاً خنده کار کردن میتواند در جایان  
رجایان باز زیارت کنند طول قدرس را کنترل نمایند که این کار در دهار از خالص تغییر نمود) با جایان DC را قدر کنند  
و شروع قدرس با جایان DC را قدر کنند.  
 ۲- در حدود ۵۰٪ با این تردد رست از جایان DC کار نمایند، محدود است اگر در دنارید. این میتواند آن را بسیار نیست. این نام  
در میتواند دفتر در تریسی اتفاق نمایند که با جایان AC نعم توانند کار نمایند. این میتواند دفعه این تردد را تغییر نمایند  
با جایان AC نایابی ای ای داشت را کنترل کردن چند که این میتوانند توانند با جایان AC کار نمایند.  
 ۳- در جایان DC از توانیم Polarity را انتخاب نماییم. یعنی از توانیم DCEP = D.C Electro Positive  
یا (DCEN) کار نماییم که جایانها Reverse Polarity و Straight Polarity نام دارند (تطبیق تامین و تطبیق بغير)  
میتوانند که میتوانند این دستگاه را در دهار این تردد قطع نمایند باشد نطبیت- نیزه- افتادنات زیارات  
که ترانزیستور را نمایند: میتوانند در تطبیق نسبت دارند که بسته است (هر کسی در باشد همه تقطیع کار) جزوی از نیزه  
است درین میتوانند بطری قطع نمایند این دستگاه را در دهار این تردد قطع نمایند باشد نیزه میتوانند دنارید و از این  
دو قدر که میتوانند، این نیزه میتوانند در دهار این تردد میتوانند دنارید این میتوانند دنارید این میتوانند  
بین حافظ اقصی او حفظ باشند زرب این تردد را تامین نمایند.  
 در میتوانند دستگاه PowerSource ها دفعه تامین نمایند جایان AC و DC است که تامین نمایند نوع دستگاه جایان است.

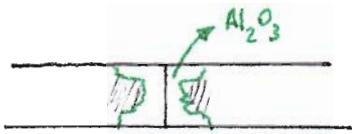

: (S) (V) (C) Arc Cleaning

میتوانست که مسکن DCER پس از آنها را خود

لهم وفقه لكتورته فله مني شكر واسع : بحسب ما هو أ薪水

بررسی طیعه جوشی  $\beta$  گاهن اوقات مانع عمل اتصالات سوخته فرود شده  
و همچنان زده است زیرا نزدیک سوخته در قسم ارتفاعات زیرین و اتصالات برآورده شود. این بودجه در مورد الکترودها کمترین درجه ایجاد خواهد شد. این بودجه در مورد الکترودها کمترین درجه ایجاد خواهد شد. مثلاً روغنچه Al  
نمایار خوبی هم نیست اما در مورد Al و زرگینه خبرگزاری Ar با استفاده انتقال چشمی دارد. مثلاً روغنچه Al  
درین رفعم را درین و خبرگزاری Ar انجام می دهیم. هر رسانی که بوسیله اسیدوار مینیم کلی ایست را درین مطلع خواهیم گردید  
که باعث شود که Al و زرگینه نترانش در داخل رفعم ارتفاعات زیرین. بنابراین با این رسانی درین مدد و خبرگزاری  
صورت ترتیب داده بازگزینی کار رسانیم در تقطیع راهنمای ارتفاعات خود را شود. وقتی این تراکم را نیمیم می دویم  $23^{\circ}$   
درین را درین مانع عمل اتصالات شود. اما درین DEEP است، باز رفعم این پرسه های خود را دیگر نمایم می بوده  
خرید از دست رسانیم اتصالات خوب ایجاد کنند. این امر Arc Cleaning می باشد که باز رفعم طبق فرمولت

و درستابل میک اسکیز بایس جرین Arc Blow را در دار دار کن این اسکیز برایه انجاف نرسی Arc Blow را در جرین مذکور می اسکیز ایجاد جرین D.C نامید. علیین سه جرین 0.05 میلی متر اسکیز در تغییر میکرد مخفی طبیعی (پیار سود ایجاد جرین) جرین را نشان داده باشد. علاوه بر این مخفی طبیعی نه تنها لصبر رت میک نیز جرین قیمت نسبتی درستابل میک است با این A.C روابط انجاف نرسی تأثیر میکند.

بالذات رسماً وحيث دعوه استفاده مني لذلک دعوه استفاده مني ممتنع هرگز در سورا  
حبرون و میتوان این را باز خواهند نهاد که در این سورة تراجمت شده است که حبرون و میتوان  
من افتخار برای این کار را داشتم (جیل AL) استفاده مني کنید هست لذلک حبرون D.C استفاده مني کنید و دیگر Rec یا لذلک دیگر استفاده ننمایند. در اینجا این را باز خواهند نهاد که حبرون خواهش نماید که همچنان دارند.

زینت های دستی، نساجی و تولیدات بافتی در استان ( SMAW = MMAW )

در اینجا می‌بینیم که جویس برای قسم  $\text{H}_2$  (دی‌اکنتر) مادونفع را می‌خرد و درست نمایندز، به جویس برای دستور دسته  
جویس برای منطقه  $\text{H}_2$  (سی) استثنی جویس  $\text{H}_2$  (ازون) نهاده شده که از تأثیرها نیز باریم از آن‌گاه بری  
برای سی  $\text{H}_2$  (سی) (متقد) و می‌توانیم که در برای جویس  $\text{H}_2$  (ازون) طیزان  $\text{H}_2$  (ازون) و  $\text{H}_2$  (ازون) Fuel Gas  
نمی‌شود از این اتفاقات استفاده نمی‌کنیم.

نیستند از این اعماق است (اصناع و تجارت).  
این زرگاه (جهت خود رسانید) زرگاهی داشتند که بازگردانی این زرگاهی را در میان رفاقتی سازماندهی  
نمیکردند بلکه این رفاقت کشورها را برای این زرگاهی داشتند که همچوی تا کاربرد آن در این زرگاهی  
بزرگ صنعتی است. این زرگاهی هنوز نام نداشتند و کشورهای بزرگ صنعتی این نام را در جمی  
درستند (نجام می‌شود). این زرگاهی با خود رسانید که زرگاهی را در میان ۲۰ کشوری می‌نمایند.  
در نهضت این زرگاهی بسیم کفت (نجام می‌شود) که از سرمه نترفیل تا پنجمین سرمه در درون آن دهاب سرمه  
رسی نایم و سرمه های بسیم ایجاد شود. خود رفاقت را کمینت همراهان ایام می‌شود. به نسبت دلیل که برخشنده اینکه زرگاه  
نهایی شده و ترکیبی برخشند.

**۱۰) تمهیزات:** این ماده مسایل تزئین در مکانهای رسمی و غیررسمی را در بر می‌گیرد. تجهیزات ماده مخصوصاً در مکانهای رسمی (الترور) - نمایشگاهی - نمایندگی و محکومت‌ها

تہذیب

- رسانه و جریان (Power Source) : درین مراسی هر 4 ساعت دستگاه رفته است (00:00 تا 00:40) سو در Ampere Range. درین مراسی هر 4 ساعت دستگاه خود را با مقدار 300A-50A خواهد بخورد (با مقدار 50A را با مقدار 300A خواهد بخورد) درین مراسی هر 4 ساعت دستگاه را با مقدار 350A خواهد بخورد.

D.C%	A.
30	350
60	300
100	250

$$\text{Duty cycle} = \frac{\text{مجموع زمان برقرار}}{\text{زمان ممکن}} \times 100$$

نقدی در DC Duty Cycle است. زمان میان سالمندی صدور

12- 15 رقمهای است. آن را درست که ممکن است در دل باشیم،

مَنْ يَرِدْ فَلْيَأْتِ مِنْ حُكْمِ رَبِّهِ وَمَنْ يَرِدْ فَلْيَأْتِ مِنْ حُكْمِ رَبِّهِ


و بعد از میان سه بینیم در رسته ها در میان ۳۰۰ جنگل ایست تا خوب نشیند و با این نتیجه ۴۰ جنگل  $350\text{ A}$  مارک جنگل  
استفاده کریم این آنچه افتخار داشت زیرا این است که در میان ۱۵ دسته طرح ۱۵ دسته کار با رسته ها می باشد و ۱۵ دسته توپ روش برخواهد است. در اینجا  
که با این طبقه ۸ دسته خود را که توپ روش برخواهد باشد و تجربه زبان صرف فنچه سه رسته ها از سه رو و دسته های استراحت نداشتند.  
در میان ۱۰۰% رام در هم باز لقمه مایه برخواهند زبان مایه همچو خانه های توپ روش رسته های سوار زنند.

و- ملائكة: وَمَنْ لَمْ يُتَبِّعْ كَانَ لَهُ لِيَدَهُ أَسْبَرْ، بِرِسْ، سِيَنْدَهُ، سَقْنَهُ، مَاكَ، ... نَزِيْلَهُتْ دَارِنْدَ، سَهَّلَهُرَرْ

**SMAW** = Shielded Metal Arc Welding

سازی نموده، مفرغ کرده و سپس تراکتوری نموده شود. بعدها از آنها برخاسته از طلا یا فلزات دستورالعمل  
کار خواست آنها سیار کند و چنین اطعمه نموده باشند - همانند آنرا اسپیگر ساند چوک پیپر لئن.

## ۱۲) الکترود:

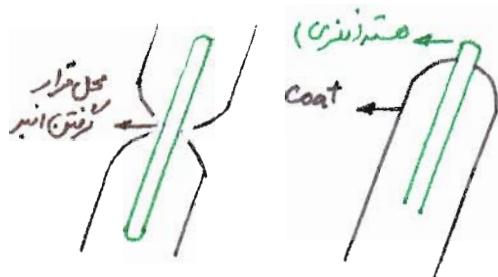

- ظاهر اکترود را در صورتی که برای آغاز کار است. از روی چشم داشته  
و بیرونی (Coat) گذشت که بعد از این دفعه نماینده است  
و بیرونی چشم را در از مدار سراسر ساخته شده است.  
در پردازش دستوری تقدیم شده از الکترود بروی میگویند اینکه اینکه  
میتوان اکترود را باعث جایگزینی ایست و برابر قراردادن ابزار  
باشد این منظمه و باید در داشته باشد.

۸۴/۱۱/۲۵

## ۱۳) ملپه پنجم:

- نکوهه ساخت الکترود:  
نکوهه از خود چشم تکمیل شده. در Mix مواد اولیه و پس از الکترود. در Mix سایر Mix فشار داده شده از روی دفعه Mix را ایجاد میکنند. در بخش دیر چشم سیم ایست گذاشته شده که تکمیل نمایند ۳ تا ۵ آنکه در  
برخانه دیگر سرمه Press ایجاد شوند. درین سیم باید هادر چوک دارد که سیم سینه دیر و باید  
حلزونی. سلیمانی خوش برویت بوده که فنیزی داخل سینه ایجاد شود فشرده از زمین نصب شود آنکه در خارج از خود... و بعد Bake

## - هسته الکترود:

- هسته از محل طاهری متعاقب بردارد چون رله ای نمایند مقطع ۹ میلیمتری که کوسه داشته باشد.

- در ۹۰٪ موارد این هسته تولید است عنی تیتانیوم سیم یا منتوکار ایست که بعد از این دفعه خاصه هسته دارند  
که Tube است و درینجا این سیاست بین شده که لایه دارند چنان در این Cored Wire است. بر طاصله هم سیاست  
بعنوان هسته از پرتفاعل هم نیز نیست میتوانند درینه هم سیمه همیشگی داخل آن را خوش نماییم آنرا نمایم  
که سیم تزریقیست و Tube است. این اکترود را کاربردهم و بروی این هم دارند چون در زیر آنها (Hard Surfacing)

(رسوب را در ۷ میلیمتر سخت) کاربرد دارند

- هسته سیمه های این هسته ایست که قطر آن ۱۲ یا ۵ (۵.۵) میلیمتر دارد. میتوان ورقه چشم از Size اکترود را محدود  
نماید که در این حالت دارست. حد اکترود هم صیزه ای میان ۲۰ تا ۶۰ میلیمتر داشت. معمولاً اکترود های این  
طیف سیم کوشاخر است و اکترود های این تقلیدی همیشی تر میگشند. علت آن هم مرغوط بخواهدست اسکوچ اکترود داشت.

- از نظر سیمی ای هسته اکترود در درسته خود (کوشاخر) دغدغه دهنده نمایند و مسود.

- ۱۰ تا ۱۵٪ اکترود های توپیمیں، هسته غیر آنکه داردند. نماینده دهنده ای از این میور است: Al، Zn، Cu، Ca، Mn -

Mg، Fe، Cr، Ti - Ni، Cr، Mn، Fe. میتوان اکترود را نمایند که هسته آن Zn به داشته باشد.

- اکترود های ای هسته ای ایست - نیکل ای ایست (Alloy Steel): سلیمانی نمایند از ۱۵٪ چنان  
نمایند ساده هم کریم تیز (تیزی زیگزاگ خواهد شد) : سلیمانی نمایند باین نکته از ۰.۲٪  
Mn (۰.۵٪) Si (۰.۲٪).

نول رهایی کم کردن بین زیرگلخانه در این میزان عمل نسبتی را برقرار کرده اند که رخاکات بهم رسیده ملائمه شوند.

در سوره نویاردهای **لئوکویل** (Low Alloy Steels) و **کاربید** (Carbides) با خواص متفاوت می‌باشند، ماده‌ترین ایست که در صورت ایجاد خودکشی ممکن است از آن استفاده شود.

و توجه این را به ترتیب می خواهیم که در اینجا این نکته را می بینیم، نزد تو ایم از زریان آنالیز صورت آن در مس اینترود خود را در نظر می گیریم و اینکه نامهای مختلفی که نشان دهنده خواص خوبی های ارزیابی نیستم تا به این اسم اینترود خود است. دیگر خواص خوبی های نیز نو ایم نیزه را که آنها می توانند تراویدن. به علاوه خود صورت را نیز نیستم. ترکیب می باشد که در اینجا نزد خوبی های نیزه داشته باشد آنکه در پیش از تراویدن این Metal باز است. باز است.



—<sup>٥٠</sup>  
—<sup>٥٠</sup>

مانند سه چوپانه جو می‌باشد از استنسنر: و تقریباً نظری زربه بر مُسود در استنسنر آشیان  
خواهد بود که در اینجا هم دللهای خاصه است و درست هم باشد، طبق زربه را از آشیان  
در زده را دریم. مانند نشانهای موردن استنسنر چوپانه جو می‌باشد برای تغیرات نه در حال  
انتقال است بلایا خام بگیر. می‌کنیم از پوشش آنرا در صورت سرباره برویم این تغیرات عرض  
نمی‌شود. این مانند نعمه ترا از صورت سرباره انجام می‌گیرد و خیلی نعمه این استنسنر مانند تغیرات  
ترسلیم می‌باشد که درین قاعده اشیان و از اینجا را در زده را دریم. در عین حال از آنها در صورت سرباره برویم  
باید از این نوس: برای حال تریبایت در پوشش آنرا در میان بین نشانه های خالی راه است یعنی نه مُسود، رافت برینزه مُشون  
از رام بولن نوس نسبت به آن. نشان برینزه را از پوشش را از پوشش این را از ناشی می‌دانیم با این آنرا در پوشش نمی‌شود. از اینکه این را در  
سربرایم و خیلی از پوشش آن را با جو می‌باشد و شروع به جو شکاری را نمی‌شود، اگر تو را هم خود را بر تغیرات پوشش  
نداشته باشید، تغییر نشان پایه در راه نوسه پوشش نمی‌باشد بنابراین وقتی بسته بر رسم پوشش نداشته باشید  
نوزش ریست یا استندور یا هر چیزی می‌توان آن را بسته بر رسم پوشش نداشته باشید که این را در  
ارائه نشان بعد از گفتن آن ریست را در کریم محمدزاده جو شکاری نمی‌دانیم.


۰ تغییر نزد اب (جنبه خالصه ها) : پرسن لکتر داشتند که نفس مخالف سر زتاب را در محله من توانند برج نزد خالصه ها  
محل نظر را تغییر بر جن از ترسیب نخواسته بودند از نزد این موردن است. به عصیان عللت این تغییر و این عصیان  
جهش عصر نوین است. این عصیان از نظر هندسی جوشی اعیان زیاری را از راه مابروانید که لکتر در لامپ با میم که جوشی نمای  
نفعیان غلبه را نمایند

هشتمین سال در میان این سه کشور، ایران با ۱۰٪ نرخ افزایشی بیشتر از ایجاد این را در سایر کشورها داشت.

نیز می‌گذشت و بینهم این خواص را داشتند که سرعت سرد شدن آنها در آمیخته است را بعد از ۱۰  
خواصیم در باقیمانده نهاده است این است خواصی که سرعت سرد شدن آنها را خواهد بخوبیزد.  
و نتیجتاً ترکیب قیاسی خواصی: در میان اینها خواصی که متأثر بر سرعت سرد شدن آنها می‌شوند، برآورده شوند  
جزو از ترکیبات را هم از طبقه بیوپسی هستند اینها را نیکلیم می‌نامند ... $Ni$  و  $Ti$  و  $Mo$  و  $V$  و  $Cr$  و  $Ni$  و  $Ti$   
هر یک از این عناصر را توکنده تأثیرات نمی‌گذارند بلکه در خواص هارسیده اند و خواص آن را تغییر نمی‌نمایند  
با این راه هم می‌توان عناصر از طبقه بیوپسی را کنترل کرد که در آنها این مقدار از نیکلیم باز باشد که سرعت  
تغییر شده اند از آن پردازش باعده می‌گذرد و می‌گذرد که این اندکی از نیکلیم باشود که مقدار اینها نیکلیم  
می‌نمایند (مقدار نیکلیم بازیابی  $Cr$  که  $Ni$  است) را در در بیوپسی این ترکیب را اینقدر اینها نیکلیم  $Cr$  بین  
است. ولی  $Cr$  بازیابه سریعه نیز  $MgO$  علاوه بر اینکه بزرگ است مقدار این مقدار از نیکلیم باز باشد.

در تقاریب طلبه سه سر برده در فنون اسازی و سر برده حوس و جهود دارد: ۱- رنوفلادسازی از سر برده است (۵۰) که نیم کی  
پاییزه کرس برازیل کرم نیسک اسادر حفظ کارهای پایداری خوب باشد که میگذرد ۲- در فنون اسازی سر برده نهاده  
نماید از نظر راهبردی این شور اسادر حفظ کارهای پایداری صبر کنید تا سر برده سرد شود بعد سر برده راهبردی اینستم. در این اینستم در دعا  
نهاده که همچنان در سر برده کرام کرام طرح و صور از طلح طاریه کند و راهنمایی اینست روش باشید که سر برده و حمل  
سر برده همچنان که این سند را که مردم خواهند نمیزد که سر برده رنگ صور اعجنت از قریب انساط حلزون آن باشوند.  
و بخوبی مراجعت خواهیم داشت از این میان راهبردی اینست که در این طاریه مردم میتوانند خواهد شد که بوسیله نعم باشد که اینست درین این فراغ  
که خاصیت خود را بگیرد که نیست این نیست باشد...

۰ مواد آکسیدر (Deoxidizer) : راهنمایی این ماده از این است که در هر دلیلی که اکسیژن وارد نماید از پروسه تولید فولاد خارج شود. این مواد معمولاً اکسیدر زدا ( $MnO_2$ ) یا آکسیدر سیلیسیم ( $SiO_2$ ) و آکسیدر تیتانیوم ( $TiO_2$ ) هستند. این مواد آکسیدر را می‌توانند از پروسه تولید فولاد خارج کنند. این مواد آکسیدر را می‌توانند از پروسه تولید فولاد خارج کنند.

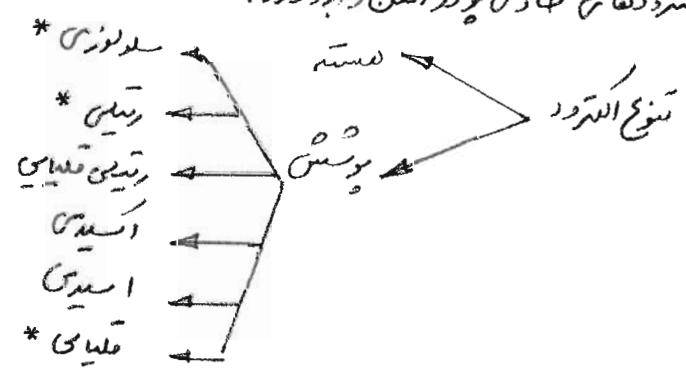

— تنوع اکسیتوکینز مریپت بسته داشت. میان اکسیتوکینز، آکریسویس، الکترود برخی، الکترود فوکال زنگنهز و ...  
— تنوع از نقش پیشنهاد شده است. خواص در کاربردهای مختلف اکسیتوکینز مریپت ب ترتیب پیشنهاد شده اند:  
— ۹۸٪ الکترودهای اسید صفت نکاربردهای شوند پلی ایزوفور اسیدولوزز، مریپس و قلبی های صفتی و راستگاه لاموروسی می باشند




### Depth of Penetration

امن ساز حکم زیارات خارجی و دو سه باره بازی دارد.  
همین نتیجه هر سه طبقه (نفع اصلی کاربرانها) از روایت مطلع صاف هستند، اما این  
عنق نتیجه عجیبی است که تا اینجا نشود در برخواهد عمق نتیجه با امنیت زیارت  
دارد (عکس درجی joining) عمانی زیارت درین عمق نتیجه امنیت از آنها

چهارمین جزیان ایست سرمه نزدیکی پلاستیک است، نیزه نزدیکی است. آندرود و پوسن اکترود هم در عین طبقه سوپر است. همان‌ها  
جذب کننده‌اند؛ اکترودهای سلولزی (اکترودهای نیزه) نیزند. دو بیان از موارد در پاس اول (پاس ریل) از  
اکترود سلولزی استند و هستند. امریزه در اینستند *Tubbing Pipping* در مورد صفت نفت خود را نهاده کرد و همان  
سلولزی اسیده شود و همین دلیل را دارد. پس از زیالان نیزه خوبی دارد. دلیل زیالان این ایست بر تغییرات  
سرمه را پس خوبی دارد. پس از خوبی اینه مرس دسته ایگر اندیم داخل سرمه را مسازده کند تا نهاده در اینجا صاف است  
اما نفع اکترود رس سلولزی سرمه بسته کم نیزه ندارند و همین دلیل از زرب نیزه باشد.  
و چهارمین کار با فعل <sup>+</sup> *Hydrogen Embrittlement* (تریس نیزه) روبروست، اسیده از اکترود سلولزی باز نیزه است.

- **اکترود میانی:**  
۰ بین ۷۰٪ لذت نهاده اکترود میانی ایست. سامارخی ایکاره اکترود نیزه میتواند ایکاره  
رسی دارد و محبوب از دینه کاریان نیزه میباشد از اینه به سرمه توکر اکترود رس میباشد که سلولزی نیزه را در نظر.  
۰ صحفه ۴۵٪ دعا و مجهور خودر ۴۰٪ ۵۰٪  $TiO_2$  در ترکیب پوشش آن دارد. ایسته نیزه خودر ۶٪ ۷٪ نعم سلولزی  
دارند و مانع ایست  $TiO_2$  است. ایسته ۵٪ ۶٪ قسم دارند  
۰ صحفه کاربردهای آن: سهیت کاربرد ایست. نیزه جزیان A.C. یا D.C.، همچنان که رسانه را کنم تجربه؛ سرمه را صاف کنند  
من شود طبع جویی نیزه کاربرد کنند دارند. اما استفاده ایسته نیزه خوبی خوب ندارد  
۰ تریسیت آسیز نیزه تراشیم بپوشش آن دعا افتد و نیزه خوبی ایسته تریسیت داعل پوشش را نسبت  
من دهد و جعبه ایسته باز نیزه خوبی ندارند.  
۰ نیزه تسویه دارد. در جایهای غیر مناسب، در پیشنهاد سازهای سیم خوبی دارند. میتوانند حمل حملنیست بیسته  
و پیشیست

- **اکترود رس میانی:**  
۰ تریسیت این اکترود رس میانی اسیدهای ایست جایی که نیزه سلولزی دارد  $CaF_2$  درون هاده صور دارد  
۰ اکترود رس میانی سهیت کاربرد ندارند. در خوبی ایکاره ایسته باشد از جزیان D.C. استفاده میکنند و نیزه ندارند  
اکترود رس میانی را با تراشیم نیزه تراشیم خوبی کاری دارند نیزه دارند و از سواده ایسته میتوانند خوبی نیزه دارند  
۰ همین خواص عرضی با از اکترود رس میانی ایسته دارند. نیزه بمحض اینه خوبی ایسته دارند ایسته نیزه  
که دلیل خوبی میانی ایسته  $Cr$  و  $Ni$  باشد نیزه ایسته دارند. دلیل این نعم این ایسته  
اسیدهای سلولزی  $MgO$  و  $CaO$  بر این نیزه تراشند. این نیزه خوبی ایسته شوند. صرف ایسته میانی بسیارهای دارند  
از طریق این نیزه خوبی ایسته سرمه را صاف کنند که ایکاره ایسته نیزه دارند نیزه دارند و نیزه تراشند انجام دارند.  
۰ ایسته دلکاری خوبی ایسته نیزه دارند و نیزه ایسته که خوبی ایسته نیزه دارند و نیزه ایسته نیزه  
با این اکترود رس میانی ایسته نیزه دارند.  
۰ تتفه مختلف اکترود رس میانی، جاذب ای طرد بردن آن دارد. نیزه ایسته ایکاره ایسته دارند. نیزه نیزه  
آنها بازی دین سود و لایه تظریه بینیم.

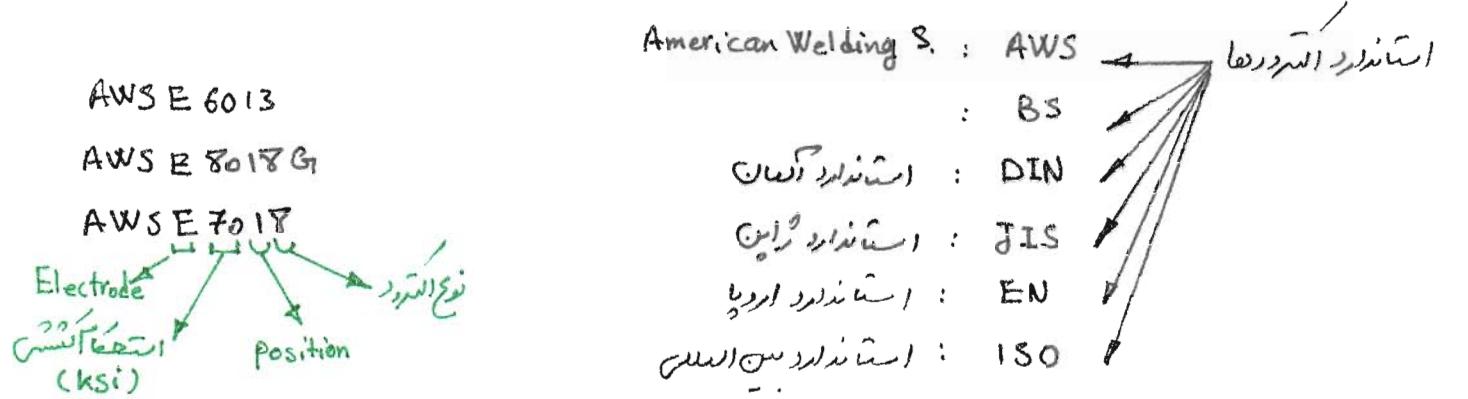

- در این استاندارد، استردادهای (با پسورد) حرف را (در انتخاب) نمی‌نماییم از آن تا در آن تردد را محدود کرد.  
- دور قدم اول بعد از حرف E استاندارد AWS شان را نهاده (استعفای نسبتی حبس) بر حسب نکات  
- زیرم بعدی که نفعونا لایه لایه است خواص فیزیکی و میانیست می‌شوند (بیند استرداد درجه Position هایی می‌توانند  
پیگیری کرد) از این سه دسته.

- 1: درستگاه Position های تولید زیست‌دراسخواره را  
 2: نظریه حرارت گفت دانش های توان استفاده کرد (استدلال کرده اند اینها نیستند)  
 3: نظریه حرارت گفت های توان استفاده کرد (استدلال کرده اند اینها نیستند)

منها (المدار نوع المُتَرَدِّد):

- أو ٥ : (النمر و سلسلة زراعة)  
٦,٨ : ملابس  
٣,٤ : ريمون

: toughness is given

Low Hydrogen : LH

Low Carbon : LC

جغرافیا و ادبیات زبان فارسی

11 Mo ~~series~~ : M

و 80ksi و 70ksi و 7013 و 8013 مترارم معنی استرودیکس ریز (3) چشمی است که ندارد. (ما استروها را ملطفه ای داریم) درین کاری داریم که E12016 که اندیکت کیسی 120 و 90 و 80 و 60 و 40 و 30 و 20 و 10 داریم و درین کاری داریم که درین کاری داریم.

نحوه تقدیری ما همچو و قل التقدیر (نامه شنیدن):

مکانیزم این مکانیزم را می‌توان با مدلی که در آن میزان توزیع از میان میزان انتشار این اتفاقات در میان افراد مبتدا و مبتدا نباشد، برآورد کرد. این مدل می‌تواند این مکانیزم را در میان افراد مبتدا و مبتدا نباشد، برآورد کرد. این مدل می‌تواند این مکانیزم را در میان افراد مبتدا و مبتدا نباشد، برآورد کرد. این مدل می‌تواند این مکانیزم را در میان افراد مبتدا و مبتدا نباشد، برآورد کرد.

مکالمہ - ۱

۱- طریق: طریق تهییه شده برای این بسته ناسنادی است در مورد مسکو و مسکو، همچنان که مذکور شد.

- میزان حیز - هر دسته از اسرورها مختلف مقادیر داشت. بین افراد مبتلا به سرطان باشد توجه را این دسته از اسرورها در قدر حیز بروز رطوبت داشت. ناچار وسیله ای برای این اسرورها نباید بود. اسرورها قدری کم میزان رطوبت داشتند و این امر میتواند باعث ایجاد آنکه اسرورها بگردند شود.

است و قم مدریگار و مدرسینه نمایند -  
- استورس سه نمایه دارند که در آنها انتخاب Grade از ۱۰ تا ۲۵ می‌باشد (نیت، اسپر، دیامن و سلیمانی) -  
- مدل دریور اسپر E7018 می‌باشد که تعداد ۷۰ بترانیم که رطوبت رانگریده نهادم (۱۶ اسپر) -  
- ۱۸ مدل دریور اسپر E12018 می‌باشد که تعداد ۱۲۰ بترانیم که رطوبت رانگریده نهادم (۱۶ اسپر) -  
- ۲۵ رطوبت دریور است که ۱۰ بترانیم LH در انتخاب آن زیر نمود (Low Hydrogen)

- عرض حضرت اللہ درد :

۱۰۷۳: عزیزیم استفاده در تهیه از زیاده را باشد و نسبت

• تَحْفِظَةً ( porosity ) : تَحْفِظَةً ( porosity ) : (porosity) حفظة

لدویا دره طغ از پس نشستند و مازن ظاهر خود را تراویم شد و هر کسی، یکم در داخل خرس هم برخورد نمی‌گردید

تدریس ناسخ از پیدا شدن) از تجزیه رطوبت بوده در آن آمده معلمات که از دو عارضه مدلس خلاصه شده است

Chen et al., 1996 (Osp, 15 mol) Heat affected zone

عمرها دسته ای از میوه های سرمه ای است که در آن میوه هایی که در آن قرار دارند میوه هایی باشند که در آن قرار ندارند.

وَمَنْ يَرْدُ مِنْ أَنْوَارِهَا إِلَّا سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّمَا يَرْدُ مِنْ أَنْوَارِهِ مَا يَرْتَدُ عَنْ مَسْطَحِ الْأَرْضِ فَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ بِنَارٍ

مِنْ كُلِّ

آن استورها رفته و خود را نهاد - آن استورها خود را خودش راول می سیند و همچنان دفعه اول را هم می سیند و همچنان  
آن استورها خود را خودش زیر گذاشتند را لعنت شوائیم بسیم  
در ۱۶ هزار با خود خود را از خدمات خود را استور داده بدم تا خدمت خود را استور رطیت خواهد کرد پایانی  
آن استورها زیست باشد با اینکه خفت باشد از تواند تا خدمت خود را دارای آنرا مطابق بهست یا نیست . و با این خدمت خود را  
استور دیگر نمی شود ... این استورها از خود خود را نهاد که آنها شود یا نشود ...

ه است رمترالعمل سه استناده برای تجربه و محدودیت: هند استناده به این روش (استناده به نسخه) یعنی آن که اینجا نسخه بعد از نسخه اول رستگاه پایه ای خود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر کلید است و لذم (اعتنای فرزند را با اینها ارزش نماییم) نه لذم خود را بجزیع نسخه اینها نمایند و درین مجموعه از این نسخه ها از دو طبقه درجه خواهد شد: از طبقه اول که درین طبقه رطوبت را ارزش نمایند و از طبقه دو که درین طبقه رطوبت را ارزش نمایند. همچنان که مذکور شد این دو طبقه از نظر رطوبت خوب و بد را در جای خود نمایند: این دو طبقه را ارزش نمایند. همچنان که مذکور شد این دو طبقه از نظر رطوبت خوب و بد را در جای خود نمایند: این دو طبقه را ارزش نمایند. همچنان که مذکور شد این دو طبقه از نظر رطوبت خوب و بد را در جای خود نمایند: این دو طبقه را ارزش نمایند.

گی استوری کسر طبقه است راهنمایی هست سیم؟  
باید صد و هشتاد و دو هزار رطوبت آن میلیارد تیرانیم استوری کسر طبقه سیم را استوار سیم با استراسم:  
استوری کسر طبقه از اینجا شروع شد و در نهاده هزار متر مربع مساحت دارد و بزرگترین مرکز خرید ایران است.<sup>(۱۰۰)</sup>

۱۵۰ خانه نیم ماده هست و سوزد  
و دستور را می دهد و باید این مردم را کنون این سمعن است ۲۴۸۰ رطبه خوب نباشد همان زنگویی هم را نمی بخواهند  
سود یعنی بود راهن این سود را در هشت ساعت آن قسم سمعن است آغاز زیست زدن طائمه باشد این اسرار را با خود  
کردن می بینیم آنها اینجا در نظر نمی بودند سود.

۲- مکانیزم انتشار: - ۱۰

نادر نیز حسین جلیل دلخواه معاون استاد احمد سیدی در پژوهش انتشار و انتقال اسرار در برابر امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشور نقش اساسی داشته است. این پژوهش از پژوهش‌های اولیه در این زمینه محسوب می‌شود.

وسته با آن که معاصر این سیستم را در زیر نگاه داشتند، خطاها را در زیر نظر داشتند و پس از آن ناچار نیز نیز سیستم  
دایمی از این قدر و تغییراتی داشتند که ... (دیانتاچن انجام داد) شود. لکن در همانجا / تغییراتی شروع شد  
که این سیستم را بخواهد، صریح نشان داده است و ممکن است در اینجا از این سیستم برای این انت و انسیاط  
برخی از مدارهای نداشته باشند ممکن است در اینجا از این سیستم برخی از مدارهای نداشته باشند و این سیستم  
برخی از مدارهای نداشته باشند ممکن است در اینجا از این سیستم برخی از مدارهای نداشته باشند و این سیستم  
برخی از مدارهای نداشته باشند (برخی از مدارهای نداشته باشند) این انت خوبی نداشته باشند این مدار را در اینجا از این سیستم  
برخی از مدارهای نداشته باشند (برخی از مدارهای نداشته باشند) این انت خوبی نداشته باشند این مدار را در اینجا از این سیستم  
برخی از مدارهای نداشته باشند (برخی از مدارهای نداشته باشند) این انت خوبی نداشته باشند این مدار را در اینجا از این سیستم

- آنسته در همایی پر پوشیدن آن سه ماهی است با خود رفته به جای سه ماهی خاص مخصوص اینسته زیده نماید بمناسبت هما مرزینه  
- طبقه و قدرت تهدیدنگاری استه در روانهه که نشیم بالهم نظر داشد و خوده نیست که فرمایش آن را در شد و دیگر شده  
این خبر اکثر و روزانه نیست بلکه از تراکم اینسته بر این سه تو این نیاز نیست لذا خوده صفت استه در یا یختر  
خود کردن استه در یاده که نمایش را زنده ایست و می توانیم بر زیر داشم.

:  $G_{\frac{1}{2}}^{\varphi} - 3$


این میتواند از هر سه گویند. میتوان است چویی، زیست و یا آندرالیسی دیگر برورده است و در اینجا را نمیتوانند. این  
نهاد بایان از دریل و پیکن رخخت شود / این عبارت را وقت ندارد باشد چویی / این نهاد را مایلیم / این کار را داده، و پس  
بچویی باشند... این مسائل قسمی توانند عبارتی نباشند، عبارتی طبقیت را نداشته باشند:

- استور در حرب اول آستانه شهر بیان سینمای ایران معرفی شد و در این رخداد راهنمایی داشتند:  
- استور در حرب اول آستانه شهر بیان سینمای ایران معرفی شد. تکمیل سینما و تبلیغاتی بوجود آمد. غیر از سینما  
کنسرت، صحن فرهنگ و هنر ایجاد شدند، و مجموعه کنگره مخصوص به توانمندی‌ترین تدوین و تحریر نویسان مدد.  
- سینمای طویله بر بعد از استور وجود نادری بین سینما خواسته شد و با عرضی در کشور ایالات متحده آمریکا دارد و در آن  
نهضت بزرگتر شد و نسخه دیگر از سینما برآمد.



## • Electrode Selection

میں ۱۷۴۰ اسکے بعد ساختہ تھا۔ ایک دوسرے درجہ تراپلیٹ کا بود راستہ بھی۔ لیٹ نازم برائی اسے بھی خوب سمجھے  
داستہ باشیم اسی است کہ اسکے درجہ ساختہ انتخاب کرنے کے لئے مارٹل کانٹری نیشنل۔ جنرل بائیورس اسکے درجہ امریکیان  
جیاں، سولٹس خوب سمجھے جو وہ دوست نبایہ نہیں تھا اور اسی نسبت میں اسے طبق۔ موہارت خوب سمجھا، درجہ تراپلیٹ خوب سمجھا،  
هم اچھیتے ہیں میں دارد۔ درجہ تراپلیٹ خوب سمجھا، جو W.P.S (Welding Process Specification) زمین پر  
میران جیاں دیتا ہے اسی پیشے میں، ایک دوسرے کو اسے۔ اسکے قابل از جمع اس سماں باہر مٹھیں کوئی کم فرع نہیں  
کا درست انتخاب کرو ایک دوسرے کیا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کیا۔ اسکے درجہ ایک دوسرے کیا فریڈرک دیکن نے اس کا رہنمائی۔  
وہیں مٹھیں کوئی کم کوئی خرافیں خوب سمجھا، بالآخر درجہ ایک دوسرے ایک دوسرے دیکھیں جائیں اسی خلاف اسی خلاف اسی خلاف  
باہر کیم، درجہ تراپلیٹ خوب سمجھا، اسی درجہ تراپلیٹ خرافیں خوب سمجھیں دیکھیں، ایک دوسرے کوئی کم دیکھیں، ایک دوسرے کوئی کم دیکھیں  
کا رہنمائی خوب سمجھا۔ اسی خلاف ایک دوسرے ایک دوسرے دیکھیں، اسی خلاف ایک دوسرے دیکھیں۔

برای اینجا - استوره اطلاعاتی را باید میزان امودت مقدار است برای اینجا - استوره دارای نفع استوره  
و سایر استوره های اینچه ایسیم ( مقدار استوره در دلخیخته بین نفع استوره مقدار استوره در جزء مانع طراحی است )  
- درستوره نفع استوره مانع نزدیکی نهاده ایم :

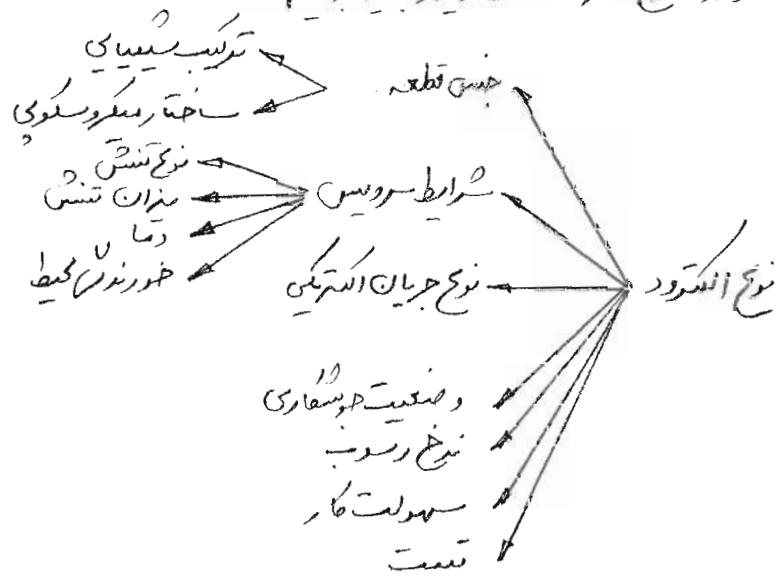


وَيَا حِسْنَ تَعْلِمُ بَارِجَةَ حِسْنَهُ (السَّرُورَ) يَبْسُدُ هُنْزِيرُ؟ دَرِ السَّرُورَ لَعْنَهُ (السَّاَدَهُ) زَرَادَهُ دَارِمُ  
وَدَرِ دَارِمُ دَارِمُ، الْسَّرُورَ حِسْنَهُ دَارِمُ، هُنْزِيرُ بَارِجَهُ حِسْنَهُ دَارِمُ (زَرَادَهُ دَارِمُ)  
وَرَحْصَهُ كَرْتَلَهُ سَطْحَاتُ Surfacing (أَيْ) مَرْدَسُهُ حِسْنَهُ (السَّرُورَ) حِسْنَهُ قَطْعَهُ كَيْنَهُتُهُ دَارِمُ  
مِنْ حِصَالِسْمِ رَوْهُ طَامُهُ مَاسُ، خَفْرَهُ مَنَادِرَتُ اِيجَارَهُسْم

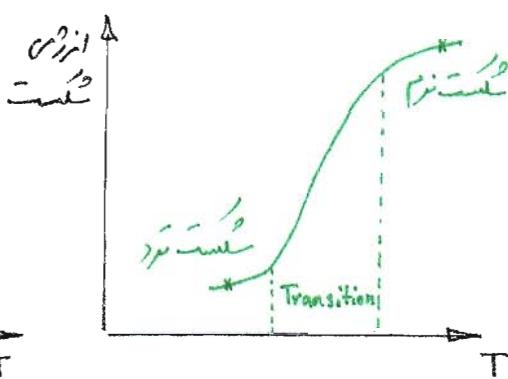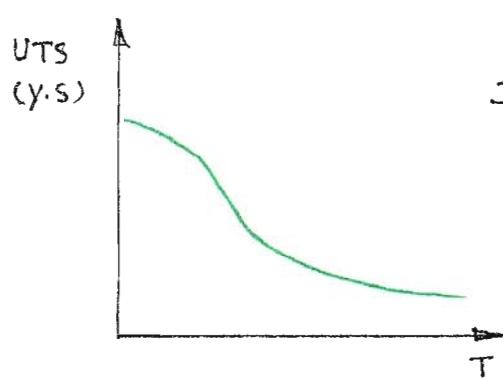

مکالمہ زرگانی میں سے عورت کا  
درستہ اس بنا انجام می دیں۔  
لئے ہمارے نوٹس اکاؤنٹریوں پر  
سونپنے کی تاریخ 80 کو رکھ دیں  
500 روپے کا حوالہ میں ملائیں۔  
اکاؤنٹریوں کی تاریخ میں رکھ دیں۔

دستورالعمل استهلاك جب (نحو 10%) اسفل الدسم، سليم (أي 10%) عالي الدسم (نحو 10%)، مركب (نحو 10%)،  
التدبر نحو 10% حليب (استهلاك انتها - 1 كجم حليب دسم، بـ 1 كجم حليب ادنى 500g) ،  
تمهيد دسم.

که درین مرحله دارای افزایش نمودار فرجه است. درین مرحله افزایش نمودار فرجه را، در زمانی صفر نماین و تغییر نماین، که میتواند Transition مرحله باشد. مرحله از ۱۵ تا ۲۰ درجه از  
همین تدریج میگذرد. همچوینی نظریه درین حیطه بیشتر Tough است درینها از  
زیر میگذرد. همچنانی از مرحله ۲۰ درجه در اینجا مرحله ۱۰ درجه از مرحله  
دوستی - کوتاه دستگاه است. ۱۰ درجه خلاصه نمودار این دو مرحله نمایم که بین مرحله ۱۰ درجه و مرحله ۲۰ درجه (حدود ۷۰ زردهنگ)  
طریق این برآوردهای میگذرد میگذرد. در آنجاکه ۴۰ درجه این احتمال مرتفع و پنهان نموده باشد و نتایج این دو مرحله از  
یافعیت و سلسله میانی (Osc) باشد طبق آنند، در مرحله این دو مرحله A و B می  
باشند - نیم مرحله B و نیم مرحله A نیم مرحله A و نیم مرحله B میباشند -  
را انتخاب - نیم مرحله B و نیم مرحله A نیم مرحله A و نیم مرحله B میباشند - Lower shear Eng  
هر دوستی. داده شده میگذرد مرحله ۱۰ درجه بین مرحله ۱۵ درجه و مرحله ۲۰ درجه از مرحله ۱۰ درجه  
از مرحله ۱۰ درجه که از مرحله ۱۰ درجه میگذرد.

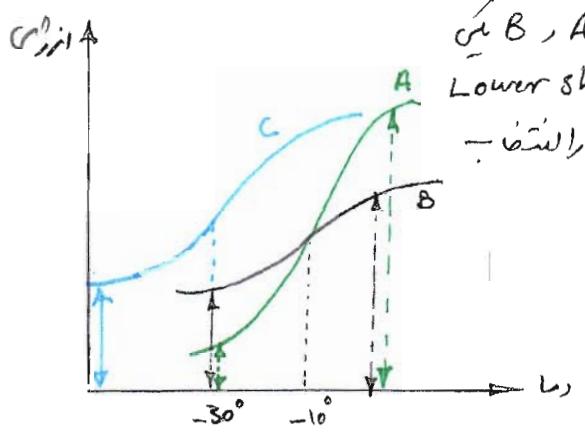

پایه های ایست را در مطالعه سیمین باید برداشته شوند، در کنار اینهم سیم میگذرد از A و B  
 را انتخاب - یعنی انتخاب 8 میلیمتری - که نیم صورت یا همان Lower shear Eng  
 همچویم است. دارای سیمی سیمی میگذرد از پایه های ایست را در مطالعه A  
 میگیریم چون درینجا که کل افزایش نیست سیمی میگذرد.  
 در مطالعه نیم قاعده نیاز نیست بلکه از زانی که معمول است در آنها از  
 نیم میلیمتری سیمی میگذرد - دارای نیم صورت یا همان Upper shear Eng  
 است. در گذشته باید جو سیمی را باید از انتخاب در همایش ایست در نیم  
 میلیمتری بگذراند و این میگذرد از پایه های ایست

موجو  $T_{Trans}$  از ترمیم نرم و نیز میزان حرارت


- نوع جریان الکتریکی : هر تواندیلات خا - نوع الکترود محدود است (جیارین). طبقه ۲۴۳ / رخواره سیم رسانه جرس ما نقضیت تراست سده است. درینجا الکترود کم است خا - هر سیم باشد یعنی این باشد هر جریان AC دهن سهوانی، آن خارکرد. اما جریانیه نوع (ستمه جرس) جو شما درجه طریق رنگ محدود است در استخا - الکترود لذلک نظر نیز هر جریان نداریم.

- وضعيت چهارم: اگر قاعده کی خواصیم می‌دانیم توانیم چهارمین ضروریت داریم یعنی در  
استاندارد ASTM اعداد ۱، ۲ و ۳ نزدیک باشند. چون باشام آنکه در هارو وضعيت دست از شرایط چهارم  
باشد و بعد از آن فتف رجایی داشت باید خواهیم شد را که حرکت نداشته باشد مثلاً بازدید روزانه دوران  
در این قاعده مادری داشته باشد! بسیار. این سه کتابه از این سه شرایط چهارمی بخواهیم انجام داشت.

حریم سپاه پسرانه - در اینجا نیز این مصطلن بسیار کثیر است که تقریباً هر گونه مبتدا و مکانیزمی که در اینجا آورده شده باشد، دارای این خواص است.

مُنْتَهٰى طریقہ رسمیتیں ہے۔  
سچت: (یعنی ملکہ اعظم) شرط فتح افغانستان لے کر اپنے  
- شست:

سکونتگاهی داشته باشند و این مکان را در خود نگهداشته باشند. هر چند این تصور تکلیف برخواهد که از مردم شنیده باشند و بروز خصوصیات این امر  
کار سیاستگذاری را آسان نمایند. این تصور تکلیف را آنکه بجهات این دو کار سرعت پیش از آن دارد. سکونتگاه این افراد نیز دار

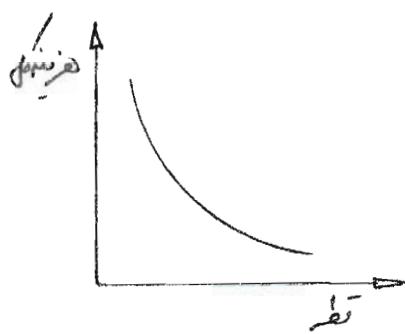


فَرِيزْهُ مَلِكُ الْمُجَاهِدِينَ تَطَالُتُهُ دُرُّهُ سَيِّدِنَا وَحَسَنِهِ تَرِبَّاتِ  
عَنْهُ قَرْعَيْنِ خَدُودُ الْمُتَرَدِّيِّنِ تَرِبَّاتِ (بَا وَقَعَنْهُ مَلِكُ فَرِيزْهُ مَلِكُ  
أَبَدِ وَجَهِ رَوْحِ الْمُجَاهِدِينَ تَرِبَّاتِ بَيْنِهِمْ كَفَرِيزْهُ مَلِكُ وَرَوْحِهِ كَافِسُ  
لَهُ مَلِكُهُ لَهُ مَحْبُوبُهُ بَلِيْسِنْهُ تَرِبَّاتِ سَارِزُ الْمُكَرَّرِ دُرُّهُ طَادِلُهُ تَرِبَّاتِ

The diagram illustrates the relationship between the four pillars of the state (Pillars of State) and the principles of the constitution (Principles of Constitution). The four pillars are arranged in a circle, with arrows pointing from each pillar to the principles of the constitution.

- Pillars of State:**
  - دین و ملک و اسلام
  - حکومت و حکم
  - حکومت و حکم
  - حکومت و حکم
- Principles of Constitution:**
  - باقاعدگی (Fundamental Rights)
  - سازمان (Organization)
  - سازمان (Organization)
  - سازمان (Organization)

- ضخامة تفعيم: تفعيم برونز اوت اين تراسته بالستور و تقدر بحوالي ٦٠ كيلو. سماكة لافتات درجة 3mm و ابعاد  
باستر ٤٠ x ٤٠، كيلو ١٨٠ رسم العرض بـ ٣٥ متر، اعلى و اقصى انتظام بـ ٢٠-٣٠ متر و باع بـ ٣٠ متر  
هي معد (معنون عالي) بـ هدف سهلة لعمليات تراسته جهاز انتظام (بـ ٣٠ متر) في طبقات متعددة (بـ ٣٠ متر) دارضي لافت  
تفعيم بـ ٣٠ متر. سماكة لافتات درجة 3mm ، كيلو ٢٠-٣٠ كيلو ٣ متر ٣.٢٥ نوبه (بـ ٣٠ متر) المعايد

نکته: مخفیت زیارت دین اسلام گنجینه را تضمین نمایند. عذرخواهی (Root Pass) برای فراهم کردن مخفیت (Pass) مخفیت زیارت دین اسلام را (Root Pass) گویند. این درستگاه دنیا را بجوسن دلیم. چون آنرا اگر در مخفیت باشید  
جانش باشون رزی دارید، همیم اگر اینها همچوں نباشند تو اینها نیز باشند و نتوانند  
جوسن اگرچه اینها نتوانند راسته باشند. و همچوں از اینها میتوان از اینها و دیگر  
شیوه کار برای عدم انتشار را تبلور استفاده کرد.

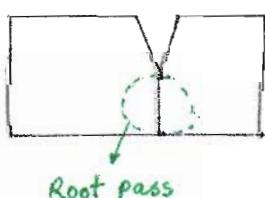

بنابریں مسلسل اسے براہ راست  $5\text{kg}$  یا  $10\text{kg}$  کی تعداد 2.5 استردر 4 استردر 0

- وضیعت خریدار: میلیونی، اینست کوچک، محدود شده منع مانند بوده. این کارهای خریداری را در حقیقت این است که دشمن، پاس را ندارد و قدرت اطمینان را برآورده باشد توانش او را می‌تواند بازیابی آنست. این اتفاقات غیربرتر تأثیر بسیاری بر خریداری داشته باشند و توافق از این درستیست که ۹.۵٪ اینقدر نسبت به بیانیه اینها را در حقیقت خوب نمایند.

و در میان اینها دو قریب به ۲۰ هزار نفر باشند، که بجزی از اینها را سرشناس می‌نمایند.  
نیز میتوان گفت که این سه نیمی از جمعیت این شهر را می‌نماید که بجزی از اینها سراز اسرار را با خود برداشته اند.

- معاشرت و تجارت: استوردها از تقدیرهای منتهی مردم هستند همچنان که سینماها (کلیه) جزو معاشرت و ایجاد رفاه هستند.

- فرماندهی و تحریک: این امور را معاشرت نمی‌دانند. استوردها از تقدیرهای طولانی ترند که این


- دستوردهای نزدیک خود آنها را پاس نمی‌نمایند. شور طبل موسی قاسم (۱۰۷۰) است، در معاشرت و ایجاد رفاه هستند.

- این دستوردهای معاشرت باری کار آنکه از مکتبون از استوردهای ۳ یا ۳.۵، ۴ (ستاد) نسخه داشتند این استوردها

- ۲ دفعه در معاشرت نمودند و دستور ۵ را هم به معاشرت نمودند.

- استوردهای نزدیک مردمی نه تنها در این دستورات قرار دارند.

سؤال: دیا یعنی اپنے بے سائز اسکرورڈ ملکی داروں کا درجہ سنت جسے اگر اسکرورڈ باریک برداہم و ۱۰ پاس کرو  
رسیم یا اینٹریک لکھتے تھے جو بردیم رئیس پاس جسے اپنے یعنی اپنے فیصلے کے نہ ہیں فیکر  
اسکرورڈ نکالتے ہیں حکم زد سائنسرڈ ہم باہر دادا اسکرورڈ

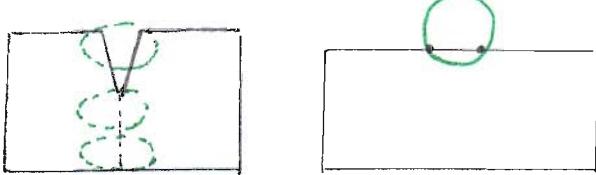

11-1

در این قسمت مورد برخیار است: ۱- اماده سازی ۲- ایجاد

کارهای پیش از ترتیب مولکولی طیف است و شامل این کوارد است: پیاده رسانی طیف (Pre-cleaning)، ترتیب (Assembling) / برخورد (碰觸) (碰觸)، (آماده سازی در اول خودکارهای دستور) (pre-assembly)، ترتیب ترتیب (Sequence) / ترتیب مولکولی (Molecular Sequence) (برخورد زبانی) (碰觸) (آماده سازی در اول خودکارهای دستور) (Pre-Assembly Sequence) /

برخی اینها: بحدرو طبعاً معرفه رفاقت کی نزد تئودور و خود را در اماکن امن، در محیطی خاص هستند  
فرمودند: برگزیدن از این مجموعه ایشان را در اینجا نگذارید! اگر این استثنای داشت، نمایند! خود را اینجا نگذارید! نه تنها در مکان  
با زخم اینها تعامل کنید! اما در مکانهای دیگر اینها را نگذارید! بسایر اینها هم خود را زیرین:

: Or. -

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

۷- ماده ۱۰۰ رسی دینه است و در سی روز میگذرد از آن تاریخ در روز آن نویسه شود. است اما بعد از این تاریخ هر کسی که میگذرد از آن تاریخ در روز آن نویسه شود باید از آن تاریخ در روز آن نویسه شود.

۰ سازمان امنیت ملی از این نظر از این دستور را می‌داند که این دستور از توانایی امنیتی ایران برخوردار نیست.

ه نوع استرداد هم نسبت مدار است. استرداد هم که بر درآمد و پیشنهاد این را می دارد با استرداد هم که بر درآمد خانه که بر  
جهان نیز هم مدار است. مخصوصاً استرداد های ترمو درآمد زیادی را دارند ۱۰ تا ۱۵٪ استرداد هم منابع انسانی را درست.

میزان جریان در لوله در ۳ متراربعه باشد این استر ۳ Stainless steel با استر Al تقدیر است. حروف تقدیر


position of the parties to the contract. Under the law of contracts, the party who has suffered loss by reason of the other party's non-delivery or delay in delivery is entitled to sue for damages. Hence, it is clear that the party who has suffered loss by reason of the other party's non-delivery or delay in delivery is entitled to sue for damages.

هـ) خود را از این مکان که میتواند بگیرد و آنرا در میان اینها نگذارد  
و هـ) خود را از این مکان که میتواند بگیرد و آنرا در میان اینها نگذارد

شیخ دیپل (Spatter) هم تواند نترن سبک نود فریم باشد اما همان تراکم در مخصوصاً نسبتاً کم است.

زیاده زوب (Excessive fusion) که در این مفهوم از این ترکیب زوب را درین دسته توانیدم زوب را نامند  
لهم عین زوب (زوب، زوب و زوب) زوب افسوس است Excessive fusion یعنی زوب افسوس است.

Under-cut  $\frac{1}{2}$  in. deep. Cut Under-cut  $\frac{1}{2}$  in. deep. Cut Under-cut  $\frac{1}{2}$  in. deep.

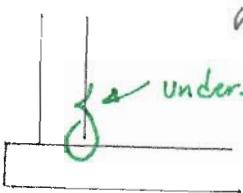

under-cut

نیز نشانه ایجاد شدن این مکانات Under-cut یا توین در مقاطع افقی خود را می تواند تراسته موس و اینه در این درایل ایجاد نمایند که باعده مطالعه آنها تراسته موس را نیز در این درایل ایجاد نمایند.

نیز باید با راست اطلاعات مورد انتظار داشت و ممکن است خود را با این نویسندگان را تسلیم ننمایم.  
حال برایم در پیش از این که حکمت هفت کارهای خوب شماره در راهی آغاز کار می‌گیرد کافی نداشت که این را مذکور ننمایم.


: Oedipus -

میرزا علی خان از این طبقه بود که در سال ۱۲۷۰ هجری قمری در شهر تبریز متولد شد و در سال ۱۳۰۰ هجری قمری در شهر تبریز درگذشت. میرزا علی خان از افرادی است که در دوران قدرت امپراتوری عثمانی در ایران فعالیت نداشتند. او در دوران حکومت شاهزاده محمد خدیو و شاهزاده عباس مظاہر و شاهزاده عباس مظاہر خواهد بود.

- دنیا کردن در زمینه:

درست از زبان کرد و در عرضی می‌گفتند که نظر خود را با این اتفاق نمی‌نمایند و با این از نایاب باید  
استفاده کنند. تفکر محدوده می‌باشد که در اینجا نیست. زبان از چون نظر از جنس اینهاست نیست. حقیقت  
آنچه با این تفکر محدود نیست که می‌تواند را ازینها فهم نمایند. حتی اگر همچنان را نمی‌دانند و درسته ندانند  
آنچه از این سلسله اتفاق نمایند از اینها فهم نمایند. اگر این اتفاق اتفاق نماید حقیقت اینها را  
با این اتفاق نمایند و در عصبانی لعل برخواهد اتفاق نماید. این اتفاق از اینها لازماً است اتفاق نماید  
که اینها از اینها فهم نمایند.


مَوْلَى مُهَمَّذَةِ مَهْمَّةٍ لِعَنْ

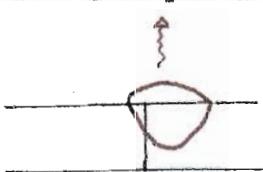

وَمَنْ يُرْتَدِّ فَإِنَّمَا يُرْتَدُ عَنِ الْجَنَاحِ وَمَنْ يُرْتَدِّ فَلَمْ يَكُنْ  
عَلَيْهِ اسْتِحْوَانٌ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مَا مَنَّا بِهِ فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَا  
يُنْهَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَمَنْ يَرْجِعْ فَلَا يُنْهَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ

لَا يَأْتِي مُرْسَلٌ مِّنْ أَنْتَ إِلَّا مَعَهُ مَا  
كَانَ مَعَهُ وَلَا يَأْتِي مُرْسَلٌ مِّنْ أَنْتَ  
إِلَّا مَعَهُ مَا كَانَ مَعَهُ وَلَا يَأْتِي مُرْسَلٌ مِّنْ أَنْتَ

زوب مده دیگر طرف نظر نموده شود. مکان این است که اگر در هر سطح رو  
نیز خوب منظره دیگر زاری استور در لایه نظره و این زاری باشد مسوب یک طرف  
حدارت نظر نموده و دست زرب شود.

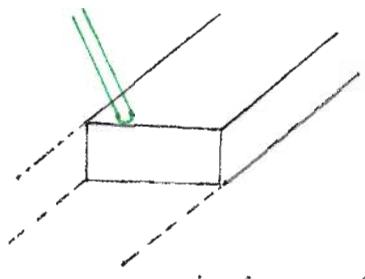

زاویه حبکاری : Lead Angle (زاویه طبقه)



زاویه کار : زاویه ای که استور را بگنج کار سازد و بگویی دهد کار با استور

رسن و حالت تخت زاویه حدود 60 کافی است. (زاویه بین استور و باخط معمور بر جوی ساره اینچه مرضی)

زاویه طبقه : زاویه ای که سمت استور در خط معمور بر جوی ساره را چند درجه  
طبقی ساخته شود. این زاویه در میانجا حدود 45 درجه باشد.

سیارکن این زاویه برای حبکاری بالا سرعت قائم کم میکند.

این دو زاویه میتوانند باهم ندارند. عین سه متعاقب هم نباشند.

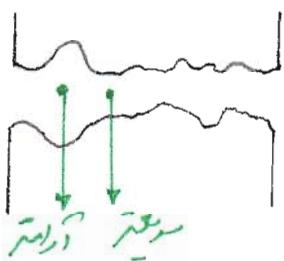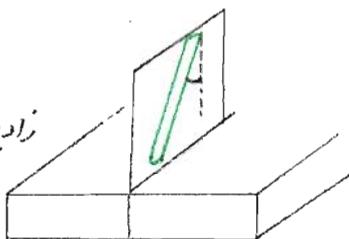

در عمل طبقه با تغییر سرعت موافق شود که با این دلیل میتوانیم برآمده نتیجه را در زدن  
گذاشت. در این موارد حبکار باید در بعضی حادها در میان  
حرارت لعله و در پیش جاساز آرامه.

هر طبقه با مرحله حرارتی خاص خود دارد که میتواند انجام دله.

این مرحله حرارتی دو قسم است در زدن طبقه نعم میتواند است، از مرحله  
حرارت دست در این مرحله حرارتی باشد با این تکلیف موقیعه هم شود.


اما زوب خوب انجام نمی‌شود و اینها ممکن است زرب برتر بر جوی  
راسته اینظمه ما سرداست و اینها در تقطیع موکم شده است، حدارت بخوبی

میزد نه شود (نکته کوچیک است) بنابراین حرارت خود کمی باشد.

Heat effect. بنابراین حبکار باید در این مرحله کار را میان  
رسن انجام داشته باشد کار کم سرعت داشته باشد.

پس از مرحله حرارتی را بخوبی دور کرد.

حرارتی های زیست زدن میباشند و میتوانند حبکاری های باز ایست و در Final pass  
نهایت طبقه انجام دهند، بنابراین حرارتی های اولیه یا اینها  
میتوانند انجام دهند. حرارت سلسیس پیشتر بر این طبقه نایم است.

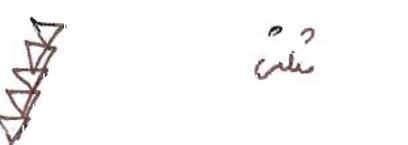


برای این نهایت های بین عده های طبقه تغییر در سایر درایر را داشتند و ممکن است زینه شوند. چون در میان  
نهایت معمولی میگردند همچنان که این نهایت داشتند همچنان درین طبقه هم میتوانند  
هم میگردند و نهایت شوند.

و اینند و فرط این های حرارتی های بین اینهاست. و اینه حرارتی های معمولی نایم پیشتر از 3 تا 4 برابر با حرارت استور باشد.  
اگر زینه ای نداشته باشد میتوانند این چهارمین عامل را اینجا عده صدراست بلطف چهارمین عده های طبقه تغییر نمایند  
اسطوان و در در اینجا این دارند و دفعی طور امکان ریزی شد زرب و ...


۱۰) حریت تغوصی استرود:

در صد صفاری با استرود درست در پسیم چهار ضفیع بار مجبوری سود استرود را در جهید بردارد. محل تغوصی استرود مسالله است بایس بروجود آمدن نکسری علیو. خیلی اوقات بایس است جوشی، محل تغوصی استرود را مورد آزمایش قرار دهند و از سالم بود چیزی را نمایند من نمایم.

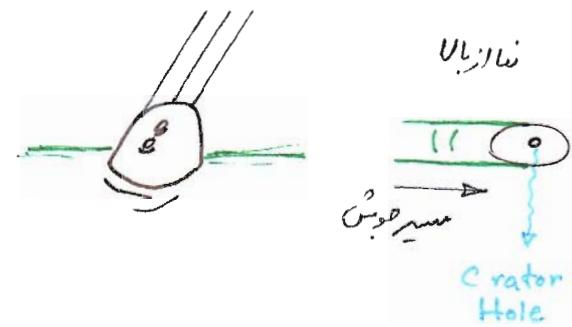

درین محل اینها بوده در آمدن porosity آهان های اینها در زرب ناقص و ترکیبی و حجر دارد. عملت آن است که در هفتمام چهار چهارم بعلت نساز قطعات نداش خوبی نهاد لکه پس از این طبع نیز قرار نماید. هنگامه این سفر این استرود را تغوصی ننمایم، خوبی نمایم، خوبی نهاد همراه با نقیابنی نسوز از اینها (Shirin Kogge) بُلیم کیم.

چهارمین نوع روش آیده برآن چهاره اشتراوس چیزی Crater Hole است که درین دهند. داخل این چهاره هم حباب داشت و نمایم ناخواصی. درینکجا از این تغذیه هم حباب داشت و نمایم اینها مسالم آخین محدود انجیاد در تغذیه ایام سود و بوجمی ناخواصی و حباب را میگیرد. همچنان که در اینجا نمایم اینها مسالم باشند. دنما در صورتی که این راه طبقه با تغذیه نیازیم و براحتی این علیو بنا خواسته بود اینها را توانند در آفرین محدود انجیاد درآنجا جمع شوند. حتی ترکیبی اینها از تواند آتناق بیافتد.

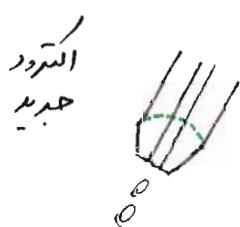



از طرف دیگر وقت در حال چهاره اینها دستیم نماید استرود حالت چکل باز از این روحانی است که استرود حبدید نمایش درست برپاس است. این استرود لعنانقدر کم دارد که سود اولی فلزی زرب از سود بگذریم کن. چون پرسن استرود حالت سردیم دارند نفع از زرب این باشست. بنا برین اینها چهاره ای از استرود حبدید میگردند هنوز از این راه بیشتر نمایند زرب نمایند با خود نمایند. بنا برین رطایی پرسن استرود باید ایام را دارد، ایام نمایند و در این تغذیه اولیه بسیار نمایند این نتایج که فتح فضی دفع دارند و این رو عامل رست بود نمایم از دهنده محل تغوصی استرود چهاره ای از زرب از نظر گینیست با چکل سواده سود.

برای رفع این چکل توصیه هایی می شود (البته در چهاره ای حاصلت و حذف از):

۱۱) از نتیجه ها: وقت ب اینها از استرود رست نمایند چهاره ای مانندیم بودند از آن دست و بعد اینجا را رسیم از زند استرود حبدید را از اینجا شروع میگیرد و از این راه در صورتی که از اینها رست نمایند این نتایج هایی که مانند این فتح

۱۲) دستیم علاوه از اینها در دهان روده سود.

۱۳) Back step (پاگم بخط): دستیم چهاره ای رفت اشتراوس استرود از رسیم. استرود را چهارمین متر برین روانیم و نتیجه همچویں (در حد میانه ها) در تدریج طبل قوس را اضافه نمایم تا نمایش تقطیع سود. هنین این کار این است که در این طبل قوس نیاز نماید، آنچه که نمایش سود را درین راهی میگیرد میتواند نتیجه هایی باشد که میتواند از زرب ایام داشته باشد. میتواند این نتایج هایی که مانند این فتح

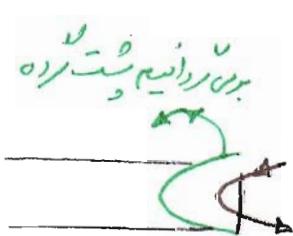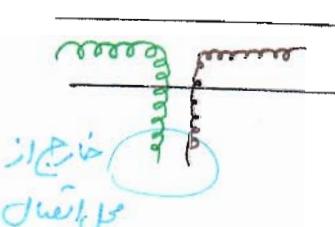


و حالت مودس دیگر نیست سو در خصی افت با موس زدن سه موادیم آن همانگز نیست .  
بعد اکثر درجه برد را برداشتیم زیرا انقطات روی آن قسمی هستند که حدترین برس را محض آنند فومن  
بررسی شد برس ترید عقب دیگر میتواند اصلی را زبانی ننمایم . حق این کار این است که نقطات اولیه آنها که  
از ازهارهای اصلی علیه صفتی مذاب آن را ازین اتفاق نمایند نه باهم بگذرد و اداره همراهی مذاب  
شوند و اتفاقی آن اتفاق نماید . بنابراین احتیاط و بحث کار علیو خوبی کمتر نمود .


و هم اوقات بحال اینها زمانی میگذرد استفاده کنند ، معمولاً اینکه درستیار مادر نه بمحض آنقدر دستگام میکند  
لکن بعدها راحل تغییر را میگیرد تا اینکه ممکن شود اینها ممکن شوند برس را درستیار برس آنها نمایند  
با بدروهم را سلطان از دریچه بگذراند ۱۰۰٪ از اکثر درجه برس نیز نتفه روی اینها آن Defect و بحث در این  
بند پایین طبق Repair را نمود . Repair کردن نیازمند زدن دھرها را بگذرد اما در فرایند اینجا اینبار  
نه خنجره میگیرد بلکه احتیاط و احتفاظ اینها را Repair نمایم جوش خوبی برپت آن دیگر نماید .

#### - شروع رانهای :

در مواردی که تعداد زیادی پاس جوش نداشتم راهنماییم سو در میانه هم را میگذرد و شروع داشته باشد  
کامل و بینی خط نیافتد . شیوه این روش را میگذرد که پاس جوش را در چهار چهار چهارمین  
کار انجامیم در هر چهار کار اینها عرضی میگردند . درست مثل  
آجی عایی که بر روی سه کار انجامیم ، با مردقت نیم که نهاده شروع را  
در محل تغیری اکثر در همان بزرگی مقاطعه شود و انتشاری پاس قبیل  
نیانند . از قریب همان زیست زایت نمایم این استفاده میگیریم .

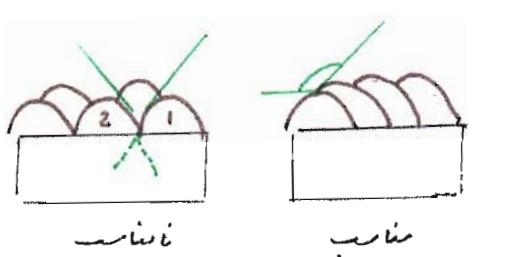

نیانیست  
مناسب

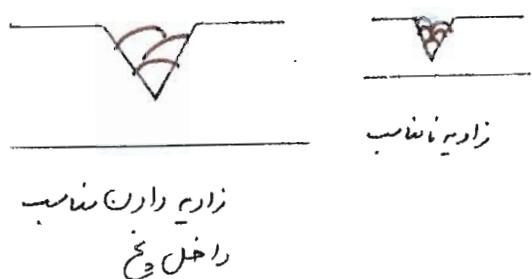

نیانیست  
راخیز

و بعد این نیم پاسهای عاییم را کاریم که نهاده هم میگیرد (اعلاع) .

زایی تیزی که بخوبی آید باید این سو در کارهای تیزی را سریعاً بعمل بگیرد .

رسی (پاس اد ۲) و دیگر اینها (انواع ترکیبی اینها) باید بینهایت  
است زیرا Stress Concentration را میگیرد و درینجا بینهایت از حالت

است در تخلی سلت را است اتفاق میگیرد (رسی علیع)

در سو در عکسی دیگر را میگیریم که پاسهای عاییم جوش زایی عاییم باهم بازنده تریزی نمایند ایجاد نمود

- مدارن سردارو:

اگر سوال مطابق است، آنرا برای سفاره راهنماییم نه از است نیست.

نهضه درین حالت است که در این فرآیند نوادگی هنر سکارس کنیم و سر برده را نام حافظه ارم. در سایر موارد باید حفظ  
سر برده را تغیر نماییم.

• حالتہ ذمہ ندانیم سردارہ راجہ بیداریم : حالتہ سردار حسن و خیر ما مولار محسوسی (نیوار لارس سا جستائی) است۔

نرم خردالقیم رومنگ کارخانه  $\equiv$  Coating (نیام دهنم (زینت، لکاب، طالو اینتریو و...)

این حالت معمول از کارهای ساختاری است و از آن بعد قدم نوار را سه تون در در اختیار دارد. (ماهیت نیازهای ساختاری و محتویاتی کارهای درین بخش استفاده می‌شود) با اینکه اخیراً قم مکانیزمی که پاسخ نیازهای خوبی داشته باشد این را تغییر نموده است. حکم سر برآورده با محل صبرگاهی نهاده شده است زیرا در این مکان نیز زدن ذره دسته کار بر بوده درین آئینه نداشت. بنابراین ناچار این را تغییر ننمی‌نمایم.

برای این استریلیت اسپس جرسی نام دارد و بعد از هم تراویم Coating (نام داریم) حتی سیزرن نام  
زیرا باعث می‌شود ماده این طور است که در این قاب طوفانی نتواند رخوار خود را شود. همین طور برای جریانگاری  
آزمون شود. این سریاره در این قاب رخربت خود را تبدیل به یک ماده خود را نموده است. این نتیجه را می‌توان در فناوارهای  
ساخته ای اندیشه نیست.

## Slag interruption



برچهای  $\rightarrow$  هنر دریف پاس جرس اخراجی برداشتم. وقتی پس از این راهیم داریم از سرداره را تغییر نمی‌کنیم، پس بعد از راهیم بتوش داریم ممکن است بخش از سرداره باقیمانده ذوب شود و سرداره باید رکنی از آن نامه طرابیش را ماند. نهایتاً ظاهر جرس خوبی داریم (ادغام  $\times$  عبوری) و قسم درستیم بسته آمده غلطهای ندارد. بحث درستیم که از این اتفاق است و ناسی تغییر نمودن مناس سرداره است و لذت بدهی محسوب شود. شوریده آن  $\rightarrow$  lag interruption محسوب شود. بخصوص در لذت های مخصوص زیارت این مکان است. در صورتی که سرداره را با لذت های خوبی راهیم نمی توان برس زدن آن مناطق را مسکل دید این است که از سرداره درین کارباید دفعه خراجیم روی آن محبد را تووس روشن نیم اصل اعماق پنجه را داشت

حروف مدار جریان انتقالی سیر ترازی نیز سود نه تو س خبر اند (جکار سود).  
دیر باز ورد جهاد از زن سه باره: سه باره مانعینه سر اینکس رخوبس مانعینه نیز (است ربط) بدین ذات خوب انساط  
حرارت دارند و این تعداد خوب انساط حرارت (است که باطلت هر مورد نه موقع سرد شدن سه باره را حفظ جهاد امور  
و حسن تابعه اور تات بهدن خوبی زدن خوبس حدام شور. بنابراین اثراها ذره رفعیم زیان بلند و در سرد شود خوب این راه ر  
حدام شور تا اینه نگو ایسم بضرورت رانم صد ایسم.

هـ سـرـبـارـهـ حـوـنـ حـاـلـتـ شـيـخـهـ آـنـ رـاـرـدـ،ـ اـنـرـهـنـعـامـ هـدـارـدـ آـنـ رـهـتـ نـيـمـ سـلـعـ اـسـتـ بـاـهـتـ خـرـاسـ دـائـيـبـ سـانـدـ

ه از نظر سایلورینی: باقی ماندن سر برده لص Burton بسته روم صوس باشد هم نمود، رجسوس آرامه سرد شود خاص سایلورینی آن تغیر نند. آر سر برده نازد خراشیم سفع نزدیک سرعت سرد نمود. درین حالت

این سیمین صنف نفعه ماقصود و سهنت پیری این حلووند است. نوادرس مردم بخارا بان دارد، از سر برآمد  
سرعی جدا شد تا در زیاره روس سهنت دترمی خوش بپرورد خواهد شد. (ما بررسی برگ عمار) Al ثقافت آذینانی  
برادران خراصی خواهد بود.

من امازون و دیگر سایت های فروشنده (همچنان با استودیو رسمی) :

peripheral position تصور -

- محدودیت مکان رجبار ندارد. حق توانیم در طاریهایی در محل دور افتاده بسیار باشیم این زمانه را احتمام (عیم سقف ماخ) دست بر power source را می‌خونیم، سپس آن را توربوچرنسی را ببریم به محل پایهای سر برگی دفعه دار و از میک تراوس ساده بنابراین قسم در مدار رئم هم و قسم صدرست انسو در صنعت تاسی اسمنت است.

- قدرت مانور زیارت را حمایت کار: در زاویه اند دسته رجا های رضی و سرس ب محل حوش محل است چنان  
راحت سه توانیم از آن غریب نباشند. مثلاً انتها ری خود را در جوهره ای ای بزم هارقا زجو کار  
نه تواند صفت اکثر در راهنم کند و با اکثر دختره ای ای علی را به کار نمایند.

نه اصطلاحاً "جگه‌داری درینه" نه برای خسیر فرآیند همان اتفاق رخوبه دناره.

- نسبت ارزان: آن سفر را نیز همان روش تا تجهیزات ترکان سردار نهاده سوار چهارنگ ترکان سردار نهاده  
- نسبت ارزان: آن سفر را نیز همان روش تا تجهیزات ترکان سردار نهاده سوار چهارنگ ترکان سردار نهاده

مکونیت دا :

- سنت صرس مہارت صرکاریں دار -

- تعریض ائمہ در عصر طهرا و دیر ترین میں بردهم کیتی جوں ازان نظر بلو احسن زیر سوال ۷ بردا  
• سعی کیم با تفسیر تعریض ائمہ در را خوف نہیں

۰ همچنین با توجه این تغییرات آنقدر راهنمایی نمایم

- سرباره داریم: نهم تیز کردن آن محدود است و هم اینکه کیوس سُن آن را لایه‌های دارد

- براي تمام نيزات و آسيا ها استرداد نداريم:

- بارا س جبر مکارس Ti در این فرآیند استرو دیوکسین دارنداریم
- بارا س جبر مکارس Mg، آسیورون اکتئ در دندریتم

هـ. حتى رسورنوارتها، فلارهاي  $\sigma_{max}$  است و با  $200 \text{ ksi}$  درجه حرمهن  
است و درها ما استھام حرس  $120 \text{ ksi}$  دارند.

- حاصلت درباره از دشمن بار : وقتی جو شاهزادگان را فضای باز انجام می شود ، امّر حربان بار از سینه خود  
با بران باشد ، با بران یا همچو شاهزادگان را مستعد نشوند با اطراف محل را هادری مرکز نشانند و دسته ای از شور

- محمد رئیس خنیست : بمنزلت درق عمار زیر 2mm دارم توانیم با اکترود درست هر چارچوب کنم . در این روش

أرطنت ماء داريم و خلاص درق بفتحات  $0.2\text{ mm}$  راحه على سلم


• باری ضمیخت با آن از نظر اجرایی محدودیت نداریم، از نظر آندھارهای سفلی اینست محمد رحیت راسته باشیم  
سُلَادَرَتْ؛ ضمیخت ۱۰ cm و بُطْلَل ۲۷ را به صور فرمیست که باید زرینه بگوئی داشتم.

با مرجب، گدرویت فارسی این فرآیند، سعی شده است از رفتگیت زاینده ها را بازبینی و برآورد نمایند و درین آن را حذف کنند. از حیله تغییر عرض انتزاعی و لامبرت مدارم (continuous) (انجام می شوند.

The diagram illustrates a bacterial flagellar motor. It features a central vertical shaft labeled 'M' with a clockwise arrow at the top. This shaft is surrounded by a helical ring of green proteins. Two black-shaded rings, representing the flagellar rod, extend from the shaft downwards. A coiled spring-like structure is attached to the top of the shaft. Below the shaft, a blue-shaded region represents the flagellar filament. A red circle with a plus sign (+) is positioned to the right of the shaft, connected by a red line to a horizontal bar at the bottom, which also has a red circle with a plus sign (+).


**الكتروبيوسيس (Electrode Coated Continuous) :**  
 يحافز التهوية لفترة طويلة بوجود مادة الكاتيونية التي تحيط بالكتروبيوسيس مما يزيد من نسبته.

دراین زانه لعنه آنتر در سیم است، قطع ۳ با ۴ در درون آن باید سیم ۰.۸ باشد  
که سیم مساله از نزدیک دور قدم برخاسته و مسدود شود. اینبار مواد را در میان آن پوشش داره اند و در ۴۱۰ سرعت رسانیده اند، اما این سیم را اصلاح نمی‌نمایند. بنابراین لعنه قطع ۴ با سیم تلف ۰.۸ در درون مسدود شده و سیم آن تهاجم فضای زنگوله را کلی ایجاد می‌نماید. مواد پوششی را در آن Extrude شو است. اینجا در پیره و سفید آنتر، در ۴۱۰ سرعت نمی‌نمایند، بلکه در ۴۵۰ سرعت می‌نمایند. درست مثل نیون کرده. از طرفی پوشش اکثر در پیره عالی جای آنتر می‌نمایند. توسط قرقه ای که باید در توپر و صلب است آنکه اکثر در را Feed نمی‌نمایند. نیز نازل سیم پوشش تراوی را نیز که جای آن را در میان آن را حمل نمایند و سیم را از قرقه پیره بگذرانند. اینکه کار دشمن می‌نمایند.

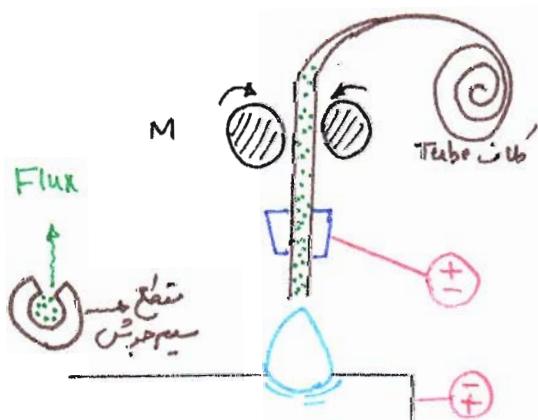

## (فلکس کورڈ تو مووڈ) Flux Cored Wire

در روش رسیم تغوصن اسید و رایجین صدرو خذف کرده اند. در این روش  
جایی نهاده در روشنی را خذف کن کرده اند. بعین خذر رش نداران این نتیجه است  
که شد مواد روان ساز می‌شون. در اینجا اسید روس را می‌برد اینکه در اصل یک  
Tube یا لوله است با این نوع تعبیرت طاف درآورده دمواد پوشش بر  
مرطون نویه برداشته. از قرقره رسانی Feed کردن استفاده می‌کنند

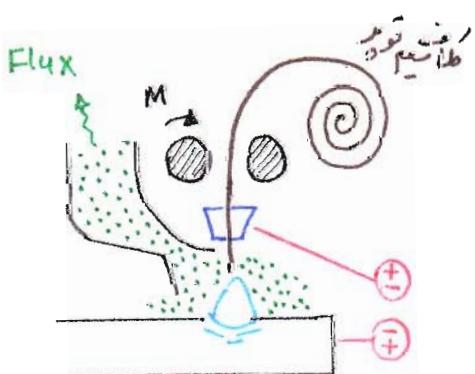

: (سیم پیچیدن) Submerged Arc Welding -



بررسی روش هایی که نتیجه انتقال موارد رویان ساز را از دهن جهاد آزاده اند.  
که این روش هایی تبدیل استفاده از شور و توپه طرقه هایی به سمت پایین  
Feed از شور و از راه لانزاری برجیان انتقالیان سه اصل است طبعاً  
آنند. جایی که نتیجه بروش ایست از یک مخزن استفاده شده است  
Fuels راه لانزاری ایست در رخنه شور و بروش کار. در این حالت تو-

نحوی زیر زوب من سود دیم و تقطیع طارقیم زوب من سوند در این ترتیب مطابقت با هسته ایم اخبار ایم سود رمی  
این فرآیند S.A.W (Submerged Arc Welding) می نویند یا صوبه کاری زیر زوب (توس نفخ) .  
این فرآیند را صفت سفر را زیارت استواره سود .

۸۴، ۱۲، ۹

### ”مکانیزم“

مکانیزم دوسته می خواهیم زیر آند هسته ایم (بعد از تعریف انترو) سنتل طول توس  
است . این کار مکانیزم تغییر سود صورت (نجام) دارد :  
Self Adjusting (خود تنظیم)  
Variable Wire Feeding Rate (غیر سود راند سیم)  
Scentl Weld Toss : Self Adjusting

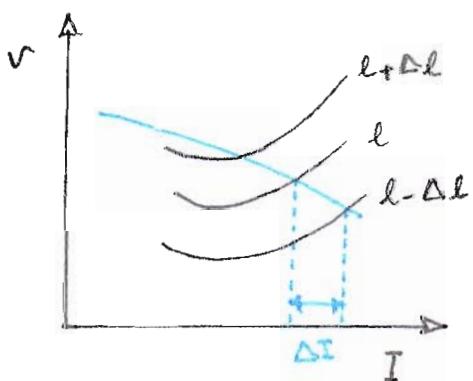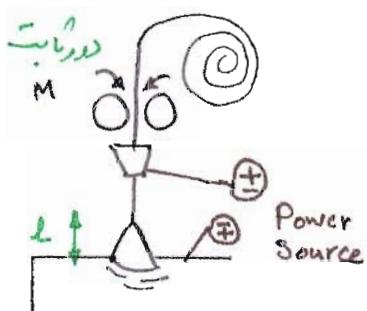


در این روش من خواهیم داشت تغییر سیم . تغییر نوارهای انترو در توزیع سود  
باشد یا تغییر دیگری باشد . در این روش سود توزیع کار استفاده  
من سود دوسته است و می خواهیم طور Power Source نعم کار استفاده  
که سود دلخواه است و تغییرات طول توس نتیجه تغییرات  
زیار جیان که سود را مانع تغییرات دلخواه نماید .  
من را نیم که از این مدت جیان باشد افزایش نرخ زوب من سود .  
برهار لذت از طول توس که سود ( طول توس سود = l )  
طبق نمودار با از این جیان رو برسی سود . از این جیان  
باشد افزایش نرخ زوب که سود ، معنی سود که با استفاده از  
پاس کنید ، آن لطفانه من خواهد گذاشت بطری ، سود زوب  
که شست بینتر سود ، در نتیجه طول توس به حالت اول خود  
برخود رود .

به هر دلیلی که انترو را که زیارت سود و توس برگرفت نفع نماید . معنی طول توس که  $l + \Delta l$   
از این طول توس باشد کاچن جیان که سود . کاچن جیان نرخ زوب را که من نمایم با  
سرعت نکته زوب من سود دلخواه طول توس به حالت اول خود .

شون : آیا از این جیان کاچن آن درین طبق مختلف باشد که سود که کاچن خود بینتر دیگر انترو دیگر  
جواب : چون تغییرات جیان بصورت مختلف ایست (عمل و عکس العمل) نیسانات تغییرات که در زیارت های  
بین رکوهه است . بنابراین این تغییرات نتیجه که سود که کاچن خود را جیان دلخواه باشد .  
آنرا سوال دارید آناینچه سود مطلع شود ، معنی آیا در سرایه که حسنه انترو را چنین تقطیع استوار است ،  
و با تغییرات جیان در جایی انترو دلخواه زد . من سود در جایی انترو ، آناینچه خود نتیجه نداشت که نه ؟  
معنی سوال را دیم ، بصنان قدرت جواب . من را دیم که آناینچه تغییر چنده ایمن نهند .

ه از مردمه بیله و خود را میخواهد این تدریج ها را چند عرض نمایم طول متوسّت حینی کوئنه میشود  
 ه درین سلسله است که در آن راسته باشیم که پاس تبدیل روند آن مجموعه را در این حالات در میسر میگردیده باشیم که این محل  
 میگیریم که تردد میگیرد و خود را در  
 ه درین سلسله است تقطیع سوچ دارم باشد در حالت پیش (بلند) راسته باشیم درین نقطه ممکن است حیث طول متوسّت  
 نمایم صریح میگیرد و میگذشت این انتقال انجام میگیرد و طول متوسّت انتقال میگذشت

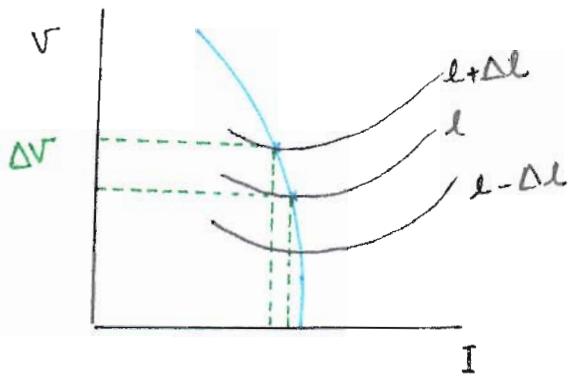

: Variable Wire Feeding Rate

- در این روش دلخواه دوربین ترا را باست نیزست
  - میتوانست این سو توکر نمایش از ولتاژ است  $V = f(V)$
  - میتوانست ما سو توکر دوربین ترا داریم که از زدن استفاده نمیشیم
  - بنابراین Power Source قدر انتشاره ای کمیم نمیتوانیم
  - ولتاژ را باشد و بنابراین آنچه ثابت است .
  - در اینجا تغییرات کم طول قوس منجر به تغییرات زیاد ولتاژی نمود

در حال انتقالات آمیزگام است.  
هسته از که طول ترس زیار نموده است، و لئن افزایش بیان نموده است، افزایش دلایل قوس دلایل را می بیند، افزایش دلایل دور موثر را می بیند  
عنی سیم با برداشت کسری طرف پاسن زنده ای از سور و چون آمیزگام تغییرات زیاد ای ندارد بنا بر این زرخ در باب  
هم تغییرات حین ای ای نموده است.  
هسته از که طول ترس زیار نموده است، و لئن افزایش بیان نموده است، افزایش دلایل قوس دلایل را می بیند و سیم با  
برداشت کسری هسته پاسن حریت را نموده بنا بر این طول قوس بر حالت عالی خوردن برمی گردد.

در و آنچه در روسیه میگذرد اینجا هم دفعه هایی از درجه هایی دارند که در آنها درسته باشند اخیره اینجا هم میگذرد  
نهفته هایی از طبقه های سود و اکسید نزدیکی داشت از جمله ظاهر چشمی. همچنان که در ساخته هایی از  
کار را کمتر کنند تا این مقدار نمودن بزرگ شود. روسیه این در درجه هایی دارد که در آنها درسته باشند  
و از این در درجه هایی بعد معمولاً روسیه اول سورداسته اند از این در درجه هایی دیگر صورت میگیرند که در آنها  
درسته کار را میگذرانند.

$$\begin{array}{r} \varPhi_2 \\ \varPhi_5 \end{array} \begin{array}{l} 80^A \\ 220^A \end{array} \begin{array}{l} + 20^A \\ + 20^A \end{array}$$

در جایی که با اکثر در تقدیر و آمده باشند، این نسخه در سراسر اول  
حاشیه خود را از زیر می‌ردد. سه قلمرو اکثر در  
پایه ۵ mm، در پایه ۲ mm، و در پایه ۳ mm


لمسن علت است که در سواره اکسیژن را خنثی کرد و آنرا با روش دوم را انتقام از لمسن

: (Submerged Arc Welding) Submerged Arc Welding "S.A.W"

: 一

سخنوار دارند. همچنان که می‌دانید، خنک‌نمایی از سخنوار را در تراویرهای زیارتی دارند. از این‌جا من فراموش شدم. سخنوار خانه‌ست که بـ ۱۰ cm طول دارد. سکن نظری خنک‌نمایی بهم نیافریده است اما تکرار زیارتی نمود. مثلاً در پلیمر سازه همچنان که می‌دانید سخنوار خانه‌ست که این دو سخنوار را می‌توانند. یا خانه‌ها را باخته خوازن Boiler، pressureVessel، ... می‌دانند. همین طور سازه همچنان غیرنرم، راحده‌ای همچنان که همچنان تفاهات را انجام می‌دهند می‌توانند همچنان همچنان نورد ...

: سایر - 2

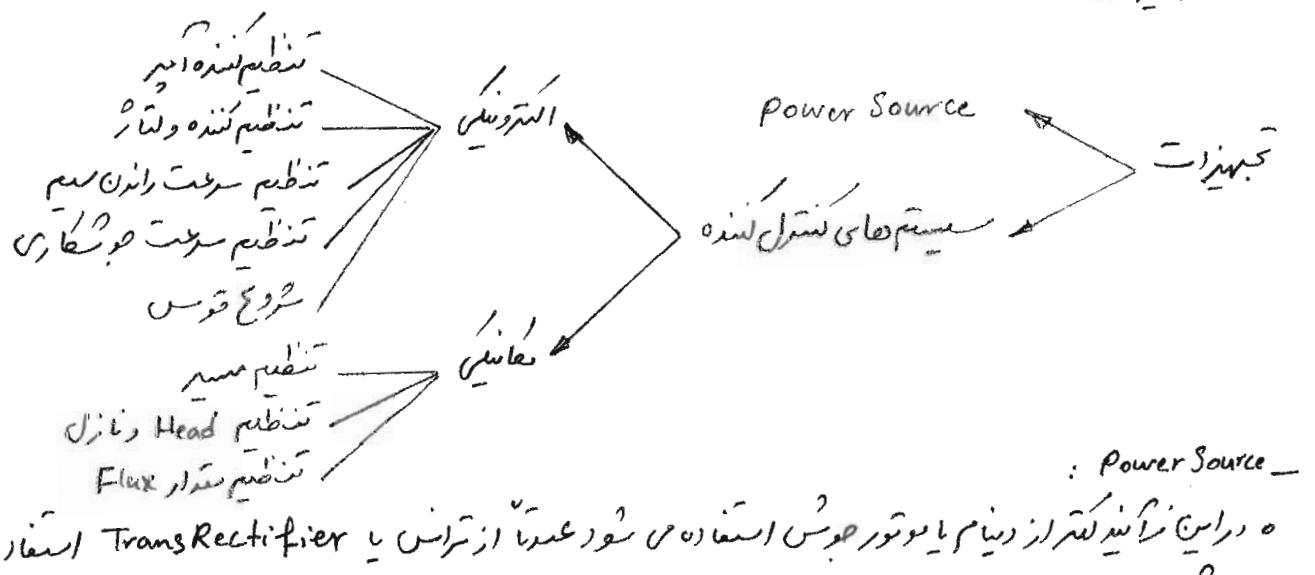

هـ درایور ترانزیستور از دینامیک موتور همچنین استفاده می‌شود علاوه بر از ترانزیستورها TransRectifier است


و دلیل اینسته از رنام یاد مود تور مکس نمودار استفاده از سُور اس است، Range جایی مادر اس فریزینت خنک باشد  
اگر در حالت  $A$  در بسته درست  $350^{\circ}\text{A}$  MAX بود، رسان فریزینت از  $200^{\circ}\text{A}$  شروع و سُور دتا  $2000^{\circ}\text{A}$  در  
حین طبع از  $5000^{\circ}\text{A}$  هم دلیل فریزینت استفاده از سُور.

• در ۵ P.S انتخاب شود باشد Duty cycle 100% راسته باشد چون در این فرآیند زمانی می‌گذراند که مکارهای دو هم دفعه روش است و با پایه دسته همچنان با پیوسته بروان اینم تا زیاد کنیل نمی‌شود حدود ۴۰ دقیقه بعد روش می‌باشد


وَلَتْ أَمِيرٌ : دِرْجَاتُهُ بَاسِتَّ وَرَسَّهُ مِنْ خَرَاسِيمَ تَعْبُدُهُ زَيَادَةً إِذَا دَرَجَ سَعَارِي زَيَادَةً  
أَسْرَارُهُاتِ سَلْفِ اِجْتِنَامِيَّاتِهِ ، C o n s t a n t C u r r e n t ، S e l f A d j u s t i n g ، اِسْتَدَارَتْهُ دِرْجَاتُهُ دَرْجَاتِهِ  
وَاسْتَدَارَتْهُ دِرْجَاتُهُ زَيَادَةً ، دَرْجَاتُهُ زَيَادَةً ، سَعَارِي سَعَارِي زَيَادَةً دَارَرَ  
سَعَيْمَ سَعَيْمَ سَعَيْمَ زَيَادَةً :

• این سیستمها را تواند اکثر دشمنی را برای خود بگیرد.

• در سیاست‌گذاری کنندگان نیزه (که در نیمه بازی ملاده بر ترتیب این دو دسته از افراد را در راه رسانیدند) مبتداً

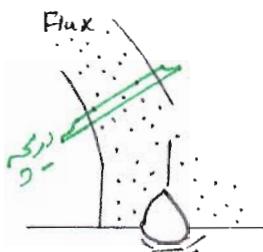


هستم استرال کنده ریزهم، شروع موس است. چون از اینجا میں الگ درس  
 نه کنایت نه کنست و راه را بگیر، بنابراین سیستم پیش بینی ندارد. که باز زدی سعدی است دوام مفعح طاریک دنار  
 بیان را تائیس نمایند تا خرس ایجاد شود.  
 هجدهم این استرال کنده زیرخوبی کنده است معنی خوبی یا نور خوب دیده شود. در حدود هزار  
 زیر خوبی خوب کنده است زیر خوبی کنده است معنی خوبی یا نور خوب دیده شود. پس از این سیستم  
 انجام شد که لایه پودر زوب کنده. میل سر برده و رسخه خار جمع شده که آران را جمع نمی برداشیم و کنایت  
 را باید سیستم و چند رار که پودر زوب کنده را میل خار و رسخه جمع نمایند و زیر را حل محل خواهند. میل کنند هم است این  
 سیستم و چند رار کنده باشد معنی کی سین یا چشم سینه به آن زیر کار باشد و آن پور جمع شده آن را برداشیم و پر زیر  
 دوباره را حل محل خواهند راز راهیان تبدیل همان سر برده هم با آن مخلوط شده بود، (الله عزیزم)  
 سیستم کا نیل تنظیم بود: پس در کم ساره و چهار راه مقدار پودریں که برس مفعح کار ریختیں شود را استرال کنده  
 سیستم کا نیل ریخته ای تنظیم Head رسته ای و خود را در کم کنوانسیون نازل و Head

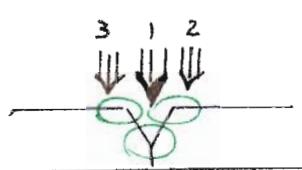


میتوانند این را با توجه به مکانیزم و مفهومیت آن در میان افراد مبتدا می‌دانند.

در مکانیک سلسله درود نازل باشند و در طبقه بالاتر مسکن مانند  
کوشه خلی را هست نازل باز خواهند باند اما از خواصی خوبی دارند

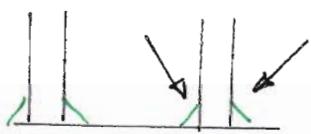


- در زیر در صورت موارد در این فرآیند بیان استردیستربوئرها و نمودارهای اساساً مواردی داریم که مقدار اسکار را انجام داده اند.
- در زیر در صورت موارد در این فرآیند بیان استردیستربوئرها و نمودارهای اساساً مواردی داریم که مقدار اسکار را انجام داده اند.
- در این حالت ها احتمالاً داشتن دیفرانسیلر هم در سیستم پیغام بردن نیستند. ممکن است میکرو متریزی میگیرند.
- در این حالت ها احتمالاً داشتن دیفرانسیلر هم در سیستم پیغام بردن نیستند. ممکن است میکرو متریزی میگیرند.

۲ - مواردی:

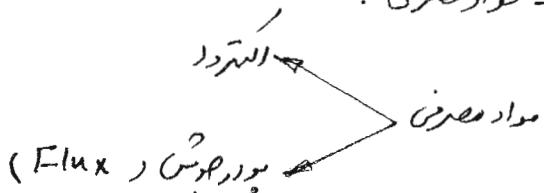

- طاقيه استردار : هي ترايد سطحه عزير دراسه باه (Electrode Wire) دلی سطحه متماثله (Electrode Strip) .  
- استردار با سطحه عزير دراسه ترايد نصان سيم جوشاني از هر 2 تا نقطه 5 یا 6 ميلی متر دارای دراز  
- سطحه عزير تو انه تور را تورولس باه .

روز زمان پیش سایه سیستم مکانیکی روس مل مفعع درج داشت.  
روس آندر این انترودهای بی خوش نازک سیم قرار گرفته است که از طبق Electroplating روس آن بوس را درزد.  
نهضت بوش سیم این است که انترودر اکسید شود و زندگی نزند، همچوں خوبی راهت در محابرات دعوا زندگی نزند  
داند این روش از جو مواد خوش مورد استفاده زیاری را بر جور می آورد. دو جنبد میم هم سکون است به مردم روزان اکسید  
مورد است خوبی زمان بینهایتی را خواهد داشت. دلیل ردم آن این است که درین انترودر  
از زردن نازک سیم روس شود، همچوں روس انترودر رسم ازین است جای انترودر  
که باعث برخورد نداشته باشد عالم Contact Resistance باشید.

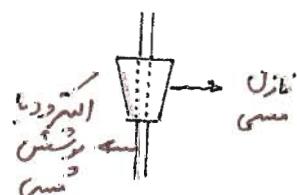

از طرف رئیس مس سازمان حمل و نقل سراسری نازل مرسوم را ممکن نمایم. صورت بگذر  
زمات سراخ کردند نازل برای این در ترتیب شده تسلیمه شدند مسحور. این سواخ در ابتداء نهضت دارد و همین است.

ه. سری اول مطحون توپو دری است که آن این پیشنهاد می‌باشد تغییر اندازه حجمی آن شود؟  
معجزه‌ای پیشنهاد نمایند که استفاده از مذکور مس در خود صد % درصد است، اما مس از مس (درجه ۱۰) نه تنها خواص مکانیکی را کاهش نماید بلکه خواص سروانه خواص خود را نیز کاهش دهد.

### ترسیب فلز جوش

$$\% C = 0.4$$

$$\% Cr = 4.5$$

$$\% W = 0.5$$

- الگوریتم توپو دری:  
ه. خواص نایز داریم از استرودریس استفاده نمی‌کنیم و ترسیب فلز جوش روی مطحون جوش بوده باشد.  
مشکل دنیال فلز جوش هستیم با تغییرات رو برو. این نظر بسیار بدیر مخفت است و انتخاب پذیری بسیار کمی دارد. حالا اگر کم از این استرودریس بسازیم، این مخفت را داشتند. با این مخفت لذتی بازیم و باز از این سیم به قدر مواد نظریان برآشیم که با این مخفت بناهه انتخاب نمی‌توانیم، اینها نیز نیست. اما این نظر جوش را این خواصیم در اینجا سیم توپو دری درست نمی‌نمیم.

ه. از این تجربه نوادریس نمایم درست نه کنیم، نویار خلیل زنجی استفاده نمی‌نمیم St12 یا St13 و بعد تعمیر اتفاقاً این خواصیم  
تصور نمایم نوادریس در آخون مرخص مواد سوراخیان بخوبی کریم، فرد کروم، فرد سنتن و... در داخل آن نویار خزین.  
بعد آن را این سیم و سیلیک یا استرودریس صورتی درون آن عناصر آسیدی از این تراور نمایند. این پروses ساخت مکمل نیست  
حال و نتیجه از این استرودر انتخاب کنیم که توپو نیز فلز جوش بود. رسمیم با تغییرات آن که در بین مطحون مطحون مطحون فلز  
چوبی سایه ای مخفت و مقاومت به سایه بسیار باتدازد.

Metal Cored Wire: مثل سایر باسیمه مواد آسایشی مارکوپل سیم و سیلیک بینیم

Flux Cored Wire: علاوه بر عنصر باسیمه Flux سیم که لذتی از این تراور نمایند

سیم توپو دری

Self Shielded Flux Cored Wire

و در Flux Cored Wire سامانه Flux رودن سیم کار نیست و باید رضیمن انتخاب از آن از Flux بودن اهم انتخاب را کنیم.

رجایت Self Shielded Flux Cored Wire عناصر ریوت آن لذتی مولود مطحون شده نیستند بلطف مواد دیگرین  
شده از سایر را خود را تنقیح نمایند که سیع نایزی یا گاز و پودری چیزی دیگری بطباق محافظه نداریم و علیم  
آنکه این مواد ریوت سیم دیگرین نمایند. درین صفات تراور نمایند از این سیم انتخاب کنیم که در نایزی  
بپرورد Flux روزگار سیم نداریم و آن رضیمان از رستقهه محافظه نمایم.

### ترسیب نیمه ای استرودر:

درین نایزی (چه سیمیم نمی‌نمیم) استرودر از non ferrous انتخاب کنیم علیم بندیت از Al, Cu, Ni, ... انتخاب  
که سور. میزان حدود ۴۸٪ بسیار بسیار نویار دهنده است

### لذتی

ه. نیازی دهنده درین استرودرها علیم نویار دهنده است

### استرودر

$$\% C < 0.1$$

$$\% Mn 0.5 - 2$$

$$\% Si 0.2$$

$$\text{حداقل} 5 \text{ درصد}$$

: درین ۹۸٪ استرودرها علیم نویار دهنده است

: اگرچه درین رضیمه Mn قلیل نباشند و علیم استرودرها S1, S2, S3 و ...

: دریوار درین استرودرها از نیزه ای دهنده که آسایشی Stainless Steel باشد

: درین استرودرها از نیزه ای دهنده که آسایشی Surfacing است

عنین و سرعت نمودار دارز ۵.۵ است بایس جوستارس کی از آن استفاده ننماییم بلکه بایس Surfacing ریزی آشنازی از آن استفاده ننماییم  
اگر دهنده کم آشنازی بایس جوستارس استفاده مراحل پنجم

- پورجوس (Flux) :
- و ظایف پورجوس تعریف شده طایف است بایس پس از نمودار دفعه ایم که مhaltenت حوضه جوس / پایداری توپ / تصفیه مذاب و حبوب ناخالصها ...
- و نظیر اضافه نمودار داریم: مخفف نمودار است توپ که طبیعت این را می‌داند.
- نمودار دار پورجوس بکار رفته مقدار تعبیه مواد پس از نمودار داشت و این نمودار دارد.
- نمودار این سوار Mineral معدن نمودار  $SiO_2 / CaO / MnO / Al_2O_3 / ...$
- پورجوس داریم سرمجه اصل دینه شفم ذرع است که باید در استخراج پورجوس و مغایر آن دقت ننماییم.

حدار بازیسته : این حدار نامندانه این است که این پور، سرباره ایم که انجام ملکه خالت اسیدی دارد یا فنر

با قدریسته اسیدی یا قدریسته بولون سرباره متواند در اسید زرایی، نسوز زرایی یا پور زرایی تأثیر نداشته باشد.  
از بازیسته زردیک  $\rightarrow$  سرباره اسیدی  
بازیسته همراهیک  $\rightarrow$  سرباره فنر  
بازیسته بازرسیک  $\rightarrow$  سرباره قلایی

معنی دین عدیم ۰.۷ تا ۲.۷ تغییر می‌کند. این مسئله از زمان Slag-Metal Reaction خلیل است دار

- Mesh یا راهنمه : معنی و قدر این پور استفاده می‌شود چه اندازه را نماییم پس دفعه داشت.
- از پور جوس خنی نرم باشد  $\rightarrow$  ریشه حالت نمودار نخسته ترین نمودار خاک رس ماسه زیباراند) در این حالت کاژهایی بر راصل مذاب پوشیده اند که توانند خارج شوند. چون محل شدن کاژها راصل مذاب جدا شوند دار
- ربات می‌شوند دیگر فنگاه می‌گشتند جوس، نمودار می‌کارند که از مذاب خروج می‌شوند که توانند پرورد باید دستگاه را ایجاد کرد
- از اندازه داشت پور را دست باند  $\rightarrow$  دست باند در راهنمه باید از توانند باشد تا سیمه اند دیگر اسیدی داشت
- و خل مذاب پور.

برای این می‌باشد اندازه را نمایند که نمودار می‌گذرد راسته باشد. حدوداً اندازه ماسه در نخسته که مناسب است معنی صدر در ۰.۵ تا ۱ mm باید باشد. استه بزرگ کار رو سرایه جوستارس (تعیین کار، سرعت جوس) در توانند بگشته (استه باشد)

نحوه تولید پور :

۱- خنکه سوم پور جوس نمودار نمودار است. با توجه به اینه از نمودار می‌گذرد می‌زایی استفاده می‌شود و اینها چنانچه استفاده شوند. دیگر این راه را اسیاب کنیم و بعد با یافع مخلوط کنیم، خل را هست چنین چشم چشم می‌گیریم

است و صبرت فنی از هم کند. چون صبرت فنی دهنگ خلوط شده است. عین مواد با همان سیستم پاسخ نمایند  
مانند صفر است با این امر در آن صبورت فنی، پوره را با این آنالیز کرده است و در آن بندس کرده اند با این صبورت  
با فرآیند باریکه سازی مفهوم تولید پوره جوش دارد:

(1) مواد مخلوط دهنده پوره جوش را آشایی به حالت درجات حریم خود را داشت آن مواد جسمی (سبیمه)  
پوره جوش (کترور) را spray می‌نمایند. خلخله نمایند تا نهاد سازی. بعد علاوه بر خلخله (Balling)،  
آن نموده. بین مواد دیگر برای آنها Bounded Flux یا نوینه (پوره جوش میانیه شده) که را نهاد  
آن قاعده حالت ساخته اند (مخلوط شده) دارد.


(2) بجز این اتفاقات گرن چیز تریبات اتفاقات را کنند که مقدار منتهی زوب پاس نمایند را داشته باشند. اینبار در جای  
که قاعده زند حرارت قاعده داشت. این مواد سبیمه تولیدی پنج دستگاه داشت. حرارت در جای اینها است که  
نهاد از ترکیبات این تخلخله زوب پاس را دارند زوب این مواد را نهاد سازی آن سازه نموده و این باعث شود  
آنها بقیه چیزی (Sintering) اینبار را نهاده اند. این قاعده چندین برشت اند (نهاده از  
آن گرن آن نهاده اند اند). این پوره جوش Agglomerated Flux یا پوره جوش زینتر شده یا نوینه  
(3) مواد در جای باقیمانده اند را داخل تکره های این مخصوص حرارت را دهیم که زوب نموده. سبیمه عملیات  
زد - رتولیز نمایند است. این مخلوط مواد زوب شده را بروی پاسیلی دهیم این مخصوص را ریزند (موادر زرب شده  
مخلخله را نهاده اند) و بعد آنها را خود را نهاده بگذل پوره درجه آورند. روحات مخلخله را نهاده  
دارد که بآن Melted Flux (Prefused Flux) یا پوره جوش پیش زدب شده.

این آن مواد تولید چیزی از تخته های پوره جوش نمایند.  
• مطهر کلی سه تخته اصلی پوره جوش بازیست، Mesh و کنده تولید آن دستگاه است. بین سفارش Flux بین

- مخلخله را نهاده نماییم.


ادامه فرآیند خویشان را زیر بودن ...

### - سعید رامزی :

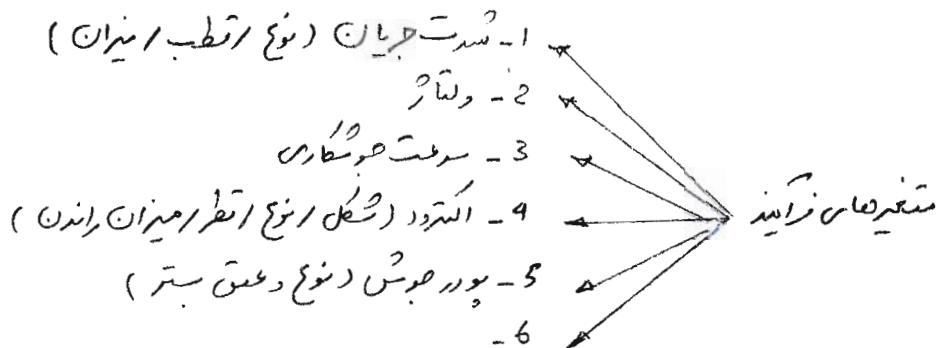

مُتَّعِّثٌ -

- درین راین از جیان DC<sup>1</sup> دارا شود بخدر موارد کنیزه جیان با داشتہ با نیم دفعہ فردا
  - قدر میں را داشتہ گیم ایجیان AC<sup>2</sup> کا خدا نام داشت.
  - تائیر میزان جیان: تقریباً تیسی چھوٹا سارے با امتہ درستہ است. میں با اعتماد مردن
  - شدت جیان تائیر طبقہ اس دری عمق یا نفوذ جوش میزان (Depth of Penetration) (DOP)
  - تائیر لعنہ میزان جیان: لفڑی جیان بستہ باشد مقدار پیاس اور کوکن آندہ ستر است دھرمی حرارت بستہ ہے لطیحہ طاری پس میلان بستہ میزان بستہ میزان بستہ میزان بستہ میزان بستہ میزان بستہ سرد شدن جیان
  - تغیر خواهد کر دیتا وہ ساختار خواص جوش تائیر میزان

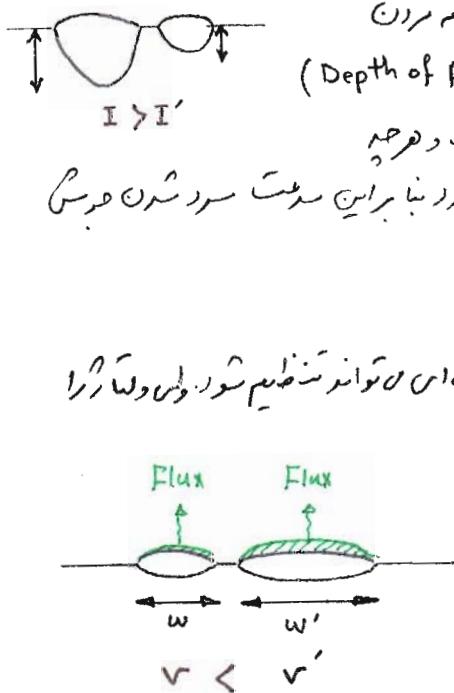

$$\text{Heat input } \left( \frac{\text{KJ}}{\text{cm}^2} \right) = M \frac{V.I}{5}$$


(جارتی (کیلو وات))

(حارت را (هسته)

Heat Input + صادرات هر دو تعریف حسود و معتبر نهاده می‌باشند. داده طول آن را تعریف نمایند. عرضه ایستگاهی نوع خزانه حرطه‌دارهای دارو، ۷ ولتارد I خزانه ایستگاهی

سینت چرگار (Welding Travel Speed) است. سینت چرگار در HI تا  $10 \text{ m/min}$  می‌باشد، اما در این دسته از حرارت توسعه نماید و در حالت نسبتاً سرد شود.

## - سرعت جوشاری:

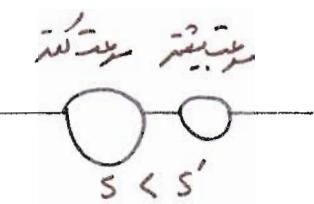

ه این متغیر (هم روس) رسماه قابل تنظیم است.

ه نتیجه هم رستقه دلایل زیاده از تواند حرکت هند و هم تقطیر، (حرکت انتقالی یا جوشش) در روش این حرکات سرعت جوشاری را تعیین می کند. نتیجه هم روس اندیش نعم این فرآیند نسبت سود آنچه اس سود که در آنی این هم سرعت جوشاری مفهوم نیدارد.

ه تأثیری: (فناوری کرن) هم ذوب بسته علیه درینجا هم وعده اصلاح نهایتی به همین جوش مطابقت.

در اصل همینه همیزی هم رستقه است همینها جوش بسته شده هم عده جوش.

ه تأثیرگذشت: قسانقدر روش تأثیرگذشت روی Heat Input دارد و بنابراین روی ساختار و خواص نیز نزدیک است.

ه بعده است روش از تغییرهای آبیه روش رستقه را دریگردی همچو این توائیم دست کارهای نیز.

ه از سرعت خنیز نیاز باشد که جوش تأثیرگذشت زدب شده و از سرعت خنیز که باشد اینها ریزش زدب دی


جایز شدن زدب روی تقطیر کار و صدر رادر (۱)

## - آلتود دفعه اخراج افقه اینزان راند:

ه منظر راز فعل آلتود تقطیر مردی غیر روز است



ه عمل: عمل آلتود تأثیرگذشت نیاز دارد ولی من تواند نیز داشته باشد  
ستایهات عمل بجزئی نیاز دارد آبیه دوسته رستقه ... عمل جوش  
فرت خرد کرد اما رسید نیاز آن دیگر جوش یا خواص جوش زدن نه  
نمای آلتود: تأثیرگذشت دارد. معنی عمل جوش درینجا جوش راست و ... خواص جوش تغییر می کند.

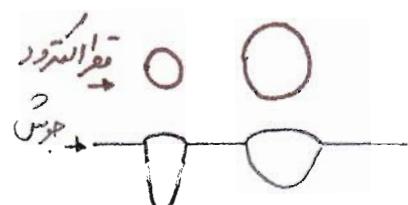

ه قظر آلتود: منظر ابعاد آلتود راست (وجه تقطیر بر وجه متفاوت)  
اگر سایر تغییرهای اسلوی آلتود ... نسبت باشد. اگر قظر آلتود (تقطیر بر)  
را بجز افعی تغییر دلیم آنچه حدود متوائیم بروی تغییر این را کارهای انجام  
دهیم اما نه زیارت. سه بار آلتود فقط ۳ میلیون است بتوائیم از ۶۰۰ آ  
۹۰۰ آ کارهای این نه توائیم می باشد ۱۵۰۰ آ در لیم.

هر چهار قظر آلتود که باشد، همان بسته خرد اند سه بنابراین جوش لامپر اما باعیق بسته فرآندیم راست.

ه میزان راند آلتود نعم من تواند تأثیرگذشت دلیم تأثیرگذشت داشته باشد. تأثیرگذشت را توائیم که کناید آلتود با کنایه قوه تغییر ندارت داشته باشد. معنی حس التود را تقطیر بالعزم ندارت داشته باشد.



ه تأثیرگذشت راند روی همین جوش دنخضو صفا روی تقطیر باشی جوش  
است. معنی جوش که بسته زدب لسود هم تقطیر باشی جوش بسته سود  
هسته ای روی Dilution یا نیزان راست تأثیرگذشت. معنی اینه هم بعد از  
آلتود زدب سود و هم مقدار قوه طار.

فیوو م دیلیوشن Dilution زیست فلر م Filler M. زیست فلر م دیلیوشن ایجاد کردن ایجاد کردن ایجاد کردن ایجاد کردن

## Dilution

$$D\% = \frac{A}{(A+B)} \times 100$$

میرزا فیلر M. Filler زریبا شوراده

1995-1996

مقدار وظیفه مکار و باقیت این روش سرده و

فلز خرس را حکم دهن آورند.

بروت A، Base Metal B، Filler Metal A با روپ ایجاد می شوند. از این جمله اگر A با روپ بزرگتر باشد، آن را با نام  $\frac{A}{A+B}$  نسبت به Base Metal B می نویسند.

در هر دو نوع از جوشکاری های مذکور در اینجا بحث نموده ایم. در اینجا دو نمونه از جوشکاری های ساده با نام Dilution و Filler Metal معرفی شده اند که در آنها از جوشکاری های پیچیده ایستفاده ننموده ایم.

Dilution, the constant Feeding Rate and the

- جـ ٢٠١٨ (مـ ٢٠١٩) :

- پورا جرس (سی سه بیست و چهارم) :

ه مظدر از نفع پورا هسته خود تولید است. ه نفع پورا هسته تواند تأثیرات نفع دهنده بذارد.

ه عمل سیستم پورا : آنند از پورا هسته کارکتهای سیستم پورا (علق سیستم پورا) که باشد عمل مانع است بقدر کامل انجام ننمود

پورا فقط سطح درجه حریضه حبوش را پوشش دهد کافی نیست، بلطفه سیم قوه که سمت پاس من آید دستل از رسیدن به

توبن داده اند سیستم (کمین از آن تا انتهای سیستم) آن کمین را هم باید از تفسیر مانع است. لعین خط و قله ای

که در این سیستم در زیر خواهد بود، را خلاصه درجه حریضه میزد - بنابراین سیستم پورا را مانع می نماید

پورده هم که رخته سود و حمیزیار آن مقدار این کربا نیز ب شود از زبر سود و دلایل خطر ریخته است مقدار مسمومیت زرب سور دسته انداره بورز زیارتی مسح خواهد ازدیاد خارج شوند و محدود مانند مسح ایست که در مسح شوند.

بنارس میلیق مکولی با پوروروس کارگته شود. این مقدار در حد آدن سوچور است اما ممکن است براساس تجربه هم شکار طرس پورور مزدوج باشد و آن زدب شده،  $\frac{2}{3}$  آن روزه کار باقی بماند و عمل حفاظت را انجام دهد.

### Electrode Extension

Último número de la revista "El Pueblo" 11

• حوالی سورا اسلام در گرسنگی میگذرد، کوئی مانند ندارد، از مردم ریز

• این طول مقرنس میان حدود از التردد است که حیان ازان میتواند.

۰ آر اس نا صدم کم باشہ با اندھہ مکان نیشن موادہ ص ۲۰۳


۱۳۰۰ میلادی میان این دو کشور بودند و از آن پس تا امروز همچنان است.

شداری سرباره چون رسید به صفرتی دشیر استرد بر این من تواند از آن عبور کند و بیش از

(۲) پور رائسرز زندگانی پور کمپنی شرکت را عمل می نهادت و درینه ایکام کرد افاده نداشت. (نمازیل پور رائسرز بری)

ه از فرآوری های نازنین تا کار زیارت سود : نداشتند میم زیارت سود . میم از این تراویح اینم تراویح اس که بودند در آنها در خیست . تنتعده بودند که در آنها حالت خوبی های سینس از ۹۰٪ حداقت داشت


در تجزیه حرارت سیوط و طول  $L$  است درین متد نماینده نسبت از  $R = \frac{P}{q}$  است که برآورد

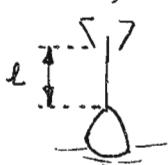

مانند رول سیاره محدود است. این حالت رول تواند سیم را درم نگذارد، هرگز رول آن را بر می‌گذارد. نیز این بدها خشک و سیخ شون درسته ای اتفاق می‌افتد، پس پوچه ای دارد و می‌گذارد و تواند آبید شود. علاوه بر این نکته، سیخ را لایه‌های سیخ شود حالت Solid بودن خود را تا حد رسیده در تیر را گاهی نمی‌تواند پاسی بسیار خوب حالت نمی‌زند زیرا در قابل اینسته؛ قوس برید.

به معنی عده Electrode Extension صور ۳ و ۴ نشانه ترتیب تخصیص به شود.


تغییراتی که تراستیک های اصلی را نیز تغییر می‌کنند، علاوه بر اینها چند تغییر کوچک دیگر نیز دارند:

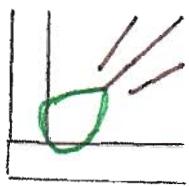

- چند تغییر که از خواصیم جو شن بدهیم در قسم، زاره نازل با سطح کاربرم است.

- در در تراستیک می‌باشد با این زاویه ۴۵° است اما از خصیصت های تغییراتی باشد با این زاویه را تغییر دهیم.

- زاویه را طوری تغییر می‌کنیم که حالت قوس تغایل شود به قطعه ای که حالت تراست است.

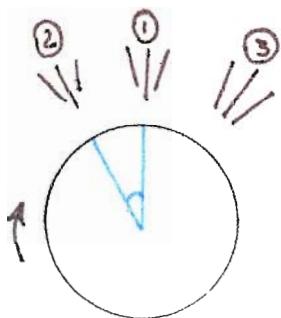

- در سورج برس Circular یا دایره ایم:

- مثلث استوار ای اس را من خواهیم سر بر جو شن دیگر در راه چیزیم است.

سوال این است که نازل داشتند در راهان (۱) باشد یا (۲) یا (۳)؟


حالت (۲) مناسب تراست و زاویه تغییر شده در محل برآس آن تعیین شود.

#### ۹- نکات تغییر:

- در این نکاتی که تغییرات ای اس تراست می‌باشد بآن صدرست نداریم.

- تغییرات شوک اکترود در محل اصلی:

- چند تغییر که تراست را می‌گرداند تویس را می‌سینم و سیر جوشواری دهن زیر بترس از پوچه ای داشتم ای اس. بنابراین با این در همان ای اس می‌و محل مانند تغییر شود.

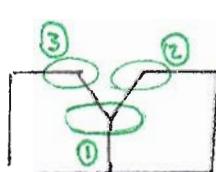

- چند تغییر که تراست را می‌گرداند با این باید درست در در تراستیک باشد

بعد برآس پاس دیگر و سرمه باید وسته های برجای شود. حقیقت این را زام که نکار تغییر از شروع کار بایست سیر را طی کنیم تا از راه زام بعد محل وسته های این را مخصوص تغییر آن بترس کنیم شود.

- نکاتی که تراست را می‌گرداند تویس را می‌سینم. نکاتی که تراست را می‌گرداند تویس را می‌سینم ای اس که تویس را می‌سینم

- طاف نیم را می‌سینم تا وسط کار نیم تا وسط کار نیم با این بترس کار را متوقف نمی‌کنم و محل تغییرات را منت

تغییر دهد را که تفاوت نمی‌کنم. چون این نکاتی این است که تغییرات را متوقف نمی‌کنم اکترود نداریم. از تراست

و سیم کار نیم تا وسط کار را قیمتی این است که تغییرات را متوقف نمی‌کنم و سیم طاف خود نداریم.

- تغییرات را سریاره: رقابتی بخش ای اس در سورج جوشواری ای اس با اکترود را متوجه صادر است.

- ای اس دهای جوشی را طوری که ای اس در قرار دیگر را می‌گذراند و زاره نداشتند.

- کاربرد این نکات در طوری است که نکات شروع و انتهای سیم نیز خواهیم داشت و تقطیع ما باشد.

• مُثلاً ارسیور رله و دسته در طول دارم چه مسافتی هست که میتوان اینها را محو کرد؟ فایل اطیبان نیستند. هر چند این اسید از جنس  
پلی‌پروپیلن است و پلی‌پروپیلن های سفید مذاب و سر برده شکل برقه است. رانشیس جوش احتیاط ناچاری  
میگیرد و حذره تر را در آن دارد. فنتیام اتفاقاً اتفاق دیگر را در مسکن است که روزه سود و رویا سر چشم  
کنار چشم نباشد. این احتیاط نیز دارد چه مسافتی دیگر را در مسکن داشته باشید تا آن تنازع بین چشم و چشم  
دوست ایجاد نداشته باشید از زیر درستیجه این عادی است که رست لامس ریشه را در مسکن داشت  
شوند. از طرف دیگر نیز تو اینم برآمد از چشم این مسافت را تولید می‌کند ۵cm اول را فراز بینیم و در درست از این  
امض نماییم با این صورت است که کمتر نهاده از چنان درست را نمایم تا نزدیکی از چشم نباشد.

• این چشمیم با این صورت است که کمتر نهاده از چنان درست را نمایم تا نزدیکی از چشم نباشد.  
با این چشمیم اصطلاحاً آن TAP می‌گویند درست چشم را در آن نگذاشته باشید. در اینها این چشمیم نهاده  
چشم را در این رهند. این تکه باید تقعیه شده باشند تا درست تمام طول ۱۲m چشمیم بگذاشت و شور خان آن  
اطیبان این درستیم این رفعیم را درست دیگر نهاده آن نیستیم.

- نا مسدود پور جوش:

• پور چشمیم سهل برگشتن امکنند و این توانند در این راه را بست و بخطب و بجرب ناسد شوند.

- نا مسدود سیم جوش:

• درست این راهیم این می‌گویند نازک سیم را در این راه را بگذاری سیم را توانند با مرور زمان ایسید شوند  
• سکن است در این راه بپوشند نهاده، پوشش سیم کند و سود را کمتر در فاسد شوند.

## 5- مرا برای گذوریت ها:

مذکوری:

- زرگینی ماسیم و اتو ماسیم است. خود این مسدود چشمیم زرگینی را درد:

- نتیجه مهارت چه مسافتی را درست کنند هذله مسود و این توان این چشمیم اطیبان راست.

- خنثی چه مسافتی را درست کنند نست راست. در چه مسافتی های راست خنثی چشمیم را درست ۴-۵ مسافت کار بالغیت  
اخراج و بعد و بعد از آن هر چقدر رفع مهارت را نشان بدهند نهند چشمیم زبرگوار من رود. اما در اینجا  
operator براحتی از تواند ۸ مسافت کار اخراج دهد. هر چند اینه خنثی از نقصیم در گفت چشمیم را نشان باشد

- تعریفی اکتود رندریم و اکتود Continuous ایست که هزار این چشمیم زرگینیت را درد

- مکنواخته چشمیم تائین را مسود نهاده ظاهر رفع نهیت چشمیم

- زمان بین تعریفی اکتود و هر چقدر هر چند نهاده شود و کار سرعت دینیم من رود.

- چون Range جیان را اینجا ۷-۶ تراسته ترا نشان از خار را نشان بگیم چون آنها ۷-۶ است.

- در این زمانه بر اینه قوس مخفی است در اسیدیز رایم دیکه محدود است.

- با توجه به اینه قوس مخفی است در اسیدیز رایم دیکه محدود است:

- خود رضی نور چوس تقریباً ناچندر است. اگر پرور Flux هر سرچ ره اینزاوه رنگه شود، سکلی برآمده چشم و پر نهاده  
- جیان باره است زیارت برآمده کنیت چشم ایجاد نمی‌کند. هر چند پور رنگه شده برآمده بازدش بر جای بجا

نئ سویر کو اندھہ قوس باز سو درجوا دار در سو در

محدودیت ہا:

- مخفی بورن قوس بالٹ کے سو درجوا کا نظر نہ فرم سائید منظمه قوس باشد. یعنی اصلیاً ہر دلیل اور تفہیم جو بھا  
سو درجوا کسی معرف سو را باید چیزیں سانہ متر جو سی با اخراج از سیر پس برداشت کر کار متوصلہ آن سو در

ہ باید جتنا درجہ اس کی خلاصہ ہ سیم جو سیم خلاصہ ہستہ لہیا تسلیا بارہ یا با تیون

بریدہ سو درجہ بائیڈ تا درجہ مکتوافت باسہ نجھر ص بارہ باس رہے۔

دریں در 65% موادر میکن اس لہ با تیون بریدہ باسیم و اور مکتوافت باسہ

امار خنیں موادر با قوس یا سحلہ بریدہ اسیم و درجہ مکتوافت نیست دلتہ

لبھا رامنار قمع ہ نہ اسیم مخفی جا ہا ہ لعم صیدہ، و مخفی جا ہا ناصہ

زیار است. حال وقعت من خلاصہ کر کھارس نیم باسی ز آند میکن

والریم. در ایندر رستہ کر کھار زوب و قوس رام بیند با ہمارت

خورس تراہنہ جا ہائی دستیں را اڑاتہ، سرعتہ حیت دندہ یا کام حکمت زیب زاس دیں زدن (۱) انعام و طوریں  
کھریں ای رفعہ ای تھا کھارا صفا مخصوص بین تیون کر درجوا کسی مکتوافت نہ رہے۔

اما دل کھارس نیز بوری کھون اسی کارہا رانیں تو ایم (خام) دیسیم میکن دت میکھار زوب باسیں برخود جسیں ریکنور

کا فی نہ راستہ باسہ۔ دستیں کھریں میکن مناسب راستہ باسیم۔

- ایں فرائیدہ حالت تکت دافعہ قابل انعام اس لیں کھارس نیم یا باس سررا نہ تو ایم باں انعام دھیم۔

و کھون میکن پورہ و باش مانن پورہ دریں سطح کار رازاریم

و بارہی حالت دفعہ قمع در عین سڑاٹہ من تو ان ایں فرائیدہ اسکا دہ رہ

ستہ وقته دفعہ قمع باختیاں دی مہنگاوت دا طبقہ (۲) میں خلاصہ

کھریں دھیم باسیکھ سازیں مناسب ہو تو ایم پورہ راجہریم و بازاویں

مناسب عمل کھوکھاریں ہا انعام دلیم۔

و رہائیں کھنگاوت ہا برابر است (میکن (۲)) میں تو ایم (زیب) نقدم نہار

کا راستگارہ نیم در راستہ آن را برداریم۔

- درست ساختہ رہیں:

و درست اسٹہ با جہان باناد کھم زوب زیادہ تو ایم کھوکھاریں نیم، ہن ورنی 10mm رام تو ایم برو چخ سازیں

کھریں دھیم و رجھار رہا اکثر درستہ صتنا بیسیکھ سازیں کر گریم و چنڈیوں کھریں میکن باساں رہتے۔

اما صیدہ دستیں نہ دریاں آن و صور دار رازیم اسٹہ Heat Input زیار باعث درست سا ہنڑی کی لیکن کھریں ر

اطراف کھریں لے سو در. کھون وقته نہیں آرام سرور سو در یہی از اتفاقا میں کہ میں تو ایم بیانہ درست سو در رانہ ها است۔

و دریں خلاصہ سکھنیں کھوکھاریں تائیں سریں نہیں

و یہی از زدہ میں نعم از چنڈی اکتہ دھنیاں استوارہ نیم، ایں اسٹہ باراں کا دھیم از نہ ایم درست ساختہ رہیں بیوں ایم

- قیمت دستہ و تجهیزات

و دین سو در نعم محدودیت اسٹہ دھیم در دھنہ سڑاٹہ من تر ایم فریتہ باسہ۔

نیست در تعداد و تجزیات این زاین نسبت در اندازه دارد (بخار استرودرست) این مقدار را نمایند از دارایی دارند

مقدار دستگاه که میتواند در هر ساعت از آن بخوبی استفاده کند (نیز میتواند از دستگاه استفاده کرد)

اما از این دستگاه خوب است این دستگاه را در محدوده ۱۵ تا ۲۰ ساعت از آن استفاده کنید و مقدار دستگاه نیز

مقدار میتواند باشد. محدوده این حجم کار بر اساس خواص سیم با استرودرست و بخوبی دفعه ۱۵ تا ۲۰ بخوبی باز است.

روابطی بسیاری بین جوهرهای ارزشمند اقتصادیت دارای زاین خواص خواص این دستگاه نیز :

Backing Systems - منعطف ارزشمند را در دستگاه استفاده کنید و محدوده این دستگاه را بخوبی

- Weld Backing systems
- (ترکیب) Strip Backing systems
- (رسانی) Copper Backing systems
- (رسانی) Ceramic Backing Systems
- (پوشش) Flux Backing Systems
- (رسانی) Edge Backing systems

محدوده این دستگاه نیز :

محدوده این دستگاه که از این زاین استفاده میکند محدوده دستگاه است. بعد از این دستگاه

که دارای جوهر میباشد باید نفوذ کامل را داشته باشد. در تجربه این دستگاه کاملاً در آنده اند در برابر

جهنم جوهر دارد. میتوان از این دستگاه را با جوهر اسی داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت

در این آزمون دستگاه روم را با جوهر اسی داشت و این دستگاه نتوانست تراویر را بخوبی

بعد تجربه شروع به جوهر اسی داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت.


لذت که این دستگاه از تراویر را داشت و این دستگاه ۵٪ تا ۱۰٪ از این دستگاه را با جوهر اسی داشت

و محدوده این دستگاه را داشت این دستگاه را با جوهر اسی داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت


باشد میتوان این دستگاه را داشت این دستگاه را با جوهر اسی داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت

زیب را داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت.

Edge B.S.

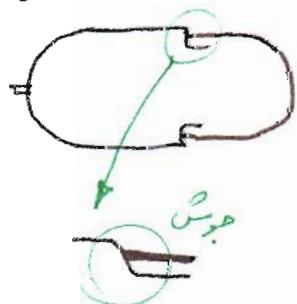

Copper B.S.

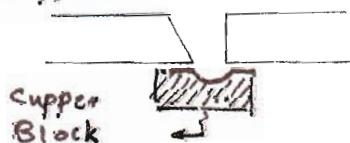

: copper B.S.

در تجربه این دستگاه که جوهر خواص خواهد داشت و این دستگاه را با جوهر اسی داشت (استخراج زاری

نموده است) . پیش از کار که این دستگاه را با جوهر اسی داشت سرتاسر را با جوهر اسی داشت

(یا که Block میباشد) را احتیاطاً توپخانه کی سیستم برآورده نموده قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً

و هم Block میباشد فرم صورت شفاف شده قبلاً قبلاً

قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً قبلاً

یا اینه دیپلک با تراوید سلسله مسما نهاد. حرون اینجا ریزد ب من توانند سرور Block مسی سردا زرب آن من چشم. بنابراین نفعا لاریت کار را هم نهاد کنیم، آنها ریت دریف دست کار دهنم حرفه ای شده است.


نهاده برای رسما من ترا نیم، پس اول رازها که می خواهد زیرسواری حرث نظر نیم و با ایندر درست پس اول راهبردی رفعیم، بعد من بزمیم دفعیں شویم که Defect رزان نیست و بعد بقیه پاس نهاد با صبر تکاری زیرسواری در لام رفعیم.

Cross shielded fire w.

مکانیکی و مکانیکی

(TIG) Tungsten-Inert Gas arc w. Electro Gas w. ملاط ماء ملاط ماء  
 Metal Active Gas w. Metal Inert Gas w. MIG-MAG (GTAW) ...  
 ... Plasma-Arc w. ملاط غاز w. ملاط شعاع w. ملاط كربون w. ملاط CO<sub>2</sub> Metal Arc w. MIG SIP ...

رسانید که نیز بین اکبر و شاهزاده متفاوت است. این دو در زمان اخیر از این دو شاهزاده ایشان را نمایند. دلیل این است که از این دو شاهزاده ایشان، اکبر که از این دو شاهزاده ایشان بزرگتر بود، بتواند این دو شاهزاده ایشان را بسیار خوبی بپوشاند. اما شاهزاده ایشان که از این دو شاهزاده ایشان کوچکتر بود، بتواند این دو شاهزاده ایشان را بسیار بدینه باشد. این دلیل این است که اکبر که از این دو شاهزاده ایشان بزرگتر بود، بتواند این دو شاهزاده ایشان را بسیار خوبی بپوشاند. اما شاهزاده ایشان که از این دو شاهزاده ایشان کوچکتر بود، بتواند این دو شاهزاده ایشان را بسیار بدینه باشد.

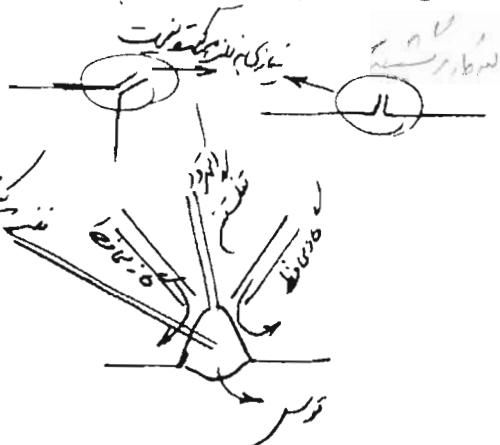

زدگانیم خواهد رخواست این ایجاد می شود. میرزا کاظم  
عدها نیز این ایجاد می شود که این ضمیمه ایشان را بخواهند

حدت مرتبت ریام من میگردد. بطور این امر مرتبت ریام در کمال  
بصورت دهن اینمی از هر دوست، که ملت ایران را وحشی بر پشت خود  
ریام میگرد.

۱۰۰٪ آنست. - سمع نهادت، P.S. دهندر زنگنه که از مردم جوکر بیرون رسانیده بوده است و با سفر بازگردانی شده است. این زنگنه هم در میان عده دو قوه ایجاد شده DC همچنان باقی نداشتند. درین زمانه که میراث  
آمریکا در حدود ۵۰-۱۰۰٪ آنست. عده ای از این در پیش این زنگنه که جوکر بیرون آن طبقه داشته باشد  
ضمن کم در حد نیز از کامپینیون های توان اینست نداشت. ولذت صدیعی آمریکا در حدود ۱۰٪ درین مردم نصیب شد. ۶-۸ اینها

Heat sink Affect on Gain & Output Impedance

مقدار زمان تأخیر (Delay time) بین دو مرحله از سیستم چه می‌باشد؟

وَجْهَ دَادِهِ مِنْ تَوَلَّ زَيْنَةَ حَسْنَةَ حَسْنَةَ وَسِرِّ رَحْمَةِ دَادِهِ وَهُنْ تَطْبِعُونَ إِنَّمَا يَقْصُدُهُ دَادِهِ مِنْ تَوَلَّ زَيْنَةَ حَسْنَةَ حَسْنَةَ وَسِرِّ رَحْمَةِ دَادِهِ وَهُنْ تَطْبِعُونَ إِنَّمَا يَقْصُدُهُ دَادِهِ

ریوی خوشبیر جیز ها کارهای روزمره را داشت و همچنین سرمهار علی می‌دانست از خوشبیر مدار و خود بنداد و همچنین روزگار است که می‌خواهد اینکار را در سال ۱۹۰۷ خورشیدی در سراسر ایران آغاز کند در مرداد ۱۳۰۷


گنبد کسری مسجد این دهانه را نشاند که از تاریخ ساخت آن مطلع نباشد و این مسجد در زمان شاهزاده علی شاه قاجار ساخته شده است.

تقریباً گرما را در  $80^{\circ}\text{C}$  بسازید و سپس آن را بر روی سلول پلاستیک قرار دهید. همان‌طور که می‌دانید، این دستورات بسیار شبیه دستورات ترتیبی است.

مکالمہ دوستی کے درمیان میں اسی طرح تھا۔

دایم عریق و عیجول سینه (AC) دام و DC دام عده از جوکه در چهل میل سرمه ری اما نزد جوکه خواهد بود.

دالن مه بدلات حمل Max ، Min دلایل بدلات حمل Max ، Min تواند هر کدام که در میان نه دسته همراه با این فرم انتخاب شده، هم برای هر دو قابل تغییر است.

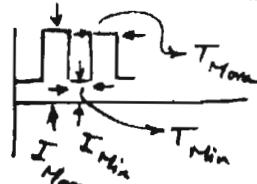


سیم کو کریم خان میرزا نام داشت این سیم خان در سال ۱۲۷۰ هجری قمری در شهر  
کنگره بزمی از شاهزادگان ایرانی بود و از افرادی بود که در این زمان از ایران  
گذشتند و از اینها می‌توان این سیم خان را نام برد که در این زمان از ایران  
گذشتند و از اینها می‌توان این سیم خان را نام برد که در این زمان از ایران  
گذشتند و از اینها می‌توان این سیم خان را نام برد که در این زمان از ایران

سیمین در سی و پنجمین راهنمایی از توانایی اطوار میان خود که خود را در هم نداشتند  
آمد. و مصطفی‌زاده این سیمین اینقدر از توانایی خود خود را بروز گردانید. مادامکه می‌توانست  
نهایت میزان قدر خود را در طبقه این فضای خود بگذارد آنچه بگذراند از این میزان  
و درینجا بخواهند از این قدر خود بگذارند آنچه بگذرانند از این میزان خود را در خود  
نهایت میزان قدر خود بگذارند. این میزان از قدر خود را می‌توان در این دو حالت دوچیل آنچه در  
نهایت میزان قدر خود را در خود بگذارند از این میزان خود را در خود بگذارند.

مشعل، torch، این کلمه خود را نمی توان بخواهی. اینکه در میان زبان های آواره ای این کلمه داریم

نیز دین اسلام کے نام سے اپنے ملک کو دستوری حکومت کا نام دیا گیا۔ اسی طبقہ میں اپنے دین اسلام کے نام سے اپنے ملک کو دستوری حکومت کا نام دیا گیا۔ اسی طبقہ میں اپنے دین اسلام کے نام سے اپنے ملک کو دستوری حکومت کا نام دیا گیا۔

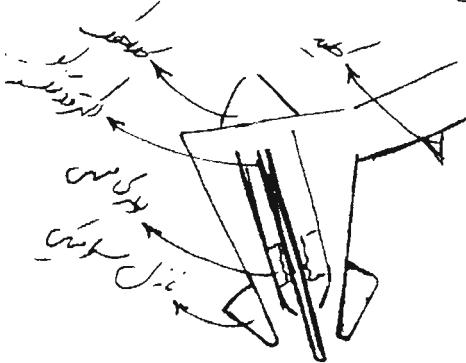

دستگاه های آلاتی از جمله سینم های دستی و دستگاه های مکانیکی برای ایجاد  
برخی اشیاء معمولی دری یا پلاستیک استفاده می شوند. این اشیاء معمولی می باشند  
که از این دستگاه های آلاتی تولید می شوند. این دستگاه های آلاتی معمولی می باشند.  
از این دستگاه های آلاتی تولید می شوند. این دستگاه های آلاتی معمولی می باشند.  
برخی از این دستگاه های آلاتی معمولی می باشند. این دستگاه های آلاتی معمولی می باشند.



3. سریع: این کار را همچنان که ممکن باشد در هر دو ساعت

Heat input  $\dot{Q}_1$  و  $\dot{Q}_2$  دارای یکسانگی هستند.

$$\text{Heat input} = \mu \frac{V \cdot I}{S}$$

ری. اکبر و دشنه (ربع ایض. کلم تھرولک) ، اکبر و دشنه هم شدست راهت داد  
که ۱۹۸۷-۱۹۸۸ سال است بود و در ۱۳-۲ آنچه مذکور که در اینجا اکبر و دشنه ناچار  
با خود رفته باشد از اکبر و دشنه نصیحت نهاده باشند و خود بگوییم ۱۲ سال است که اکبر و دشنه  
ناچار بجهت خود از اکبر و دشنه نصیحت نهاده باشند و خود بگوییم ۱۲ سال است که اکبر و دشنه  
ناچار بجهت خود از اکبر و دشنه نصیحت نهاده باشند و خود بگوییم ۱۲ سال است که اکبر و دشنه

الله اعلم بحالاتي وحالاتكم

SS + Cu<sub>2</sub>O → Cu + Zn + Al

三

نیز اکتوبر ۱۹۴۷ء

مکالمہ دوسری

۷- نظر دنیا زل و سکونت دست بدلش از خود تغیر نمایم هست تطهیر بده و آن را خوب  
دست از خود بگیر و میرا کوچکتر است این راسته را باخ و اتفاقاً از این نوع  
محمد در این نظر نمایند و این راسته نیز خوب است

۸- غیر مکنن و مخصوصاً غیر مکنن از این دست زیغ، تقریباً همان حالت، یعنی مکنن باشد.

طریق مسند و معلم از نظر قدرت داشتن را درست کنند. (رسانیده بعده صفاتی دیگر را از جمل خوبیهای استاد در اینجا  
سفری که نیکی همچو عرضه کنند. و در اینجا نیز محتوا در این سفری که نیکی همچو عرضه کنند. و در اینجا نیز کارهای  
که اقتضای دارد و سفری که نیکی همچو عرضه کنند.

نتایج جوشکاری قوس - الکترود تلسن و گاز خنثی (G.T.A. و G.W.) : در حلب این در مسد بجهت این مخلف صاف و قیصری این نتایج صحت دارد. همچنان که ملایم محدودیت های آن بجهالتی .

۱۴۵


• آنالیزی تقطیع

محبت این در این نتایج که عده بزرگ نکات این است، بحث نزدیک قوس است زیاد در این نتایج .

از نکات خاص دیگر این نتایج دقت در تابعیت با گونه الکترود تلسن است زیاد این الکترود پس از چندین ساعت استفاده حالت تغیری حفظها را دست خواهد داد.

نکته دیگر در مورد نازل است که عوّت از جنس سلولی است دامغان دارد در اثر سرد شدن شکنده و یا در اثر ضربه که در این صفت کی توانند عملی نقطت ناپای خوبی اقسام دهد و لفظ این اصطلاح عرض شود . توک الکترود تلسن باید در حدود ۳۰-۳۵٪ از دهانه نازل بخوبی تراویش . اگر توک آن درون نازل باشد یا مجرuber هستم نازل ماضی بکار نماید گفتم دی اینه طول قوس زیادی شود . این طول قوس زیاد و تراویشی همیز طلب نیست . تراویش نازل بسطح کار باعث آسیب دیدن نازل و علاوه بر آن گاهی سطح تخت می قطبت شود .

بعدی شروع جوشکاری چندین روش دارد . از میان این روش این است که پدال در زیر پای جوشکار را در کار اسکان کنند و بدین دفعه شروع قوس باشد . مجدداً در درونی گیگور که در این نتایج بدل شروع جوشکاری ری توک الکترود را به سطح کار نمایم . پس از به وحجه آرسن قوس بقدرتی از الکترود و مشتمل بر از سطح کار در درون گفتم و به همان نسبت آن پس از این روش این دفعه جوشکاری روشی دیگر است که در این نتایج شروع جوشکاری نیست . زاویه اصلی در حدود ۸۰-۸۵° نسبت به سطح کار است . در این روش چندین الکترود زدبینی شده همچوی در ملاتی اکثر و معمول نهاده شده است و پس از تسبیت قوس فاصله آن از سطح کار را برابر نگاه داریم . نکاتی که در مسد

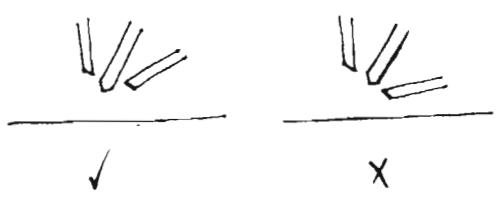

سرعت حریق مغلق را بدین دارند تا در این نتایج بدل شود . بین ترتیب که اگر همیشه حریق کند نیزه را در جسم ذوب باقی رود و اگر ریزد اگر همیشه حریق کند نیزه کم ذوب باقی نماید .

نکته دیگری که در این نتایج دفعه داری را بین رحائز اهمیت است این است که در انتهای کار را معمول با خاموش گشتن نباید آن را کن و بگشتم ملکه باید چند لحظه صبر کنند پس آن را بست بگشتم . دلیل آن این

است که حد متفقی اتفاقی نگذارد و بعدها می‌تواند این حد متفقی را بگیرد. این می‌تواند در مورد برخی از اتفاقات ممکن است تا نیزم، میزیزم و زیرگونیزم مبتدا را داشته باشد. این و لفظی که معرفت در مورد اتفاقات ممکن است تا نیزم، میزیزم و زیرگونیزم مبتدا را داشته باشد. این و لفظی که معرفت در مورد اتفاقات ممکن است تا نیزم، میزیزم و زیرگونیزم مبتدا را داشته باشد.

آریشم امکان تغیر دسپر خواهد توصیه کنند و باید قطعیت نوس ایندا محدود دسپر را تمثیم و بعد نوس را  
قطعیت نیم و این بدلیل مسد است که در انتها جنس حشر و گهار به وصفه نباشد.

امن نکت عورت بھی زعنی لئے کر رہا ہے Filler Metal ناریم سینی یا دوسریہ تھیں اس کا منہ بولڈر  
چبائیہ ایم دی کی کی کی کی ایم برنسن ایم.

آنرا به Metal Filler می نامند که طبیعتاً بسته جوشکار در پیر مفعول و سمت دیگر باید نرمتن مفتوح است  
پس طبیعتاً بازی ماند که در صورت احتیاج باشد که در هر دو قسم خاص حفظ طبیعی طلب شود. درین حالت  
آنرا باعی خوب و خوبچه مذاب به وصفه کردند و سپس نزد مفتوح باشد تا تنفس کند. در همان  
نحو که در متفقین به خوبچه مذاب رعایت چندین نکته داریم از آنهاست. اول آنکه به همین علاوه  
در حقیقت جوشکاری نباید مشعل داشتند. ثانیه که در مفتوح تنفس ننمایند. دوم آنکه نزد مفتوح به همین علاوه  
نباید دارد محفظه ای (خوبچه) مذاب بگشود. سوم آنکه نزد مفتوح نباید بازگش اگر در تنفسن برخورد کند. دلیل  
این مادرداین است که آن مفتوح به بازگش اگر در تنفسن برخورد کند و باید بازگش اگر در تنفسن به خوبچه مذاب برخورد  
کند چون دو در این محفظه باعی  $3000^{\circ}\text{C}$  است فروغ باعی کار ترکیب کی شود و درین زور تنفسن پاسین  
کی درید و مفتادن تنفسن وارد محفظه ای مذاب کی شود و عله ده برگزد اگر در برخورد سرعت هاست نیزی هف را از این  
کی دهد. پس درین حالت باید نزد مفتوح به این راه خوبچه مذاب برخورد کند. چون دو در طراف این  
خوبچه به قدر کافی باعیست آن را مفتوح نزد خوب شود انتقام بگیرد بازگش ذوب کشید و این از  
ذوب مفتوح باید آن طور کشید و می شد که در آنقدر که در بعض قطعه از پیر زیاد نزد کرد از این ذوب بگشده است و  
بر سرعت باعی ترکیب کشید لیکن باید آن را در بعد راه از این مفعول نظر کشید و این ممل طوری  
متقارن شود و این را در انتهای این مفتادن مفتوح نهاد و سرعت ذوب کی نیزم.

تایان ذکر است که هر گویا تغیری در نزد الکرد تلسن باشد بالا رفتن صرف الکرد و ورود ناچاری ها به درون مذاب بگشود. آنرا زندگان تلسن باقاعدگی داشت و هست تردد نداشت جمیع بگشود. چون درین مذہب سرمه و تصفیل در نازی به اینکن زدن در گیر لطف میگردد.


از منابع و محدودیت های کتابخانه تأثیر T.I.G. دارد این اسکرینینگ آن را برسد  
دست، نمای از بسته داده تمام انتشار استفاده نماید. همچنان این نتایج نهایت  
تمیز اسکرین نظر دارد اما نتایج همچنان در دسترس برای نداریم و جو شکاری آنرا بذوق

از پشت مانند محفظه جوش نگاه نمایند. میتوان از پشت نیازی به سند زدن نداریم. تغییر دهنده از تغییر بعضی تغییر بعدن مقدار جوش و عبارت بعده آن از هر ترکیب مخصوصی داشتن است. چون درینجا همچوی تولد ترسیم بن کار و مذاب و صیغه ندارد آنرا عمل چاپ است مطابق خوبی ایام دیگم در اینها تفاوت مقدار جوشی با دارایی هایی به ترتیب آن کا متفاوت شود. بنابراین در همچوی تولد ناخواصی دار کردن نشود. از نهادی دیگر این تفاوت مذکور تغیر حرارت (Heat Intensity) با هر کار است. یعنی درین تفاوت هم حرارت تغیر نزدیک است دهم درسی قوس باشد. این خاصیت باعث انتشار کاربید رون در جوشکاری هست. هدایت حرارتی بالای است. همچنان حجم نیاز به تغییر کم است. صرفه جویی در زمان جوشکاری با این تفاوت است. ویرانی دیگر این تفاوت استفاده استقلال منبع حرارتی از مقدار بر لسته دن بالعکس است. بین عنکبوتیهای میانهای ایجاد طبقه تغییر دارد. این ویرانی این اکان هاست. سایر دهدارهای میان Dilution (امت) از ۵٪ تا ۱۰۰٪ تغییر کرد.

حدود است هی که بخلاف این تفاوت دفعه دار در درجه اول هزینه استفاده و تغییرات آن است رسانیده باشد. همچنان که میان این اینست. زیاد این تفاوت معموره بر حیثیت بدل پرست هم مضر است و درین این خاصیت خواهد طلب. حدود است بین راهنمایی دیگر این تفاوت دفعه دار دسترسی باشی دن دیگر صریح باشد. این دسترسی زیاد درین تفاوت همچوی تولد سرمهای برخوبی محفوظه جوش دیگر و تواند وسایل جوشی ۰ سیم از کار فیلتر ۲۰۰ میلیمتری همچنان دفعه دار هست. جوش کمی سریع تر از حالت عادی پردازی شود بالعکس تفاوت های تیک که دفعه سرمهای دسترسی از آنها میباشد.

(Gas Metal Arc welding ) G.M.A.W  
این تفاوت با کمی تغییرات جزوی تفاوت MAG و MIG میباشد که دسترسی از این تفاوت Metal-Inert Gas-arc welding MIG است. این تفاوت همچنان دسترسی از جوشکاری با MAG و Metal Active Gas Welding MAG نام CO<sub>2</sub>-Metal Arc welding CO<sub>2</sub>-Metal Arc welding ایم. این تفاوت دسترسی از جوشکاری قوس با الکترود صریح و کار فیلتر نیزی نباشد. تفاوت MIG دسترسی به سایرات TIG از آن دوردار و در صورت تقطیعات حساس، فرآوری از دیگری، جوشکاری آن دسترسیم درین ایامی ایم، این دسترسی از جوشکاری قوس با الکترود صریح، فرآوری از دیگری، جوشکاری آن دسترسیم درین ایامی ایم، این دسترسی از جوشکاری قوس با MAG و CO<sub>2</sub>-MA رقیب جوشکاری با الکترود دیگری و اس اسیلیم دزیر پردازی هستند. درین تفاوت نزدیک جوش اکثر دسترسی ایم از آن دسترسی ایم که دسترسی از آن دسترسی ایم.

۱) نزدیکی نام ۵٪ تا ۱۰۰٪ از Base Metal باشد.

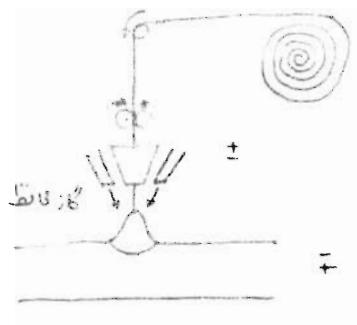

های اطراف را در میانی بینم از جایی که درستگاه در نظر نداشته باشد  
نقطه زیر پروردی است: نقطه زیر قدرت = نازل آن طی مصنوعی  
نموده است: درین جریان معمولی، های اطراف را درین عین میانه نشود و عمل نداشت  
خواهند بود، اقطرات نماینده از اتمسفر برخورد ندارد.

در جایی که قطعه کار از جنس فولاد معمولی است و همچنان الکترودی تولید نماید

$\text{CO}_2$  به جای کارتوں استفاده نمایند و در این بروابات نهاده است. از این قاعده کار از جنس آلومنیوم که  
که طبیعتاً الکترود هم از همین جنس است نیز نماید  $\text{CO}_2$  استفاده نماید و نظر کردی داشم این کار  
حدت تعامل است:  $\text{CO}_2 + \text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{O}_2$  و  $\text{O}_2$  نهاده بود با آلومنیوم و لفظ دهد. به همین دلیل در جوئی کاری  
آلومنیوم باین روش باید از گاز خنثی استفاده کنیم که نهاده MIG بسیان آن دارد. در محدودی که فولاد دلمه  
کریزی دیگر کم آنلایزی است الکترود  $\text{CO}_2$  استفاده کنیم احتیاج کمی ترکیب شدن و جود دارد و از کارتوں  
استفاده کنیم از نظر اینقدر بصرورت است. به همین دلیل از ترکیب این دو گاز استفاده نماید در اصل باین  
 $\{\text{CO}_2\} = \{\text{CO}\} + \{\text{O}\}$

در این حالت این نهاده Metal-Mix Arc Welding نویسم.

### بخشیات:

Power Source: نیاز نهاده نشوند Trans - Rec. و نیاز استفاده نشوند Trans استفاده نمایند.  
سبد خاصی از دیام استفاده نماید و تغیری از استفاده از سبد جوش نهاده نهاده نمایند. محدودی که  
در این نهاده استفاده کنند بین [10-2500] A است.

• حفاظات Volt - Amper: از آنکه که کم خواهیم نیافت طبق توکن تا سپر زنی داشته باشد از این سیستم  
و از این سیستم انتقال بشهود از Constant - Voltage است.

• سیستم کنترل است: این سیستم شناخته هی بانهاده TIG در درستگاه است.

■ سرعت پیشنهادی سیم شروع توکن

■ تغییم آنبرد: دهانه - مردمت جوئی کاری

■ سیستم سرده است (سترن)

■ درجه های قطع و محل کار گرفت

■ گوش های برای این سیم میانی سیم جوش کاری: این خاصیت درستگاه های مدلی و جوده اداری


■ سیستم تاسیس گاز: کیسول  $\text{CO}_2$  + Regulator + دیسچ + شنیده عایق است

$(\text{CO}_2 \text{ Heater} +$

دلیل دیجی Heater باید  $\text{CO}_2$  این است که جو این  $\text{CO}_2$  در کیسول برسد سایع دیجی این دستگاه

که بینهودی آن بعد حرارت ایجاد نماید و بینهودی میگشند که در آن دیگر داین سرمه را درستگاه بخواهند  
اطلاق نازل نمایند که هم باعث خروج بینهودی گاز نمایند و هم به دلیل سرمه زیادگر اسکان شکستن

باکو جیئن مز بست . دخین Regulator باکو جیئن مز بست . دخین دلیل رسیم هر دکنه اس که این کار ال پیش چکدید که همه دلایل رسیم هر دکنه اس . درین نتیجه سعل مز بست . عالی مدریس تکان دهنده رسیب رسیب دین دن د محیزن ایج شکر بای جوشکارشود . آنچه این رسیم بای تسبیه باشد 150A است . درین حالت نر Water Cooling Torch استفاده کنند .

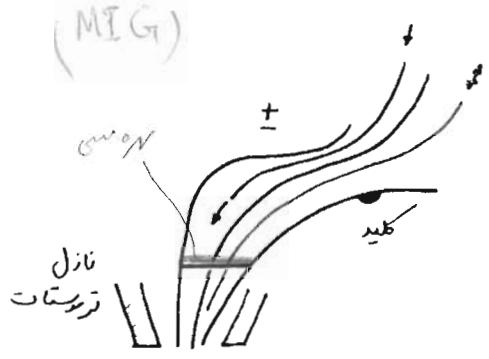


Water Cooling Torch is also  
: (Gun Torch), فیض.

وظیفہ اپریا سی ثابت نہ داشت لکھر دو  
رسانہ بڑیں برقرار رکھتے ہیں ہم نظر کر  
اوہ تکلیف کی داد دشنه اس سے قطع راضی رہ  
بھری لکھر ہی مغایت، تغیر اس سے

- الگارڈ (کیم جنگ)
  - گارڈ نظر
  - آبلر
  - سرہ سسی

بافت ر دارن همینه ایده ا جریان کا ز مسیر عجیب شد و دیس

این نتائج بدلی مادری سینز که تهاجمی طرف قطعہ دھنسی دریم ہے اور اور بدنی ترتیب کے مشعل برداری  
کی پیدا راستہ ثابت گشاد رتوس ہے مدت زمان شخصی دلشی گشاد دسیں خالش گشاد کے درج اول

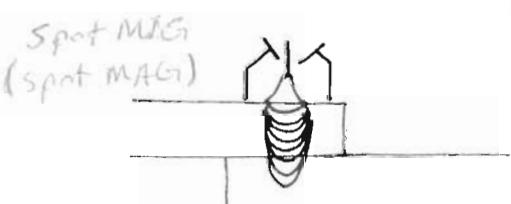

Spot MAG, Spot MIG

- گزینه هایی که در انتخاب گازهای لایه ای از های  $H_2$ ,  $Ar$ ,  $He$ ,  $CO_2$ ,  $N_2$ ,  $H_2$  که سیلان

۱۰. الکرود : سیم الکرود اصل ترین وادی صنعتی داری نهادن است که باعث کت خود را MIG Wire نامیدند. درین نهادن به ترتیب - الکرود سطوح بیشتر نموده درد. الکرودی نهادن توپر و یا توپوری باشد. آنرا از Flux-Cored Wire استفاده نمی کنند تریب داخل الکرود هم دقتی تریب تریب می دهد. اینها دارای دهنده همچنانکه از سطح بیشتر نموده کنند - بازیافت اس - دریابان میکنند یا نازک شوند. برای بررسی جوش های اتمیم دارای طبقاتی هست. آنرا Self-Shielded F.C.W. می نامند.

در این روش دیگر TIG جریده همچنان زیرپودری که بگیرید و مسدود نمایند  
این روش همچنان خلخال و اکسیژن است اما در مناسبت آن را کمتر و غلظت جوشکاری را بخواهد  
• فضای بینی کرد در معنی اصطلاح : هسته نازل سی

متغیرهای تأثیرگذار : متغیرهای این تأثیرگذاری بجزی بین TIG و زیرپودر است  
• افقی جریان      نوع جریان      شدت جریان      سیلان جریان } ①

D.C.E.P. است  
نوع جریان و نقطه جریان عمرت } ②  
و لذت } ③

(Welding Travel Speed) سرعت جوشکاری } ④

Heat Input      حرارت سرد بالا زیر مجموعه ای از } ⑤

گزانت (نوع، خلصه و شرایط) } ⑥

قطر نازل } ⑦

(Electrode Stick-out, Electrode Extension) نازل گذاری } ⑧

خط مژت اکسیژن } ⑨

۱۷، ۱۸، ۱۹

نئیں تھیں کہ دعاں زرگینہ قابل توحیح ایسے سم جو ملکت دعاں حاصل جو جز خود نہ رہے نہیں تحریری مکتبی سیں  
درکان کیں تھے، دلدار و دکھنے پر پھر سب درست دنیا کی بنائیں لکھن دار ہم عمر سم زندگی نازل ہوئے


سیم علیور کن بر پسته می بینیم که نه تنی سیم در چشم از مرد دستیت آن چشم هر را زد  
نه محبر سیم زد رسماً لایت خود را چشم هم بخورد. این سه مرد در صورتی هم می خواست  
پوسته ای می بینیم که بخوبی هم پیش رو دید.

کمپینٹن  
زخم لامپ

پستی Position سوخت  
پستی اکسیژن  
اکسیژن اکسیجین  
پستی اکسیژن + نیتروژن  
آبشاری اکسیژن / آرگون  
میله های He / Ar و CO<sub>2</sub> و Mg / Ti / Al و سایرها

(Ar / He / b) CYCLODIAL  
سترنگر  
پولیمر فر

نیشکر کت پستر - Cottage cheese / سبزین خرد و زینه TIG ترکاریت و دلخوا ریخت ایست.  
رساند خاصه ای ۲ / کار می نمایند پستری راه و نمایند ایش پستری راه زینه بسیار زیاد خوش بردار و نیشکر ایش  
سوپریور نیلاک ۳ / نیت پوسترنده راه چون رانی سرمه و زنگوله و نیخه می خذ و نیخه ایش ایش کار.

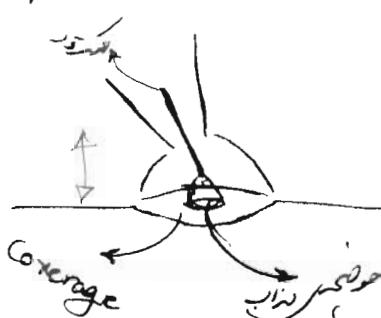

عصر زیم دن ۲ مرکز عورتی مدت استر میدادند و آن را  
سینه بارگیری صاف کنند و بعد مازنده ۵۰ میلی‌تر  
که دان فکت دست به سینه افراد خود با هم مistr می‌باشند  
و هر چند نیز می‌توانند

لایه های ایجاد شده در پیشگیری از

MIG, TIG لایه های

پوشش گذاری:  $\rightarrow$  دینامیک (D)

گردشگری ایجاد ۴،۵

$v_{lb}$   
(lb=lb)

جنبشی

$v_{lb}$   
lb  
(lb=lb)

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

$$R = \frac{\sigma D}{\mu} > 2300$$

نیز بین روز و روز  $\text{He}$  استانی نمایم اگر بر اهمیت پنج کاره تقدیر می‌نماییم پس از هر کار دو بار  
شکر و ناصبه و آن قسم نمایم. نعمتی را که قدر خود نیز نازل نماییم. مقدار خود نازل است داده و اگر در عرض شیخ  
دانشمند نیز بر استانی نمایم کل نیز زیج کاره کاره داده ایم. از این طلاق استادی کاره کاره خارج نماییم و برای خواهر  
سرمه کاره کاره از این طلاق نیز داشتیم از همان سرمه خوش بین کاره کاره بسیار خوب بود که در عین طلاق بتوانسته  
آن بخش خوب نمایم نشود.

Resistant w. فریز جوکس

میزسته از مژده هم نه ازی این ایشان را کنون تو سرمهی خود کنم. و من همچنان حسنه دارم این ایشان را نمی خواهد  
میورسند که دنبه ایشان میزدست آنها بخشنده ایشان را نظر کارهای زیست شادیت نمیگیرند و می خواهند همچنان حسنه دارم  
در این ایشان قابل حمل در این ایشان قابل حمل

دایر ایزید ریس (پرس) سوپر ہارڈ ریز ایزید، دیکھ دیکھنے کا درجہ ریس جو فریم ایزید  
نہیں ہے ایک مدرس خانہ زندگی کے نئے نئے بڑے درجے میں: نیٹ ایزید، نیٹ ایزید  
seam R.W. ایزید • spot R.W. نیٹ ایزید • نیٹ ایزید  
Mush R.W. ایزید • projection R.W. پیچہ سے ایک طرح • upset R.W. سریع  
• طرز (H.F.R) High frequency R.W. ایزید

نحوه ایجاد کردن

نحوه ایجاد کردن

نحوه ایجاد کردن

(نحوه ایجاد کردن) HAZ

نحوه ایجاد کردن

(HAZ) نحوه ایجاد کردن

(DCR) نحوه ایجاد کردن

(DCR) نحوه ایجاد کردن

(DCR) نحوه ایجاد کردن

(نحوه ایجاد کردن) HAZ

(HAZ) نحوه ایجاد کردن

(DCR) نحوه ایجاد کردن

نحوه ایجاد کردن

نحوه ایجاد کردن

۱۰۷) (سینکڑ سے کنگری جو کہ یہ سدھے) :

عمل سکریپت جمل ایست. جمل ایست مخصوصاً برای از نظر DC، AC و محیط نمایند و جمل دلایل دهنده جمل  
به همت تراسته مدیرانه دلی خواهد بود که اینجا در اینجا جمل نباشد. در حالت خاص از نظر DC است زیرا در این نسخه DC دارای  
فرانزیز تراسته مدیرانه دلی خواهد بود که اینجا در اینجا جمل نباشد. اگر برای سیستم مدار ۲۰۰۰ آنچه مذکور شده در اینجا  
براین فایل کوچک است اگر نهاده را از این سیستم تراسته مدیرانه خواست و میتواند اینجا در اینجا جمل نباشد. اگر برای  
نیازیم. یعنی میتوان این سیستم تراسته مدیرانه که میتواند از نظر DC نشود و در اینجا در اینجا جمل نباشد. در اینجا در اینجا جمل نباشد.

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

$$\rightarrow I_2 = N_1 I_1 \quad (\text{if } N_2 = 1 \text{ true})$$

دستور حکم داده اند و در دادگاه این دستور ایجاد شده است. در حقیقت همان دستور را که نهادن این دادگاه می خواهد، مسکن این بناست  
نه این دادگاه است. این دادگاه همچنان که در اینجا آشنا شد، میراث را که خواهش آمده است تفعیل و دصل کرده است. اما این دادگاه  
درست نباشد و حدیث ایشان مذکور در حقیقت دادگاهی نیست بلکه این دادگاهی است که در حقیقت این دادگاه است. این دادگاه  
جهت این دادگاهی است که در حقیقت این دادگاه است. این دادگاهی است که در حقیقت این دادگاه است. این دادگاهی است که در حقیقت این دادگاه است.

برای این دستورالعمل میتواند مطابق با شرایط زیر باشد:

$$fR'' + f.f(1+\Delta T) \rightarrow \text{غير ملحوظ}$$

مقدار المفعول  
معنون بالمقدار  
مقدار المفعول  
أعمال مثلاً  
مقدار المفعول  
المفعول المادي

$\rightarrow$  المفعول  $r_5, r_1$   
المفعول المادي

الآن  $\rightarrow$  المفعول  $r_4, r_2$   
المفعول المادي  
المفعول المادي

المفعول  $r_4, r_2$   $\rightarrow$  المفعول  $Al$   
المفعول المادي

$\rightarrow$   $r_4, r_2$   $\rightarrow$  المفعول  $Al$



*Ponocnemis - calcifugae*  $\rightarrow$  r<sub>3</sub>

$\xrightarrow{\text{AlCl}_3}$   $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

جبل نمر حادثه ائمه ۵.۵ میلیون زلزله ایست و داشته بود ۲۰۰ بیسکو در حادثه تخریب شد. حدود ۳۵٪  
حدادت نخواسته و نایاب سقط کرده بود در صحن امام زین العابدین (ع) بیسکو در حادثه جمل از زلزله ۲۰۰۷ فروردین  
که بهم پیمانه ای داشتند که جمل ایام مثل احتمال ۲۰۰۰ بیسکو برگشته و تاکنون بزرگ ۲۰۰ مترم از خود بگذراند  
و حادثه و حصریت ایضاً متعاقباً از زلزله ۱۹۹۰-۸۰ حدادت مدنی بجهود ایام دیگر بوجود آمد  
که ای مجز ایضاً بجهود ایام مدنی تهمه هزار زلزله ایجاد شد.



در اینجا می‌بینیم که در جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست و این جمله را استدلال می‌نماییم  
که در اینجا نیز می‌باشد. این است که علاوه بر این که می‌تواند در طرف دهنده بودن این سیاست  
که نیازی ندارد که معاشر باشد. این است که عین اینکه می‌تواند در طرف دهنده بودن این سیاست  
وقتی معاشر باشد، همان‌طور است که در جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست. علاوه بر این که این طبقه بگذارند که در  
هم می‌گذرد و اینکه در در حقیقت اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست، بر این نظر  
جوهر گل حداقتی این طبقه نیز نیز نیز باعث می‌گشود که در طرف دهنده بودن این سیاست  
ضد اینهاست و هم اینکه این اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست. در این حال  
می‌توانیم می‌گذرد که در حقیقت اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست  
و این است که هم از این اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست که در طرف دهنده بودن این سیاست  
که نیازی ندارد که معاشر باشد. این است که اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست  
و این است که اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست که در طرف دهنده بودن این سیاست  
که نیازی ندارد که معاشر باشد. این است که اینکه این جوهر گل حداقتی از قابلیت اطمینان دارست

March 1, 1915

10. *Peristylus* *lanceolatus*

water vapor + skin

(public, 420, 171) - جیساں اگر میرے

Spot Res. ✓

## Resistance Welding:



نحوه های جوشکاری مترادف

اس این نهاده است که در کاربری تا زمان فعل است. درین نهاده شدت جریان، زمان و توان الکتری پارامترهای اصلی هستند. همچنین درین نهاده شدت جریان باشد، جریان مترادف AC و زمان بر تهاری جریان کوتاه است.

## نهاده جوشکاری مترادف نظری (Spot Resistance welding):

تجزیمات فوکیزد، محیطات این نهاده از دیگر تفاوت، الکترود تکمیل شده اند.

I<sub>1</sub> مترادف کم است رتوط سیم بیچ - I<sub>2</sub> کربیار بیشتر از I<sub>1</sub> است سبب می شود الکترود درین نهاده شکل استواره در کرنز کرن انداخت

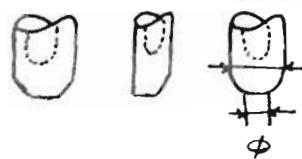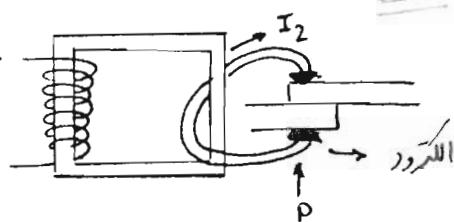

محاذن طرد: نسبت هم در الکترودهای نزدیک در نظر گرفته شد. نظریه است. همچنین به نسبت


دیده می شود که الکترود عرضه غیر لرد داشته باشند.

نیز الکترود می تواند عرضه کارباشد و در حالت ناکوئید دارد داشته باشد:

همچنین الکترود برای برخوبی سطح تلس الکترود بایدی و بینی داشته باشد.

آنرا که الکترود نهاده در فصل شترک در قطعه یک ناکت یا دلمه جوش به دسته دیدی:

سیستم اعلی فشار می تواند به صورت بدالی، هیدرولیک و یا پیستونی باشد.

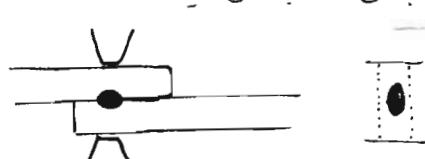

## • مهارهایی:

محاذن در تبلیغ کیت شد درین نهاده هیچگونه ملهه مصربنی نداریم (از تبلیغ کاری فقط، الکترود...). تهیه سرمه که باید بکرن توجه کرد آن است که نهاده استهلهکر الکترود را با مصرف کرن استفاده کند. بعنوان مثال درین نهاده بعدن مش رود بجهه دارد باعث سنبلاشدن الکترود خواهد و نهاده کی سرمه را می شود ولی این بمعنای هیچ کرن نیست. «صدت» به دفعه دهن نهاده کی باید کرن با تهاری کرد که در غیر این کننم. این عمل متأذیانی می توانیم انجام دهیم که به قسم توانایی دارایی دارای دهن نزدیده باشیم که در غیر این صورت الکترود غیرقابل صفرز است. این عدم صفر عدم ولد شدن نذر جوش به داخل نذر پایه بحرمه طرد.


در برخی مهارهای دو قطعه کار یک فریل نداشته باشد که یک نوع آریز نیم است که بکرن

لخته باشود. در این حالت این زیگزاگ ذوب پیشود و کار نیم را انجام می‌دهد (Res. Brazing) .  
در این حالت سیر باید دقت شود که در این حالت سیر مساهه صفر نباشد.


ستقره ها:

۱) شست جریان (سینیان): بطرد کمی تغییر سیرها به دلیل انجام می‌شود.  
﴿ ارزش انزدود ﴾

در این فرآیند نوع جریان اهمیت ندارد و معنیت همان برق سیر که  $AC = \text{مسافت} / \text{استفاده}$  می‌گذارد.  
حرج سینیان جریان بستر را به طبقاً  $Q = RI^2 t$  حرارت تجوییدی بستر می‌کند. این حرارت باعث می‌شود که ناگات که در آن دایای قطر و نزد کم است. قطر دهن توسعه زیاد نداشود. از این حدی ب بعد دیگر ب ظاهر ناگات اضافه نمودن بلکه تنها عنان توسعه آن زیاد نمی‌شود.

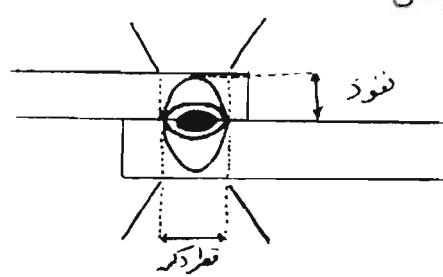


قطر ناگات حرارتی نهاده  $\rightarrow$  بزرگتر از سطح تماس الکترود با قطعه کار باشد. از عین توسعه ناگات بستر از دهند حریف می‌شود به دلیل دفعه فشار در آن ناصیه می‌نمایند باعث تهدیدی آن می‌شوند از قطعه کار شود و حتی امکان دارد ذوب از آن ناصیه بیرون زده شود.

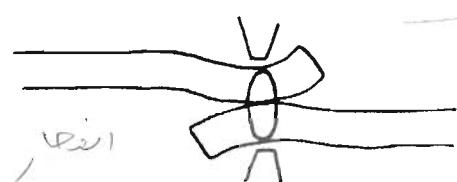

این حالت را حالت انتحاری نویم:  
آخرین هم تراحت سیری برین دست جوش مابوس شست جریان در آن رسم کنیم بعده متعاب متناسب با دست

بازدید:

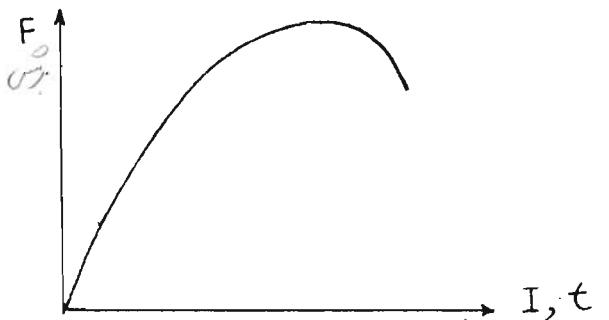

\* جوش مقادیری نظرهای اثراً سیلی مواردی استفاده می‌شود که بعد از اینها پرداخت کردن یا ستد زدن بهای آنها دفعه ندارد. (سند سیری های ملزی)

۲) زمان: زمان ب دو صورت تابع تضمین است: سکسری از زمان  
+ سیکلی از جریان


تا سیر زمان لخته می‌گذرد به عنوان صورت شست جریان است و در تعدادست:

﴿ شست جریان آن نهادن پ دار دی زمان آن نهادن یا .

﴿ هرجه زمان بستر شود فرصت استان حرارت ب اطراف هم بستر می‌شود. در این صورت زودتر ب حالات محیزی و برگشتن دوشهای ریسم.

همچنین زیاد شدن زمان باعث کند شدن سرعت خط تولیدی می‌شود.

۴) فشار: اگر فشار کم باشد تأثیر آن در مقاومت های  $R$  و  $R_5$  نهایانی شود یعنی مقاومت های علی کار را کم کرده اند. اگر فشار کم باشد این مقاومت های زیادی شده و علده بروتولید حرارتی را اگررده که باعث خرابی آن هایی شود به است که حرارت درست سرد نظر بر اینها کار نتواند شود همچنین اگر فشار از حد مجاز بیشتر باشد باعث فرورفتن نیزک اگررده در قطعه شود. با توجه به متصادر زیر است اینا باید تا مقدار بسته برسد و سپس جریان برآورد شود.

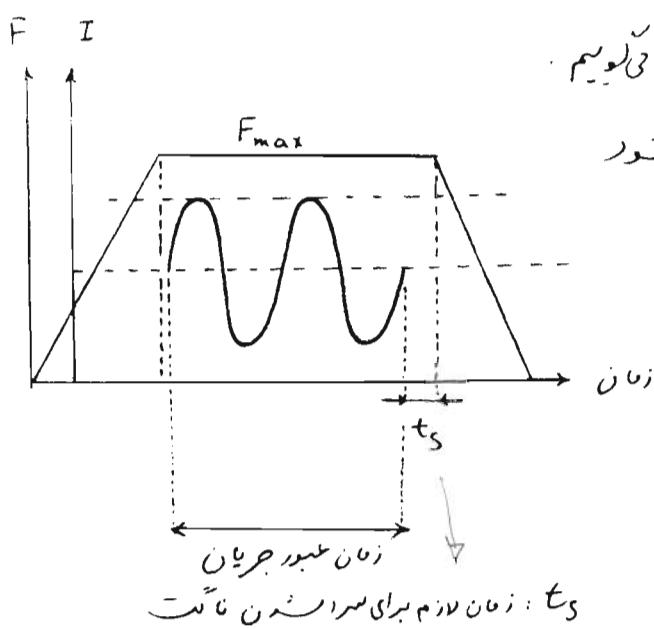

از نظر این مجموع اعمال فشار تا لحظه قطع آن  $t_s$  کاملاً سالم خواهد بود.  
حال اگر قبل از رسیدن به فشار بسته جریان وصل شود  
یا اگر این جریان زدن بین اگررده را کم کردد صریح دارد و  
محبت ترمیم شدن اگررده چسبیدن پرخواه کار که  
هر دنای خواسته است.

اگر قبل از قطع جریان فشار برداشته شود  
اسکان جدا شدن ناتیج ازین در قطعه دیافنی  
شکستن آن شود. اگر این ناتیج پیر عزت سرد

شود خود را تغییر می کند که ترد دشکسته است. بدایی جلویی بر این حالت قبل و بعد از  
اعلی جریان می کند جریان کوچکتر اعلی کنند که باعث پیش دیگر میگیرد.

۵) اگررده: در مقدار خس دفع اگررده باید نت که این سرد برای "آغاز" شریان آزاد همچنین برای  
عمر آن همچنین در مقدار تغیر اگررده هم نظر کرده شوند هر چه تغیر بسته باشد تغیر ناتیج د  
دکمه جوش بسته شود. در مورد این نت توضیع این تغیر ناتیج متأمیل صدی قی میگیرد با انتقال  
جریان زیاد شود. بعد از آن باید از قصر اگررده کمتر نزدیک شود.

سؤال: اگر سطح تاس اگررده را کمتر کنیم استحکام جوش در باز پرسش بینی بسته شود یا کمتر؟  
در جریان ناتیج با انتقال سطح تاس تغیر ناتیج بسته شود و عنق نفوذ آن کمتر میگیرد استحکام  
در این حالت کمتر شود.

با درجه ای کمتر شود که معادله ای بین استحکام استحکام اسکھا میگیرد اسکھا اسکھا


۱- چسبندی اگررده کار نای خوبم ناتیج است.

الـ (Coverlap) وـ (Overlap) يـ (overlap) مـ (overlap) يـ (overlap) مـ (overlap)





نادر، تھے مکمل ایجادی (لور. ادا آئران) مدد کم ہائے اکٹھ نہیں  
تھے بلکہ لور. بھ طریقہ و طبق اس تاریخ میں  
overlap نام سے بھ طریقہ بے بر تھل لکھ رہا ہے۔

در برخی موارد ممکن است تغییری نداشته باشد و تغییر از ناشیت بررسی نباشد و مجزاها ممکن نباشد. این حالت امکان دلایل زیادی اتفاق بینهای رضی می‌داند overlap درست باشد.


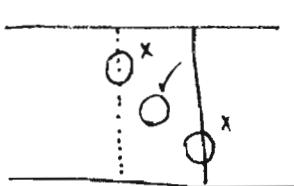


عوامل دین خاصه نظر جوش ها و تعداد آن ها در می طبل است.  
ب عنده شل در شکل زیرها دسته بیشتر به که در آن عمق نقد زنگی  
جوش های این را  $\phi = 3\phi$  دارند.

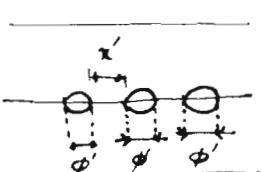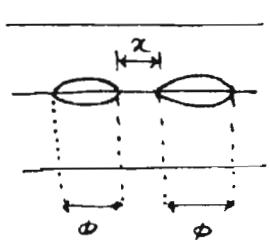

چدن  $\times$  از  $\alpha$  بزرگتر است بضری  $\alpha$  در  
 $\alpha$  بزرگتر اعماقی بیانی جانشینی ترک در داخل حف  
 جوش دری داخل تصدیق علت نش سیکلی می باشد.  
*Leakage*  
 همچنین آراین فاصله زیاد باشد که *lickage*

سایی به دست دیدن اینه چند نظر، جوش بیانی یک قطعه لازم است - به طور کمی می توان افتخار را بازی  
نمایان استفاده جوش و استفاده لازم بیانی یک قطعه است - دست دید و برهن تفاسیر کمی کافی است.  
بدین منظور به این استفاده سخن اینه چشم جوش یعنی قوه جوش ها ایجاد کی شوند و اوقیانه ای انتشاری اینها را در  
سند دینه ها مدد کردن اینه مهاری دو قسم زیاد بیانی نظر اذل تمام جریان از هر کجا عبور کند و می بگذرد  
نقطه بعدی کمی از جریان توسط قبل دز دیده گشود. همچنان آزمایش مایه ای یک قطعه ای کام می دهم.

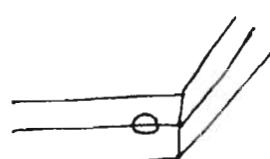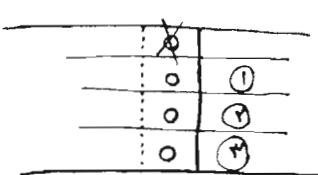

سیل از انجام رایج دیگر نہیں. Shear Test

از این می‌تواند بیشتر باشد. از این دلیل این است که در پس از دوران اختلال نفک، جوش اذل دو طرف جوش طایب شایع نخواهد بود. در پس تحریر همچنان که در آن *Pearl Test*



۱۷۳

Pearl Test

اگر این نتایج به صورت کاملاً متفاوت باشند (نمایمود از نکات تجزیل آن) بیان این اثبات می‌شود.

آخرین نتیجه در صورت رضی انجام می شود بایه میسری آنست تسلیم کار دروز رعایت شود. از جمله:  
• دقت در تعیین کمکعن فنکر الکتروردها: در برخی موارد صرف نهاده سه بازه زدن یعنی تعیان فنکر الکترورده  
نمایه شده است. اما در بعضی موارد که می خواهیم برعی ورق کالهاتریه جو شکاری انجام دهیم در این نوع  
سازه های فنکر الکترورده تبدیل به آسیزی شود. به عین حال شال آنر جنس الکترورده از مسن باشد  
وی و دارای مینیمم سرچه بر سطح درون باشند تریپ تویس آسیزهای برعی در برخی دستگاه های دستگاه  
نوع موارد دیگر با سه بازه زدن یعنی تعیان فنکر الکترورده دستگاه کهنه بلکه بایه صدور ۱-۲ ملازمن  
برداشت.

• دقت در سیستم آبلر دخن لسته. هنوز در اس اراده شده این سیستم به منظور جلد لیری از بالا رفته  
بشن از حد متادسته های دلیل اکثر در تعیین شده است. این است که ابتدا آرب مراحت  
لکسی نهایتیه بآرب سبک تبدیل کنیم یعنی تمامی اتفاق اتفاق آن با بلیریم تا دلایل از دست  
آنها احتفار در تهشیش آرب بد صورت نماید. «صورت بد صورت امن اصله ل در سیستم آبلر و بالا  
رفتن دعاهم ازهای آرب ی بستری هدری رو و هم ایند ب دلیل بالارفتن متادست فنکر الکترورده  
به اجبار بایه دلیل اینجا ببریم.

• دقت در ترتیب (Sequence) نتایج جو شکاری. منظور از این ترتیب اس است که  
نتایج جوش سنت مرهم دارد. شوند تاب انتهای بریم و به صورت دیگری این کار را این مضمون دارد  
که این پذیرفت اس که هر نقطه جوش در اطراف حفظیک تشیین بین دو صفحه ایمان یعنی کهنه که  
اسکان به درجه کارهای Bowing می باشد.

• دقت در سن سرهای اکثر در همه مسافت این سره دقت نشود اسکان  
رکنی آرب بر روی سطح تعیین وصف دارد که مسکوهات خاص حفظ را به وصفی دارد.

## منابع و محدودیت های نهایتیه:

• محدودیت و بازده بایه: در نهایتیه های جو شکاری مقادی بعلت عدم درجه مقدار  
اندک در ترتیب حفظ قطعه توسله کیشود مایندان سیدار بالا و در حدود ۹۳-۹۵٪ است. همچنین  
بعلت بالایه ان دمیر و کم بیرون زدن اسکان انتقال حرارت سبیار کمتر است که حفظ موصوب  
لنهاش بازده هشود. به علت وصف این بازده بالقوس کلی همچون HAZ، Distortion ایجاد می شود.  
اصحیت سبیار کمتری پیدا کند که حفظ را است.

• عدم وصف حفظ موصوب زیاد: هنوز در کرنگیه شده این نهایتیه مخلوط مصنفی هاستند که فقط  
در نهایتیه دستهای کمتر ازهای و نوع اکثر در دروز مطرح است که آنر اکثر اکثر در راه بروی

انتهای بینم اثلاط اندزی و خراسانه اکثر رها بسیار کم می شود.

\* اینم: بحث اینم در این فناوری بسیار مطرح است و به این عذر و جمع مکلفت تفسی و اشخاصی صفر از مرتبه بسیار بالای برخوردار است. همچنان در معد خضربرق ترسی به دست کرد که تهیه در قیمت ویدری بر قب دسته، به قیمت بالا بین ولتاژ این خضر و جمع دارد ول در قیمت اکثر ردها به دلیل پائین بیرون ولتاژ این خضر مطرح نیست. همچنین آنرا ذکر اکثر ردها لشی یا خطاب بنامه حق بحث پاش جرمه نیز مطرح نیست.  
محدودیت ها:

\* ضخامت: این نهاد سه بند معرفه می باشد زیرا ۵ به کارنی درد. بعبارتی دیر در این نهاد محدودیت بسیار ضخامت مطرح است زیرا محدودیت تعبیه ضخامت.

\* حسن نیز: این نوع نهاد طی تهار در معد فنلای که خواست اکثر کمی پائین دارند استفاده نمی شوند A1. همچنان در معد فنلای که خاصیت سختی پذیری (Hardenability) دارند به شرط بسیار فرم ساده فولادی برگردن و پرکاری. در حسن از این نهاد سه بند معرفه محدودیت پوشش دارم محدودیت تهار استفاده کند.


\* عدم استفاده لز جعلو صرفی: این بحث از طرفی مفربت دار از طرفی محدود است به زیاد به دلیل عدم تهاری از نظر جوش می تهار ماده زیادی بر روی ترکیب شیمیایی جوش داشت.

\* استفاده در تولید انبوه: این نهاد عموماً در خطوط توسعه انبوه استفاده می شود و امکان استفاده آن در مولود کوچک دارم و جمع ندارد.

## (Multiple Electrode)

## فرآیند های جوشکاری مقاومتی:

در ارتباط با فرآیند جوشکاری مقاومتی و جوشکاری نقطه ای به چند فرآیند های منشأ شده از این فرآیند اشاره می کنیم. برای مثال ~~فرآیند~~ فرآیند بعضی از موقعیت صورت چند الکتروود استفاده می شود که در هنگام پایین آمدن به صورت هم زمان چند جوش داده می شود. فرآیند دیگر فرآیند Stich R.W. است که به بیانی کوک یا بخیه ترجمه می شود و به صورت دوختن این جوشکاری انجام می شود یعنی الکتروود ها پایین می آید جوش نقطه ای می دهد و بعد با فاصله ای به صورت اتومات جوش بعدی و حتی در این فرآیند فاصله جوش ها هم از هم قابل تنظیم است. فرآیند دیگری به نام Mush R. W. که له شدنی ترجمه می شود که کاربرد آن را در کارخانه های توری سازی استفاده می شود در حالت هایی که تار و پود در هم جوش خورده اند و تمام این محل های اتصال هم متصل شده اند در اینجا دیگر الکتروود به صورت غلتک هایی است که با پایین آمدن و چرخش در عین حال که محل های اتصال را در هم له می کند جریان هم عبور می کند و عمل جوشکاری را هم انجام می دهد. فرآیند دیگری به نام Projection R. W. که در صنعت خودرو سازی از این فرآیند استفاده می شود.

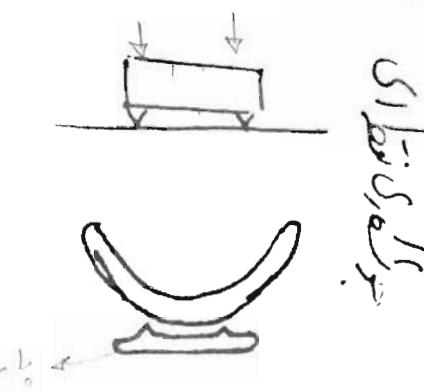

۱. چنان انسه بی جوشکاری سور

اصطلاحا به آن پرس جوش گفته می شود یا فرآیند جوشکاری مقاومتی پیش طرحی، برای مثال کاسه یا قدحی که قرار است به پایه ای متصل شود در این حالت می تواند در پایه برجستگی هایی در آن ایجاد کرد و همزمان با فشاری که الکتروود ها وارد می کنند در عین حال جریان هم برقرار می شود و جوشکاری صورت می گیرد. این را در صنعت خورد در محل اتصال صندلی ها به کف ماشین استفاده می شود.


- فرآیند جوشکاری مقاومتی نواری یا دیسکسی یا قرقره ای یا غلتکی یا درزی Seam : R.W.

جایگاه این فرآیند در صنعت: برای مثال برای بیان کاربرد این نوع فرآیند جوشکاری می توان پره های رادیاتورهای فولادی را می توان نام برد. که سرتاسر دور این پره را با این نوع فرآیند جوشکاری می کنند. باک بنزین هم چه برای ماشین و چه برای موتور از این نوع استفاده می کنند. صنعت قوطی سازی که خود به چند صورت است یکی کشش عمیق است که بدون درز قوطی ایجاد می شود. فرم دیگر در تهیه قوطی لحیم کاری است که ورق را لبه ها را به صورت خم برای بالا بردن استحکام در هم قرار می کیرند و بعد این فاصله را توسط


لحیم و حرارت پر می کنند که در این شرایط یک آب بندی هم می شود. مدل دیگر برای برای قوهای بزرگ که مایع بیشتری هم در درون آنها قرار می گیرد در این شرایط دیگر لحیم جوابگو نیست کش عمیق هم با مشکل رو به رو می شود و از این فرآیند استفاده می کنند.

### تجهیزات فرآیند:


پایه آن با جوش نقطه ای تفاوت نمی کند اما تفاوت اصلی که در اینجا دیده می شود این است که در اینجا الکترود ها به صورت دیسک یا قرقره است و قطعه ها در بین این دو قرار می گیرند. در اینجا هم جریان  $I_2$  از ترانس می آید و از بین این دو الکترود چرخن می گذرد تکه مهم در این فرآیند این است که در این فرآیند ما اعمال فشار را هم داریم. در اینجا همان مقاومت ها را داریم  $R_1, R_2, R_3, R_4$  و  $R_5$ . در این حالت ما مسیر جوشکاری را داریم یعنی یک باند جوشکاری را داریم. پس در اینجا تنها تفاوت الکترود ها بودند که به صورت دیسکی در این فرآیند استفاده می شوند که البته خود این الکترود ها هم می توانند با قطر های مختلف و سطح تماس های مختلفی وجود داشته باشند در این حالت برای هر غلتک  $d$  برای بیان سطح تماس،  $R$  شعاع غلتک و  $D$  ضخامت غلتک بیان می شود. سیستم های اعمال فشار در این فرآیند عموماً سیستم های هیدرولیک یا پینماتیک است. در این فرآیند یک غلتک به موتور متصل است و می چرخد و به طبع غلتک دیگری آزاد است و در بین این دو طبعتاً قطعه کار حرکت می کند. در این فرآیند سیستم خنک گنده نسبت به فرآیند جوش نقطه ای بسیار ضروری تر است چون در این حالت دائماً جوشکاری انجام می شود. البته در اینجا سیستم خنک گنده به دو صورت می باشد یکی سیستم پاشش آب است که روی قرقره ها پاشیده می شود و در زیر آن سینه وجود دارد و مشابه پمپ کولر آب دوباره بالا رفته و پاشیده می شود و حالت دیگر در شرایطی است که این دیسک ها به صورت تو خالی است سیستم گردش آب در آنها جریان دارد و ظاهر آن بسیار تمیز و خشک است. در اینجا هم ضرورت وجود سیستم های آبگرد به دلیل پایین آوردن مقاومتهاي  $R_1, R_2, R_3, R_4$  و  $R_5$  است..

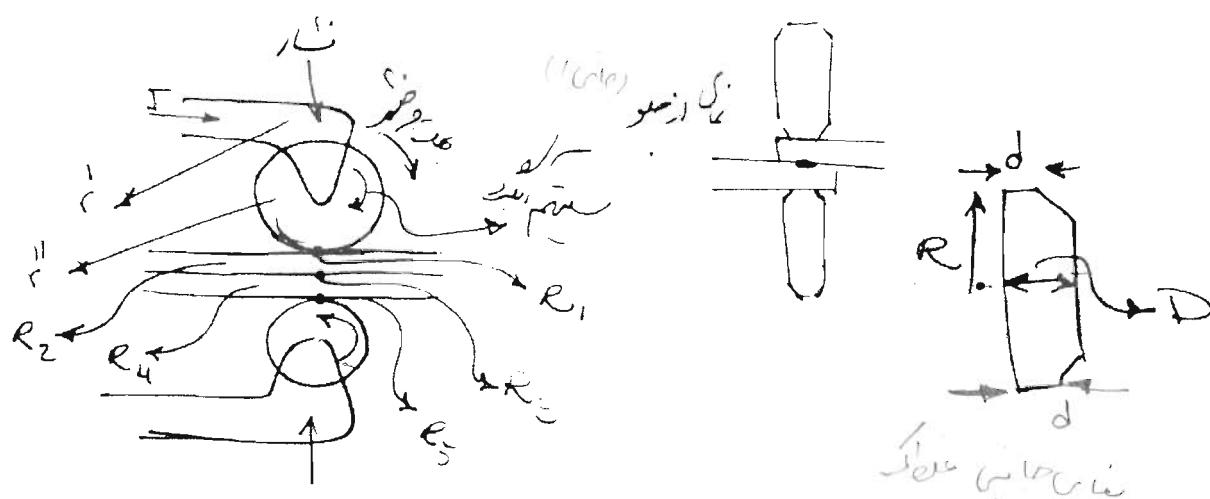

جريان الکتریکی در اینجا همان جریان متناوب است اما با این تفاوت که جریان در اینم فرآیند دائم قطع و وصل می شود یعنی برای چند سیکل جریان برق را است و برای چند سیکل قطع است تا پایان کار بنابراین در اینجا ما دو زمان یکی زمان های جوشکاری و یکی زمان های استراحت را داریم که هر کدام قابل تنظیم است. باید توجه داشت که در این فرآیند در حقیقت ما نقطه جوش هایی را داریم که با فواصل معین به نوعی ایجاد می شوند که بر روی هم سوار شده و یک خط جوش را ایجاد می کنند و در نهایت به صورت یک باند دیده می شوند و اگر هر یک از متغیر ها درست تعیین نشده باشد در این حالت این نقطه جوش های از هم فاصله گرفته و حالت باند را از دست می دهد.

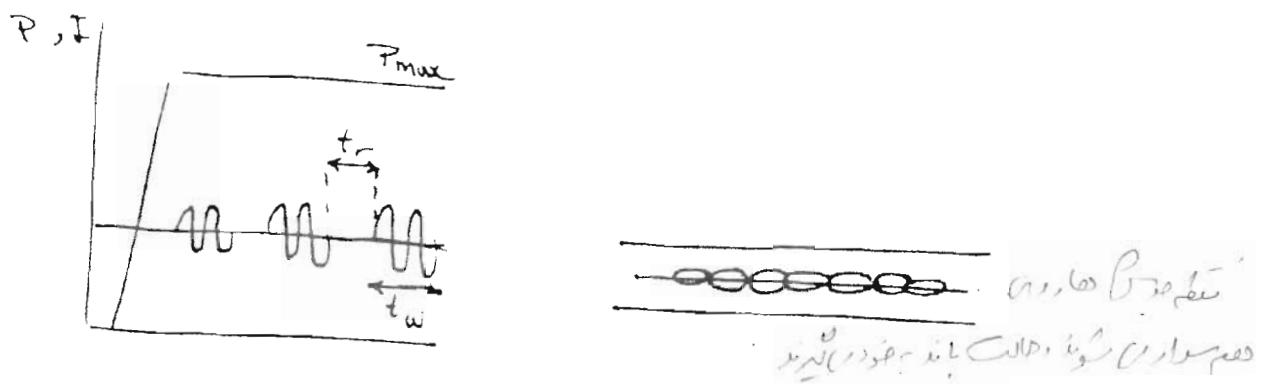

در این فرآیند هم باید توجه اش特 که لازم نیست حتما الکترود ها در امتداد هم و به صورت عمود بر سطح کار باشند بلکه می توانند حالات های مختلفی نسبت به هم داشته باشند، برای مثال همان کف بشکه. حتی می توان بخشی از الکترود ها را برای مصارف خاصی خارج کرد مثلا حتت کنگره در این حالت با توجه به فاصله ای که نیاز به جوشکاری نیست می توان داخل قرقره خالی شود. بنابراین می توانند حالات های مختلفی داشته باشند.

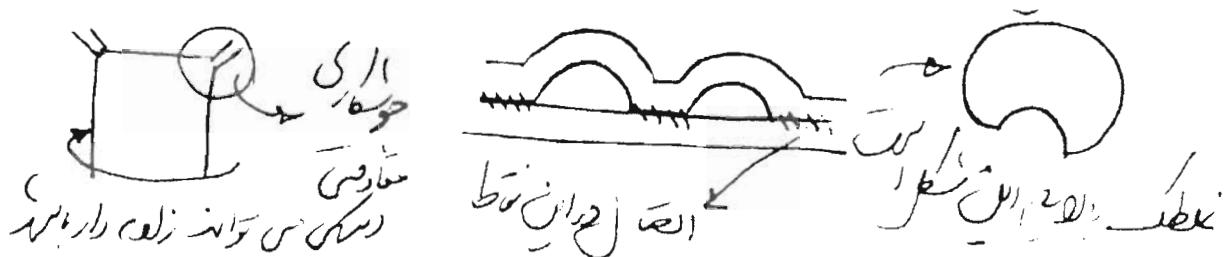


«فرانز كافكا» أسلوب انتقاد (طريق)

١ - مقدمة:

میں از منڈل ترین زرینہ سس قبر گھر و ریستورن اسٹیل نے کیا میڈیا کار سلیم (Zain) نام پر وہ میں سوئیں۔ در طبیعہ وہیں از صنایع کار باری خود رہتا اور احمد عباس بڑھتے ہیں۔ در تین Pipping tubbing و ریستورن کسی دھارے استفادہ نہیں کیا۔ میں تعمیرات میں زرینہ سس قبر گھر کاری ایمانیہ حبیب گھاریں ایسے اسٹیل انہیں میں رکھتا۔ میں در طبیعہ وہیں اپنے تور بریجی (Zor Bridge) رائیں اسے باس سر اسٹیل تعمیر کرنے۔ از نظر تعداد واحد فعالیت کے ایک زرینہ استفادہ کرنے کے لیے در میں دوں بائیں، امازون نظر گھبیں رینوار میں جمع کر لائیں۔ میں ایک تو یہ شووند ہیں کہ در اسے دریچنے دیتے در تربیہ فعالیت گھبیں میں پہنچنے باسے گھر کی میتوں میں کاری خود رہے۔ زرینہ طبیف کے ایمانیہ استفادہ من کرنے۔

## 2- تحریرات فرانس:

- سیستم تاسین گاز استین (Regulator + تاسین گاز استین) + سیستم کنترل (کنترلر گاز استین) می باشد که از راهیت خود برخوردار است.
- سیستم تاسین گاز استین (Regulator + کنترلر) + مولد (Mold)
- درین فرآیند گاز استین ب درجه حرارت منتهی اند تاسین شود یا توپ طبلولای توپ پرسول گاز استین (کنترلر گاز)
- گاز استین از واسطه کاربرد دارد که درین موردی این کاربرد معمولاً درین کامپرسور (C<sub>2</sub>Ca)

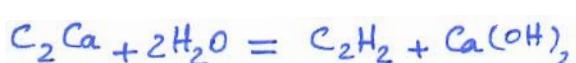

این رائسم علیک ز است

از سه گزاره تعلیم مطابق بازرسی خود را اینم استواره ننم.

۰ خود را رسکیم (رسکیم) طبیعت زنده توسعه نمود (از بعد استخراج نمود). آنرا طبع (نمایند).

تولیدیم آن در آرمهای سارهای خود را می‌دانیم  $\text{CaO}$  که از  $\text{CaCO}_3$  با کربن می‌باشد.

در سیستم مالکیت مادی کاربرد محدود است و در این سیستم رخساران استثنای داشته باشند.

با این شیوه توانیم خواسته ای را که در میان این مقدارها است، با توجه به مقدار این مقدارها از آن خارج کنیم.

۰ طرز استینلس استیل که در این مساز (متریالی با عالم نه) و ماسنر درون انجام می شود برای سفره ها باز رنگ دارد همچنان است.

و در دایم اینکه در درستی و درستی هم میعنی دنیا شغل ناید تسبیحات از نشاند.

با وجود این ماده های خوب در این دستگاه ها باید توجه داشت که این ماده های خوب را در داخل نیپرسون نهادن باید باشند و از اینجا ماده های خوب را در داخل نیپرسون نهادن باید باشند.

۷- در این مرتبه من توانند استان را با حجم سوخت خود بیرون زنده نمایند و هدرت نمایند.

باشد تو خود را سرمه میگیرد این حجم زیاد است از فاز استان را در واحد زمان از میانه استفاده کنید، این اینکه در هر داروی تقدیر این مقدار را استان میگیرد. استان بیرون آمده از توانه میتواند تغیر و مستعل مود دهد تغیر قابل تسلیم بسیار بوده از دارد. نباید این نباشد از مجموع سیستم در واحد زمان را میگیرد خارج ننماید.

۸- همان ساره ترا این خود را با حجم بخواهیم که این مقدار را استان میگیرد. نعم سوخاری میگیرد این مقدار را باشد که نیز نباشد بخوبی مستعمل شوند در هر قدر فاز از کی نسبول تائین نمود.

۹- همان ساره را استفاده نمایند که این را در حالت خواهد بیا و ازانه ترا در راه تا مامن کلید شود.

هر چند کامل تخلیه شوند و نصفه با استان سوخاری مستعمل شوند و یعنی می آید.

۱۰- این سه بعد از این سیستم خوبی دارد که در کمترین مدت ممکن استان بگردانند و دو دن آن تردد شوند تا در رفاقت تعداد توان این سیان حجم سوخت نظر آن را از استان بگیرد.

۱۱- سوخت های این طرز استان نعم نمایند و قدر است که را خل آن نیز کسوسی ترا در را در مقداری که رسیده باشند رختمه میگردند. بعد مکاری مقدار شور میگیرند که نسبت آن به قدر را در روس کاریه کلیده میگردند با اینکه فخرت باشند آنست که مستعمل است و سروت عجیب این قیمت هر چند در اینجا رفع نمایند و قدر از فخریه این است که این سیستم شامل را در روس کنیم تا استان توانیم شود. وقتی قار روس مقدار از تغیر را درین سیستم شامل را در روس کنیم و عیسی صور کاریه را انجام داشتم.

۱۲- نعم برای تنظیم سیار طرزها را در Regulator.

۱۳- این دیدار مواردی است که باید آن ترکه ننماید Safety valve یا سیروکانیک طریقت است که در سیار سیستم کنترل این طرز استان را در میگیرد. وقتی آن توانایه ننماید تغیر را در روس کنند که توانه بوده و باید است که رابط درین سیستم ترا در را در نماید. آن را باعی Back fire (برگشت تغیر) آنقدر اشاره کنند که از این سیستم تغیر بخواهد و از میانه را در کار را در شود.

جنبه های برشکاری اسیلن (استلن) :


این فناوری دلیل وسیع از جمله این ترکیب و بندگ می باشد است.

تعمیرات فرآیند، سیستم تامین گاز اسیلن، سلیندر گاز، شلنگ برای انتقال و

سیستم تامین گاز اسیلن: این گاز معمولاً ب دشک تامین می شود، استفاده از پسول (سلیندر) مولده گاز اسیلن

که بهای هر دو حالت شلنگ انتقال گاز از استفاده نمود.

گاز اسیلن از واشن کار بید و دزب به سمت آرایه:

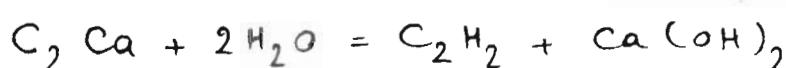


گاز اسیلن گازی است که در کوتاه فشار و مکانیزم درون ایجاد می شود که همراه با ازدین و حجم است و انفجار. بهین دلیل بهای ذصیره کردن این گاز در پسول ها ابتدا ساده ای اسفنجی و داخل پسول تعبیه می شود و درین حالت اتفاق تزریق می شود و سپس گاز اسیلن را به داخل آن تزریق می کند زیلا این گاز به خوبی داخل استون حل می شود.

در همه استفاده از پسول باید دقت کنید که در یخچار گاز اسیلن از میان میان مشخص بستر شود زیرا درین صورت به دلیل تغییر حجم ناگهانی در پسول متداول می شود و درین حالت ایجاد خارج گشتن در پسول می شود ایجاد کننده ای ایجاد کننده که بهای جوشکاری مضر است و تقریباً هزاره باره ایجاد خارج گشتن حجم خود گاز است. ب بیانی ساده تر چند جوشکاری توانند به طور همزمان از یک پسول استفاده کنند و می توانند نیای پسول را به صورت افقی یا خودگذاری تقدیر کنند.

استفاده از Safety valve (سیروی طرفه)، این سیروی بهای کم طرفه کنند چینی گاز اسیلن هستند که در حقیقت شلنگ انتقال گاز وصل می شوند و اکثر آبراهی هستند. دلیل اصلی چنین سیروی این است که آبراهه دلایلی پیدیده Back Fire، اتاق اتکا باشید شعله با این سیروی شعله خارش می شود و به داخل پسول نمی باید.

مشعل (Torch) (پیش برشکاری):

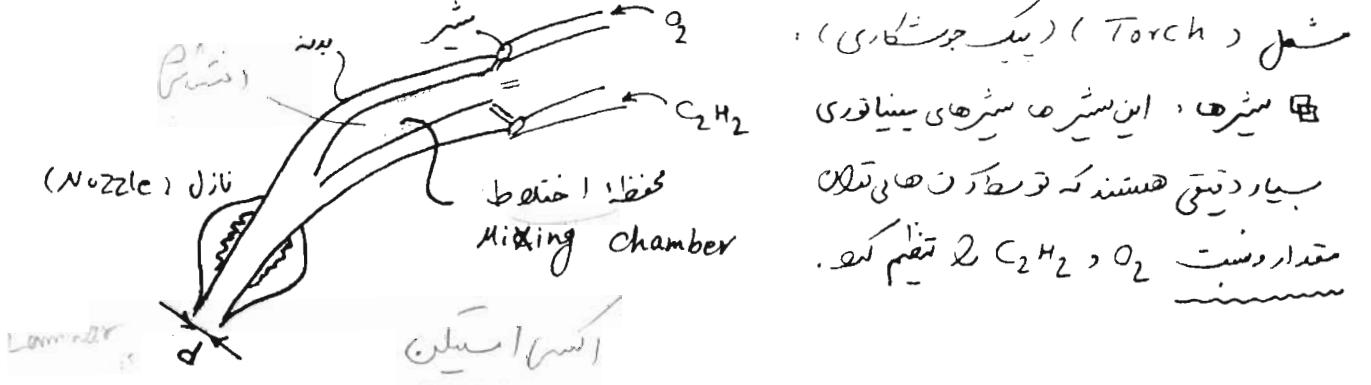

سیروی، این سیروی سیروی های سیناکتری بسیار دلیل هستند که توپخانه های تخلیه مقدار وسیط  $O_2$  و  $C_2H_2$  را تضمین کنند.

دقت شود که فراین دو طرز ترتیب بر روی کسیول تنظیم گشته است.

طبقه اینستاکت اصل مدل در داخل آن اسید که محظوظ اخنوط نام دارد. در این خود داشتای ۰۲ و  $C_2H_2$  به صورت  $\text{C}_2H_2$  اعیانشانی در زیندر باهم مخلوط شوند و در هنین حروج بازی به صورت  $\text{C}_2H_2$  آرام و  $\text{Kamnar}$  کرند. وقت شود که این مخلوط بازی به صورت  $\text{C}_2H_2$  آرام از مشعل بیرون کرد و مسیں به دلی احتراق برداشت. در صورتیکه این مخلوط در داخل مشعل محترق شود پسیمه Back Fire رخی دهد که بسیار خطرناک است.

• دستیل جنبی: عینک دوری، فنکرهای مخصوص، فلیر و ...

#### ▪ سلاح مصنوعی:

• گاز آسیژن: وقت شود که باید مدابینا لز اسیژن خالص صنعتی استفاده کنو و نه خوار.

• کسیول گاز استیلن دیا کاربید کسیم.

• متفول، فلیر متال: با قوهای روسیهای مختلف که معمول ترین آن ها فولاد مسون با روشن نازرس است. بسته به عنصر آرلیاژی پیش بینی شده در داخل متفول آرلیاژ نام افتخاری  $R&G$  دسته بندی می کنند. روشن استفاده شده دلیل متفول هاسوره سی است. همین علاوه بر فولاد متفول آرلیاژ های نقره، برنجی، آلمینیوم و چدن نیز بهای معاشر متفول های این فئاصیه استفاده می شود.

• روپاساز: نقش روپاساز باید و لوجه این سالست ذوب است. در صورت فاقد بین روپاساز یا مناسب نبودن آن متفول، فلز مذاب با بلند بین مخلوط نمی شوند در زمان کامله نمی پوشانند. وظیفه این روپاساز حل کهون پوسته های کسیدی و گلخانه های ریخته کردن است. تریباوت سورل روپاساز عبارتند از: کهربایی، فلوراید، بیداید، بیاس و اسید بریت،

آلر الکترودی باید و همینه باشد و انتهای آن هاسته الکترود دستی، لخت نیست این الکترود بهای جو شکاری آسی استیلن است که روپاساز نیز همراه آن است.

#### ▪ مشیرهای فئاصیه: مشیرهای این فئاصیه ای تهان به دسته های تسمیم کنوا:

۱) مشیرهای اتسابی (رجوع به صادر و ...)

۲) مشیرهای تجربی

دسته اول حفظ به چندین مشیر تسمیم کنوا و بعد از این:

• فشار گاز آسیژن و استیلن.

• همراه سرمه مشعل (تظریه علایم مرمشعل)

(۱) این روشن باید جلویی از زندگی داشت.

است. پس باید دستن در درجه حرارت مقداری که علاوه بر داشت

- \* ضربت گاز و اکسیژن \* فتح گاز \*
- \* آرام نظره از منفذ.



هم نظر دری داشتم دیگری شعله در هفته نهاد طبق تحقیق آن میسانم سیستم:

حال بازی دیگر این دیگری شعله پهارهایی با جودت کاری دارد. همانقدر که

می داشتم شرط لفظی باید شعله این است که دیگر آن از دیگر ذوب فلز

با لاترین شده زیسته اگر اینکه بجا برد دیگری ذوب فلز باشد فلز به آن دیگری کسری دلی

کردنی نهان ذوب آن تا میلیون میلیون دلیل ذوب نمی شود. از طرف دیگر دیگری شعله نباید با لاتر  
از دیگری جوش و بخار فلز باشد زیسته اگر کسیده باشد زیسته نخال می کند.

(۱) مقدار حرارت: مقدار حرارت محاصل بین رحم است. همانقدر که داشتم حرارت از مس طبق نتیج

می شود: جایی جایی، انتقال و تفسیع. متن مابهای اشتیان - بولترمن انتقال حرارت از صریف

تفسیع با تقدیم چهارم دیگری مطابق دو سطح تناسب داشت. پس هرچه این حرارت بستر منتقل شود  
اصح تر و سریع تری تقدیم جودت کاری داشتیم دارد.

۳ انفسر

ارام از این طیف می شود

- که در حالت اول ممکن قطعه ای است که بازگشای سرمهعل شده و در مورد عادت دارم این نظر است که هر چیز این شماره بزرگتر از سرمهعل ریزتر است.
- \* اهمیت شماره سرمهعل این است که فشار گاز اکسیژن و استیلر باشد باشند سرمهعل تنفس باشد. به عین حال هایی که سرمهعل خاص اضافه کردن فشار گازهای تاکتیکی حدیث تواند شدیداً پریزی بر ریزگازی ترکانه باشد از آن حد بعد بحث جریان اختشاش (Turbulence) (بررسی آن در دید که سبب کردن خفه سرمهعل باشد. حق ممکن است اینگزی تشخیص شده غیر باز باعث نوشدن سرمهعل شود که درین صورت احتمال اضطراب گازی درین سرمهعل دختر Back Fire به میان آید. عده‌ههه برای فشار بین از حد گاز موجب حباب شدن خود متابعه گشود و جوش طلا کنترل خارج کند. همین اثر دهانه بین از حد بزرگ باشد بازم خضر Back Fire و مقدار زیاد امکان ترشدن گازه قبل از خروج و صفعه دارد. همین صورت بزرگ بین این سرمهعل باشد جوش بزرگ نباشد که ناخواسته است.
  - مفتول (بنج و قطع) : مفتول باید بین از حسنه خود باشد و از تردد آنگاهی تردد آن مسد فقط در مورد Joining مطرح است. همین قطع مفتول باید تناسب با قطعه اصلی باشد زیاد هم متابعه نمی‌شود از مقدار محدود نیاز باشد و باید دقتاً تنظیم شود.
  - الاتراز : درین حالت بزرگ راهنمایی نهادن نقش بالا بردن سیویلیت متابعه طلا بازی نیست. مسنه اولم بزرگ به چه نسبت تسمیه می‌شود:


#### • تنظیم شعله :

- تعریف : شعله محصل احتراقی است که محمله با اینگزی حرارتی، اینگزی لزیانی داشته باشد. هایی به دفعه از مدن شعله نیاز به سرمهعل ساختن است به محمله حرارت لازم. در اینجا مدت اساعتها ساختمانی از در گاز است و به این حرارت لازم دمای احتراق بی‌لیم. این درجه حرارت اشتعال به عده‌های معمولی بین نسبت دو گاز و فشار آن هست طبق. این در عامل بسیار کم هستند. اگر شعله خوش شود بین معنای است که اکسیژن تمام شده. بلکه بین معنای است که نسبت اکسیژن از مقدار معمولی کمتر شده است. حال آن این نسبت بین از تردد مقدار مین هم باشد حوصله خانشند شده بود زیاد باعث نوشدن سرمهعل کشیده و بیکاری از آن باشد اکسیژن باشند بیش تر کم کشیده.
- خصوصیات شعله : ① (نوع حرارت) : این (عوارض حرارت) از متنی به نوع گاز ساختن دارد. همین باید دید که گاز در حال ساختن با اکسیژن کم شود و بیکاری جلوگیری از آن باشد اکسیژن باشند و همچنان شعله کشیده تهیان شوند پس آن درون رن طاری بعده دارد و مضر است. عامل سرم نسبت گاز اکسیژن

Plain Carbon Steels

Low alloy steels

alloy steels

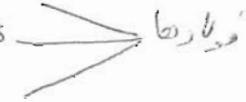

جذب انبساط

- خود رسانی خود میگیرند (Air Hardening) : از خود رسانی خود میگیرند (Hardenable)

- خود رسانی خود میگیرند (Hardenable) : اینها را خود رسانی خود میگیرند (Hardenable)

- نیز : اینها را خود رسانی خود میگیرند (Hardenable)

: (Plain Carbon steels) خود رسانی خود میگیرند

C, Mn / Si : خواص خاصه دارند Fe باقی : غیرقابل تغییر

خواص خود رسانی خود میگیرند (Hardenable) + خواص خود رسانی خود میگیرند (Hardenable)

(Trace Elements) ... N, O, P, S : غایب -

N, O, P, S : 0.02 &lt; %C &lt; 2.2 -


N, O, P : %Si &lt; 0.5 -

ppm : O, N %Mn &lt; 1.8 -

Repair ← Cast. ← Wrought و Wrought ← Cast ←

آهن (آرام) rimmed  
آهن (کیل) killed  
آهن (سیمیل) semi-killed

برای درست کردن ساخته های فولادی دارای محدودیت هایی می باشد

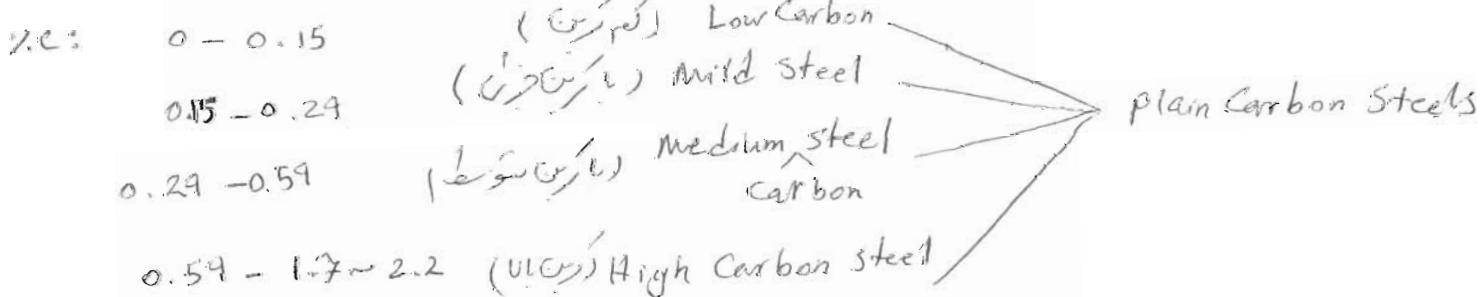

Low Carbon ← (ج) ST12, ST13, ST14

Medium ← CK45  
Carbon ST

$\sigma_y = 40 \text{ ksi}$ (جهد پیوسته ایام کشیده) -	- استحکام پیوسته ایام کشیده (جهد پیوسته ایام کشیده) Elongation 35% -	
Sheet steel : new -	Sheet steel : new -	Low Carbon St. (1)
$\sigma_y = 45 \sim 70 \text{ ksi}$ -	(Anneal Cup) Elongation 22% -	Mild Steels (2)

ST37 / شرکت فولاد -

(جیل) structural steels ← جسم مولتی پل ← Mild Steel + Low Carbon \*

٪ از تریسیت را در رابطه با استحکام داریم  
از هر ۱۰٪ افزایش استحکام داریم ۱۰٪ افزایش را داریم

$\sigma_y : 45 \sim 100 \text{ ksi}$	قابل تقویت (Hardenable) -	Medium Carbon St. (3)
Elongation: 10 - 30%	ستینلس استیل - متغیر قدرت خواهد داشت	
Hardness: 195 - 600 VHN	کربن میانی -	

$\sigma_y : 45 \sim 100 \text{ ksi}$	قابل تقویت (Hardenable) -	High Carbon ST. (4)
Toughness: 10 - 30%	تیک خواهد بود (تند) (Rapid Quenching) - متغیر قدرت خواهد داشت	
Hardness: 195 - 600 VHN	کربن بالی - کاریکاتور	

P.C. ST. (پلی کربنیت)  
Mild steel / Low Carbon

- صادرات آنها سه راه است و درین طبقه صورت ایجاد می شوند
- تحریک گاز از زیر آهنها صورت می گیرد اما (آب) الکترودها را نیز برخوبی آن ایجاد نمی کنند
- صورت پلاسما (Plasma) نیز در اینجا ایجاد می شود
- موادی که نیاز به توجه داریم

$$2 < C < 0.2\% \quad \text{و} \quad 0.5\% < Mg < 1\%$$

Mg در استحکام بسیار قوتی (E70) ایجاد می شود

• ضخامت زیاد → سرعت رسیدن دود + تنش (Toughness) ایجاد می شود

(1.1.5M) S<sub>3</sub> + (1.1M) S<sub>2</sub> + (M%0.5) S<sub>1</sub> : درجه حرارة دواره ایستاده Flux =

Heat Sink effect & Convection  
Structural st.  $\rightarrow$  Thermal stress  $\rightarrow$  Temperature variation  $\rightarrow$  Stress variation.

Medium Carbon St. Glassy Cryst<sup>In</sup>

Weldability (مرونة اللحام) هي القدرة على إمكانية اللحام بطرق ملائمة.

جودة الشعارات - weldability -

( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) HAZ  $\rightarrow$   $\text{Fe}_2\text{O}_3$  / HAZ  $\rightarrow$   $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{FeO}$ :  $\sim$  Medium C -

- یک روپ مکاری ملحوظ است : میزان پری خود را ہم اسے انتہا تریک 0.3 مانند پائیں تو 0.6

- نایه اول سریم : گروه مذکور است 2 - مقادیر Si, Mn مذکور کنید ؟ 3- محتویات همین اسیم (سریم) را در مقابل مذکور کنید

- طبق اینها انتشار مذکور میشود E6013, E6010 اینقدر نسبت به استحکام خوب + (گروه اندیکاتور مذکور باشند اسیم )

وَأَرْسَلَنَا مُزَكِّيَّا إِلَيْنَا فَخَلَقَنَا وَمَا يَنْتَزِعُ مُؤْمِنِينَ

۱۰-۸/۸/۲۰۱۸ سیوسان معاشر ایران

۸۰۱۸، ۸۰۱۰، ۷۰۱۸  
دربوگاه این حنا فردا روز

و من فنونه (الفنون) + مسرح (المسرح) - مسرح (المسرح) و مسرح (المسرح)

گرمی و سرمهی از  $\text{S}_{2}\text{CrMo}_4$  (نمودار ۲) در پایه  $\text{Co}_2\text{-W}$  با  $\text{Cr}_2\text{O}_3$

Heat AZ in -  
50-200 °C pre heat / preheat

On 6th & 7th Oct. 1909 M - 1 -

Hydrogen Emb. -

دستورالعمل HE (P)

۱۰۷۸-۱۰۷۹ میلادی، نسخه اول، میرزا حبیب، طبعات اسناد ایران، ۲۰

← Curacao HAZ 1500ft

نسل ستر رایزین (زیرا در این فرم نسلی بین زمین و مردم) : CK45 : خوش تراویح

## جیوهار کربن

- مخصوصاً برای خودکار و نیز (Weldability)
- این آهن را Weld Metal Filler می‌گویند (مقدار ۰.۷ تا ۱.۷٪ برابر)
- درجه حرارت سرد بیش از ۱۰۰ درجه سلسیوس
- از برای این فولادها هم ممکن است در نایر چوب (که) مقاومت شود
- از خواصی مخصوص این فولادها می‌توان به این دو دسته اشاره کرد:
  - سینه های ۵۰۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس
  - اینجا ممکن است پیروزی نیست (ماگنزیت باشد)
  - درجه حرارت اکسیداتیون بالا نیست

یک حالت دیگر از این غایشه هم هست که ورق گالوانایز یا پوشش دار روی را خواهیم جوشکاری کنیم استفاده می شود به این دلیل که در حالت عادی آلومینیوم یا روی در اثر حرارت و فشار دائمی به غلتک ها می چسبد و آبیار درست می کند که باعث افزایش مقاومت های تماسی می شود به همین علت از سیم تمیز فولادی یا مسی استفاده می کنند که از یک طرف از قرقه هایی باز می شود و زیر غلتک ها قرار می گیرد و دوباره در طرف دیگر دور غلتک دیگری جمع می شود یعنی از یک طرف سیم تمیز مسی وارد می شود و از طرف دیگر سیم آلدگی هایی که می توانست روى غلتک بشیند را جمع می کند. در اینجا با اینکه مقاومت های اضافی تولید می شود اما با این وجود نسبت به حالتی که آلدگی ها بر روی غلتک می نشیند بهتر است.



### مواد مصرفی فرآیند:


در اینجا هم ما مواد مصرفی نداریم به جز غلتک هایی که مستغلک می شود و عوض می کنیم و یا این شکل خاصی که در آن سیم مصرف می شود.

### متغیر های فرآیند:

متغیر های این فرآیند هم مشابه فرآیند قبلی است.

۱. شدت جریان (میزان): همانند فرآیند قبلی با این تفاوت که در آن فرآیند قطر دکمه جوش و نفوذ جوش مطرح بود در این جا پهنهای باند جوش و نفوذ یعنی با زیاد کردن شدت جریان هم پهنهای باند جوش زیاد می شود و هم نفوذ جوش اما از یک حدی به بعد دیگر پهنهای باند جوش اضافه نمی شود و در این حالت است که غلتک ها می توانند در قطعه کار فرو روند و حتی سرتاسر به جای اینکه جوش داده شود بیریده شود.


۲. زمان: این متغیر را باید به دو صورت مورد بررسی قرار داد یک زمان جوش و دیگری زمان استراحت یعنی زمانی که جریان وصل و یا قطع است که بر روی دستگاه قابل تنظیم است. اگر زمان وصل زیاد باشد همانند فرآیند جوش نقطه ای هم پهنهای جوش زیاد می شود و هم نفوذ جوش و در نهایت می تواند باعث خمیری شدن مناطق اطراف جوش و فرورفتگ غلتک ها در کار شود. اما اگر زمان قطع زیاد باشد در این حالت فاصله بین جوش ها زیاد شده و می تواند به مرحله برسد که دیگر یک باند جوش نداریم و چندین نقطه جوش پشت سره هم داریم. اما باید توجه داشت که اگر زمان وصل کوتاه باشد در این حالت دیگر جوش ما نفوذ و استحکام کافی را ندارد.

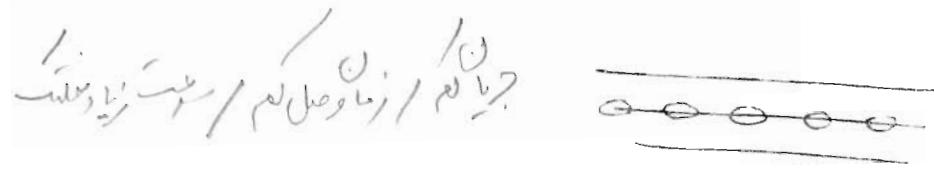

۳. فشار: که کاملا مشابه با فرآیند جوش نقطه ای است.

۴. سرعت خطی یا زاویه ای غلتک: اگر سرعت خطی زیاد باشد عملاً به این مفهوم است که زمان را ما کوتاه کرده باشیم و در نتیجه جوشی داریم که نفوذ و پهنای باند جوش کافی را نداریم در مقابل سرعت زیاد به این معنا است که ما زمان را طولانی کرده ایم با همان نتایج.


۵. سوار شدن لبه ها و استقرار صحیح: در اینجا اگر روی هم سوار شدن کم باشد همان مشکلات را داریم و جوش بیرون می زند و اگر زیاد باشد سرتاسر لبه ای است که اضافه مصرف کرده ایم. و همین طور استقرار صحیح قطعه کارها بر روی هم تأثیر گذارد. نکات تکنیکی و مزایا و محدودیت ها در این فرآیند کاملا مشابه جوش نقطه ای است.

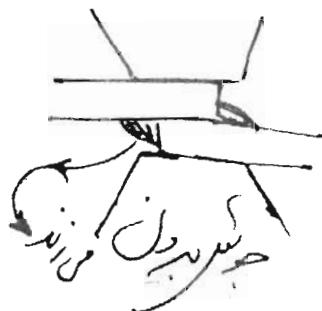



#### • فرآیند جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا : H.F.R.W.

جایگاه این فرآیند بیشتر در کارخانه های لوله و پروفیل از برشکاری شکل داده و جوشکاری استفاده می شود. ورق بریده می شود به صورت تسمه، تسمه در لایه غلتک هایی به صورت U و بعد به صورت O و درنهایت جوشکاری می شود که در مورد لوله هایی که جداره نازک است تا قطر ۵-۴ اینچ از جوشکاری مقاومتی استفاده می شود که لوله های سیاه یا سفید که برای آب استفاده می شود اما در صورتی که قطر زیاد باشد از جوشکاری زیرپودری استفاده می شود. ابتدا به صورت Butt Seam R.W. بیان می شود در اینجا بعد از آخرين غلتکي که به تسمه نیرو اعمال می کند و آن را به شکل استوانه در می آورد یک کفشک یا قرقره هایی بر روی آن حرکت می کند که این قرقره ها به جریان الکتریکی متصل است و لبه های آن روی دو طرف این استوانه قرار گرفته است. در اینجا غلتک ها فشار را اعمال می کنند قرقره هایی که به جریان متصل هستند هم نقش الکترود های این فرآیند را بازی می کنند در این حالت مقدار بسیار کمی از جریان از طرف بزرگتر حرکت می کند بلکه بیشتر آن از طرف کمتر که ما می خواهیم عبور می کند و درنتیجه جوشکاری انجام می شود. در اینجا هم مان مقاومت ها را داریم. البته در این حالت به علت زاویه ای که قرقره ها یا الکترود ها نسبت به هم دارند و همین طور فشار اعمالی مقداری جوش از دو طرف بیرون می زند.

الله عز و جل

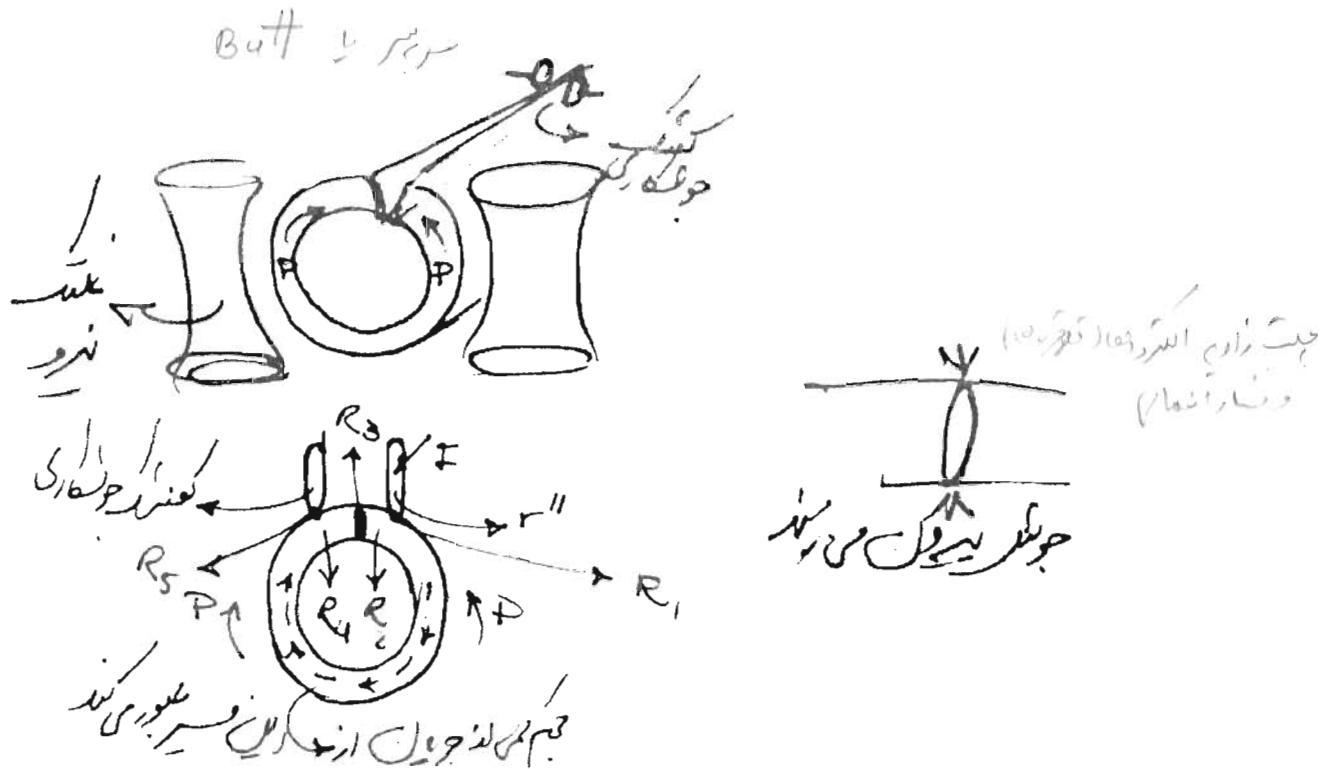


تفاوت این فرایند یعنی Seam R.W. با Butt Seam R.W. در دو نکته اساسی است: یکی اینکه در حالت Seam R.W. هم فشار و هم جریان الکتریکی توسط غلتک های یا الکترود ها اعمال می شد اما اینجا فشار از روی غلتک ها بر داشته ایم و الکترود ها تنها ناقل جریان الکتریکی هستند و فشار توسط غلتک های نورد اعمال می شود. دومین تفاوت این است که در حالت Seam R.W. لبه ها بر روی هم قرار گرفته اند و ذوبی که به وجود می آید به طور معمول هیچ تماسی با هوا و اکسیژن ندارد. اما در اینجا جوшکاری به صورت سر به سر انجام می شود. نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که در این حالت مذاب با هوا تماس دارد اما عموماً ما از این فرایند برای جوشکاری فلزات فعال اسفاده نمی کنیم بلکه برای فولاد کم کربن معمولی استفاده می شود در نتیجه واکنش قابل توجهی در آن رخ نمی دهد علاوه بر این در اینجا سرعت ما بالاست و غماً زمانی برای انجام واکنش نداریم. اما حتی اگر در این حالت ما مقداری اکسید شدن را داشته باشیم باز هم با توجه به فشاری که اینجا داریم و اصطلاح Upsetting که به آن لهیگری می گویند این اکسید ها بیرون می زده می شود و هیچ ضعفی را برای ما در جوشکاری ایجاد نمی کند. همین فرایند را در H.F.R.W. با تفاوت های کوچکی قرار داده اند در اینجا دیگر فرکانس ۵۰ Hz نیست بلکه توسط دستگاه هایی از فرکانس های چند کیلو هرتز استفاده می کنند تا سرعت جوشکاری بالا رود چیزی در حدود چندین متر در دقیقه. به علاوه چون با این فرکانس بالا دیگر غلتک ها جوابگو نیستند از کفشهای بسیار دقیقی استفاده می شود. فرایندی شبیه به این هم داریم که به جای لوله تسمه را جوشکاری می کند که به آن Upset R.W. گویند که در کارخانه های رینگ سازی استفاده می شود که در اینجا باز شکل الکترود ها متغیر است و به صورت گیره است.

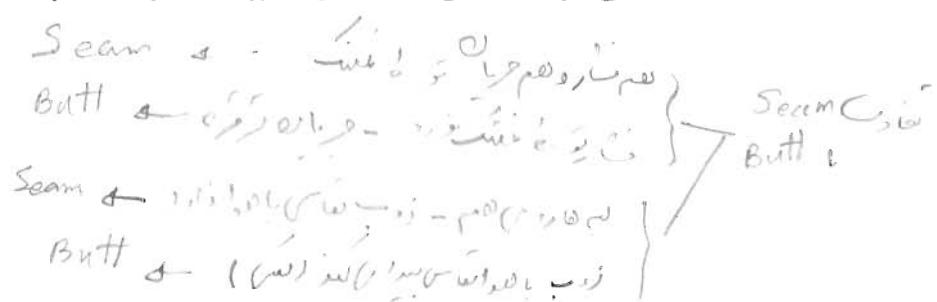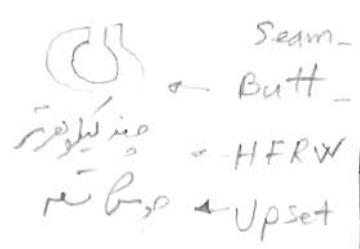

### فرایند های جوشکاری شیمیایی حرارتی : Thermo Chemical W.


در این گروه از فرایند دیگر از انرژی الکتریکی استفاده نمی کنیم بلکه از یک سری واکنش های شیمیایی حرارتی استفاده می کنیم این دسته از فرایند ها خود دو گروه هستند یک گروه فرایند هایی که بدون شعله Non Flame W. هستند که معروف ترین واکنش در اینجا واکنش ترمیت است که به آن جوش ترمیت گویند. یا اکسید شدن برخی از فلزات مثل منیزیم یا تیتانیم که به شدت حرارت زا هستند و از حرارت اینها می توان استفاده کرد. دسته دیگر فرایند های شیمیایی است که این تولید حرارت همراه با شعله Flame W. است که این دسته از فرایند ها طبیعتاً شامل یک ماده سوختنی است که در اثر سوختن آن شعله به وجود می آید و عموماً از گاز های سوختنی استفاده می کنند به جز یکی دو مورد استثنای که همراه با شعله است اما گاز نسبت و یک ماده سوختنی مایع می سوزانیم مثل بنزین یا الکل البته این حالت خیلی محدود است. یک حالت دیگر هم هست که به آن Water W. گویند این حالت با حالت جوشکاری زیر آب کاملاً متفاوت است و تنها از آب استفاده می شود به عنوان ماده سوختنی! در اینجا سیستم به این ترتیب است که آب داخل یک محفظه ای ریخته می شود و آب توسط نمک الکترولیت می شود و با دو الکtrode که داخل آن است تجزیه می شود و تبدیل به اکسیژن و هیدروژن می شود که این اکسیژن و هیدروژن تولیدی را هدایت می کنیم به مشعل و می سوزانیم و شعله ایجاد می شود و جوشکاری می کنیم که در این حالت یک جوشکاری بسیار تمیز و ظرفی ایجاد می شود. اما در انها گاز می سوزانیم مهمترین این گازها استیلن، هیدروژن، پروپان، بوتان و گاز طبیعی است که باز در بین اینها متأثر ترین در صنعت ما فرایند جوشکاری اکسی استیلن است.

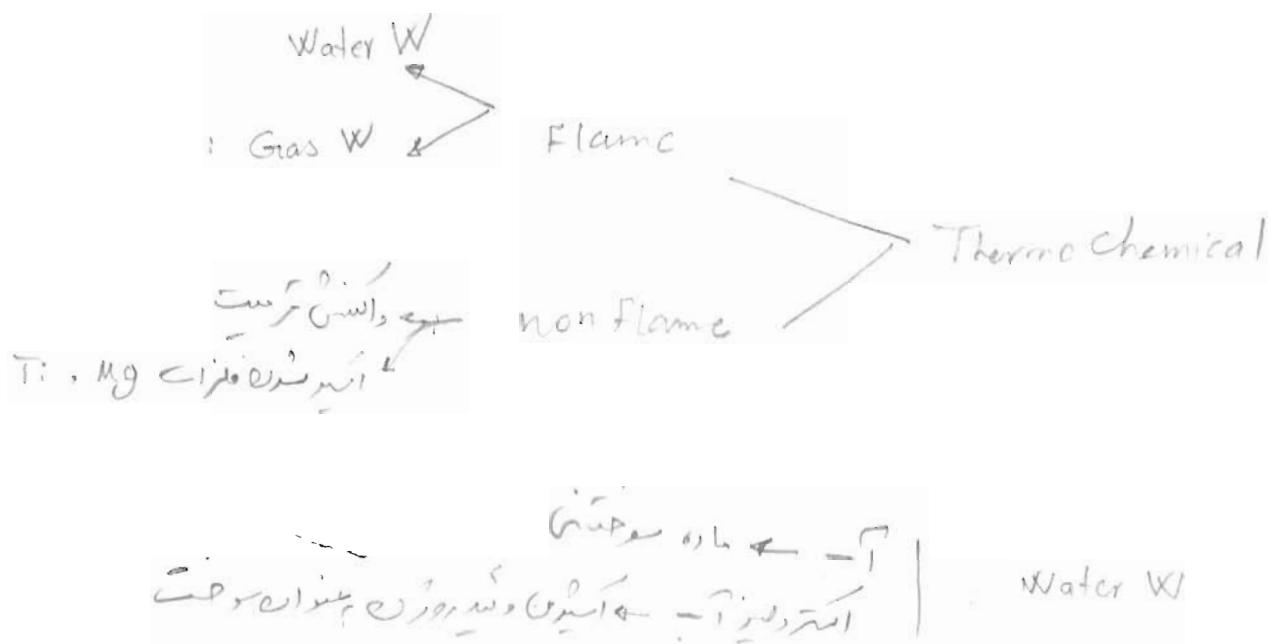



### متغیرهای فوایند اکسی استیلن:

بیان شد که برخی متغیرها هستند که بر روی کیفیت و کمیت جوش تاثیر دارند اما تعیین آنها مشکل و پچیده نمی باشد از جمله: ۱. فشار گاز اکسیژن و استیلن ۲. شماره سر مشعل یا به بیانی قطر سوراخ آن ۳. نوع مفتول و قطر آن ۴. و در مواردی که نیاز به روانساز است نوع روانساز هم می تواند موثر باشد. اما برخی از متغیرها هم هستند که تنظیم آنها نیاز به تجربه و تمرین دارد مثل تنظیم شعله. در تنظیم شعله ابتدا باید خود شعله را شناخت و بعد عواملی که بر ایجاد شعله تاثیر دارد و در نهایت مشخصات شعله که دمای شعله بررسی شد که به چه عواملی بستگی دارد و چه تاثیری بر روی خواص جوش دارد به طور خلاصه عوامل موثر بر روی دما شعله عبارت است از نوع گاز سوختی استیلن باشد یا هیدروژن؛ این که از اکسیژن استفاده بکنیم یا از هوا؛ احتراق کامل یا ناقص مطرح شد که به درصد گاز بستگی دارد که چند درصد گاز اکسیژن و چند درصد گاز سوختی استفاده شود؛ محل اندازه گیری دما شعله خود یکی دیگر از عوامل تاثیر گذارد بر روی دما شعله است؛ و اخیرین عامل این که گاز را پیش گرم کنیم یا نه بیان می شود که بر روی دما شعله تاثیر دارد.


مسئله ای که در اینجا پیش می آید این است که آیا دما شعله به مقدار گازی که می سوزد بستگی دارد یا خیر؟ یعنی اگر دهانه مشعل را بزرگتر بگیریم و به همان نسبت فشار گاز را افزایش دهیم آیا دما شعله تغییر می کند یا نه؟ در جواب بیان می شود که دمای شعله تغییری نمی کند اما حرارت شعله افزایش می یابد. پس می توان مشخصه دیگر شعله را حرارت یا انرژی شعله دانست. اما چه عواملی بر روی حرارت شعله تاثیر دارد و حرارت شعله چه تاثیری بر روی خواص جوش دارد؟ مقدار حرارت شعله باز بستگی دارد که ما چه نوع گازی را می سوزانیم این که ما یک مول هیدروژن بسوزانیم یا یک مول  $\text{CH}_4$  یا یک مول  $\text{C}_2\text{H}_2$  حرارتی که آزاد می کند متفاوت است که تحت عنوان  $\Delta H$  بیان می شود. بنابراین نوع گاز سوختی اهمیت دارد. عامل دیگری که بر روی حرارت شعله تاثیر می گذارد تکامل احتراق است یعنی چه درصدی اکسیژن با استیلن بسوزد. واکنشی که در احتراق صورت می گیرد به صورت زیر است اگر نسبت اکسیژن به استیلن برابر باشد:

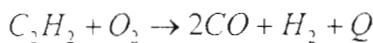

این حالت را احتراق ناقص یا احتراق اولیه گفته می شود. اما در ادامه داریم:

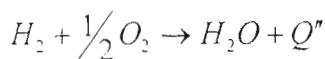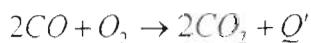

که به این دو واکنش احتراق ثانویه یا تکامل احتراق گویند. در این دو واکنش اکسیژن از هوا گرفته شده است. در واکنش احتراق اولیه همراه با حرارت مقداری افزایش حجم هم داریم که این افزایش حجم باعث می شود مقداری هوا به داخل کشیده شود و اکسیژن مورد نیاز واکنش احتراق ثانویه تامین شود. بنابراین حرارت تولید شده مجموع

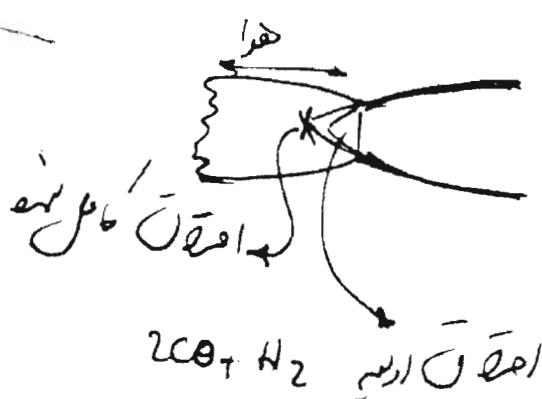


این ۳ حرارت نست:

$$q = Q + Q' + Q''$$

پس هرچه احتراق کامل تر انجام شود در نتیجه شار حرارت بیشتری تولید می شود. عامل بعدی که بر روی مقدار حرارت شعله تاثیر دارد این است که چه مقدار گاز در واحد زمان می سوزد؟ یعنی اگر قطر سوراخ سر مشعل تغییر کند و به همان نسبت فشار را افزایش دهیم مقدار گاز بیشتری می سوزانیم. در اینجا هم پیش گرم کردن گاز می تاثیر نیست. اما نکته اساسی این است که مقدار حرارت شعله چه تاثیری بر روی خواص جوش دارد؟ در ارتباط با دمای شعله بیان شد که باید دمای شعله بالاتر از دمای ذوب فلز ما باشد اما این مسئله شرط لازم برای ذوب شدن هست اما شرط کافی نیست بلکه شرط کافی این است که حرارت شعله هم باید به اندازه ای باشد که بعد از اتلاف بخشی از آن در هوا در اثر تابش و جذب مقدار دیگری از آن در قطعه و هدایت آن، بخش باقی مانده جبران حرارت نهان ذوب باشد و ذوب ایجاد شود. این مسئله را می توان با یک آزمایش ساده بررسی کنیم ۲ ورق با ابعاد و اندازه های یکسان داریم که یکی فولادی با دمای ذوب ۱۵۳۵ درجه و یکی مسی با دمای ذوب ۱۰۸۳ درجه. برای جوشکاری این دو قطعه از شعله ای با دمای شعله ۲۵۰۰ درجه استفاده می کنیم. در این حالت شعله را روی قطعه فولادی می گیریم بعد از مدتی ذوب ایجاد می شود و با حرکت آن می توانیم جوشکاری کنیم اما با همین شعله برای ایجاد ذوب در قطعه مسی لازم است تا مدت بیشتری شعله را بر روی قطعه همگه داریم و با همان سرعت قبلی دیگر نمی توانیم ذوب ایجاد کنیم. در اینجا مشکل پایین بودن دمای شعله نیست بلکه در اینجا حرارت شعله پایین است چون قطعه مسی قدرت جذب حرارت بیشتری دارد و حرارت باقی نمی ماند تا ذوب ایجاد شود پس نیاز است که حرارت شعله را به گونه ای بالا ببریم تا این جذب را جبران کند. مثال دیگری را بررسی می کنیم شعله ای را تنظیم کرده ایم برای جوشکاری یک قطعه ضخیم بعد با همان شعله قطعه نازکتری را می خواهیم جوشکاری کنیم دیده می شود که در این حالت ذوب می ریزد در اینجا دمای شعله بالا نیست بلکه حرارت شعله بالا است و این قطعه نازک نسبت به قطعه ضخیم تر قدرت جذب حرارت کمتر دارد پس حجم ذوب زیاد شده و دیگر نمی توان آن را کنترل کرد و سوراخ ایجاد می کند. پس به طور کلی شرط لازم دمای شعله و شرط کافی حرارت شعله است. یکی از تاثیرات حرارت شعله بر روی جوش سیکل گرم و سرد شدن است. در اینجا هم چیزی شبیه به **heat put** را داریم و اگر حرارت شعله زیاد باشد منطقه جوش و اطراف آن آرام تر سرد می شود و در مقابل اگر حرارت شعله کم باشد در این صورت جوش سریع تر سرد می شود که همین سریع یا کند سرد شدن بر روی خواص جوش تاثیر می گذارد. همین طور واکنش هایی که در جوش انجام می شود هم متأثر از حرارت شعله است.


مشخصه دیگر شعله اتمسفر شعله است یا محصول احتراق یا دنباله شعله در حقیقت همان بخشی از شعله با انرژی نورانی آن را می بینیم. شعله علاوه بر اینکه منبع حرارتی است و همچنین در شعله تیروهای دیگری است که می تواند در هدایت ذوب به ما کمک کند تا حدودی شعله می تواند عمل محافظت را هم برای ما انجام دهد. به بیانی می توان گفت که امکان این وجود دارد که محصول احتراق با ذوب ما واکنش دهد و تاثیراتی بر روی آن داشته باشد. پس اتمسفر شعله هم اهمیت دارد که با توجه به این مورد حتی بحث تنوع شعله هم ایجاد می شود. عواملی که اتمسفر شعله به آنها ارتباط دارد یکی نوع گاز سوختی است و یکی این که کجای اتمسفر شعله ما با ذوب در تماس است چون جاهای مختلف شعله اتمسفر متفاوت دارد. معمولاً گفته می شود که کمی جلو تر از

که خود مشعل داغ شود و امکان دارد این حرارت به گاز های داخل مشعل برساند آنها را به دمای اشتعال برساند که در این حالت حتی احتمال شعله ور شدن خود مشعل و base fire هم است. مسئله دیگری که از نظر تکنیکی ما با آن رو به رو هستیم در مواردی است که قطعه ما نازک است و یا در روز جوش باز است و یا این که حرارت شعله بیشتر از حرارت مورد نیاز برای این قطعه کار است یا حتی اگر حرکت دست درست نباشد و در برخی جاها بر روی قطعه کار مکث کند در این شرایط ما ریزش ذوب را داریم که قطعه را سوراخ می کند در این حالت پیشنهادی که می شود این است که این ناحیه که سوراخ شده را رها کنیم و جوشکاری را ادامه دهیم و بعد از اینکه قطعه سرد شد این قسمت را برس بزنیم و دوباره این قسمت را آرام حرارت دهیم و سعی کنیم که الکترود را روی آن رسوب دهیم و سوراخ را پر کنیم اگر این کار را در همان لحظه بخواهیم انجام دهیم چون قطعه کار ما خیلی حرارت گرفته است و همین طور اطراف سوراخ خیلی نازک شده اند نمی توانیم الکترود را روی آن رسوب دهیم و حتی احتمال دارد که سوراخ ما بزرگ تر هم شود. یکی دیگر از کارهایی که خیلی وقت ها دیده می شود که جوشکار انجام می دهد که مانع ریزش ذوب شود و بتواند ذوب را کنترل کند جلو و عقب کشیدن شعله است که هر چند با این کار می توان مانع ریزش ذوب شد اما غلط است چرا که با نزدیک کردن شعله در حقیقت ما ذوب ایجاد می کنیم و با عقب کشیدن آن عملاً ذوب را در عرض هوا قرار می دهیم بلکه کار صحیح این است که با زاویه مشعل بازی کنیم یعنی جایی را که نیاز داریم بیشتر ذوب شود مشعل را مستقیم تر بر روی قطعه کار بگیریم و در جایی که نیاز کمتری به ذوب شدن است زاویه را کمتر کنیم تا حرارت شعله بر روی کار پخش شود اما عمل محافظت انجام شود. اما در جایی که نیاز به فلز پر کننده داریم در این حالت هم همانند فرآیند **TIG** باید با یک دست مشعل را بگیریم و با دست دیگر فلز پر کننده را در این حالت ابتدا شعله را بر روی قطعه کار می گیریم و بعد از این که تا حدی قطعه کار ما ذوب شد فلز پر کننده را به کنار حوضچه مذاب اضافه می کنیم. باید توجه داشت که اگر ابتدا ما فلز پر کننده را ذوب کنیم و بعد آن را بر روی درز جوش هدایت کنیم باعث می شود که حرارت کمتری به قطعه کار ما برسد و به طور کامل ناحیه جوش را ذوب نکند که این حالت یعنی عدم نفوذ کافی جوش در قطعه کار و در حقیقت ما تنها یک قله ای از فلز پر کننده را بر روی درز جوش با نفوذ کم قرار داده ایم یا حتی اگر بین دو قطعه کار ما فاصله باشد باز هم امکان دارد که ظاهر جوش خوبی را داشته باشیم اما چون قطعه کار ما خوب ذوب نشده است بیوند کافی بین دیواره های قطعه کار با فلز پر کننده را نداریم که در این حالت جوش ما استحکام کافی را ندارید. در بعضی مواقع که ما نیاز به روانکار هم داریم ابتدا باید مقداری فلز پر کننده را حرارت دهیم و وارد روانساز کنیم تا روانساز به آن به چسبد و بعد مثل قبل اول قطعه کار را حرارت می دهیم و بعد فلز پر کننده که روانساز به آن چسبیده است را وارد حوضچه مذاب می کنیم و این کار را تا انتهای ادامه می دهیم بدون اینکه کار قطع شود باید توجه داشت این روش که ابتدا روانساز را بر روی درز جوش ببریزیم و بعد جوشکاری را شروع کنیم اشتباه است چون از وظایف روانساز حتی محافظت از نوک فلز پر کننده و الکترود هم هست.

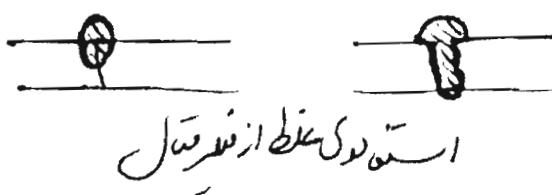

نوک شعله برای تماس با ذوب اسباب است این به آن علت است که در این محدوده هم دمای شعله بیشتر است هم این که اتمسفر قبیل اکسیژن ندارد البته باید توجه داشت که اگر ما نسبت استیلن به اکسیژن را روی مشعل تغییر دهیم می توانیم انواع اتمسفر شعله را داشته باشیم در حالت اول می توانیم گاز اکسیژن را بیندیم و تنها از استیلن استفاده کنیم در این حالت یک اختلاف ناقصی را داریم که بخشی از استیلن می سوزد و بخشی به صورت تجزیه شده یعنی به صورت کربن یا دوده باقی می ماند و دوده در هوا پخش می شود که اصطلاحاً به این شعله، شعله دودزا گویند این نوع شعله عموماً کاربردی ندارد در حالت بعد مقدار کمی گاز اکسیژن را باز می کنیم به مرحله ای می رسیم که شعله دیگر دوده ندارد به این شعله، شعله کربن ده گویند و دقیقاً مثل چوبی است که می سوزد قرمز و حجم و قدرت تشبعی زیاد ایجاد می شود این نوع شعله در جوشکاری کاربردی ندارد گاهی برای لحیم کاری از آن استفاده می کنند چون در این حالت دمای شعله پایین است و گاهی هم برای عملیات سخت کردن سطح با شعله (surfacing hard) استفاده می شود که با این شعله می توان سطح را کربوره کرد باز هم اگر گاز اکسیژن را بیشتر وارد کنیم در این حالت به شعله ای می رسیم که به آن شعله احیایی گفته می شود در اینجا هم رنگ شعله و هم حجم و دنباله شعله کمتر می شود و همین طور یک هسته میانی هم در آن به وجود می آید که رنگ آن کمی متمایل به آبی و حدوداً  $1/3$  طول کل شعله است از این نوع شعله در بعضی از روش های جوشکاری استفاده می شود برای مثال در جوشکاری چدن ها از این نوع شعله استفاده می شود در حالت بعد اگر شیر گاز اکسیژن را به حدی باز کنیم که نسبت گاز اکسیژن به استیلن برابر شود شعله حاصل شعله خنثی است که در این حالت هسته میانی کوتاه تر می شود چیزی در حدود  $1/10$  طول شعله در نهایت اگر باز داشت که تا اینجا شعله ها مثل شعله شمع بدون صدا بودند اما شعله خنثی با صدا می سوزد در نهایت اگر باز هم اکسیژن را بیشتر باز کنیم به شعله اکسیدی می رسیم که گاهی اوقات برای جوشکاری استفاده می شود صدای شعله بیشتر می شود و دنباله شعله کوتاه تر و فشرده تر می شود در این حالت یک هاله ای سبز رنگ اطراف آن را می گیرد و رنگ خود شعله تقریباً زرد می شود در آخر اگر باز هم اکسیژن را زیاد کنیم باشد درجه حرارت شعله خنثی  $1500$  و درجه حرارت شعله اکسیدی  $3000$  درجه است اما تاثیر اتمسفر شعله بر روی جوش را می توان این طور بیان کرد که اتمسفر شعله می تواند بر روی واکنش های گاز با مذاب تأثیر گذارد و باعث کاهش برخی از عذر ایازی یا افزایش کربن یا اکسیژن در ذوب شود اگر همین آزمایش را بر روی  $3$  ورق فولاد کم کربن انجام دهیم یکی با شعله اکسیدی، یکی خنثی و یکی احیایی و بعد بر روی آن تست خمس انجام دهیم می بینیم که نمونه جوشکاری شده با شعله اکسیدی با کمی خم شدن می شکند و در مقطع جوش آثاری از حباب های اکسیژن و اکسید های آهن دیده می شود که همین ها باعث پایین آمدن استحکام جوش می شود و ترد می شود اما نمونه ای که با شعله خنثی جوشکاری شده است چون هم نمونه کم کربن است و هم شعله و محیط جوشکاری نمونه خوب بوده و کاملاً خم می شود اما نمونه ای که با شعله احیایی جوشکاری شده هم می شکند اما در این جا دیگر حباب های اکسیژن یا لکه های سیاه رنگ اکسید آهن وجود ندارد بلکه یک

ساختار بسیار تمیز داریم که وقتی با میکروسکوپ بررسی می کنیم می بینیم که در حد پویت ما افزایش یافده است به بیانی مقداری کریں در جوش اضافه شده است که همین باعث تردی جوش می شود. به همین ترتیب اتصاف شعله برای جوشکاری **AI** یا **S.S.** اهمیت دارد. برای مثال در ارتباط با **S.S.** یکی از عناصر مهم در آن کروم است که اگر شعله مقداری اکسیدی باشد کروم اکسید می شود و در مقابل اگر مقداری شعله احیایی باشد کاربید کروم ایجاد می شود که هر دو ت ناخواسته است. متغیر دیگری که به جوشکار بستگی دارد تکنیک جوشکاری یا به بیانی نحوه حرکت مشعل، زاویه مشعل و میزان اضافه کردن مفتوح است.

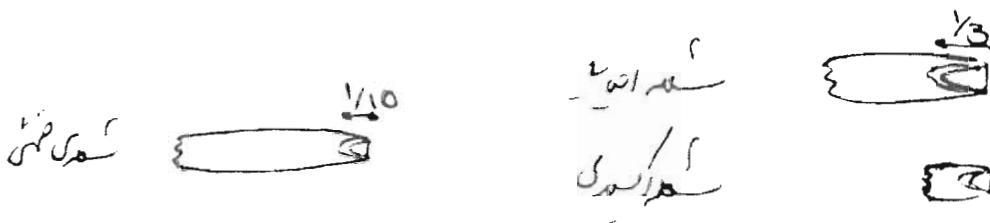



### نکات تکنیکی:

این فرایند جوشکاری هم آماده سازی مطرح می شود لبه های کار اگر نیاز به تمیز کاری دارند تمیز شوند یا منتظر قطعات صورت گیرد و موارد مشابه این. اما اینمی هم هست که باید رعایت شود. هر چند در این فرایند خطراتی مثل برق و برق گرفتگی را نداریم یا دیگر نگران عوارض نور قوس نیستیم اما این فرایند به عنوان یک فرایند خطروناک در جوشکاری مطرح می شود و باید به مسائلی مثل شعله و انفجار و **back fire** و ... توجه داشته باشیم. اولین مرحله روشن کردن شعله است در اینجا توصیه می شود که از روش های معمولی برای روشن کردن شعله استفاده نکنیم عموماً برای روشن کردن از فندک های مخصوص استفاده می شود به علاوه این که برای روشن کردن ابتدا باید شیر گاز اکسیژن را  $1/4$  دور باز کنیم و شیر گاز اصلی را به اندازه نصف دور باز می کنیم در این حالت به کمک فندک مشعل را روشن می کنند در این حالت شعله بسیار کوچکی در حد چوب کبریت درست می شود که همین اندازه شعله برای روشن کردن مشعل کافی است. باید توجه داشت که بیشتر از این باز کردن شیر های گاز ایجاد خطر می کند. باید توجه داشته باشیم که نوک مشعل سالم باشد و جرقه های جوش های قبلی بر روی آن نچسبیده باشد که شعله معمولی و خوبی بر روی آن ایجاد نمی شود حتی امکان دارد این حالت در حین کار هم پیش آید که یک لحظه یا شعله خاموش می شود یا شعله ای ایجاد می شود که محور آن در راستای مشعل نیست گاهی اوقت هم این جرقه های مذاب کاملاً دهانه مشعل را پر می کند که در این حالت شعله با یک صدای خاموش می شود. در این حالت توصیه می شود شیر گاز اصلی را بیندیم و تنها گاز اکسیژن به مقدار کمی باز باشد در حالتی که شر مشعل به طرف پایین است با فیلر های مخصوصی که جز لوازم کار است سر مشعل را پاک کنیم. گاهی اوقات هم در کنار سر مشعل به مشعل در کنار نازل یا افسانک امکان دارد واشری که در آن جا استفاده شده شل شود و ما یک شعله دیگر را هم در آنجا داشته باشیم این حالت بسیار خطر ناک است و توصیه می شود که حتماً شعله خاموش شود و پیچ آن قسمت را سفت کنند یا حتی واشر را عوض کنند که دیگر این حالت اتفاق نیافتد. چون در این حالت شعله ای که در کنار مشعل ایجاد می شود باعث می شود

### مزایا و محدودیت ها:

اولین مزیتی که به ذهن می رسد این است که در این فرآیند گر نیاز به جریان برق نداریم و می توانیم در جاهابی که دست رسی به جریان برق نسبت هم جوشکاری کنیم. مزیت دیگر این که وسایل و تجهیزات آن را می توانیم برای کابرد های دیگری چون لحیم کاری یا سخت کاری هم استفاده کنیم همچنین تجهیزات این فرآیند به نسبت ارزان و قابل حمل و نقل است. مزیت دیگر این که محدودیتی از نظر **position** نداریم و می توانیم در تمامی جهات از آن استفاده کنیم. مزیت دیگر این که فلز پر کننده و منبع حرارتی از هم دیگر جدا هستند و این امکان را به ما می دهد که اگر در جایی نیاز بیشتری به فلز پر کننده بود یا نیاز بیشتری به حرارت بود به راحتی بتوانیم این دو را تنظیم کنیم. همان طور که گفته شد تنها دو فرآیند هستند که ما می توانیم **Dilution** خیلی تغییر دهیم یکی فرآیند **TIG** و دیگری فرآیند اکسی استیلن است.

اما در مقابل محدودیت هایی که در این فرآیند هست این است که تمرکز حرارت در این فرآیند بسیار کم است یعنی مقدار زیادی از حرارت به اطراف پراکنده می شود به همین علت این فرآیند راندمان بسیار پایینی دارد. اما با این که راندمان این فرآیند بسیار پایین لاست به علت این که دستگاه و تجهیزات این فرآیند ارزان است از نظر اقتصادی توجیه پذیر است. فرآیندی است که برای ضخامت قطعه کار محدودیت داریم حداقل تا ضخامت های ۳-۵ میلیمتر می توان از این فرآیند استفاده کرد. البته این به آن مفهوم نیست که نمی توان با این فرآیند ضخامت های بالا را جوشکاری کنیم بلکه به این مفهوم است که جوشکاری ابعاد بزرگ بسیار زمانبر و انرژی است و صرفه ندارد بلکه این فرآیند را برای جوشکاری های ظریف پیشنهاد می شود چون اگر ضخامت کم باشد هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی کند. محدودیت دیگر این فرآیند محدودیت در نوع فلز یا آلیاژ است عموما از این فرآیند برای جوشکاری فلزاتی که بسیار حساس و فعل احتیاط داشتند یا به سرعت مشتعل یا بخار می شوند استفاده نمی کنیم برای مثال هیچگاه از این فرآیند در جوشکاری منیزیم یا تیتانیم استفاده نمی کنیم. یکی دیگر از محدودیت های این فرآیند خطراتی است که این فرآیند دارد همان طور که گفته شد این فرآیند از فرآیند های خطروناک است. یکی از حالاتی که زیاد اتفاق می افتد در جوشکاری باک بنزین ماشین است. چون مناسب ترین فرآیند برای جوشکاری باک بنزین همین فرآیند اکسی استیلن است و در بسیاری از موارد باعث آتش سوزی و انفجار می شود این به علت بی توجهی به گاز بنزین است که در باک همچنان وجود دارد در صورتی که بنزین را خالی کرده ایم در عین حال باید توجه داشت که بخار بنزین حتی راحت تر از خود بنزین مشتعل می شود چون دیگر نیاز به حرارت برای تبخیر هم ندارد و کافی است درجه حرارت یک قسمت به درجه حرارت اشتعال برسد در این حالت انفجار رخ می دهد. چون هر نوع اشتعالی که سریع و غیر قابل کنترل باشد را انفجار گویند.

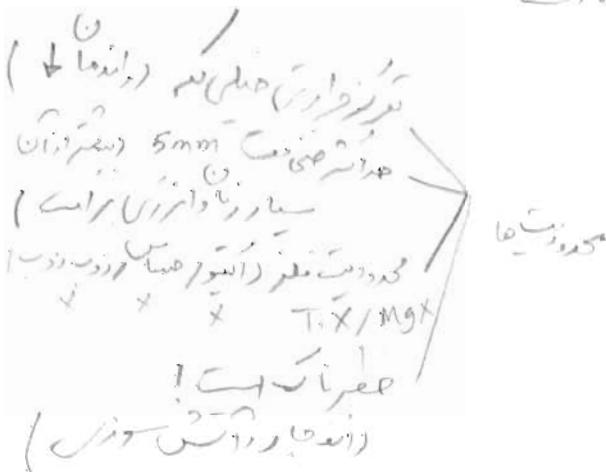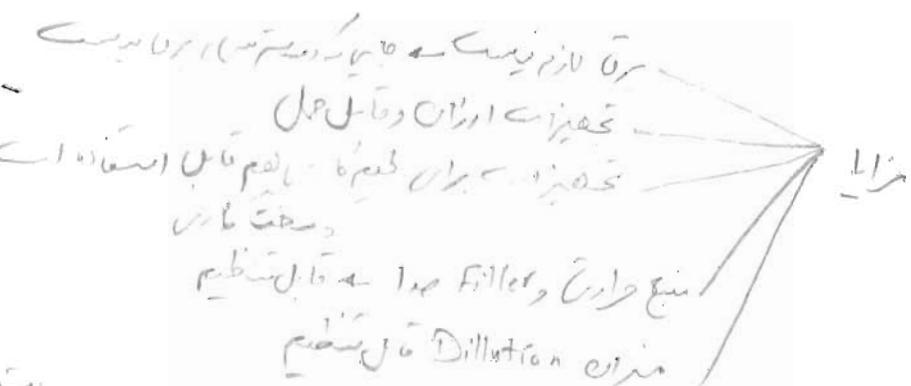

## محافظت حوضچه مذاب (جوش) و واکنش های سرباره - گاز - فلز:

*Slag Metal Reaction:*

همانطور که در جلسات پیش گفته شد ما حوضچه مذاب را به طرق مختلف از اتمسفر جدا می کنیم. این جدا کردن ممکن است توسط گازهای خنثی انجام شود (*Gas Shielded*) همانند فرآیندهای *MIG*, *TIG* و ممکن است توسط گازهایی انجام شود که واکنش آنها با مذاب قابل کنترل است مانند فرآیند اکسی استیلن و یا  $CO_2$ . در بسیاری دیگر از واکنش ها این عمل را با استفاده از سرباره انجام می دهیم همانند فرآیند جوشکاری با الکترود دستی یا جوشکاری زیر پودری و یا *Cored Wire* و برخی از آنها مخلوطی از این روش ها می باشد مانند الکترودهای سلوژی که هم سرباره و هم گاز محافظ دارند. در برخی دیگر از فرآیندها که در این درس به آنها اشاره نمی شود از حالت خلا استفاده می شود مانند لیزر و *Electron Beam*. در روش های دیگر مانند جوشکاری مقاومتی یا حوضچه مذاب به صورت اتوماتیک از تماس با اتمسفر دور نگاه داشته می شود و یا مدت زمان کوتاهی در مجاورت اتمسفر قرار می گیرد.

حال می خواهیم بینیم اگر منطقه جوش محافظت نشود و یا به طور ناقص عمل محافظت بر روی آن صورت گیرد از دیدگاه متالورژیکی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

همانطور که می دانیم اتمسفر از دو عنصر عمدی تشکیل شده است:

(۱) اکسیژن      (۲) ارت (نیتروژن)

که هر کدام به نوبه خود می توانند واکنش هایی با منطقه جوش داشته باشند.


چون مسئله جوش را عمدتاً برای فلزات استفاده می کنیم عنصر اکسیژن به دلیل واکنش با فلز نقش مهمی را به خود می گیرد. حرارت تولید یا گرفته شده حاصل از واکنش فلز با اکسیژن بسته به نوع واکنش و سینتیک آن متفاوت است. مانند سوختن مسیزیوم در هوا و یا تفاوت نکردن طلا در مجاورت هوا. همچنین دما شروع واکنش نیز در این واکنش تأثیر بسیار مهمی دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

در بررسی نقش اکسیژن در جوش اولاً باید به این نکته توجه کرد که بحث اکسیژن در جوشکاری ذوی بسیار بیشتر و پر رنگ تر از نقش آن در جوشکاری حالت جامد است که به دلیل سینتیک این واکنش است و در جوشکاری های ذوبی نیز آنچا که دما بالاتر است واکنش اکسیژن پر اهمیت تر است. نکته دوم این است که در ما صنعت بیشتر با آلیاژها سر و کار داریم تا یک فلز خالص. پس وقتی مذاب این آلیاژها در معرض اکسیژن قرار می گیرند اکسیژن به ویطر طبیعی به سمت عناصری در آلیاژ می رود که میل ترکیبی بیشتری دارند و با آنها واکنش می دهد. با توجه به این نکته می توان نقش مضر اکسیژن را دریافت و آن این است که با تماس اکسیژن با مذاب فقر عناصر آلیاژی در جوش را خواهیم داشت. این فقر می تواند تأثیر بر روی خواص مکانیکی داشته باشد. به عنوان مثال اگر عنصر منگنز در داخل فولاد توسط اکسیژن سوخته شود استحکام جوش بالاتر می رود و به همین ترتیب در مورد کربن. همچنین این فقر می تواند تأثیر به سزایی بر روی خواص خوردگی و خواص فیزیکی (هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی و ...) داشته باشد (تأثیر مثبت یا منفی). تأثیر دیگری که اکسیژن می تواند بر جوش بگذارد محصول واکنش (اکسید) است. این اکسید می تواند به شکل های گوناگونی وجود داشته باشد و بالطبع می تواند تأثیرات مختلفی نیز بر روی خواص جوش بگذارد:

- گازی: مانند  $CO$ ,  $P_2O_5$ ,  $PbO$ ,  $CO_2$  و ... . بخشی از محصول اکسید گازی در حین بیرون آمدن از مذاب به بیرون می رود (*Release*) و بخشی دیگر ممکن است در حین انجماد محبوس شود که نتیجه آن تخلخل (*Proosity*) است. میزان تخلخل و قطر و حجم آنها می تواند بر روی تمامی خواص فوق الذکر تأثیر گذار باشد و علاوه بر آنها می تواند سبب نشت (*Likage*) شود.
- غیر گازی: - محلول: به عنوان مثال در جوشکاری فولاد اکسیدی که تولید می شود و می تواند در داخل خود فولاد مذاب محلول باشد  $FeO$  است.
- غیر محلول: مانند  $MnO$  که چون نقطه ذوب نزدیک به نقطه ذوب فولاد دارند در آن نامحلول باقی می مانند.

- دیر گذاز: مانند  $MgO$ ,  $CaO$ ,  $Al_2O_3$

این دسته موجب به وجود آمدن آخال ها (ناخالصی ها) در نقطه جوش می شوند که همان آخال های اکسیدی هستند. همانطور که می دانیم چون آخال ها همانند خود فلزها فشرده نیستند بنابراین می توانند موجب نشست در جوش شوند. همچنین اگر این آخال ها به صورت دیر گذاز باشند حتی می توانند از اتصال دو فلز جلوگیری کنند.

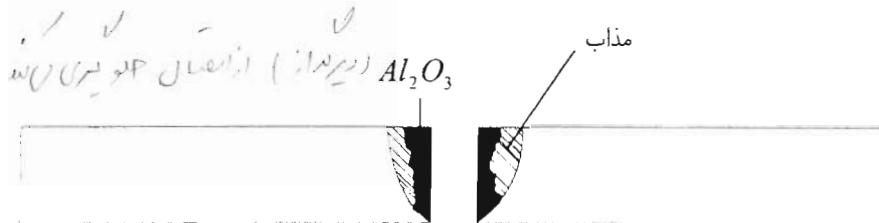


اتمسفر دیگری که بسیار برای ما حائز اهمیت است از نیتروژن است. هنگامیکه ازت نیز با مذاب تماس پیدا کند به دو صورت می تواند برای جوش مشکل ایجاد کند:

۱) از طریق واکنش شیمیایی: حاصل این واکنش نیترید یا نیترور است مانند  $TiN$ ,  $AlN$ . ازت مانند اکسیژن از نظر واکنش شیمیایی شناخته شده نیست ولی به طور کلی می توان قوانینی مشابه با اکسیژن برای آن تعریف کرد بدین معنا که هر چه دما بالاتر باشد واکنش نیتروژن سریعتر است و همچنین می ترکیبی نیتروژن با عناصر مختلف متفاوت است. این نیترور یا نیترید به وجود آمده اکثرًا موجب تردی می شود (کاهش Toughness). دقیق شود که در عملیات حرارتی ما برای سخت کردن سطح قطعه سطح آن را نیتروره می کنیم ولی در اینجا ما با سطح کاری نداریم و کل جوش را مد نظر داریم و به وجود آمدن نیترید در جوش اکثرًا موجب بالا رفتن سختی می شود. البته اینکه می گوییم اکثرًا بدین دلیل است که در برخی موارد سیار خاص این نیترید می تواند موجب جوانه زنی و افزایش Toughness شود.




۲) از طریق حل فیزیکی (در مذاب): می توان گفت عده مشکلاتی که نیتروژن در جوش برای ما به وجود می آورد به خاطر حل فیزیکی آن در مذاب است و نه به خاطر واکنش شیمیایی آن. حال باید دید که چه عواملی بر میزان حل یک گاز در مایع تأثیر دارد. به طور کلی می توان این عوامل را در دو دسته جای داد: ۱) فشرن (Pressure) ۲) دما.

در مورد فشار می‌توان گفت که در اکثر موارد همان فشار اتمسفر است به جز در مواردی که جوشکاری در زیر آب انجام می‌شود. اما دمای ذوب بسیار متفاوت است و حتی می‌تواند تا  $200^{\circ}\text{C}$  هم بالای دمای ذوب برود. همانطور که می‌دانیم در حین انجام دادن کاهش دما حد حلایت گازها به تدریج کم می‌شود و مذاب شروع به *Reject* کردن گازها می‌کند. در اینجاست که بخشی از ازت حل شده در مذاب می‌تواند از داخل مذاب بیرون بیاید و آزاد (*Release*) شود و بخشی دیگر می‌تواند درون آن محبوس شود که در این حالت امکان به وجود آمدن تخلخل در جوش زیاد می‌شود که عوارض مربوطه را به همراه دارد.

همانطور که می‌دانیم در بسیاری از عملیات جوشکاری برای دور نگه داشتن مذاب از اتمسفر از سرباره استفاده می‌کنیم اما باید دقت شود که تنها محافظت حوضچه مذاب از اتمسفر کافی نیست بلکه باید دقت شود که قطره‌ای هم که از الکترود جدا می‌شود باید محافظت شود زیرا به دلیل بالا بودن دمای این قطره در لحظه جدا شدن از الکترود نمی‌توان از سینتیک واکنش آن چشم پوشی کرد. پس در سه مرحله نشان داده شده در شکل باید عمل محافظت به خوبی انجام شود.

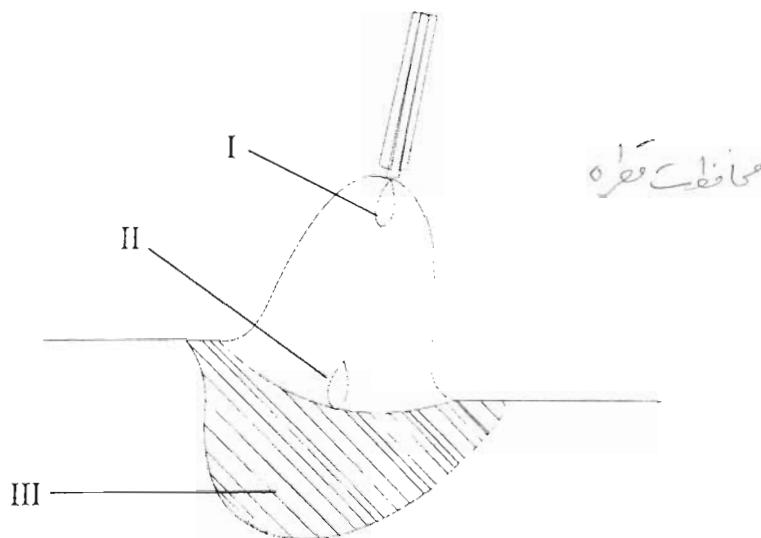


این عمل محافظت همانطور که گفته شد در بسیاری از فرآیندها توسط سرباره انجام می‌شود. این سرباره‌ها عمدتاً ترکیبات اکسیدی و سیلیکاتی هستند. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که این سرباره‌ها خود با مذاب واکنش نمی‌دهند؟ همانطور که می‌دانیم بسیاری از اکسیدها با عناظر تشکیل دهنده خود در حال تعادل هستند. به طور مثال می‌توانیم بنویسیم:

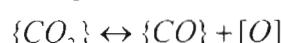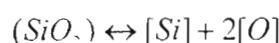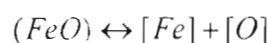

که معادله آخر مربوط به تعادل بودوارد است. با تئجه به معادله یک اگر به هر دلیل مقدار  $O$  زیاد شود واکنش از راست به چپ جا به جا می‌شود. این جا به جا شدن را می‌توان از روی ثوابت تعادل واکنش‌ها تشخیص داد که خود این ثابت تعادل وابسته به دما است.

$$K_{CaO} < K_{SiO_2} < K_{FeO}$$

همانطور که می‌دانیم طبق نمودار ریچاردسون هر چه ثابت تعادل واکنشی کوچکتر باشد اکسید قوی‌تری است. این بدان معناست که ما می‌توانیم  $Fe$  را توسط کلسیم احیا کنیم ولی عکس این کار امکان پذیر نیست. اکسیژنی که درون فولاد است به مقدار سیار کمی به صورت محلول جامد است و اکثر آن به صورت اکسید است. دو شکل زیر را در نظر بگیرید.

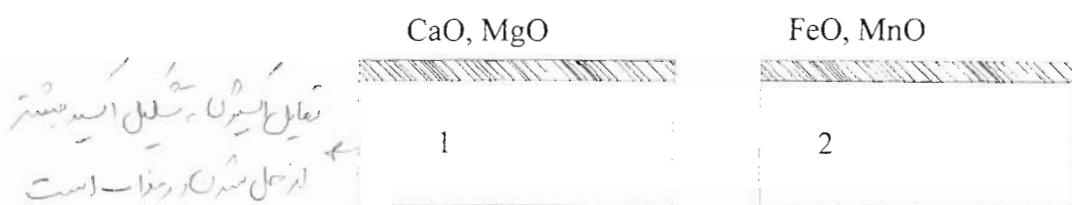


هر دو فلز جوش  $Fe$  است ولی سرباره شکل سمت چپ بخش عمده آن  $CaO, MgO$  است و سرباره سمت راست عمده‌اش  $FeO, MnO$  تشکیل شده است. فرض می‌کنیم سرباره و فلز جوش با یکدیگر در حال تعادل هستند. با توجه به توضیحات فوق به راحتی می‌توان درک کرد که  $[O_2] < [O_1]$  و  $[S_2] < [S_1]$ . زیرا در شکل ۱ (سمت چپ) به دلیل پایدار بودن اکسیدهای موجود در سرباره، اکسیژن میل ترکیبی بیشتری با سرباره دارد تا با فلز جوش. همچنین است در مورد  $Cr$

در اینجا به یادآوری بحث اکسیدهای اسیدی و قلیایی می‌بردازیم. معمولاً اکسیدهایی که ثابت تعادل کوچکتر دارند قلیایی هستند و بالعکس. حال به بررسی کاربرد این اکسیدها در جوشکاری می‌بردازیم که مربوط به *Slag-Metal Reaction* است:



از مزایای اکسیدهای قلیایی به وجود آوردن فلز جوش بسیار تمیزتر است مانند الکترودهای قلیایی. به بیان دیگر الکترودهایی که با زیستیت بالاتری دارند فلز جوش تمیزتر و تصفیه مذاب بهتری نسبت به الکترودهای دیگر دارند. حال دو فولاد شبیه به هم را در نظر بگیرید که می‌خواهیم به دو صورت آن‌ها را جوشکاری کنیم. در ابتدا هر دو فولاد و الکترود جوش  $Cr$  2.5% دارند.

همچنین *Dilution* برای هر دو را برابر با ۵۰٪ فرض کنید. یعنی همان مقدار که از الکترود ذوب می‌شود همان مقدار هم از فلز جوش ذوب می‌شود. تنها تفاوتی که بین این دو وجود دارد این است که در یکی از سرباره قلیایی و در دیگری از سرباره اسیدی استفاده کرده‌ایم. حال اگر پس از جوشکاری کروم این دو قطعه را با یکدیگر مقایسه کنیم میزان کروم مربوط به قطعه‌ای که در آن از سرباره قلیایی استفاده کرده‌ایم بیشتر از دیگری است. زیرا اکسیژن در حالت اسیدی بیشتر است و  $Cr$  بیشتری را می‌سوزاند.

همین واکنش‌های مربوط به اکسیدها را می‌توان در مورد سولفیدها نیز نوشت و به همین ترتیب برای آنها نیز ثابت

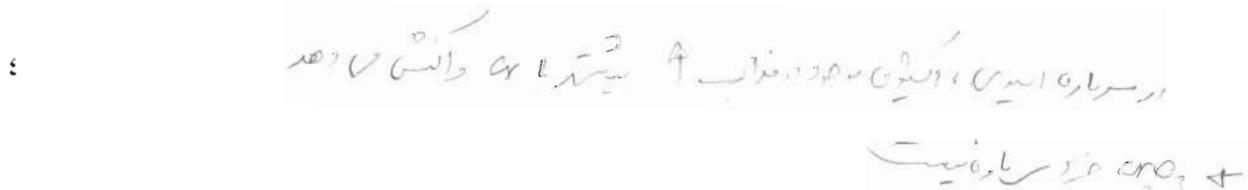


تعادل به دست آورد:

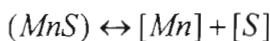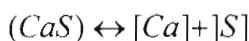

$$K_{CaS} < K_{MnS} < k_{FeS}$$

به صور کلی می‌توان گفت عناصری که دارای اکسیدهای قوی هستند به همان نسبت نیز از سولفیدهای قوی برخوردارند. اهمیت گوگرد نیز کمتر از اکسیژن نیست و در برخی موارد حتی از اکسیژن هم مهمتر می‌شود و بسیار باید به آن دقت کرد. برای مثالی دیگر دو فلز جوش را فرض کنید که در ابتدا مقدار مولیبدن موجود در هر دو صفر باشد.

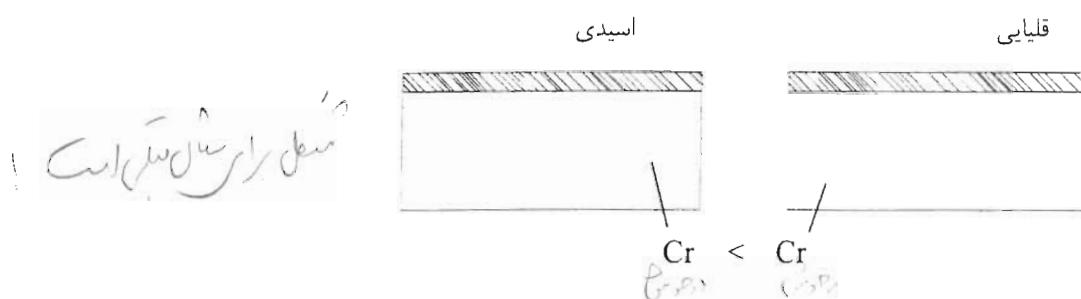


حال فرض کنید یکی از این دو فلز جوش با سرباره‌ای در تماس باشد که یک مقدار مشخص  $MnO$  داشته باشد و فلز جوش دیگر با سرباره‌ای در تماس باشد که عاری از هر گونه  $MnO$  باشد. در این حالت در مورد سرباره  $MnO$  دار باید گفت که با اینکه نه در فلز جوش و نه در فلز پر کننده هیچ گونه  $MnO$  وجود نداشت ولی باز هم یک مقدار  $MnO$  وارد فلز جوش شده است.

پس باید دقت داشت که آنالیز جوش به عواملی مانند *Filler Metal*, *Base Metal*, *Dilution*, میزان و واکنش سرباره با مذاب بستگی دارد.

#### *Gas – Metal Reaction:*

هم‌حلور که گفته شد در تعدادی از فرآیندهای جوشکاری از گاز محافظاً استفاده می‌کنیم. همانطور که می‌دانیم گازی کانند آرگون نه خاصیت حل شوندگی در مذاب دارد و نه با آن واکنش می‌دهد. اما مشکلی که وجود دارد این نست که آرگون مورد استفاده آرگون خالص تجاری است و قطعاً به میزان بسیار کم در آن ناخالصی وجود دارد که عمدتاً آن اکسیژن, ازوت و روطوبت است و همین مقدار بسیار کم از این گازها می‌تواند با مذاب واکنش دهد و مشکل ساز باشد. به همین دلیل است که به عنوان مثال برای جوشکاری فولاد زنگ نزن می‌توان از آرگون ۹۹/۹۹٪ استفاده کرد ولی در جوشکاری آلومینیوم و تیتانیوم باید حتماً از آرگون ۹۹/۹۹٪ استفاده کرد.


اما در مورد دیگر گازهای غیر خنثی که صحبت می‌شود دیگر صحبت از واکنش بین آن گازها و مذاب به میان می‌آید که اصلی ترین آنها گاز  $CO_2$  است که همان رابطه بودوارد را می‌توان برای آن نوشت:

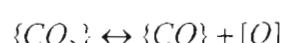

هم‌حلور که در مباحث و جلسات قبل گفت به هیچ عنوان نمی‌توان گاز  $CO_2$  را در جوشکاری آلومینیوم به کار برد. در توضیح باید به معادلات آنها دقت کرد. به عنوان مثال میزان اکسیژن در تعادل بودوارد کمتر از اکسیژن در

تعادل  $FeO \leftrightarrow [Fe] + [O]$  است پس نمی‌تواند تولید  $FeO$  کند اما در مقایسه با رابطه  $Al_2O_3 \leftrightarrow 2[Al] - 3[O]$  میزان اکسیژن در تعادل بودوارد بیشتر است از میزان اکسیژن این تعادل در نتیجه این واکنش را به سمت چپ جا به جا می‌کند و آلمینیوم را اکسید می‌کند.


حال این موضوع را برای فولاد زنگ نزن بررسی می‌کنیم. در این مورد نمی‌توان از  $CO_2$  به تنها یکی استفاده کرد اما می‌توان از مخلوطی از  $Ar - CO_2$  به نسبت ۳۰٪ - ۷۰٪ استفاده کرد. وجود این مقدار آرگون باعث رقیق تر شدن  $CO_2$  و کم شدن اکتیویته و *mole fraction* آن می‌شود که نمی‌تواند تولید اکسید کروم کند اما در صورت خالص بودن  $CO_2$  می‌تواند واکنش زیر را به سمت چپ جا به جا کند:

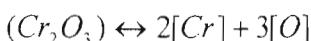

اما این مخلوط باز هم برای آلمینیوم و تیتانیوم مشکل ساز است و نمی‌توان از آن استفاده کرد. در اینجا باید به این نکته دقت کرد که حتماً لازم نیست که اکسیژن از هوا وارد شود و با مذاب واکنش دهد بلکه محصول احتراق شعله نیز گاز است که می‌تواند با مذاب واکنش دهد. همچنین عامل ایجاد شعله یعنی اکسیژنی که برای ایجاد شعله به کار می‌رود نیز می‌تواند با آن واکنش دهد. پس باید دقت کرد که در روش کردن شعله نباید از اکسیژن اضافی استفاده کرد. اگر شعله احیایی باشد مانند استیلن می‌تواند موجب جذب کربن شود که ایجاد کاربید می‌کند.

با توجه به توضیحات فوق به طور خلاصه می‌توان گفت که ما می‌توانیم آنالیز جوش را با تغییر اتمسفر آن نیز تغییر دهیم.

حال اگر در حین جوشکاری از هیچ یک از موارد سرباره و گاز محافظ برای حفاظت حوضچه مذاب استفاده نکنیم چه می‌توان کرد؟ در پاسخ باید گفت که تمامی واکنش‌ها و انحلال‌های فوق نیازمند زمان است و با کم کردن زمان می‌توان میزان این واکنش را بسیار کم کرد مانند *Upset-Resistant Welding* که در آن به علت کوتاه بودن زمان مقدار این اکسیدها بسیار کم می‌شود و همچنین به دلیل *Upset* بودن فرآیند عمل اکسیدهای ایجاد شده از داخل جوش به بیرون رانده می‌شوند. تنها نکته‌ای که در پاییان باید به آن اشاره کرد این است که در جوشکاری عموماً به ترمودینامیک سرباره توجه می‌کنیم ولی باید به فیزیک سرباره نیز توجه کرد که مثلاً باید سرباره ویسکوزیته مناسبی هم داشته باشد.

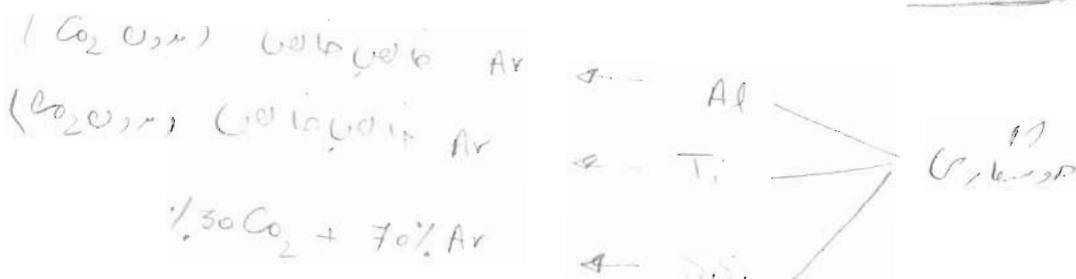

لهم ران زبان  
سیستم X

## سیکل گرم و سرد شدن یا Thermal Cycle

در زمینه متالورژی جوش سوالات زیادی مطرح می شود که می توان با این مبحث به این سوالات پاسخ داد. برای مثال به سوالات زیر می توان جواب داد:

۱. بهتر است جوش ما سریع سرد شود یا آرام؟

۲. چرا برقی موقع در تاچیه کنار جوش با ترکیدگی روبرو هستیم اما خود جوش استحکام کافی را دارد؟

۳. یا بر عکس حالت قبلی بعد از جوشکاری دیده می شود که ناحیه اطراف جوش ما حتی از فلز پایه هم نرم تر است؟

۴. وسعت مناطق اطراف جوش که تحت حرارت گرم و سرد شدن قرار می گیرد چه قدر است؟

۵. چرا در مناطق اطراف جوشکاری کاهش مقاومت خوردگی را داریم؟

۶. تا چند دفعه اگر در جوش عیی دیده شد می توانیم آن را بر داریم و دوباره عمل جوشکاری را انجام دهیم؟

۷. در خیلی موارد هم ما برای جلوگیری از تردی جوش ابتدا ناحیه جوش را پیش گرم می کنیم این حرارت برای پیش گرم کردن تا چه حد می تواند باشد یا اگر این حرارت کمتر یا بیشتر بود با چه مشکلی روبرو می شویم؟

باید توجه داشت که مسئله سیکل گرم و سرد شدن نه تنها در جوشکاری مطرح می شود بلکه در برشکاری هم به نوعی مطرح است و حتی با این که به نظر می رسد که تنها در ارتباط با جوشکاری ذوبی ما با آن رو رو هستیم اما در جوشکاری جامد هم باز به نوعی با آن برخورد داریم و می تواند برای ما مشکل زا باشد.


به طور کلی این مبحث را در ۳ قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:

۱. ماهیت سیکل گرم و سرد شدن است.

۲. عوامل تاثیرگذار بر روی این سیکل به بیانی چه عواملی می تواند این سیکل را تعییر دهد

۳. تاثیرات سیکل گرد و سرد شدن بر روی منطقه جوش که مهمترین بخش این مبحث است.

بنابراین می توانیم منطقه جوش را به سه ناحیه تقسیم کنیم ناحیه اول فلز جوش یا weld metal است ناحیه دوم را با توجه به این که تمدنی فلزات قابلیت انتقال حرارت را دارند و ما با هر فرایندی که آنها را جوشکاری کنیم خواسته یا داخواسته بخشی از حرارت به اطراف هدایت می شود آن بخشی از فلز را که تحت این تعییرات حرارتی قرار می گیرد و بر روی ساختار آنها هم تعییراتی ایجاد می شود به نام منطقه متأثر از حرارت جوش یا heat affected zone یا H.A.Z affected zone می نامیم و نهایتا ناحیه آخر که تحت این تعییرات حرارتی قرار نمی گیرد و به عنوان فلز پایه یا فلز مادر یا base metal شناخته می شود. البته در بعضی از مراجع هر یک از این مناطق را

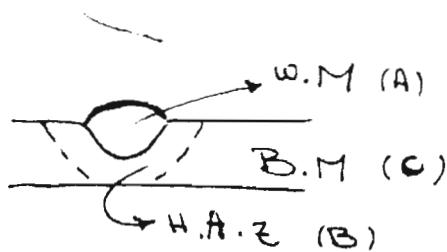

خود به بخش های کوچکتری تقسیم کرده اند.

کمتری دارد و تنها تغییرات ساختاری در آن ایجاد می کند. برای مثال اهمیت این نکته را این طور می توان نشان داد که دمای MAX که به آن رسیده ایم ۵۰ درجه الاین درجه حرارت استینته بوده یا ۱۵۰ درجه که تفاوت هایی را در ساختار ما ایجاد می کند.

۳. زمان توقف در دمای MAX : تفاوت های ناشی از این مسئله هم کاملا واضح است برای مثال نمونه ای برای ۵ دقیقه در دمای استینته باقی بماند یا برای ۵ ثانیه به طور قطع اولین موردی که دیده می شود بحث رشد دانه ها است یا بحث حل شدن. برای مثال به مورد دیگری هم می توان اشاره کرد که برای فولاد درجه حرارت ذوب ۱۵۳۵ درجه است و در لحظه اولی که به این دما برسد ذوب نمی شود بلکه نیاز به توقفی در این دما است. بنابراین زمان توقف در دمای MAX هم برای ما اهمیت دارد.

۴. شیب سرد شدن یا سرعت سرد شدن: برای راحتی می توان گفت که همان طور که نقاط مختلف با شیب های مختلف گرم می شوند برای سرد شدن هم ما شیب های متفاوتی داریم. البته باید توجه داشته باشیم که هیچ دلیلی برای یکی بودن سرعت گرم شدن و سرد شدن نیست اما برای نقطه C تقریبا سرعت سرد و گرم شدن یکسانی را داریم ولی ربای نقطه A بسیار متفاوت است. باید توجه داشته باشیم که می توان برای نشان دادن شیب سرد شدن هم از سرعت سرد شدن استفاده کرد و زمان سرد شدن بین دو دمای خاص که در این حالت هر چه سرعت سرد شدن (که با  $R$  واحد  $\text{min}^{\circ}$  بیان می شود) بیشتر باشد یعنی نمونه ما سریع تر سرد می شود.

۵. دمای پایانی: دمای را دمایی بیان می کنیم که سه منطقه A و B و C هم دما شده باشند که لزوماً درجه حرارت محیط نیست. برای مثال یک قطعه بزرگ فولادی را در دمای محیط جوشکاری می کنیم در این حالت نهایتاً درجه حرارت پایانی ما ۲۰۰-۱۰ درجه بالا تر از درجه حرارت محیط باشد اما اگر قطعه ای ما پیش گرم شده باشد و به درجه حرارت ۲۰۰ رسیده باشد در این حالت دیگر درجه حرارت پایانی ما درجه حرارت محیط نیست بلکه ۲۰۰-۲۱۰ درجه است. می توان در مقابل بیان کرد که نهایتاً قطعه ما به درجه حرارت محیط می رسد اما باید توجه داشت که از دمای پایانی به بعد دیگر مکانیزم سرد شدن متفاوت است تا دمای پایانی دمای قطعه در نقاط متفاوت با هم متفاوت است و سرد شدن در اثر انتقال حرارت بین نقاط مختلف قطعه صورت می گیرد اما بعد از درجه حرارت پایانی دیگر قطعه کار به تعادل رسیده و سرد شدن در اثر انتقال حرارت از سطح قطعه کار به محیط اطراف صورت می پذیرد.


مورد دیگری که ما بررسی می کنیم این است که ضمن جوشکاری چه عواملی برآ روی این سیکل می تواند تاثیر گذارد و آن را تغییر دهد بهتر این است که ما این موارد را یادنیم چون بعضی از این عوامل را می توانیم در حین جوشکاری کنترل کنیم:

### عوامل موثر بر سیکل حرارت

۱. مختصات موضع مورد نظر نسبت به منبع حرارتی: نقاط مختلف با توجه به اینکه چه مختصاتی نسبت به منبع حرارتی دارند می توانند سیکل گرو و سرد شدن متفاوتی داشته باشند.


۲. طبیعت منبع حرارتی یا نوع فرآیند: منظور این است که منبه حرارتی ما چیست شعله، قوس، اشعه لیزر یا ... یک مثال خیلی ساده فرض می کنیم قطعه ای را یک بار با اکسی استیلن یک

اگر در یک مثال در رسانیده باشیم ای را که می خواهیم جوشکاری کنیم و در آن قرموتراپی داشتهیم و تغییرات دما بر حسب زمان را برای این سه نقطه که معرف این سه ناحیه هستند در حین جوشکاری، رسم کنیم می بینیم. نتیجه این سودار گاهلا واضح است چون در قسمت A بخش عمده ای از حرارت را مستقیماً از منبع حرارتی جذب می شود اما ناحیه B بخشی از حرارت را از منبع حرارتی می گیرد اما مقداری از حرارت را هم از بخشی گه ذوب شده می گیرد و ناحیه C هم تقریباً تمام حرارت خود را از منطقه کناری خود می گیرد و ارتباط کمی با منبع حرارتی دارد. از این منحنی برای کارهای شبیه سازی و مدلینگ استفاده می شود تا بتوان خصوصیات آن را جزیی تر بررسی کرد و بتوان خطوط ایزوتراپ را در اطراف حوش رسم کرد یا حتی تنش های اطراف جوش را که در اثر سرد و گرم شدن ایجاد می شود را هم پیاده کرد و بددست آورد. به گونه دیگری هم می توان این منحنی را رسم کرد اگر یک محور را محور صفر در نظر بگیریم و بر حسب فاصله (X) در این حالت می توانیم بر حسب فاصله دما را برای زمان های مختلف بدست آوریم و پیشرفت دما را در فاصله تحلیل کنیم که دما در حال افزایش است یا کاهش.

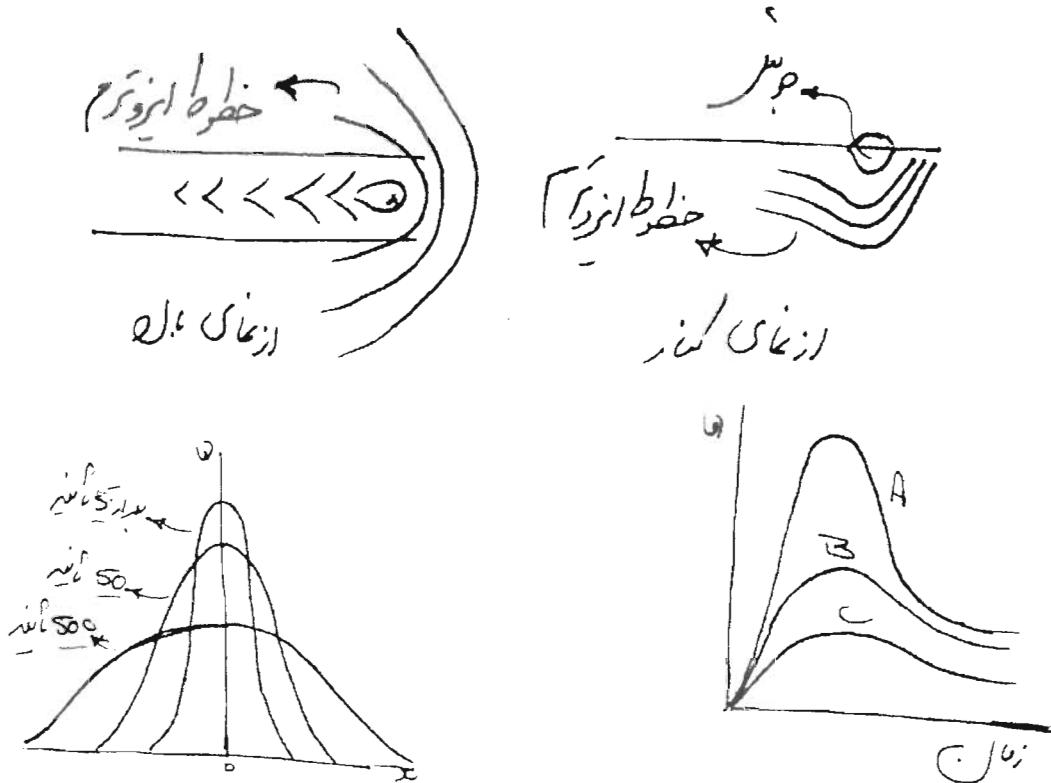

- اما در یک بررسی کامل همین تغییر حرارت از چندین بخش تشکیل شده است (ملهیت سیکل گرم و سرد شدن):
۱. نرخ گرم شدن یا شیب گرم شدن یا سرعت گرم شدن یا Heating rate : به راحتی دیده می شود که سرعت گرم و سرد شدن در دو نقطه A و B با هم متفاوت است.
  ۲. دما MAX یا ردیف حرارتی خاص: این مسئله هم خود دارای اهمیت است به خصوص برای بررسی تاثیر سیکل گرم و سرد شدن بر خواص جوش که البته همین نکته هم برای نقاط مختلف متفاوت است برای یک نقطه دمای MAX از درجه حرارت ذوب هم می گزند و ذوب را ایجاد می کند و یکی دمای

لیزر با TIG و یک بار اشعه لیزر داین جا معيار اندازه گیری حرارت را هم داشت در مطر صر گیریم، دیده می شود وقتی با لیزر جوشکاری می کنیم حتی می توانیم تا فاصله ۱ cm را هم با دست لمس کنیم اما در جوشکاری با TIG تا فاصله ۵cm را توانیم با دست لمس کنیم و در جوشکاری اکسی استیلن حتی در فاصله ۱۰cm را هم توانیم با دست لمس کنیم و حتی این تغییرات را در مقطع جوش هم می توانیم بینیم. یکی از موادی که ما می توانیم فرآیند ها را با هم مقایسه کنیم وسعت منطقه H.A.Z است و یا به بیانی مقایسه نسبت پهنا به عمق، برای مثال اگر یک نقطه را در یک مختصات از منبع حرارتی درنظر بگیریم در جوش لیزر این نقطه در B.M قرار می گیرد و هیچ تغییری در آن رخ نمی دهد در فرآیند TIG در منطقه H.A.Z قرار می گیرد و تنها تغییرات ساختاری در آن رخ می دهد اما در فرآیند اکسی استیلن این نقطه ذوب می شود.

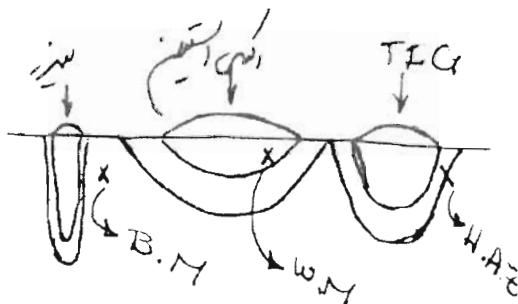

۳. متغیر های فرآیند های جوشکاری: با توجه به نوع فرآیندی که با آن جوشکاری می کنیم هر یک از متغیر های آن روی سیکل سرد و گرم شدن می تواند تاثیر گذار باشد برای مثال اگر Heat Input را زیاد کنیم فاصله ای خطوط ایزوترم زیاد تر می شود به این مفهوم که اگر Heat Input را زیاد کنیم منطقه بیشتری برای مثال تحت درجه حرارت ۱۵۰۰ درجه قرار می گیرد و حجم حوضچه ذوب بیشتر می شود. متغیر دیگر اگر سرعت جوشکاری را زیاد تر بکنیم در این حالت این خطوط ایزوترم جمع تر می شود. حال به عنوان مثال دیگر اگر در فرآیند TIG در شرایط Heat Input و آمپر و ولتاژ و سایر متغیر ها ثابت و تنها قطر الکترود تنگستن را کم کنیم در این حالت این خطوط جمع تر می شود. به همین ترتیب برای هر یک از فرآیند های آنها می تواند بر روی سیکل گرم و سرد شدن تاثیر گذارد. اما همین بار شدن یا جمع شدن خطوط ایزوترم به این مفهوم است که با باز ترشدن یا بسته ترشدن این خطوط امکان دارد نقطه ای که یک بار برای مثال در منطقه H.A.Z بوده با بسته شدن در منطقه M.B.M قرار می گیرد یا بر عکس. به طور کلی دو مورد ۲ و ۳ یعنی طبیعت منبع حرارتی و متغیر های فرآیند را در یک مفهوم کنیم که اسم شدت تمرکز حرارت مطرح می شود که تمامی تلاش در فرآیند ها این است که شدت تمرکز حرارت را افزایش دهیم چون هرچه

پارامتر شدت تمرکز حرارت بیشتر باشد تلافات افزایی که دلت و مشکلات پیچیدگی کم است و همین طور مشکلات منطقه H.A.Z کمتر است. ای هنل اینکه برای جوشکاری یک قطعه ظریف و پیچیده هزینه‌ی زیادی می‌کنیم و جوش لیزر را انتخاب می‌کنیم به دلیل این است که جوش لیزر شدت تمرکز حرارت بسیار بالایی دارد یا برای مثال برای آلیازی که خواص مناطق Z خیلی باید دقیق و حساس باشد باز از فرآیندی استفاده می‌کنیم که تا حد امکان این محدوده کوچک و باریک باشد.

۴. جنس قطعه: تا اینجا دو پارامتر قبلی که بیان شد از عواملی بودند که می‌توانستیم تا حدی با آنها بازی کنیم و آنها را تغییر دهیم. اما در ارتباط با جنس ما قدرت متور قلبی را نداریم، اینچه در اینجا در ارتباط با جنس قطعه برای ما اهمیت دارد نفوذ حرارتی است که همین پارامتر خود شامل ۳ ویژگی دیگر می‌شود ضریب هدایت حرارتی K، چگالی P و گرمای ویژه C. برای نشان دادن اثر این فاکتور می‌توان حالت را درنظر گرفت که فرآیند ثابت است و متغیرها را هم ثابت گرفته ایم یک قطعه مسی و یکی فولادی. در این حالت خطوط ایزوترم برای مس نسبت به فولاد بازتر می‌شود این را باز با دست می‌توانیم لمس کنیم در اینجا برای قطعه فولادی اگر بتوانیم تا فاصله 4cm را لمس کنیم مطمئناً برای قطعه مسی تا فاصله 6cm را هم نمی‌توانیم لمس کنیم که این نشان می‌دهد که خطوط بازتر شده اند یا به بیانی سیکل گرم و سرد شدن تغییر کرده است.

۵. ابعاد قطعه به خصوص ضخامت: در اینجا باز دو قطعه را با هم مقایسه می‌کنیم که تمامی عواملی که تا اینجا بیان شد در آنها ثابت است فقط یکی با ضخامت 2cm و دیگری با ضخامت 4cm است و دریک نقطه خاص برای هر دو سیکل گرم و سرد شدن را با ترموموکوبیل بررسی می‌کنیم. برای مثال سرعت سرد شدن را مقایسه می‌کنیم. در اینجا اگر شرایط را با ریخته گری مقایسه کنیم به مشکل بر می‌خوریم چون در ریخته گری قطعه ای را که ریخته گری کرده ایم هرچه نازک‌تر باشد سریع‌تر سرد می‌شود ( تست گوه در ریخته گری) اما در جوشکاری بر عکس این است ما در جوشکاری در یک نقطه حرارت را وارد می‌کنیم و بقیه نقاط سرد هستند و حرارت از طریق هدایت در حال جذب شدن است بنابراین اگر قطعه ما نازک باشد این انتقال حرارت در دو بعد و اگر قطعه ضخیم باشد در سه بعد انتقال حرارت را داریم اما مکانیزم سرد شدن در قطعه ریخته گری متفاوت است و هر چه قطعه ما ضخیم‌تر باشد نسبت سطح به حجم آن کاهش می‌یابد. پس تا حدی با ضخیم شدن قطعه ما افزایش سرعت سرد شدن را داریم. برای مثال تصور کنیم زمینی را داریم که تا ارتفاعی زمین قدرت جذب آب دارد و بعد از آن به یک لایه سخت می‌رسیم که آب در آن نفوذ نمی‌کند حال اگر در یک قسمت زمین لایه‌ای که آب جذب می‌کند ۱ متر باشد و در جایی دیگر لایه ۲ متر باشد در این حالت اگر یک جوی آب بخواهد در این زمین‌ها عبور کند در کدام یکی مقدار آب بیشتری جذب می‌شود؟ مسلمانه در جایی که ضخامت لایه‌ای که جذب آب می‌کند بیشتر است این را می‌توان تشبيهی از حالت جوشکاری در نظر گرفت اما ریخته گری در حالتی است

نمای از جسم حرارت  
نمای از جسم است


که هر دو زمین ما در زمستان کاملاً آب جذب کرده اند و در تایستان می خواهند خشک شوند در این حالت قسمتی از زمین که لایه جذب آب بیشتری دارد دیرتر خشک می شود. عموماً ضخامتی که ما در جوشکاری با آن کار می کنیم از ضخامت  $1\text{cm}$  تا  $10\text{cm}$  است که این تاثیر را میتوانیم در آن بینیم اما از  $10\text{cm}$  بیشتر شود دیگر خیلی تاثیر ندارد. البته به این نکته باید توجه داشت که فرض ما بر این است که مقدار حرارتی که ما قطعه می دهیم یکی است. اما طول و عرض قطعه هم بی تاثیر نیست برای مثال اگر قطعه ما کوچک باشد وقتی ما آن را جوشکاری می کنیم تمام قطعه گرم می شود و انتقال حرارت راحت تر صورت می گیرد اما اگر قطعه را بزرگ تر کنیم انتقال حرارت کمتر می شود که باز از این تاثیر در کنترل کیفی و بازرسی جوشکاری استفاده می کنند. بسیاری از تست های بازرسی جوش به صورت تست های غیر مخرب (NDT) است اما در برخی مواقع که نمی توان با تست های غیرمخرب جواب گرفت در این حالت از نمونه Test Plate تهیه می کنیم به این معنا که یک قطعه با همان آلیاز، با همان فرآیند، با همان ضخامت، و به طور کلی تا اینجا تمام پارامترها را یکی می گیرند و این بار بر روی آن جوشکاری می کنند و بعد بر روی آن تست های مخرب را انجام می دهند. اما باید توجه داشت که در این جا باید همان استاندارهای اندازه رعایت شود چرا که اگر کوچک تری ابزرگ رت بگیریم با همین مشکل رویه رو می شویم چون ابعاد و اندازه هم بر روی خواص جوش تاثیر می گذارد.

۶ دما قطعه و به طور غیر مستقیم دمای محیط: این مسئله به این معنا نسبت که ضرورتاً دمای قطعه ما با دمای محیط یکی است بلکه میتواند برابر باشد یا خیر یعنی قطعه را پیش گرم می کنیم که در این حالت دیگر دمای قطعه ما با دمای محیط یکی نیست. برای بیان تاثیر این پارامتر می توان دو قطعه را در نظر گرفت که تا اینجا تمامی پارامتر یکی است فقط یکی را ۲۰۰ درجه پیش گرم می کنیم و یکی را در ۲۰ درجه جوشکاری می کنیم. در این حالت کدام یکی سریع تر سرد می شود؟ در جایی که نمونه ما ۲۰۰ درجه هست اختلاف دما بین B.M و W.M کمتر است درنتیجه شب حرارتی کمتر است بنابراین آرام تر سرد می شود و سرعت سرد شدن نیز کمتر است. اما زمان سرد شدن در این نمونه بیشتر است. اگر بخواهیم برای این مورد هم تشبیه زمین را بباوریم می توانیم فرض کنیم زمینی داریم که در هر دو عمقی که آب می تواند نفوذ کند ۱ متر است و جوی آب می خواهد از این زمین ها بگذرد با ایت تفاوت که یکی از زمین ها کاملاً خشک است اما دیگری خود دارای رطوبت است در این حالت واضح است که در زمینی که خشک است آب بیشتری جذب می شود نهیت به جایی که خود رطوبت دارد. البته باید توجه داشت که ما نمی توانیم برای این که سرعت سرد کردن را بالا ببریم نمونه را به درجه حرارت های زیر صفر ببریم و بعد بر روی آنها جوشکاری کنیم. اما باید به دمای محیط توجه کنیم یعنی اگر در دمای محیط ۲۵ درجه یا ۴۵ درجه بخواهیم کیفیت جوش را بررسی کنیم خیلی تفاوتی دیده نمی شود اما اگر بخواهیم دو حالتی را که یکی در دمای محیط ۲۵ درجه و یکی در دمای محیط ۵-۵۰ درجه بخواهیم مقایسه کنیم تفاوت هایی دیده


دما محیط اثریت سرد شدن

می شود. در این حالت سرعت انتقال حرارت علاوه بر این که ما مسئله سرعت سرد شدن را داریم مسئله تسنیم زدن نیز روشن است. یعنی رطوبتی که در دماهای بسیار پایین بر روی سطح قطعه کر که گرم است تشدید می شود که باعث مشکلات ناشی از جذب رطوبت و هیدروژن و تردی هیدروژنی می شود. این حالت است که نیاز به پیش گرم کردن است.

۷. طرح اتصال: برای مثال در حالت های A، B و C با فرض اینکه تا اینجا تمامی پارامترها را یکی گرفته باشیم اگر در یک نقطه خاص با مختصات مساوی نسبت به منبع جوش بخواهیم سیکل گرم و سرد شدن را در سرعت سرد شدن بررسی کنیم می توانیم به این نتیجه برسیم که سرعت سرد شدن در حالت C از بقیه بیشتر است چون در A ما انتقال حرارت را تنها در یک جهت داریم و در B در دو جهت اما در حالت C ما در سه جهت انتقال حرارت را داریم. بنابراین تعداد جهات انتقال حرارت می تواند از نظر طراحی مورد توجه باشد که اصطلاحاً به این مورد در طراحی عدد سختی حرارتی Thermal Severity No. گفته می شود البته گاهی به عنوان ضخامت مغایل هم گفته می شود.

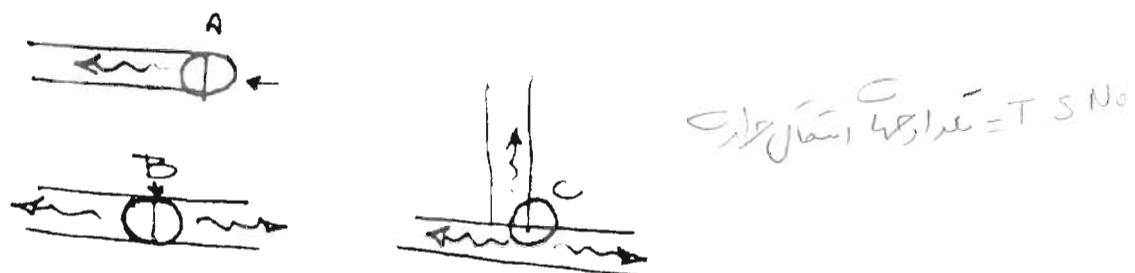


۸. شکل مقطع جوش در حجم ثابت: به راحتی با توجه به شکل می توانیم این مورد بررسی کنیم. (البته باید توجه داشت که حجم جوش برابر است) در این حالت یک نقطه در مختصات ثابت نسبت به منبع حرارتی را در نظر می گیریم در اینجا هم باز سایر پارامترها را ثابت می گیریم. در اینجا B سریع تر سرد می شود چون سطحی که انتقال حرارت می دهد بزرگتر است.

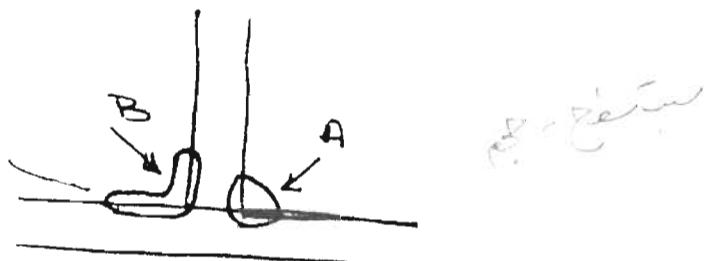


با توجه به این دو نکته آخر می توانیم در حالتی که ما پخش سازی کرده ایم و چندین پاس جوش را بر روی هم داده ایم می توانیم سیکل گرم و سرد شدن را برای دو نقطه که مختصات ثابتی نسبت به منبع حرارتی دارند یکی برای پاس اول یکی برای پاس آخر مقایسه کنیم البته برای

ثابت نگه داشتن پارامتر های دیگر فرض می کنیم که دمای قطعه برای پاس اول و پاس آخر یکی است یعنی بعد از پاس اول سر کردیم<sup>۱۰</sup> به دمای محیط برسد و بعد پاس بعدی را داده ایم و به همین ترتیب درین شرایط هم بر ما سیکل گرم و سرد شدن یکسانی را نداریم چرا که در این حالت با این که دمای قطعه یکی است اما طرح اتصال و ضخامت و حتی شکل مقطع جوش بر روی سیکل تاثیر گذار است.

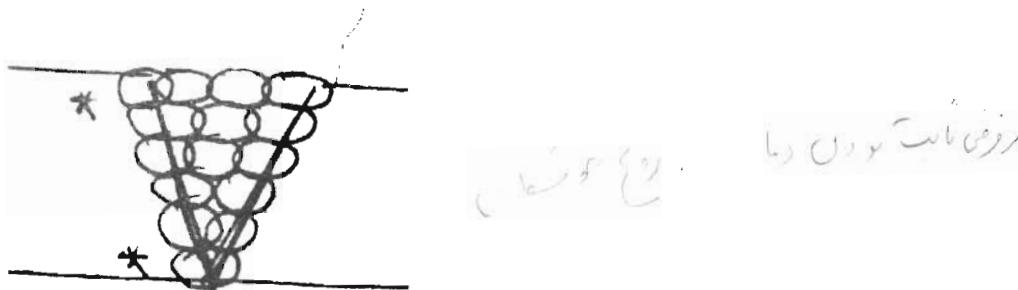

حال فرض کنید در موقعیتی در کنار جوش به دلیل سریع سرد شدن در نمونه ما مارتینزیت به وجود می آید و ترک می خورد در این حالت باید کاری کنیم که سرعت سرد شدن پایین بیاید و برای این منظور می توانیم با پارامتر هایی که بررسی کردیم بازی کنیم برای مثال می توانیم Heat Input را بالا ببریم که جوش ما آرام تر سرد شود یا این که قطعه را پیش گرم کنیم تا نمونه آرام تر سرد شود تا مارتینزیتی که نگران آن هستی مبوجود نباشد. یا به عنوان مثال دیگر در جایی به علت آرام سرد شدن دانه بندی درشت شده است و باعث نرم شدن نمونه الومینیومی شده است یکی از کار هایی که می توانیم انجام دهیم این است که از یک مبرد استفاده کنیم یعنی یک قطعه مسی را به پشت کزر متصل کنیم تا انتقال حرارت را راحت تر انجام دهد در عین حال با سایر پارامتر هایی هم که بیان شد می توانیم مانور دهیم.

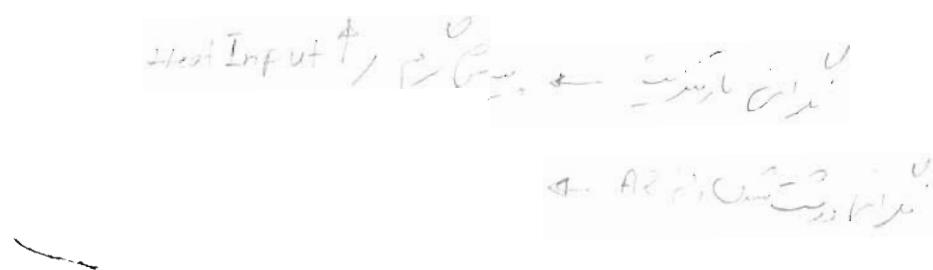


## سیکل گرم و سرد شدن و تأثیرات آن:

در جلسه قبل در مورد ماهیت و عوامل مؤثر در این سیکل را بررسی کردیم. در این جلسه به مورد سوم می پردازیم:


### ۳- تأثیرات سیکل گرم و سرد شدن بر منطقه جوش:

ابتدا باید منظور از منطقه جوش را فهمید. همانطور که گفته شد منطقه جوش عبارت است از *Weld Metal* که در شکل زیر این سه قسمت نشان داده شده است.

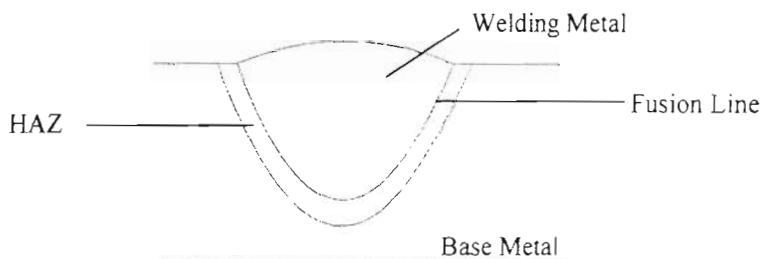

### ۱-۳- به وجود آمدن حوضچه مذاب:

اوین تأثیری که بر روی فلز جوش دیده می شود به وجود آمدن حوضچه مذاب است که حجم آن متاثر از سیکل گرم و سرد شدن است. بدین معنا که حتماً باید نقاطی وجود داشته باشد که آن از *Melting Point* بالاتر باشند. البته باید توجه داشت که *M.P.* تنها برای فلزات خالص است و برای آلیاژها محدوده ذوب و دماهای سونیدوس و لیکوئیدوس داریم. همچنین باید این  $T_{max}$  در زمان کافی برقرار باشد تا بتوانیم عملیات ذوب و نهان ذوب را داشته باشیم. این شروط، شروط لازم و کافی هستند و اگر نقطه‌ای نداشته باشیم که این دو شرط را داشته باشیم در نتیجه نمی‌توان عملیات جوشکاری ذوبی را داشت. از طرف دیگر اگر تعداد نهضی که دارای این شروط هستند بیش از اندازه باشد با مشکل دیگری به نام *Excessive Fusion* مواجه می‌شویم که نتیجه آن ریزش و سر ریز شدن ذوب است. پس اگر نمودار دما-زمان نقطه‌ای به صورت نقطه چین نشان داده در شکل باشد این نقطه بر روی *Fusion Line* قرار دارد یعنی به دمای ذوب می‌رسد ولی ذوب نمی‌شود.

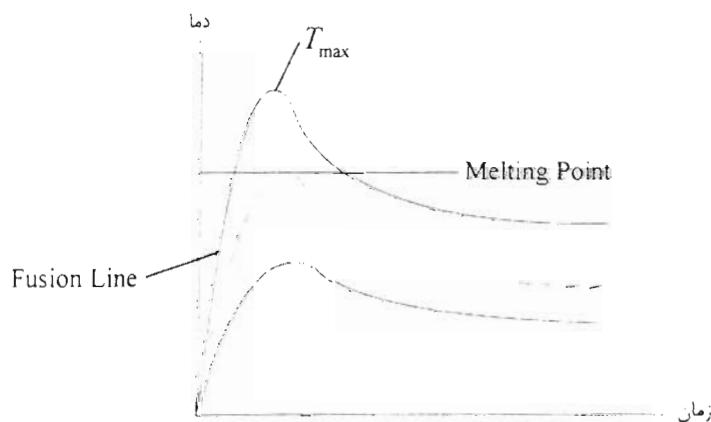


### ۲-۳- واکنش‌های سرباره، گاز، فلز مذاب و بقایای این واکنش‌ها:

نحوه انجام این واکنش‌ها در درجه اول بستگی به این دارد که این واکنش در چه دمایی در حال انجام است. دمایی که در اینجا برای ما اهمیت دارد دمای حوضچه مذاب ( $T_{\max}$ ) است که در تماس با سرباره است. این واکنش می‌تواند اکسیداسیون، احیا یا هر واکنش دیگری باشد. همچنین این واکنش‌ها تابع زمان نیز هستند مانند احیای  $Fe_3O_4$  از  $Fe$  توسط کربن. قسمت بعدی بقایای این واکنش‌ها است که بیشتر به صورت آخال‌ها هستند. این آخال‌ها تمايل دارند تا به از درون مذاب به بالا بیایند و عمل *Floating* را انجام دهند. خود این عمل نیز مستلزم زمان است و هرچه به آنها بیشتر زمان دهیم تعداد آخال بیشتری می‌تواند از درون مذاب بیرون بیاید. همچنین هر چه به هم زدن مذاب بیشتر باشد احتمال اینکه این آخال‌ها بیرون بیایند کمتر است. این زمان بر روی نمودار مربوط به انتهای نمودار می‌شود که زمان انجماد حوضچه است. این آخال‌ها می‌توانند حباب‌های گازی باشد که بیرون آمدن آنها نیز مستلزم زمان است.

### ۳-۳- نحوه انجماد:

بدیهی است که در جوشکاری ذوبی یکی از بحث‌های بسیار مهم عمل انجماد است. یکی از تفاوت‌هایی که بین انجماد در جوشکاری و انجماد در ریخته‌گری است این است که در ریخته‌گری به محض شروع شدن عملیات انجماد مذاب یک فاصله از دیواره قطب می‌گیرد در صورتیکه در جوشکاری قالب دیواره خود فلز است و فاصله هوايی نداریم و عمل انجماد از روی خود دیواره‌ها شروع می‌شود. کریستال‌ها از روی دیواره شروع به رسید می‌کنند تا به مرکز برسند. تفاوت دیگر بین ریخته‌گری و جوشکاری در این است که در ریخته‌گری معمولاً بحث فوق گداز را داریم اما در جوشکاری نمی‌توان بیش از یک حد معین دمای مذاب را بالا برد زیرا در این صورت مقدار مذاب از حد مجاز بیشتر می‌شود و مشکلات خاص خود را پدید می‌آورد. معمولاً در جوشکاری عمل انجماد بسیار سریعتر انجام می‌شود و عمل به هم زدن وجود دارد در صورتیکه در ریخته‌گری عمل انجماد عموماً به صورت ساکن انجام می‌شود. از مشترکات بین جوشکاری و ریخته‌گری می‌توان به سرعت انجماد آنها اشاره کرد. همچنین اندازه، شکل و جهت رشد دانه‌ها در جوشکاری و ریخته‌گری مشابه هم است. همانطور که از انجماد می‌دانیم جهت رشد دانه‌ها عمود بر منحنی‌های ایزوئرم است.

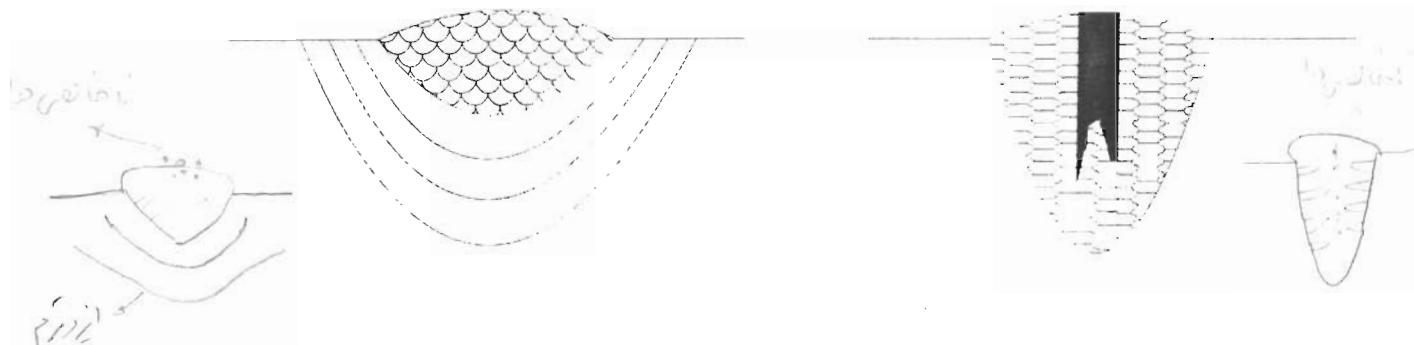

در حین انجماد اکثر ناخالصی‌ها به وسط رانده و در مرحله آخر منجمد می‌شوند. همانطور که در شکل نمایان است در شکل سمت چپ ناخالصی‌ها به سمت بالا رانده شده‌اند و در قسمت زیر آن دانه‌ها به صورت یکنواخت هستند

ولی در شکل سمت راست ناچالصی‌ها در وسط جوش گیر کرده‌اند. پس اگر یک تنش کششی برابر به هر دو وارد شود جوش سمت چپ دواز بیشتری خواهد داشت. همچنین از انجاماد می‌دانیم که قطر دندربیت‌ها متناسب با سرعت انجاماد است ( $D \propto \sqrt{S}$ ). همچنین زیاد یا کم بودن گپ بین منحنی سولیدوس و لیکوئیدوس موجب آن می‌شود که یک سری از فازها و ترکیباتی که نقطه ذوب پایین تری دارند به وسط یا به درون مرز دانه‌ها کشیده شوند که این خود باعث یک نوع جدا شدن ترکیب در داخل دانه‌ها و مرزدانه‌ها می‌شود.

بحث دیگر بحث جوانه و جوانه زا است. این مواد خصوصیات خاصی دارند از جمله اینکه نقطه ذوب آنها بالاتر از فنر یا آنیاژ اصلی است. این جوانه‌ها علاوه بر زیاد کردن تعداد دانه‌ها نقش تسريع عمل انجاماد را نیز به عهده دارند. این جوانه‌ها باید از نظر ظاهری نیز دارای خصوصیاتی باشند که دانه‌ها بر روی آنها شروع به شکل گیری کنند و یادآوری می‌شود که انجاماد از نظر متالورژیکی نظم کریستالی پیدا کردن است که طی آن اتم‌های آزاد در حالت مذاب در فرم‌های مختلفی مانند  $FCC$ ,  $BCC$  و ... با رعایت فاصله‌های شبکه‌ای قرار می‌گیرند. یکی از تفاوت‌هایی که بین ریخته‌گری و جوشکاری وجود دارد این است که در ریخته‌گری نمی‌توان دمای مذاب را از یک حسی بلاتر برد زیرا در این صورت امکان دارد که مواد جوانه زا نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. اما در جوشکاری به علت سریع سرد شدن حوضچه مذاب وجود یا عدم وجود جوانه‌زا خیلی با اهمیت نیست. اما در برخی فرآیندهای جوشکاری که با Heat Input های بالا کار می‌کنیم مشکل درشت بودن ساختار را داریم که در این موارد از جوانه‌زاها استفاده می‌کنیم که این عمل یا از طریق سیم جوش و یا پودر جوش انجام می‌شود. اهمیت این بحث در اینجاست که دانه‌هایی که در حین عمل انجاماد درشت هستند پس از تحول یوتکتوئید نیز به فریت و پریت درشت تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر اگر آستینیت اولیه دانه ریز باشد در نهایت در حین تحول یوتکتوئید نیز دانه‌های فریت و پریست ریزتری به وجود می‌آیند وبالعکس. به طور خلاصه می‌توان گفت که در یک عملیات جوشکاری نقش سرعت سرد شدن، نقش ایزوترم‌های حرارتی که باید دانه‌ها عمود بر آنها رشد کنند و تمامی موارد مربوطه به سیکل گرم و سرد شدن اعمالی بر نقاط مختلف بستگی دارد. همچنین باید دقت کرد که حل فیزیکی گزرا در مذاب و حد اشباع آنها نیز بستگی مستقیم با  $T_{max}$  دارد.

#### ۴- تأثیرات سیکل گرم و سرد شدن بر روی منطقه مجاور جوش:

برخی از این تأثیرات می‌تواند با فلز جوش مشترک باشد البته پس از منجمد شدن فلز جوش.

##### ۴-۱- رشد دانه‌ها (Grain Growth):

همانطور که در درس متالورژی فیزیکی بیان شد اگر در دماهای بالا به فلز زمان کافی دهیم دانه‌های درشت‌تر، دانه‌های ریزتر را می‌خورند و مرتباً رشد می‌کنند.

هنگامیکه در حال جوشکاری هستیم نقاط مختلف در اطراف ناحیه جوش بسته به اینکه دور یا نزدیک باشند دارای سیکل‌های گرم و سرد شدن متفاوت هستند. در ابتدا باید دید که خود رشد دانه به چه عواملی بستگی دارد:

- دما: هرچه دما بالاتر باشد سرعت رشد دانه‌ها نیز بیشتر است.

- زمان: تأثیری همانند دما دارد.


- عناصری که اضافه می‌شوند و سرعت رشد دانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

##### ۴-۲- تغییر فاز:


این پدیده برای برخی آلیزها است و عمومیت ندارد. ابتدا باید دقت کرد که بحث بر روی تغییر فاز است و نه تغییر حالت یعنی بر روی دماهایی است که ساختار کریستالی تغییر می‌کند که موجب تغییر برخی خواص می‌شود. به عنوان مثال در مورد فولاد هنگامی که فولاد به صورت آستینیتی شود دیگر جذب آهنربا نمی‌شود. همچنین در مورد حلالیت کردن. مثلاً هنگامیکه وارد منطقه آستینیتی می‌شویم حد حلالیت کردن در فولاد بیشتر می‌شود (حل فیزیکی) اما در حالت فریت مقدار زیادی از این کردن بیرون می‌زند و یک مقدار بسیار کم آن در درون فولاد باقی می‌ماند که با قرار گرفتن کردن در شکل‌های مختلف، فازهای مختلف را داریم. این فازهای مختلف در مورد فولاد می‌تواند به شرح زیر باشد:

- ❖ مارتنتزیت
- ❖ بینایت (بینیت) : بالایی و پایینی
- ❖ آستینیت باقی‌مانده
- ❖ فریت + پرلیت (فریت+سمنتیت)

این تغییر فازها عمدتاً در تحول یوتکتoid حاصل می‌شود که یک دمای بحرانی دارد که در آن آستینیت به فریت و سمنتیت تبدیل می‌شود:

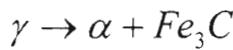


البته شکل و اندازه دانه نیز در تحول فوق می‌تواند متفاوت باشد که دو نوع آن را در زیر مشاهده می‌کنید:

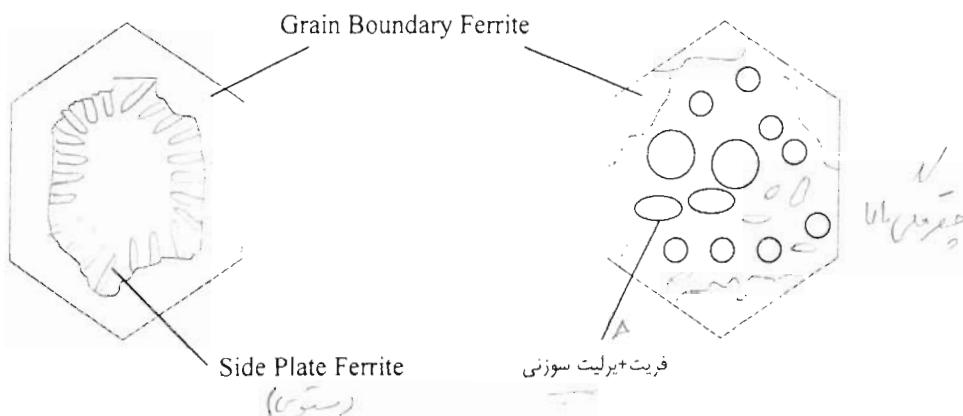

در شکل سمت چپ فریت به صورت ستونی به سمت وسط رشد می‌کند و لابه‌لای آن نیز یک مقدار پرلیت ظریف به وجود می‌آید. در شکل سمت راست داخل دانه یک سری فریت-پرلیت‌های بسیار ظریف در جهات مختلف شکل گرفته است که به آن فریت-پرلیت سوزنی می‌گوییم. این نوع ساختار در جوشکاری برای فولاد بسیار مناسب است و خاصیت چرمگی آن بسیار بالاست.

که نوع‌های دیگر می‌تواند مارتنتزیت باشد و یا اگر سرعت سرد شدن خیلی زیاد باشد حتی می‌توان در دمای محیط نیز کمی آستینیت داشت که همان آستینیت باقیمانده است. پس به طور خلاصه می‌توان گفت که ساختار نهایی در مورد فولاد به دو عامل بستگی دارد: ۱) مقدار کردن ۲) سرعت سرد شدن با توجه به شکل زیر در ناحیه مشخص شده سرعت سرد شدن می‌تواند ساختار نهایی را مشخص کند.

:

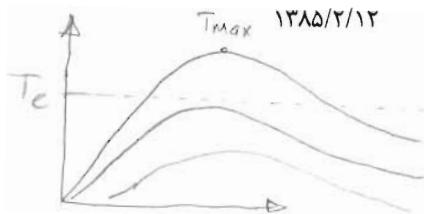

لازم به ذکر است که تمامی این تغییر فازهای مختلف در نقاطی اتفاق می‌افتد که  $T_{\text{max}}$  آنها از  $T_{\text{critical}}$  بالاتر رفته باشد. به بیانی دیگر در دیاگرام فوق نقاطی که  $T_{\text{max}}$  آنها کمتر از  $T_{\text{critical}}$  است برای آنها دیگر تغییر و تحول معنا ندارد زیرا اصلاً وارد منطقه آستینیت نشده است. همچنین هنگامیکه ما یک ساختار فریتی - پرلیتی را به دمای ۸۰۰ درجه ببریم باید به آن زمان کافی بدهیم تا ساختار آن به آستینیت تبدیل شود. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این اتفاقات که متأثر از سیکل گرم و سرد شدن است شامل حال Weld Metal نیز می‌شود؟ پاسخ این سؤال مثبت است.


### ۳-۴- رسوب و جداش ناخالصی‌ها یا ترکیبات بین فلزی:

یکی از مهمترین قسمت‌های عملیات حرارتی *Solution Treatment*، *Age Hardening* (سختی رسوبی) است. بدین منظور فولاد را با یک ترکیب خاص تا دمای ۹۰۰-۸۰۰ درجه می‌بریم و سپس آن را سرد می‌کنیم و مجددآ آن را در یک دمای کاملاً خاص نگاه می‌داریم تا یک سری ذرات ریزی در آن رسوب کنند که همان کاربید استند. این ذرات مانع حرکت نابهای‌ها و باعث بالا رفتن استحکام می‌شوند. حالت دیگر *Over Aging* (پیر سختی) است که در آن عملیات سختی رسوبی را به طور کامل انجام نمی‌دهیم و قطعه را به مدت بیشتری در آن دما نگاه می‌داریم و در نتیجه این ذرات رسوب کرده به یکدیگر می‌پیونددند که در این صورت احتمال بالا رفتن تردی بیش از حد قطعه به میان می‌آید. اهمیت این بحث در اینجاست که عموماً قطعه‌ای که در حال جوشکاری بر روی آن هستیم عملیات سختی رسوبی بر روی آن انجام شده است و با حرارت ناشی از جوشکاری پدیده *Over Aging* رخ می‌دهد که برای ما مشکل ساز است. همچنین با بالا رفتن دما بحث نفوذ (*Diffusion*) به میان می‌آید. به عنوان مثال در مورد فولاد زنگ نزن بحث نفوذ کربن از درون دانه را به سمت مرز دانه‌ها داریم. در این حالت کروم نیز به دلیل میل ترکیبی زیاد آن با کربن به سمت مرز دانه کشده می‌شود و در نتیجه تولید کاربید کروم را در مرز دانه داریم که به این پدیده **رسوب کاربید کروم** می‌گویند که پدیده‌ای بسیار جدی در جوشکاری فولادهای زنگنزن است. در این حالت چون کروم به ظرف مرز دانه‌های کشیده شده است در اطراف مرز دانه‌ها فقر کروم را داریم که در نتیجه مقاومت در برابر خوردگی آن بسیار پایین می‌آید و خوردگی مرز دانه‌ای را خواهیم داشت که اگر در حین همین خوردگی یک مقدار تنش هم داشته باشیم می‌تواند تبدیل به *Stress Corrosion Cracking* شود. این پدیده اکثرآ در اطراف جوش رخ می‌دهد زیرا در خود جوش ما یک سری عملیات ذوب و انجامدرا داشته‌ایم و بحث *Over Aging* و *Age Hardening* را نخواهیم داشت.


### ۴-۴- تبلور مجدد:

پدیده دیگری که می‌تواند ناشی از سیکل گرم و سرد شدن باشد **تبلور مجدد** است. این پدیده زمانی معنا پیدا می‌کند که ما بر روی قطعه کار سرد (*Work Hardening*) انجام داده باشیم. همانطور که می‌دانیم در حین اعمال کار سرد مانند نورد به جایی می‌رسیم که اگر بخواهیم تنش دیگری بر روی قطعه اعمال کنیم قطعه خرد

می‌شود که آن را منتهای کار سختی می‌گوییم. اگر بخواهیم مجدداً بر روی آن کاری را اعمال کنیم مجبور هستیم بر روی آن عملیات حرارتی آنل کردن را اعمال کنیم که مجدداً فلز نرم شود. همانطور که در شکل‌ها می‌بینیم در میان قطعه یک قسمت وجود دارد که دانه‌های آن ریز‌تر از هر دو طرف آن است. برای توجیه این قسمت ابتدا باید دید که *Normalizing* به چه هدفی انجام می‌شود؟ پاسخ: ریز‌تر کردن دانه‌ها.

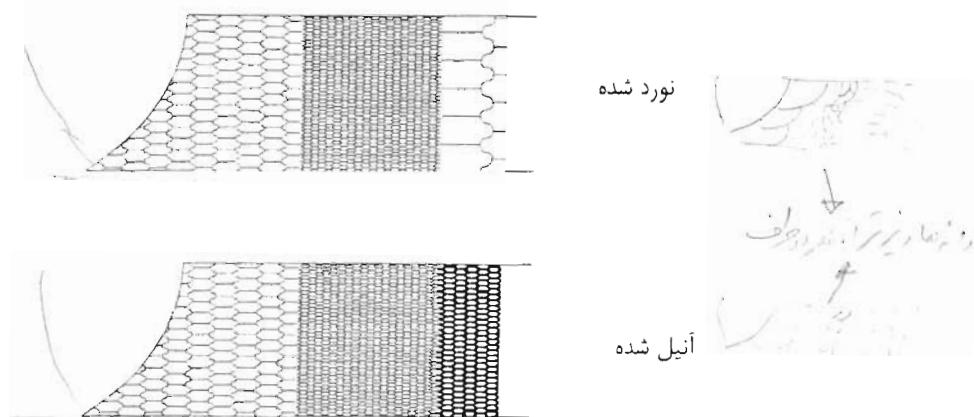

سیکلی که برای این کار انجام می‌دهیم این است که یک مقدار دمای قطعه را تا کمی درون قسمت آستینیته بالا می‌بریم و برای مدتی در این دما نگاه می‌داریم و سپس آن را در هوا سرد می‌کنیم. با این کار یک دانه بزرگ و خشن تبدیل به چند دانه ظریفتر و کوچک‌تر می‌شود. روال انجام این کار این است که یک دانه  $\gamma_{Fe}$  را حرارت می‌دهیم تا به یک دانه آستینیت ( $\gamma_{Fe}$ ) تبدیل شود.

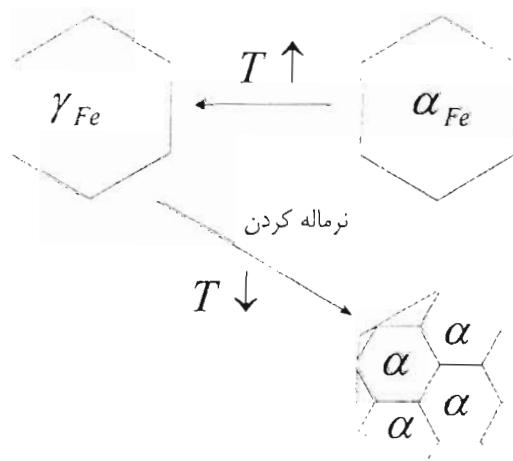

تبیور مجدد را همه جا نداریم به عنوان مثال در مورد فلز جوش صادق نیست. همچنین است برای رسوب و جدایش.

X تبلور مجدد  
X رسوب

W.M. HAZ ایجاد می‌کند رسوب

~~۵~~- منطقه فلز پایه (*Base Metal*)

5

در مورد فلز پایه دو مورد باید مورد بحث قرار گیرد:


- تمپر شدن
- تغییر تنش‌های پسماند:

❖ فلز جوش

❖ مجاور جوش

❖ فلز پایه

در مورد تغییر تنش‌ها توضیح اینکه هنگامیکه در حال جوشکاری هستیم فلز پایه که در مجاورت حوضچه مذاب قرار دارد میل به منبسط شدن پیدا می‌کند اما اطراف جلو آن را می‌گیرند و مانع آن می‌شوند در نتیجه تحت تنش فشاری است و بالطبع اطراف تحت تنش کششی همچنین در حین انجماد این فلز میل به جمع شدن دارد که باز هم اطراف مانع آن می‌شود پس تحت تنش کششی قرار می‌گیرد و اطراف آن تحت تنش فشاری قرار می‌گیرند. حال اگر قطعه از قبل تحت تنش قرار گرفته باشد (مثلًاً نورد شده باشد) و آن را تحت عملیات جوشکاری قرار دهیم ممکن است از این تنش کم یا به آن افروده شود. زیرا این گرم شدم اطراف امکان آزاد شدن تنش‌ها را فراهم می‌آورد.

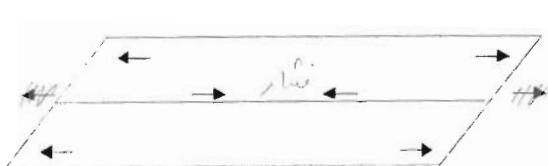

ضمن جوشکاری (فشاری)



ضمن انجماد و سرد شدن (کششی)

Residual Stress

**عملیات حرارتی پس گرم کردن یا عملیات حرارتی بعد از جوشکاری یا Post Heating**  
 این عملیات برای تکمیل سیکل گرم و سرد شدن و جهت دارنابه خواصی که ما از جوش انتظار داریم انجام می‌شود. انچه در جوشکاری بیشتر متداول است بیشتر تنش گیری است.

• **تنش گیری یا Stress Relive** عملیاتی است که برای رها شدن تنش‌های پس ماند در جوشکاری استفاده می‌شود. البته باید به این نکته هم توجه داشت که عملیات حرارتی تنش گیری یک نوع آن به صورت حرارتی است که بیشتر مورد توجه ما در این بحث است و یک نوع دیگر آن مکانیکی است که به طور مختصر می‌توان این طور بیان کرد که برای رها کردن تنش‌های پس ماند می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که در سیستم تنش‌های معکوس بوجود آید برای مثال اگر در جوش تنش‌های کششی بوجود آمده است با کوبیدن یا اولتراسونیک یا هر روش دیگری سعی کنیم آن را رها کنیم. این روش تنش گیری بیشتر در جاهایی که تنش گیری حرارتی برای ما مشکل ایجاد می‌کند یا امکان پذیر نیست یا امکان این باشد که بر روی برخی چیزهایی که روی قطعه است آسیب برساند مثل زنگ یا ... از آن استفاده می‌کنیم که خود روش‌های گوناگونی دارد. اما در بیشتر موارد همان روش حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع تنش گیری دما و زمان و نحوه سرد و گرم شدن آن اهمیت دارد. تنش گیری برای فولادهای عumولی یا به بیانی فولادهای ساختمانی که ۸۰٪ جوشکاری را شامل می‌شود در تمامی استانداردها آمده است برای مثال برای فولاد عumولی تنش گیری در دمایی در حدود ۶۳۰-۶۰۰ درجه صورت می‌گیرد و به ازای هر اینچ ضخامت باید یک ساعت در آن دما نگه داری شود و البته شب سرد و گرم شدن هم باید رعایت شود که از ۳۰۰ درجه به بعد در حدود ۶۰ درجه بر دقیقه نمونه را گرم می‌کنیم و برای سرد شدن هم به همین ترتیب تا ۳۰۰ درجه بین ۶۰-۸۰ درجه بر دقیقه نمونه را سرد می‌کنیم. البته در بعضی مواقع هم که امکان این برای ما وجود ندارد که در دمای بین ۶۰۰-۶۳۰ درجه عملیات تنش گیری را انعام دهیم و در دمای پایین تر تنش گیری را انجام دادیم می‌توانیم طبق استاندارد به ازای هر چند درجه کاهش دما مدت نگه داری را افزایش دهیم. باید به این نکته توجه کنیم که اگر طبق استاندارد عمل نکنیم برخی از تنش‌ها رها می‌شود اما همه تنش‌ها رها نمی‌شود.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا ما تنش‌ها را رها می‌کنیم؟ و اگر این تنش‌ها باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ تنش‌های پس ماندی که در جوش یا هر سازه دیگری وجود دارد سه مسئله را می‌تواند داشته باشد یکی در حالت distortion یا پیچیدگی است که بعد از ماشین کاری نهایی اگر قطعه یک مدتی در یک محلی رها شود حتی در دمای محیط بعد از مدتی تنش‌های آن رها می‌شود که در این حالت وقتی بعد از رها شدن قطعه را اندازه می‌گیریم می‌بینیم که قطعه دیگر نفت قبلی را ندارد و از حالت تعادلی قبلی خارج شده است. یکی دیگر این که وقتی ما تنش‌های پس ماند در سرمه داشته باشیم با تنش‌های ضمن سرویس می‌تواند مخالف باشد که این حالت به نفع ما است. می‌تواند هم از نظر برداری در خلاف هم باشند که در این حالت قبل نشی که ما انتظار داریم می‌بینیم تغییر شکل صورت می‌گیرد و شکست رخ می‌دهد. پس به این بستگی دارد که تنش‌های پس ماند ما با تنش‌های ضمن سرویس در یک جهت بشنند یا در خلاف هم. در مقابل این حالت داریم در صنعت نفت و گاز که چون لوله‌ای باید در دههای بالا کار کند آن را در دمای محیط به نحوی می‌کشند و بعد جوشکاری را بر روی آنها انجام می‌دهند

که وقتی به دمای کاری می‌رود دیگر تنش‌های پس ماندی در ساختار ایجاد نشود. و در نهایت مسئله دیگری که تنش پس ماند می‌تواند برای ما ایجاد کند تشدید خوردنی است (S.C.C). بنابراین برای جلوگیری از این مسئله‌ای که در اثر تنش پس ماند ایجاد می‌شود لازم است که ما عملیات تنش‌گیری را چه به صورت مکانیکی و چه به صورت حرارتی انجام دهیم. البته در برخی از موارد هم می‌شود به جای این که تمامی قطعه را تنش‌گیری کنیم به صورت مؤهی تنش‌گیری را انجام دهیم که می‌تواند علت یا پیچیدگی قطعه یا حجمی بودن آن باشد. باید به این نکته توجه داشت که در برخی از موارد با توجه به ضخامت توصیه می‌شود که حتماً تنش‌گیری صورت گیرد یا اهمیتی ندارد.

• **عملیات حرارتی دیگری که در جوشکاری متداول است اما به نسبت کمتر از عملیات تنش‌گیری عملیات**

**نرماله کردن یا Normalizing** است. این عملیات برای این انجام می‌شود که تا حدی ساختار ریز و هموزن‌تر شود انجام می‌شود. نرماله کردن برای جوش‌های طریف اصلاً مطرح نیست برای مثال در جوشکاری با الکترود دستی حتی اگر چندین پاس بر روی هم انجام شود یا TIG یا MIG بلکه عمدتاً در فرآیندهای جوشکاری با Heat Input بالا انجام می‌شود مطற می‌شود مثل جوشکاری زیرپودری یا جوشکاری ترمیت که حجم زیاد ذوب را در یک پاس به وجود می‌آورند و با درشت ساختاری روبه‌رو هستند. حاصل این عملیات حرارتی یک جوش با ساختار ریزتر و خواص مکانیکی بهتر است. این عملیات متناسب با جنس قطعه متفاوت است اما به طور کلی می‌توان این طور گفت که دمای محل جوش یا محلی که می‌خواهیم نرماله کنیم را بین ۵۰-۶۰ درجه بالای دمای یوتکتوبئد می‌رسانیم و سرد کردن هم در هوا انجام می‌شود چه به صورت دمشی چه معمولی که باعث ریز شدن ساختار ما می‌شود. عملیات حرارتی نرماله کردن تنها به صورت حرارتی امکان پذیر است و به صورت مکانیکی انجام پذیر نیست. درجه حرارت نرماله کردن چون بالاتر از دمای تنش‌گیری است بر روی کل قطعه انجام می‌شود و کمتر به صورت موضعی انجام می‌شود هر چند ما تنها در منطقه جوش با درشت ساختاری روبه‌رو هستیم.

• **کوئنچ کردن و تمپر کردن** عملیات دیگری است که در جوشکاری مطرح است. این دو عملیات را با

هم می‌نویسند اما بع طور کامل دو عملیات جدا از هم است اما چون در اکثر مواقع این دو عملیات با هم انجام می‌شود با هم بیان می‌شود. برخی از آلیاژها هستند که حتماً نیاز به کوئنچ کردن و تمپر کردن دارند و در مقابل برخی دیگر از آلیاژها هستند که لازم است اگر در شرایط کوئنچ کردن و تمپر کردن هستند بر روی آنها عملیات انجام دهیم و از این حالت خارج کنیم و بعد از جوشکاری دوباره بر روی آنها عملیات را انجام دهیم و به حالت اولیه برسانیم. عملیات کوئنچ کردن و تمپر کردن عملیات بسیار حساس و پیچیده ای هست که باز بر اساس جنس و آلیاژی که دارد باید در دمای بالای آستانیت (دمای بحرانی) حرارت ببیند و بعد یک مرحله سریع سرد شود تا اینجا را کوئنچ کردن گویند که حاصل آن ساختار مارنتزیتی است و بعد تمپر کردن صورت می‌گیرد که معمولاً در دمای ۳۵۰-۴۰۰ درجه گرم می‌شود و در هوا سرد می‌شود. نتیجه این دو کار در ادامه هم این است که مارنتزیتی که بوجود می‌آید تمپر می‌شود و حاصل مارنتزیت تمپر شده ای است که هم سختی و استحکام را دارد و هم در عین حال تفسیس را در حقیقت با این عمل سعی بر این است که بتوان تعدیلی بین خواص ایجاد کنیم. "بته باید

توجه داشت که در بسیاری از موارد برای برخی از آلیاژها عملیات تمپر کردن در چند مرحله انجام می‌شود.

- عملیات دیگری که در حین جوشکاری مورد توجه است عملیات حرارتی است که در آن هیدروژن رها می‌شود به عنوان عملیات رهاسازی هیدروژن. هیدروژن یک عنصر بسیار مضار و خطرناک در جوش است و باعث تردی هیدروژنی یا ترکیدگی‌های سرد در مناطق جوش و اطراف جوش می‌شود. ما در حین جوشکاری سعی می‌کنیم تمامی منافذی که امکان دارد هیدروژن از آنها وارد جوش شود را بگیریم مثل چربی و رطوبت. اما در عین حالت برای بالا بردن ضریب اطمینان این عملیات حرارتی را هم انجام می‌دهیم. برای این عملیات بعد از این که نمونه ما تمپر شد پیش از آن که به دمای محیط برسد آن را در دمای حدود ۲۰۰-۱۵۰ درجه برای مدت ۳۶-۲۴ ساعت نگه می‌داریم و بعد آن را سرد می‌کنیم در با این عملیات مختصر هیدروژنی که در جوش است شرایط آزاد شدن را پیدا می‌کند و احتمال ترکیدگی یا تردی هیدروژنی کمتر می‌شود. این عملیات جزء عملیات‌های بسیار مهم و حساس است به خصوص برای آلیاژ‌هایی که جوش پذیری خوبی ندارند.

به عنوان جمع‌بندی ما بعد از جوشکاری برای این که ساختار جوش و خواص مناطق جوش و اطراف جوش که تحت سرد و گرم شدن بوده کنترل شود برخی از عوامل را که می‌شناسیم سعی می‌کنیم در حین جوش آنها را حذف کنیم و سایر موارد را با عملیات حرارتی بعد از جوش کنترل می‌کنیم تا ساختار و خواص مورد انتظار را داشته باشد.

### معایب و مشکلات در جوشکاری : Welding defects and difficulties

بسته به فرآیند جوشکاری مشکلات بوجود می‌آید البته برخی مشکلات را می‌توان از جوشکار انتظار داشت که بتواند حل کند اما برخی از مشکلات پیچیده‌تر است و در ارتباط با جوشکار نیست. برای مثال در یک حالت پیش می‌آید که ما با یک شرایط یکسان یک بار ساعت‌ها می‌توانیم جوشکاری کنیم اما در بار بعد بعد از چند دقیقه می‌بینیم که بوی سوختگی می‌آید و کابل داغ شده است این به این خاطر می‌تواند باشد که بخشی از کابل افسان ما از مدار خارج شده است. یا یکی دیگر از مواردی که امکان دارد پیش آید این است که انبر داغ می‌شود در صورتی که تا قبل با این مشکل روبرو نبودیم در این حالت هم احتمال دارد کفشك مسی که با آن الکترود را می‌گیریم که این مشکل باشد یا فنر انبر که باعث می‌شود الکترود را محکم بگیرد شل شده باشد و در هر یک از این دو حالت یک مقاومت اضافی در سیستم پیش می‌آید که باعث گرم شدن انبر می‌شود. برخی از مشکلات مثل سوختن ترانس یا از بین رفتن سیم پیچ هم وجود دارد که در این‌ها دیگر از جوشکار انتظار نمی‌رود که بتواند مشکل را بر طرف کند. یکی دیگر از مشکلاتی که زیاد با آن روبرو هستیم این است که عموماً پشت دستگاه هنی جوش فن‌هایی برای خنک نگه داشتن دستگاه وجود دارد حال اگر یک تکه نایلون یا کاغذ یا هر چیز دیگر بر روی آن قرار گیرد در این حالت دیگر فن نمی‌تواند مکش هوا را داشته باشد و در تیجه دستگاه خنک نمی‌شود و داغ شدن سریع‌تری را در دستگاه می‌بینیم.

برای شروع بحث عیوب در جوش ابتدا به مسئله بازرگانی و کنترل کیفیت توجه می‌کنیم. دو مسئله هست که در ارتباط با کنترل دارای اهمیت است یکی تست‌های غیر مخرب NDT و یکی تست‌های مخرب یا DT.

تست‌های مخرب به بیانی همان تست‌های مکانیکی است که از نمونه جوشکاری شده و از مناطق جوش و اطراف جوش بدست می‌آید. اما تست‌های غیر مخرب تست‌هایی است که نشان می‌دهد در این نمونه ما عیب وجود دارد یا نه. یک سری عیب‌ها است که مشترک است مثلاً در این قطعه ما که جوشکاری کرده ایم مک یا حفره وجود دارد یا نه؟ یا این که در اعمق قطعه ما ترکیدگی وجود دارد یا نه؟ یا به همین ترتیب ناخالصی مخلوط شده یا نه؟ به طور کلی سلامت جوش را ما تا حدی می‌توانیم با تست‌های غیر مخرب متوجه شویم. تست‌های غیر مخرب خود شامل چندین نوع می‌شود:

۱. تست‌های فرا صوتی یا U.T

۲. پرتو نگاری با اشعه X یا اشعه γ یا R.T

۳. تست‌های ذرات مغناطیسی یا M.T

۴. تست مایعات نفوذ پذیر رنگی یا P.T

۵. تست‌های ظاهری یا V.T

بنابراین با این تست‌های می‌توان از سلامت جوش تا حدی اطمینان یافت اما این که ما با انواع این تست‌ها سلامت کامل جوش را تضمین کنیم نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که جوش ما از استحکام کافی و سختی مناسب و مقاومت خوب خورگی هم برخوردار است به بیانی می‌توان گفت نبودن عیوب در جوش شرط لازم برای خوب بودن جوش است اما شرط کافی نیست چون امکان دارد طی عمل جوشکاری و سرد و گرم شدن آلیاژ جوش تغییر کرده باشد که این مسئله خود بر روی جوش تاثیر می‌گذارد. بنابراین مرحله اول را که مشخص کردن این است که آیا عیوب در جوش است یا خیر را ما با تست‌های غیر مخرب می‌توانیم انجام دهیم. البته باید در اینجا به این نکته اشاره کنیم که ما جوش بدون عیب نداریم بلکه انچه که ما تعیین می‌کنیم این جوش خوب است یا نه این است که بسته به شرایطی قطعه در آن کار می‌کند و حساسیت کار تعیین می‌کنیم که قطعه ای با این که عیوب در آن وجود دارد جوش خوبی است یا خیر. بنابراین برای هر عیوب یک معیار پذیرش تعریف می‌شود که بر طبق آن نمونه جوش را قبول می‌کنند یا رد اما نکته ای که هست این است که در هیچ شرایطی ما ترک در جوش را نمی‌پذیریم.

اما عیوب را به طور کلی ما در چند حالت بررسی می‌کنیم:

۱. ماهیت عیوب یا به چه شکلی وجود دارد.

۲. به چه روشی می‌توان آن عیوب را تشخیص داد.

۳. این عیوب چه عوارضی می‌تواند در جوش داشته باشد.

۴. روش تعمیر یا باز سازی این عیوب در جوش چیست

۵. علل به وجود آمدن این عیوب چیست این مورد دارای

اهمیت بیشتری است.

۱. عیوب ترشح یا جرقه یا Spatter: ما در جوشکاری با این عیوب زیاد روبرو هستیم. ماهیت این عیوب روشن است قطراتی است که یا از حضچه مذاب به اطراف پاشیده می‌شود و یا قطراتی که در مسیر از "کترود به حوضچه مذاب از مسیر خارج شده و به حوضچه نمی‌رسد یعنی یا نیروهایی در اطراف باعث می‌شود که قطرات مذاب از سر الکترود منحرف شود و یا این که فعل و انفعالات انفجار گونه ای داخل حوضچه مذاب باعث پاشش قطرات مذاب به اطراف می‌شود برخی کمی ریزتر و برخی کمی درشت تر. آن دسته از قطراتی که پرواز بیشتری کرده اند وقتی روی سطح می‌رسند سرد شده اند در کار فرو

۴

چهارمین  
سرویس  
و سایر  
مراحت  
با سرمه

نمی‌روند و راحت‌تر پاک می‌شوند اما آنها باید که در فاصله نزدیک‌تری به سطح می‌رسند چون هنوز حرارت کافی را دارند حتی می‌توانند سطح را هم ذوب کنند و در کار فرو روند. به سختی از سطح کار جدا می‌شوند. اما نحوی تشخیص این عیب خیلی راحت است و نیازی به تست خاصی ندارد تنها با تست T.V قابل تشخیص است. معمولاً بازرس با نگاه کردن به سطح نسبتی می‌گوید که در سطح پاشش زیاد است یا نه. البته برای کارهای تحقیقاتی یک سری تست‌های کمی هم هست اما برای بقیه موارد کاربردی ندارد و کاملاً نسبی است. و اما عوارض این عیب در درجه اول سوختن و دست و لباس جوشکار است عارضه بعدی تلف شدن مقداری کار و انرژی یعنی مقداری از ماده که باید در لایه درز جوش ریخته می‌شود تلف می‌شود و به اطراف پراکنده می‌شود بنابراین از نظر اقتصادی هم مطرح می‌شود چون برای همه این موادی که تلف می‌شود برق و انرژی مصرف شده تا به حالت مذاب برسد در عین حال رشت شدن سطح کار را هم داریم به خصوص برای موادی که بعد می‌خواهیم بر روی آن رنگ بزنیم این عیب بسیار دیده می‌شود برای مثال در جوشکاری لولای دریبو به بدنه که در اینجا این عیب بسیار مهم است و حتی برای این عیب معیاری هم در نظر گرفته شده است که از یک حدی بیشتر باشد قابل قبول نیست چون ریگ را بر روی قطعه خراب می‌کند و حتی گاهی لازم است که نمونه را سنگ بزنند و این عیب را از روی سطح پاک کنند که همین سنگ شدن و فرز شدن هم خود اتلاف انرژی و وقت است اما از همه این مواد جدی‌تر جاهایی است که ما بر روی فولادهایی جوشکاری می‌کنیم که Hardenable یا سختی پذیر است یعنی کربن معادل بالایی دارد در این حالت وقتی این جرقه‌ها بر روی نمونه می‌افتد با توجه به این که این قطره‌های موبی ریزی را بوجود آورد اما این ترک می‌تواند بعداً این احتمال وجود دارد که بر روی قطعه ما ترک‌های موبی ریزی را بوجود آورد اما این ترک که در این در شرایط کاری وقتی تحت تنش قرار گیرد برای ما شرایط مناسب شکست را ایجاد کند که در این دست حتی اگر ما سطح کار را سنگ بزنیم و تمیز کنیم چون ترک در این منطقه ایجاد شده باز هم این عیب بر طرف نمی‌شود چون جوانه ترکیدگی بر روی سطح کار باقی مانده است. عموماً در مواجهه با این نوع شکست ما با مشکل رو به رو می‌شویم چون در جایی دور از منطقه ایجاد شده باز هم این شکست را داریم که برای ما غیرمنتظره است. البته نکته مثبتی که است این است که بیشتر فولادها و آبزهایی که با آن کار می‌کنیم سختی پذیر نیستند و بسیاری از فولادهای ساختمانی چون در بین بتن قرار می‌گیرد این عیب مشکل زا نیست و تنها مشلکی که ایجاد می‌کند برای جوشکار است. اما نحوی تعمیر یا بازسازی آن این است که این مناطق را باید سنگ بزنیم و مناطقی را که احساس می‌کنیم احتمال ایجاد جوانه ترک هم بوده بهتر است این سنگ زدن را ادامه دهیم تا حتی کمی گود شود و جوانه ترک هم حذف شود. در مورد کارهای خیلی حساس حتی پیشنهاد یک تست P.T هم داده می‌شود تا مطمئن شویم در این قسمت دیگر ریشه ترکی وجود ندارد. اما مهم‌تر از همه این موارد این است که به نیم در چه مواردی این عیب به وجود می‌آید که اگر این عامل‌ها را بدانیم حتی در مواردی که برای این عیب برای ما خیلی اهمیت دارد با زا بین بردن این عوامل از این عیب جلوگیری کنیم. دلایلی که برای این عیب می‌توانیم نام ببریم یکی نوع فرآیند است مسلماً به راحتی می‌توان گفت جوش  $CO_2$  بیشتر پاشش دارد نسبت به جوش TIG یا جوش با الکترود دستی بیشتر از جوش زیر پودری پاشش دارد.

علاوه بر نوع فرآیند این که در فرآیند از چه مواد مصرفی استفاده شود یا متغیر های به چه صورت تنظیم شوند هم می تواند تاثیر گذار باشد. برای مثال در جوشکاری با الکترود دستی نوع الکترود می تواند بر روی میزان پاشش تاثیر گذارد و حتی یکی از تلاش های سازنده های الکترود این است که الکترود پاشش کمتری داشته باشد. الکترودی که فاسد باشد یا چرب و مرطوب شده باشد پاشش بیشتری دارد. میزان آمپر خود می تواند موثر باشد ما در آمپرهای کم پاشش داریم در آمپر های بالا هم پاشش داریم که البته تفاوت اینها در این است که در آمپر های بالا پاشش های ما ریزتر است و همراه با صدا هم هست. یکی دیگر از عوامل را می توان کثیف بودن سطح کار بیان کرد برای مثال سطحی که چرب باشد یا بر روی آن زنگ زدگی یا رنگ وجود داشته باشد هر یک از این ها می توانند پاشش را ایجاد کند. البته نوع جریان، برق ورودی دستگاه این ها هم می توانند به صورت غیر مستقیم بر روی پاشش تاثیر گذارند زیرا بر روی نرم بودن قوس تاثیر دارند به طور کلی عواملی که باعث می شد ما قوس نرمتری را داشته باشیم پاشش کمتری را هم به دنبال دارد. باید توجه داشت که عموما این عوامل قابل کنترل است و می توان با تغییر آنها پاشش را کنترل کرد. یکی از عواملی که خیلی با آن روبرو هستیم وجود ناخالصی در گاز  $\text{CO}_2$  در جوش  $\text{CO}_2$  است یا حتی نوع گاز محافظت در MIG.


۳۰-۰۶-۰۰۰۰

### عيوب در جوش:

#### ۱- ترشح (جرقه)

#### ۲- تخلخل (خلل و فرج، حفره‌های گازی) (*Porosity, Gas hole, ...*)

ماهیت این عیوب به صورت حباب‌های گازی است که در ضمん انجماد در داخل جوش محبوس می‌شوند و یا اینکه این حباب‌ها در آخرین لحظه بیرون می‌آینند و دیگر ذوبی وجود ندارد که جای آن را پر کند. این تخلخل‌ها به صورت‌های مختلفی از قبیل قطره، کرمی شکل و یا خوش‌های هستند.

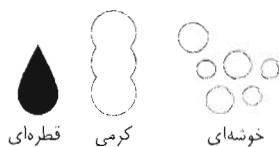

اگر این تخلخل‌ها در سرتاسر جوش دیده شوندانها را هموژن و اگر تنها در یک قسمت وجود داشته باشد به آن هتروژن گفته می‌شود. در برخی موارد در هنگام بیرون آمدن حباب حوضچه مذاب سرد می‌شود که در این حالت یک شکل قله مانند بر روی خط جوش ظاهر می‌شود. روش تشخیص این عیوب به حساسیت جایی بستگی دارد که می‌خواهیم قطعه را در آنجا به کار ببریم. در برخی جاها می‌توان آن را به صورت *Visually* نگاه کرد و در صورتکیه سطح جوش به صورت سوراخ سوراخ یا کرمی نیست می‌توان آن را قبول کرد. در مخازن جدار نازک بحث *Leakage* مطرح است و اگر حباب‌های وجود داشته باشد که از داخل به بیرون راه داشته باشند باعث نشتی می‌شوند که در این صورت دیگر نمی‌توان آن را با نگاه کردن قبول یا رد کرد بلکه باید از آب صابون برای پیدا کردن این موارد استفاده کرد. در مواردی که حساسیت کار بیشتر است دیگر نمی‌توان به این دو حفره اعتماد کرد و باید درون خود جوش را نیز مشاهده کرد. بدین منظور از روش‌های *UT*<sup>۱</sup>, *RT*<sup>۲</sup> و *MT*<sup>۳</sup> استفاده می‌شود. در برخی کارهای تحقیقاتی باید به حباب‌های بسیار ریز میکروسکوپی نیز بی‌برد. در این موارد دیگر نمی‌توان از روش‌های غیر مخرب استفاده کرد و باید از روش‌های مخرب استفاده کرد مانند بررسی سطح شکست.

#### ۷ عوارض عیوب:

- جوشی که دارای مقدار زیادی حباب داشته باشد مشکل *leakage* دارد.
- خواص مکانیکی: درست است که حباب حالت گرد دارد و به صورت شارپ و کشیده نیست اما به هر حال می‌تواند تأثیر بسزایی بر روی خواص مکانیکی داشته باشد.
- خواص فیزیکی: وجود حباب در جوش باعث اختلال در جریان الکتریکی می‌شود. در اصل این حباب‌ها باعث بالا رفتن مقاومت الکتریکی می‌شود.

۱- UT: Ultra Sonic Test / RT: Radiography Test / MT: Magnetic Particle Test

- خواص خوردگی: وجود حباب‌ها بر روی خواص خوردگی به صورت غیر مستقیم تأثیر می‌گذارند.  
وجود این حباب‌ها بر روی سطح جوش علاوه بر بالا بردن سطح تماس با الکتروولیت می‌تواند سبب ایجاد پل اختلاف دمشی در آن قسمت‌ها شود و خوردگی را تشدید کند.

### بازسازی عیب:

در مواردیکه تعداد و قطر این حباب‌ها از حد مجاز بیشتر است باید این حباب‌ها را با سنگ زدن از بین بیریم و سپس جوش را بشکافیم و مجدداً عمل جوشکاری و بازرسی را انجام دهیم.

### علل به وجود آمدن تخلخل:

اولین سؤالی که ممکن است پیش آید این است که این تخلخل‌ها محصول جوشکاری ذوبی است و یا خیر؟  
جواب مثبت است و ما در جوشکاری حالت جامد چنین حالتی را نداریم و تنها در *Fusion Welding* این حالت را داریم.


ابتدا باید دید که چه گازهای در مذاب می‌توانند به شکل حباب در آیند و این مشکلات را ایجاد کنند. گازهایی که ما در ضمن عملیات جوشکاری برای حباب‌سازی می‌شناسیم عبارتند از:

- رطوبت: این رطوبت می‌تواند از پوشش الکتروود، پودر جوش، گاز محافظ و یا اتمسفر شرجی وارد حوضچه مذاب شود.


هیدروژن: هیدروژن از طریق تجزیه رطوبت، چربی‌ها و دیگر آلودگی‌ها می‌تواند وارد جوش شود و حباب به وجود آورد. هیدروژن داخل مذاب هم به صورت مولکول هیدروژن و هم به صورت اتمی وجود دارد و می‌تواند به داخل مناطق اطراف جوش نفوذ کند و باعث تردی هیدروژن شود.

ازت: این گاز عمدتاً از هوا می‌آید و علت آن عدم محافظت صحیح از حوضچه مذاب است. این ازت به مقداری حل فیزیکی می‌شود و در هنگام سرد شدن مذاب حد اشباع آن کم می‌شود و وقتی *Reject* می‌شود بخشی از آن به بیرون می‌آید و بخش دیگر به صورت حباب درون مذاب باقی می‌ماند.

$\text{CO}_2$ : این گاز معمولاً در جوشکاری چدن‌ها از سوختن گرافیت تولید می‌شود. دقیق شود که  $\text{CO}_2$  مورد استفاده برای محافظت در داخل مذاب حل نمی‌شود که بعد یک مقدار از آن داخل جوش باقی بماند. اکسیژن لازم برای سوختن گرافیت یا از هوا و یک از دیگر ترکیبات اکسیدی داخل چدن می‌تواند تأمین شود.

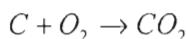


$\text{CO}_2$  This Gas has no effect

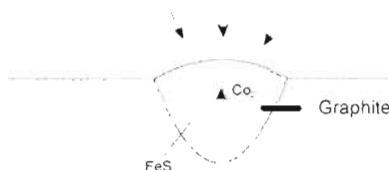

دو مورد اول از سوختن سولفیدها در فولادهای پست به وجود می‌آید. همانطور که می‌دانیم یکی از ناخالصی‌های متداول در فولادها گوگرد ( $MnS$ ,  $FeS$  و ...) است که اکثراً به صورت *Segregation* وجود دارد. اگر در داخل *Base Metal* مقداری سولفید وجود داشته باشد به داخل حوضچه مذاب می‌آید و با واکنش با اکسیژن و هیدروژن تشکیل  $SO_2$  و  $SH_2$  می‌دهد. این گازها نیز می‌توانند سبب ایجاد حباب و تخلخل در جوش شوند.

بخارات فلزی: مانند  $Zn$ ,  $Sn$ ,  $Pb$  ... به عنوان مثال هنگام جوشکاری ورق گالوانیزه به علت وجود روی بحث تخلخل بسیار جدی است. در این ورق‌ها بخشی از روی به صورت اکسید تبدیل می‌شود که مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند ولی بخش دیگر به صورت بخار در می‌آید که سبب ایجاد تخلخل می‌شود. همچنین در جوشکاری برنج (آلیاژ مس-روی) اولین مشکل آن تخلخل است. بخارات روی و محبوس شدن این بخارات داخل جوش سبب این تخلخل می‌شود.

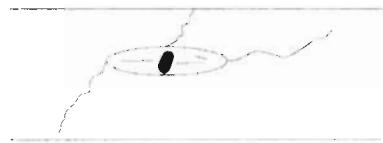

### ۳- ناخالصی‌های محبوس شده (آخال):

این ناخالصی‌ها بر دو نوع هستند: ۱- فلزی ۲- غیر فلزی

از نمونه ناخالصی‌ها فلزی تنگستن و مس است که در اینجا به این نوع آخال‌ها نمی‌پردازیم. در بازرگانی‌ها بیشتر از به دسته دوم توجه می‌شود که منظور از آخال‌ها بیشتر همین دسته است. نمونه‌های معروف این آخال‌ها عبارت است از: اکسیدها، سیلیکات‌ها، سولفیدها و یا کمپلکس‌های این موارد هستند. این آخال‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

ریز و کروی: که قطر آنها در محدوده  $5-50\ \mu$  است.

تیکه‌ای و درشت: که امکان دارد ابعاد آنها به چند cm هم برسد. این آخال‌ها را در اصطلاح *Slag Interruption* و یا *Slag Inclusion* می‌نامند.

به طور معمول و در کارهای صنعتی آخال‌های ریز و کروی اهمیت چندانی ندارند و تنها در کارهای تحقیقاتی مورد توجه هستند. برای تشخیص این نوع آخال‌ها نیز تنها می‌توان از روش‌های *DT* استفاده کرد اما برای تشخیص آخال‌های درشت می‌توان از روش‌های *N.D.T* استفاده کرد.


عوارض این عیب: مسلماً جوشی که یک تکه گل جوش داخل آن باشد بر روی خواص مکانیکی آن جوش تأثیر منفی می‌گذارد به ویژه بر روی *Ductility*.

آخال‌ها ریز و کروی  $\rightarrow DT$   
آخال‌ها درشت و تکه‌ای  $\rightarrow NDT$

این ناخالصی‌ها بر روی مقاومت الکتریکی نیز تأثیر گذاشته و آن را افزایش می‌دهند. همچنین این ناخالصی‌ها خود می‌توانند سبب جذب رطوبت و خوردگی شوند.

#### ۷ علل به وجود آمدن عیب:

- عدم تمیز کردن سرباره بین پاس‌ها جوش: در نتیجه این عیب بین جوشکاری‌های با الکترود دستی، زبر پودری و Cored Wire بسیار متداول است اما در فرآیندهای TIG/MIG بسیار کمتر است.

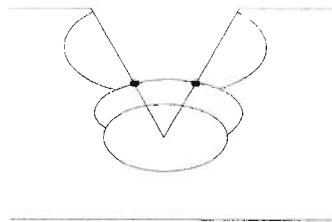


- عدم تمیز کردن لبه‌های کار قبل از جوشکاری: در بسیاری موارد ما لبه‌های جوش را با شعله بریده‌ایم. این بریدن به معنای اکسید کردن است. در حین جوشکاری امکان دارد مقداری از این اکسیدها ذوب شوند و به بیرون آیند اما بخش اعظم آنها در درون ذوب به صورت جامد باقی می‌مانند و تولید آخال می‌کنند.
- عدم مهارت جوشکار به ویژه در جوشکاری‌های غیر تخت (*Out of Position*) به خصوص در کار با الکترود دستی.
- الکترود فاسد (پوشش شکسته): در ضمن جوشکاری باید هسته و پوشش به طور مناسب ذوب شوند اما اگر این پوشش دارای ترک باشد و یا شکسته باشد امکان دارد قطعاتی از آن کنده و وارد حوضچه مذاب شوند. بخشی از این تکه‌ها ممکن است ذوب شوند و بالا بیایند. بخشی دیگر از آن در درون مذاب باقی می‌مانند.
- محل‌های تعویض الکترود: اگر در این قسمت‌ها جوشکاری را به درستی شروع نکنیم به این عیب بر می‌خوریم (*Back Step*).

**سؤال:** آیا نوع پوشش الکترود نیز در به وجود آمدن این عیب سهیم است یا خیر؟ بلی. زیرا همانطور که در فرآیندها گفته شد برخی از این پوشش‌ها طوری هستند که سرباره به سرعت جدا می‌شود و به روی جوش می‌آید و به راحتی نیز از آن جدا می‌شود ولی سرباره برخی دیگر ممکن است بسیار سفت باشد و برای کندن آن مجبور باشیم به آن چکش بزنیم. همچنین در مورد الکترودهای سلولزی چون سرباره آنها بسیار نازک است اگر حتی در داخل جوش هم گیر کند در پاس بعدی به سرعت ذوب می‌شود و بیرون می‌آید. مورد دیگر زاویه پخ است زیرا هر چه این زاویه کوچکتر باشد تمیز کردن آن سخت‌تر است و احتمال گیر کردن سرباره در آن بیشتر.

پوشش الکترود سرمه ایست  
سرمه ایست  
سرمه ایست  
سرمه ایست

#### ۴- ذوب یا نفوذ ناقص (*Lack of Penetration, Lack of Fusion, Incomplete Fusion*)

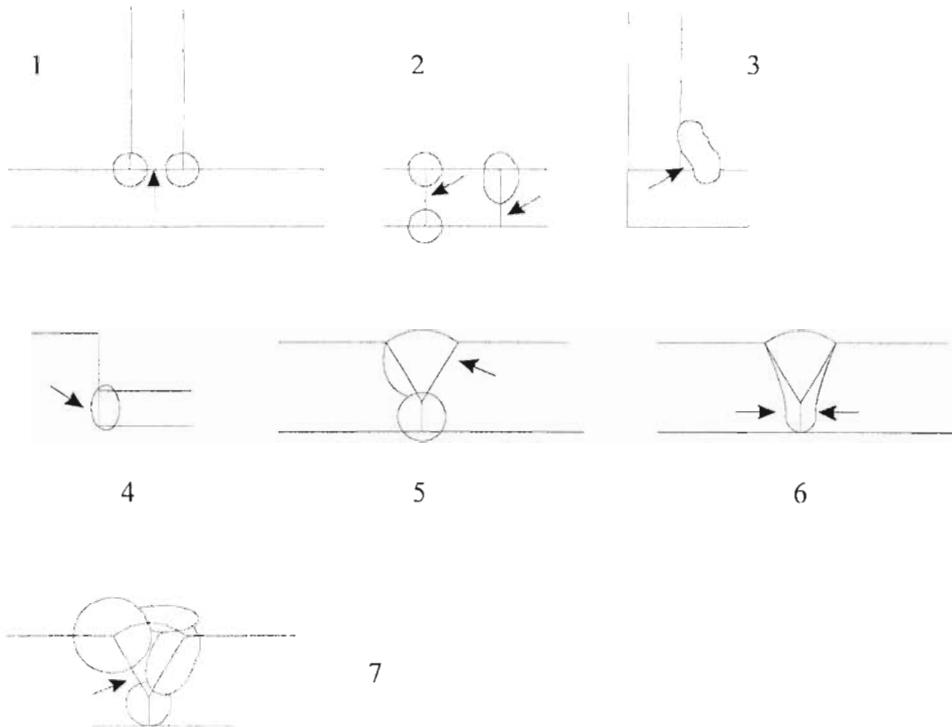

Under Cut - ۳

Lack of Root Fusion - ۲

Lack of Fusion - ۱

۴- ذوب ناقص دیوارهای (دیواره خوب ذوب نشده است)

۵- ذوب بیرون زده است ولی دیوارهای خوب ذوب نشده است

۶- ذوب ناقص بین پاسی (Side Wall Fusion) (مجبر هستیم دیواره بشکافیم و مجدداً عمل جوش را انجام دهیم).


#### ۷- تشخیص این عیوب:

برای تشخیص این عیوب عموماً از روش‌های N.D.T استفاده می‌شود. در برخی حالات مانند حالت ۲ اگر دسترسی به پشت جوش داشته باشیم به راحتی و به روش V.T می‌توان عیوب را تشخیص داد. اما در برخی حالات مانند مورد ۳ و ۴ تنها مجبر هستیم بر روی آن تست مخرب انجام دهیم تا میزان نفوذ ذوب را تشخیص دهیم که روش متداول آن Macrography است که سطح مقطع جوش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

#### ۸- عوارض عیوب:

در این بحث نوع تنش اعمالی بسیار مهم است و در اصل این تنش است که تعیین می‌کند جوش داده شده مورد قبول است و می‌توان آن را پذیرفت و یا خیر. به عنوان مثال در شکل زیر اگر قطعه تحت تنش فشاری قرار گیرد مسلماً هیچ مشکلی رخ نمی‌دهد. همچنین اگر تحت نیروهای خمشی قرار گیرد چون منطقه‌ای که ذوب نشده است تقریباً منطبق بر محور خشی است تنشی را احساس نمی‌کند و قطعه به مشکل برخورد


نمی‌کند اما اگر قطعه تحت تنش کششی سیکلی قرار گیرد حتماً شکسته می‌شود. زیرا این موضع می‌تواند مانند موضع تمرکز تنش عمل کند.

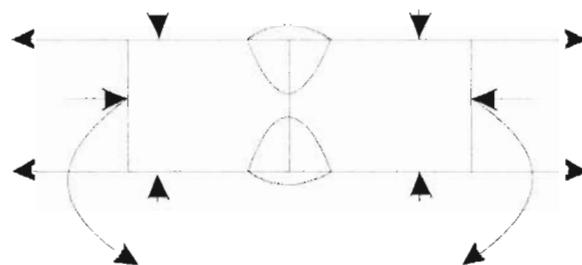

اگر این عیب در سرتاسر جوش وجود داشته باشد برای بازسازی آن مجبور هستیم کل جوش را بشکافیم و مجدداً آن را جوش دهیم. همچنین اگر جوش در یک پاس داده شده است می‌توان برای رفع آن از پشت جوش مجدداً جوشکاری کرد تا نفوذ به طور کامل انجام شود (شکل ۶) اما اگر همانند شکل ۷ در چند پاس جوشکاری را انجام داده باشیم باید کل جوش را بشکافیم و مجدداً جوش دهیم.

### علل به وجود آمدن عیب:

علل مختلفی را برای به وجود آمدن این عیب بر حسب محل، نوع فرآیند و ... جوشکاری می‌توان نام برد. به عنوان مثال در جایی که نفوذ ناقص ریشه‌ای است یکی از دلایل می‌تواند نوع فرآیند باشد. مثلاً در جوشکاری یک ورق ضخیم نمی‌توان از الکترود دستی استفاده کرد حتی اگر میزان آمپر و قطر الکترود را هم زیاد بگیریم مگر در حالتی که آن را پخت سازی کنیم. اما همین ورق را با فرآیند جوشکاری زیر پودری می‌توان جوشکاری کرد. پس هر چه آمپر بیشتر باشد نیروی پلاسمای جت بیشتر و بالطبع عمق نفوذ نیز بیشتر است. همچنین هر چه سرعت جوشکاری بیشتر باشد نفوذ نیز بیشتر است. یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن این عیب می‌تواند پخت سازی نادرست باشد.

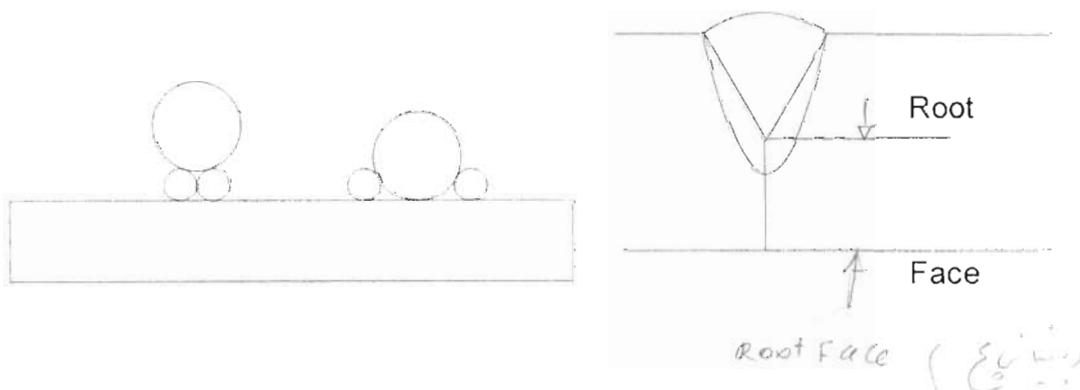

جایزه  
نامه

اگر فاصله بین Root و Face (پاشنه یا پیشانی پخ) بیش از اندازه زیاد باشد احتمال به وجود آمدن این عیب وجود دارد.

در مورد شکل سوم دلیل اینکه دیواره‌ها به صورت نامتقارن ذوب شده‌اند می‌تواند این باشد که الکترود به صورت متقارن گرفته نشده است و یا الکترود به صورت متقارن قرار گرفته است (موازی خط  $45^{\circ}$  ولی مکان آن مناسب نبوده است).

در شکل ۴ دو قطعه با خصامت‌های متفاوت را داریم که به صورت نامتقارن ذوب شده‌اند. دلیل این است که قطعه ضخیم‌تر قدرت Heat Sink Effect (قدرت جذب حرارت) بالاتری نسبت به قطعه نازک‌تر دارد و توانسته است به اندازه کافی ذوب شود ولی قطعه نازک‌تر به سرعت ذوب شده. حال اگر بخواهیم مقدار آمپر را بالاتر ببریم تا قطعه ضخیم نیز ذوب شود، ذوب از زیر قطعه پایین‌تر می‌ریزد و اگر آمپر هم پایین باشد که قطعه ضخیم‌تر ذوب نمی‌شود. برای حل چنین مشکلی چندین راه حل وجود دارد:

- قطعه ضخیم‌تر را تا حدود  $300-200$  درجه پیش گرم کنیم که باعث می‌شود قدرت جذب حرارت آن کاهش یابد و ذوب مناسب را داشته باشیم.

• عکس عمل فوق را انجام دهیم یعنی قطعه نازک‌تر را سرد کنیم. بدین منظور از یک بلوک مسی استفاده می‌کنیم بدین ترتیب که یک قطعه مسی را پشت آن قرار می‌دهیم و پس از آن آمپر را بالا می‌بریم در نتیجه قطعه ضخیم‌تر ذوب می‌شود ولی قطعه نازک‌تر حرارت خود را به بلوک مسی می‌دهد و کمتر ذوب می‌شود.

• در صورت امکان طرح را یک مقدار تغییر دهیم.

• اگر اختلاف خصامت دو قطعه کم است می‌توان مشعل یا الکترود را طوری نگاه داشت که حرارت کمتری به قطعه نازک‌تر برسد.

در مورد شکل ۶ الکترود کلفت بوده است که باعث سریع ذوب شدن و نفوذ آن تا پایین است ولی دیواره‌ها فرصت کافی برای ذوب شدن نداشته‌اند. در صورتیکه اگر الکترود را نازک انتخاب می‌کردیم دیواره‌ها نیز فرصت برای ذوب شدن پیدا می‌کردند. از دیگر علل به وجود آمدن این عیب می‌تواند دمای قطعه نیز باشد.

### Under Cut - ۵ (بریدگی یا سوختگی کنار جوش) و پرنشدن جوش (Lack of filling):

شکل شماره ۳ نمونه‌ای از Under cut است و شکل شماره ۱ نمونه‌ای از Lack of filling است. ظاهر، عوارض و باسازی این دو عیب همانند هم است و تنها علل به وجود آمدن آنها با یکدیگر متفاوت است. تشخیص این دو عیب با V.T. به راحتی می‌سر آست. این عیوب از سری عیوبی است که می‌توان برایشان حد مجاز تعیین کرد.

✓ **عوارض عیب:** این عیوب در برخی موارد می‌توانند موضع تمرکز تنش قرار گیرند و در برخی موارد می‌توان از آن چشمپوشی کرد. در مواردی همانند شکل که طول قطعه نسبت به عیوب بسیار بزرگ است

می توان با یکبار سنگ زدن و گرد کردن عیب را رفع کرد ولی در موارد دیگر پس از سنگزدن حتماً باید با یک الکتروود نازک‌تر قسمت سنگ زده شده را جوش داد.


✓ علّل:

در مورد Under Cut علت اصلی بالا بودن چگالی جریان برق است. در مورد Lack of filling یکی از دلایل می تواند سرعت بالای جوشکاری باشد که با پایین آوردن آن این عیب می تواند رفع شود. همچنین اگر بتوان زاویه دو قطعه را کمی بازتر گرفت این عیب به وجود نمی آید. اگر الکتروود را کمی قطورتر در نظر بگیریم پهناهی جوش بیشتر می شود که می تواند مانع برای به وجود آمدن این عیب باشد. همچنین می توان با داشتن یک حرکت زیگزاگی با کمی مکث مانع به وجود آمدن این عیب شد.

## عیوب در جوشکاری:

تا اینجا عیوب ترشح، تخلخل، آخال ها، ذوب ناقص و بریدگی را مورد بررسی قرار دادیم یکی دیگر از عیوبی که در جوش متداول است و گاهی ما را با مشکل رو به رو می کند ترکیدگی است.

**۱- ترکیدگی یا Cracking:** یکی از بحث های بسیار جدی و مهم است که از دسته عیوبی است که برای آن حد مجاز یا معیار پذیرش برای آن در جوشکاری تعریف نشده است. ترکیدگی تنها در بحث جوشکاری نیست حتی در ریخته گری و عملیات حرارتی هم دیده می شود. یکی از عواملی که می تواند باعث شکست شود یکی ناشی از Over Load است یعنی اگر به سازه ای بیشتر از حد مجاز آن نیرو وارد کنیم سازه می شکند و تقصیر سازنده نیست در مواردی هم شکست می تواند ناشی از ضربه حرارتی باشد یا Thermal Shot یا حتی یکی از عواملی که می تواند باعث شکست S.C.C. یا شکست خودگی دانست در این حالت هم شکست ناشی از جوشکاری نیست اما جوشکاری هم می تواند عامل شکست باشد که در این موارد یا الکترود و فیلز متال درست انتخاب نشده باشد یا شرایط پیش گرم پس گرم کردن و به طور کلی سیکل گرم و سرد شدن درست رعایت نشده یا عیوب دیگری در جوش وجود داشته که باعث شکست شده. یکی دیگر از مسائلی که باعث پیچیده شدن ترکیدگی در جوش می شود این است که می توانیم ترک ها را به دو دسته تقسیم کنیم یکی ترکیدگی گرم یا Hot Cracking در حین جوشکاری در شرایطی جوش هنوز کاملا سرد نشده است شکست رخ می دهد که عموما همراه با صدا است یعنی در حین تغییر حالت انجماد این شکست را داریم که به این علت به Solidification Cracking هم معروف است و دیگری ترکیدگی سرد یا Cold Cracking است در این حالت بعد از سرد شدن جوش ۲ ساعت، ۲ روز بعد شکست رخ می دهد. باید توجه داشت که شکست از زمانی که جوانه ترک در قطعه ایجاد می شود تا زمانی که منجر به شکست می شود سرعت رشد ترک یک سرعت یکنواخت و خطی نیست. توجه به این نکته هم ضروری است که تا زمانی می توان ترک را متوافق کرد اما اگر از یک حد معینی عبور کند دیگر نمی توان آن را تعمیر کرد و ترک رشد می کند تا منجر به شکست شود. بنابراین می توان شکست را به سه بخش تقسیم کرد اول شروع جوانه ترکیدگی و عموما به این ها ترکهای میکروسکوپی گفته می شود یعنی تنها با استفاده از میکروسکوپ می توان آنها را دید و ممکن است تعداد زیادی از این ترک ها در سیستم موجود باشد اما قطعه سالها در آن شرایط کاری سرویس دهد چون در یک شرایط خاصی این ترک ها به هم می پیوندند و مرحله دوم که گسترش ترکیدگی است را ایجاد می کند که در این مرحله سرعت پیشرفت ترکیدگی بسیار کم است و به شرایط بستگی دارد یعنی اگر در انتهای ترک سوراخی بزینیم ترک امکان دارد موقوف شود یا اگر تنش را کم کنیم سرعت رشد ترک کمتر می شود اما وقتی به حد معینی می رسد وارد مرحله سوم می شویم که در این مرحله دیگر سرعت خطی و آرام نیست بلکه با شتاب سرعت تغییر می کند در این مرحله سوم است که حتی اگر تنش ها را برداریم دیگر ترک متوقف نمی شود و ترکیدگی ادامه پیدا می کند تا شکست کامل اتفاق افتد. بنابراین از نظر ماهیت عیوب این ترک گاهی در حین جوشکاری و گاهی بعد از سرد شدن

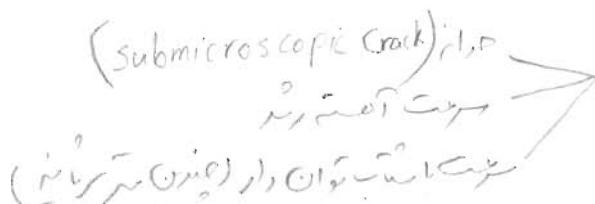

جوش اتفاق می‌افتد. ترک می‌تواند در موضع مختلف جوش اتفاق افتد که آنها را با پیشوندها و پسوندهایی از هم تفکیک می‌کنند برای مثال:

- i. دقیقاً در وسط جوش به صورت طولی ترک می‌خورد که تحت عنوان ترکیدگی میانی جوش یا Center Line Cracking نام می‌برند.
- ii. در این حالت عرضی در جوش ترک می‌خورد که به آن ترکیدگی عرضی در جوش یا Transverse Weld Metal Cracking گویند.
- iii. Longitudinal H.A.Z ترکیدگی دیگر ترکیدگی طولی در منطقه مجاور جوش یا Cracking است.
- iv. Transverse H.A.Z Cracking ترکیدگی عرضی در منطقه مجاور جوش هم داریم یا ترکیدگی عرضی در جوش. خیلی از مواقع دو حالت ۲ و ۴ به هم متصل می‌شود.
- v. این ترکیدگی با ترکیدگی شماره ۳ متفاوت است چون در این حالت کاملاً از کنار جوش حرکت ترک ادامه پیدا کرده است و به آن ترکیدگی خط ذوب یا Fusion Line Cracking گویند.
- vi. ایت ترک از گوش جوش آغاز می‌شود که به آن ترکیدگی گوشهای یا Toe Cracking گویند.
- vii. ترکیدگی ریشه‌ای یا Root Cracking نوع دیگری است که گاهی اوقات به ترک نوع ۱ متصل می‌شود و کاملاً جوش را به دو نیم تقسیم می‌کند.
- viii. ترک دیگر در حفره انتهایی جوش است که به آن ترکیدگی حفره انتهایی جوش یا ترکیدگی ستاره‌ای یا Crater Cracking گویند.

Center line -1

Transverse WM -2

Longitudinal HAZ -3


Transverse HAZ -4

Fusion Line -5

Toe -6

Root -7

Crater -7

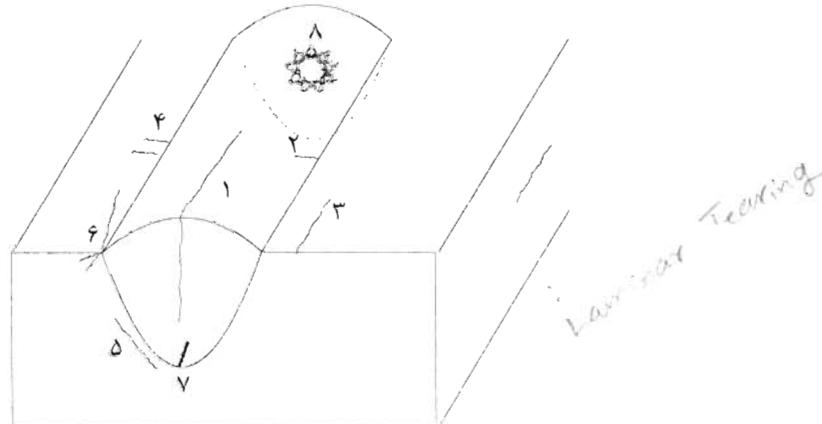

یک حالت دیگر هم هست که جز ترکیدگی‌ها محسوب نمی‌شود اما باید به آن هم توجه داشت که به آن تورق یا ورقه ورقه شدن یا Laminar Tearing می‌گویند که در این حالت در ضخامت ورق این حالت را می‌بینیم. آنچه برای ما در اینجا اهمیت دارد این است که کدام یک از این ترکیدگی‌ها ترک سرد و کدام ترک گرم است؟ معمولاً ترکیدگی گرم داخل جوش است و ترکیدگی سرد در H.A.Z است البته حالت‌های بینایین هم وجود دارد برای مثال ترک نوع ۱ حتماً ترکیدگی گرم است و نوع ۳ حتماً ترکیدگی سرد است اما ترک نوع ۶ هم می‌تواند



جوشکاری

۸۵/۲/۲۴

جلسه ۲۲

سرد باشد و هم گرم. یکی دیگر از مشخصات ترک گرم یا ترک سرد مسیری است که ترک طی می‌کند و مطالعه سطح شکست است. مسیری که ترک گرم دنبال می‌کند عموماً از مرز دانه‌های است یا به بیانی کنگره‌ای است اما ترکیدگی سرد متفاوت است و یک حالت پله‌ای یا زیگزاگی را دارد. یعنی در یک قسمتی از مرزدانه‌های عبور می‌کند و بعد از یک تعدادی از دانه‌های عبور می‌کند. سطح شکست را وقتی بررسی می‌کنیم یکی حالت صخره‌ای را دارد و یکی کاملاً شکل حفره‌هایی که روی سطح شکست وجود دارد دیده می‌شود. یا اسنکه سطح ترکیدگی گرم عمده‌ای اکسیدی است و در مقابل سطح ترکیدگی سرد براق و شفاف است. این مورد که ترک ما سرد است یا گرم برای ما اهمیت دارد زیرا عوامل و عللی که ترک گرم یا سرد را ایجاد می‌کند متفاوت است.

بعد از این که ماهیت عیب را بررسی کردیم نحوه تشخیص آن را بررسی می‌کنیم. ترکیدگی باز از آن دسته از عیوبی است که بسته به حساسیت کار و اهمیت قطعه روش‌های مختلفی را برای تشخیص آن پیشنهاد می‌کنند ساده ترین حالتی که می‌توان با آن عیوب را تشخیص دارد T.V است اما در مواردی که قطعه اهمیت بیشتری دارد P.T پیشنهاد می‌شود که با آن ترک‌های بسیار ریز را هم می‌توان تشخیص دارد. در باره خیلی از مخازن با توجه به نوع کاری قطعه کار همان تست نشت یابی کفایت می‌کند. اما در کارهای حساس تر دیگر نمی‌توانیم به این تست‌های کفایت کنیم برای مثال یک قطعه به ضخامت 4cm را جوش داده ایم و می‌خواهیم بینیم در داخل آن هم ترکی وجود نداشته باشد. اما اگر ترکی که می‌بینیم در مرحله اول باشد یا در شروع مرحله دوم باشد در این حالت دیگر تست‌های غیر مخرب هم نمی‌تواند کمک کند بلکه باید از تست‌های غیر مخرب استفاده کرد مثل تست شارپی.

در ارتباط با عوارض این عیب کاملاً واضح است که قطعه‌ای که جوش دادیم و این عیب در آن وجود دارد در این حالت دیگر نمی‌تواند در شرایط تحت تنش های کششی به خوبی جوابگو باشد در این حالت است که ترک در هر جهت و هر قسمتی که باشد تحت تنش که قرار می‌گیرد و در این محل ها تمرکز تنش ایجاد می‌شود و در نهایت شکست را به دنبال دارد. ترک در عین حال می‌تواند خوردگی را هم تشدید کند. به همین صورت روی خواص فیزیکی مثل انتقال حرارت یا هدایت الکتریکی تأثیر منفی دارد.

در ارتباط با تعمیر ترکیدگی باز نکاتی است که عموماً رعایت نمی‌شود. برای مثال تصور کنید که ترکی به شکل زیر داریم که دهانه آن باز شده و تا حدی هم عمق پیدا کرده است در این حالت برای باز سازی آن یا خود محدوده ترک را جوش می‌دهند و یا اینکه مقداری ترک را می‌شکافند و دیواره‌های آن را سنگ می‌زنند و بعد به ظاهر دیگر ترکی هم نیست در صورتی که هنوز ریشه ترک وجود دارد و بعد روی این محدوده را جوش می‌دهند. در این حالت است که اگر ما ترک را بازسازی نکنیم بهتر است زیرا با این روش خود جوشی که می‌دهیم چون یک بار انقباض و انبساط را ایجاد می‌کند و هنوز ریشه ترک هم وجود دارد باز باعث اشاعه ترک می‌شود. اما روش صحیحی که برای بازسازی ترک پیشنهاد می‌شود این است که اگر ما حتی بخواهیم از انتهای ترک هم جوشکاری را شروع کنیم باز به علت حرارتی که وارد می‌شود در این حالت ما اشاعه ترک را داریم برای بازسازی ترک اولین کاری که ماید بکنیم این است که جلوی اشاعه شاخه‌های ترک را بگیریم برای مثال با زدن یک سوراخ در انتهای ترکیدگی و بعد ترکیدگی را با یک زاویه پنج مناسب و تا عمق ترکیدگی با سنگ زدن بشکافیم و


از این




باز در انتهای عمقی که شکافتیم را تست کنیم که اگر ترک باز هم داشته باز هم شکافت را عمیق تر کنیم و بعد زمانی که مطمئن شدیم دیگر ترکیدگی وجود ندارد شروع به جوشکاری کنیم. باید توجه داشت که با این استدلال که اگر عمق ترک ما  $10\text{cm}$  است و نفوذ جوش ما  $4\text{cm}$  نمی توانیم مقدار کمتری ترک را بشکافیم جون در همان پاس اول با گرم شدن و جوشکاری انتهای ترک که باقی گذاشتن اشعه پیدا می کند و از مقدار نفوذ ما بیشتر می شود. حتی با در نظر گرفتن تمامی این شرایط شکافت را بشکافیم است که ما در یک مسیر جوشکاری نکنیم و با تغییر مسیر دادن ها مقدار تنفس پسماندی که در قطعه داریم را کم کنیم. البته تکنیک های دیگری هم هست برای مثال چیزی که متداول است گفته می شود این است که ترک را می دوزند که برای این کار ترکی که وجود دارد را سوراخ می کند و در آن پیچ مسی وارد می کند و آن کار را ادامه می دهند و به این صورت چون جنس پیچ ها هم مسی است در دمای بالای سرویس چون انبساط حرارتی مس بیشتر است در هم فیت می شوند و با هم دوخته می شوند.



اما علل به وجود آمدن این عیب علل بسیاری بیان شده است که برای آلیازهای مختلف یا فلزات مختلف مقداری با هم متفاوت است یعنی برخی از علل هست که برای تنها در آلیازهای مس یا فقط در آلیازهای نیکل دیده می شود. اما به صورت کلی علی که برای ترکیدگی سرد وجود دارد با علی که برای ترکیدگی گرم وجود دارد متفاوت است. در ترکیدگی گرم وقتی دیده می شود که مسیر شکست در مرزدانه های است می توان نتیجه گرفت که مرزدانه ها مشکل دارند پس یا ناخالصی هایی یا ترکیبات بین فلزی که در مرز دانه ها در دمای بالا تجمع می کنند که اینها نقطه ذوب پایین تر و استحکام کمتری نسبت به بقیه قسمت ها دارند برای مثال تصور کنید در مرز دانه FeS تشکیل شود در اینجا سولفور آهن یک ناخالصی محسوب می شود که نقطه ذوب آن پایین ۱۰۰۰ درجه است یعنی آهن منجمد شده و مقداری FeS به صورت مذاب در مرز دانه باقی مانده است که همین عمل انجام دادن و سرد شدن و انقباض تنفس ایجاد می کند که این تنفس می تواند مرز دانه ای که هنوز مذاب است را از هم جدا کند و ترک ایجاد کند. همین حالت را برای آلیاز آلومینیوم نیز داریم یک ترکیب بین فلزی آلومینیوم سیلیسیوم است که ایجاد می شود و این حالت را ایجاد می کند. بنابراین برای ترکیدگی گرم راه حلی که وجود دارد این است که ما ناخالصی که در مرزدانه تجمع می کند را با تغییر ماهیت دهیم یا کلا حذف کنیم مثلا در ارتباط با فولاد مشکل ما ایجاد FeS است که برای حذف آن می توانیم گوگر دزدایی کنیم یعنی با الکترودهای قلیابی جوشکاری MnS را انجام دهیم که سرباره قلیابی آن کار گوگر دزدایی را برای ما انجام دهد و یا این که MnS را به FeS تبدیل کنیم یعنی مقداری Mn پیش بینی کنیم MnS تولید کند نقطه ذوب بالاتری دارد و لزوما حالت تجمع مرزدانه ای را به خود نمی گیرد و مشکل ترکیدگی را برای ما ایجاد نمی کند. یکی از مواردی که پیشنهاد می شود این است که قطعه را آرام تر سرد کنیم یا آن را با گیره ای فیکس کنیم که در این حالت ما به طور کلی نمی توانیم جلوی ایجاد ترک را بگیریم اما می توانیم تا حدی از ترکیدگی جلوگیری کنیم. اما در ارتباط با ترکیدگی سرد در اینجا ما

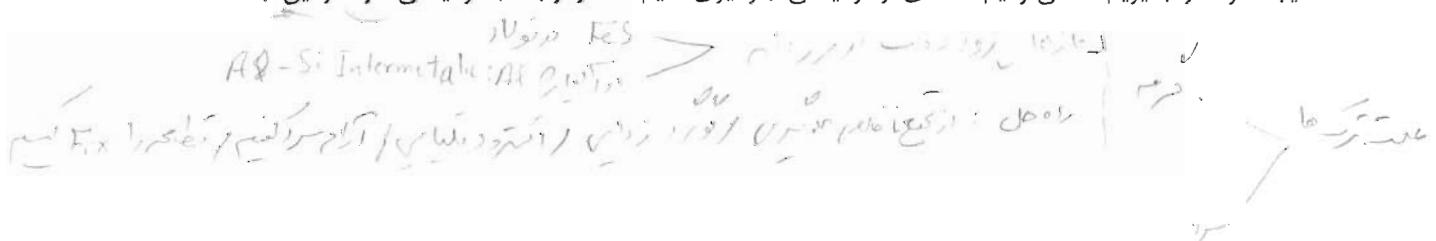


با دما های پایین سروکار داریم و در آنی جا دیگر ترک در دمای پایین رخ می دهد یعنی دیگر مشکل ما در مرزدانه ها نیست بلکه از درون دانه ها شروع می شود و ما اشاعه ترک را از درون دانه داریم. در اینجا به صورت کلی می توان عواملی را که باعث ترک سرد می شود را یکی تنش ها و مواضع تشدید تنش دیگری ساختار میکروسکوپی ترد و شکننده نظیر مارتزیت پر کربن در فولاد ها و در نهایت هیدروژن نام برد. باید توجه داشت که در اینجا دیگر منظور ما کل تنش ها است برای مثال در ارتباط با فولاد می توان به تنش های پس ماند اولیه، تنش های حین سرد شدن و انجام داد، تنش های تغییر فازی (یعنی تنش هایی که به جسم در حین تشکیل و شکل گرفتن مارتزیت وارد می شود) و تنش های ضمن سرویس اشاره کرد. مواضع تمرکز تنش هم مشخص است برای مثال یک گوشه تیز داشته باشد یا گرد می تواند تاثیر جداگانه ای داشته باشد که این بحث طراحی است و حتی در خیلی از موارد حتی در عملیات حرارتی هم گفته می شود اگر گوشه کار تیز باشد قطعه می شکند و باید حتما R مشخصی داشته باشد. ساختار میکروسکوپی هم منظور ساختار مارتزیت است البته باید به این نکته اشاره کرد مارتزیت کم کربن ترد و شکننده نیست و تنها مارتزیت پر کربن است که ترد و شکننده است. و آخرين موضوع هیدروژن و تردی هیدروژن است که به طور مختصر می توان این گونه بیان کرد که اتم هیدروژن چون بسیار کوچک است می تواند نفوذ کند و از منطقه جوش وارد H<sub>2</sub>-A.Z شود و هیدروژنی که جذب منطقه جوش می شود به دو صورت بخشی به صورت مولکول H<sub>2</sub> می شود و موضوع تخلخل را ایجاد می کند و بخشی از هیدروژن که به صورت اتمی است نفوذ می کند و در فضاهای باقی مانده در ساختار تجمع می کنند و در آنجا به صورت مولکولی تبدیل می شوند و مشار بسیار زیادی را به شبکه وارد می کنند که همین می تواند موجب ترکیدگی و شکست شود. بنابراین پیشنهاد یک سیکل پیش گرم و پس گرم می تواند یک راه حل بسیار جدی و مهم باشد چون آرام سرد کردن جوش هم می تواند در کمتر کردن تنش ها تاثیر داشته باشد و هم می تواند تا حدی مانع ایجاد ساختار مارتزیتی و تنش داخلی شود و همین طور می تواند فرصتی برای خروج گاز هیدروژن از داخل شبکه شود. البته باید توجه داشت علاوه بر این که می توان سیکل پیش گرم و پس گرم را برای جلوگیری از ترکیدگی سرد مطرح کرد در صورت امکان تغییر جنس قطعه کار مقدار کربن معادل هم بر روی ترکیدگی سرد می تواند موثر باشد. در عین حال اگر هرگونه عاملی که هیدروژن را ایجاد می کند مثل رطوبت، چربی یا هر چیز دیگر را بر طرف کنیم می تواند از ایجاد ترکیدگی سرد جلوگیری کرد.

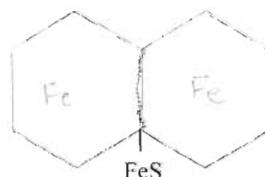

— **پیچیدگی یا Distortion** : چون این مورد به مسئله طراحی مربوط است خیلی در ارتباط با آن بحث نمی کنیم تنها این که ما نمونه را صاف کنار هم جوش می دهیم ولی بعد از کار می بینیم که قطعه ما تاب خورده است.

-**ذوب اضافی یا Excessive Fusion و سر رفتن یا Overlap :** این دو نوع عیب را می‌توان در شکل زیر دید. بنابراین ماهیت عیب مشخص است و می‌توان آن را با T.T. V تشخیص دارد. البته باید توجه داشت که این عیب تا یک حدی مطلوب و قابل پذیرش است و به تقویت کننده جوش یا Reinforcement of Weld می‌گویند. باز سازی این عیب هم واضح است باید با صرف زمان و هزینه این قسمت‌های اضافی را برداریم و اگر قطعه حساس است بعد از این که این قسمت‌ها را برداشتمیم چک کنیم که جوانه ترک در آن قسمت‌ها ایجاد نشده باشد. اما عوارض این عیب یکی زشت کردن ظاهر کار است و هزینه اضافی که یک صرف موادی شده که دوباره باید هزینه کنیم و آن را برداریم و همین طور وقت اضافی گه صرف می‌شود علاوه بر این‌ها مواضع تمرکز تنشی است که این موارد ایجاد می‌کند و خطرناک است برای مثال گوشه‌ها یا زوایای تنگی که به وجود می‌آید. عارضه دیگری که با آن روبرو هستیم این است که اگر این حالت را در داخل یک لوله داشته باشیم همین قسمت اضافی می‌تواند باعث تنگ شدن مسیر حرکت سیال و اعمال فشار اضافی شود که همین فشار اضافی می‌تواند خطرناک باشد و همین طور باعث تشدید خوردگی می‌شود. و در نهایت علل به وجود آمدن این عیب یکی آمپر اضافی است یا سرعت جوشکاری کم که همین حالت را ایجاد می‌کند الکتروود مناسب یا تکنیک جوشکاری خود می‌تواند مؤثر باشد علاوه بر این‌ها طراحی غلط در پنج سازی هم تأثیر دارد برای مثال اگر درز پنج زیادی از حد باز باشد یا برای پنج پیشانی در نظر گرفته نشده باشد.

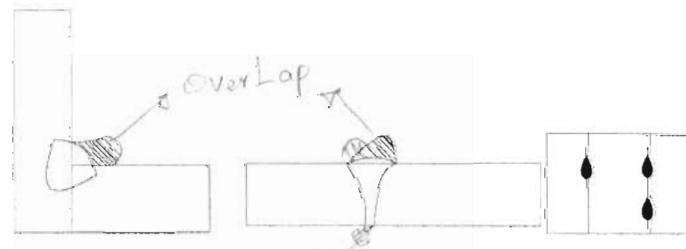

(عیب اضافی) Excessive Fusion



## فولادهای کم آلیاژی (Low Alloy Steel)

این فولادها به غیر از عناصر اصلی  $Fe, C, Si, Mn$  و ناخالصی‌های  $S, P, O, N$  دارای عناصر آلیاژی محدود مانند  $Cr, Ni, Mo, Nb, V, W, Ti, Al, Mn, Cu, \dots$  می‌باشند. این فولادها را بدین نحو دسته بندی می‌کنیم:

- فولادهای کم آلیاژی با استحکام بالا (ساختمانی استحکام بالا *High Strength Structural Steel*)
- فولادهای کم آلیاژی کوئنج – تمپر شده
- فولادهای کم آلیاژی کوئنج – تمپر شده بعد از جوشکاری
- فولادها کم آلیاژی کروم – مولی

### ۱- فولادهای کم آلیاژی با استحکام بالا (ساختمانی استحکام بالا *High Strength Structural Steel*)

این دسته را فولادهای *Fine Grain Steel* (فولادهای دانه ریز) نیز می‌نامند. از نظر آنالیز این فولادها شبیه به فولادهای کم کربن هستند یعنی درصد کربن در این فولادها معمولاً زیر  $0.22\%$  است و عناصر آلیاژی به صورت بسیار جزیی در این فولادها وجود دارد که معروفترین آنها عبارتند از  $Ti, V, Nb$  که در حدود  $0.25\%$  می‌باشند. این عناصر هیچگونه قابلیت سختی (*Hardenability*) به فولاد نمی‌دهند و تنها باعث دانه ریز شدن آن می‌شوند که در نتیجه استحکام آنها بالاتر می‌رود. ساختار میکروسکوچی این فولادها از نظر فازها شبیه به فولادها کم کربن است (فریتی – پرلیتی) اما از نظر دانه بندی بسیار ریز‌دانه‌تر از آنها می‌باشد. عمدۀ *Micro Alloy Steel* ها در این دسته از فولادها قرار می‌گیرند. این فولادها اکثرأ به شکل ورق یا میلگرد عرضه می‌شود و کاربرد آن دقیقاً همانند فولادهای ساختمانی است فقط در مواردی که حساسیت بالاتر است از این فولادها استفاده می‌شود. مانند خطوط انتقال نفت یا گاز که در طول خط از فولادهای ساختمانی معمولی استفاده می‌شود و در ایستگاه‌های تقویت فشار که فشار چندین برابر است از این فولادها استفاده می‌شود.

### ۲- فولادهای کم آلیاژی کوئنج – تمپر شده:

معمولاً درصد کربن در این نوع فولادها نیز کم است اما عناصر آلیاژی در این فولادها به گونه‌ای پیش بینی شده‌اند که قابلیت سختی پذیری بالایی را به این فولادها می‌دهند. حتی بخشی از این فولادها *Air Hardening* نیز هستند یعنی خاصیت سختی پذیری خود را حتی در سرد کردن در هوا نیز حفظ می‌کنند. این فولادها اکثرأ به صورت خام و آئیل شده هستند و ما باید بر روی آنها عملیات شکل دادن را اعمال کنیم و سپس عملیات کوئنج – تمپر کردن را بر روی آنها انجام می‌دهیم. استحکام فولادهای این گروه عموماً بالای  $100,000 \text{ psi}$  می‌باشد. در این نوع فولادها به دلیل عملیات کوئنج – تمپر کردن می‌توانیم سختی حدود  $50 RC$  را همزمان با *Toughness* داشته باشیم. پس استحکام، سختی و چقرمگی بالا از مزایای این فولادها می‌باشند. کاربرد این فولادها در آبزار سازی و قالب‌سازی آست. ساختار این فولادها عموماً بینایتی طریف یا مارتزیت تمپر شده‌ای که کربن آن پایین است می‌باشد.

### ۳- فولادهای کم آلیاژی کوئنچ - تمپر شده بعد از جوشکاری:

اولين تفاوت اين دسته با دسته قبل در مقدار کربن است. در اين فولادها درصد کربن در محدوده ۰/۰۵ تا ۰/۰۵٪ است. پس اين فولادها علاوه بر عناصر آلیاژی که باعث *harden ability* می‌شود دارای درصد کربن بيشتری هم هستند که خود سبب افزایش استحکام می‌شود. اين دسته از فولادها *Air Hardening* نیز هستند. اين دسته از فولادها عموماً از استحکام بالاي  $100000 \text{ psi}$  برخوردار هستند و در عين حال ترددتر هستند. پس موارد استفاده آنها در جايی است که بحث ضربه را نداشته باشيم.

### ۴- فولادهای کم آلیاژی کروم - مولی:

همانطور که از نام اين فولادها مشخص است جزء لاینفک آنها دو عنصر کروم و مولبیدن است و تفاوت اين دسته با سه دسته قبل در اين است که اين دو عنصر در اين دسته حتماً وجود دارند ولی وجود آنها در دسته‌های قبل الزامي نیست. درصد اين عناصر عبارتند از:

$$\% Cr \approx 0.2 \rightarrow 4.5$$

$$\% Mo \approx 0.1 \rightarrow 1.5$$

اين فولادها ضمن اينکه استحکام بالاي دارند بسته به درصد کربن در آنها يك مقدار خاصیت سختی پذیری و مقاومت به سایش هم دارند.

نقش مولبیدن در اين نوع فولادها علاوه بر استحکام بخشی مقاومت در برابر خروجی  $M_{\alpha}$  را نیز بالا می‌برد. همچنین با توجه به درصد نسبتاً بالاي کروم در اين فولادها مقاومت در برابر خودگي بالايی نیز دارند. اين خواص باعث شده است که اين فولادها كاربردهای استراتژيك پيدا کنند.


حال به بررسی مسائل جوشکاري اين فولادها می‌پردازيم:

دسته اول يعني فولادهای ساختمانی استحکام بالا قابلیت جوشکاری بسیار خوبی دارد و با اکثر فرآیندهای جوشکاری می‌توان آن را جوشکاری کرد اما باید توجه شود که برای جوشکاری آنها باید از الکترودهای با *Grade* بالا استفاده کرد (سری ۸۰، ۷۰ و به درجه بالاتر از ۸۰). در هنگام جوشکاری اين فولادها معمولاً نیازی به پیش یا پس گرم نیست مگر اينکه در جايی ضخامت پيش از حد داشته باشيم یا دما زير صفر باشد که باید به بالاي صفر برسد. اگر بخواهيم اين فولادها را با الکترود دستی جوشکاري کنیم ترجیحاً از الکترودهای قلیابی و خشک استفاده کنیم بهتر است زیرا هم *Grade* اين الکترودها بالاتر است و هم اينکه خطر *Hydrogen Embrittlement* در مورد اين فولادها بسیار زياد است.

دسته دوم يا فولادهای کم آلیاژی کوئنچ - تمپر شده تابليت جوشکاری خوبی دارند و می‌توان با رعایت چند نکته کوچک جوش بسیار خوبی را به دست آورد. از جمله مواردی که در جوشکاری اين فولادها باید مد نظر داشت اين است که اين دسته از فولادها را می‌توان قبل یا بعد از عملیات حرارتی جوشکاری کرد. بدین معنا که اگر جوشکاری در حين فرآيند ساخت در حال انجام است بهتر است که تمامی اين کارها از قبيل جوشکاري، ماشين کاري و ... را در همان حالت آنيل انجام دهيم و در پایان قطعه را عملیات حرارتی کوئنچ - تمپر کنیم تا کل قطعه و مواضع جوش به صورت یکنواخت عملیات حرارتی شود.

اما اگر این جوشکاری در حالتی است که قطعه ضمん سرویس باید جوشکاری شود می‌توان قطعه را در همان حالت کوئنچ – تمپر جوشکاری کرد و نیازی به برگرداندن آن نیست و همچنین اگر این فولادها را با فرآیندهای معمولی مانند الکترود دستی جوشکاری کنیم حتی پس از جوشکاری نیز نیازی به کوئنچ – تمپر کردن آنها وجود ندارد. به بیانی دیگر شرایط سرد شدن جوش (جوشکاری‌ها معمولی و نه با *Heat Input* ها بالا) به گونه‌ایست که دیگر نیازی به کوئنچ کردن پس از جوشکاری نیست و خواصی نزدیک به خواص فلز پایه به وجود می‌آورد. در مورد *Filler Metal* هم می‌توان از *F.M.* های استفاده کرد که ترکیب آنها نزدیک به ترکیب فلز پایه باشد. همچنین ترجیحاً باید الکترود، الکترود قلیایی، خشک و تازه باشد و اگر بخواهیم جوشکاری زیر پودری انجام دهیم باید پودر جوش قلیایی باشد زیرا درست است که عناصر آلیاژی از نظر کمیت در این فولادها زیاد نیستند ولی این عناصر برای این فولادها نقش حیاتی دارند و اگر به عنوان مثال در اثر بی‌دقیقی مقداری از کروم یا وانادیوم آن بسوزد دیگر برای جوش نمی‌توان خواصی را که انتظار داریم به دست آوریم. زیرا برای این فولادها نیز خطر ترکیدگی و تردی هیدروژن نیز وجود دارد. در مورد پیش و یا پس گرم کردن این فولادها تنها ذکر این نکته کافی است که اگر دما پایین صفر بود خطر *شبینم زدن* و تردی هیدروژن در فولاد وجود دارد که نیاز به پیش گرم و پس گرم کردن دارد. البته برای جوشکاری این فولادها از فرآیندهای جوشکاری با الکترود دستی و *TIG/MIG* استفاده می‌شود زیرا در این دو فرآیند و به خصوص فرآیند دوم می‌توان کنترل بیشتری بر روی ترکیب جوش و الودگی‌های داخل جوش داشت زیرا هر چه فولاد استحکام بالاتری داشته باشد در برابر برخی *Defect*‌ها حساسیت بیشتری دارد و یا به عبارت دیگر حد پذیرش عیوب (مانند ناخالصی‌ها، ناخالصی‌های محبوس شده، *Under Cut*، *Porosity* و ...) برای آن کمتر است. نکته دیگر در جوشکاری این فولادها این است که در این گروه فولادهایی قرار دارد که استحکام آنها بیشتر از 120000 *psi* است و در مورد این فولادها در رابطه با جوشکاری با الکترود دستی به مشکل بر می‌خوریم زیرا بهترین الکترود دستی که می‌توانیم استفاده کنیم تا فلز جوشی با استحکام 120000 *psi* به ما می‌دهد که در این موارد باید فرآیند مورد استفاده را تغییر دهیم.


**دسته سوم، فولادهای کم آلیاژی کوئنچ – تمپر شده بعد از جوشکاری:**  
 این فولادها قابلیت جوش پذیری خوبی ندارند و اگر برخی مسائل متالورژیکی را رعایت نکنیم با مشکل ترکیدگی در جوش و کنار جوش به طور جدی مواجه هستیم. درصد کریم فولاد نسبتاً بالاست و همچنین مقدار عناصر آلیاژی و این خود احتمال ترکیدگی را بسیار بالا می‌برد به خصوص اگر بخواهیم این فولادها را به صورت کوئنچ – تمپر شده جوشکاری کنیم زیرا به علت بالا بودن سختی این فولادها با مشکل ترکیدگی جوش در این حالت مواجه هستیم و اگر بخواهیم این قطعات را حتی در ضمん سرویس جوشکاری کنیم باید ابتدا آنها را آبیل کنیم یعنی از حالت کوئنچ – تمپر برگردانیم و پس از جوشکاری باید مجدداً عملیات کوئنچ – تمپر کردن را انجام دهیم تا مجدداً به سختی اولیه برسیم. این فولادها با توجه به مقدار کربنی که دارند حتماً نیاز به پیش و پس گرم کردن دارند و حتی دمای بین پاس‌های جوشکاری نیز باید به دقت رعایت شود. میزان پیش گرم کردن بر اساس کربن معادل، ضخامت و *Heat Input* تعیین می‌شود. دمای پیش گرم کردن با مقدار کربن معادل رابطه مستقیم دارد که نمودار آن به صورت زیر است:

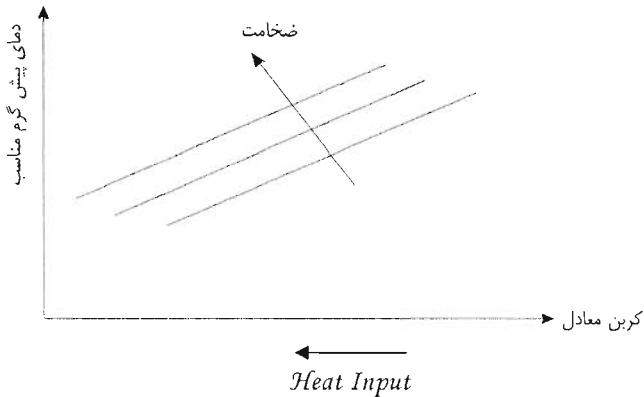

در صورتی که بیش از اندازه قطعه را پیش گرم کنیم اولاً با مشکل بزرگ و خشن شدن دانه‌ها روبه‌رو هستیم که تأثیر منفی بر روی سختی مارتنتیت حاصل دارد. ثانیاً جوشکاری در این حالت سخت‌تر می‌شود. ثالثاً هزینه این کار بیشتر است و مقرنون به صرفه نیست. حال دو حالت را در نظر بگیرید:

- ✓ حالت اول: آستنیتی داریم که ۰.۴% کربن دارد و سرعت سرد طوری باشد که تمام آن به مارتنتیت تبدیل شود.
- ✓ حالت دوم؛ همان حالت فوق را در نظر بگیرید ولیسرد کردن طوری باشد که ابتدا یک مقدار فریت به وجود بیاید (*Grain*) و بعد آستنیت باقیمانده تبدیل به مارتنتیت شود (*Boundary Ferrite*).

حالت دوم ترددتر است زیرا آستنیت باقیمانده در این حالت درصد کربن بیشتری دارد و در نتیجه مارتنتیت نهایی ترددتر است. پس هر چه پیش گرم کردن بیشتر باشد سرد شدن هم کندتر انجام می‌شود و در نتیجه امکان به وجود آمدن *F.B.F.* بیشتر می‌شود که می‌تواند این مشکل را ایجاد کند.

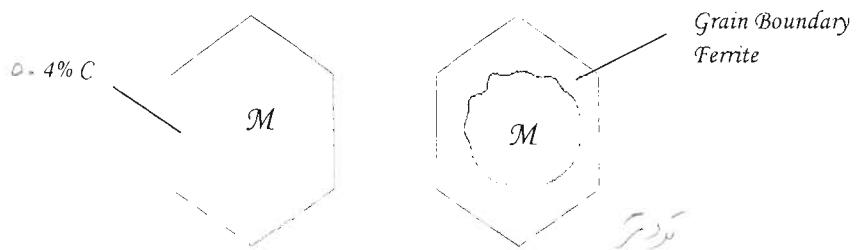

مسئله دیگر مسئله *Filler Metal* است که باید سعی شود مقدار کربن آن تا حد ممکن کم باشد و در عوض عناصر آلیاژی آن بیشتر باشد به این دلیل که بتواند کربن فلز جوش را کمتر و با اضافه کردن عناصر آلیاژی دیگر تردی و شکنندگی فلز جوش را کم کند. دقت شود که با کم کردن کربن در این فولاد می‌توان تا حدودی به فولادهای دسته قبل نزدیک شد. پس با توجه به توضیحات فوق باید در مورد چرب بودن الکترود و پوشش آن بسیار دقت کرد زیرا این دسته بسیار نسبت به درصد کربن حساس هستند. همچنین باید دقت زیادی در مورد رطوبت محیط و الکترود داشت زیرا این دسته از فولادها نسبت به دیگر فولادها از حساسیت بالاتری نسبت به تردی هیدروژن برخوردارند.

### دستهٔ چهارم: فولادهای کم آلیاژی کروم - مولیبدن

همانطور که گفته شد کروم و مولیبدن جزء لاینفک این فولادها هستند و مقدار کربن آنها می‌تواند کم یا زیاد باشد. این فولادها مقاومت در برابر سایش و سختی پذیری خوبی دارند و این به دلیل وجود عناصر کاربیدزایی چون کروم و مولیبدن است که کاربید آنها بسیار سخت‌تر از کاربید کربن است. بنابراین در جایی که تنها استحکام و چقرمگی خوبی می‌خواهیم و نیازی به سختی بالا نیست می‌توانیم درصد کمی از کربن را داشته باشیم و در اصل Weld Ability این فولادها تابع درصد کربن آنهاست و به طور کلی می‌توان گفت قابلیت جوش‌پذیری این فولادها در حد متوسط است.

چون در این فولادها مقدار کروم معمولاً در حد ۳ - ۴٪ است، احتمال سوختن کروم در آنها زیاد است و بنابراین بحث پیش و پس گرم کردن در این فولادها نیز مطرح است که مقدار آن تابع کربن معادل و ضخامت قطعه است. از نظر الکترود و Filler Metal باید الکترود را انتخاب کنیم که کربن کمتر و کروم بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال برای فولاد زیر باید یک الکترود با مشخصات نوشته شده انتخاب شود که اگر احتمالاً مقداری از کروم سوخت بتواند آن را جبران کند.

فولاد	0.3% C	2.5% Cr	0.5% Mo
Filler Metal :	0.2% C	3.5% Cr	0.7% Mo

نکته بعدی در مورد مقاومت در برابر خوردگی این فولاد است که این مقاومت فولاد مدبیون وجود کروم آن است پس اگر در حین جوشکاری مقداری از کروم آن بسوزد از مقاومت خوردگی آن نیز کاسته می‌شود. حال دو فولاد را در نظر بگیرید که از نظر آنالیز کاملاً یکسان باشند اما یکی Cast باشد و دیگری Wrought. مقاومت در برابر خوردگی فولاد Cast کمتر است و چون جوش به صورت Cast است و فلز پایه Wrought، برای ما مطلوب است که مقاومت در برابر خوردگی فلز جوش را افزایش دهیم. البته در برخی موارد خاص ممکن است برای جوشکاری این فولادها از الکترودهای آستینیتی با درصد کروم و نیکل بالا نیز استفاده شود.

### فولادهای آلیاژی (Alloy Steel)

این فولادها همانند فولادهای کم آلیاژی شامل عناصر Fe, C, Si, Mn این می‌باشد و از نظر مقدار عناصر آلیاژی دیگر محدودیتی ندارد و گاهی اوقات امکان دارد مقدار کل عناصر آلیاژی از خود آهن بیشتر باشد. البته اگر به عنوان مثال درصد نیکل ۳۰٪ یا بالاتر شود دیگر به آن فولاد نمی‌گوییم و آن را جزء آلیاژهای پایه نیکل حساب می‌کنیم همچنین است برای کمالت ۷٪ به بالا. این فولادها خود به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

- فولادهای آلیاژی کروم‌دار (Cr - 4% - 26%)
- فولادهای آلیاژی کروم - نیکل دار
- فولادهای آلیاژی پر منگنز

**دسته اول: فولادهای آلیاژی کروم دار:**

این دسته از فولادها با توجه به محدوده گستردهای که از  $Cr$  دارند خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- فولادهای آلیاژی کروم - مولی:  $1.5\% - 4.5\% Cr - 11\% Mo$  به همراه  $1.5\% - 3\% Mo$
- فولادهای آلیاژی زنگنزن مارتنزیتی:  $1.5\% - 3\% Mo$
- فولادهای زنگنزن فریتی:  $16\% - 18\% Cr$  و گاهی اوقات تا  $26\%$

**دسته دوم: فولادهای آلیاژی کروم - نیکل دار:**

این فولادها بین  $11\% - 25\%$  کروم و بین  $6\% - 20\%$  نیکل دارند. این دسته را تحت عنوان فولادهای زنگ نزن آستنیتی نیز نام می‌برند که جذب آهنربا هم نمی‌شوند.

در همه این دسته ها اگر بخواهیم خواص مکانیکی را جمع بندی کنیم می توان گفت تمامی این فولادها دارای استحکام سایشی خوبی هستند و دو دسته فولاد های آلیاژی کروم مولی و زنگ نزن مارتزیتی خاصیت سختی پذیری هم دارند که دو گروه دیگر ندارند. نکته دیگر که در ارتباط با خواص مکانیکی فولادهای آلیاژی کروم نیکل دار باید بیان کرد تافنس یا چرقمگی بسیار بالای این دسته از آلیاژها در دماهای زیر صفر است. درحقیقت این دسته از فولادها در دو شرایط یکی در زمانی که نیاز به مقاومت خوردگی بالا است و یکی در شرایطی که نیاز به تافنس بالا در دمای زیر صفر است استفاده می کنند. مثلا کپسول های حمل ازت مایع که دارای درجه حرارت  $-170^{\circ}\text{C}$  درجه است و نباید در اثر ضربه مخزن سوراخ شود از این دسته آلیاژها استفاده می کنند.

### ۳. فولاد های آلیاژی پر منگنز یا منگنز بالا یا Had Field

اما در ارتباط با مسئله جوکاری این  $4^{\circ}\text{C}$  دسته از فولاد های آلیاژی: یکی از مواردی که در ارتباط با جوشکاری این دسته از فولاد های آلیاژی باید توجه داشته باشیم اجتناب از اکسید شدن کروم است و باید تمامی شرایط را به گونه ای تنظیم کنیم تا کمترین مقدار کروم اکسید شود یا بسوزد. دلیل این مسئله این است که در این دسته از فولاد های آلیاژی کروم بسیار اکتیو است و به راحتی با اکسیژن واکنش می دهد و حتی لازم نیست که اکسیژن را مستقیما از هوا بگیرد بلکه می تواند بسیاری از اکسیدها را احیا کند مثلا به راحتی می تواند  $\text{SiO}_2$ ،  $\text{FeO}$ ،  $\text{MnO}$  و حتی یک اکسیژن  $\text{CO}_2$  را احیا کند پس بنابراین اگر جوشکاری با الکترود دستی انجام می دهیم در الکترودی که برای جوشکاری فولادهای نیکل دار استفاده می شود عموما از پوشش های قلیایی استفاده شده است که بیشتر اکسیدهای پایداری مثل  $\text{O}_2$ ،  $\text{CaO}$ ،  $\text{MgO}$ ،  $\text{TiO}_2$  و  $\text{Al}_2\text{O}_3$  در آن وجود داشته باشد که کروم نتواند آنها را احیا کند. یا اگر بر روی فولاد های آلیاژی کروم دار می خواهیم جوشکاری زیر پودری انجام دهیم باید فلاکس ما دارای بازیسته بالا باشد مثلا اگر بازیسته ما  $0.8-1.2$  باشد یعنی بخشی از فلاکس ما شامل اکسیدهایی است که کروم می تواند با آنها واکنش دهد. برای مثال اگر ما مفتولی استفاده کنیم که در آن کروم باشد و قطعه کار ما هم کروم داشته باشد اما فلاکسی که استفاده کردیم حالت خنثی داشته است بعد از جوشکاری وقتی فلز جوش را آنالیز کردیم درصد کروم آن از درصد کروم آنها کمتر است یعنی مقداری کروم از کروم با اکسیدهایی که در پودر جوش ما بوده است واکنش داده است. یعنی حتما لازم است از پودر جوش هایی استفاده کنیم که بازیسته  $2-2.7$  داشته باشد. اگر فرایندی که با آن جوشکاری می کنیم فرایند محافظت با گاز است در  $\text{TIG}$  که صد درصد گاز محافظت می کند از  $\text{CO}_2$  می توانیم از گاز  $\text{Ar}$  یا مخلوط گاز های استفاده کنیم برای جوشکاری فولادهای آلیاژی کروم دار حتما باید از گازهای خنثی استفاده کنیم و نمی توانیم مثل فولاد های کم آلیاژی کروم دار از گاز مخلوط استفاده کنیم. در ارتباط با همین مسئله اگر جوشکاری با الکترود دستی یا زیر پودری و حتی فرایندهای محافظت با گاز انجام می دهیم باید توجه بسیار زیادی به مسئله محافظت از حوضچه جوش داشته باشیم یعنی برای مثال طول قوس در جوشکاری با الکترود دستی از حدی بیشتر نباشد یا حرکت موجی و زیگزاگی زیاد نداشته باشیم چون همین می تواند عاملی برای ورود هوا به داخل حوضچه مذاب شود. در حالت محافظت با گاز محافظت فشار، دبی گاز محافظت، قطر دهانه نازل، فاصله دهانه نازل تا حوضچه جوش تمامی اینها باید کاملا کنترل شده باشد. حتی در جوشکاری آلیاژهایی که درصد کروم آنها خیلی بالا است توصیه می شود که از Backing Gas استفاده شود Backing Gas یعنی اگر یک لوله را

$\leftarrow \text{Flux}$

X

## جوشکاری فولاد های آلیاژی:

فولادهای آلیاژی بر ۳ نوع هستند:

۱. فولاد های آلیاژی کروم دار که این قسمت خود دارای ۳ نوع متفاوت است:

(A) فولاد های آلیاژی کروم مولی: بین ۴-۱۱% کروم و مقداری مولیبدن دارد. فولادهای کروم مولی در ادامه فولادهای کم آلیاژی کروم مولی است یعنی هم استحکام دارد هم خاصیت سختی پذیری و مقاومت خوردگی خوبی را هم دارند و مهمترین خاصیتی که دارند مقاومت خزشی است که این دسته را برای سرویس در دمای بالا بسیار مناسب می کند و این دسته در دمای بالا بسیار خنثروب جواب می دهدن به همین علت است که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و حتی صنایع نظامی از این دسته از فولادهای خوبی استفاده می شود.

(B) فولاد های آلیاژی زنگ نزن مارتزیتی: ۱۱-۱۶% کروم دارد و شرایط مارتزیتی پایدار است یعنی تحت هر شرایطی سرد کنیم مارتزیت ایجاد می شود. این دسته از فولادها مقاومت خوردگی و erosion سایشی بسیار خوبی دارند به همین علت است که در قطعاتی که ما شرایط کاری corrosion داریم اولین دسته آلیاژهایی که پیشنهاد می شود این دسته است یا حتی جاهایی که سایش همراه با حرارت است هم این دسته از آلیاژها بسیار خوب جواب می دهدن در حالی که دیگر فولادهای پر کربن در این شرایط مناسب نیستند چون احتمال زنگ زدن آنها است اما این آلیاژها پوسته محافظ کرومی را دارند. به دلیل این خاصیت این گروه از فولادها در بسیاری از قسمت های نیروگاهی از این آلیاژها استفاده می کنند یا برای مثال غلتک های ریختگی مداوم فولاد مبارکه قسمت روی آن از این آلیاژ است که از یک هرف مذاب بر روی آن حرکت می کند و از طرفی دائمآ خنک می شود این مقاومت را داشته باشد.

(C) فولاد های آلیاژی زنگ نزن فریتی: ۱۶-۲۶% کروم دارد این دسته دیگر مشابه دو حالت قبلی نیست و حتی قابلیت سختی پذیری هم ندارد و زمینه کاملاً فریتی پایدار است. کروم از یک حدی که بالاتر می رود دیگر فولاد قابلیت سختی پذیری خود را از دست می دهد و ساختار فریتی پایدار می شود. یک نوع این دسته در بازار تحت عنوان فولاد نسوز است که در دیواره گوره ها کابرد دارد. نسوز بودن باعث می شود که برای مثال برش کاری این فولاد توسط شعله را خوبی سخت می کند چون لایه پوسته اکسید کروم مانع آن می شود. این دسته از فولادها فولادهای بگیر هستند. فولادهایی که دارای کروم بالا هستند دارای مقاومت خوردگی است اما مقاومت آنها در همه شرایط اسیدی یا قلیایی نیست بلکه در یک شرایط مخصوص مقاومت خوبی بالایی دارند و در برخی از شرایط مقاومت آنها خوبی بالا نیست. تفاوت این گروهها با گروه بعدی در این است که دسته بعدی مقاومت خوردگی را در همه شرایط به خوبی دارد اما این دسته تنها در برخی از شرایط مقاومت بالایی دارد.

۲. فولاد های آلیاژی کروم نیکل دار یا زنگ نزن آستینتی یا فولادهای زنگ نزن نگیر. اینها دارای معمولاً ۱۱-۲۵% کروم و ۶-۲۰% نیکل است. این دسته از مقاومت خوردگی بسیار بالایی برخوردار هستند و در همه شرایط می توانند به خوبی جوابگو باشند.

جوشکاری می‌کنیم علاوه بر این که از بیرون گز محافظت را انجام می‌دهد از داخل هم ما گاز محافظت بدیم تا از داخل هم عمل محافظت انجام شود یا اگر بر روی یک قطعه تحت عمل جوشکاری را انجام می‌دهیم یک ناوданی یا یک نصف لوله را برداریم به پشت کار متصل کنیم و از داخل آن گاز محافظت عبور دهیم این کار را برای پاس اول عموماً توصیه می‌شود. یکی دیگر از مواردی که در جوشکاری فولادهای پر آلیاژی کروم دار پیشنهاد می‌شود این است که جوشکاری را در محیط‌های باز و در جریان هوا انجام نشود. (یکی از مواردی که باید در جوشکاری باید توجه کنیم بحث اینمی جوشکار است باید توجه داشت که بخارات کروم و نیکل که امکان دارد در اثر جوشکاری ایجاد شود برای تنفس خطرناک است برای همین برخی جوشکارها این اشتباہ را می‌کنند که جوشکاری کروم و نیکل را در محیط باز انجام می‌دهند برای اینمی این موارد جوشکاری عموماً از دستگاه‌های مکنده‌ای استفاده می‌کنند که این بخارات گاز برا می‌کشد و از محیط جوشکار خارج می‌کنند که باز در حالتی که از این نوع دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم باید به دبی خروجی گاز محافظت هم توجه کنیم)



در صد کروم از این جهت برای ما اهمیت دارد که هم بر روی خواص مکانیکی هم بر روی مقاومت خوردگی و هم بر روی خاصیت سختی پذیری (از یک حدی که بیشتر باشد این خاصیت به شدت تقویت می‌شود و از یک حدی که بیشتر شود تاثیر عکس می‌گذارد) تاثیر بسیاری دارد و این که کروم پایدار کننده فریت است و نیکل پایدار کننده آستنیت است که در اینجا تعادل بین تشکیل آستنیت و فریت بسیار اهمیت دارد و حتی کرومی که می‌سوزد و اکسید کروم را ایجاد می‌کند خود دارای اهمیت است و چون یک اکسید دیر گذاز است که هم می‌تواند مانع اتصال و هم ضعف خواص مکانیکی شود. پس اولین نکته و مهمترین نکته در جوشکاری فولادهای پر آلیاژی کروم دار توجه به کروم است که به نسبت درصد کرومی که دارد این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دومن نکته ای که به صورت مشترک بین فولادهای آلیاژی کروم دار می‌توانیم به بیانی مسئله پیش گرم و پس گرم کردن است. در ارتباط با فولادهای آلیاژی زنگ نزن آستنیتی اکثر نیاز به پیش گرم یا پس گرم نیست چون فاز آستنیت ما پایدار است و تبدیل به فاز دیگری نمی‌شود و اکثر مقدار کربن ما خیلی پایین است. برای مثال در این دسته از فولادها ما فولاد 304، 304LC و 304xLC داریم که در درصد کربن با هم متفاوت هستند بنابراین در این دسته از فولادهای آلیاژی وقتی کربن به 0.12-0.15 می‌رسد ما آن را پر کربن می‌گوییم. بنابراین فولادهای آلیاژی زنگ نزن آستنیتی نیاز به پیش گرم و پس گرم کردن ندارد و حتی در بعضی از موارد توصیه می‌شود که از خیلی آرام سرد شدن آن هم جلو گیری کنید زیرا باز خیلی آرام سرد شدن هم برای ما مشکل ایجاد می‌کند برای مثال اولین مشکلی که با آن روبرو می‌شویم بحث رشد دانه‌ها است که در این حالت دانه‌های آستنیتی ما خیلی درشت می‌شود که باعث کاهش خواص مکانیکی ما می‌شود. علاوه بر این مشکل دیگری می‌تواند ایجاد شود جدا شدن فاز دوم است. بنابراین برای برطرف کردن این مشکلات پیشنهاد می‌شود که از مبرد یا پست بند های مسی استفاده کنیم یا از فرآیند هایی استفاده کنیم که Heat Input کمی دارند (به عنوان مثال برای کم کردن Heat Input هرچند

قطعه ضخیم باشد به جای این که از الکترود ۴ استفاده کنیم از الکترود ۲،۵-۲ کنیم و دو پاس جوشکاری کنیم). فولادهای آلیاژی زنگ نزن فریتی هم تا اندازه ای به همین صورت است و رشد دانه ها می‌تواند رخ دهد در این حالت هم فاز فریت ما فاز پایدار است پس نیازی به این نیست که نگران سریع سرد شدن باشیم بلکه خیلی آرام سرد شدن می‌تواند همان مشکلات را برای ما ایجاد کند. اما فولادهای آلیاژی زنگ نزن مارتزیتی دیگر این گونه نیستند. این فولادها به سختی جوشکاری می‌شوند و مسئله پیش گرم و پس گرم کردن بسیار اهمیت دارد و باید دقیقاً کنترل شده باشد. فولادهای زنگ نزن مارتزیتی را باید پیش گرم بکنیم و همین طور عملیات حرارتی تمپر کردن یا پس گرم کردن را باید قبل از این که به طور کامل سرد شود انجام دهیم. بنابراین این دسته فولادها را پیش گرم می‌کنیم بعد بر روی آنها عمل جوشکاری را انجام دادیم سرد می‌کنیم و می‌رسانیم تا زیر دما  $M_f$  و بعد عملیات حرارتی تمپر کردن را بر روی آن انجام می‌دهیم و در نهایت یک ساختار مارتزیتی تمپر شده را در قطعه بدست می‌آوریم. البته باید به این نکته توجه کنیم که اگر پیش گرم را بالای  $ms$  قرار دهیم و بعد از سرد شدن و رسیدن به یکنواختی دماهای بیاییم تمپر کردن را انجام دهیم در حقیقت ما پیش از آنکه مارتزیتی ایجاد شود آن را تمپر کرده ایم که در این حالت هیچ فایده این ندارد و به همین ترتیب اگر دمای تمپر کردن را پایین هم بگیریم باز فایده ای ندارد اگر در شرایطی دیگر بگذاریم نمونه ما کاملاً سرد شود و بعد از مدتی بخواهیم آن را تمپر کنیم باز هم فایده ای ندارد چون امکان دارد در قطعه ترکیدگی ایجاد شده باشد و همین عمل تمپر کردن نه تنها به آن کمکی نمی‌کند بلکه سرد و گرم شدن می‌تواند باعث پیشروی ترک هم شود. بنابراین برای فولادهای زنگ نزن مارتزیتی را توجه کنیم باز هم انجام دهیم. در ارتباط با این دسته از فولادها حتی بعد از عملیات Heat Input آن درجه حرارت پیش گرم را مناسب انتخاب کرد در این دسته از فولادها حتی بعد از عملیات تمپر کردن می‌توانیم عملیات رها شدن هیدروژن را هم انجام دهیم. در ارتباط با این دسته از فولادها باید به دقت به مسئله رطوبت، چربی و هیدروژن توجه کنیم یعنی به خشک بودن الکترود، تمیز بودن کار و مفتول و همین طور تمیز بودن گاز محافظ دقت داشته باشیم تا عیب به حداقل برسد. اما در ارتباط با فولادهای آلیاژی کروم مولی، برای این دسته از فولادهای آلیاژی پیش گرم کردن اهمیت دارد اما نه خیلی و در اکثر موارد توصیه می‌شود که پیش گرم کردن صورت گیرد که درجه حرارت پیش گرم هم به درصد کروم و کربن آن بستگی دارد.

نکته دیگری که به صورت مشترک می‌توانیم در ارتباط با فولادهای زنگ نزن بیان کنیم بحث خواص فیزیکی آنها است به خصوص هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی. فولادهای زنگ نزن کروم نیکل دار عموماً دارای مقاومت الکتریکی بالاتری نسبت به فولادهای معمولی آست و ضریب هدایت الکتریکی آنها کمتر از فولادهای معمولی است. همین مسئله می‌تواند در جوشکاری با الکترود دستی اگر ما با همان آمپری که برای فولاد معمولی استفاده می‌کردیم بخواهیو جوشکاری کنیم می‌بینیم که الکترود ما هنوز به نصف نرسیده گذاخته شده است این به آن علت است که مقاومت الکتریکی بالاتری دارد پس باید آمپر را  $10\text{-}15\%$  پایین تر از آمپری که برای الکترود هم سایز در جوشکاری فولاد معمولی انتخاب کرده بودیم تنظیم کنیم. دقیقاً به همین علت است که عموم الکترودهای فولادهای زنگ نزن را در اندازه های  $25\text{cm}$  تولید می‌کنند. همین نکته باعث می‌شود که اگر ببروی فولادهای زنگ نزن جوشکاری مقاومتی انجام می‌دهیم باز هم آمپر را پایین تر تنظیم کنیم یا زمان را کمتر بگیریم. به همین ترتیب هدایت حرارتی هم در این دسته از فولادها پایین تر است و باعث می‌شود که حرارت کمتر به اطراف پراکنده شود یا به بیانی Heat Sink Effect کمتر است دقیقاً بر عکس مس و آلمینیوم. با

توجه به به این مورد می‌توانیم Heat Input را کمتر انتخاب کنیم یا اگر آمپر را کم در نظر گرفتیم و Input کم شد نگران کم شدن آن نباشیم. یکی از مشکلات این دسته از فولادها که به دلیل همین مورد انتقال حرارتی رخ می‌دهد مسئله پیچیدگی است که رخ می‌دهد. نکته دیگر در ارتباط با جوشکاری فولادهای زنگ نزن این است که اگر بخواهیم از فرآیند اکسی استیلن استفاده کنیم حتماً نیاز به روانساز داریم چون اکسید کرومی که بر روی سطح وجود دارد یا حین جوشکاری تولید می‌شود دارای درجه حرارت ذوب بالایی است و ما حتماً نیاز به روانساز داریم تا به تواند نقطه ذوب آن را کاهش دهد. البته نکته ای که وجود دارد در استفاده از این روانسازها این است که حتماً بقایای آن را از روی سطح جوش پاک کنیم چرا که بقایای آن می‌تواند باعث جذب رطوبت و خورندگی در سطح می‌شود این مسئله تا آنجایی اهمیت دارد که در موارد حساس حتی پیشنهاد می‌شود که یک عملیات شستشو هم بر روی قطعه بعد از جوشکاری انجام شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که حتی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن باید از سنگ یا برس مخصوص استفاده کرد.


اما در ارتباط با Filler Metal یا الکترود یا مفتول یا سیم جوش، در ارتباط با فولادهای کروم مولی بایست همان توصیه هایی که در ارتباط با فولادهای کم آلیاژی کروم مولی داشتیم را در نظر داشته باشیم و برای فلز پر کننده از فلز پر کننده مشابه با کربن کمتر و کروم بیشتر استفاده کنیم یا این که از فلز پر کننده آستینیتی کروم نیکل بالا استفاده کنیم هر چند در اینجا پایه فلز پر کننده ما آستینیتی است و با زمینه متفاوت است برای مثال فلز پایه مانیکل ندارد یا اگر داشته باشد بسیار جزی است در صورتی که فلز پر کننده ما حتی تا ۲۰٪ هم امکان دارد نیکل داشته باشد. استفاده از این نوع الکترود محدودیت هایی را هم به دنبال دارد برای مثال استفاده از این نوع الکترود به ما اطمینان بیشتر از بابت ترکیدگی می‌دهد اما در مقابل دیگر تساوی ضریب انساسی و جریان گالوانیکی و حتی تطابق رنگ را نداریم. در فولادهای زنگ نزن مارتزیتی هم می‌توان از ترکیبی مشابه استفاده کنیم و هم از ترکیب فلز پر کننده آستینیتی کروم نیکل بالا که در اینجا خیلی با هم تفاوت نمی‌کند تنها این که اگر نیاز به مقاومت سایشی بالایی داریم باید از ترکیب مشابه استفاده کنیم در غیر این صورت می‌توانیم از فلز پر کننده آستینیتی کروم نیکل بالا استفاده کنیم که باز به ما اطمینان از جهت تردی و ترکیدگی می‌دهد. فولادهای زنگ نزن فربیتی و آستینیتی را عمدتاً با ترکیب فلز پر کننده مشابه جوشکاری می‌شود حتی الکترود هایی با همان اسمهای فولاد وجود دارد که دارای ترکیب مشابه است. بنابراین در ارتباط با فلز پر کننده در صورتی که بخواهیم دو قطعه هم جنس را جوشکاری کنیم با مشکلی روبرو نیستیم اما اگر بخواهیم دو فلز غیر هم جنس را جوشکاری کنیم پیچیدگی هایی دارد که باید به آن توجه کنیم.

اما مسئله Carbide Precipitation و فاز  $\delta$  در فولادهای زنگ نزن به ویژه آستینیتی و تا حدودی فربیتی یکی از مشکلاتی که با آن سروکار داریم کاهش مقاومت خوردگی در H.A.Z است این مسئله بسیار مهم است چون فولادهای زنگ نزن را در عموماً در جا هایی استفاده می کنیم که مسئله خوردگی بسیار اهمیت دارد. کاهش مقاومت خوردگی در فولادهای زنگ نزن به سه علت می‌تواند باشد. اول مورد چیزی است که در قبل بیان شد اینکه بقایای سرباره را درست پاک نکرده باشیم و این بقایا رطوبت جذب کنند و با ایجاد اسید کلریدریک یا اسیدهای هالوژنی شده و خوردگی را ایجاد کنند. دومین حالت در شرایطی است که ما فلز پر کننده را درست انتخاب نکرده باشیم یا در حین جوشکاری بخشی از کروم سوخته در این حالت در درصد کروم بین فلز پایه و فلز جوش اختلاف است، طبیعی است که اگر در صد کروم فلز جوش کمتر باشد خوردگی در فلز جوش راحت‌تر رخ

می‌دهد و مورد دیگری در H.A.Z. رخ می‌دهد این است که عموماً ما در اطراف جوش در فاز زمینه آستنیت با مقداری فریت را داریم در یک محدوده هایی از حرارتی حدود 650-800 اگر توقف داشته باشیم و سریع عبور نکنیم کربن نفوذ می‌کند به سمت مرز دانه‌های و کرومی که میل ترکیبی زیادی بربا ترکیب با کربن دارد به سمت مرز دانه‌های کشیده می‌شود و در مرز دانه‌ها کاربید کروم بوجود می‌آید و همین ترکیب باعث کاهش مقاومت خوردگی در مرز دانه‌های می‌شود و خوردگی مرزدانه‌ای را داریم که خود این مسئله را به دو صورت بیان می‌کنند یکی این که وجود کاربید کروم در مرز دانه‌ها و تنفس هایی که در مرز دانه‌ها بوجود می‌آید باعث تشديد خوردگی می‌شود و یکی دیگر این که فقر کروم در مناطق اطراف باعث تشديد خوردگی می‌شود و همین مسئله و وجود ضعف خوردگی و تنفس های ضمن سرویس و تمرکز تنفسی که در این قسمت‌ها ایجاد می‌شود باعث می‌شود که در همین مناطق شکست همراه با خوردگی با Stress Corrosion Cracking هم داشته باشیم.



اما مواردی که باید رعایت کنیم تا این اتفاق ایجاد نشود یکی این است که نوع فولادی که انتخاب می‌کنیم و قرار است عملیات جوشکاری بر روی آن انجام شود یا درصد کربن آن پایین باشد که کربنی نباشد که به مرزدانه‌ها نفوذ کند و یکی دیگر این که از فولاد‌هایی استفاده کنیم که پایدار شده یا Stabilized باشد که در این دسته از فولاد‌ها درصد کربن و کروم آن یکی است با این تفاوت که مقدار کمی تیتانیوم یا استرانسیوم یا نایروبیوم در حد 0.05-0.15% اضافه شده است و همین عناصر باعث می‌شود که دیگر امکان رسوب کاربید کروم وجود نداشته باشد. این پدیده را به راحتی می‌توان دید وقتی نمونه را متالوگرافی کنیم دیده می‌شود که زمینه آستنیتی است و مقدار کمی فریت هم در زمینه وجود دارد با دور شدن از منطقه جوش به منطقه ای میرسیم که انگار مرزدانه‌ها را پر رنگ کرده اند که نشان دهنده این است که کاربید کروم ایجاد شده و رسوب کرده است. راه دیگری که وجود دارد این است که از فرایند هایی استفاده کنیم که تمرکز حرارت زیادی داشته باشد و در این محدوده‌های حرارتی توقف نداشته باشیم. البته این حالت اگر رخ دهد با یک عملیات حرارتی حل سازی می‌توان آن را از بین برد اما چون برای رسیدن به این حالت نیاز به درجه حرارت خیلی بالای نزدیک به 1500 درجه است به این دمای بالا بردن و سریع سرد کردن آن کار ساده‌ای نیست و ممکن است که با این کار ما با رشد دانه رویه رو شویم و دوباره برای ما مشکل ایجاد می‌کند.

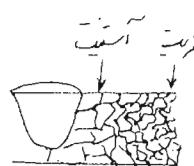

مشکل دیگری که عموما در جوشکاری این فولادها رخ می‌دهد تشکیل فاز  $\delta$  است. فاز  $\delta$  از تبدیل فاز آستنیت و فریت به زمینه  $\alpha$  فریت و  $\delta$  فریت فاز سیگما که از کاربید و فریت تشکیل شده است بوجود می‌آید. که این فاز جدید هم باعث کاهش خواص مکانیکی و تردی و همین طور کاهش مقاومت خوردگی می‌شود.

اما در ارتباط با جوشکاری دو جنس متفاوت، فلز پر کننده ای که برای آن انتخاب می‌کنیم و یا هنگامی که می‌خواهیم عملیات سختی سطحی را انجام دهیم برای مثال ما یک فولاد کم آلیاژه‌ی را داریم که می‌خواهیم بر روی آن به لایه سطحی از فولادهای زنگ نزن رسوب دهیم که مقاومت به خوردگی را بالا ببریم. در این موارد یا ما ترکیب فلز پایه و ترکیب فلز جوش مورد نیاز را داریم و نوع فلز پر کننده برای ما سوال است تا این ترکیب را داشته باشیم یا این که می‌خواهیم بدانیم با این نوع فلز پر کننده و فلز پایه در نهایت فلز جوش ما دارای چه ترکیب و ساختار و حتی چه خواصی است؟ یکی از راه‌هایی که می‌توانیم استفاده کنیم استفاده از Dilution یا درجه رقت(نسبتی) که فلز پایه و فلز پر کننده با هم آمیخته می‌شود و ترکیب فلز جوش را می‌سازد) است. برای مثال اگر  $D=60\%$  باشد یعنی ۶۰% فلز قطعه کار ذوب شده است و ۴۰% فلز پر کننده. باید توجه داشت که اگر چندین پاس بر روی هم جوشکاری کنیم Dilution تغییر می‌کند. از این راه می‌توانیم ترکیب فلز پر کننده را انتخاب کنیم یا با دانستن فلز پر کننده ترکیب نهایی فلز جوش را.


برای مثال تصور کنید یک فلز پایه یا  $Cr = 20\%$  و  $Ni = 1\%$  داریم و می‌خواهیم با فلزی جوشکاری کنیم که  $Cr = 16\%$  و  $Ni = 8\%$  دارد می‌خواهیم جوشکاری کنیم و  $D=40\%$  است در این حالت ترکیب نهایی فلز جوش را می‌توانیم بدست آوریم:

$$0.4 \times 2.5 + 0.6 \times 16 = 10.6 \Rightarrow \%Cr = 10.6$$

البته این در شرایطی است که ما بازیابی را ۱۰۰% بگیریم که اگر کمتر هم باشد و بخشی از آن بسوزد آن را هم می‌توانیم در نظر بگیریم. به همین ترتیب می‌توانیم درصد نیکل و سایر عناصر را نیز بدست آوریم و آنالیز فلز جوش را پیش از جوشکاری بدانیم و اگر با این ترکیب نیاز سرویس ما را جوابگو است که است یا نه و آیا نیاز به تغییری در آن است یا خیر.

### متالورژی جوشکاری فولادهای آلیاژی:

در این مورد بحث شد که با انجام محاسبات ساده و استفاده از میزان رقت می‌توانیم پیش‌پیش ترکیب شیمیایی فلز جوش را بدست آوریم و یا این که با دانستن این که چه ترکیبی را از فلز جوش می‌خواهیم نوع سیم جوش را تعیین کنیم. این را هم در مورد جوشکاری دو قطعه هم جنس می‌توانیم داشته باشیم هم در ارتباط با جوشکاری دو قطعه غیر هم جنس و یا حتی در مورد قطعاتی که نیاز به سختی سطحی دارند و بر روی آنها سیم جوش را رسوب می‌دهیم. برای مثال می‌خواهیم با الکترود مجھولی بر روی فلزی با ترکیب  $2\% \text{Cr}$  و  $0\% \text{Ni}$  یعنی  $40\%$  Dilution که ترکیب  $11\% \text{Cr}$  و  $2\% \text{Ni}$  داشته باشد برای مثال میزان  $40\%$  می‌گیریم یعنی  $40\%$  قطعه کار ذوب می‌شود و  $60\%$  سیم جوش ذوب می‌شود بنابراین داریم:

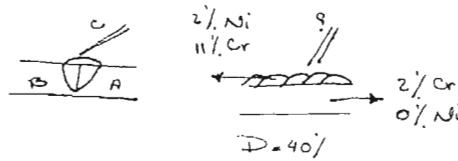


$$0.4 \times 2 + 0.6 \times x = 11 \Rightarrow x = \frac{10.2}{0.6} \Rightarrow \% \text{Cr} = 17$$


$$0.4 \times 0 + 0.6 \times y = 2 \Rightarrow y = \frac{2}{0.6} \Rightarrow \% \text{Ni} = 3.33$$

ما با کمک همین نوع محاسبه و استفاده از نمودار شیفLER می‌توانیم علاوه بر ترکیب ساختار فلز جوش را هم بدست آوریم. در این نمودار ما در یک طرف نمودار عناصر پایدار کننده آستنیت مثل  $\text{N}, \text{C}, \text{Mn}, \text{Ni}$  و ... را هر کدام با ضریبی داریم و در طرف دیگر هم عناصر آلیاژی دیگر را داریم به همین ترتیب بر روی این نمودار مناطقی مشخص شده است که ساختار را در این محدوده های آلیاژی نشان می‌دهد که ساختار ما مارتزیتی، فریتی، آستنیتی و یا حتی چند درصد از هر کدام است. البته باید توجه داشت که در این نمودار سرعت سرد شدن را سرعت معمول سرد شدن با الکترود دستی در نظر گرفته شده است. در این نمودار هر یک از فولادهای آلیاژی که بررسی کردیم مثل فولادهای آلیاژی کروم نیکل دار یا زنگ نزن مارتزیتی یا بقیه آنها هر کدام در محدوده ای از این نمودار قرار می‌گیرند یعنی هر یک از فولادهایی بر خود در روی نمودار جایگاهی دارند. بنابراین ما با همان محاسبات ترکیب را بدست می‌آوریم و بعد با کمک نمودار شیفLER و پیدا کردن جایگاه آن می‌توانیم نوع ساختار را هم بدست آوریم و بنا بر ساختاری که بدست می‌آوریم می‌توانیم تمهدات مورد نظر را انجام دهیم. برای مثال از روی نمودار می‌توانیم بینیم که اگر درصد  $\text{C}, \text{Mn}, \text{Si}$  کمی داشته باشیم فولاد در منطقه فریتی پرلتی قرار می‌گیرد یعنی فولادهای ساده معمولی اما اگر فولا دما عناصر آلیاژی نداشت و تنها درصد کربن آن بالا بود از این منطقه خارج می‌شود و وارد منطقه مارتزیت می‌شود و به همین ترتیب برای کروم در جایی که کروم ما کم است فولاد ما ساختار مارتزیتی دارد و با افزایش کروم ما ساختار فریتی بدست می‌آوردم و در صورتی که ما همراه با کروم نیکل داشتیم در محدوده آستنیت قرار می‌گیریم. علاوه بر همه این ها بر روی نمودار مناطقی مشخص شده است که در آن محدوده ها خطر ترکیدگی سرد با گرم را داریم و می‌توانیم با بدست آوردن آنالیز فلز جوش بینیم


که آیا با این عیب ما روبه رو هستیم یا نه و عملیاتی را در نظر بگیریم که این خطر را برای ما کاهش دهد با اینکه به نوعی ترکیب فلز جوش را اگر در توان ما هست تغییر دهیم.

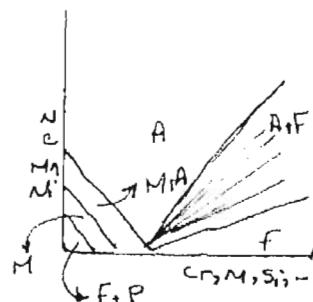

برای مثال می‌خواهیم بر روی قطعه کاری با آنالیز معلوم لایه ای رسوب دهیم که مقاومت به سایش و خوردگی در دمای بالا را داشته باشد با دانستن همین اطلاعات می‌توانیم الکترودی را که باید انتخاب کنیم چون از روی این خواص می‌توانیم بفهمیم که نیاز به ساختار مارتنتزی در فولادهای زنگ نزن داریم پس می‌توان آنالیز فلز جوش را بدست آورد و با توجه به Dilution می‌توانیم نوع الکترود را نیز بدست آوریم. حال اگر مسئله کمی پیچیده‌تر باشد برای مثال یک فولاد پایه ساده کربنی (St52) داریم که بر روی آن یک لایه رسوب فولادهای زنگ نزن ۳۱۶ داده ایم حالا به هر علتی بخشی از این قطعه‌ی ما خوردگ شده است یا کنده شده است و می‌خواهیم این قسمت را بازسازی کنیم بنابراین در این حالت برای پاس اول می‌نیاز به الکترودی داریم که در نهایت به ما ساختار فولاد ساده کربنی را بدهد و برای پاس‌های نهایی نیاز به الکترودی که ساختار فولادهای زنگ نزن ۳۱۶ را برای ما ایجاد کند اما مشکل در این جا پاس‌های میانی است که هم باید تا حدودی خواص فولاد ساده کربنی را داشته باشد و هم تا حدودی خواص فولادهای زنگ نزن را داشته باشد یعنی باید ترکیبی بینایین را برای این پاس از فلز جوش در نظر بگیریم. یا به عنوان مثالی دیگر ما خواصی که می‌نیاز داریم ترکیبی که بدست آمد الکترودی با آن آلیاز وجود ندارد بنابراین باید یک پاس اضافه در نظر می‌گیریم که در پاس دوم به آن ترکیب مورد نظر برسیم تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که اگر Dilution می‌شود ۴۰% است برای پاس اول ۴۰% از قطعه کار ذوب می‌شود برای پاس بعدی ۴۰% از پاس اولی ذوب می‌شود که ۴۰% قطعه کار است یعنی در پاس دوم ما ۱۶% از قطعه کار ذوب می‌شود یعنی برای پاس دوم Dilution است و با توجه به این مورد می‌توانیم آنالیز پاس دوم را بدست آوریم.

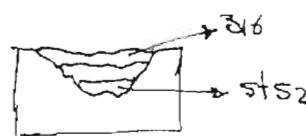

البته به نوع دیگری هم می‌توانیم این محاسبات را با استفاده از نمودار شیفلر و قانون اهرم ها انجام دهیم و ترکیب یا آنالیز فلز جوش را بدست آوریم. برای این کار ترکیب فلز پایه را بر روی نمودار شیفلر بدست می‌آوریم و بعد ترکیب فلز مثال را هم بر روی نمودار مشخص می‌کنیم در این حالت این دو نقطه را به هم وصل می‌کنیم و با توجه به Dilution مثلاً ۴۰% از ترکیب فلز پایه ۴۰% عبور می‌کنیم و ترکیب فلز جوش ما بدست می‌آید.

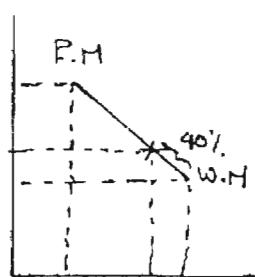

Hadfield

دسته دیگر فولادهای آلیاژی فولاد های منگنزی یا آستینیت منگنزی است که در اصطلاح به این دسته از فولادهای فولادهای hadfield هم گفته می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که هم منگنز و هم کربن مثل نیکل پایدار کننده آستینیت است پس ساختار میکروسکوپی که بدست می‌آوریم در ای دسته از فولاد ها ساختار آستینیتی است. در این فولاد ها ترکیب شیمیایی تقریباً بین C ۱-۱.۳% و بین Mn ۹-۱۳% دارد که عناصر اصلی این دسته از آلیاژها است. اما به طور کلی وقتی ساختار ریخته‌گری شده این فولاد را نگاه می‌کنیم زمینه آستینیتی است که مقداری کاربید منگنز در آن پراکنده شده است اما اگر این فولاد را کوئنچ کنیم در این حالت زمینه ۱۰۰٪ آستینیت است و دیگر کاربید منگنز فرصت نمی‌کند که تشکیل شود. نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که اگر بعد از کوئنچ کردن این فولاد ها آن را در دمای ۴۰۰-۴۵۰ درجه نگه داریم و بعد آران سرد کنیم یعنی تمپر کنیم در ساختار زمینه آستینیتی دیده می‌شود اما حتی بیشتر از قبل ما کاربید ها سوزنی شکل منگنز را داریم که همین مسئله باعث افزایش تردی و شکنندگی می‌شود. اما این فولاد از نظر خواص به دلیل این که هم منگنز و هم کربن دارد و هر دو این عناصر استحکام بخش هستند این دسته از فولاد ها استحکام بسیار بالایی دارند. این فولاد با این که زمینه آستینیتی دارد اما استحکام بالای سایشی و سختی دارد البته در حالت نمونه را کوئنچ می‌کنیم با این که دیگر ساختار کاربید دیده نمی‌شود اما استحکام بالاتری نسبت به حالت ریخته‌گری دارد. علاوه بر این خواص این دسته از فولاد ها بعد از کوئنچ کردن تالفس بالایی هم دارند. اما این فولاد وقتی پیش گرم می‌شود مثال بعد از کوئنچ کردن آن را تمپر می‌کنیم دیده نمی‌شود که این فولاد به شدت ترد می‌شود که این به علت کاربید های منگنز است که بوجود می‌آید. نکته دیگری که در ارتباط با این دسته از فولادها جالب است این است که این دسته دارای زمینه آستینیتی است اما در حین کار سرد تغییر فاز می‌دهند یعنی در حین کار مکانیکی سرد در این دسته از فولادها مارتزیت بوجود می‌آید که در اثر بوجود آمدن این مارتزیت ها

سختی نمونه ما به شدت افزایش پیدا می کند و البته تافنس خود را از دست می دهد و ترد می شود و باز نکته جالب این است که اگر لایه رویی این فولادها در اثر کار سخت مارتزتی و ترد شود این تردی خود را به لایه هایی زیری نمی دهد و لایه های زیری همچنان تافنس خود را حفظ می کند. اما از نظر کاربرد این دسته از فولادها، عموماً این دسته از فولادها کاربرد زیادی در زمینه سیمان و زمینه های مربوط به بهره برداری معادن و ریز و آساب کردن و حتی جاده سازی و موارد مشابه استفاده می شود.

اما در ارتباط با جوشکاری این دسته از فولادها قابلیت جوش پذیری خیلی خوبی ندارند و در جوشکاری با مشکل ترکیدگی به شدت روبرو هستیم و راه حل هایی که برای جلوگیری از ترکیدگی در فولادهای دیگر استفاده می کردیم با این فولادها کاملاً متفاوت است. اگر بخواهیم بر روی این دسته از فولادها چه در حالت ریخته گری و چه در حالت کوئنچ شده جوشکاری کنیم به علت گرم و سرد شدن مناطق اطراف جوش ما تشکیل فاز مارتزتی کاربرد منگز را داریم و در نتیجه ما با تردی رویه رو هستیم. بنابراین ما باید برای جوشکاری سعی کنیم تا جایی که امکان دارد مناطق مجاور جوش کمتری مقدار کمتری گرم شوند و زمان توقف کمتری هم در این دما داشته باشند تا پدیده ترد شدن کمتر رخ دهد. به بیانی می توانیم این گونه بیان کنیم که باید از فرآیندهای استفاده کنیم که تمرکز حرارت بالاتری داشته باشند تا حرارت کنترلی به مناطق اطراف پراکنده شود. علاوه بر این برای جوشکاری این دسته از فولاد ها هیچ گونه پیش گرم کردنی توصیه نمی شود و باید کاملاً به صورت سرد عملیات جوشکاری را انجام دهیم. برای مثال اگر با الکترود دستی جوشکاری انجام می دهیم باید الکترود را باریک و آمپر را کم در نظر بگیریم و به صورت منقطع جوشکاری کنیم و سعی کنیم که مناطق اطراف جوش سرد باشند و حتی پیشنهاد می شود که از دستمال خیس در پشت کار استفاده کنیم که توقف کمتری در دما های بالا داشته باشیم. باید توجه داشت که چون عموماً قطعات ضخیم است و ما می خواهیم سریع سرد شود در این حالت با توجه به این که آمپر را هم ما کم گرفتیم این احتمال پیش می اید که ما نفوذ ناقص داشته باشیم که عموماً برای این که این مورد را بر طرف کنیم ترجیحاً از چند پاس استفاده می کنیم البته با فواصل زمانی که خیلی حرارت به اطراف پراکنده نشود. مسئله دیگری که در این جا مطرح می شود این است که سریع سرد کردن باعث می شود که تنش های پسماد در قطعه ایجاد شود و باقی بماند آیا در این حالت ما اجازه این را داریم که بعد از عملیات جوشکاری قطعه را تنش گیری کنیم که در این جا جواب منفی است ما حق هیچ نوع عملیات حرارتی را بعد از جوشکاری نداریمو فقط برای از بین بردن این تنش ها باید از عملیات های مکانیکی مثل کوبش استفاده کنیم. بحث دیگری که مطرح می شود فیلر متال است، عموماً چون قطعاتی که ما داریم دارای ابعاد بزرگی هستند کمتر از فرآیند هایی مثل لیزر استفاده می شود و هموماً قطعات این چنینی یا از الکترود دستی استفاده می کنند و یا از TIG. برای این فرآیند ها عموماً فیلر متالی که استفاده می کنیم دو دسته هستند یا با همان ترکیب مشابه هست که طبق استاندارد AWS با نام Fe-Mn E می شود که دارای کربن 0.8-0.9% است و منگنز 10% که تقریباً در همان رنج است و البته مقداری کروم و مولیبدن و عناصر دیگر هم دارد (البته باید توجه داشت که از همین الکترود برای عملیات سختی سطحی هم استفاده می شود). الکترود دیگری که برای جوشکاری این دسته از فولادها استفاده می شود الکترود های آستنیتی کروم نیکل بالا است که حدوداً Cr 25% و Ni 20% دارد. البته این الکترود در فلز چوش ساختار آستنیت بوجود می آورد در عین حال چون مقداری از کروم آن با کربن کاربرد کروم ایجاد می کند می تواند باعث سختی در فلز چوش هم شود اما به علت وجود نیکل نسبت به دسته قبلی الکترود ها از استحکام

سایشی و سختی کمتری برخوردار است. علاوه بر این مسائل یکی از مسائلی که در ارتباط با این دسته از فولادها با آن برخورد داریم قطعاتی است که نیاز به تعمیر دارد. در این موارد عموماً لایه رویی یک لایه مارتنتزیتی و تردست که حتی ترک هایی هم در آن وجود دارد فقط چون لایه زیری زمینه آستنتی داشته است ترک ها عمقد نشده اند در این حالت برای جوشکاری و تعمیر این قطعات باید حتماً لایه رویی را برداریم زیرا اگر بر روی این لایه عملیات جوشکاری را انجام دهیم باعث گسترش ترک می شود بنابراین باید حتماً این لایه را برداریم تا به لایه آستنتی بدون ترک برسیم و بعد بر روی آن جوشکاری کنیم. بعضی موارد هست که ما برای مثال می خواهیم این فولاد را به فولاد دیگری متصل کنیم که سریع سرد شدن برای آن مضر است در این حالت می توانیم در یک طرف سیستم مبرد قرار دهیم و در طرف دیگر پیش گرم را استفاده کنیم که البته در چنین شرایطی طراحی برای ما بسیار اهمیت دارد و چرا که اگر طراحی مناسب نباشد ما در یک طرف که پیش گرم کردیم ذوب بیشتری داریم و در طرف می توان ذوب کمتری داریم.

#### متالورژی جوشکاری چدن ها :

چدن از نظر آنالیز را می توانیم به نوعی یک فولاد کثیف بیان کنیم که مقدار زیادی ناخالصی دارد. به نوعی دیگر آنچه که از کوره بلند به دست می آید و به عنوان آهن ریخته گری گفته می شود تقریباً همان آنالیز چدن را دارد که بعداً تحت عملیاتی ناخالصی های آن را می سوزانند و فولاد به دست می آید. در آنالیز چدن ها از ۰.۲-۰.۴% کربن دارد که نهایتاً می تواند به ۰.۱-۰.۵% برسد و اگر بیش از این درصد کربن اضافه کنیم بقیه کربن یا در سطح رسوب می کند یا می سوزد. سیلیسیوم هم در چدن های معمولی در حدود ۰.۵-۳.۵% و در برخی چدن های خاص مثل چدن های نسوز یا آلیاژی حتی تا ۶۸% هم سیلیسیوم می تواند وجود داشته باشد. درصد منگنز هم بین ۰.۱-۱.۵% بیشتر نیست. مقداری گوگرد، فسفر، اکسیژن و ازت هم در آنالیز چدن ها وجود دارد البته این مقدار از مقداری که در فولاد ها بود بیشتر است. البته در مورد چدن های آلیاژی داریم که عناصری مثل کروم، نیکل، مس، آلومینیوم و ... در آن وجود دارد. بحث دیگری که در ارتباط با چدن های مطرح می شود این است که کربنی که در این چدن ها وجود دارد به چه شکلی است که همین مورد تعیین کننده انواع و خواص چدن ها است. کربن در چدن ها به ۴ نوع دیده می شود یک مقدار بسیار کمی از کربن به صورت محلول جامد است که چون مقدار آن خیلی کم است می توانیم از آن صرفه نظر کنیم. بخش عمده کربن می تواند به صورت آزاد باشد یا به صورت ترکیبی باشد که ترکیبی بیشتر کاربید را در بر می گیرد. بنابراین کربن آزاد را در چدن ها به صورت گرافیت در نظر می گیریم و کربن ترکیبی را به صورت کاربید. بخش باقی مانده کربن هم که باز مقدار زیادی نیست به صورت ناپایدار در ساختار به صورت مارتنتزیت تشکیل می شود که این مارتنتزیت ناپایدار است و اگر تحت شرایطی حرارت بینند از ساختار مارتنتزیت خارج می شود و فریت و کربن ایجاد می شود. در مورد چدن ها هم همانند فولاد ها که ما عناصر پایدار کننده فریت و آستنتیت داشتیم در اینجا هم عناصر گرافیتزا و کاربیدزا داریم برای مثال می تواند عناصری مثل کربن و سیلیسیوم را به عنوان عناصر گرافیتزا و عناصری مثل منگنز، کروم و بیسموت را به عنوان عناصر کاربیدزا نام برد. در این حالت طبق این انواع کربن به چدن هایی که در آنها کربن به صورت آزاد (گرافیت) وجود ندارد چدن های سفید گفته می شود و چدنی که در آن کربن آزاد وجود نداشته باشد اما اگر به آن زمان دهیم امکان دارد که کربن به صورت آزاد در آن ایجاد شود به آن دسته چدن ها، چدن Child گفته می شود یعنی در این نوع چدن ها ساختار اولیه کاملاً مثل چدن های سفید است و تمام کربن به صورت ترکیبی (سمتیت

اولیه و ثانویه) ایجاد شده است. تفاوت این نوع چدن های سفید در این است که اگر چدن Child را در دمای ۴۰۰-۵۰۰ درجه نگه داریم و سرد کنیم مقداری از کربن آن به صورت گرافیت آزاد می شود و حتی ممکن است به طور کامل تمام کربن ما به صورت گرافیت آزاد شود. اما چدن هایی که کربن آزاد یا گرافیت دارند خود این گرافیت می توانند به صورت هایی باشد که خود تقسیم بندی برای چدن ها درست می کند. اگر گرافیتی که آزاد شده است به صورت نواری یا ورقه ای باشد در این حالت چدن را چدن خاکستری گویند. اگر به صورت برفکی شکل باشد به آن چدن مالیل گویند و اگر به صورت کروی باشد به آن چدن ندولار یا SG گویند. باید توجه داشت که دو نوع چدن ندولار مالیل هر دو خاصیت چکش خواری دارند و حتی در کارگاه های سنتی تحت عنوان چدن قیچی یا نشکن معروف هستند. البته باید توجه داشت که هریک از این ها خود می تواند انواعی داشته باشد برای مثال برای چدن خاکستری ما چدن نوع ۱ و ۲ و ... داریم یا اینکه برای چدن برفی شکل یا کروی این که تا چه حد گرافیت ما منسجم باشد یا از هم پراکنده و توخالی باشد خود انواعی را ایجاد می کند که این ها خود می توانند خواصی را برای چدن ایجاد کند. معیار دیگری که با آن می توان چدن ها را تقسیم بندی کرد زمینه چدن ها است برای مثال چدن خاکستری گرافیت نوع A با زمینه فریتی یا زمینه فریتی پرلیتی و یا چدن SG با زمینه آستنیتی که دارای خواصی مشابه با فولادهای فورج باشد و به همین ترتیب برای سایر چدن ها هم داریم. بنابراین با توجه به دو معیار که گرافیت ما به چه صورتی است و زمینه آن چه نوعی است می توانیم خواص متفاوتی را برای چدن ها در داشته باشیم. در چدن ها بر اساس تعادل بین عناصر گرافیتزا و کاربیدزا و هم چنین نحو سرد شدن ما انواع چدن را داریم. برای همین نکته سرد شدن یک آزمایشی است به اسم آزمایش گوه که در آن را با چدن ریخته گری می کردن و نتیجه این بود که در نوک گوه چدن سفید بود همین طور که بالا می رف درصد چدن خاکستری آن اضافه می شود که توجیه این عمل این است که در نوک گوه چدن سریع سرد شده است و تمام کربن به صورت ترکیبی در بالا نمونه آرام تر سرد شده و کربن فرست این را داشته است که به صورت آزاد جدا شود. اما در ارتباط با خواص چدن ها، چدن ها در مقایسه با فولاد های دارای برخی خواص است که به شدت به فولاد ها نزدیک است و حتی در مواردی جایگزینی این دو را هم داریم. اما به طور کلی چدن ها دارای خاصیت Cast ability یا قابلیت ریخته گری شدن است که این خاصیت خود به چند علت است اول این که چدن ها نسبت به فولاد های دارای درجه حرارت ذوب پایین تری است همین نقطه ذوب پایین کمک می کند تا با کوره هایی معمولی که با انرژی سوخت کار می کنند هم بتوانیم چدن را ذوب کنیم در صورتی که برای فولادها مانند کوره های القایی یا کوره های قوسی با درجه حرارت های بالاتر داریم علاوه بر این این مورد به ما کمک Cast ability می کند که ما دیگر با مشکل ماسه و ماسه سوزی هم رو به رو نباشیم. عامل دیگری که باعث می شود سیالیت چدن است چدن نسبت به فولاد دارای سیالیت بهتری است و رونتر می تواند قالب را پر کند. و عامل دیگر که در این زمینه اهمیت دارد بحث انقباض بعد از انجماد است که باز هم نسبت به فولادها خیلی کمتر است که این مورد خود باعث می شود که محاسبات راهگاهی و تنعیمه ساده تر شود. البته این کم بودن درصد انقباضی هم به آن علت است که گرافیتی که آزاد می شود مقداری افزایش حجم دارد و این مسئله مقداری از ماشین کاری است. این قابلیت ماشین کاری خود به آن علت است که ذرات گرافیت تا حدی کاری روغن کاری را انجام می دهد و به علاوه تیکه های ماشین کاری هم به گونه ای نیست که دور ماشین ابزار بپیچد و مشکل ایجاد

کند بلکه به صورت تیکه و خرد است و در نهایت ما سطح تمیزی را با ماشین کاری می‌توانیم بدست آوریم. خاصیت دیگری چدن‌ها خاصیت جذب ارتعاش یا صدا خفه کن است یعنی وقتی به چدن ضربه می‌زنیم این ارتعاشات پیش می‌رود تا رسیدن به گرافیت که حالت پوک دارد و در آنجا دفع می‌شود از همین خاصیت استفاده می‌شود تا در بدن ماشین یا بعضی ابزارهای بزرگ از صدای زیاد جلوگیری کند حتی بین چدن خاکستری و چدن ندولار چدن خاکستری بهتر صدا را جذب می‌کند زیرا سطح وسیع تری دارد و احتمال جذب این ارتعاشات در آن بیشتر است. از خواص دیگری که برای چدن‌ها می‌توان نام برد خاصیت خود روغن کاری است که خیلی بوش‌ها را از چدن‌ها درست می‌کنیم چرا که هم خود گرافیت اصطکاک را پایین می‌آورد و هم این که اگر روغنی به آن اضافه کنیم در گرافیت نفوذ می‌کند و به این راحتی خشک نمی‌شود. خاصیت دیگری که برای چدن‌ها می‌توانیم نام ببریم تا حدودی مقاومت خوردگی است برای مثال اگر لوله چدنی را با لوله فولادی مقایسه کنیم لوله چدنی مقاومت بهتری دارد.



در مقابل دو محدودیت جدی برای چدن‌ها وجود دارد یکی بحث **Form ability** است همان‌طور که می‌دانیم چدن را تنها با روش ریخته‌گری یا ماشین کاری می‌توانیم بدست آوریم. برای مثال برای چدن سفید ما فرم پذیری حتی کمتر از ۱% را داریم برای چدن خاکستری با توجه به زمینه امکان دارد تا ۷-۶% هم فرم پذیری را داشته باشیم اما برای چدن‌ها ندولار و مالیل بهترین حالتی که وجود دارد این است که تا ۱۵% فرم پذیری را دارد. به همین علت است که کاربرد این قطعات چدنی هم بیشتر محدود می‌شود به جاهایی که نمونه ما تحت تنشی‌های کششی نباشد و بیشتر در تحت تنشی‌های فشاری قرار گیرد. محدودیتی دیگری که برای چدن‌ها می‌توان نام برد **Weld ability** پایین آنها است به این مفهوم حتی برخی چدن‌ها هستند که ما بر روی انها اصلاح نمی‌توانیم جوشکاری کنیم برخی دیگر هم تنها تحت شرایطی می‌توانیم آنها را جوشکاری کنیم. برای مثال بهتر است که چدن‌های سفید و آلیاژی را اصلاح جوشکاری نکنیم چرا که این قدر ترد هستند که در حین جوشکاری با مسئله ترکیدگی به شدت روبه‌رو هستیم اما چدن‌های خاکستری یا ندولار و مالیل باز بهتر است البته باز بستگی به این دارد که در صد کربن و گوگرد آنها چه مقدار است یا این که زمینه آنها چه نوعی است متفاوت است. بنابراین حتماً نیاز به شرایطی را خاصی برای جوشکاری چدن‌ها است.

اما مورد دیگری که اهمیت دارد این است که در حدود ۷۰-۸۰٪ جوشکاری چدن‌ها برای تعمیر عیوب ریخته‌گری است و در صد باقی مانده در ارتباط با سختی سطحی و اتصالات است.

## متالورژی جوشکاری چدن‌ها:

- مشکلات جوشکاری چدن‌ها: یک سری مشکلات در جوشکاری چدن‌ها مربوط به W.M است و یک سری از مشکلات مربوط به H.A.Z. است. مشکلات مربوط به فلز جوش را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد یکی تخلخل است و یکی سخت شدن یا الماسه شدن و حتی گاهی ترکیدگی. اما در H.A.Z. عمدها مشکل همان سخت شدن یا الماسه شدن و ترکیدگی است. البته گاهی در اثر استفاده از ماسه غیر مرغوب در ریخته‌گری استفاده می‌کنیم سطح قطعه چدنی با ماسه سوزی روبه‌رو هستیم که باعث می‌شود در روی سطح به علت تشکیل سیلیکات سختی بالایی داشته باشیم که در این حالت کاربید سیلیسیومی که در سطح وجود دارد مانع جوشکاری بر روی سطح می‌شود که این مسئله جدا از سختی است که در اثر جوشکاری ایجاد می‌شود.


تخلخل در فلز جوش در چدن‌ها: اکثر چدن‌هایی که ما بر روی آنها جوشکاری انجام می‌دهیم دارای کربن آزاد یا گرافیت هستند. از طرفی خود گرافیت پوک و تو خالی است و خیلی منسجم و فشرده نیست و از طرف دیگر چربی و رطوبتی که در روی سطح است می‌تواند جذب گرافیت شود و بین کربن و اکسیژن داخل خود چدن یا اکسیژنی که از هوا وارد می‌شود و یا حتی از اکسیدهای ناپایدار راه می‌شود (مثل اکسید سیلیسیوم) واکنش صورت گیرد و  $CO$  آزاد شود که هر دو فاز گازی است که اگر از داخل مذاب رها نشود می‌تواند در داخل چدن‌ها تولید تخلخل کند. البته باید توجه داشت که اکسیژن از چربی یا رطوبت هم می‌توانند بوجود آید چرا که چربی که بر روی چدن قرار دارد به راحتی که از روی فولاد یا آلومینیوم پاک می‌شود پاک نمی‌شود. علاوه بر این چربی یا رطوبت برای ما مشکل  $H_2$  را هم می‌تواند ایجاد کند به دو دلیل اول اینکه خود  $H_2$  در چدن ایجاد تخلخل کند و هم این که با گوگردی که در چدن‌ها عموماً وجود دارد واکنش دهد و تولید  $H_2S$  کند که همین گاز هم می‌تواند خود ایجاد تخلخل کند.

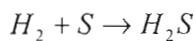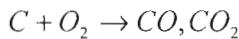


اما راه کارهایی که برای بر طرف کردن این مورد مطرح می‌شود اول این است که اگر قطعه چدنی ما ضمن سرویس مشکلی پیدا کرده و می‌خواهیم بر روی آن جوشکاری انجام دهیم حتماً مراحل پاک سازی و تمیز کردن را بر روی آن انجام دهیم. البته در اینجا چون پاک سازی دیگر به راحتی قبل نیست عموماً گرافیت‌زادایی از سطح برای این قسمت مطرح می‌شود. راههای گرافیت‌زادایی عبارت است از سوزاندن، شیمیایی و الکترولیز مذاب. البته این کار برای پوشش دادن یا لعب دادن و حتی لحیم کاری هم پیشنهاد می‌شود چرا که گرافیتی که ذاتاً چرب است خود می‌تواند مشکل ایجاد کند. به طور خلاصه برای سوزاندن می‌توانیم از شعله کم احیایی استفاده کنیم تا گرافیت‌زایی سطح انجام شود و یا این که در محلول‌های شیمیایی آن را قرار دهیم که باز سطح گرافیت‌زایی می‌شود و به همین ترتیب الکترولیز که از هزینه بیشتری برخوردار است. راه حل دیگری که وجود دارد شرایط محافظت است که اکسیژن از هوا وارد مذاب جوش نشود. در این حالت اگر با فرایند اکسی استیلن جوشکاری می‌کنیم بهتر است که شعله را کمی احیایی بگیریم، شعله احیایی برای فولادها ما را با این احتمال روبه‌رو می‌کند که کربن جذب قطعه کار شود اما در چدن که درصد کربن آن بالا است دیگر این احتمال را نداریم در عین حال شرایط جلوگیری از سوختن کربن را ایجاد می‌کند. یا اگر از فرایند جوشکاری الکترود دستی استفاده

می کنیم این مورد را در پوشش الکترود پیش بینی می کنند که مقداری کربن در آن وجود داشته باشد که این کربنی که در پوشش الکترود است در هنگام تشکیل قوس می سوزد و یک محیط احیایی هم در اطراف قوس ایجاد می کند که این محیط احیایی خود امکان ورود اکسیژن به داخل قوس را کمتر می کند. برای همین است که بیان می شود حتی المقدور در محیط باز بر روی چدن ها جوشکاری نشود و یا طول قوس برای جوشکاری بر روی چدن ها زیاد نباشد. یا به همین ترتیب برای جوشکاری های با محافظت گاز بیان می شود که فشار گاز حتما کنترل شده باشد. مورد دیگری که برای ما ایجاد اکسیژن می کرد به غیر از اکسیژن هوا و رطوبت و چربی، اکسیژن اکسیدهای ناپایدار است بنابراین علاوه بر موارد بالا باید به این نکته هم توجه کنیم که اگر در محدوده ای که می خواهیم جوشکاری کنیم آخال هایی وجود دارد آنها را هم بر طرف کنیم. پس بنابراین لازم است مرحله آماده سازی را با دقت انجام دهیم تا در مناطقی که می خواهیم جوشکاری کنیم و حتی پشت آن آخال وجود نداشته باشد. نکته دیگری که در جوشکاری چدن ها باشد آن را رعایت کنیم این است که سعی کنیم که حوضچه جوش ما چه از نظر سطح و چه از نظر عمق خیلی بزرگ نباشد. چراکه اگر سطح حوضچه جوش شود بیشتر می شود در عین حال اینکه ما توانیم محافظت را به خوبی انجام دهیم و اکسیژن وارد حوضچه جوش شود باشد احتمال اگر عمق ما زیاد باشد امکان این به وجود می اید که گازهایی که می خواهند آزاد شوند نتوانند و در میانه راه محبس شوند که تخلخل ایجاد می کند. البته با توجه به این نکته که ما در جوشکاری چدن ها بیشتر بحث تعمیرات را داریم نه اتصال از بابت نفوذ کم هم نگرانی نداریم و می توانیم جوشی با حجم کم و عمق کم را انتخاب کنیم هر چند اگر هم مورد اتصال بود می توانستیم از پخ سازی کمک بگیریم البته این نکته هم در پخ سازی چدن ها باید توجه شود که نیاز به پخ سازی با دهانه بازتری است. البته گاهی در حین جوشکاری متوجه می شویم که حباب های گاز نتوانسته رها شود در این حالت می توانیم بر روی قسمتی که جوش داده ایم را سنگ بزنیم تا جایی کهین حباب های گاز را رها کنیم و بعد دوباره پاس بعدی را انجام دهیم. البته باید توجه داشت که نوع سرویس قطعه هم برای این که تا چه حد بر روی این مورد حساسیت دهیم اهمیت دارد.

اما عیب بعدی که در چدن های گفته شد سخت شده یا الماسه شدن یا ترکیدگی است که دلیل آن را به این صورت می توان توضیح دارد. برای مثال فرض کنید بر روی یک قطعه چدنی با ۳-۳.۸% کربن با یک الکترود معمولی مس وار یا E6013 که برای جوشکاری فولادهای ساده ساختمانی است و کربن آن زیر ۰.۱% است جوشکاری کنیم در این حالت با فرض اینکه اگر  $D=40-60\%$  باشد ترکیبی که ما در فلز جوش داریم تقریباً بین ۱.۸-۲.۲% کربن می شود و با توجه به این که فلز جوش معمولاً سریع تر هم سرد می شود مسلماً ساختاری که در این منطقه داریم چدن سفید با لذبوریت های اولیه و ثانویه است و حتی با ساختار مارتزتی. در این حالت با این ترکیب و ساختار کاملاً طبیعی است که ما سختی بالایی داریم همراه با تردی بالا و در عین حال تنفس های ضمن جوشکاری هم می تواند عامل ترکیدگی شود.

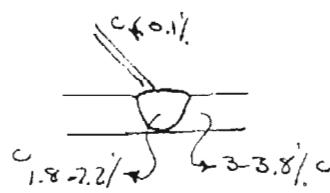


در مقابل راه هایی که برای بر طرف کردن این مورد، اول این که ما می توانیم بر روی ترکیب فلز جوش از روی انتخاب فلز پر کننده مناسب، میزان رقت و کنترل سیکل گرم و سرد شدن تغییر دهیم. برای مثال در ارتباط با فلز پر کننده، ما به عنوان فلز پر کننده می توانیم از فلز پر کننده پایه آهنی ساده استفاده کنیم اگر D را بتوانیم پایین نگه داریم یعنی چیزی در حدود کمتر از ۱۰% و در عین حال اگر می خواهیم از فلز پر کننده پایه آهنی ساده استفاده کنیم باید بتوانیم سرعت سرد شدن را هم کنترل کنیم. باید توجه داشت که برای کم کردن D تا این اندازه مسلماً ما نمی توانیم از فرایندی مثل الکترود دستی یا زیر پودری استفاده کنیم تنها فرایند هایی که ما می توانیم همچین D را ایجاد کنیم TIG و اکسی استیلن است. در این شرایطی که ما میزان رقت را تا ۱۰% کاهش داده ایم درصد فلز جوش ما تقریباً همان ۴.۵-۴% کربن می شود و اگر مقداری بر روی سرعت سرد شدن هم کنترل داشته باشیم دیگر مشکل سخت شدن را نداریم چون دیگر ساختار سمتیت ایجاد نمی شود و بیشتر ساختار فریتی پر لیتی و نهایتاً مقدار کمی مارتنتیت بدست آوریم. بنابراین با استفاده از فرایندهای خاصی که می تواند D کمی داشته باشد می توانیم از فلز پر کننده پایه آهنی ساده استفاده کنیم. حالت دیگری که برای فلز پر کننده می توانیم استفاده کنیم فلز پر کننده پایه چدنی است. در این حالت دیگر D برای ما اهمیت ندارد تنها کنترل سرعت سرد شدن است که برای ما اهمیت دارد. البته باید توجه داشت که در این فلز پر کننده ما عناصر گرافیتزا زیاد و کاربیدزا کم است که معمولاً الکترود های چدنی هم توسط ریخته گری تولید می شود که تعیین این عناصر در آن کار سختی نیست. در اینجا اگر از فلز پر کننده چدنی استفاده کنیم در حدود ۳.۵-۴% کربن در الکترود داریم و حتی اگر مقداری هم کربن بسوزد باز هم فلز جوش ما ترکیب چدنی دارد و با هر درصدی باز ترکیب ما تقریباً بین ۳.۲-۳.۵% می شود که باز باید به سرعت سرد شدن توجه داشت که ساختار ما چدنی باشد. تنها مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر از الکترود پایه چدنی استفاده کنیم دیگر نمی توانیم از جوشکاری با الکترود دستی یا جوشکاری زیر پودری با جوشکاری  $\text{CO}_2$  استفاده کنیم در این حالت بیشتر از جوشکاری اکسی استیلن با شعله احیایی استفاده می کنند و حتی گاهی به آن مقداری روانساز هم اضافه می کنند تا احتمال سوختن کربن و سیلیسیوم آن کمتر شود. یک روش غیر متدائل دیگر این است که از پایه قوس را بر روی الکترود کربنی تشکیل دهیم و بعد الکترود چدنی را وارد مذاب کنیم در اینجا D هم اهمیتی ندارد پس می توانیم با کمی کنترل سرعت سرد شدن در این مورد هم ساختار مناسبی را ایجاد کنیم. حالت دیگری که بر روی پروژه ها انجام می شود این است که برای این که بتوان الکترود چدنی را به صورت مفتول درست کرد آن را به صورت Cored Wire درست کردیم یعنی در داخل یک تسمه فولادی که فرم دادیم و لوله ایجاد کردیم مقداری مواد فروسیلیس و گوگرد و ... اضافه کرده ایم که ترکیب چدن را داشته باشد. اما روش متدائل این است که از جوشکاری اکسی استیلن استفاده کنیم با شعله کمی احیایی و مفتول چدنی و همین طور در حین جوش ابتدا مقداری اطراف جوش را حرارت دهیم و حتی در آخر هم شعله را کمی بر روی کار نگاه داریم تا شرایط سرد شدن کنترل شود.

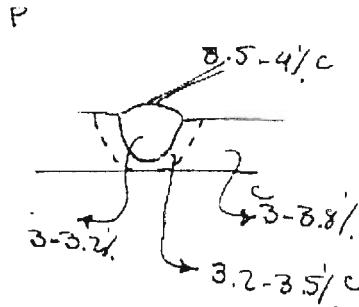

حال دیگری که برای فلز پرکننده استفاده می‌کنند این است که از فلزپرکننده پایه نیکلی استفاده کند. وقتی از فلزپرکننده پایه نیکلی استفاده می‌کنیم در این حالت الکترود ما ENiFeCu و ENiFe است. در این جا چدن با ۳.۵-۳.۵% کربن را در قطعه کار داریم و با هر D وقتی بر روی آن با این الکترود ها جوشکاری کنیم نیکل در حدود ۱۰% وارد فلز جوش می‌شود. همان طور که می‌دانیم نیکل پایدار کننده فاز آستنیت است و تا دمای محیط آستنیت را پایدار می‌کند و همین طور از اطراف هم این منطقه را گسترش می‌دهد حال لیت کربن هم زیاد می‌شود و دیگر نگرانی از بایت درصد بالای کربن نداریم و از طرف دیگر تحول یوتکنیک هم نداریم که نگران آن باشیم پس یک زمینه آستنیتی بدست می‌آوریم با ترکیبات FeNi و حتی کمی گرافیت آزاد. بنابراین با استفاده از این دسته الکترود ها و بوجود آمدن این ساختار دیگر ما مشکل سخت شدن را از فلز جوش نداریم. در این حالت دیگر ما نیاز به کنترل سرعت سرد شدن هم نیستیم اما باید توجه داشت که سرعت سرد شدن بر روی تنش های پسماند داخل جوش و منطقه H.A.Z. تاثیر دارد. در اینجا هم می‌توانیم از الکترود های پوشش دار استفاده کنیم و هم از الکترود های کلاف شده برای فرآیند هایی مثل MIG و هم می‌توانیم به صورت مفتول داشته باشیم برای فرآیندهایی مثل TIG و اکسی استیلن. بنابراین تمامی مشکلات ما را الکترود پایه نیکلی بر طرف می‌کند اما در عین حال محدودیت هایی هم دارد. یکی از محدودیت هایی که این الکترود ها دارد این است که این الکترود ها گران است نسبت به قیمت خود قطعه چدنی نمی‌ارزد. محدودیت دیگری که این الکترود ها دارند این است که تطابق رنگ ندارند و که در برخی قسمت ها می‌تواند اهمیت داشته باشد. محدودیت دیگری که دارد این است که ما گاهی بر روی قطعه چدنی عملیات Flame Hard Surfacing انجام می‌دهیم اگر بر روی سطح چدن حرارت ایجاد کنیم و بعد از منطقه آستنیت سریع سرد کنیم سطح چدن در حد ۰.۵mm child ایجاد شود و زیر آن نرم است که اگر بر روی قسمتی ما با این الکترود جوشکاری کرده باشیم و ساختار آستنیتی را به وجود آورده باشیم دیگر نمی‌توانیم با این عملیات حرارتی سطح آن را سخت کنیم و دوباره در سطح همان ساختار آستنیتی را داریم. مشکل دیگری در اثر جوشکاری با این الکترود داریم این است که ساختار کاملاً متفاوت است و حتی گاهی که محیط سرویس ما خورنده است چون کاملاً این دو قسمت با هم متفاوت است یکی با نیکل خیلی بالا و یکی با نیکل پایین احتمال ایجاد پیل گالوانیک و خوردگی را زیاد می‌کند. و در نهایت آخرين مشکلی که با آن روبرو هستیم در استفاده از این الکترود اختلاف در ضربه انبساط حرارتی است که باز هم به علت اختلاف این دو ماده است که در برخی از قسمت های خودرو که اختلاف حرارتی بالایی را تحمل می‌کند این مورد می‌تواند مشکل ایجاد کند. البته برخی مفتول های دیگر مثل مفتول های برنجی یا مسی

یا نقره ای هم وجود دارد که کاربردهای محدودی دارد که این مشکل سخت شدن را کاهش می‌دهد اما باز همن اختلاف در جنس را داریم که باعث محدود شدن کابرد آنها می‌شود.

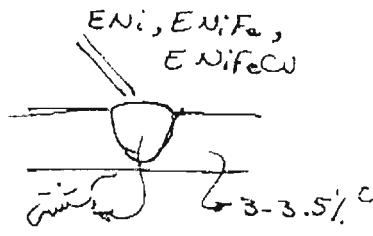

و اما مشکل H.A.Z.، این که چرا این مشکل به وجود می‌آید: برای مثال یک چدنی که بین ۳-۳.۸% کربن دارد را در یک زمان کوتاهی به منطقه آستینیت برده ایم و بعد سریع سرد کرده ایم درست مثل نوک آزمایش گوه در H.A.Z. به علت سریع شدن کربن فرصت نکرده به صورت گرافیت آزاد شود و به صورت ناپایدار به صورت آستینیت ثانویه یا مارتینزیت در ساختار قرار گرفته است که همه اینها باعث تردی H.A.Z. می‌شود. در اینجا مشکل خیلی جدی تراز فلز جوش است چون در قسمت فلز جوش ما می‌توانیم با فلزپرکننده و سیکل گرم و سرد شدن و کنترل میزان رقت بر روی خواص این قسمت مانور دهیم و آن را بر طرف کنیم اما در اینجا فقط سیکل گرم و سرد شدن است که ما می‌توانیم تغییر دهیم و آنالیز H.A.Z. را نمی‌توانیم تغییر دهیم مگر این که از ابتدا چدنی را ریخت‌گری کنیم که با مشکل H.A.Z. کمتر روبه‌رو باشیم.

برای رفع این مشکل دو تکنیک در جوشکاری مطرح است یکی جوش سرد بر روی چدن و یکی جوش گرم بر روی چدن است. هدف از جوش سرد این است که منطقه H.A.Z. را کم کنیم و همین طور توقف در منطقه آستینیت را کم کنیم. وقتی یک چدن یا فولاد پر کربن را در منطقه آستینیت می‌بریم و مقداری کربن داخل آستینیت حل می‌شود که این کربن یا از گرافیت آزاد می‌آید و یا از کربن ترکیبی. حال اگر ما هم زمینه فریبی با گرافیت داشته باشیم و هم زمینه پرلیتی از زمینه پرلیتی راحت‌تر و در زمان کمتری کربن جذب آستینیت می‌شود و آستینیت را اشباع می‌کند این به آن علت است که این از نوارهای پرلیت سریع تر می‌تواند خود را به آستینیت برساند چون در هر دو مورد بحث ما نفوذ است و در پرلیت در کناره‌های نوارهای پرلیت فریتی وجود دارد که آستینیت شده و می‌خواهد از کربن اشباع شود پس مسافت کمتری باید طی کند و زمان کمتری می‌برد. بنابراین در جوش سرد زمینه می‌تواند موثر باشد. برای جوشکاری سرد ما حتماً باید از الکترود نیکلی استفاده کنیم بدون این که آن را پیش گرم کنیم و با الکترود نازک و امیرهای پایین کار می‌کنیم و همچنین باید تکه تکه جوشکاری صورت گیرد و همواره سعی می‌کنیم که اطراف جوش سرد باشد و مناطق کمتری به درجه حرارت آستینیت برسد و آن قسمت‌هایی که به دمای آستینیت رسیده کمتر در این دما باشند تا فرصت نکند آستینیت از کربن جذب کند. اگر ما به منطقه آستینیت برویم و قبل از این که آستینیت کربن جذب کند برگردیم دیگر نگرانی از ترد نداریم بلکه در حالتی با تردی روبه‌رو هستیم که آستینیت ما کربن اشباع شود. اما در جوش گرم هدف این است که سعی کنیم منطقه H.A.Z. را همانند حالتی که در ریخته‌گری سرد می‌شود سرد کنیم یعنی اگر بتوانیم شرایطی برای سرد

شن دایجاد کنیم که در ابتدا در ریخته‌گری سرد شد در این حالت دیگر تفاوت ساختار را با بقیه قسمت‌ها نداریم. اینجا دیگر این مطرح نیست که چه زمانی در منطقه آستنیت بماند و آستنیت اشباع شود یا خیر چرا که ما سعی می‌کنیم همانند حالت اولیه سرد کنیم که تفاوتی در ساختار نباشد. در این حالت برتری نسبت به جوش سرد آن است که می‌توانیم هر یک از انواع فلزپرکننده استفاده کنیم مهم این است که ما قطعه را بین ۱۰۰-۵۰۰ درجه پیش گرم می‌کنیم و بعد از این که بر روی آن جوشکاری کردیم آن را در شرایطی قرار می‌دهیم که هرچه آرام تر سرد شود. یکی از حالت‌هایی که در کارگاه‌های سنتی استفاده می‌شود هم به نوعی همین صورت است که قطعات کوچک را بر روی اجاق یا حرارت قرار می‌دادند و به تدریج که گرم می‌شود بر روی همان حالت جوشکاری را انجام می‌دهند و بعد دوباره مدتی در همان شرایط بر روی حرارت باقی می‌گذارند و بعد آرام سرد می‌کنند که در این حالت تنش‌ها هم بیشتر فرصت می‌کنند که رها شوند و احتمال ترکیدگی ما بیشتر هم می‌شود. در خیلی از مواقع دیده می‌شود حتی در این شرایط هم مقدار کمی ما کاربید داریم که برای این مورد پیشنهاد می‌شود یک عملیات آنلیل دوباره بر روی آن انجام شود. تنها مشکلی که جوش گرم دارد این است که ما برای قطعات بزرگ و پیچیده کار ساده‌ای نیست و یا این که تصور کنید ما یک لوله اکسیژن را می‌خواهیم جوشکاری کنیم در این جا حتی پیش گرم کردن برای ۱۰۰ درجه هم امکان پذیر نیست چون جوشکار باید داخل آن جوشکاری کند و به علاوه نمی‌توانیم این نوع جوشکاری را به صورت موضعی انجام دهیم چون اگر بخواهیم موضعی آنها را گرم کنیم چدن‌ها نمی‌توانند این اختلاف حرارتی و تنش ناشی از آن را تحمل کنند و در جای دیگری ترک می‌خورد و شکست از جای دیگر شروع می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که نمی‌توانیم قطعه چدنی یک باره گرم کنیم بلکه باید آرام آرام گرم کنیم.

فرایند‌هایی که برای جوشکاری چدن متبادل است یکی جوشکاری با الکترود دستی و یکی جوشکاری اکسی استیلن است که در صنعت عمدتاً از این دو استفاده می‌شود. عملیات TIG و MIG هم هست البته محدود تر و بیشتر برای جاهایی که می‌خواهیم عملیات سختی سطحی را انجام دهیم استفاده می‌شود و عمدتاً با گاز آرگون. فرایند جوش زیر پودری هم انجام می‌شود اما خیلی کم و بیشتر برای اتصال.