

مواد دیرگذار:

6.26

(1)

سرفصل مطالب:

۱- تعریف و طبقه بندی دیرگذارها

۲- هیانی ترمودینامیکی دیرگذارها:

الف. ریگرام‌های فازی تعادلی (عده‌ناسب‌جزئی)

ب. ریگرام‌های فشار بخار تعادلی اجزاء‌گزاری در مقابله با دیرگذارها

بسیاری از دیرگذارها در درجه‌ای بالا و تحت فشارهای خاص می‌توانند تجزیه شوند در نتیجه فشار

بطاراهیت پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که چه دیرگذاری تحت چه فشار و درجه می‌تواند پایدار

باشد.

۳- تست‌های مربوط به دیرگذارها:

الف- اندازه‌گیری دمای‌های بالا: ترموموکوپی

ب- اندازه‌گیری دیرگذاری

ج- خواص فیزیکی: انواع دانسیت و تحلخل (از جمله تست‌های عمومی است)

د- خواص شیمیایی: مقاومت به اکسیداسیون، هیدرولیسیون و خوردگی و ...

6.26 (2)

مهم ترین آن خوردگی است مخصوصاً در اثر سرباره. این مورد خوردگی در دماهای بالا مطابق است.

۳. خواص مکانیکی: انواع استحکامها مطرح است (کششی، فشاری، خمشی، برشی و...)

عموماً نسبت هایی که برای دیرگذارها مطرح است، فشاری (CCS) و خمشی (MOR) می باشد.

۴. خواص ترمودینامیکی: در این مورد شوک پیزی در اثر سرد و گرم شدن ناگهانی و استحکام خمشی گرم (HMOR) و RUL مطرح است.

۵. RUL: دیرگذاری تحت فشار در دمای بالا حطرور است؟ (قابل مقایسه با خرتش)

۶. خواص حرارتی: ضریب انبساط حرارتی، ضریب حدایت حرارتی.

شوک پیزی خود به این ضرایب بستگی دارد.

۷. جزئیات انواع مهم دیرگذارها:

برای حریدیرگذار \rightarrow مقدارهای مواد اولیه، فرایند ساخت، خواص و کاربرد

۱- دیرگذارهای سیلیسی

۲- دیرگذارهای آلومینیو سیلیکاتی

۳- دیرگذارهای همیزیتی

6.26

(3)

۶- دیرگذارهای غیرآلی: SiC ، گرافنی

۵- دیرگذارهای دلومیتی

$\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiC}$

$\text{MgO} - \text{C}$

۷- دیرگذارهای حاوی کربن:

۸- دیرگذارهای بی‌شکل (مونولیتیک)

این نوع دیرگذارها (مورد ۸) بصورت کسیه‌ای خردیاری می‌شود که خلاف آخر قالب ندارد و

در محل بتصب می‌شود؛ انواع مختلفی هم دارد:

۲- گوبیدنی

۱- ریختنی (Castable)

۴- داغ

۳- پاشیدنی

خود "ریختنی" بر حسب نوع بازدیر یا چسب یا نوع اتصال انواع مختلفی دارد:

الف- سیمانی (محصولی- LCC (کم‌سیمان) - CCA (خیلی کم‌سیمان) - NCC (برون‌سیمان))

ذ- ویژه

د- ریزی

ج- سیلیکاتی

ب- فسفتی

۹- دیرگذارهای ویژه: زینکنی، BN

۱۰- دیرگذارهای ذوب و ریخته شکری (شیشه‌کری)

همه‌ی این دیرگذارها، سرامیکی هستند؛ ممکن است دیرگذارهای غازی هم داشته باشیم.

6.26 (4)

متابع:

1. Refractories Handbook

2. Monolithic Refractories Handbook ; by Banerjee

ترجمه دارد - مخصوص دیرگذارها کی سخت است

3. The technology of ceramics and refractories.

۳ - چستفر (چریسف) : 1973

۴ - دیرگذارها (انواع، خواص، کاربرد)

۵ - کتاب دکتر نعمتی

نقسم بندی تمرین:

۱ - کلاسی (2-3) تمرین

۲ - میان ترم ۸ ~ ۹ تمرین

۳ - پایان ترم ۶ ~ ۷ تمرین

امتحان میان ترم اول پنجم آبان ماه هی باشد

86. 7. 8 (5)

تعريف دیر گذار:

موادی که بتوانند رعایت افزایش دمای بالاتر از 1500°C را تحمل کنند. تحمل یعنی: اکثر مسئله خوردگی

مطرح است باید بتواند در آن دما مقاومت نسبت به خوردگی، اکسیداسیون داشته باشد و با

استحکام خود را در آن داشفظ کند. این دیر گذارها باید حواس موردنظر را در دمای فوق را شده

باشد. کاربرد دیر گذارها در تکروهای پاتلیل هار مشارک دمای بالاست.

طبقه بندی دیر گذارها:

چندین نوع طبقه بندی وجود دارد:

۱- طبقه بندی براساس ترکیب مشیبی:



اسیدی



فلایشی




ختن

۱-۱



اکسیدی

۲-۱

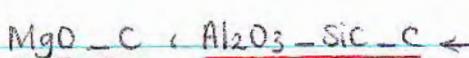

غیر اکسیدی

۲-۲

کامپوزیت اکسیدی و غیر اکسیدی

* دیر گذارهای اسیدی در مقابل سرتاره اسیدی اسیدی مقاومت بخوبی دارند.

۲- طبقه بندی براساس کاربرد:

86.7.2 (6) .

1-2 . صنعت شیشه 2-2 . صنعت سیمان 3-2 . صنعت فولاد

2-4 . صنعت پرورگاههای نفت 5-2 . سرامیک

حردیرگذاری در یک صنعت کاربرد دارد . صنعت شیشه نسبت به بقیه همکاریت قدر بد و در یک دسته از خصوصیات خلی خاص است

3- طبیه بدی براساس شکل ظاهری :

1-3 . شکل دار (آجر) 2-3 . بی شکل (مونولیتیک)

3-3 . قیبر ، پینجهای سوز ، پیتو ، نمد ، بور (تعته) . (به هر شکل دلخواه درج می‌گردند)

4- طبیه بدی براساس تخلخل :

1-4 . دنس (متراکم) : برای استفاده مذاب وارد دیرگذار نشود .

2-4 . غایق (متخلخل) : برای استفاده انزشی تلف نشود و حداکثر انزشی ذخیره شود .

هبانی ترمودینامیکی دیرگذارها :

ابتدا دیاگرام‌های فشار بیان تعدادی اجزای دیرگذار را مبارگرت مواد متراکم را بررسی می‌کنم

حرس اداری بجزگاز ، متراکم محسوب نمی‌شود .

احیت دیاگرام‌ها:

آب در درای مخصوصاً هم بی تراند تغییر شود در حالت یکد رطای جوش آن 100°C است.



پس در هر دو میک دشار تعادلی $\text{H}_2\text{O(g)}$ یا $P_{\text{H}_2\text{O}}$ داریم چون K_{eq} تابعی از دطست است

پس در 25°C دیگر دشار بخار آب داریم. این دشار بخار آب تعادلی است

کن دشار بخار آب هم در محیط داریم. در محیط‌های خشک این دشار کمتر از محیط‌های در طبی

است. در نتیجه دو دشار بخار آب داریم: تعادلی - محیط

برای اینکه آب تغییر شود: $P_{\text{H}_2\text{O}} > \text{تعادلی}$ محیط

چون $P_{\text{H}_2\text{O}}$ در محیط با تغییر آب تغیریباً ثابت است، پس تغییر مثلاً یک لیوان آب آنقدر

ادامه می‌یابد تا آب کلّاً بخار شود.

در گذارهای مثل MgO در گورهای درای بالا در اتساق خاص مثل آب تغییر نمی‌شود

درای ذوب فولاد مشکلی برای MgO پیش نماید اما ممکن است با تغییر دشار اکسیژن

شرطی تغایر کمالاً صرف شود

86. 7. 2

(8)

برای مثال سیستم MgO و یا $(Mg-O)$ را بررسی می‌کنیم:

مواد دنس یا هترالکم در این سیستم عبارتند از: $MgO(l)$ ، $MgO(s)$ ، $Mg(l)$ ، $Mg(s)$ و (Mg) .

چون در حدود دمای $1700^{\circ}C$ حستم $MgO(s)$ ذوب نشده اما $Mg(s)$ ذوب خواهد شد. بنابراین

$MgO(s)$ و $Mg(l)$ نداریم. پس مواد دنس عبارتند از: (Mg) و $Mg(s)$.

بی خواهیم بررسی کنیم دیرکلار MgO را کوچک نگیریم و در میانی کوچک پایدار خواهد

نمایند و تعزیزی نهی شود. این موضوع به سه پارامتر T ، P_0 و P_i بستگی دارد.

P_i : فشار بخار جزئی اجزای مختلف
 P_0 : فشار جزئی اکسیژن

کلزهای موجود در سیستم: $MgO(g)$ ، $Mg_2(g)$ ، $Mg(g)$ ، O_2 است.

البته O_2 و $Mg(g)$ مهم تر هستند.

فشار کل سیستم را 1 atm فرض می‌کنیم. اگر (s) هم در سیستم باشد $(CO_2(g))$ و $(CO(g))$.


هم در سیستم اضافه خواهد شد.

یک راه رسم دیاگرام این است که دیگر از نه متغیر: P_i ، P_0 و T را ثابت بگیریم.

حالت اول: دمای ثابت بگیریم. $T = 1800^{\circ}K$. هلا $1800^{\circ}K$ خواهد شد.

86.7.2

(9)

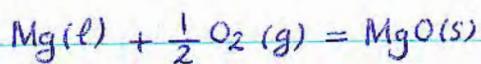

دردهای خود Mg مذاب دارند.

: از رابطه ثابت تعادل:

$$\log P_{\text{O}_2} = -2 \log K_p$$

چون (s) و Mg(l) را حاصل فرض کریم، اکسیونیهای آنها 1 است.

در نتیجه فشار تعادلی اکسیژن در این دمای بسته بی‌آید. (K_p در جداول ترمودینامیکی موجود است)

فرض: $P_{\text{O}_2} = 10^{-23} \text{ atm}$: $\log P_{\text{O}_2} = -23$

طبق اصل لوشاتله اکسیژن اکسیژن از این حد (10^{-23} atm) حکم نداشته باشد، MgO تجزیه خواهد

شد و دیرگذار (s) ازین سطح هدفوت. معالله خود خط عموری در سورار را نایش پیده دارد.

حالی خواهیم بینیم فشار بخار تعادلی احریگانی در محاطت ماده دنس (l) چگونه است:

$$\text{I. } \text{Mg(l)} \rightleftharpoons \text{Mg(g)} \quad \log P_{\text{Mg(g)}} = \log K_p_{(\text{I})}$$

پس مقدار $P_{\text{Mg(g)}}$ در محاطت Mg(l) ثابت بوده و فقط به K_p این واکنش است.

و در نتیجه نقطه دمای استدسته است. پس در سورار $P_i - P_0$ در محاطه Mg(l) ، $P_{\text{Mg(g)}}$ ثابت است.

$$\text{II. } 2\text{Mg(l)} = \text{Mg}_2(\text{g}) \quad \log P_{\text{Mg}_2(\text{g})} = \log K_p_{(\text{II})}$$

پس $P_{\text{Mg}_2(\text{g})}$ هم مقدار ثابت است.

 
89. ۷. ۲

(10)



این معادله ی یک خط است.


: MgO(s) فشار بخار اجزای کلری در مجاورت ماده سی (s)



ین معادله I و II، شب هردو منق بود و برای دویی، 2 براب اول است.



$T=1800^\circ\text{K}$

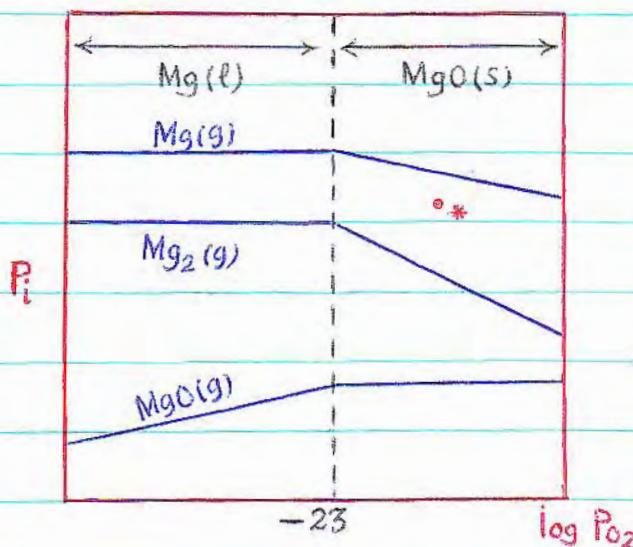

اکسراطی کوره طوری باشد که

در نظری * از دیگر فرادر است

باشیم، طبق اصل لوشا تیه چون مقادیر

فشار تعادلی (g) از حالت تعارض

بعی خطا مرتبط به MgO(s) کسر است، دیرگران MgO(s) ازین می رو

در این دیاگرام شرایط پایداری دیرنگار را جزو تعیین می کند که فشار بخار

جزئی آن از اجزاء دیگر بیشتر باشد. در این مورد (g) و Mg تعیین کننده است.


$P_{O_2} = 10^{-10}$ atm حالت دوم. اگر فشار جزو اکسیژن ثابت بگیریم:

از همان روابط حالت اول استفاده می کنیم تا ب ثابت که P_{O_2} و $\log K_P$ بوده و T

باشد تعیین کند. از ترمودینامیکی داریم: $\log K_P$ با $\frac{1}{T}$ متناسب است. ولی به مکرواه

بورن یا چکووان ابودن واکنش هم بستگی دارد.

دیبورن چکوون دمای بالای 1700° است، $\frac{1}{T} \times 10^4$ ضرب می کنیم.

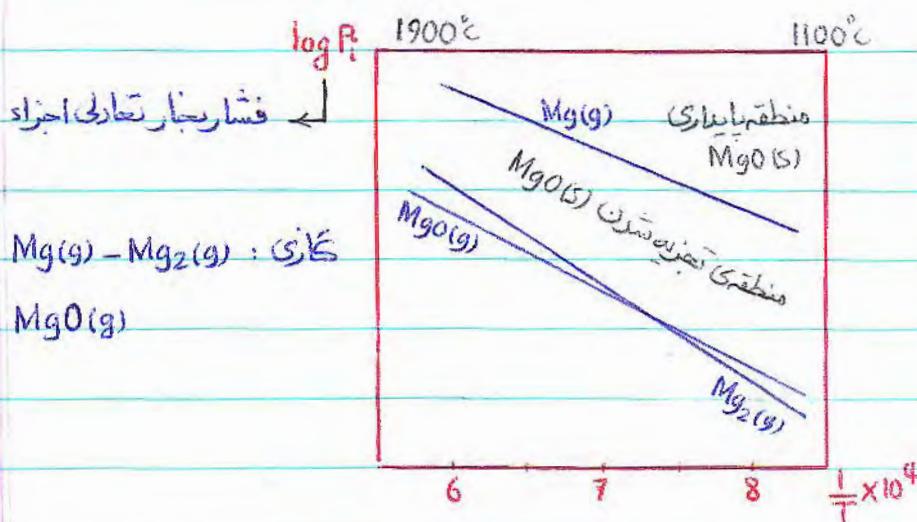

در این مورد دیبورن را بر حسب $\frac{1}{T} - \log P_i$ رسم کردم تا خطي بست آید.

 
حالت سوم. اگر فشار بخار اجزاء گازی ثابت باشد: (شبیه به دیاگرام الینکام)

86.7.2

(12)

$P_{Mg(g)} = 10^{-2}$ MPa : رابطه می‌گیریم P_{Mg} چون از همه محضت است،


نیکی از این دو واکنش‌ها بر اتفاقی افتد و بقیه واکنش حاصل در نی خود.



$$\text{II} \Rightarrow \log P_{Mg(g)} = -\frac{1}{2} \log P_{O_2} + \log K_p$$

$$\Rightarrow \log P_{O_2} = 2 \log K_p - 2 \log P_{Mg(g)}$$

$\log P_{O_2}$ با دمای تغییر می‌کند. $\log P_{O_2}$ با $\frac{1}{T}$ رابطه دارد پس $\log K_p$ با $\frac{1}{T}$ رابطه دارد.

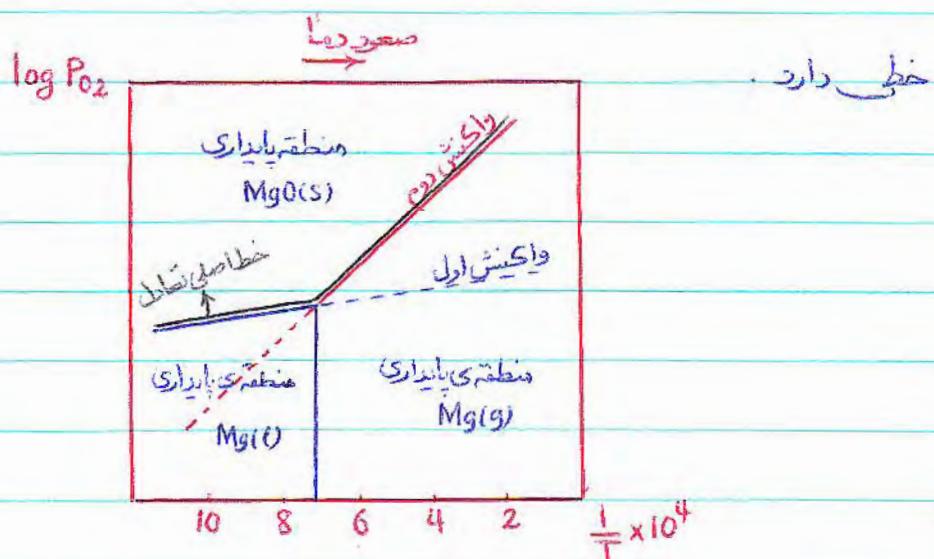

اهمیت این دیاگرام‌هایی یافته‌نی شود که کربن نیز به این سیستم اضافه شود و

سه جزو شود. (Mg-O-C) : دیگر احتمالی مسیر گرانی


86.7.2

(13)

وقتی حکرین جامد واره سیستمی می شود که دمای آن بالای 1000°C است، CO تولید می شود نه

• بعبارتی واکنش $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2 = 2\text{CO}(\text{g})$ انجام شده و راسپرسور کرده CO وجود دارد.

این مطلب از رسید ریاضی کلی ماست دریاچگرم زیر فهمیده می شود:

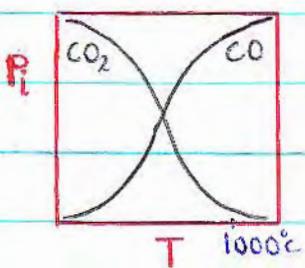


در این طور حالت ها، فشار جزئی CO

تقرباً 1atm است. نتیجه P_{CO} بر

حسب داده هم می شود.

افزایش دهن

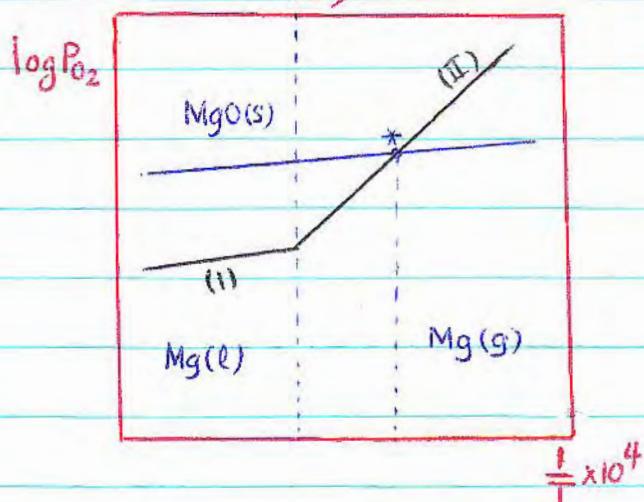

در زیر از قبلی خط آبی رنگ مریط به واکنش: $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$:

$P_{\text{Mg}} = 10^{-2} \text{ MPa}$; $\text{MgO}(\text{s}) = \text{Mg}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ خط II مریط به واکنش

است. معنوم نقطه‌ی * این واکنش است: $\text{MgO}(\text{s}) + \text{C}(\text{s}) = \text{Mg}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$

86.7.2 (14)

تاویق کرب جامد را ب سیستم است، فشار اکسیژن در دیاگرام هرجایی نهی نواند.

باشد بلطفه $\log P_{O_2}$ فقط می تواند روی خط آبی رنگ نهی مردود به راکنش $O(g) + O_2 = O_2(g)$

تغییر یابد.

سنتزی نقطه * پایداری MgO را نشان می دهد، بعبارت:

وقتی MgO در حکلار C باشد یک دمای استحضن وجود رارد البته تحت شرایط

و دمای نشان می دهد که بالاتر از آن MgO کنار کربن

پایدار می شود.

86.7.9

دیاگرام های سه جزئی:

$$F = C - P + 2$$

C: تعداد اجزا (ارایی کث $C=3$)


P: تعداد فاز

$$F = 3 - 1 + 2 = 4$$

یعنی برای رسم دیاگرام نیاز به 4 بعد داریم. بنابراین فشار را ثابت می کریم.

$$\xrightarrow[\substack{P = \text{cte} \\ \text{با خوفشار}}]{} F = 3 : T - B, A - ترکیب C, B$$

برای سه جزء A ، B و C برای اینکه ترکیب مشخص شود باید علjetت دو جزء را داشته باشیم پس ۲ درجه آزادی مربوط به ترکیب شیبیانی است و سوچی برای دعا.

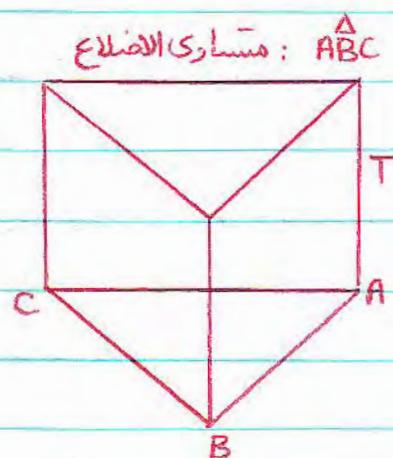



نمودار سه بعدی نصیرت زیر خواهد بود:

برای سادگی کار دیاگرام را روی صفحه

تصویری کنیم و دیاگرام دو بعدی می شود.

وقتی که هیچ کدام از اجزاء ترکیب استوکیومتری با هم نزندند، دیاگرامی مشابه زیر

خواهیم داشت. (1) فرضی کنیم دیاگرام (2) را داریم؛ مجاوراً آن را بررسی کنیم.

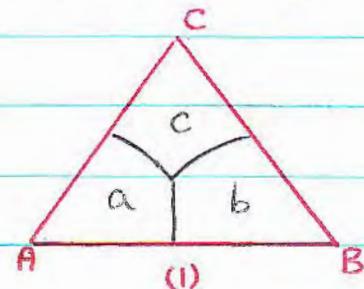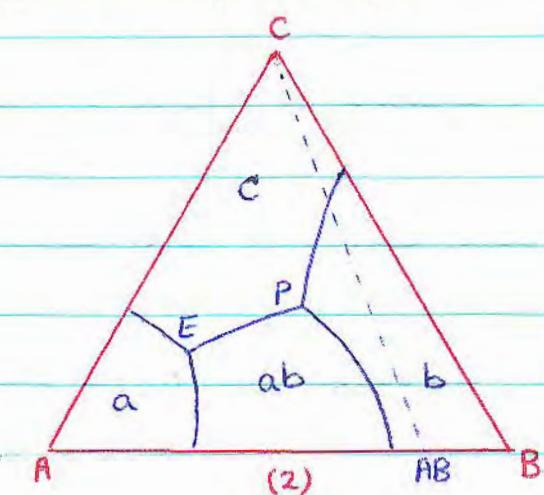

در شکل (2)، C و B را یک ترکیب استوکیومتری

لی دهند.

نقطه AB بیرون از مقطعی ط است. در رابطه این دفعه، ذوب شدنش بدری:

صورت بود که قبل از ذوب یکسری اسحاقه ایجاد شده است (تجزیه شده است)

86. 7. 9

(16)

* فاز اولیه (مادر) : به کلیه فازهای با ترکیب استوکیومتری مشخص (رسیستم مرور

نظر گفته میشود. هر کدام تعدادیک نقطه مشخص میشوند. مثل AB

درایجا 4 فاز اولیه داریم : AB, C, B, A

* حزره فاز اولیه : هر کدام از این سطوح که با مرزهای ارحم جدا شده اند، حزره فاز

اولیه هستند.

* خط آنکی مید : خلی است که دو بناییده دو فاز اولیه را که حزره هایشان باهم

مرز مشترک دارد بهم وصل بیکند.

دوسیزه a و c ← ناییده هایشان : A و C خط AC آنکی مید است.

لما AB آنکی مید نیست چون a را بهم مرز مشترک ندارد

خط آنکی مید است چون a و ab مرز مشترک دارند.

نکته . به عبارت مرزها (سی حزرهای) خط آنکی مید داریم. درایجا خط آنکی میل

متاظربا AB - C - EP است که رسم نشده بود. (خطچیز)

قانون آنکی مید : محل تقاطع هر خط آنکی مید با مرز متاظربا آن یا استادشان یک

86.7.9 (17)

دمای \max است روی خط مرز و یک دمای \min است روی خط آلکی مید.

روی مرز * دماز T_{\max} کاوش باید تا به T_{\min} برسد ← این قانون مسیر

سرمهکون راشان بی دهد.

هر نقطه دیگر روی AC (آلکی سید) دمایش

از M بیشتر است. جمعت دما روی مرزها

طوری است که از خط آلکی مید دور بیشتر.

خطوط ایزوتم. بادرور
شدن از مرکز کاوش

باید

مثلث ترکیب:

مثلثی است که سه رأسش نمایندهٔ سه فاز اولیه‌ای هستند که حوزه‌هایشان در یک نقطه هستند.

$A - AB - C$: مثلث ترکیب - در E هستند

$C - AB - B$: مثلث ترکیب - در P هستند

بسته به اینکه چند ترکیب بین اجزاء داشته باشیم، مثلث‌های ترکیبی هم زیاد می‌شوند.

فرض کنید ترکیب Z را داریم. ترکیب نوچ را مخلوط کرده و حرارت میدهیم تا به $A:25$
 $B:40$
 $C:35$

مذاب یکنواخت برسیم. بعد شروع به سرد کردن بی‌کنیم. چه اتفاقی می‌افتد؟

مراحل. ۱- خطوط آنکی مید را رسم یا کامل می کنیم.

۲- جهت های سرشدن را روی خطوط تعیین می کنیم.


۳- موقعیت ترکیب صورت مسئله را در دیاگرام تعیین می کنیم.

\Rightarrow روی ضلع AB ، درصد 25% برای A را انتخاب می کنیم. از آن خطی بوارات BC

رسم می کنیم $\cap AC$ را قطع کند. روی این ضلع هم درصد 25% (خود به خود)

انتخاب می شود.

برای B هم همین کار را می کنیم و خطی بوارات AC رسم می کنیم. این سه خط ترکیب

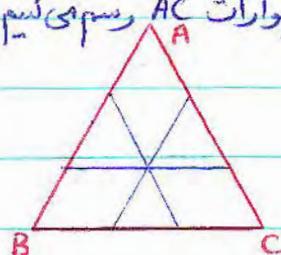

نقطه هستند.

چون $\triangle ABC$ متساوی الاضلاع است، اگر روی AB یک نسبت جدا کنیم، روی AC هم


همان نسبت جدا باشد (تالس)

در مردم مسئله کی خوب نیز همیں کار را می کنیم. برای اینکه بینم در انتها چه عازمی

داریم باید بینم نقطه F در کدام مثلث ترکیبی افتاده است. سه رأس این مثلث

86.7.9

(19)

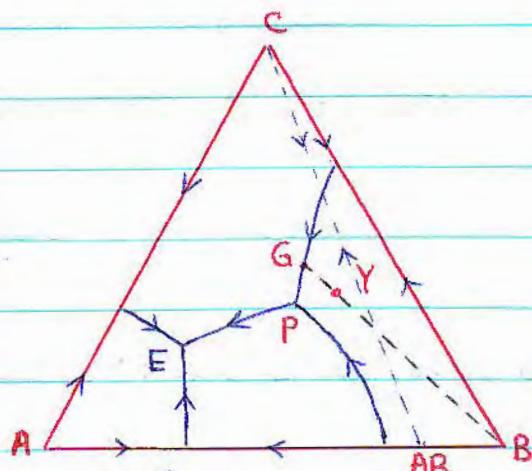

سه طرز نهایی خواهد بود. در اینجا:


از موقعیت ۲ در این مثلث می توان میزان

حرف از را بدست آورد. برای این کار در این را دایم:

۱- برعکس بلا عمل بحیثیم: از نقطه‌ی قرق به موازات هر ضلع خطی رسم بی کنیم. در اینجا

چون مثلث قریبی سیانند مساوی الاضلاع نباشد روش ۲ مناسب است.

۲- یک رأس را انتخاب کرده و به ۲ وصل کرده و اندادهای دھیم (کدام رأس?)

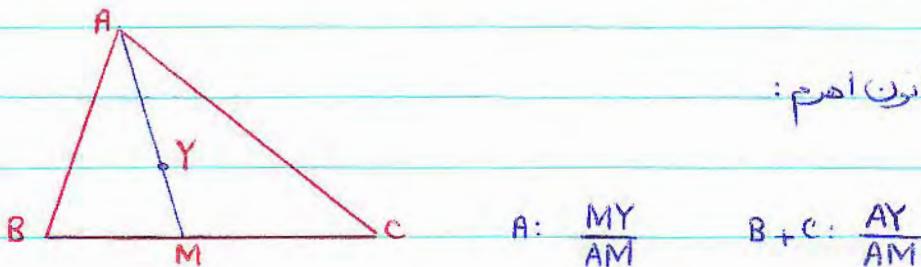

ماتنداون اهم:

$$A: \frac{MY}{AM} \quad B+C: \frac{AY}{AM}$$

$$B: \frac{AY}{AM} \times \frac{MC}{BC}$$

به میزان $B+C > C > \frac{BM}{BC}$ موجود است:

$$C: \frac{AY}{AM} \times \frac{BM}{BC}$$

امتحان کردن جایها: $A+B+C=100$

* همه این مطابقات باخط چکن است و مطابقات پیچیده‌ای ندارد و لازم نیست خطر

مثلث را درجه بندی کنیم.

ابراز این مسیر سرد کردن را مشخص کرد. این مسیر منحصر بفرد است. ابتدا باید

86. 7. 9

(20)

۲ رابه نایندگی حوزه، وصل کنیم و بعد اندادش می‌دهم. مارلین مز را قطع کند.

نقطه‌ی ۲: بالا مسطح لیکوئیدین است یعنی مذاب یکنواخت داریم. درین سرمه‌گردن اولین کریستال‌هایی که از مذاب جدا شوند، B است. حوت را حوزه‌ی ط هستیم. حرزنقطه‌ای که فازهای A-C-AB در آن وجود دارد، نقطه‌ی پایانی است. در اینجا E نقطه‌ی پایانی است. اگر به E برسیم و سرمه‌گردن را ادامه دهیم، استحالة‌ای رخ نهی دهد فقط فازهای نهایی سرمه‌تری شوند.

$Y \rightarrow G \rightarrow P \rightarrow E$: مسیر سرمه‌گردان

در ریاگرام خطوط ایزوترم وجود دارد پس در هر نقطه از مسیر، دما مشخص می‌شود. حررا که مسیر این خطوط ایزوترم را قطع کرد، دما مشخص می‌شد. در این مسیر، دماهواره کاهش می‌یابد.

* اگر در مثلث ترکیبی A-C-AB باشیم (Y) نقطه‌ی پایانی E است.

* اگر در مثلث ترکیبی B-C-AB باشیم (Y) نقطه‌ی پایانی P است.

86. 7. 9

(21)

اگر ۴ درجه بالاتر از ۲ رویم (2^+) : بالای خط لیکوئیدوس هستیم : یک فاز مذاب

$\begin{array}{c} 25 \\ | \\ Y \\ | \\ 40 \\ | \\ 35 \end{array}$

داریم. (100٪ مذاب) ترکیب این مذاب همان ترکیب ۲ است.

اگر ۴ درجه پائین تر از ۲ رویم (2^-) : روی خط YG هستیم : مذاب داریم بعد از کریستال ها

B که از مذاب جمله شوند.

از 2^- تا E حریقتله یک دمایی دارد. حریقتله روی این مسیر را نماینده یک فاز مذاب میگیریم

چون از 2^- تا E حداقل یک فاز مذاب داریم. باید این باید یک نماینده داشته باشد و نماینده

آن همان دمایی است که در آن قرار داریم. یعنی همان نقطه روی خط. باید این راه ریخته از

مسیر یک دمایی داریم و این نقطه نماینده یک فاز مذاب است.

* از 2^- تا G : روی BG هستیم. یک طرف نماینده کریستال های B است و طرف

دیگر نماینده مذاب. باید این در منطقه دو غلبه هستیم. B و L.


$B: 0\%$ $L: 100\%$ $\rightarrow 2^-$: از قاعده احمد

اگر M نقطه ای بین 2^- تا G باشد (دمایی کمتر از 2^- و بیشتر از G) ، M نماینده مذاب

و B نماینده کریستال های B و پنکیه گاه است.

86.7.9

(22)

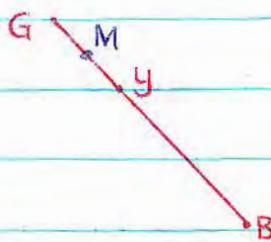

$$\% L = \frac{yB}{MB} \times 100$$

$$\% B = \frac{My}{MB} \times 100$$

مقدار B مشخص شد. ترکیب خود مذاب را بصورت زیر درست هی آورید:

در L، C و B وارد پس برای اینکه هیزان این سه فاز در A درست

آید باید نقطه‌ی M و مثلث ABC را منتظر بگرفت.

==> برای تحسیس ترکیب مذاب، نهایت‌های مذاب و مثلث ABC را منتظر بگیرید.

G⁺ : دوغاز L و B داریم و مقدار آن‌ها از قانون احتمال درست هی آید.

$$L: \frac{yB}{GB}$$

$$B: \frac{yG}{GB}$$

$$\text{ترکیب مذاب } G / \overset{\Delta}{ABC}$$

G⁻ : روی همسیر GP هستیم. چون روی همزمشترک (دوحوزه هستیم)، نهایت‌های دوغاز

را داریم بعلاوه مذاب. پس از G پائین تر باور C هم بعلاوه بی B رسوب می‌گذرد.

پس سه فاز داریم: C، B، L. از G هم خطی به C وصل می‌گیم و خطی

هم به B و مثلث ترکیبی موضعی $\overset{\Delta}{GBC}$ تشکیل می‌شود. یک رأس (G) نهایت

مذاب و دو رأس دیگر دو نهایت‌های اصلی C و B

86. 7. 9

(23)

$$L: \frac{YB}{GB}$$

$$B: \frac{YG}{GB}$$

در G^- ، صفر رصد بایور C داریم و:

* پاسخ تراز G: اگر N نقطه‌ای در مسیر GP باشد، سه خازداریم با ترکیب:

$$\cdot N/\hat{ABC} \cdot Y/\hat{NBC}$$

برای تعیین ترکیب شیمیائی، Y ثابت است، مثلاً تغییر می‌کند. برای تعیین

ترکیب مذاب، مثلاً ثابت است و نقطه‌ی نهایی مذاب تغییر می‌کند.

: P^+ روی PG هستیم با مثلاً \hat{PCB} . مذاب و B و C داریم. ترکیب شیمیائی

با Y/\hat{PCB} تعیین می‌شود. ترکیب مذاب P/\hat{ABC} است.

: \bar{P} روی PE هستیم. سه طاز L، C، AB را داریم. ترکیب شیمیائی ($Y/\hat{PC(AB)}$)

است و ترکیب مذاب P/\hat{ABC} است. یعنی در P یک تقول داریم که مقادیر

مذاب تغییر می‌کند اما ترکیب آن ثابت است. چون در \bar{P} مثلاً موصعی ترکیبی \hat{PCB}

است و در P^+ مثلاً موصعی ترکیبی $\hat{P(AB)C}$ است. اما چون نقطه‌ی P تغییر

نگرفته است ترکیب آن ثابت است (مذاب) $\{P/\hat{ABC}\}$

اگر F نقطه‌ای بین E و P باشد: سه خازداریم

86.7.9

(24)

ترکیب شیمیایی این سه‌گانه: $\Delta F/(C(AB)/2)$ است. (در صدای سه‌گانه)

وقتی به E^+ رسید: $AB - C - L$. ترکیب شیمیایی این سه‌گانه: $\Delta Y/(E/C(AB))$ است.

E^- نزدیم چون E نقطه‌ی پایانی است.

86.7.16

اساس پارامتری دست‌های استاندارد مربوط به دریک‌گذارها:

۱- اندازه گیری دماهای بالا:


برای اندازه گیری دماهای بالای 1300°C از ترموموکریل استفاده می‌کنیم. ترموموکریل وسیله‌ی است

که از دو قلمزی آلیاژ که از روان‌گاههای هم‌جوش خوده‌اند، تشکیل شده است. یک آنچه‌ای

جوش خوده را در کوره وانهای دیگر برای تحقیق بارمای معین قرار می‌دهیم. می‌ایم در

یک اختلاف پتانسیل (الکتریکی) بوجود می‌آید که با اندازه گیری این ولتاژ و تطبیق با جداول موجود

و سمعنی‌های رسم شده، می‌توان اختلاف دماهای دو جوش را اندازه گرفت.

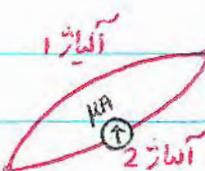

Hot Junction

Cold Junction

روش‌احله ترموموکریل: یکی می‌تواند آلیاژ باشد

دیگری هم آلیاژ ولی با درصد آلیاژی مختلف.

μV	ΔT
...	...
...	...
...	...
...	...

بعاری دو الیاژ هم جنس اند اما درصد آلیاژی متفاوت دارند.

برای دمایی بالاتر از 1800°C ، از ترمومتر یانور سنج استفاده

می‌کنند و بر اساس اینکه چه عنصری در دمایی مختلف طول موج‌های مختلفی از خود گشیل


می‌کند، کار می‌کنند.

2 - نت دیرگذاری : محروط نگر (آلمانی) - اورنون (آمریکائی)

در واقع نت دیرگذاری است، اما احتمالاً هم می‌توان حساب کرد. یک سری محروط‌بالهای

شخص حسند و با ترتیب شیمیائی خاص که با کدگذاری مشخص می‌شوند. این محروط‌ها

استاندارد شده‌اند و مطابق می‌باشند.

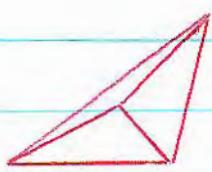

شکل، زوایل، انبعاد محروط استاندارد شده است.

نمای دیرگذاری	کد	تکمیل شیمیائی
1000°C	SK022	K, O, NO_2, Mg, \dots
600°C	021	
900°C	0.16	:
:	0.15a	
	0.1a	
	42	

برای هر یک دیرگذاری، نسبت پانقطه برابر با محاسبه شده است. برای اندازه‌گیری دیرگذاری یک مارک

محضی، آن را سورکرده و آن را در قالب محروط نگر

پیزیم تا از آن نتوء استاندارد تعیین شوند.

این نمونه را به همراه چند مخروط استاندارد که حدسی می‌زنیم دیرگذاری تردیکی به نمونه دارد.

درین کوره قراردادیم، بعد از مدتی خواصم دید که فوک مخروط‌ها ختم می‌شود. سپس کوره را

خالوش کرده و مقاسیه می‌کنیم که ختم شدنی نمونه مجھول به کدام نمونه استاندارد تردیک تراست.

برین تهیب دیرگذاری مجھول تقریب زده می‌شود.

منیت این روش این است که دنای واقعی دیرگذاری را تعیین می‌کند و دیگر بستگی به شرایط محیط و...

دانه مثلاً بستگی به محل نرکوین، برقراری تعادل گهای، آلاف اثری و... ندارد.

دنای کوره را تجاهی بالایی بینیم که نمونه‌ها شروع به ختم شدن آند [البته نمونه‌های مجھول] درین

روش ممکن است 30-40 درجه اختلاف با ترکیب وجود راشته داشته باشد.

 
3 - نشانه‌های اندازه‌گیری خواص مکانیکی:

نشانه‌های خواص مکانیکی زیاد هستند اما فقط چند مرور برای دیرگذارها مطرح است: استحکام

خششی و فشاری. دیرگذارها استحکام کششی خوبی ندارند.



* استحکام خششی: یا بصورت سه نقطه‌است یا چهار نقطه: (MOR)



4 نقطه به واقعیت تردیک تراست. در 3 نقطه دیرو در یک نقطه

سترنز است را احتمال یافتن عیب در یک نقطه مطرح است. اما از ۴ نقطه احتمال یافتن عیب در

یک باره بطول a مطرح است پس مطمعن تر است. برخی موافق با چندین بار نتست سه نقطه و

سه مطعمنی بدهیکبار نتست ۴ نقطه هی برسد. اما با این حال ۳ نقطه متدابول تر است.

* استحکام دشاری : Cold Compressive Strength (CCS) :

استاندارد نورثها : استوانه به قطر ۵cm و ارتفاع ۵cm

استحکام دشاری، ارقام و آمار دقیقی نسبت به خصی بودسته درصد.

اگر سایش را جزو خواص کائیکی بنامیم دریگردانه سایش هم مطرح است:

روش سند بلاست (Sand Blast) : ذرات ریز و سخت از جنس Al_2O_3 یا SiC را با فشار و سرعت

به سطح قطعه می‌پاشند. از اختلاف وزن قطعه قبل و بعد از سند بلاست، می‌توان میران سلیمانیه

شدت را بدست آورد. (روش حبت هوای حاوی ذرات سخت)

البته سرایط باید استاندارد باشند: دی جیریان ذرات، زیان، شکل ذرات، راویه تابیدن و جنس را

۴ - خواص فیزیکی : (انفع را نیته و تخلخل :)



$$V_{\text{bulk}} = V_{\text{solid}} + V_{\text{porosity}}$$

تخلخل ذرات خالی

86.7.16

(28)

$$V_p = V_{0,p} + V_{c,p}$$

ـ تخلخل باز - به بکار گیر و به سطح نمونه راه دارد . : open porosity = o.p

ـ تخلخل بسته - نه به بکار گیر و نه به سطح راه دارد . : closed porosity = c.p

\Rightarrow سیال نباید وارد تخلخل بسته شود .

m : جرم نمونه

V_{app} : حجم ظاهری

$$\rho_{bulk} = \frac{m}{V_{bulk}} = \frac{m}{V_b} = \rho_b$$

داسنیتی کل

$$\rho_{app} = \frac{m}{V_{app}}$$

داسنیتی ظاهری

: اگر جسمی را داخل سیال قرار دهیم ، مقداری از آن بیرون سیال می باند چون سیال

$$V_{app} = V_s + V_{c,p}$$

وارد $C.P$ نمی شود :

$$\rho_{true} = \rho_t = \frac{m}{V}$$

داسنیت حقیقی : ارزوی ساختار بلوری و پیویند

بدست دی آید الیه باید صوب رایتی را نظر گرفت

$$\rho_{relative} = \rho_r = \frac{\rho_b}{\rho_t}$$

$$P = \frac{V_p}{V_b} \quad \text{: تخلخل}$$

$$OP = \frac{V_{op}}{V_b} \quad \text{تخلخل باز}$$

$$\Rightarrow \rho_r = 1 - P$$

فرض می کنیم ρ_t را داریم . [از جداول] هی خواهیم بقیه ها احکام را بدهیم : آورم :

۱- نمونه را کاملاً خشک می کنیم و وزن آن را با ترازوی می سنجیم :

$$W_1 = m = \text{وزن نمونه خشک در حوا برروی ترازو}$$

۲- نمونه را داخل سیال (آب ، الکل یا رون) قلمبی دهیم . برای این که به خوبی داخل حفروهای

باز هم از سیال پرسود ، سعی می کنیم قلعه را وکیم (vacum) کنیم :

$$\begin{aligned} W_2 &= W_1 - V_{app} \cdot \rho_{سیال} \quad (\text{وزن آب هم حجم} = m - V_{app} \cdot \rho_{سیال}) \\ &= m - (V_s + V_{cp}) \end{aligned}$$

۳- نمونه را از داخل سیال بیرون می آوریم و فقط سطح آنرا با استعمال خشک می کنیم :

$$W_3 = m + V_0 \cdot \rho \times \rho_{سیال} = m + V_0 \cdot \rho \times \rho_{آب} \quad (\text{وزن آب هم حجم} \text{ تخلیه} = m + V_0 \cdot \rho \times \rho_{آب})$$

اگر قطعه در آب واکنش دهد، آنرا درست می گذاریم . برای آب خالص داریم :

$$\Rightarrow W_3 = m + V_0 \cdot \rho \Rightarrow \begin{cases} W_3 - W_2 = V_b \\ W_3 - W_1 = V_{cp} \end{cases} \Rightarrow V_{cp} \checkmark$$

$$V_t = V_s = \frac{W_1 \text{ or } m}{\rho_t} \quad \text{چون } V_b \text{ از رابطه های معادل بدست می آید :}$$

و داشتن V_b ، V_t و V_{cp} بدست می آید . (روش ارشمیدس)

بعضی اوقات هم را نظریم. چون ممکن است هایزهای زیادی داشته باشیم و با رصد های مختلف.

نتیجه هم را باید بصورت تجربی تعیین کرد:

پیکنومتر:

روی ظرف حجم ۱ ۵۰ ml فوئیته است (امیرای) اینکه



مقدار دقیق را تعیین کیم: در حالت خشک، وزن ظرف

را حساب می کیم. بعد آب حاصل را در آن ریخته و در ظرف

را می گذاریم تا از لوله ای ابروک آب اضافی خارج شود. هر چند این لوله نازک تر باشد، وقت کار

بیشتر است از بست آوردن اختلاف وزن، وزن آب بست آمده در نتیجه حجم آن بست

می آید. مثلاً 49.92 cm^3

بعد پور ماره و در نظر را به وزن ۲۱.۲۵ gr دوون ظرف ریخته (پور محمد ۴۰-۵۰ میکرون)

طوری که C.P نداشته باشیم که و به آن آب اضافه کرده و به حجم می رسانیم. حجم آب را با اندازدگری

وزن بست می آوریم. نتیجه حجم پور بست می آید و با داشتن حجم پور، هم بست می آید.

* تخلخل نوع و مقدارش در میلی از پارامترها زحله خود روی تأثیر بخواهد.

5 - خواص حرارتی :

(ضریب هدایت حرارتی، ضریب اسپاکت حرارتی، C_p و C_v)

طبله ضریب هدایت حرارتی : بسته آوردن میزان انتقال حرارت از کوره به دیگار.

اگر ضریب انتقال حرارتی دیگاری را باشد، امثال این رسانیده شود (نتیجه برای جبران آن می تواند)

در اینجا، آخر از عایق استفاده کرد.

هرچه ضریب هدایت حرارتی بیشتر باشد، دیگاری بهتر است چون نشانهای گرمائی روند

آن کسر احاسوند، در عاقبت گرادیان حرارتی در داخل دیگار و دیواره کمتر می شود.

حسنور نشانهای \equiv اسپاکت غیر یکنواخت

پس این ضریب مقاومت دیگار در مقابل سرددگم کردن های متاریب را تعیین می کند. هرچه

K or λ بیشتر باشد، شوک بذری حرارتی دیگاری بیشتر می شود. (مقاومت حرارتی بالاتر)

محاسبه λ :

non - steady state - 2


دو حالت داریم : ۱ - steady state

(۱) یک آجر را مطابق شکل می راهی یک جریان حرارتی (قرار یافته داشتم. در مابین T_1 و T_2)

86.7.16

(32)

بالا می روید تا جایی که به تحدیل برسد و دیگر ثابت نباشد (steady state)

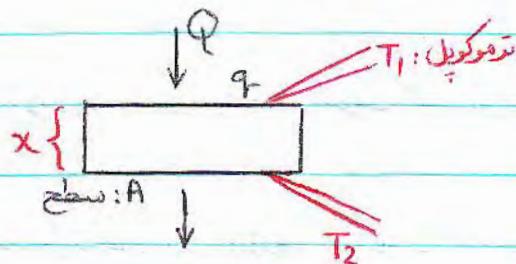


تحت این شرایط مستقلاً هی وجود دارد که
را محاسبه می کند.

$$q = \frac{dQ}{dt} = -A \lambda \frac{dT}{dx} = -A \lambda \frac{\Delta T}{x}$$

این روش زمان برآست تا حالت پایدار برقیم شود.

Hot wire method: (non-steady state)

(2) روش سیم داغ

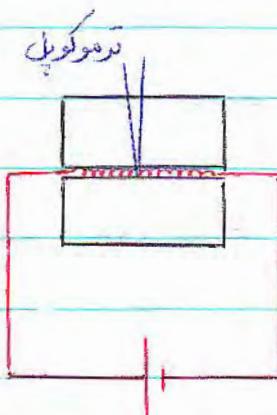

در این طرز از حریان الکتریکی، سیم گرم می شود. با روابط

این توان میان این حرارت را بدست آورد. حرارت

همواره از آجرها به بیرون می رود و همواره هم تولید

$$t_1 = 5 \text{ min} \rightarrow T_1 = 500^\circ\text{C}$$

می شود.


$$t_2 = 10 \text{ min} \rightarrow T_2 = 600^\circ\text{C}$$

ترموکوپی دمای سطح را بدست می آورد

هرچه آخر که بزرگتری را شد باشد ΔT کمتر می شود چون حرارت دیشتری تلف می شود.

$$\lambda = \left\{ I^2 R / (4\pi) \right\} \cdot \left\{ 2.303 \log(t_2/t_1) / (T_2 - T_1) \right\}$$

ضریب انساط حرارتی:

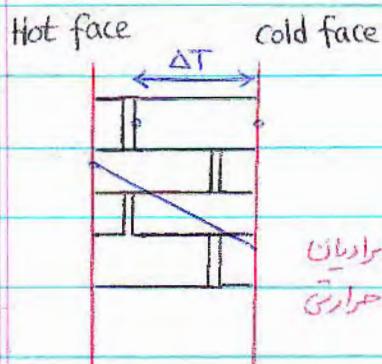

هرچه ΔT بیشتر باشد در آن سوی حرارتی بیشتری داریم.

و انساط ریست کرم تر بیشتر از سنت کرم می‌باشد. نتیجه

تشن داریم.

در آجرچینی کوره‌ها بسی آجرهای باید فواصل معینی باشند تا در درجه حرارت‌های بالا که تغییر

طول ریست است، آجرها در فرونه نشوند.

نشاند ضریب انساط حرارتی یا تغییرات ابعادی:

تغییرات ابعادی طولی (linear):

(a) ناپایدار (برگشت پذیر): (α). با کردن شدن طول ریانه شود و با سرعت کوره تغییر

$$\alpha = \frac{1}{l} \frac{dl}{dT} \quad (\text{per } ^\circ\text{C})$$


(b) پایدار (برگشت نپذیر): (PLC): تغییر طول میکنند: چه انساط وجه انتباخت

* در یک تغییر طول میکن است یک تغییر پایدار و یک تغییر ناپایدار باشد.

نشاند تغییر طول با درجه حرارت، تغییر عاملهای بین آنهاست.

86.7.23

(34)

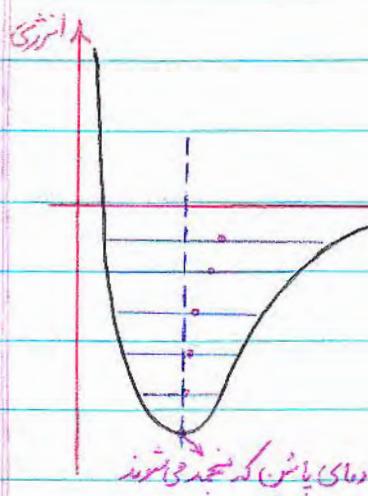

حرجه چاد پیاسیل بیشتر طبیعت، تغییرات طول

پیوند با دما کمتر است.

مشترک تغییرات ابعادی پایدار (a) :

(a) تمارک و شکل چاد پیاسیل (طول بیند).

(b) استطلاعی برگشت پذیر.

(زیر گشته)

استطلاعی های دایمیا و مجموعاً بالبساط یا بازگشته و ساختار جواه است اما استنادیم دارد: Zr

مشترک تغییرات ابعادی پایدار (PLC) :

(irreversible transformation) (a) استطلاعی برگشت ناپذیر

(b) تکمیل زینتریک: زینتریک از نوع PLC بوده و عمدتاً از نوع انتباخت است:


$\infty \rightarrow \infty$

در دنیا بالا، زینتریک:

نحوه اندازه گیری:

بوسیلهٔ پیزو الکتریک تغییرات اعماق به بالس الکتریک تبدیل می‌شود. این دستگاه دیلاتومتر

نمودار در نتیجهٔ منحنی تغییرات ابعاد را حسب تغییرات دمای سرم می‌کنیم.

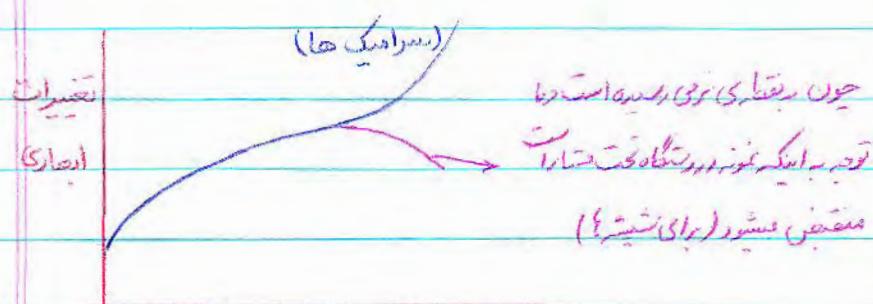

ضریب انبساط حرارتی سرامیک هایک ع (دورقی) ضریب $\alpha = 10 \times 10^{-7}$ دمای است:


[مقادیسه شود با دیگر مواد از جمله فلزات]

خواص ترمومکانیکی:

(Refractories Under Load) RUL * :

*: استحکام خشی راغ - چنان خش سرتقطه ایا کل سیم را رکورده است.


(گاهی اوقات) استحکام فشاری داغ .

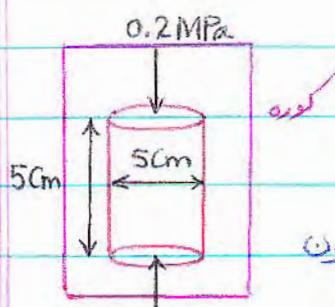

: RUL

نمودار تغییرات اعماق - دمای آدامسی T2 [نقطه برخی] صورتی است چون

ابساط حرارتی نسبت به دیروزی هشتاری بال است.

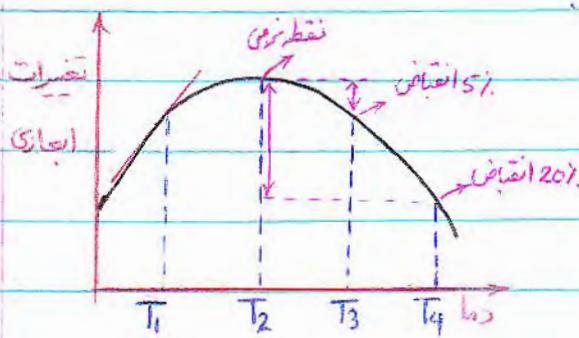

اما بعد از نقطه قریبی، دمودار قرطایی شود.

T_1 : شروع انقباض \rightarrow استثاره ایست آغازی افزایش

ابعاد مطابق با شب رسم شده باشد.

دماهای دیرگذاری را بسته به استادارهای مختلف، T_1, T_2, T_3 و T_4 (نقطه قریبی کینز و پاراپلما)

که این دمای دار آن وجود دارد.

استادارهای متونهای استانداری مثل CCS است.

تست شوک پیزوری :

این تست تغییرات معلوم دیرگذار را در پلر تغییرات مالحای دمایستان می‌ردد. در اثر شرودر کم

کردن مالحای در داخل قطعه گردیان (مالحی موجودی آید. هرچه تغییرات سریع تر باشد، گردیان

نمی‌شود. هرچه قطعه علیق تر باشد، گردیان را بیشتر است. نایارهای شوک پیزوری در

خطاهای بیشتر است که ضرب انتقال حرارتی بیشتر باشد. و نایارهای گردیان (مالحی را کم است

هم چنین علاوه بر ضرب انتقال حرارتی بالا، ضرب انساط حرارتی باید کم باشد آتش کم باشد.

(b) ضریب انساط حرارتی کم

(a) ضریب هدایتی بالا

شوک پذیری خوب: شوک پذیری بسته به اینکه ماده پلی کریستال باشد، دنس باشندی مختلف و... خوب نیگزد.

اندازه‌گیری شوک پذیری:


یک دریگداز را تحت سیکل های حرارتی سرد و گرم قللری دهم (ناکھانی) مثلًا از کوره مطلعه در آب سرد قللری دهم. خوب نیز خوب یک سیکل شوک حرارتی است. معیارهای مختلف وجود دارد:

۱- مشاهده ترک سطحی: اگر ترک به سطح برسد یعنی ماده شکسته است. اگر این ترک دیده نشد، سیکل حرارتی را در بازه اعمال حاکم تاینکه مثلًا در ۱۴ امین طبقه شکسته است.

شوک پذیری آن ۱۴ است. اما در حالت عادی میتوان مثلًا ۱۰۰ بار کوره را روشن و حاموش کرد

دوین آنکه بشکند.

۲- تغییرات وزن: یک آجر را از نظر ناکھانی سرد و گرم کن، گشته های آن ازین میروند

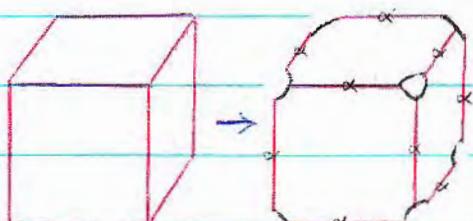

گردیده شود. اندکارا بین عمل لبه های ازین


میروند چون این قسمت ها، مثبت به حجم سطح

بیشتری دارند. مثلًا رهوای سرد فنک اندشتان روزانه درجه شود. (شوک درینها بیشتر است)

86.7.23

(38)

دیگر دار (2) شوک پذیر است:

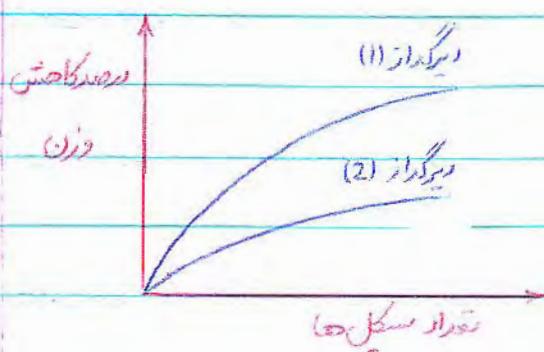

3- تغییرات استحکام: ممکن است یک ترک در مراحلهای 1mm باشد و ما آن را بینم (1mm)


از سطح درست (اما سلیماً) استحکام کاهش یافته است. برای اینکه استحکام را بسنجم

در پردازش نمونه ممکن است داشته باشد و باید نمونه‌ی دیگری انتخاب کرد. اما در دوره مصاریع‌ها کی قبلي

با یک نمونه شست انجام می‌شد. اما ارایه تغییر بعداز عملیات حرارتی باید استحکام آنرا بسنجد

آور و بعد نمونه‌ای کاملاً مشابه به نمونه اول را انتخاب کرد. ای توان چندبار عملیات حرارتی

اجرام را و بعد از آن چند سیکل استحکام را بدست آور.

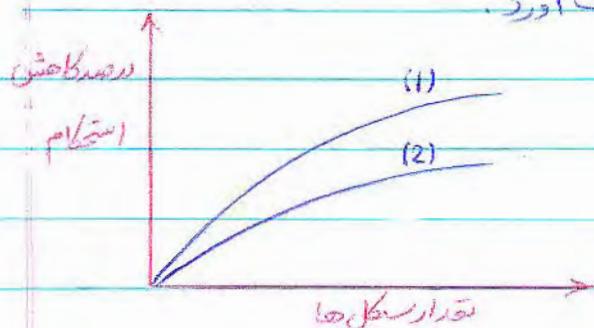

نمونه (2) شوک پذیر است:

در مطالعهای علی مصاریم را کارهی بروز

اما در صفت مصاریم اول.

محیط هم عالمی است.

نست های خواص سنتیکی :

مهم ترین خواص سنتیکی مرطوب به خوردگی است: سه درسته هستند.

۱ - خوردگی: خوردگی در حمامی بالا و در تبادل با مواد جانبی. این ماده جانبی هی تولید گلخوارنده

یا سیال خورنده مثل سرباره های فولادی و یا جامد خورنده مثل دو آجر نارنج طبشد.

۳ - هیدرولاسیون

۲ - اکسیداسیون

عده‌ای بحث ما خوردگی در برابر عوامل خورنده مذاب است مثل سرباره ها.

اکسیداسیون در خوردگرگارهای خاص که اکسیدی نیستند، ابتدا شکل شود مثل SiC ، گرافیت

MgO دیگر پشت ازای اکسید لئوپاردو.

هر دیرگدار کنیز هیدرولاسیون نمی‌شود MgO در محیط های مرطوب به Mg(OH_2 تبدیل می‌شود.

ریخت با ادخال آب محیط و اکتش دار و هیدرولیکی شود. در نتیجه برای انجام است مانند آنها در نفت از اشت

* عالی خورنده در خوردگی هی تولید مایع، حاصل و گلخوار باشد. مایع مثل سرباره اکسیدی

دیرگدارهای ازین هی بود

در این جایه خوردگی توسط مذاب می‌پردازم:

عوامل موثر بر خوردگی در این حالت عبارتست از:

۱- دما: روحی راکتی سینه‌ایی و ویسکوزیته تأثیرگذارد.

۲- حبس سرباره

۳- حبس دیرگذار: هنگام خورد دیرگذار اسیدی و سرباره قلبی خوردگی شدید است.

* هرچه ویسکوزیته بیشتر باشد، خوردگی کمتر است چون نفوذ پذیری کمتر می‌شود. همچنانکه باشد، خوردگی بیشتر است.

۴- تخلخل دیرگذار: هرچه سطح بیشتر باشد، خوردگی بیشتر است؟ رئیجه اگر تخلخل باز

بیشتر باشد، خوردگی بیشتر است.

۵- ویژگی‌های جریان مذاب: نسبت به تماسگاه اندیاب حرکت می‌کند، جریان طبیعی است یا

اجباری و نوع جریان و ...

۶- شرط اینکه خوردگی انفاق بینند (خوردگی دیرگذار توسط مذاب) این است که سطح دیرگذار

توسط مذاب شود: تماس بین این دو بهتر باشد.

اگر مذاب دیرگذار را نمایند وارد تخلخل باز نمی‌شود

در دیگر داشهای همیز بودگانی، از گرفتی به این دلیل استفاده می شود که مذاب نتواند گرفتی را

تریند؛ بخیس دلیل خوردگی به شدت لکاهشی بیایند.

روش اندازه گیری خوردگی:

۱- روش های استاتیکی: عامل خوردگی و دیگر داش نسبت به هم ساکن اند. یعنی مذاب و دیگر داش

نسبت به هم حرکت نمی کنند.

۲- روش های دینامیکی: دیگر داش نسبت به مذاب با بالعکس حرکت نمی کنند.


روش های استاتیکی:

(۱) نوره: یک ظرف که خودش خوردگانی شود را انتخاب کرده و تیغه ای از دیگر داش را در آن قرار

نمی دهم. درین ظرف را از پوره سبیله ببرو و در آن راسته و در پوره خارج کرده هم میزان

دمایسته به کاربرد است. سبیله ذوب شده و بازرن مقطع بر تیغه میزان خوردگی را

ماناند دید.

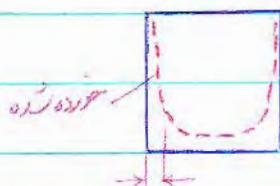

عمق خوردگی: العبار خوردگی


(عمق نفوذ اپاره داخل دیگر داش)

86.7.23

(42).

هی توان میزان خوردگی را به روش زیر حساب کرد:


عنصری از سریابه را اختیار کنید که ضریب نفوذ بیشتری در دیگران دارد یعنی بیشترین خوردگی را ایجاد می‌کند. بعد با آنلاین عنصر دریگاز هی توان حد خوردگی را حساب کرد. مثلاً Fe

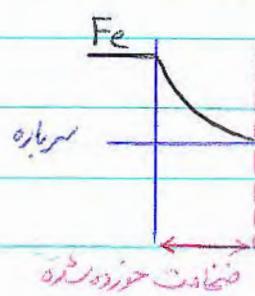

البته خود فصل مشترک هم حرکت می‌کند.

(2) سریاخ دریگاز: بازدید خوردگی در دیگاز ایجاد می‌کند و بعد سریاخ را این سریاخ

هر چند داره و آن را داخل گوشه قرار می‌دهیم

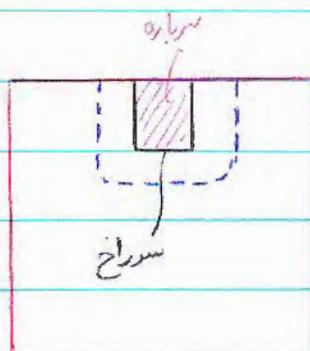

بسیار مقطعی زده و عمق را بعد از خوردگی برسست می‌آوریم.

خط رانیز برسست می‌آوریم. با توجه صفاتی با آنلاین عنصر

خطی هیزان خوردگی برسست می‌آید. حاسمه کی عمق خوردگی

نمودار است. با این علی ازاین هنلهه بصورت

ماکروسکوپی قسیمت کوچکی از خوردگی محاط است اما رصد کوچک خوردگی طبقه بولت برسست


آورد. پس از آن میزان دریگاز و سریاخ هم مسئله دارد.

در بحث اندازه‌گیری مقاومت دربرابر خوردگی، حالت استاتیکی بررسی شد. درین جای به حالت

دینامیکی آن می‌پردازیم.

***دینامیکی** ← نتست دوتاری (کوره‌ی دوار) : یک پوسته‌ی خلزی انتخاب کرده و درون آن را


از آجرهای منتظری چینم. اگر تعداد آجرهای نزونه کم باشد، این نزونه هارا بهمراه دیگر آجرها

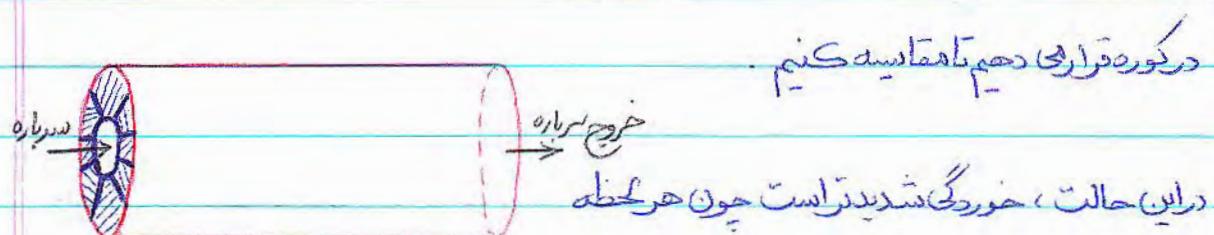

(درین حالت، خوردگی شدیدتر است چون هر لحظه

سریاره قبلی رفته و سریاره جدید را در پوسته هی شود. بعد آجر را در آورده و با معطم زدن، عمق

خوردگی را می‌سنجند. برای مقایسه باید تمام شرایط یکسان باشد. محیار خوردگی، حقق نقوص

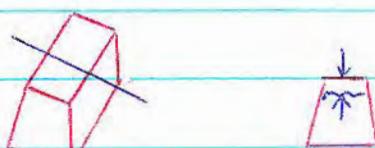

است.

اندازه‌گیری مقاومت دربرابر هیدرالیاسون: (والش ماچاراک)

دینگدارهای محیطی که به مقدار کمی رطوبت وجود دارد، با رطوبت والش راه رهیدر آن

می‌شود: Al_4C_3 و $\text{MgO} - \text{CaO}$ ³₂ هیدرالیه می‌شوند [به ترتیب شماره‌گذاری: می-


: بعنوان یک خازنی در دینگدارهای تشکیل می‌شود.

86.7.30

(44)

نست: باید کاری کنیم که هیدرالاسیون تشدید شود تا نتیجه مطلوب در مدت زمان کمتری

حاصل شود. در نتیجه بخار آب را زیاد کرده و دمای اتمسفر بالاتر بینم

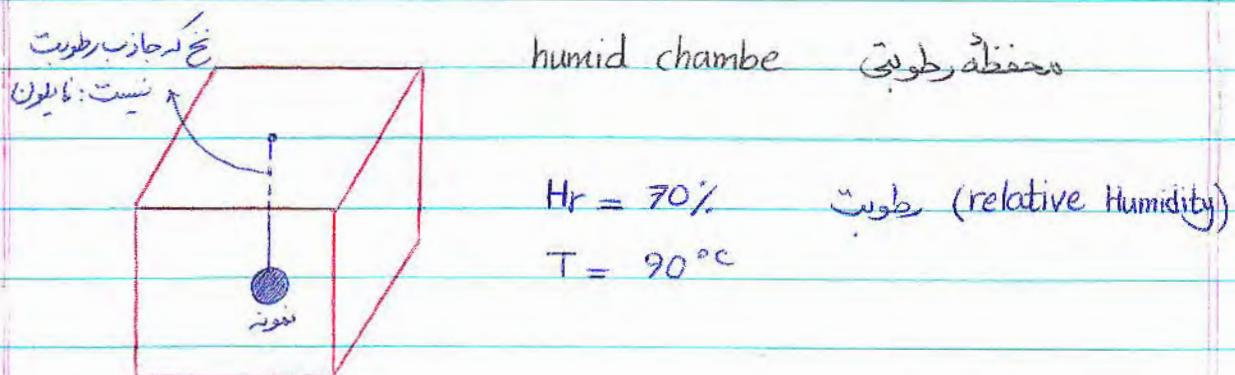

بعد از بدست تغییرات وزن را درست می‌آوریم.

روانه هیدرالاسیون وزن افزایش می‌باشد چون:



اندازه گیری مقاومت در برابر اکسید اسیون:

هادئ هیدرالاسیون در دوره همه دیرگذارها مطرح نبی باشد. برای دیرگذارها غیر اکسیدی بخواهد


بی باشد. مثل گرافیت Si_3N_4 ، SiC ، MgO-C ، (Gr)

نمایند بلا باسک و انسفری (از اکسیژن) نیز داشته باشند. عموماً هوا استفاده نمی‌شود، بعضی

اوگات هم CO_2 ، همچنان Al_2O_3 بیش از این اکسید نمی‌شود.

86.7.30

(45)

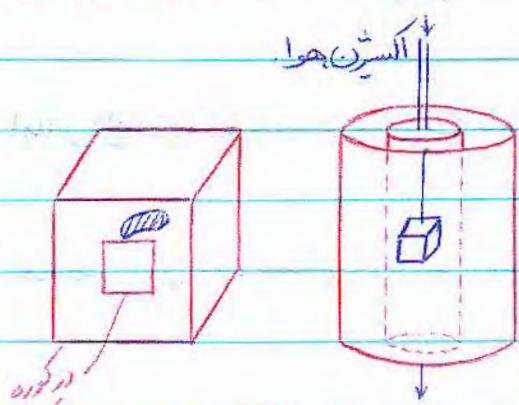

برای این تست به کوره نیاز داریم. مواد زیر

هم باید عرضان شود:

$\text{air}/T^\circ\text{C} / t(\text{hr})$

حالا باید معلوم شود چه چیزی را می خواهیم بررسی کنیم.

اکسید اسپون یک راکت سطحی است یعنی از سطح شروع می شود. مقیارهای مختلف

وجود دارد:


۱- صفت‌های لایی‌ی اکسید شده: در همه حالت‌های حرارتی رور چون بعضی اوقات درگذار داشت

اکسیش می‌سوزد مثل گرافیت. اگر SiC داشته باشد و اکسید شود:

آن لایی را دست آورد. اگر منزدی‌گرانی راسته باشیم $\text{SiC} + \text{O}_2 = \text{SiO}_2 + \text{CO}$

آن لایی را دست آورد. اگر منزدی‌گرانی راسته باشیم ($\text{MgO}-\text{C}$) و اکسید شود، کربن می‌سوزد


و هی رور و فقط MgO می‌ماند و باید صفات MgO را دست آورد. در هر دو مثال رنگ هم

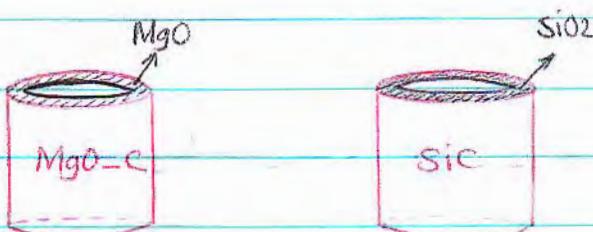

ظاهراً مستحسن نشده است.


86.7.30

(46)

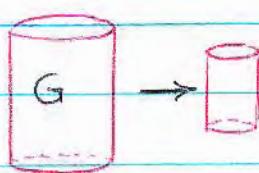

اماگر گرافیت داشته باشیم، گرافیت مولخن و ازین

نمود. پس این معیار برای گرافیت به کار نمی رود.

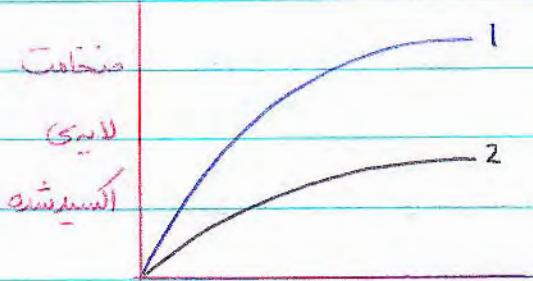

مقادیر آکسید اسیون (دوسته بهتر است).


2- تغییرات وزن: دسته به نوع ماده وزن کم می شود یا زیاد می شود:




زیاد می شود:



کم می شود:

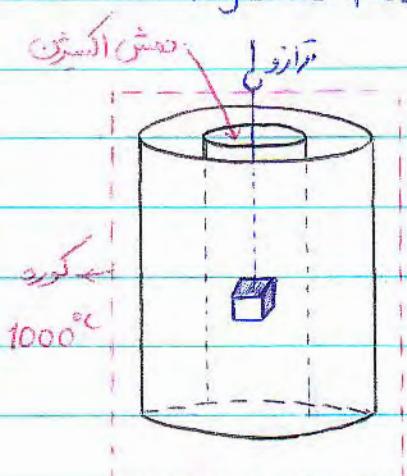

TG(A) دستگاه دستگاه "آکسید اسیون تک دما":

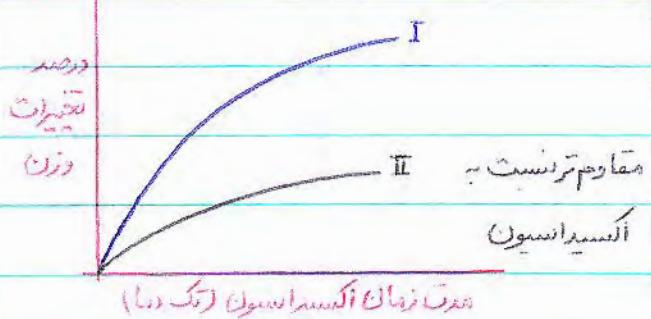

در دیگر از MgO-C ممکن است Al (آلومینیم) هم وجود داشته باشد در ترتیب

86.7.30


(47)

معیار دوم جواب نهی دهد حین در مورد $MgO - C$ کاوش وزن و در مورد Al افزایش

درین داریم

۳- آنالیزگزارهای خروجی:

حوالاً از بی معین راردهی کنیم و از سمت دیگر خارج هی شود و آنالیز هی شود

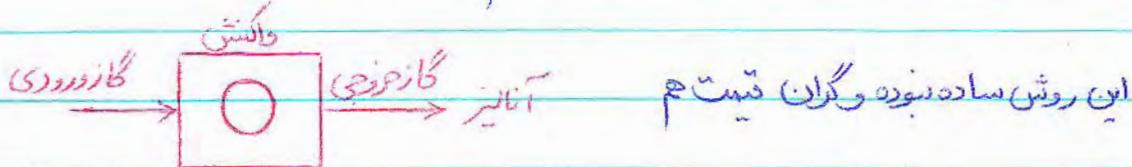

می باشد. هلاً با میزان اندازه گیری CO و CO_2 هی آوان محیله کردن چطور مرسخته است

جزئیات مرتبط به دریکدارها:

{ مقدمه - مواد اولیه - فرآیند ساخت - خواص و کاربردها }

* دریکدارهای سلیسی با ترتیب شیمیائی (SiO₂):

سلیس دارای فرم‌های مختلف بلوری نبوده و استحالت ها ک زیاری هم دارد. دونوع ساختار

بلوری برای آن در نظر نمایگردید:

crestobulite

Tridumite

Quartz


اصلی: کوارتز ← تریدیمیت ← کریستوبلیت

ساختارهای سلیس:
فری

سین ساختارهای اصلی استحاله وجود دارد اما اخنایی کند است. زیرا یک ساختار بلوری کامل باید

تغییر کند. (تغییر اساسی) گذاشتار جدید بوجود آید. این استحاله ها در بخت میان راه

شده هستند و یک طرفه نیز هی باشد.

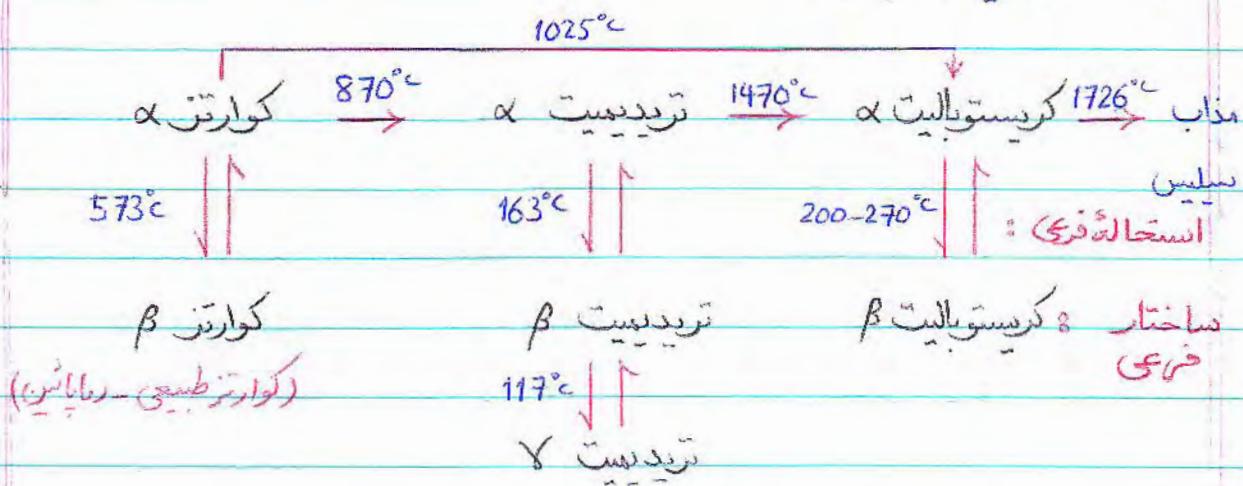

هزاب سیلیس در دمای 1726°C اگر سرد شود به کریستالیت α تبدیل نمی شود بلکه

به شیشه تبدیل می شود. (مشیشه های سیلیسی: گران قیمت)

در استحاله های فرجی نفوذ آبجاتی وجود ندارد: ناگهانی و سریع و برگشت پذیر هستند.

و تغییرات اساسی نداریم و فقط حاکمیوند ها عرض می شود.

در طبیعت کوارتن β دائم. در دمای 573°C بطری سریع به کوارتن α تبدیل می شود.

در دمای 870°C حلی آرام و به سختی به تریدیست α تبدیل می شود. در دمای بالاتر

86.7.30

(49)

یعنی 1025°C کوارتز به کریستالیت و نیتریت تبدیل می‌شود. در دمای 1470°C ، تریدیت به

به کریستالیت تبدیل می‌شود. بالغاش (ما معلم است هرسه) این تبدیل هارا بازم

داشته باشیم. بین ساختارهای فرجی، استحالة‌ای نذارم. ساختارهای این بلوهرام معلوم است.

① اگر دیرگاز سیلیسی بخواهم، کدامیک مطلوب‌تر است؟

این استحاله‌ها با تعیین حجم چونه است. این تغییرات هرچه سریع‌تر و ناگهانی تر هرچه

بیشتر باشد، خطرناک‌تر است.

استحاله‌های اصلی مشکلی را بوجود نمی‌آورند چون کند هستند و برگشت پذیر هم نمی‌باشد یعنی

اگر در کره گرم شوند و بعد بیرون بیایند در بازه برگشت نمی‌کند. استحاله‌رویی که ناگهانی باشد و

برگشت پذیر و طایی انساط حرارتی بالا هم باشد خطرناک است چون شوک حرارتی بیشتر کم ایجاد


می‌کند. انساط ناشی از استحاله‌های اصلی ریاد است اما خطای ندارد چون کند است.

دیرگازها موتو گرم کردن ناگهانی کم شوک همی بیند تا سرکردن ناگهانی.

استحاله‌های فرجی ناگهانی، برگشت پذیر و سریع هستند. استحاله‌های فرجی در پویای

کریستالیت انساط بیشتری دارند و ناگهانی هم هست. [در دمای تردیک 200°C]

86. 7. 30 . (50)

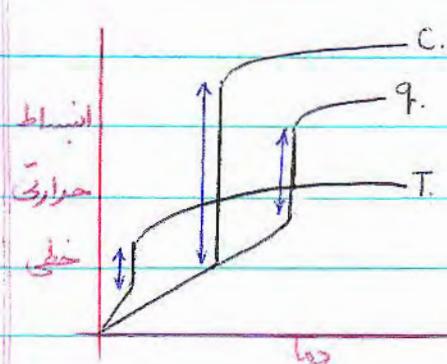

مطابق سودار و برو مشاهده می شود که تریدیست کمترین

انساط ناشی از استحالة را دارد. (نیکه تریدیست

برای دیرگذاری مناسب تر است. چون تغییرات لستی

دارد. بنابراین تمایل داریم دیرگذار سیلیسی انتحاب کنیم که در آن فاز تریدیست بیشتر باشد

اما مشکل وجود دارد: کوارتز هم را چون به تریدیست تبدیل کنیم. بالهرات را در حنای طول

می کشد؛ راه دیرگذاری دارد که بعداً برخی می شود

دیرگذارهای سیلیسی:

بالای 95% سیلیس دارند. هرچه خلوص بالاتر باشد، گران تر است.

مواد اولیه:


سیلیس (رطیعت Si) سیترین عصر است. و صورت ترکیبات سیلیکات (معدنی) وجود

دارد: رس، زیرکن، سیلیکات الیمنیوم. أما صورت آزاده وجود دارد. این سیلیس رطیعت

بصورت تخته سنگ طای سیلیس است.

۱- پیشتر از کوارتز استفاده می کنیم. که یک ماده سیلیسی است از رس زیر میکرو سکوی بصورت

مقابل است:

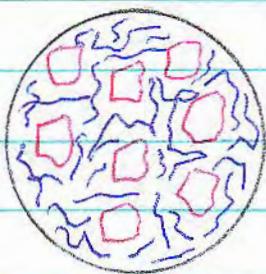

دانه‌های کوارترز در حد میکرون توسط زمینه‌ی آهوف احاطه شده است. هر یکی به سیلیس آهوف است. بصورت شدیدتر

رسن است. (سیلیکات آلومینیوم $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) .

دیرگذارهای سیلیسی سنم است. اما این توان Al_2O_3 را نشست و نش کرد. الگ دیرگذار راحت

خورد شود، رسن است اما الگ سفت در معنی رسن ندارد.

کوارتزیت خوب است چون: دانه‌ی کوارترز بوده و غاز آهوف زمینه داریم که این کهک

می‌کند به تبدیل کوارترز به تریدیت. اما الگ از تخته مسلک‌های کوارترز استفاده کنیم تبدیل

کوارترز به تریدیت مشکل نیست. پس مواد اولیه کوارتزیت است بخلاف میرالایزر.

2 - میرالایزر: CaO به میزان کم در نتیجه درصد اصلی همان کوارتزیت است.

میرالایزر علاوه بر اینکه تبدیل کوارترز به تریدیت را تسهیل می‌کند نفس دیرگذار دارد.


در صد Al_2O_3 حتی کمتر از یک درصد از CaO بین 2 تا 3%

در صد ااست. چرا Al_2O_3 برای دیرگذار ضرر دارد؟

مرصد بیکاری راشدیاً کاهش می‌دهد. چون فازهای مذاب بوجود می‌آورند از Al₂O₃


را بعه فازهای بادرگاری کم بوجود می‌آید. علت برخی لرده دیگرام طازسیلس و Al₂O₃

می‌خرام 1% Al₂O₃ را در بیکاری بررسی کنیم.

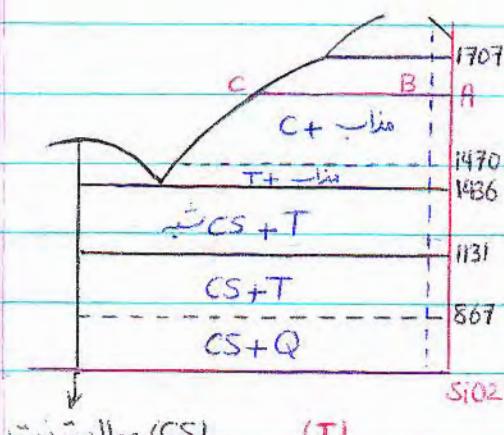

(CS) وولاستوئیت

(T)

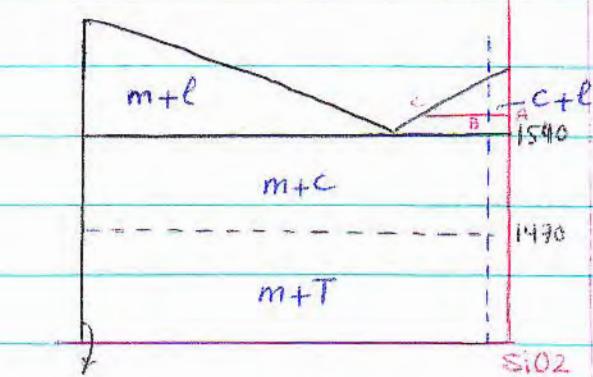

مولالیت (m)

(II)



اگر برای 99% 98% مرصد SiO₂ دریاگرام خطی رسم کنیم:

در نمودار I:

در ۱۶۰۰°C نمودار II:

$$\%l = \frac{AB}{AC} \times 100 \approx \frac{100}{30} \%$$

$$\%l = \frac{AB}{AC} \times 100 \approx \frac{100}{6} \%$$

پس در ۱۶۰۰°C نمودار SiO₂-Al₂O₃ مازهای بیشتری پیش بینی می‌شود. پس دیگاری

را کاهش می‌دهد. پس اولاً مقدار مذاب زیاد است و ثانیاً افزایش مازهای با افزایش دما خنثی

شدیدتر است. پس Al₂O₃ خط بیک تر است.

86.7.30 (53)

هاب در $\text{CaO} - \text{SiO}_2$ ویکور تراست تا در مذاب در $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ پس دیگران


در $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ بترمی شود. هرچه ویکور تراشد دیگرانی را کمتر پاشی می‌آورد

بهای طبق نیاز به است کردن نبوده و از طرق دیگرام پیش بینی می‌کنیم.

فرایند ملخت دیگرانهای صیلیسی:

عدنگار پیش خشک استفاده می‌کنیم (روش شکل دارن). پور مرادولیه را به میخواخت کرده

رازکوارتز مشسته شده استفاده می‌کنیم. به پور کارتنیت مشسته شده CaO اضافه می‌کنیم

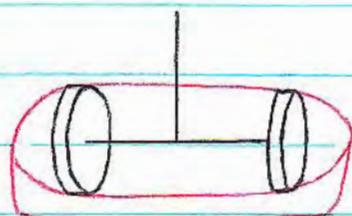

و آنرا pan mill یا edge runner می‌نامند

CaO را صورت دو عاب استفاده می‌کند: آب

وسیع در آب می‌سیستد و نیزه با پور کارتنیت می‌شود. با اضافه کردن CaO تا

حد کمی دیگرانی کاهش می‌یابد اما از نایی زیارت دارد. بعد پیش هیدرولیک می‌کند. پیش

کردن دانه‌بندی اوپنه حیلی بحث است.

با غیر پور از چند مرحله الک، این

روشت 1-3 mm

دانه‌بندی سویط 500-1000 μm

رین 100-500 μm

دانه‌بندی هاراجدایی نیم

باید به هر سی کنم که چه ترتیبی از این دانه‌بندی‌ها را نظر بگیریم تا درگاز مترالکم ترشیر بخوبی

ترالک بالاتر باشند.

$$\text{نرخ دستگاه} = \frac{a^n + a_{\min}^n}{a_{\max}^n + a_{\min}^n} \quad 0.2 < n < 0.8$$

n : وابسته به شکل، دانسته، موافقیتی و ...

از این فرمول معلوم می‌شود، از هر دانه‌بندی چقدر داریم. این فرمول در هر سه بعدی محدوده کاربرد ندارد

و استفاده می‌کنیم.

بعد از پیش کردن و خشک کردن، زیسته می‌شود.

= پورکوارتیت مشتمله شده، دانه‌سری نشده (توزیع الوانی دانه‌بندی‌ها)

تا بین برای الوانی درگازها مسأله است.

مرحله‌ی بخت است که برای درگازها مقاومت است. بقیه‌ی مرحله برای درگازها

مشابه هست. است.

وقتی دمای کم کم زیادی کنیم تقریباً بالای 100°C آب‌های قطعه خارج می‌شون یعنی رطوبت

حذف می‌شود. در مقایه حرورت $400 - 300$ ، چسب‌های آلی می‌سوزد و از سیسم خارج می‌شون

این چسب سولفیدلای نام دارد. با خروج چسب، استحکام افت پیدا کند. همچنین با

حذف آب تیزافت استحکام داریم؛ زیرا رطوبت از $\text{Ca}(\text{OH})_2$ خارج می‌شود. شل سیمان که

گرحرارت بینند استحکام خود را زدست می‌دهد و به همین دلیل سیمان با آب دارن محکم می‌شود.



(ردیابی 573°C و آتش $\Delta \rightarrow \beta$ رخنه دهد. (کوارتز \rightarrow کولرزم))

علاوه بر این انساطلاشی از استحکام هم داریم. (ردیابی $600^{\circ}\text{C} - 700^{\circ}\text{C}$ با SiO_2 و آتش)

می‌دهد و از این سیلیکات کلسیم عنی از کلسیم موجودی آید. زیرا در ابتدا SiO_2 کسربی با CaO

و آتش می‌دهد و با افزایش دمای SiO_2 بیشتری وارد فاز شده و به سمت عنی از سیلیس می‌رود.

(ردیابی حدود 1200°C فاری) مذاب نسبیه و ولاستونیت موجودی آید. (شده $(\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2)_{\text{CS}}$)

قبل از به اشام رساندن کوارتز تریدیست به اشام می‌رسد. سپاهان مذاب از دید تریدیست به

اشام رسانده اما از دید کوارتز به اشام نرسیده است. پس SiO_2 به شکل تریدیست رسوب می‌کند

و SiO_2 به شکل کوارتز محل محسود تریدیست تشکیل شده و مغولوژی سوزنی دارد.

با افزایش دمای حدود 1300°C کوارتز مستقیماً به کریستالیت تبدیل می‌شود. در بالای 1400°C

دیرگدار ریزتر هی شود. چون مقدار مذاب زیاد شده و ویسکوزیته به مردم رسیده است که هنجر

به زینترینگ مشوف. فازهای نهانی عبارتند از: تریدیست، کوارتن، کریستو طیت و فازهای

سیلیکات کلسیم مثل وولاستونیت.

در جن سردگرون مذاب، سیلیکات کلسیم باورهی شود. این ترکیبات تهالی به بالور شدن نمایند

و بصورت آمورف (شیشه) هستند. این آمورف سیلیکات کلسیم است.

با برآین فازهای نهانی عبارتند از: تریدیست (50 درصد)، کوارتن، کریستو طیت، فاز شیشه،

فازهای سیلیکات کلسیم طوری مثل و ولاستونیت.

خواص دیرگدارهای سیلیسی:

۱- دیرگدارهای ارزان تری هستند. فرآیند ساخت آن حساس است و مواد اولیه‌ی آن ارزانتر

است رهم چن در پستین هم هست.

۲- در مقایسه با دیگر دیرگدارها دانسیته کمتری دارد. (سبکتر قرأت). دیرگدار هرچه سبکتر

باشد بضریاست چون فشار کمتری به دیرگدارهای زیرین وارد می‌گردد.

۳- استحکام این دیرگدارهای ردمای آملق خوب است. چون فاز تریدیست که تشکیل می‌شود به

شکل سورنی است و مانند کامپوزیت عمل می‌کند. درستوجه استحکام بالاست.

4- استحکام گرم این دیگدارهای نیز بالاست (دیگداری بالا). ظرف مذابی که موجود می‌آید و سیکوز

است (سفت است) و نقطه ذوب نیز بالاست و ماده‌ی مذاب از تخلخل سیون نمی‌آید و درون

آن باتی می‌ماند؛ مثل یک تکما بر که آب را در خود نگه می‌دارد. بعین دیگدار دفرمه نمی‌شود.

از جنبه دیگرهم استحکام گرم دیگدارهای سیلیسی بالاست و بطوریکه تانزدیک‌های نقطه‌ی ذوب

هم می‌توانند استفاده شود اما اگر خلوص بالا باشد. علت این است که فاز تریدیت وجود دارد

و شبکه‌ی به هم پیوسته کارات سورنی وجود دارد و رایج تریدیت تانزدیکی دمای ذوب آتفاقی نمی‌افتد.

5- شوک پذیری: شوک پذیری دیگدارهای ایمید دارهای حاضری را نظر گفت. این دیگدارهای ایمید

شوک پذیری عالی در دمای بالای $^{\circ}C 600$ و شوک پذیری خیلی ضعیف در دمای ذوب $^{\circ}C 600$ هستند.

چون اثر استحاله‌ها در ذوب $^{\circ}C 600$ وجود دارد و این استحاله‌ها شوک پذیری را کاهش می‌رخند.

کوره: ۱- پیوسته: در یک قسمت دمایت است. ۲- بطری دلم دمایلار پائین می‌روند.

شیشه‌های کوارقری (5102) دارای ضریب اسپاط حرارتی خیلی کم هستند. دیگدارهای

سیلیسی به مقدار بالا خاصی علی المخصوص ۵۱۰۳ خیلی حساس هستند.

خاکستر استحکام به زرن برای دیرگذارها خانلی مهم است. دلین هر دو دیرگذارها سیلیسی معنید



هستند. مهم ترین مخاصمت این دیرگذارها از تحاظشیانی مقاومت در برابر خوردگی است در
برابر مذاب های اسیدی.

{ مقاومت به خوردگی بسیار بالا در برابر مذاب های اسیدی }

کاربرد دیرگذارها سیلیسی:

با پیشرفت تکنولوژی استفاده از دیرگذارها سیلیسی محدود نیست. در گذشته، ذوب شیشه

از دیرگذارها سیلیسی استفاده می شود. (کوره های مذاب شیشه در قسمت فوایدی)

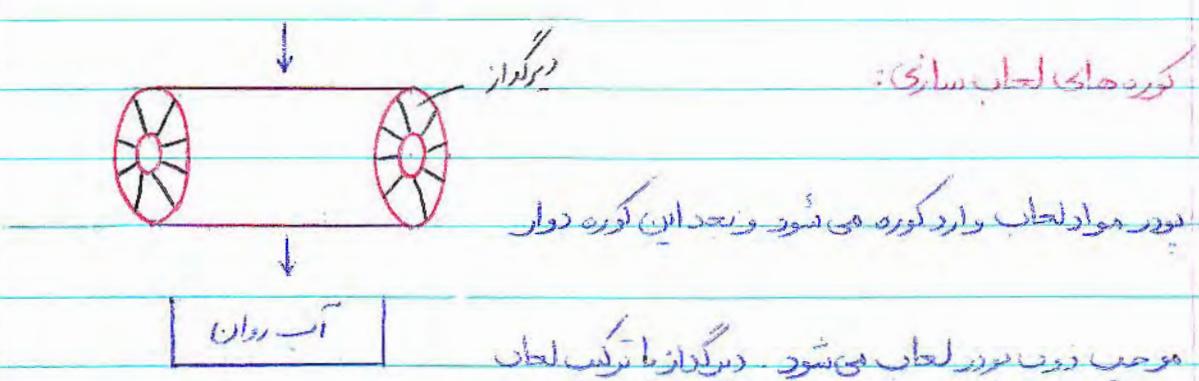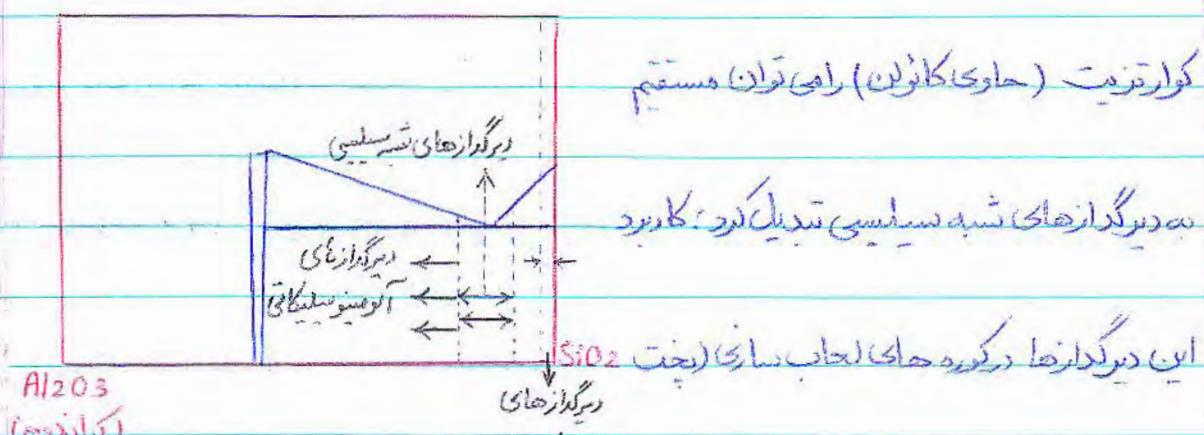

86.8.7

(59)

والکشن داره رفاز مذاب و سکور و چسبنده روی اسطح دیرگلزار موجود بی آید و جلوی خوردگی بیشتر

را بینیگرد. لحاب یک جوړ شیشه است. عدد کا اوار او لیمیت SiO_2 است. مذاب ایجاد شده در

کوه را در آب درج بران شده و اصطلاحاً frit ہی شود.

لحاب یک جوړ اسید محسوب ہی سور و لادہ کا اصلی آن SiO_2 است.

دیرگل (زها) الومینوسیلیکات:

این دیرگل زها، یک نوع نیست و یک دستہ دیرگل زها ہے۔

معدمه - مواد اولیہ - فرآیند ساخت - خواص - کاربرد

تفصیل دیرگل زها: (پرنسپس رصد Al_2O_3 تغییم دیکی ہی شوند)

1- شاموئی (خاک سور): 25 - 45%

2- سیلیمانیتی - کیانیتی - آندالوزیتی: 45 - 65%

3- مولایت: 65 - 75%

4- پوکسیتی: 75 - 90%

5- کوراندر میتی: 90 - 95%

86.8.7

(60)

ازیوتکنیک و از سمت راست، این دیرگذارها شویند.

حوالهای:

۱- خاک‌های نسوزرسی: خاک‌های رسی که آلوسیاک بالائی دارند، خاک‌های نسوزنام

دارند سردسته این خاک‌ها: کانولن (کانولیت) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$


۲- سیلیمانیت - کیانیت - آندالوزیت: این ها فرم‌های مختلف یک ماده هستند:

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$. بعیت نسبت مولی یکسان بین Al_2O_3 و SiO_2 . این چنین فازی در یا درگام

دیده نمی‌شود و در یا درگام فقط مولالت داشتم. ترکیب فوق تعادلی بوده و پایداری همی باشد. پس چرا جو

در یا درگام نمی‌باشد؟ بعلت این است که این ذره‌دار رفتار بالا بخوبی آید (اما در یا درگام فوق رفتار جو

با 1atm رسم شده است). و بهان صورت هم باقی می‌ماند.

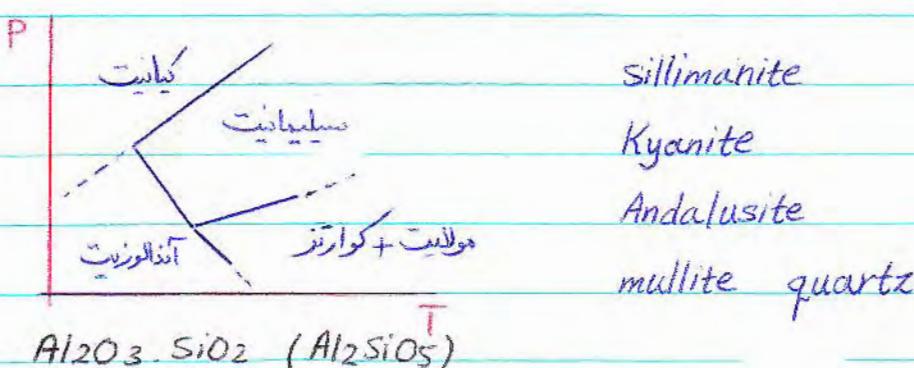

کیانیت رفتار بالا بخوبی آید در نتیجه دسترسی دافنیه را نیز دارد.

86.8.7

(61)

دانسیتہ کی آنڈالوریت : 3.1 - 3.24 دانسیتہ کی سیلیمانیت : 3.1 - 3.2

دانسیتہ کی مولائیت : 3.02

وقتی دمابالا و خشار پائی آئد، کیا نتیجہ مولائیت تبدیل ہی شود۔

- 3 بوكسیت : نہ ہم جمیع عوامی از میں الہائی آب دار ہیدروکسید الومینیم ہی گویند.

ہیدروکسید الومینیم ساختار ہائی بلوری زیادی دارد۔ اگر بوكسیت راحرات دھم، آب از

دست می رہد و نہ الومینیا تبدیل ہی سوڈ (Al₂O₃ - کور انڈوم)

آب کور انڈوم در طبیعت وجود دارد؟ حیر۔ Al در معادن بصورت باور تاسخ وجود دارد

ستحجب کور انڈوم طبیعی نیست و ستریکی می باشد۔

در الومینیا اگر کسراز 1 درصد کروم باشد از رنگ سعید نہ سخن تبدیل ہی سوڈ (یاقوت)۔ الومینیا

محض ترکان امدادی سلامیکی است۔

- 4 مولائیت : در طبیعت بقدر محدود وجود دارد۔ مولائیت بصورت محاذی استھانیل فیشود

3Al₂O₃. 2SiO₂ و مادہ ای ستریکی است۔ ترکیب مولائیت :

اگر Al₂O₃ و 3SiO₂ راحرات دھم نہ مولائیت تبدیل ہی سوڈ اماں کارانی کنم چون




86.8.7

(62)

اولگاه حرارت زیادی بیاز داریم (1500°C) و دیناً آلومنیا کوارن است. در نتیجه از کارکن اسقفلد

محکم:

کارکن

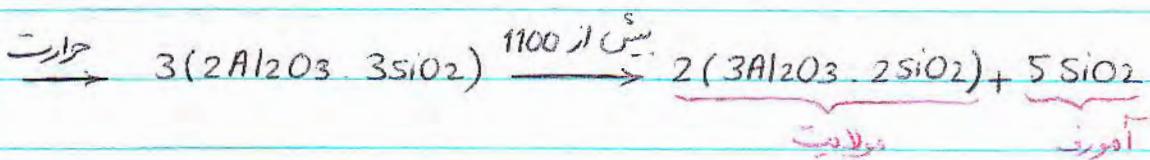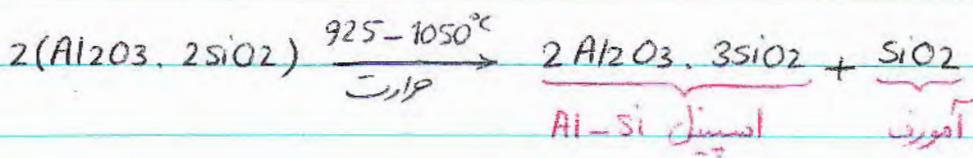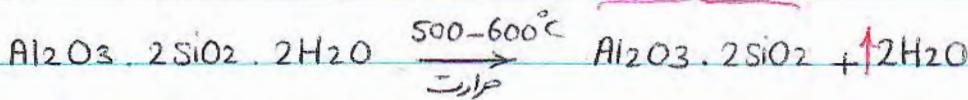

هنوز نهال است و می تواند در حضور Al_2O_3 در 1100°C باقی به موالیت تبدیل شود

نالاتراز 1200°C ، SiO_2 (آمورف) به SiO_2 (کرسیتو بالست) تبدیل می شود.

در نتیجه با حرارت کارکن به موالیت رسیدم. اما SiO_2 آمورف است اگر معادل این

Al_2O_3 ، SiO_2 اضافه کنم آنده بار نظر گرفتن سنت های مولی، روابط این SiO_2 و لامش

داره و موالیت بر جوړه می آید. با این حال دونفعه موالیت داریم.

باید Al_2O_3 (مول) همان اول اضافه کنم. این Al_2O_3 می تواند بصورت $\frac{3}{2}\text{SiO}_2$

بوكسیت طاشهد

86.8.7


(63)

راه دیگر تولید مولامت استفاده از کیاپت، سیلیمانیت یا آندالوزیت است. چون سبک است

و SiO_2 و Al_2O_3 را هم دارد به کار گیری نمایند. در نتیجه مولامت پیشتری

جدست می دهد کیاپت را در تریب مولامت تبدیل می شود. سیلیمانیت از جهه کسر به مولامت

تبدیل می شود.

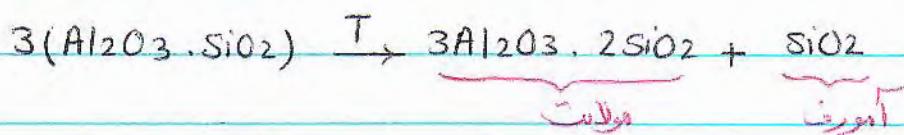

آسیک دارو به اینکه سیلیمانیت داشته باشیم یا کیاپت یا آندالوزیت.

محرومیت دهنای مولامت زانی: 1550 - 1625

سیلیمانیت

آندالوزیت: 1400 - 1500

کیاپت: 1100 - 1400

بیان شروع

برای ساختن دیگارهای مولامتی، نمی آیند ماده که او لیم را بکسیت و سیلیمانیت، کیاپت و

آندالوزیت در نظر بگیریم تا رکوره خود به خود مولامت تشکیل شود چون به این قریب رکوره

اسلاط حرارتی را دیگر کار تحریل می شود. در نتیجه دیگر کار سالم از رکوره سروت نمی آید.

برای همین مولایت را بخوان ماده کی اولی صرف می‌کنیم.

در همین مرور در دیرگذارهای کوپراندویی از کوراندوم استفاده فیلم نهاینکه برکسیت را در کوره

قرار دهم. چون دلاین صورت یک تسبیت از دیرگذار پرست می‌شود (مرطوبت رون برکسیت)

و دیرگذار ازین می‌رود و کوراندوم تولید سده دارای تخلخل زیادی است.

دیرگذارهای آلوهینوسیلیکات:

شاهموتی (حاجک شسوز) - سیلیکاتی، کیاسیتی، آندالوزیتی - مولایتی - بولکسیتی - کوپراندویی

در مرور در فرآیند ساخت شاهموتی:

اگر مواد اولیه (میزان) را با هم پرس کنیم، در مرحله‌ی پخت در اثر اسماط‌های حرارتی به مشکل

برخی خوریم - در تیجه، مواد اولیه را از قبل حرارت می‌دهیم تا همان تغییر طول هایشان را داده باشد.

در تیجه در کار مواد اولیه ای اصلی، مواد اولیه حتی خواهیم داشت و باین کار بخشی از تغییرات ابعادی

را حذف کرده ایم.

مثال: برای دیرگذار شاهموتی از سه نوع حاجک رسی استفاده می‌کنیم که در صد سیلیس هم تفاوتی دارند.

این مواد اولیه را دانه بندی کرده، پرس کرده، خشک کرده و حرارت می‌دهم (بالا گفته شده است)

اگر کل مخلوط 100gr باشد، مثلاً 20gr آن را در تریکی دمک یعنی ۱۰٪ آخراً اولیه حرارت می‌دهم و بعد

دوباره آن را خرد کرده و در نار 80gr اولیه می‌گذارم. یعنی یک grog به آن اضافه می‌شود و همان

فرمولاسیون و نسبت را دارد اما انساط و انقباض های خود را کرده است. حضور این ذرات

خنثی جلوی ترک را می‌گیرد. (grog مشاهوت) فرمولاسیون و grog خوبی شبیه به دیگران است.

در شرکت میکن است یکسری از فرآورده حاصل شکند. خود این های تو است بخوان شما وقت هصرف

شوند اگر آن ها را خرد کنیم. روش تهیی شماست مثل خود دیگرگار است و لید به شکل آجر باشد

اما در ای ما نهم نیست سالم از توره بیرون می‌آید یا نه.

: یک قسم از مخلوط اولیه را برآشته حرارت داده و بعد در گار بقیه دوباره استفاده می‌شود

برای سلیمانیت نیز می‌نماییم. ۳۰٪ از مخلوط اولیه را بخوان grog انتخاب کرده و تا

حدود دمای زینتریک (۳۰ پائین تر) [چون ترکیب آن مثل خود دیگران است] حرارت

می‌دهم قیمت grog (از خود دیگرگار بیشتر است) چون انژری صرف آن شده است.

کل الگونشک شود ترکی خود اما اگر در آن شن یا ماسه باشد از ترک خود آن جلوگیری می‌کند.