

# بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه مطالب مربوط به درس

## ماشین های الکتریکی II

(کتاب چاپمن)

تهیه کننده: حامد مظاهری

[Hamed.mazaheri@gmail.com](mailto:Hamed.mazaheri@gmail.com)

شما نیز می توانید مطالب و مقالات خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در سایت قرار داده شود تا دیگر دوستان نیز از آن بهره ببرند.

①



لج در این حالت اوله و ثانویه روی هم بصیرت می شوند ، LV اول بصیرت می شود  
 - عایق بندی HV را نسبت به هسته آن می کنند .  
 - نسبت را نسبت به حالتی که دو سیم بهم با فاصله کمتر دارند را محسوس تر دهد .

ترانس واحد : ترانس است که به خروجی فراتر از حد و ولتاژ آن را در حد ولتاژ انتقال (110 KV) می سپرد .


ترانس پست : در انتهای خط انتقال سردار دارد ، ولتاژ را به حد توزیع محسوس (24.5 KV ~ 23 KV) می رساند .

ترانس توزیع : ولتاژ توزیع را به ولتاژهای مصرف می رساند (22000 - 22000 ~ 110 KV)

ترانس ولتاژ (PT) برای محسوس ولتاژهای و اندازه گیری آن است (برای کار با جریمنی کم ترانس)

ترانس جریان (CT) برای محسوس جریمنی است (اولیه با منظور اندازه گیری و حفاظت)

ترانس امپدانس :  $V_p \rightarrow V_1$  ,  $V_s \rightarrow V_2$

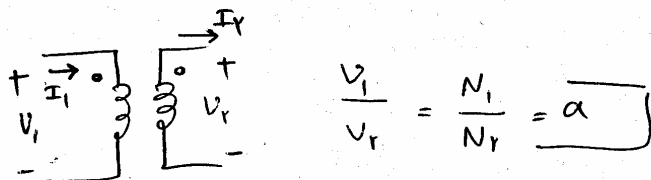

ضریب تبدیل به نسبت تبدیل است .

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow N_1 I_1 = N_2 I_2$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{\alpha}$$

در ترانس امپدانس نسبت تبدیل تنها بر روی اندازه ولتاژها درجه کار می ندارد .  
 اگر کم تر از این باشد ولتاژها را

در ترانس های امپدانس برای تقسیم تلفات به سیم ها ، این تلفات و تلفات سیم

۱۰

المان توان ایسه آل:

$$P_{in} = V_i I_i \cos \phi_i$$

$$P_{out} = V_r I_r \cos \phi_r$$

$$\Rightarrow \phi_i = \phi_r \quad \text{چون ایسه آل است.}$$


$$P_{out} = P_{in}$$

$$Q_{in} = V_i I_i \sin \phi_i$$

$$Q_{out} = V_r I_r \sin \phi_r$$

$$\Rightarrow Q_{in} = Q_{out}$$

$$S_{in} = V_i I_i = V_r I_r = S_{out}$$

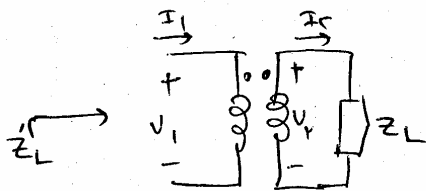

$$\vec{Z}_L = \frac{\vec{V}_r}{\vec{I}_r}$$

$$\vec{Z}'_L = \frac{\vec{V}_i}{\vec{I}_i}$$

$$\Rightarrow \vec{Z}'_L = \frac{a \vec{V}_r}{\vec{I}_r / a} = a^2 \frac{V_s}{I_s} \Rightarrow \vec{Z}'_L = a^2 \vec{Z}_L$$

تبدیل امپدانس

\* افزایش وین و انتقال در سیستم قدرت، تلفات خط انتقال را با ضریب نزدیک ۹۰ کاهش میدهد.

\* وین و بار در سیستم های دارای ترانس در سایه با هم ترانس ضعیف تر است دارد.

تلفات فوارده

$$e_{ind} = N \frac{d\phi}{dt}$$

تلفات اصلی

$$e_{ind} = \frac{d\lambda}{dt}$$

$$\lambda = \sum_{i=1}^N \phi_i$$

\* تلفات عبوری دقیقاً  $N\phi$  نسبت زراست هر جمله با صدمه دینارندنی تفاوت دارد که محل جمله در سیستم بیگم استی دارد.


(۴)

← برای هر سیم پیچ می توان یک شار متوسط تعین کرد.

شار متوسط سیم پیچ  
 $\Phi = \frac{\lambda}{N}$  در متوسط  
 به تعداد حلقه

$$\Rightarrow e_{ind} = N \frac{d\bar{\Phi}}{dt}$$

$$\Rightarrow \bar{\Phi} = \frac{1}{N} \int v_i(t) dt$$

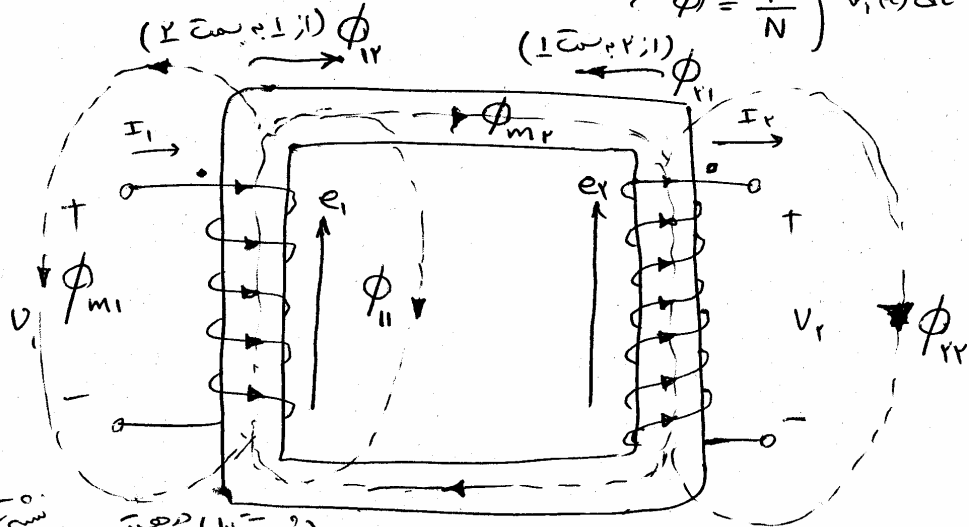

شار متوسط (شار متوسط) در هسته  
 $\Phi_m = \Phi_{m1} + \Phi_{m2}$

شار اولی  
 $\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{m1}$

شار ثانوی  
 $\Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{m2}$

$$\left\{ \begin{array}{l} e_1 = N_1 \frac{d\Phi_{m1}}{dt} \\ e_2 = N_2 \frac{d\Phi_{m2}}{dt} \end{array} \right.$$

در حالت شار اولی و شار ثانوی

شار اولی (شار اولی) شار ثانوی (شار ثانوی)

شار در سیم پیچ  $\Phi$  وجود ندارد پس شار نیز تولید نخواهد کرد.

شار نسبی: شار در سیم پیچ می آید و از سیم پیچ دیگر می آید.

$$\Rightarrow v_1 = N \frac{d\Phi_{m1}}{dt} + N \frac{d\Phi_{m2}}{dt} = e_{m1} + e_{m2}$$

⊙

$$\phi_{11} \gg \phi_{12}$$

$$\phi_{22} \gg \phi_{21}$$

در ترانسسی به خوب طراحی شده باشد ،

به همین دلیل با تقریب می توان گفت در ترانس فیدبک اولی :

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

با وصل منبع اولی حتی اگر ثانوی مدار باز باشد ، باز هم جریانی در اولی داریم که برای تولید  $\phi_m$  مورد نیاز است (یا) :

این جریان از دو جز تشکیل شده است :

۱- جریان مغناطیسی که تولید  $\phi_m$  می کند

۲- جریان تلفات هسته که شامل جریان های برابری و هسیتیزس هسته است .  $(h+e)$

$$v_1(t) = V_m \cos \omega t$$


در حالتی که از شار ناشی صرف نظر کنیم :

$$\bar{\phi} = \frac{1}{N_1} \int v_1(t) dt = \frac{1}{N_1} \int V_m \cos \omega t$$

$$= \frac{V_m}{\omega N_1} \sin \omega t$$

۱- جریان مغناطیس کننده (تولید  $\phi_m$ ) در ترانس سینوسی است (به دلیل اتباع مغناطیسی هسته)

۲- با رسیدن شار به نقطه اشباع ، برای افزایش کوچکتری در شار ، نیاز به افزایش زیادی در جریان مغناطیس کننده داریم .

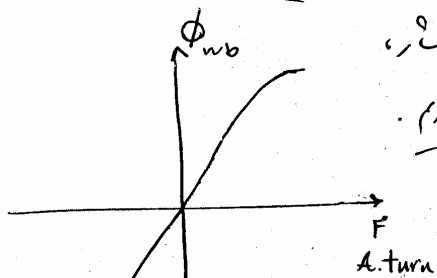


۳- مولفه اصلی جریان مغناطیس کننده نسبت به ولتاژ اعمال شده  $90^\circ$  تاخیر دارد (خاصیت سلفی) .


۴- هارمونیک های جریان مغناطیس کننده در برابر مولفه اصلی می توانند دامنه بزرگی داشته باشند در حالتی که ترانس هر چه بیشتر اشباع برود ، مولفه های هارمونیک بزرگتری دارد .

⑤

- تلفات هسته زس به دلیل غیر خطی بودن تلفات هسته زس، غیر خطی است.  
 - جریان های گردابی در هسته با  $\frac{d\phi}{dt}$  متناسب هستند و پس در زمان صفر شدن شار، کمترین مقدار را دارند.

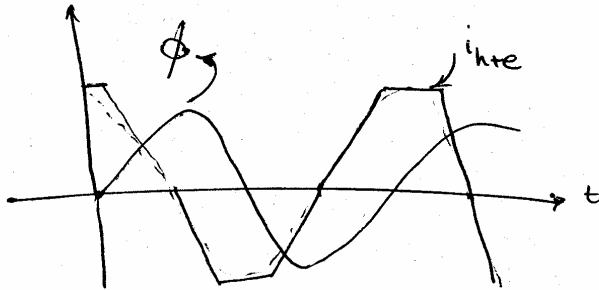

⇒ کل جریان تحریک  
 تحریک در ترانس

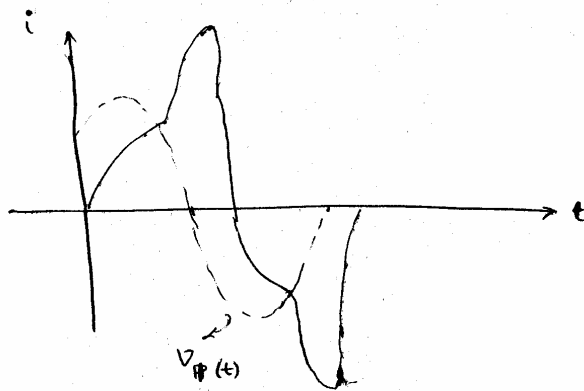

- جریان تلفات هسته به دلیل غیر خطی بودن تلفات هسته زس، غیر خطی است.  
 - جزء اصلی تلفات هسته، با و تا اعمال رنده هم نماز است.

جریان تحریک:  $i_m + i_{hste}$  (راندن را در نظر بگیرید)  
 - جریان وارد سلف تقویدار ← اجبار F مثبت  
 - " خارج از " " " ← " منفی

⇒ نیروی محرکه مغناطیسی حاصل هسته

$$F_{net} = N_1 I_1 - N_2 I_2$$

$F_{net}$  با  $\phi_m$  رابطه دارد و پس:

$$F_{net} = \phi R$$

که  $R$  راندن هسته

\* در هسته ای با طراحی خوب،  $R$  بسیار کم است.  
 با اشباع رفتن هسته، در حد صفر است.

2

در حالت غیر اشباع  $F_{net} \approx 0$  و  $\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$

\* تلفات مهم در ترانس :

- تلفات مسی ( $I^2 R$ ) : با مربع جریان سیم پیچ ها متناسب است.
- تلفات جریان گردابی : تلفات حرارتی معادوسی در سیم پیچ های اولیه و ثانویه هستند که با مربع ولتاژ اعمال رفته به ترانس متناسبند.

- تلفات هسته زس : ناشی از تغییر حوزه های مغناطیسی در هسته سیم پیچ.
- شارنشستی : شارهای  $\phi_{m1}$  ،  $\phi_{II}$  و  $\phi_{r2}$  که از طریق هوا مسرت می آیند.
- تلفات سیم پیچ های اولیه و ثانویه خود القا کنایی داشته باشند.

\* چون اکثر سیم مارنشستی در هواست و چون ولتاژهای هوا ثابت است (بسیار بزرگتر از هسته) ، شارنشستی در اولیه و ثانویه مستقیماً با جریان اولیه و ثانویه متناسبند :

$$\phi_{II} = (p N_1) I_1^* \quad , \quad e_{II} = N_1 \frac{d\phi_{II}}{dt}$$

$$\phi_{r2} = (p N_2) I_2 \quad , \quad e_{r2} = N_2 \frac{d\phi_{r2}}{dt}$$


\* پتانسیل مسرت

$$\Rightarrow \begin{cases} e_{II} = N_1^2 p \frac{dI_1}{dt} \\ e_{r2} = N_2^2 p \frac{dI_2}{dt} \end{cases} \quad \begin{matrix} N_1^2 p \\ N_2^2 p \end{matrix}$$

خود القا کنایی سیم پیچ اولیه  
خود القا کنایی سیم پیچ ثانویه

- ← شارنشستی را با قراردادن سلف در اولیه و ثانویه مدل می کنیم
- ← جریان  $m$  (در ناحیه غیر اشباع) با ولتاژ اعمال شده به ترانسفورماتور متناسب است و نسبت به آن  $90^\circ$  تاخیر دارد و می توان آنرا با یک راکتانس مدل کرد.

۷)

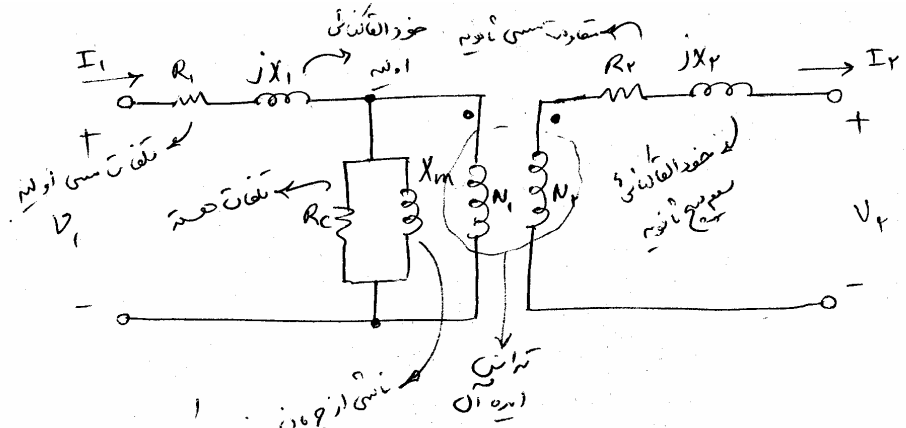


$R_c$  جریان تلفات هسته با ولتاژ اعمالی به ترانس متناسب در هم فاز است. پس باید مدارت اچمی آنرا مدل می کنیم.


در واقع چون ما  $R_c$  را غیر خطی هسته، در جدول کردن  $R_c$  و  $X_m$  از تقریب استفاده می شود است

افت های داخلی سیم ها - ولتاژ ورودی = ولتاژ اعمالی به هسته اولی

\* در عمل برای مدل سازی ترانس های امپدانس صدادانه یک طرف منتقل می کنیم و ترانس ایزه آن و مدار آنرا حذف می کنیم.


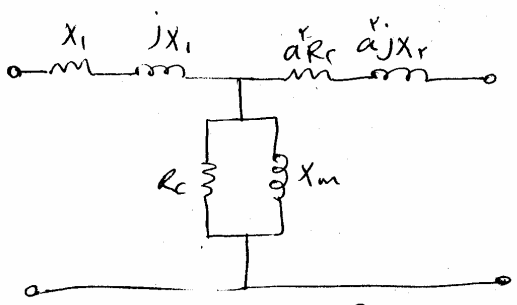


انتقال به اولی

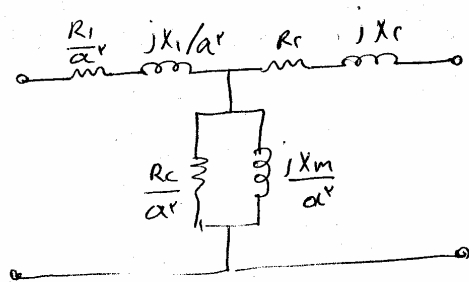

انتقال به ثانی

\* جریان سلف تحریک در مقایسه با جریان بار بسیار کوچک است و می توان از افت ولتاژ آنسته از آن صرف نظر کرد. در این حالت داریم:

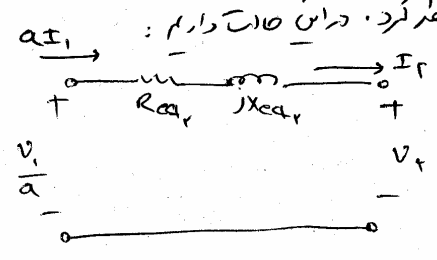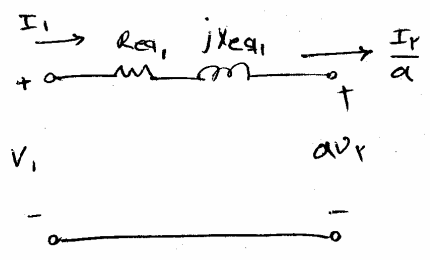




۵

\* آزمون مدار باز:

تایید مدار باز است و اول به ولت‌زنی می‌کنند. در این حالت تمام جریانی ورودی به سلف تحریک (مغناطیسی) وارد می‌شود چون  $R_c$ ،  $X_m$  و  $X_c$  بسیار کوچکتر از ولت‌زنی دارند. عمل تمام ولت‌زنی ورودی روی سلف تحریک می‌افتد.

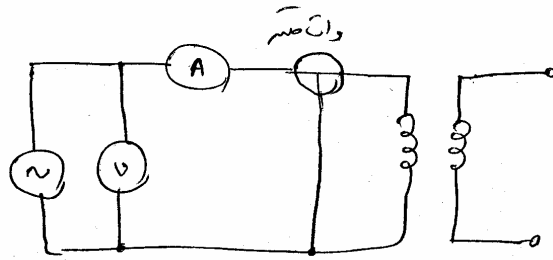

\* با مقیاس ولت‌زنی و جریان در توان ورودی می‌توان ضریب قدرت و در نتیجه اندازه و زاویه امپدانس تحریک را مشخص کرد.

برای محاسبه  $R_c$  از طریق امپدانس حاصل می‌کنیم.

می‌توانیم ادیتان

$$Y_{eq} = G + B$$

$$G = \frac{1}{R_c}$$

$$\Rightarrow = \frac{1}{R_c} - j \frac{1}{X_m}$$

$$B = \frac{1}{jX_c} = -j \frac{1}{X_c}$$

$$|Y_{eq}| = \frac{I_{oc}}{V_{oc}}$$

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}}$$

$$\theta = \cos^{-1} PF$$

\* در ترانس واقعی ضریب توان همیشه کمتر از 1 است. پس زاویه جریان همیشه  $\theta$  درجه نسبت به ولتاژ نا صفر دارد. چون  $\theta$  منفی است، پس زاویه ادیتان منفی است.

$$\Rightarrow Y_{eq} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}} \angle -\theta$$

④

\* آنزاسین اتصال کوتاه :

در این حالت ثانویه اتصال کوتاه شده است و اولیه هم ولتاژی وصل می شود که باعث ایجاد جریان نامی در ثانویه شود. چون در این حالت ولتاژ کم است، از سلفه تحریک جریان کمی می گذرد که می توان از این صحنه منظر کرد و تمامی افت ولتاژ را به عناصر سری نسبت داد.

$$|Z_{eq}| = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}$$

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{sc}}{V_{sc} I_{sc}}, \quad \theta = \cos^{-1} PF$$

\* در این حالت حجم سلفه است. پس زاویه جریانی صغری و زاویه اسپداس نسبت است.

$$\Rightarrow Z_{eq} = |Z_{eq}| \angle \theta$$


در این حالت می توان اسپداس سری انتقال یافته به اولیه را می نامد کرد:

$$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$$

$$= (R_1 + a^2 R_2) + j(X_1 + a^2 X_2)$$

\* می توان از زاویه در سمت ثانویه انجام داد (معمودت در سطح ولتاژ) در این حالت

اسپداس به دست آمده و اسپداس سری منتقل شده به ثانویه است.

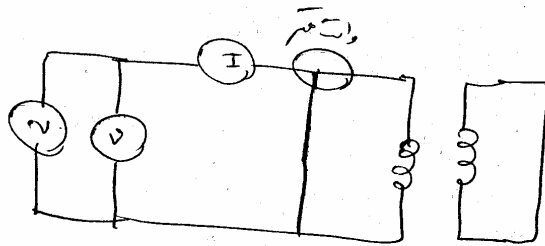

مدار معادل pu :

- در این حالت نیاز به انتقال امپدانس ها به طرف دیگر نیست.
- مقادیر مربوطه در این حالت ها در این صورت محدود هستند.

\* مقادیر پهن معیوه و ولتاژ و توان نامی (یا توان ظاهری) در نظر گرفته می شوند.

$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}} = \frac{(V_{base})^2}{S_{base}}$$

$$Y_{base} = \frac{I_{base}}{V_{base}} = \frac{1}{Z_{base}}$$

\* ترانس نامی بر توان ظاهری پس سیستم ندارد (توان ظاهری درونی = توان ظاهری خروجی) از ترانس

اما ولتاژ پس با عبور از ترانسفورماتور تغییر می کند (توجه به ضریب تبدیل)

و چون نسبت های پس با عبور از ترانس تغییر می کنند، روند ارجاع به نسبت یک سطح ولتاژ مشترک در تبدیل pu خود به خود انجام می شود.

به طور کلی هر چه ترانس بزرگتر باشد، امپدانس سری آن کوچکتر است.

معیوه در سیستم های با ولتاژ نامی و ... مقادیر پس بزرگتر را به عنوان مقادیر پس اصلی سیستم در نظر می گیرند باقی را با توجه به آن اصلاح می کنند.

$$(P, Q, S)_{new pu} = (P, Q, S)_{old pu} \frac{S_{obase}}{S_{nbase}}$$

$$V_{new pu} = V_{old pu} \frac{V_{obase}}{V_{nbase}}$$

$$(R, X, Z)_{new pu} = (R, X, Z)_{old pu} \times \frac{V_{ob}^2 \cdot S_{nb}}{V_{nb}^2 \cdot S_{ob}}$$

تنظیم ولتاژ: به اندازه اسپانس های سری و زاویه جریان ترانس بستگی دارد (معمولاً یک است) (صرفاً نظر کرده است)

$$VR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100 \%$$

$$V_{NL} = \frac{V_1}{a}$$

در ترانس ایده آل تنظیم ولتاژ  $\Rightarrow$

$$VR = \frac{V_1 pu - V_2 FL pu}{V_2 FL pu} \times 100 \%$$


برخی مواقع برای کاهش جریان اتصال کوتاه از ترانس های با تنظیم ولتاژ بزرگ استفاده می کنند.

معادله فارادی ترانس:

یک KVL در ورودی ترانس می زنیم:


$$\frac{V_1}{a} = V_2 + (R_{eq} + jX_{eq}) I_2$$

این با PF بستگی دارد

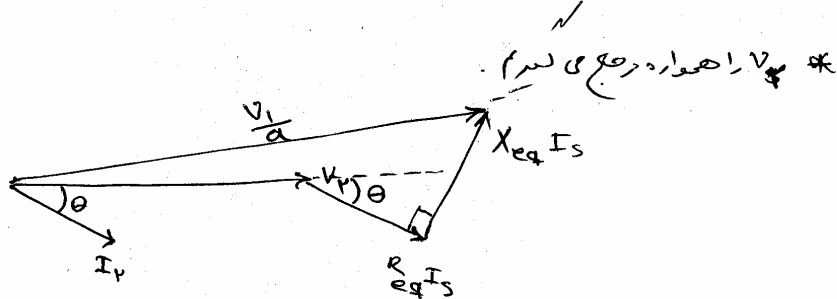


برای بارهای استقراری  $\frac{V_1}{a} > V_2$  است پس VR مثبت و بزرگتر از صفر است.

PF=1 در بار  $\rightarrow$

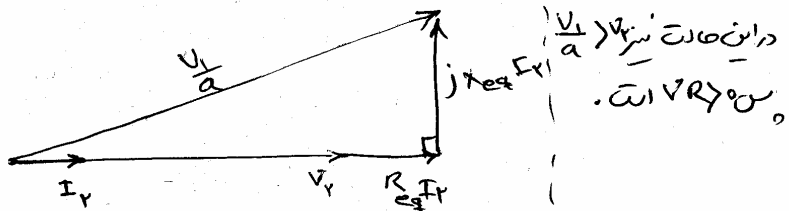


در PF استقراری  $\rightarrow$

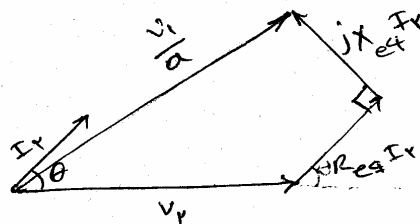

در این حالت  $\frac{V_1}{a} > V_2$  است پس VR مثبت است.

در این حالت  $V_2$  می تواند بزرگتر از  $\frac{V_1}{a}$  شود پس VR منفی می شود.

\* بدست آوردن معادله تقریبی  $\frac{V_1}{a}$

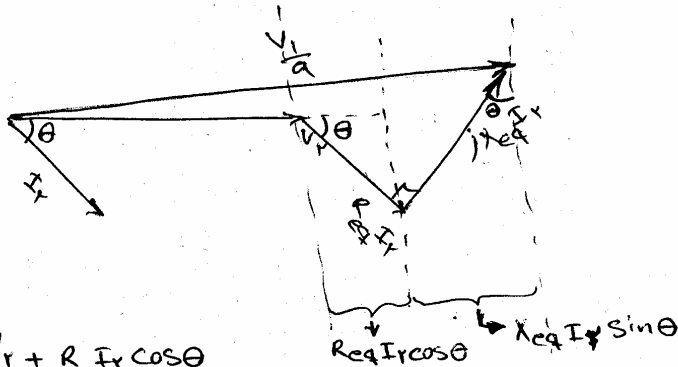

$$\frac{V_1}{a} \approx V_2 + R_2 I_2 \cos \theta + X_2 I_2 \sin \theta$$

\* بازده تراشفورماتور:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \%$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{Loss}} \times 100 \%$$

تلفات  
ترانس {  
- هستریزس :  
- جریان برداشتی :  
- با  $R_c$  مدل شده است .  
- سی  $I_1 R_1$  : با مقاومت سری مدار معادل شده است .

$$P_{out} = V_2 I_2 \cos \theta_2$$

در یک بار معین :  
که  $\theta_2$  را با توجه به بار و ایندانس های معادل به دست می آوریم . در این حالت :

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{P_{out} + P_{core} + V_2 I_2 \cos \theta_2} \times 100$$



(۱۴)

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad , \quad I - i_1 - i_2 = 0$$

$$V_1 i_1 = V_2 i_2$$

$$V_H = V_1 + V_2 = V_1 + \frac{N_2}{N_1} V_1 = V_2 + \frac{N_1}{N_2} V_2$$

$$V_2 = V_L \Rightarrow \boxed{\frac{V_L}{V_H} = \frac{N_2}{N_1 + N_2}}$$

$$i_H = i_1 + i_2 \Rightarrow \boxed{\frac{I_L}{I_H} = \frac{N_1 + N_2}{N_2}}$$


در الکترونیک ران صورت انتقال دهنده، توانی بس از توان نامی می توان از آن عبور داد.

توان ظاهری فروبی = توان ظاهری ورودی  $\neq$  توان ظاهری خروجی  
 های انتقالی

$$\frac{N_1}{N_2} = a \quad , \quad \frac{N_2}{N_1} = k$$

$$\Rightarrow \frac{\text{س توان خروجی}}{\text{س توان ورودی}} = \frac{V_{AB} \times i_1}{V_{AC} \times i_1} = \frac{V_{AB}}{V_{AC}}$$

$$= \frac{N_1 - N_2}{N_1} = 1 - k$$

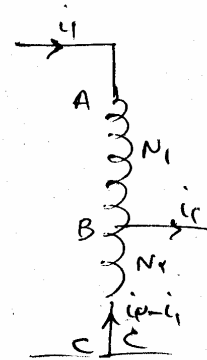

امیدانی pu مورد اتزان در مقایسه با اثر این های معجوبی به نسبت عکس عدد فریت توان  
 لوسلتر است.  
 یعنی تا صبر برابر توان نامی می توان عبور دهد.

1- حفاظت عایق سیم هیچ ها در برابر شکست الکتریکی  
 2- محدودیت های مربوط به منفی مغناطیس و جریان مغناطیس کننده ترانس  
 قابل استخراج از ولتاژ نامی  
 که بعد از این محدوده با افزایش دما و در نتیجه افزایش شار، جریان ضعیف بزرگتری برای ترانس  
 مورد نیاز است.  

$$\phi(t) = \frac{1}{N_p} \int v(t) dt$$

$$v(t) = V_m \sin \omega t \text{ و } \phi(t) = -\frac{V_m}{\omega N_1} \cos \omega t$$

بنابراین است که  

$$\Rightarrow \phi_{max} = \frac{V_{max}}{\omega N_1}$$

$$f \downarrow \rightarrow V \downarrow$$

$$f \uparrow \rightarrow V \uparrow$$

\* اگر ولتاژ ترانس به هر دلیلی کاهش شود (مثلاً در فرکانس کمتر کار کند)، باید ولت اسپرینگی  
 آن نیز کاهش شود زیرا در این حالت جریان بیشتری می توان عبور داد که از جریان مجاز بیشتر است.

$$\Rightarrow S = V \cdot I \quad S = \text{توان} \rightarrow V \downarrow \rightarrow I \uparrow$$

\* جریان معجوبی ترانس :

دائمه ما کنتریم شار در اولین نیم سیکل ولتاژ، به زودی شار ولتاژ در لحظه وصل ترانس به خط  
 سیکل دارد. اگر  $v(t) = V_m \sin(\omega t + 90)$  باشد و در اولین لحظه نیز به بار  
 $= V_m \cos \omega t$   
 شار ما کنتریم در نیم سیکل اول برابر با شار کنتریم در حالت کار پایداری است:

$$\phi_{max} = \frac{V_{max}}{\omega N_1}$$



(۳)

همان اگر ولتاژ  $v(t) = V_m \sin \omega t$  باشد، در سلفیم در نیم سیکل اول  
برابری است با

$$\phi(t) = \frac{1}{N_1} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} V_m \sin \omega t dt$$

$$= - \frac{V_m}{\omega N_1} \cos \omega t \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}}$$

$$= - \frac{V_m}{\omega N_1} [(-1) - (1)] = \frac{2V_{max}}{\omega N_1}$$

که ۲ برابر  $\epsilon_r$  max است و برای تولید این  $\epsilon_r$  نیاز به جریان هستی زیادی داریم.  
یعنی در قسمتی از نیم سیکل ترانس در لحظه شروع سائده اتصال کوتاه محلی می‌گذرد  
جریان هستی را از خود عبور می‌دهد.

$\theta = 90^\circ \rightarrow$  عادی

$\theta = 0 \rightarrow$  بدترین حالت  $\Rightarrow 0 < \theta < 90 \Rightarrow$  اضافه جری  $\Rightarrow$  خواسته‌هاست.

\* PT باید بسیار دقیق باشد تا موجب امواج ولتاژ واقعی نشود.

\* استاندارد جریان ثانویه در CT،  $5A$  است.

\* CT باید همواره اتصال کوتاه باشد چون در صورت مدار باز بودن ممکن است جریان  
زیادی در ثانویه ظاهر شود.

\* عیب اتوترانس این است که انرژی بین الکتریسی بین اولیه و ثانویه ندارد.

\* در اتوترانس تنها بخشی از توان خودی از سیم بیخ‌ها می‌گذرد.

### سیم سوزن :

انواع اوتور }  
 - روتور قسمتی بخای ← شش بی دسته سیم های هستند که در کنار خای روتور قرار دارند و در فود شدن توسط سیم های اتصال دهنده نیز بهم وصل شده اند.  
 - روتور سیم پیچیده

معمولاً کاتی از سیم پیچ های سه فاز دارد که پس از سوزن آینه ای سیم پیچ های استاتور بر روتور هستند و معمولاً اتصال شماره دارند و آنها را به سیم روتور به جمله های لغزان محمود روتور متصل اند. سیم پیچ های روتور توسط جاروهای سوار بر جمله لغزان اتصال کوتاه می شوند.  
 بنابراین جریان های روتور موتور الکتریکی روتور سیم پیچ شده از طریق جاروهای استاتور قابل دسترسی هستند و می توان این جریان را اندازه گیری کرد و با مقادیر خاص اضافه در مدار روتور لغز است.

→ روتور سیم پیچ شده لغزان برابر تقسیم بخای است و به دلیل نزدیکی جاروهای جاروهای لغزان نگهداری آسان تر است و کاربرد کمتری دارد.

دین و آینه در هر سیم روتور → فرکانس

$$e_{ind} = (v \times B) \pm$$

$$N_s = \frac{120 f}{P}$$

سرعت چرخش استاتور → سرعت چرخش جاروهای لغز

سرعت سیم ها نسبت به سیم های استاتور  
 طول سیم روتور  
 سیم های استاتور

سرعت نسبی روتور نسبت به سرعت سیم های استاتور است نه نسبت به آنی در سیم های روتور ایجاد می کند.

$$\omega_s = \frac{f_p f_s}{P}$$

$$n_s = \frac{120 \cdot f_s}{P}$$


چگالی رسانندگی  
سرعت نسبی

$$e_{ind} = (v \times B) \cdot L$$

سرعت میان  
سکون

طول سیم

برای ولتاژ القا شده  
هر سیم روتور

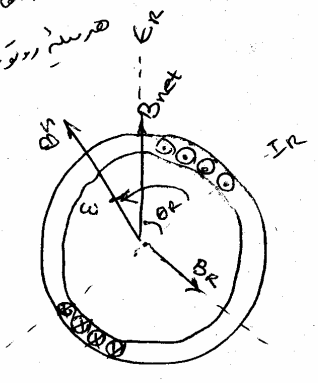

ولتاژ القا شده در سیم‌های روتور ناشی از سرعت نسبی روتور

نسبت به میدان مغناطیسی است.

سرعت نسبی‌های باطای روتور نسبت به میدان مغناطیسی

به نسبت راست است و بنابراین ولتاژ القا شده در سیم‌های

باطای به سمت بیرون کاغذ است و در سیم‌های باطای به سمت

داخل کاغذ است.

در موتور القایی جریان بین روتور و نسبت به ولتاژ بین روتور تأخیر دارد. جریان روتور

لج‌جریان مغناطیسی

میدان مغناطیسی روتور  $B_r$  را ایجاد می‌کند.

$$T_{ind} = k B_r \times B_s$$

نسبت به استاندارد القایی

نسبت به میدان مغناطیسی استاندارد

به استاندارد حاصل پادساعتگرد است.

به حد باطای سرعت روتور یک مقدار معین کمتر از سرعت سکون است. زیرا در سرعت

سکون، سرعت نسبی = ۰ شده و  $e_{ind}$  و در نتیجه جریان روتور و  $B_r$  نیز صفر خواهند

شد و سرعت روتور هم صفر شود.

در عملکردهای عادی  $B_r$  و  $B_s$  با هم و با سرعت سکون می‌چرخند و سرعت

مغناطیسی روتور کمتر است.

دو مدار موتور الکتریکی به وولتاژ و جریان روتور یکی دارد.

$$\text{سرعت مکانیکی} - \text{سرعت سیمون} = \text{سرعت لغزش (سیدان قطبها)}$$

$$n_{SLIP} = n_s - n_m$$

سرعت لغزش

$$s = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s} \times 100 = \frac{n_s - n_m}{n_s} \times 100 = \frac{n_{SLIP}}{n_s} \times 100$$

سرعت لغزش

$s = 0$  ← روتور با سرعت سیمون بچرخد

$s = 1$  ← روتور ساکن بماند

$$n_m = (1 - s) n_s$$

$$\omega_m = (1 - s) \omega_s$$

چون حلقه الکتریکی بر اساس القای وولتاژ استاتور (اولیه) بر روتور (ثانویه) عمل می کند، پس آن ترانسفورماتور دوار نیز می تواند باشد. اما فرکانس ثانویه همیشه با اولیه برابر نیست.

اگر روتور متصل شود و نتواند بچرخد، فرکانس روتور و استاتور یکی می شود. اما اگر روتور با فرکانس سیمون بچرخد، فرکانس روتور صفر می شود.

$$f_r = s f_s = \frac{n_s - n_m}{n_s} f_s \quad , \quad n_s = \frac{120 f_s}{P}$$


$$f_r = f_s - f_m \quad \Rightarrow \quad f_r = \frac{P}{120} (n_s - n_m)$$

$$T_{load} = \frac{P_{out}}{\omega_m}$$


تعداد دوار بر محور خروجی  
دینامی

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

← مدار معادل موتور القایی :

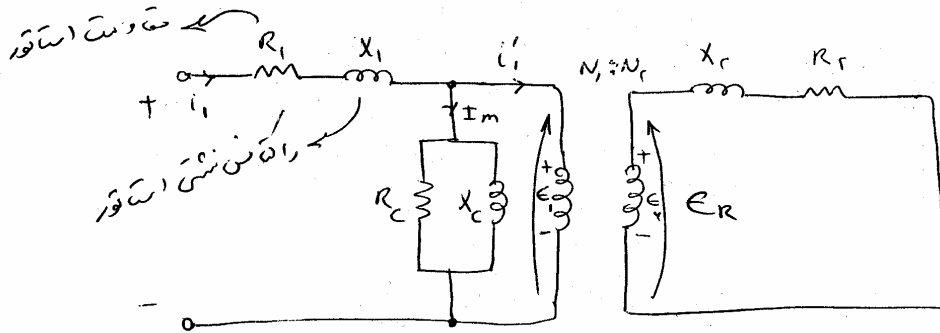

دلیل نسبت کمی منفی بوده  
 به موتور القایی این است که نیاز به  
 وجود شگاف هوایی دارد که باعث  
 افت این شود ولتاژ سیم  
 می شود و توزیع بین اولیه و  
 ثانویه کاهش می یابد. این  
 ولتاژ سیم باعث می شود  
 برای داشتن یک شار خاص  
 نزدیکی مجزا بزرگتری لازم باشد  
 بنابراین  $X_m$  در مدار معادل از  
 مدار  $R_c$  برای این ترانس  
 ضعیف تر است.

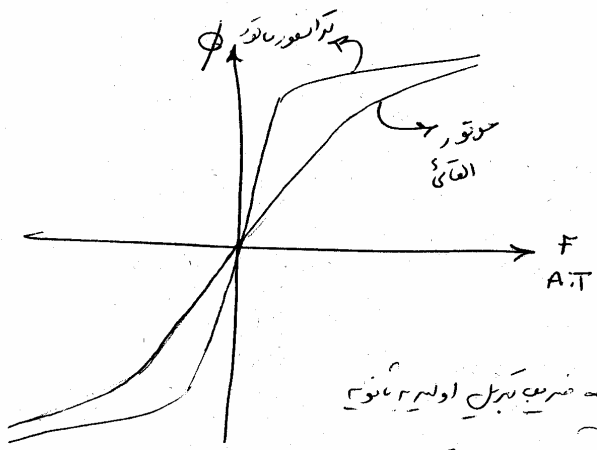

نسبت دور موتور برای موتور سیم پیچ شده عبارت است  
 از نسبت هادی فاز استاتور به هادی فاز روتور. اما برای  
 مقفول میخای نمی توان به این شکل مقفول کرد چون  
 سیم پیچ شخصی نداریم.

← فرق مدار معادل موتور القایی با ترانس بیشتر در فرکانس  
 متغیر بودن است که روی  $R_c$  و  $X_m$  تاثیر می گذارد.

$$E_R = S E_K$$

$$f_r = S f_s$$

دقت القایی موتور در حالت  
 روتور متصل شده (روتور سیم پیچ)

$R_c$  تنها پس از دلیل اثر پوستی تغییر می کند و متغیر

از  $S$  است

راندن به موتور الکتریکی هوای روتور و فرکانس و ولتاژ و جریان روتور سلفی دارد.



$X_R = \omega_r L_R = 2\pi f_r L_R$   
 ← همان  $X_L$  ←  
 ← الکتریکی روتور ←

$f_r = s f_s$   
 $X_R = 2\pi s f_s L_R = s (2\pi f_s L_R) = s X_{R_0}$

← راندن روتور معادل شده.

در این مدار معادل ولتاژ ثابت درجه شده و یکی از آن در معادلت  $\frac{R_R}{s}$  لحاظ شده است.

مدار معادل روتور →

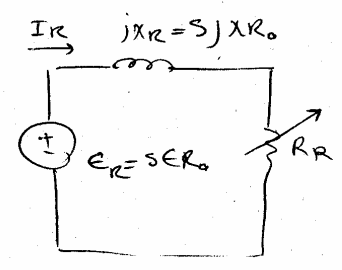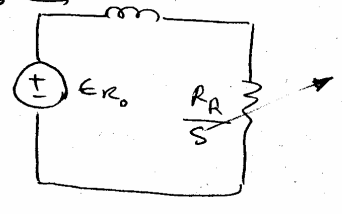

$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R}$


$= \frac{E_R}{R_R + jsX_{R_0}} = \frac{E_{R_0}}{\frac{R_R}{s} + jX_{R_0}}$

$\Rightarrow Z_{Req} = \frac{R_R}{s} + jX_{R_0}$

← معادلت مدار معادل روتور

← جریان روتور یا تغییر لغزش تناسبی دارد.

مدار معادل سطحی موتور الکتریکی:

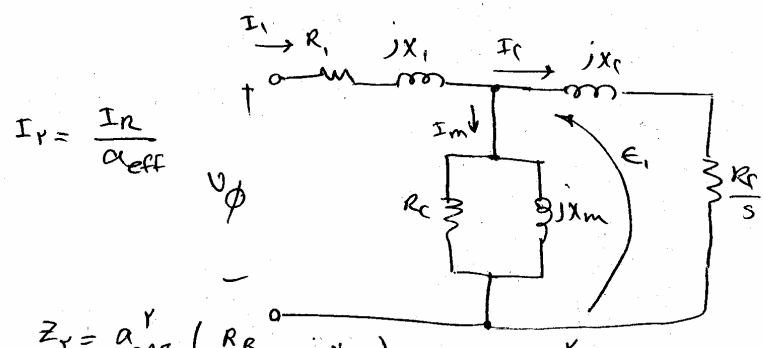

$I_2 = \frac{I_1}{a_{eff}}$


$Z_r = a_{eff}^2 \left( \frac{R_R}{s} + jX_{R_0} \right)$  و  $R_r = a_{eff}^2 R_R$   
 $X_r = a_{eff}^2 X_{R_0}$

$E_1 = E_2 = a_{eff} E_R$

← ولتاژ روتور  
 ← انتقال یافته به اولیه  
 ← نسبت داده به موتور الکتریکی

$R_R$  و  $X_{R_r}$  برای موتور متغیر سنجی سخت یکن  $\alpha_{eff}$  (متوسط برای سته ها).

تلفات:

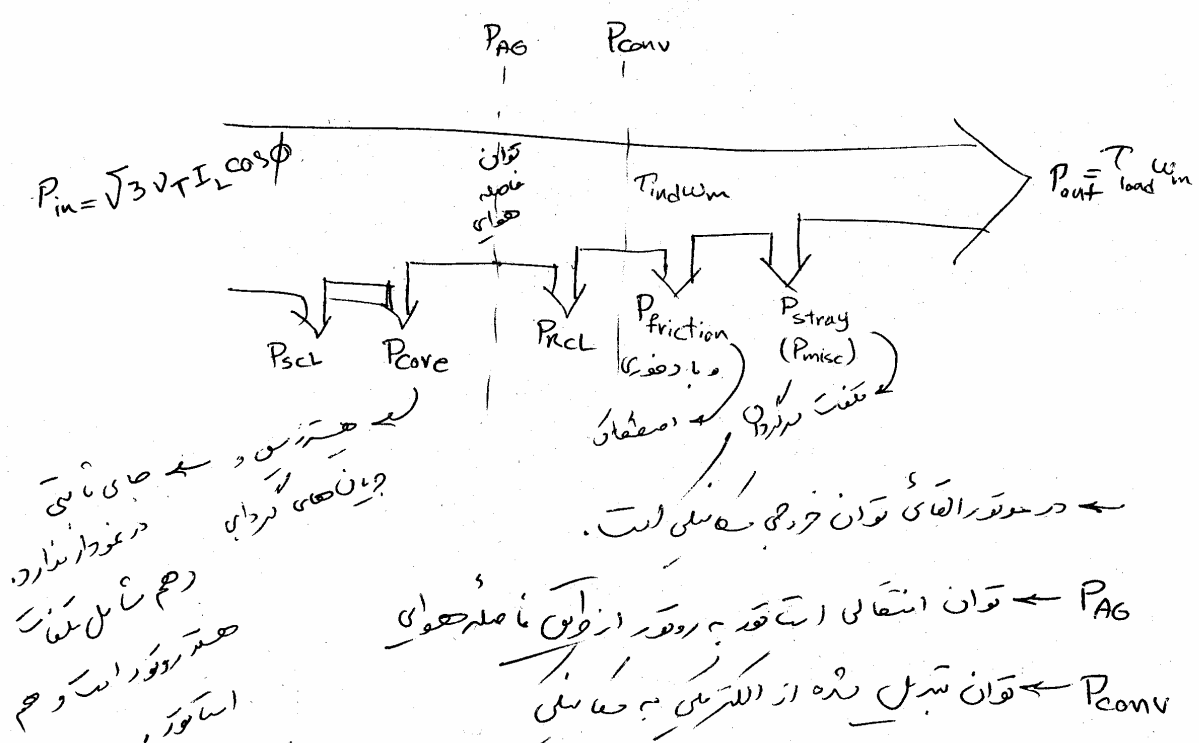

تلفات هسته و مس سیم سازه در موتور استاندارد در حجم نامی تلفات هسته روتور است و هم استاندارد.

در موتور القایی توان خروجی حاصل است.

$P_{AG}$  ← توان انتقالی است که در روتور از طریق نا صلب هوایی

$P_{conv}$  ← توان تبدیل شده از الکتریکی به مکانیکی

چون موتور القایی در سرعت نزدیک سنکرون می چرخد، حرکت نسبی سیم‌ها نسبت به آهن قلبی بر روی سطح روتور کم است و تلفات هسته روتور در مقابل تلفات هسته استاتور بسیار ناچیز است.

هر چه سرعت موتور کمتر باشد تلفات پراکنده نا صلب هوا و اصطکاک بیشتر و تلفات هسته کمتر می شود.

$$\text{تلفات چرخشی} = \text{تلف پراکنده} + \text{تلف هسته} + \text{تلف باد روتور و اصطکاک}$$

در تلفات پراکنده و تلفات هسته در موتور استاندارد تلفات پراکنده و تلفات هسته در موتور استاندارد

$$I_1 = \frac{V \phi}{Z_{eq}}$$

در ورودی ← اینجاست دیدن شده

$$Z_{eq} = R_1 + jX_1 + \frac{1}{G_c - jB_M + \frac{1}{\frac{R_2}{s} + jX_2}}$$

$$P_{SCL} = 3 I_1^2 R_1$$

$$P_{core} = 3 E_1^2 G_c$$

$$\Rightarrow P_{AG} = P_{in} - P_{SCL} - P_{core}$$

تنگا مغزی در موتور وجود دارد و می تواند توان فاصله هوایی را مصرف کند  $\frac{R_2}{s}$  است.

$$P_{AG} = 3 I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

توان ورودی و خروجی این لوله ای برابر است.

$$P_{RCL} = 3 I_R^2 R_R \quad \rightarrow \quad P_{RCL} = 3 I_r^2 R_r$$

$$P_{conv} = P_{AG} - P_{RCL} = 3 I_r^2 \frac{R_r}{s} - 3 I_r^2 R_r$$

$$= 3 I_r^2 R_r \left( \frac{1}{s} - 1 \right) = 3 I_r^2 R_r \left( \frac{1-s}{s} \right)$$

$$P_{RCL} = s P_{AG}$$

هر چه لغزش کمتر باشد تلفات روتور کمتر است.

اگر روتور بجزر  $s=1$  و طن توان فاصله هوایی در روتور تلف می شود.

$$P_{out} = T \omega_m$$

$$P_{conv} = P_{AG} - P_{RCL} = P_{AG} - s P_{AG}$$

$$\Rightarrow P_{conv} = P_{AG} (1-s)$$

$$P_{out} = P_{conv} - P_{F,W} - P_{مغزی}$$



Δ

کلیه تلفات بار خالص + پراکنده + اصطلاحات = تلفات چرخشی

تلفات چرخشی در موتور  

$$P_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$$


این تلفات در به اندازه تلفات در هر یک از اصطلاحاتی و بار خالص با تلفات در هر یک از اصطلاحاتی که توان از خود تلفات تلفات دارد.

$$\Rightarrow P_{ind} = \frac{(1-s) P_{AG}}{(1-s) \omega_s} = \frac{P_{AG}}{\omega_s}$$

توان نامیده می شود توان است که در  $R_r$  مصرف می شود.  
 تلفات من رو بر توان است که در  $R_r$  مصرف می شود.

توان خالص در این  
 توان مصرفی در این  
 و تلفات چرخشی است  
 تا به ۲ بخش جدا  
 بخش دهم.

$$P_{conv} = \frac{R_r}{s} - R_r = R_r \left( \frac{1}{s} - 1 \right) = R_r \left( \frac{1-s}{s} \right)$$

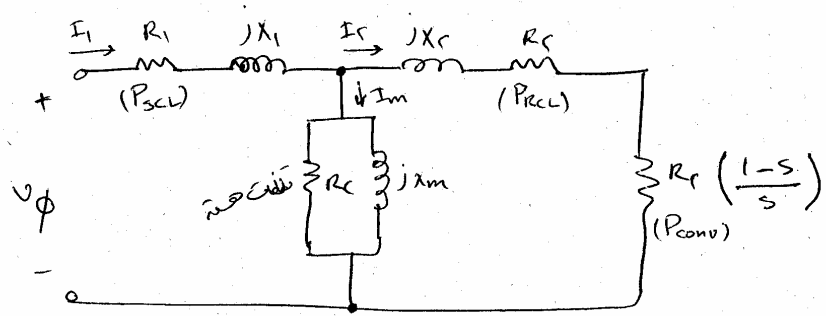

توان در هر یک  $V_\phi = \frac{V_L \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$$\omega_s = n_s \times \frac{2\pi}{60}$$

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$P_{scL} = 3 I_1^2 R_1$$

$$P_{AG} = P_{in} - P_{scL}$$


$$P_{conv} = (1-s) P_{AG}$$

$$P_{out} = P_{conv} - P_{rot}$$

$$T_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

$$T_{out} = \frac{P_{out}}{\omega_m}$$

دری باری سرعت حوزو نرین سرعت سگدون است. بیان مختصی فالتس  $B_{net}$  توسط  $I_{Rn}$  به وجود می آید و با یک نسبت سقیم دارد. در صورت تغییر بار اسیه این های  $R_1$  و  $X_1$  است که تغییر می کند که باعث تغییر نیرو در یک سگدون است و این وقت و دلتا و ناچیز است.

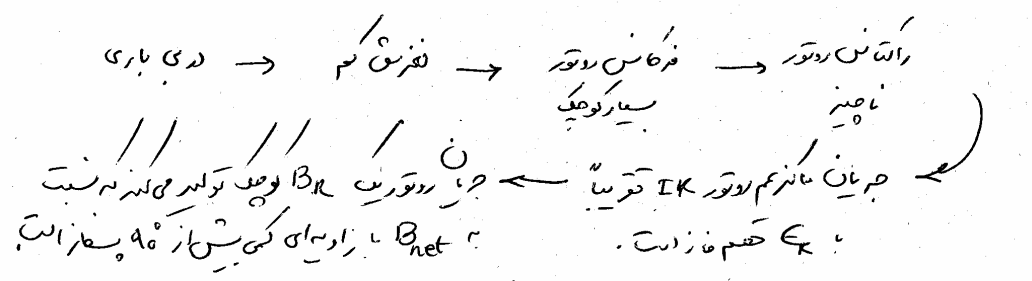

چون نسبت اعظم  $B_{net}$  توسط جریان است و نیروی خود را این جریان در حالت بی باری نیز باید به حد کافی بزرگ باشد (دلیل اینم جریان الکتریکی خودرها الکتریکی نسبت به سیم است).

$$T_{ind} = K B_R \times B_{net}$$


مخصوصی می اندازد.

و اندازه آن برابر است با:

$$T_{ind} = K B_R B_{net} \sin \delta$$

زاویه بین  $B_{net}$  و  $B_R$

$B_R$  در بی باری ضعیف تر است و باعث می شود  $T_{ind}$  هم کم شود به صورتی که برای عملیات تلفات امپدانس معوقه کافی باشد.

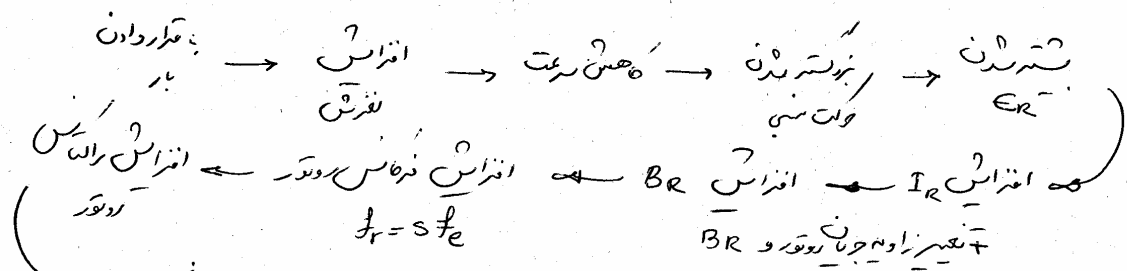

در این حالت جریان روتور نسبت به ولت سیمی بگذرد می شود  $B_R$  نیز با جریان جای می شود.

اقتباس  $B_R$  در جهت اقتباس است و محل می کند ولی اقتباس  $\delta$  در جهت هوشی است و در است  $(T_{ind} \text{ با } \sin \delta \text{ متناسب است و } 90^\circ < \delta)$  و چون اثر اولی بیشتر است، گشت در محل اقتباس می باید و توان نامم برای بار زیاد شده را تعیین می کند.

زمانه که با افزایش بار موتور، کاهش ناشی از  $\sin \delta$  بیشتر از افزایش  $B_R$  باشد، موتور موتور شروع به کاهش می‌کند. پس از این افزایش، به دلیل کاهش  $B_{net}$  در موتور متوقف می‌شود.

→ تا زمانی که موتور به اشباع نرسیده است،  $B_R$  با جریان موتور نسبت مستقیم دارد. چون نیز با افزایش تقویت، زیاد می‌شود.

→  $B_{net}$  با  $E_f$  متناسب است و چون  $E_f$  تقریباً ثابت است،  $B_{net}$  نیز ثابت خواهد بود. پس با افزایش  $E_f$  بین این کاهش می‌آید.


$$\delta = \theta_R + 90 \Rightarrow \sin \delta = \sin(\theta_R + 90)$$

$$= \cos \theta_R$$

یعنی زاویه ضربه توان موتور

یعنی ضربه توان موتور

$$PF_R = \cos \left( \tan^{-1} \frac{3 X_{R0}}{R_R} \right)$$

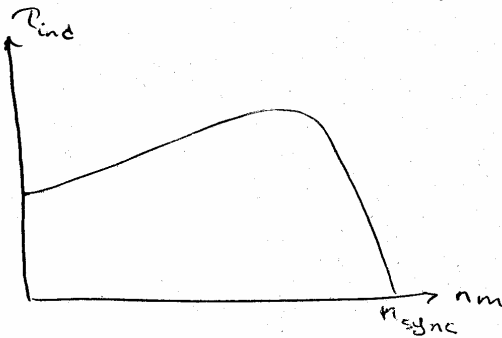

→ موتور القایی در هنگام کار دارای یک افت سرعت تقریباً خطی دارد (با افزایش بار).

در حالت سرعت صاف

→ موتور القایی را بر خلاف موتور سنکرون می‌توان زیر بار هم راه اندازی کرد.

→ نسبت دور نرم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نسبت به نام در بار کامل و موتور راه اندازی حدود

۱۵۰ درصد نسبت دور در بار کامل است.

نوعی کاری حقوقه با توجه به منفی مشخصه

- ۱- خاصه لغزش کم: لغزش موقه با افزایش بار تقریباً خطی زیاد می شود و سرعت معادله روتور تقریباً به صورت خطی کاهش می یابد و رانندگی روتور ناچهار است پس ضریب توان روتور تقریباً ۱ است و جریان روتور با افزایش لغزش تقریباً خطی افزایش می یابد.
- ۲- خاصه کار عادی حالت سازه کاری موقه الکتریکی در این خاصه خطی با لغزش کم است.
- ۳- خاصه لغزش متوسط: در این ناحیه فرکانس روتور پس از فصل در رانندگی روتور در صورت معادله روتور است. در این حالت جریان روتور به سرعت قبل زیاد می شود و ضریب توان شروع به افت می کند.

- ۴- خاصه سازه کم (برونش) در نقطه ای رخ می دهد که در آن به ازای یک افزایش عمودی در بار، افزایش جریان روتور دقیقاً با کاهش ضریب توان روتور معادله می شود.
- ۵- خاصه لغزش زیاد: در این ناحیه سازه الکتریکی با افزایش بار کم می شود، زیرا کاهش ضریب توان روتور افزایش جریان روتور را حاصل می کند تحت الشعاع تبار می دهد.


$$T_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$$

توان که در فاصله هوای از مدار استاتور به مدار روتور منتقل می شود به

$$T_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

برابری با توان که در  $\frac{R_r}{s}$  تلف می شود.

کاربرد سازه دارد چون  $\omega_s$  ثابت است.

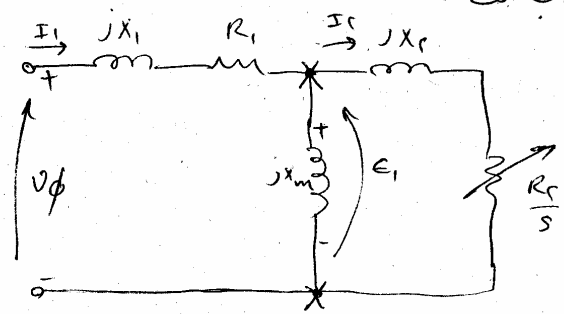


$$P_{AG} = I_1^2 \frac{R_r}{s}$$

$$P_{AG} = 3 I_r^2 \frac{R_r}{s}$$


ساده ترین راه محاسبه  $I_r$  استفاده از معادله توان است

تست نسبت چرخ مدار است.

11

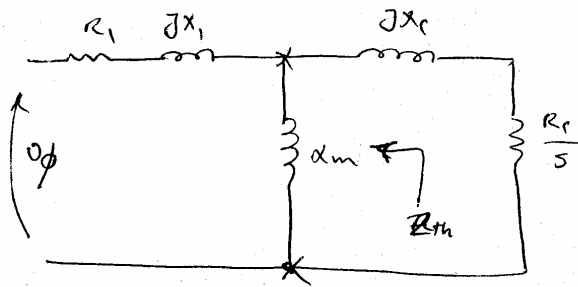

$$V_{TH} = \frac{jX_m}{R_1 + jX_1 + jX_m} V_\phi, \quad Z_{TH} = \frac{jX_m(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_m)}$$

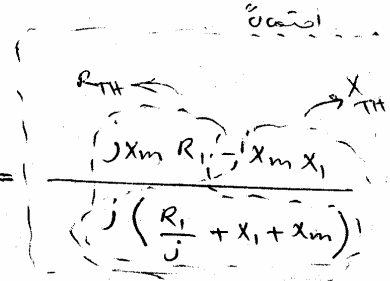


$$|V_{TH}| = V_\phi \frac{X_m}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_m)^2}}$$

چون  $X_m$  از  $X_1$  و  $R_1$  ضعیف تر است،  
 می توان گفت:

$$|V_{TH}| \approx V_\phi \frac{X_m}{X_1 + X_m}$$

$$R_{TH} \approx R_1 \left( \frac{X_m}{X_1 + X_m} \right)^2 \quad \leftarrow \begin{matrix} X_m + X_1 \gg R_1 \\ X_m \gg X_1 \end{matrix}$$

$$X_{TH} = X_1$$


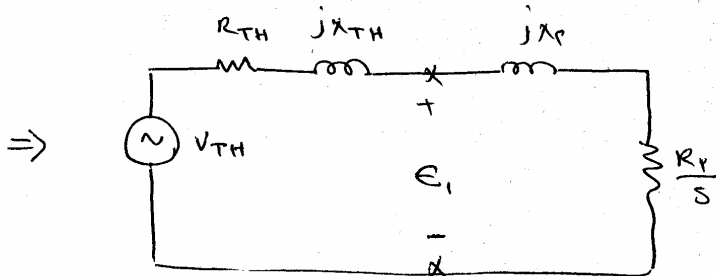


$$I_r = \frac{V_{TH}}{Z_{TH} + Z_r} = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + \frac{R_r}{s} + jX_{TH} + jX_r}$$

$$\Rightarrow |I_r| = \frac{V_{TH}}{\sqrt{(R_{TH} + \frac{R_r}{s})^2 + (X_{TH} + X_r)^2}}$$

$$\Rightarrow P_{AG} = 3 I_r^2 \frac{R_r}{s} = \frac{3 V_{TH}^2 \frac{R_r}{s}}{(R_{TH} + \frac{R_r}{s})^2 + (X_{TH} + X_r)^2}$$


$$T_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}} = \frac{3 V_{TH}^2 \frac{R_r}{s}}{\omega_s [(R_{TH} + \frac{R_r}{s})^2 + (X_{TH} + X_r)^2]}$$

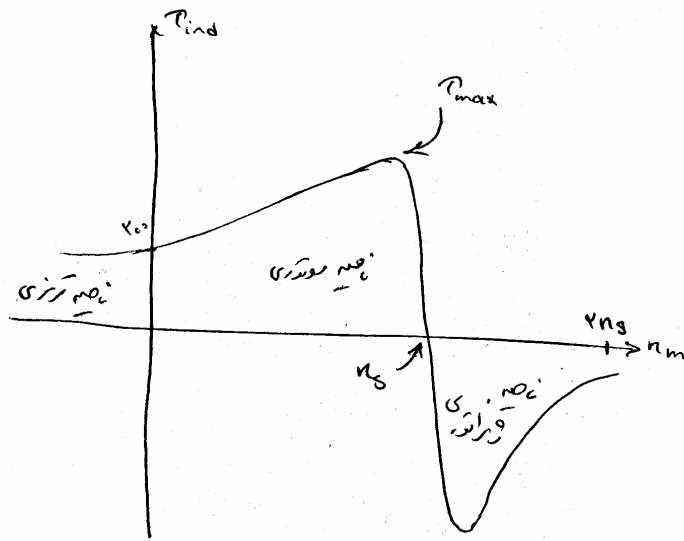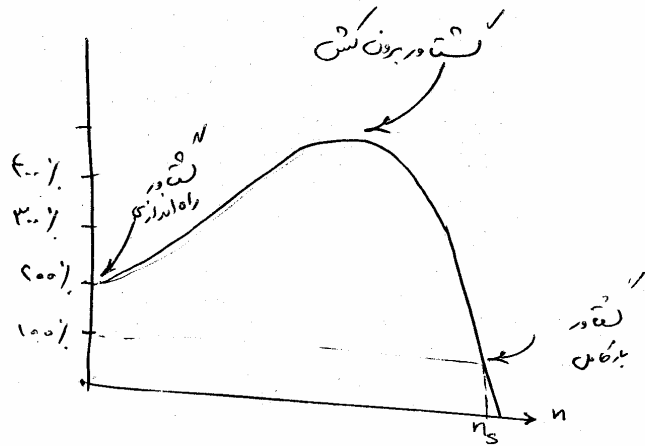

- در سرعت سنجیدن، نقطه در القای موتور صواب است.
- منحنی کش در سرعت درفا صاف می باشد و بار کامل تقریباً خطی است. در این بازه مقاومت موتور از راه کش موتور بسیار بزرگ تر است، بنابراین جریان روآور، میان منفصلی روآور و کش در القای با افزایش لغزش به طور خطی زیاد می شود.
- یک کش در کمترین وجود دارد که نمی توان از آن بجا زد کرد. این کش در کش موتور با شلست نام دارد و ۲، ۳ برابر کش در نامی موتور در بار کامل است.
- کش در راه اندازی موتور کمی بیشتر از کش در بار کامل است. بنابراین بار کامل این موتور را می توان از همان ابتدا به آن اعمال کرد.

- شتاب در موتور به ازای یک لغزش خالص مابین رتبه و ایمان شده متناسب است.
- اگر دور موتور و ولتاژ را سه برابر از سرعت سنجیدن بجز ضایع، جهت شتاب در القای در ماشین معلق شده و ماشین تبدیل به برزاقوری شود و توان مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می کند.
- اگر موتور نسبت به جهت میدان مغناطیسی در جهت عکس بچرخد، شتاب در القای شده در ماشین پس از این جهت متوقف می کند و سعی می کند آنرا در جهت عکس بچرخاند و چون مگنوس کردن جهت میدان با جایی بی دو فاز انجام می گیرد (مگنوس کردن) از این حالت برای ترمز سریع استفاده می شود.

$$P_{conv} = P_{ind} \omega_m$$

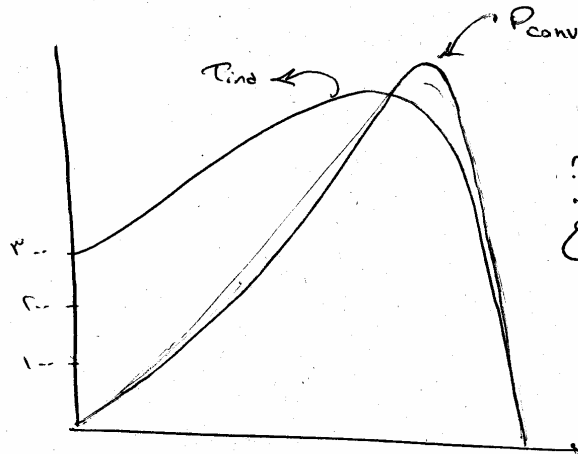

توان مکانیکی که موتور القای می دهد، در سرعتی به چه سرعتی شتاب در ماشین رخ می دهد.

در حالت توقف دور موتور هیچ توانی به مکانیکی تبدیل نمی شود.

توان در ماشین (برون لسن):


چون  $P_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_s}$  است، ماشین شتاب در در حالتی روی می دهد که ماشین توان خاصه

هوای را داشته باشیم و چون توان خاصه هوای با توان مبرمی  $\frac{R_r}{s}$  برابر است، ماشین شتاب

زیاده است که ماشین توان در  $\frac{R_r}{s}$  صرف شود.

توان  $\frac{R_r}{s}$  زمانی حداکثر می شود که:

$$\frac{R_r}{s} = \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_r)^2}$$

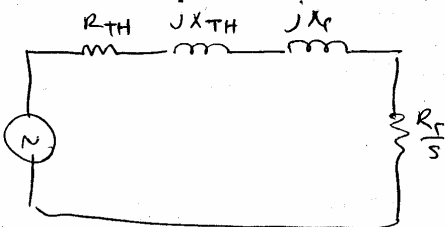


$$\Rightarrow s_{max} = \frac{R_r}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_r)^2}}$$

پس لغزش موتور در شتابور ما نیز هم با معادله روتور نسبت مستقیم دارد.

با انداختن عبارت لغزش به ازای  
 شتابور ما نیز هم در معادله  
 $P_{ind}$  (در معادله توان)

$$P_{max} = \frac{2 V_{TH}^2}{2 \omega_s [R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_c)^2}]}$$

نسبت معکوس دارد. هر چه رالکس بیشتر، هر چه رالکس بیشتر است.  
 استاتور و رالکس موتور  
 (در روتور سیم پیچ شده)  
 با افزایش معادله روتور، سرعت برون کشیدن موتور کاهش می یابد و رالکس در ما نیز هم  
 ثابت است. در از این خاصیت می توان برای راه اندازی بارهای بسیار سنگین کمک گرفت.  
 در ابتدا با اضافه کردن معادله، سرعت کاهش و پس از راه اندازی موتور، معادله صاف و  
 سرعت به سمت سنبورن می رود.

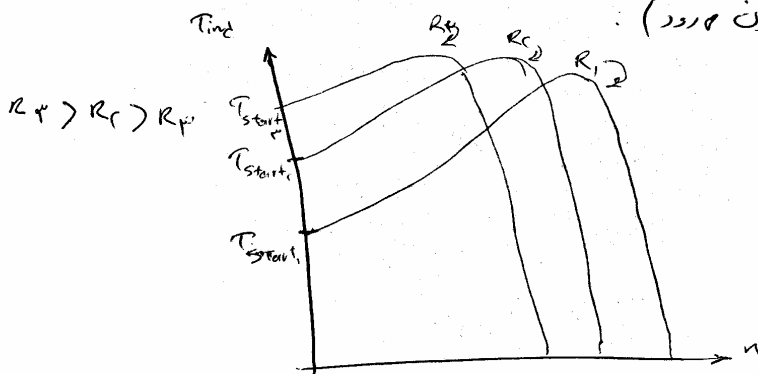

$$T_{ind} = T_{load}$$

$$P_{conv} = P_{load} \Rightarrow P_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$$

تلفات مکانیکی دارد می شود :

معادله روتور را برابر می شود لغزش در شتابور ما نیز هم برابر می شود.


در روتور با معادله به همراه لغزش، شتابور راه اندازی می شود اما لغزش در

شرایط بارهای نیز سبتر است و چون  $P_{conv} = (1-s) P_{AG}$  پس توان سبتر تبدیل شده  
 و تلفات توان به خواهر در لغزش (پس این بارده موتور).




حقوقی که قدرت رد تور بان دارد، نسبت در راه اندازی خوبی دارد اما در شرایط عادی بازده پائینی دارد.  
 کم و کم دارد، و چون راه اندازی زیاد دارد اما بازده آن در شرایط عادی خوب است.


کس راه حل: استفاده از تفاوت اصناف در حفظ راه اندازی و سپس خارج کردن آن از مدار.  
 با بهره گیری از رالته‌نشی می‌توان کاری کرد که در لغزش‌های کم حوتور باقی‌ماند و در محل حمل کند و در لغزش‌های بزرگ حوتور با تفاوت بان کار کند.  
 X<sub>2</sub> رالته‌نشی روتور منتقل شده به اولیم (رالته‌نشی ناشی از خطوط آهن که به سیم مسیح‌های استاتور نزدیک نمی‌شوند). هر چه سیم روتور با قسمتی از آن استاتور دورتر باشد، رالته‌نشی آنی بزرگتر است، چون در صد کسری از آن سیم به استاتور می‌رسد.  
 اگر سیم‌های یک روتور تقصی نسجایی در نزدیک سطح روتور قرار گیرند، رالته‌نشی در سیم X<sub>2</sub> کوچک‌تر می‌شود و برعکس.

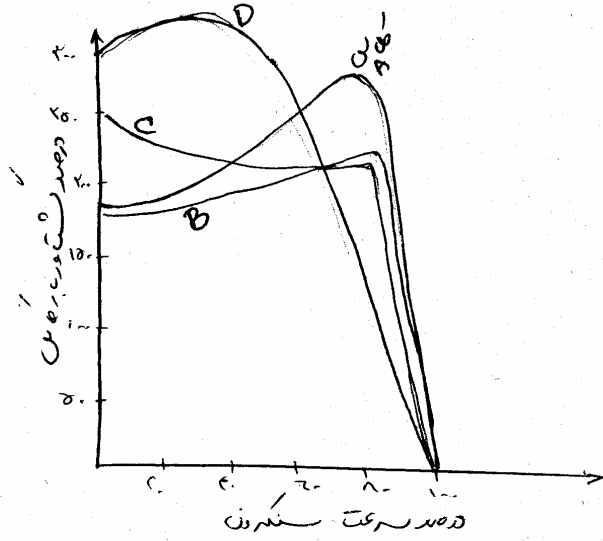

کلاس A ← لغزش کم  
 " D ← نسبت در راه اندازی بزرگ  
 با توجه به آنکه ندارد  
 NEMA

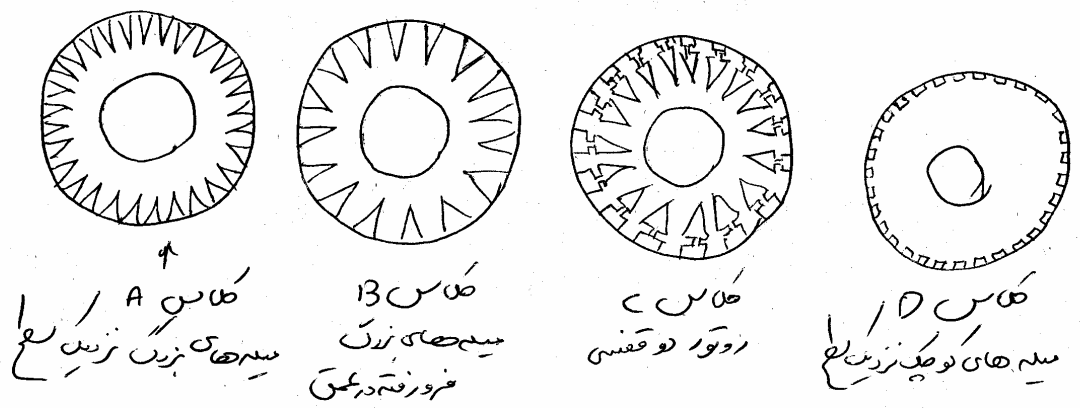


حلقه های توصلی به مقادیر ...  
فاصله کم با سطح روتور ...

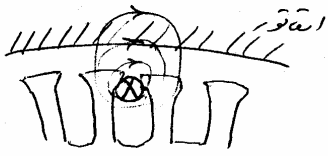

در این حالت حلقه های فاصله کم است،  
همه حلقه ها است.

روتور ظرف - حلقه و روتور ...

از لحاظ الکتریکی تمام بخش های سیم روتور مسازی اند،  
و هر سیم را می توان مستقیماً از چند بخش مسازی  
دانست که بخش های بالای آن را اندکی کمتر و بخش های  
پایین آن را اندکی بیشتر دارد.

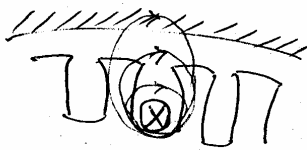

که در این حالت چون از سطح روتور فاصله  
داریم ...

در لغزشی توصلی، فاصله روتور ضعیف درجه است

را که تمام سیم ها در برابر مقادیر ...  
این در این تمام بخش های سیم تو بیاب و است و چون از حجم کم ...  
می اندوزد. سطح مقطع تریب سیم ها با یکدیگر ...

کم و کاسته با یکدیگر. در لغزشی های تریب (راه اندازی) ...  
سیم های روتور تریب هستند ...  
نزدیک استاتور هستند ...  
سیم از عین می شود. بنابراین چون تا رست روتور در ...  
راه اندازده کمتر از طاقش A است. → طرح طاق B است.

مجموعه سیم های تریب و هم مقادیر عمیق روتور ...  
در لغزشی های کم و لغزشی های زیاد از ...  
رُرف سیم هم سیم است.

مقاومت روتور صغیری با آنست و در سرعت های معمول ...  
همچون گسی روتورهای رُرف - سیم می شود. → راه ساختن طاق B ...  
استفاده هم می شود.

- روتورهای دو قسمتی از روتورهای سیم پیچی شده ارزانتر و از مقس سنجایی ها ارزانترند.  
 و با کمک آنها می توان بهترین و سببترین های روتورهای سیم پیچی شده (که در راه اندازی بزرگ و  
 جریان راه اندازی کم و بازده خوب در شرایط عادی) را با مقی ارزانتر و بدون نیازم ضلعه ها  
 لغزان و طاروس به دست آورد.

نوع A ← که در راه اندازی عادی جریان راه اندازی عادی نفوس کم (در راه اندازی بزرگ از  
 ۲۰۰ تا ۴۰۰ که در باره من (در نفوس های کمتر از ۲۰۰) عادی (در راه اندازی بزرگ) (در راه اندازی بزرگ) (در راه اندازی بزرگ)  
 روتورهای بزرگ حداقل برابر باشد و زمانی  
 که روتورهای ۲۰۰ است و زمانی کمتر

در سطح است: چون همگی با هم در حقیقت راه اندازی (جریان راه اندازی) است ۵۰ تا ۸۰۰  
 جریان است.

نوع B ← که در راه اندازی عادی جریان راه اندازی کم نفوس کم  
 که در راه اندازی خود که در راه اندازی طاس A است. این در جریان حدود ۲۵ که  
 max و نیز کمتر برابر (۲۰۰) که در باره من به دلیل اثر این راکشن روتور،  
 که آنها از روتورهای طاس A کمتر است.  
 نفوس با هم کمتر از ۵ (در باره من)

در باره های جدید، طاس B جانشین A شده است.  
 نوع C ← که در راه اندازی با جریان راه اندازی کم نفوس کم (که از ۵ در  
 باره من)  
 که در max که از طاس A کمتر است که در راه اندازی با (۲۵) باره من می رسد.  
 که ساخته شده از روتورهای دو قسمتی که همان تراز A و B

کلاس D ← تعداد سیم‌بازن ( ۲۷۵ درصدتوانهای بیشتر )  
 جریان راه اندازی کم

لغزش زیاد در بار کامل

همان کلاس A هستند اما سیم‌های روتور آنها کوچکتر و از ماده ای با مقاومت ویژه بزرگتر ساخته می‌شود. که مقاومت بزرگتر روتور باعث می‌شود که در max در سرعت بسیار مانع رخ می‌دهد. حتی می‌توان کاری کرد که در سرعت صفر رخ دهد.

۳ دلیل مقاومت بزرگ روتور : لغزش بار کامل ضعیف بزرگ است ( نوعاً ۷ تا ۱۱٪ )

۴- ۱۷ ریاستر هم می‌تواند باشد

← کاربرد : بارهای با لغزش زیاد در بار سنگین

→ برای سیم‌بازن مشخصه تعداد سرعت روتور دو قسمه ای ، به ازای هر لغزش مقاومت و راکتانس هورت ترکیب توانی امپدانس های قفس داخلی و قفس خارجی است. در لغزش کم راکتانس روتور اهمیتی ندارد و قفس بزرگ داخلی عامل مهمی در کارکرد سیم‌بازن است. در لغزش بزرگ راکتانس بزرگ قفسی داخلی تقریباً آن را از مدار خارج می‌کند.


$$S_{start} = \frac{P_{start}}{\sqrt{3} V_T} \times (\text{توان نامی بر حسب ا. ب.})$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{S_{start}}{\sqrt{3} V_T}$$

\* روش های کاهش جریان راه اندازی :

۱- تهر دادن مقاومت یا القاگر اضافی در هنگام راه اندازی در سطح تغذیه

۲- کاهش ولتاژ یا نام ای موتور در طی راه اندازی

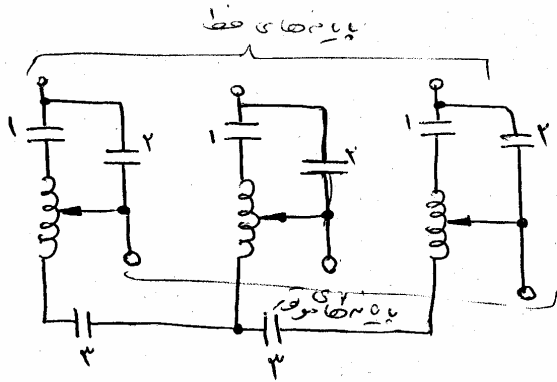

سرعت راه اندازی:

- ۱- بستن ۱ و ۳
- ۲- باز کردن ۳ و ۱
- ۳- بستن ۱

گستره کارمادی هر یک از طاس های A و B و C و D به نغزس کمتر از آن محود می شود و تغییر سرعت در این گستره با از روی محور سوچه کم و بیش به طور خطی متناسب است. حتی اگر بتوان نغزس را بر گستره بازده سوچه بسیار کم می شود زیرا تلفات من سوچه با نغزس نسبت مستقیم دارد.

روش های کنترل } تغییر سرعت سفردن (سرعت میدان ها) مخصوصا استاتور در موتور  
 سرعت سوچه } زیرا سرعت روتور هم نزدیک  $n_s$  می ماند.  
 القای } تغییر نغزس سوچه برای من هارمونی


$$n_s = \frac{120 f_e}{P}$$

پس تنها راه تغییر سرعت سفردن، تغییر فرکانس و تغییر تعداد قطب ها می باشد.

کنترل نغزس نیز با تغییر مقاومت سوچه و یا با تغییر ای سوچه انجام می گیرد.

روش های تغییر قطب:


- ۱- روش قطب های ثابت
- ۲- سیم پیچ های استاتور صندق

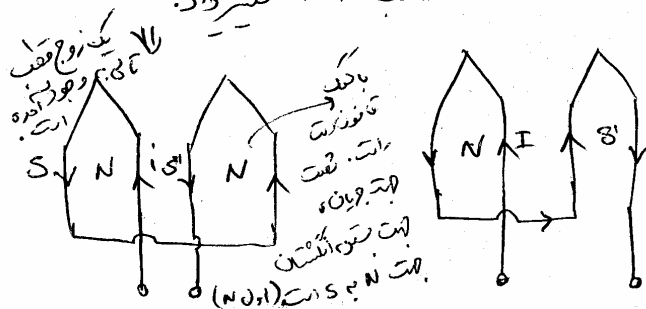


تغییر اعداد ۲ و ۴  
 یا ۴ به ۲ قطب تغییر دارد.

۴۶  
 صورتی که روش نامی برای آن اجزای شود، از نوع قطب‌نمایی است، زیرا قطب‌های رودر  
 نقش‌نمایی هم به همان مقدار قطب‌های است که است و در دو تغییر قطب است و در این نیز  
 و وقتی معادلات حالت قطبی به قطبی تبدیل می‌شود، ستاره‌نمایی حاصل در موقعی می‌تواند مثل  
 قبل باشد (رشته در حالت)، نصف قبل باشد (رشته در حالت) یا دو برابر قبل باشد (توان خروجی است).  
 بنده ای


۴ انتقال توان خروجی است

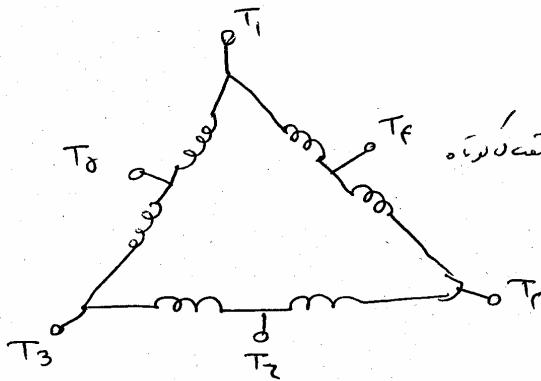

سرعت کم:  $T_4 T_5 T_6$  خط و  $T_1 T_2 T_3$  است در  
 سرعت زیاد:  $T_1 T_2 T_3$  خط

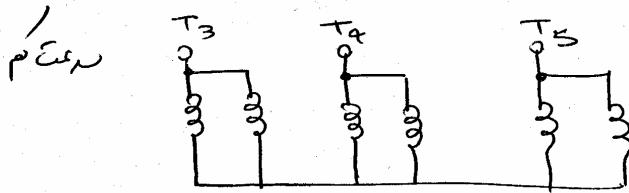

سرعت کم

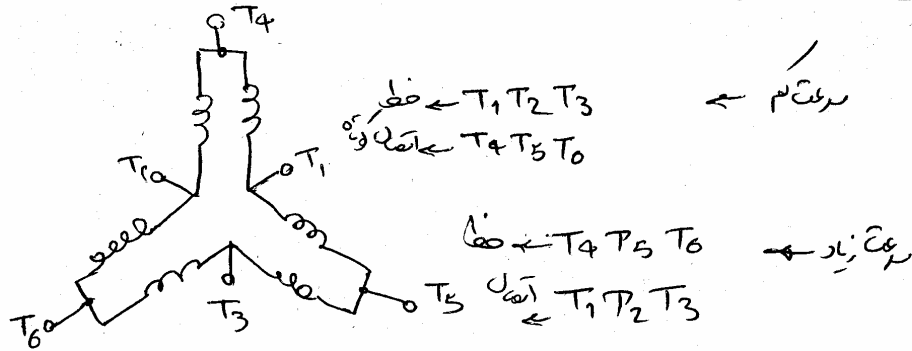


۴ گسار است

سرعت کم

سرعت زیاد

خط  $T_1 T_2 T_3$   
 انتقال  $T_4 T_5 T_6$

خط  $T_4 T_5 T_6$   
 انتقال  $T_1 T_2 T_3$

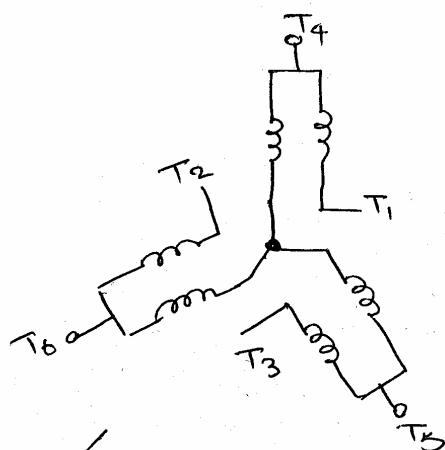

کم سرعت  $\rightarrow T_1, T_2, T_3 \rightarrow$  خط  
 $T_4, T_5, T_6 \rightarrow$  بی  
 پر سرعت  $\rightarrow T_4, T_5, T_6 \rightarrow$  خط  
 $T_1, T_2, T_3 \rightarrow$  استخوان

علت روشن بمانی  $\leftarrow$  نسبت از ۲ طرف (باز عکس)

روشنی در استفاده از استخوانهای است که چند سیم بیج با تعداد مختلف دارند.

اگر  $\frac{1}{n_s}$  تغییر کند  $(\frac{1}{n_s})$  : تقوای باری منحنی مشخصه گنارد - سرعت نیز به همراه آن تغییر می کند.

سرعت پام  $\leftarrow$  سرعت سندان موتور در شرایط نامی




وقتی حوقری با سرعتی پایین تر از سرعت پام کار می کند باید و نتایج ای اعمال شده

استانورد برای داشتن عملکرد مناسب کاهش باید. و نتایج ای اعمال شده است. استانورد باید

باهش فرکانس استانورد با طور خطی کم شود (تبدیل). اگر این کار انجام نشود، فولد

همه موتورهای اشباع شده، جریان های مختصی در سینی جریان می یابد.

برای برطرف کردن این مشکل، حوقرهای نوعی تراش دوار است.

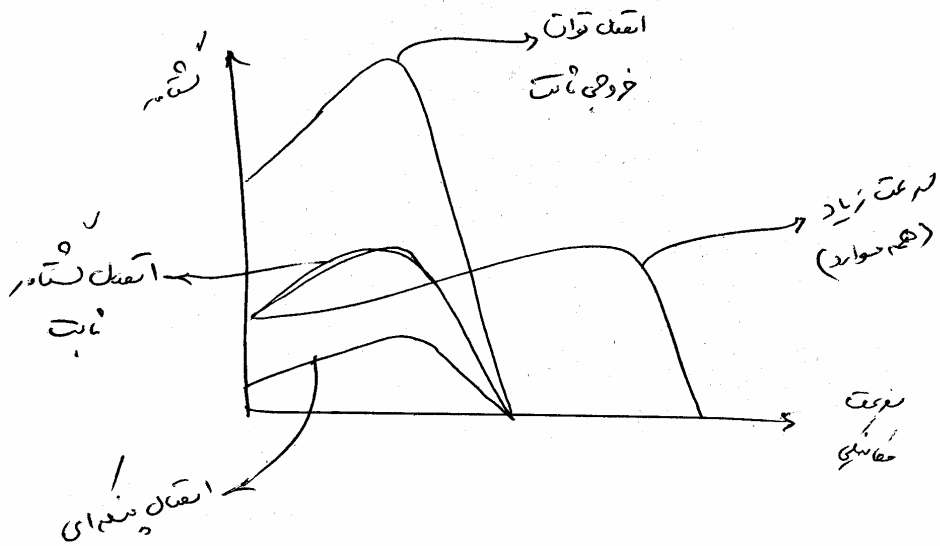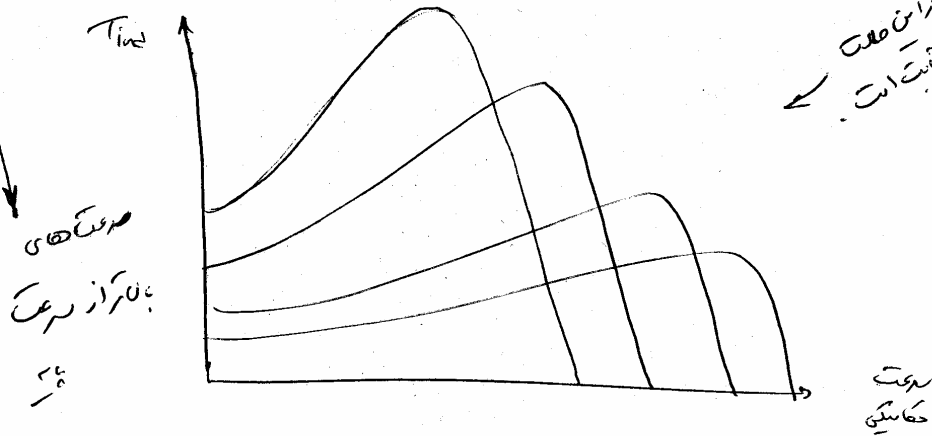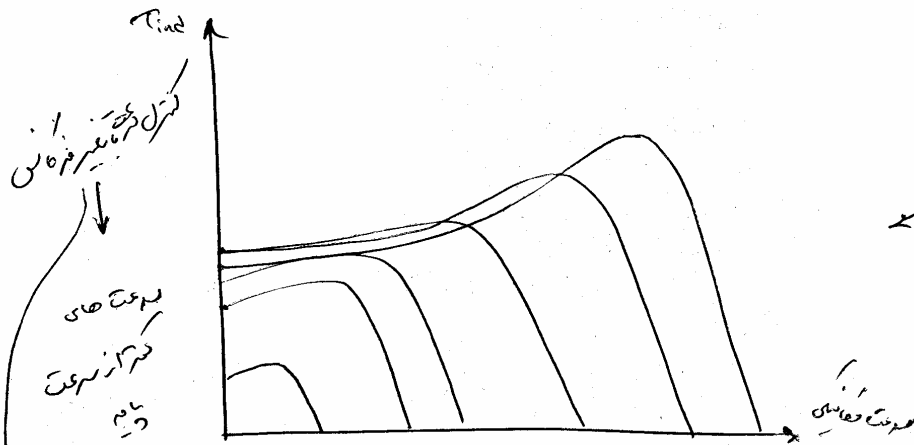



دلیل لزوم کاهش ولت ژ :

$$v(t) = V_m \sin \omega t \quad \text{و} \quad v(t) = -N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi(t) = \frac{1}{Np} \int v(t) dt$$

$$= \frac{1}{Np} \int V_m \sin \omega t dt$$

$$\phi(t) = -\frac{V_m}{\omega Np} \cos \omega t$$

به قدر این فرکانس ← افزایش  $\omega$  ← در صورت اشباع برای تغییر کم در شار، نیاز به جریون بسیار زیاد است.

کاهش تناسب  $v(t)$  → لزوم کنترل جریون → موتور خاصی الکتریکی  
 عموماً در نزدیکی نقطه اشباع کاری کنترل.


لازم به ذکر است اگر  $\omega$  در خروجی واقعی و  $\phi$  ثابت می ماند.

برای جلوگیری از گرم شدن مدار استاتور، نیاز به توان مجزا هم باید کاهش یابد.


نسبتاً با هم مانند  $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$

وقتی فرکانس ایجابی به خودت از حالت نامی بیشتر شود، ولت ژ استاتور در مقدار نامی خود ثابت می ماند. البته در لحظات اشباع اجازه افزایش ولت ژ را می دهد، اما برای جلوگیری از شکست عایقی نسیم نوع استاتور از این کار اجتناب می کنیم. در این حالت  $\phi$  کاهش یافته و نسبتاً در آن نیز جریون کم می تواند تولید شود، کاهش می یابد.

تستور یک موتور الکتریکی با مربع دقت زمانی به آن مناسب است. با تغییر ولتاژ خط سرعت موتور  
 را می توان در محدوده وسیعی کنترل کرد:

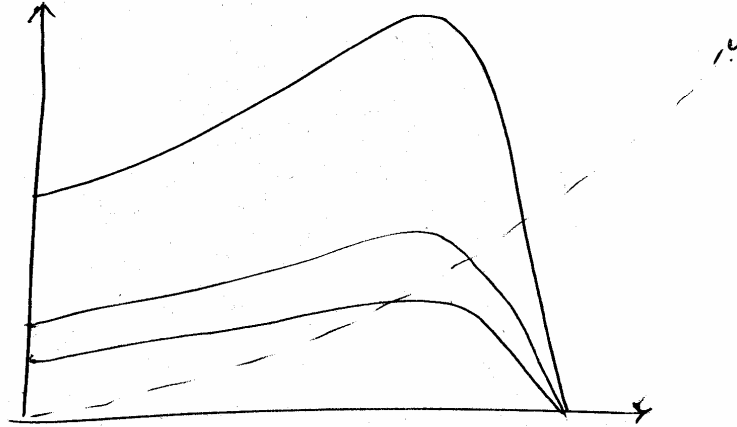

با مقدار دادن ولتاژ اضافی در مدار موتور، می توان شکل منحنی تستور و سرعت آن را تغییر داد.  
 این بازده به شدت کم می شود و به همین دلیل برای معامیل زمانی کوتاه از این روش استفاده می کنند.

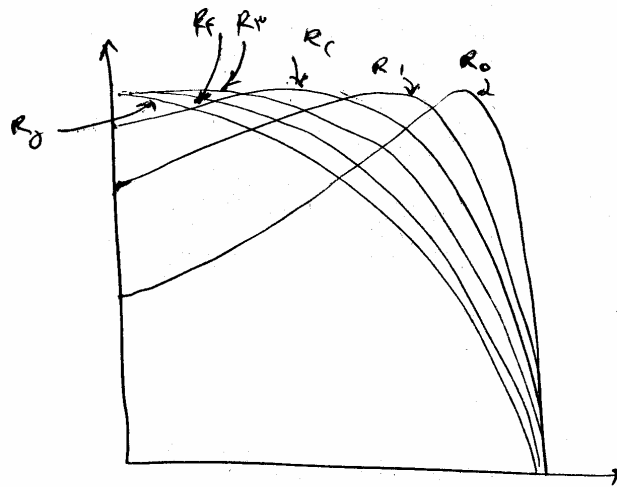


- $R_1 = 2R_0$
- $R_2 = 4R_0$
- $R_3 = 9R_0$
- $R_4 = 16R_0$
- $R_5 = 25R_0$

تفسیر منحنی  
 و سرعت با استفاده از  
 مقادیر اضافی مدار موتور.

آزمایش های ماری :

در این آزمایش تلفات چوشتی اندازه گیری می شود.

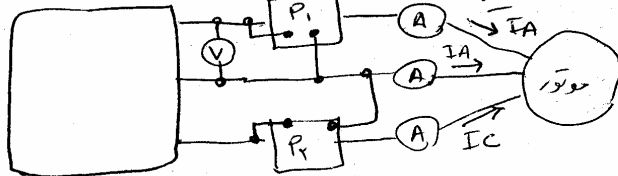

$$I_L = \frac{I_A + I_B + I_C}{3}$$

سوقه در این آزمون آزادانه می چرخد و تنها تلفات بادقوسی و اصطلاحاً راداریم و تمام  $P_{conv}$  به صورت تلفات مکانیکی صرف می شود (S سیدناصیر است). باین لغزش

در این حالت:


- تلفات سن استاتور کم است (کم بودن  $I_r$  به دلیل بزرگی  $R_r(1-s)/s$ ) و تلفات سن استاتور:

$$P_{scl} = 3 I_r^2 R_r$$

و بر  $\Rightarrow P_{in} = P_{scl} + P_{core} + P_{F&W} + P_{misc} = 3 I_r^2 R_r + P_{rot}$



$\rightarrow P_{rot} = P_{mech} + P_{F&W} + P_{misc}$

تلفات چرخش

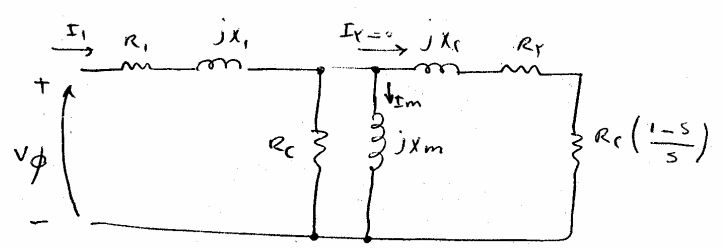

$$R_r \left( \frac{1-s}{s} \right) \gg R_r$$

$$R_r \left( \frac{1-s}{s} \right) \gg X_r$$

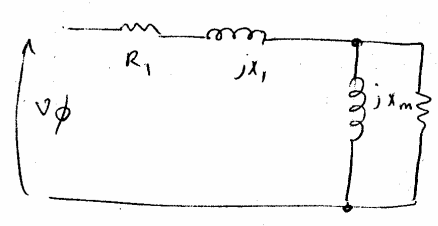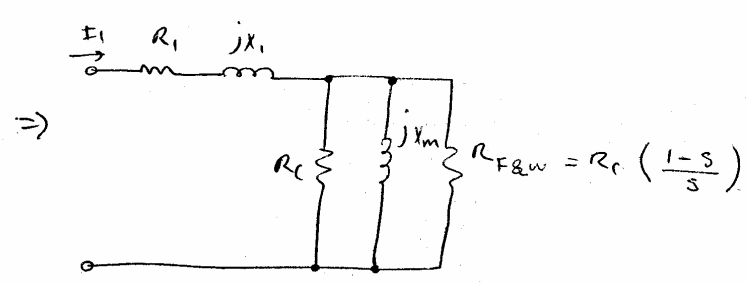

جریان نامبر برای ایجاد میدان مغناطیسی در موتور الکتریکی نسبتاً بزرگ است، زیرا خاصیت هوایی روتور نسبت به بزرگی دارد. بنابراین روتور نسبت به  $X_m$  بسیار نوسان پذیر است و روتور را می توان در مدار ورودی موتور بسیار نوسان پذیر در نظر گرفت.

به ازای جریان بزرگ و سفار الکتریکی و لذا از روی مولفه های الکتریکی مدار صورت می گیرد. پس:


اینجا پس ورودی معادل

$$|Z_{eq}| = \frac{V_\phi}{I_{inL}} \approx X_1 + X_m$$

۲۷  
 $R_1$  نقش زیادی در محدود کردن توان دارد (یعنی منتهی کننده در سرعت و سرعتی که در آن تست در برداشتن  
 بزرگ می دهد)

آزمایش dc

به استناد ولتاژ dc داده می شود ، دلیل dc بودن در روتور الکتریکی نداریم و جویانی از روتور نمی نرود.  
 به دلیل dc بودن الکتریسیته موتور هم صنواست و تنها تفاوت در حضور  $R_1$  است.

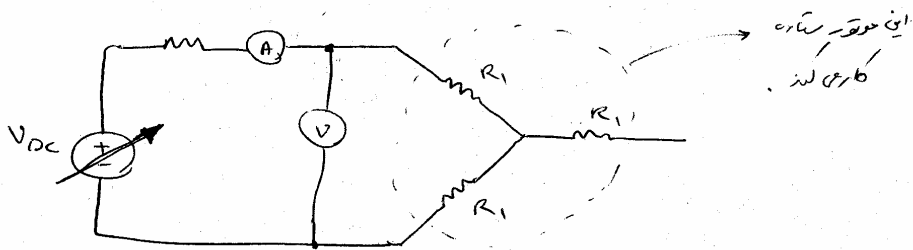

برای انجام آزمایش ، جریان استاتور را به مقدار نامی مرتب کنیم و ولتاژ بین دو پایانه را اندازه گیری می کنیم  
 (بعد از وصل ایجی در کربن است ، حالت کارهای درسیم بچها)

این مقدار چندان دقیق نیست ، چون در آن  



$$R_1 = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}} \Rightarrow$$
 اگر چینی در ولتاژ  $V_{DC}$  لحاظ نشده است.

بنابراین  $R_1$  تلفات مس استاتور در بار سبک می شود و تلفات چرخی نیز از اتصال بین توان  
 ورودی در بار و تلفات مس استاتور به دست می آید.

آزمایش روتور قفل شده :

این آزمایش تنها نظر به آزمایش اتصال کوتاه ترانس است . در این آزمایش روتور قفل می شود و توانی  
 که نتواند بیخود ، ولتاژی به موتور اعمال شده ، ولتاژ جریان و توان اندازه گیری می شود.  
 به طوری تنظیم می شود که جریان استاتور معادل جریان  
 نامی در بار کامل باشد.

پس بدین جریان به مقدار نامی است ، ولتاژ ، جریان و توان موتور  
 اندازه گیری می شود .

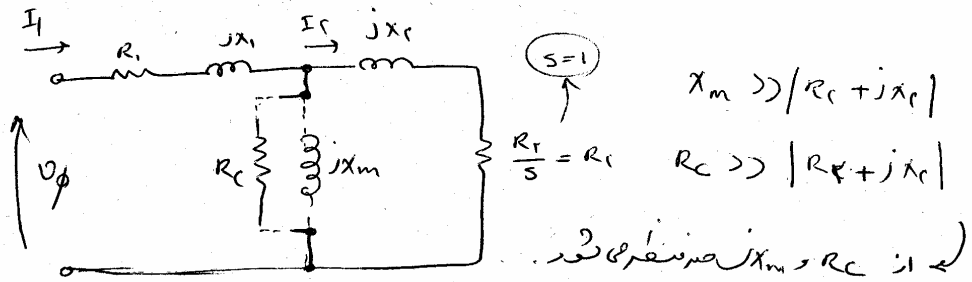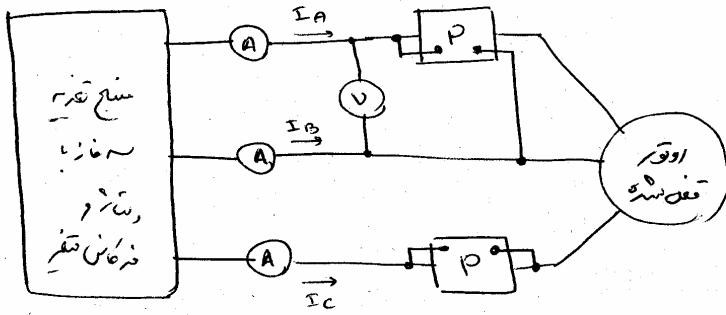

در شرایط عادی کار، برابر فرکانس است و در شرایط راه اندازی روتور نیز فرکانس تغیر را دارد. ولی در شرایط عادی لغزش اندک روتورهاست. تا ۴ درصد است و فرکانس روتور در کسبه ۱ تا ۳ است.

مقاومت روتور روتور به شدت تابع فرکانس است، فرکانس نادری برای روتور باعث ایجاد حفاظ در نتیجه از بین می شود.

- یک راه استفاده از (۰.۸) فرکانس نامی است. این روش سیم برای روتورهای مقاوم است (کلاس A و D) قابل قبول است.

پس از ایمن و دقت و فرکانس مورد نیاز، جریان در حد نامی تنظیم می شود و همین از ایند روتور ضعیف تر شود، توان ورودی، دقت و جریان اندازه گیری می شود.

$$P = \sqrt{3} V_T I_L \cos \theta$$

$$\Rightarrow PF = \cos \theta = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_T I_L}$$

$$|Z_{LR}| = \frac{V_T}{I_L} = \frac{V_T}{\sqrt{3} I_L}$$

← امپدانس کس مدار روتور  
میزان:  $\theta$

$$Z_{LR} = R_{LR} + jX'_{LR}$$

$$= |Z_{LR}| \cos \theta + j|Z_{LR}| \sin \theta$$

مقاومت دو توریه معادل شده  $R_{LR}$   $\Rightarrow R_{LR} = R_1 + R_2 \Rightarrow R_C = R_{LR} - R_1$

رانش دو توریه معادل شده  $X'_{LR} = X'_1 + X'_2$   
 رانش های استوار در دو توریه در هم رانش هم دراز است

در رانش

رانش معادل در دو توریه معادل شده  $X_{LR} = \frac{\int_{\text{توریه}} X'_{LR}}{\int_{\text{ازین}}}$   $X_{LR} = X_1 + X_2$