

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد تولید مخصوص

ویرایش و تدوین: گروه مولفان سنجش تکمیلی امیر کبیر



www.sanjeshEtakmili.com

سنتز تکمیلی امیرکبیر

داوطلب گرامی محتویات این مجموعه با توجه به رشته شما ممکن است شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

۱- جزوات نکته تست

۲- جزوات خلاصه مباحث درسی

۳- جزوات چکیده مطالب درسی

۴- جزوات نکته تاوروشها

۵- جزوات نکات کلیدی

۶- جزوات نکات برتر گنگوری

۷- جزوات نکات تکمیلی


۸- جزوات دانشگاهی دانشگاه های (شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، تهران، شهید بهشتی، ایران، علامه طباطبائی، علوم تحقیقات، شهید

شیراز، اصفهان و تبریز)

برای خواندن مطالب بهتر است از جزوات کاملتر و جزئی تر شروع کنید و در نهایت به جزوات کم حجم تر و کلی تر برسید. مطالب جزوات به موازات هم می توانند خوانده شوند. منوط به اینکه بحث مشترک در جزوات در یک روز خوانده نشود. مثلاً اگر از جزوه ۱ مطلب X را می خوانید مطالعه مطلب Y را از جزوه ۲ به روزی دیگر موکول کنید. خواندن تمام مطالب ارسالی، تکمیل کننده و تثبیت کننده مباحث درسی می باشد. در ضمن با خواندن مطالب ارسالی، شما از مطالعه محرکون کتاب و جزوه دیگر بی نیازی شوید. انتخاب جزوات و مطالب ارسالی هدفمند بوده و در گزینش آنها از مشاوره و تجربه رتبه برتر سال های گذشته استفاده شده است. گاهی ممکن است بعضی از مباحث در جزوات متفاوت، تکراری بوده یا با مطالب دیگر، همپوشانی داشته باشند که هدف این امر مرور و ملکه ذهن شدن این مطالب است. برای آشنایی با میزان تسلط خود بر روی درس خوانده شده، به صورت آکد توصیه می شود که در گنگور آزمایشی موسسات شرکت کنید تا قبل از گنگور اصلی بتوانید ضعف های خود را یافته و آنها را اصلاح کنید.

www.sanjeshEtakmili.com

بابت بخش تکمیلی ادات کام! به عنوان بهترین بابت مرجع اطلاع رسانی و اطلاع تکمیلی، وظیفه توزیع اطلاعات و اطلاع راه عمده دارد. با داوطلبان در شرایطی برابر به رعایت پیروانند.

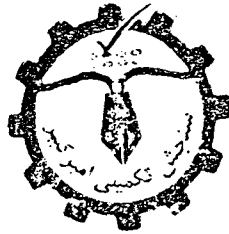

" فصل اول "

اصول و مبانی فیزیکی ماشین کاری با

امواج اولتراسونیک

(۱-۱) - مقدمه :

در این فصل ابتدا امواج و انواع آنها و سپس تاریخچه اولتراسونیک مورد بحث قرار می‌گیرد. توضیح اجزای مهم ماشین اولتراسونیک و پارامترهای مؤثر بر فرآیند ماشینکاری مبحث بعدی را تشکیل می‌دهد. در پایان فصل، بحث پیرامون مبانی الکتریکی ترانسدیسور و مبانی مکانیکی تمرکز دهنده ارائه خواهد شد.

(۱-۲) - امواج و انواع آنها :

موج یکی از وسایل انتقال انرژی از جایی به جای دیگر است. انتقال انرژی به دورا صورت می‌گیرد. یکی بوسیله انتقال ماده، بدین معنی که ماده بدهنگام انتقال، انرژی جنبشی و انرژی درونی خود را نیز با خود می‌برد، دیگری بوسیله موج، و در اینگونه انتقال انرژی، ماده منتقل نمی‌گردد. موج انواع مختلف دارد ولی طرز انتقال انرژی توسط همه انواع آن یکسان است: موج صوتی در اثر حرکت ارتعاشی ماده تولید می‌شود و بوسیله محیط

مادی منتقل می گردد و انرژی حاصل از منبع ارتعاشی را با خود انتقال میدهد (۶). در واقع موج یک تغییر فشار، تنش، سرعت یا ستاب در محیط ایجاد می نماید که این تغییر وضعیت در محیط انتشار می یابد (۵). امواج الکترو-ماگنتیک در خلا (محیط غیر مادی) نیز منتشر می شوند (۷)، (۶).

انواع امواج:

اگر راستای انتشار امواج و ارتعاش ذرات موازی هم باشند امواج را امواج طولی یا امواج نوع L می نامند. چنانچه راستای انتشار امواج عمود بر راستای ارتعاش ذرات باشد امواج را برشی یا عرضی یا نوع S می نامند (۷)، (۶)، (۵)، (۲)، (۱). غیر از موج عرضی یا نوع دیگری از موجهای عرضی بنا بر مبنای امواج سطحی یا Rayleigh، امواج Love و امواج ورقه‌ای Plate یا Lamb وجود دارند (۲). موج سطحی موجب حرکت ذرات محیسط در مسیر بیضی گون، بصورت حرکت ترکیبی در راستای انتشار و عمود بر راستای انتشار می شود (کفل ۱-۱) .


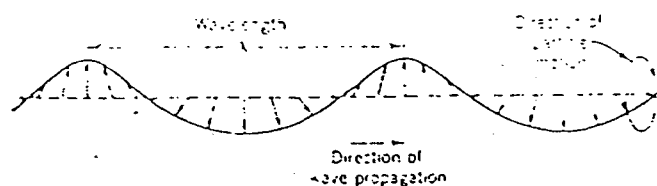


Figure 1-1 Surface (Rayleigh) waves. The particles on the surface of a solid move in an elliptical path. (After Krautkrämmer) (۷)

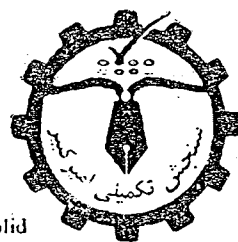

دامنه‌ها بین حرکت بصورت اکسپونانسیل با افزایش عمق کاهش می یابد. در عمق یک طول موج از سطح، دامنه‌ها ارتعاشات کمتری از ۱/۱۰ دامنه موج در سطح است (۲).

نوع دیگر امواج عرضی امواج Love می باشد که در شکل (۱-۲)

نشانداده شده است. این نوع موج در یک لایه نازک، گسیده شده بر روی بدنه انتشار می یابد. راستای ارتعاش ذرات لایه موازات سطح جسم و عمود بر راستای انتشار می باشد (۲) . .

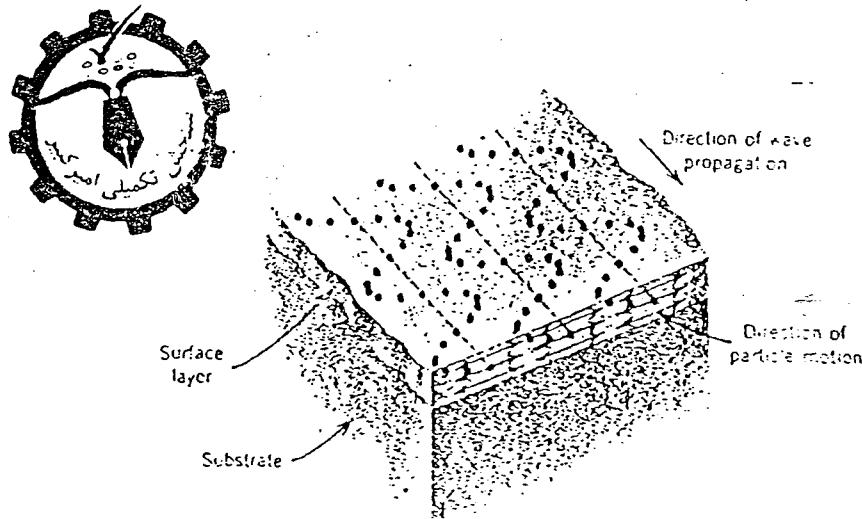


Figure 1-2. Love waves propagate in a thin surface layer which is lying on top of a substrate consisting of another material. (۲)

امواج تولید شده در صفحه ای که ضخامتش قابل قیاس با طول موج باشد، را امواج Lamb یا Plate می نامند (۲) . .

امواج طولی :

امواج طولی براحتی تولید و آشکارسازی کردند (۱). آنها می توانند در مایعات، جامدات و گازها انتشار یابند و با سرعت بالا حرکت کنند (۷)، (۶)، (۵)، (۲)، (۱). همچنین طول موج آنها در اکثر اجسام کوچک است (۵)، (۱). طول موج این امواج در اکثر اجسام در مقایسه با ابعاد سطح مولد ارتعاش کوچک است (۱) . .

سرعت این امواج در یک جسم جامد بوسیله رابطه زیر بدست می آید (۵)

$$C = \sqrt{\frac{E}{\rho} \frac{(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}} \quad : (1), (2)$$

مدول بانک $E_T =$ سرعت $C =$
 نسبت پوایون $\mu =$ دانسته، جم $\rho =$

 


Figure (1-9) Representation of particle movement due to longitudinal waves (1)

سرعت انتشار موج تابع نسبت قطر مقطع محیط انتشار بر طول موج است و با افزایش این نسبت زیاد می گردد (۱)، (۵). سرعت این موج در مایعات و گازها توسط رابطه زیر بدست می آید (۱)، (۲):

$$C = \sqrt{\frac{1}{\rho B_{ad}}} \quad (1), (2)$$

$B_{ad} =$ تراکم پذیری آدیاباتیکی، $\rho =$ دانسته

$$C = \sqrt{\frac{K}{\rho B_{is}}} \quad (1) \quad K = \text{نسبت گرماها یویژه}$$

$\rho =$ دانسته

$$C = \sqrt{\frac{K P_0}{\rho}} \quad (2) \quad B_{is} = \text{تراکم پذیری دردمای ثابت}$$

$P_0 =$ فشار استاتیکی (در گازها)

امواج برشی :

شکل (۱-۴) نشان دهنده حرکت ذره بعلاوت موج عرضی تولید شده در جسم، بواسطه بکارگیری یک نیروی برش روی یک صفحه از جسم، می باشد (۱). بسا توجه بدشکل (۱-۵) کل جسم بصورت عرضی ارتعاش می نماید، در اجسامی که هیچگونه الاستیسیته ای در برابر برش ندارند مثل مایعات و گازها انتشار امواج عرضی غیرممکن است (۱)، (۲)، (۵)، (۶)، (۷). سرعت موج عرضی در حدود ۴۸٪ سرعت موج طولی در همان ماده است. به همین علت طول موج آن نیز

کوتاهتر است (۱)، (۲)، (۵). سرعت این امواج در جامدات بواسطه رابطه زیر

مشخص می گردد . .

$$c = \sqrt{G/\rho}$$

مدل برشی $G =$ دانسیته $\rho =$ (۱)، (۲)، (۵)

 


Figure 4-4: Particle movement due to shear waves (1)


 


Figure 4-5: Total vibration of a body due to shear waves (1)

امواج سطحی :

چنانچه سطحی از یک جسم مانند تولید امواج برشی مرتعش شود موج را موج سطحی می نامند. موج حامله تنها روی سطح منتشر می گردد بدون این که بداخل جسم نفوذ نماید (۱)، (۵).

 Figure 4-6: Vibration of surface waves (1)



طول موج این امواج بی نهایت کوچک است و سرعت آنها ۰/۹ سرعت موج برشی است (۱).

$$c = 0.9 \sqrt{G/\rho}$$

البته برای بدست آوردن سرعت موج سطحی در جامدات رابطه زیر را نیز داده اند (۲)، (۵).

$$c \approx 0.02 \sqrt{G/\rho}$$

سرعت امواج طولی می تواند در میانه های بلند که نسبت قطر به طول موج آنها خیلی کمتر از یک است، توسط رابطه $\sqrt{E/\rho}$ بدست آید (۲)، (۵).

مدول الاستیسیته $E =$ دانسیته $\rho =$



غیر از تقسیم بندی فوق، امواج را بدو دسته سطح **Plane** و کروی **Spherical** نیز تقسیم می نمایند. امواج سطح وقتی بوجود می آیند که سطح تخت، تولید ارتعاش نماید. در این صورت نقاط هم فاز امواج صاف دره روی سطوح تخت موازی قرار خواهند داشت. برای تولید امواج کروی منبع، نقطه ای یا متمرکز باید باشد. در این صورت نقاط هم فاز امواج روی سطوح کروی متحدالمرکز قرار خواهند داشت.

امواج صوتی را بلحاظ فرکانس نیز تقسیم بندی می نمایند. امواج قابل شنیدن **Audible** باند فرکانس ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز را می پوشانند. امواج زیر ۲۰ هرتز را زیر شنوایی **Infrasonic** و امواج بالاتر از ۲۰ کیلوهرتز را فوق شنوایی **Ultrasonic** می نامند. لازم به ذکر است که اختلاط ماوراء صوت **Supersonic**، حدموتی **Sonic** و مادون صوت **Subsonic** مربوط به سرعت می باشند و نباید برای فرکانس بکار برده شوند.


امواج صوتی می توانند همسانند یا امواج منعکس شوند (**Reflection**) انکسار پیدا کنند (**Refraction**) یا پراش داشته باشند (**Diffraction**) (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵).

طول موج:

طول موج عبارت است از طول مسیری که موج در زمان یک پریود طی می کند و از رابطه $\lambda = \frac{c}{f}$ بدست می آید که در آن f فرکانس ارتعاش می باشد.


امواج ایستاده :

تقریباً " تمام صوتهای حاصل از اسپه‌بهای موسیقی، در نتیجه تشکیل امواج ایستاده بوجود می‌آیند. موجهای ایستاده را میتوان در هر نوع ماده اعم از جامد، مایع، یا گاز بوجود آورد و برای تولید آنها کافیت دو دسته موج هم فرکانس را در خلاف جهت یکدیگر در محیط مورد نظر انتشار داد. در شکل (۱-۷) نمونه‌ای از موج ایستاده عرضی در یک طناب نشان داده شده است . .

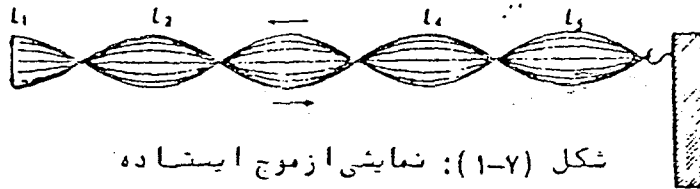

شکل (۱-۷): نمایشی از موج ایستاده


چنانچه ملاحظه می‌گردد قسمت‌هایی از این موج دارای حداکثر دامنه‌اند، که شکم (Loop) نامیده میشوند و قسمت‌هایی که دارای حداقل دامنه‌اند که در واقع ثابتند و گره (Node) نامیده میشود (۶)، (۵) . .

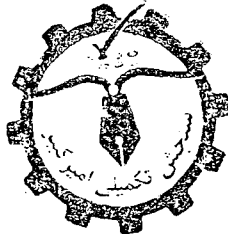

۱-۳- تاریخچه اولتراسونیک :

موج اولتراسونیک بطور طبیعی بخشی از امواج صدای خفاش‌ها را تشکیل میدهد (۱۲ هرتز تا ۷۰ کیلوهرتز) (۱). حدود یکصد و سی سال پیش شخصی بنام Rodolph Koenig (کاسفردت بالای شنوایی انسان) توانست ارتعاشات اولتراسونیک را تولید نماید و متعاقب آن وسایلسنسی نظیر دیابازون Tuning fork، میل‌های تیغه‌های فولادی Steel bars و لوله‌های ارگ Organ pipes را برای تولید ارتعاش در هوا در فرکانس ۴۰۹۶ HZ تا ۹۰۰۰۰ HZ ساخت (۲) . .


در سال ۱۸۸۲ شخصی بنام P. Galton لوله مولده زوج اولتراسونیک

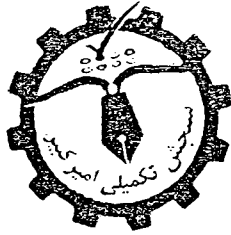

(سوت اولتراسونیک) کاملتری نسبت به لوله Kooing با فرکانس قابل تغییر در قلمرو شنوایی و فوق شنوایی تا ۲۵ کیلوهرتز ساخت. در سال ۱۹۰۷ شخصی بنام Altberg برای کشف و اندازه گیری امواج اولتراسونیک در هوا تا فرکانس ۳۰۰ کیلوهرتز وسیله ای ساخت، او برای تولید امواج اولتراسونیک از تخلیه الکتریکی خازن استفاده نمود. تواد تکنولوژی اولتراسونیک را شاید بتوان در زمان جنگ جهانی اول، توسط پروفسور P. Langevin، برای مقابله با زیر دریایی هایی که نیروی دریایی فرانسه را تهدید می نمودند، دانست. وسیله یا خسته شده و توسط کریستال کوآرتز تولید ارتعاشات اولتراسونیک با قدرت زیاد در آب می نمود. با بداندانست که خواص پیزوالکتریک کریستال کوآرتز حدود سی و پنج سال قبل از آن کشف شده بود ولی عملاً "مورد استفاده قرار نگرفته بود (۲). بر اساس اظهار منابعی (۱) از اولتراسونیک در سالهای جنگ اول (۱۹۱۴-۱۸) برای بافتن زیر دریایی ها، استفاده گردید.

در سال ۱۹۲۷ خواص و اثرات اولتراسونیک نظیر تجمع و توده ای شدن ذرات (Agglomeration) (در اثر امواج ساکن قوی در ناحیه گره ها)، امولسیون سازی (Emulsification) (خورد کردن و پراکنده کردن ماده ای در داخل ماده دیگر زمانی که در حالت عادی با هم قابل مخلوط شدن نیستند)، پراکنندگی کلوئید (Dispersion of colloids)، تمیزه شدن مایعات (Atomization)، ذره ریز شدن و خورد شدن انجام شگننده (Fragmentation)، انهمندام کلبولهای قرمز خون و پدیده های گوناگون ناشی از حرارت. اصطکاکی توسط Wood و Loomis کشف گردیدند (۱)، (۲). برای تولید امواج، آنها از دیسکهای کوآرتز غوطه ور در روغن که بوسیله ولتاژ ۵۰،۰۰۰ ولتی تحریک می شوند، استفاده نموده و امواجی با فرکانس ۱۰۰ کیلوهرتز تا ۷۰۰ کیلوهرتز تولید نمودند.

تا سال ۱۹۴۶، علی رغم مطالعات زیادی که در این زمینه صورت گرفته

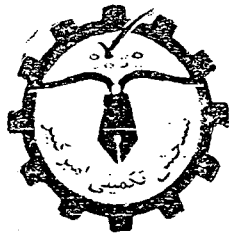

بود، هنوز اولتراسونیک بعد از آن وسیله‌ای برای تولید و انجام فرآیند بیکار گرفته نشده بود. بعد از این زمان بود که این پدیده از حیثه آزمایشگاه‌ها به بازارها و دودرگاه‌های بعد از جنگ دوم جهانی ماشینی آلات اولتراسونیک‌سی زیادی تولید گشتند (۲) . .

غیر از استفاده از اولتراسونیک در انجام فرآیندها، از آن برای یافتن عیوب در مواد استفاده گردیده است. اولین بار در سال ۱۹۲۹ شخصی بنام Sokolov کاربرد آنرا برای این منظور پیشنهاد نمود. در آن زمان و بعد از آن موج پیوسته برای مطالعه انتقال صوت از مرز جدایی مواد و درون بدنه‌ها بکار رفت و فعالیت‌هایی برای ساخت سیستم‌های نمایشگر مناسب صورت گرفت. در زمان جنگ جهانی دوم روش پالس - اکو (Puls^e-echo Technique) پایه گذاری گردید و افرادی نظیر Firestone در آمریکا و Sproule در انگلستان مطالعات زیادی در این زمینه انجام دادند (۲) . .

میل به کار بردن اولتراسونیک برای ماشین‌کاری در دهه‌های اخیر بدلیل محدودیت‌های این روش فروکش نموده است و معمولاً تنها برای دریل‌کاری و ایجاد سوراخ در قطعات شکننده از آن استفاده می‌شود. در حالیکه کاربرد اولتراسونیک برای تست غیر مخرب، در امور پزشکی و برای سایر فرآیندها همواره تحت مطالعه و تکمیل و توسعه کار برد بوده است . .

۱-۴- ماشین‌کاری با امواج اولتراسونیک :


همانطور که در تعریف آمده، ماشین اولتراسونیک از نوسانات فرکانس زیاد سرازار^۲ جزو رگل ساینده استفاده نموده، عمل براده برداری را با نیروی مکانیکی میکروکوپنی امکان پذیر می‌سازد. شکل (۱-۸) بطور شماتیک ساختار اجزای آن را نشان میدهد (۸) . جداول (۱-۱) و (۱-۲) بعضی از خصوصیات مهم ماشین‌کاری اولتراسونیک را نشان میدهند (۸) . .

TABLE (1-1) Typical Values for USM Operating Parameters (6)

Power	200 to 4000 watts
Frequency	10 to 40 kHz (most frequently 20 kHz)
Abrasive type	Boron carbide (most frequently) (see tables 10.7-5 and 10.7-6)
size	100 to 2000 (see table 10.7-10)
concentration	20% to 60% by volume in water (use lower percentage for the larger tools); Oil is used sometimes for finishing
flow	Ample, sharp and cool (replenish as becomes worn) (35° to 40°F (2° to 5°C) desirable)
Vibration amplitude	0.0005 to 0.0025 inch (0.013 to 0.063 mm) (nominal diameter of grit should be approximately equal to the vibration amplitude)
Tool tip force	1 to 100 lb (0.45 to 45 kg) (generally less than 10 lb (4.5 kg))
Tool material	Mid steel, 303 stainless steel, Monel, 52100 steel, molybdenum
Overcut and cutting gap	Approximately 2 times grit size
Wear ratio	0.7:1 to 1000:1 (see table 10.7-16)
Feed rate	0.022 to 0.10 in./min (0.05 to 2.5 mm./min) (users live to debris accumulation in gap to sharpness of grit and depth of cut)
Depth of cut	Up to 2.5 inches (64 mm)
Area of cut	Up to 3.5-inch (89 mm) diameter
Accuracy	± 0.001 inch (± 0.025 mm) typical; ± 0.0002 inch (± 0.005 mm) possible
Taper	Up to 0.005-inch (0.127 mm) (mm./mm)
Surface roughness R _a	20 to 30 μm (0.5 to 0.76 μm)

TABLE (1-2) Typical USM Operating Conditions (8)

PARAMETER	ROUGHING	SEMI-FINISHING	FINISHING
Tolerance, inch	± 0.001	± 0.0005	± 0.00025
Roughness, micro-inch R _a	30	25	20
Grid size number	230	400	600
Grid average size, inch	0.00248	0.00090	0.00044
Grid average size, micron	63	23	11.2
Abrasive concentration, %	55	45	35
Overcut, inch	0.005	0.002	0.0005
Machine stroke	0.0025	0.0015	0.0005

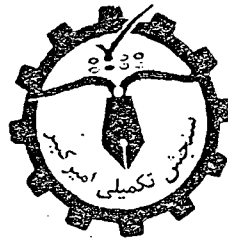

Handwritten notes in Persian script, including terms like 'سایز' (size), 'غلظت' (concentration), 'تکان' (vibration), 'نیروی نوک ابزار' (tool tip force), 'ماده ابزار' (tool material), 'عمق برش' (depth of cut), 'نسبت سایش' (wear ratio), 'سرعت تغذیه' (feed rate), 'عمق برش' (depth of cut), 'مساحت برش' (area of cut), 'دقت' (accuracy), 'تپش' (taper), and 'خشکی سطح' (surface roughness).

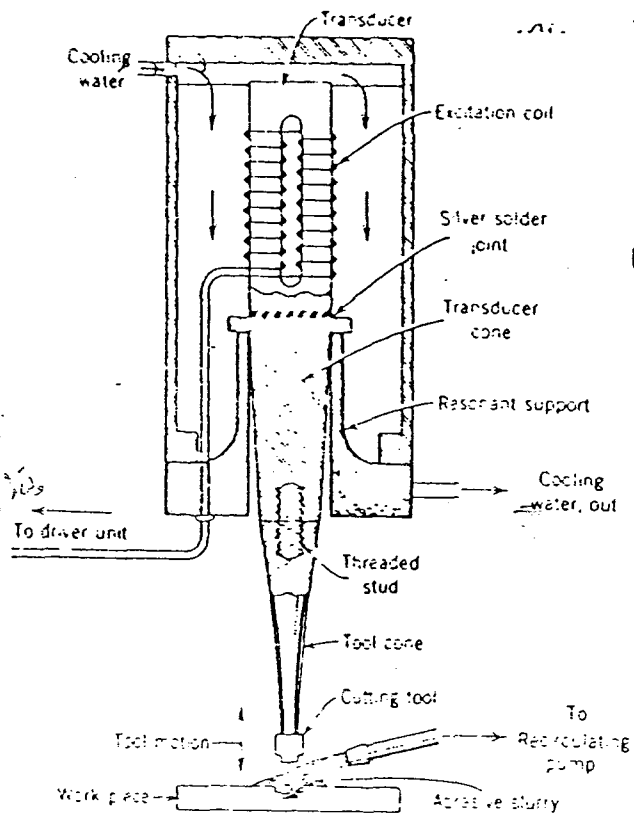


Figure (1-8) This schematic diagram shows a typical magnetostriction transducer and tool assembly that is used to cut a hole in a workpiece by means of ultrasonic impact machining. (Sheffield Corp. (2)


۱-۴-۱- اجزای مهم ماشین اولتراسونیک :

قسمتهای مهم و اساسی ماشین اولتراسونیک عبارتند از (ز):

- | | |
|--|--------------------|
| Generator | ۱- ژنراتور |
| Transducer | ۲- ترانسدایوسر |
| Mechanical Transformer or concentrator | ۳- متمرکزکننده |
| Tool | ۴- ابزار |
| Work piece | ۵- قطعه کار |
| Abrasive slurry system | ۶- سیستم گل ساینده |

Handwritten notes in Persian at the top left of the page.

Handwritten notes in Persian on the left side of the diagram.

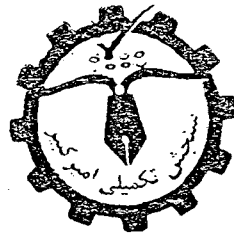

Static loading system

۷- سیستم بارگذاری استاتیک

در این قسمت راجع به هر یک از این اجزا بحث می‌گردد.


System Mechanical components

۱-۱-۴-۱- ژنراتور:


ژنراتور اولتراسونیک تا مین کننده انرژی بوبین هسته اولتراسونیک است. وظیفه این ژنراتور تا مین انرژی نوسانی هسته اولتراسونیک است. این ژنراتور در واقع از چند طبقه تشکیل شده است که شامل اسیلاتور- طبقه تقویت ولتاژ- طبقه قدرت اولیه و طبقه قدرت نهایی است.

اولین طبقه ژنراتور، طبقه اسیلاتور یا نوسان ساز است. وظیفه این طبقه ایجاد موج سینوسی با فرکانس دلخواه (در محدوده کاری مثلاً ۱۸ تا ۳۰ کیلو هرتز که اکثراً "حدود ۲۱ کیلو هرتز مورد نظر است) میباید. معمولاً ژنراتور را طوری می‌سازند که بتوان در قطر و محدودی فرکانس را تغییر داد (مثلاً $100 \text{ Hz} \pm 21 \text{ KHz}$)، مدارهای مختلفی برای اسیلاتور وجود دارد اما چون اسیلاتور مورد استفاده این دستگاه باید از پایداری زیبایی برخوردار باشد (تغییرات فرکانس آن بسیار جزئی است) بهترین است که از اسیلاتورهای چند طبقه که شامل طبقات تنظیم گین و دامنه و غیره است استفاده گردد. همچنین بهترین است از اسیلاتوری استفاده شود که فرکانس آن قابل تنظیم با ولتاژ ورودی است (VCO) (Voltage control Oscillator) البته اسیلاتورهای مختلف دیگری هم بصورت ترکیبی از IC های مختلف وجود دارند که میتوان از آنها بعنوان اسیلاتورهای کنترل شده با ولتاژ استفاده کرد (۱۱).

طبقه بعدی قسمت تقویت ولتاژ است. وظیفه این طبقه همانطور که از نامش پیداست تقویت دامنه موج سینوسی حاصل از طبقه اول است. موجی که طبقه اسیلاتور ایجاد میکند در حدود ۵ ولت (در صورت استفاده از اسیلاتورهای IC)

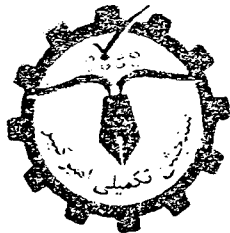

و حداکثر تا حدود ۱۵ ولت است که باید برای استفاده در طبقات بعدی تقویت شود. برای این منظور طبقه دوم ولتاژ طبقه اول را تقویت می کند پس از این طبقه، طبقه تقویت جریان اولیه وجود دارد و احتمالاً " ممکن است نیاز به استفاده از طبقه دیگری برای تقویت جریان باشد. "

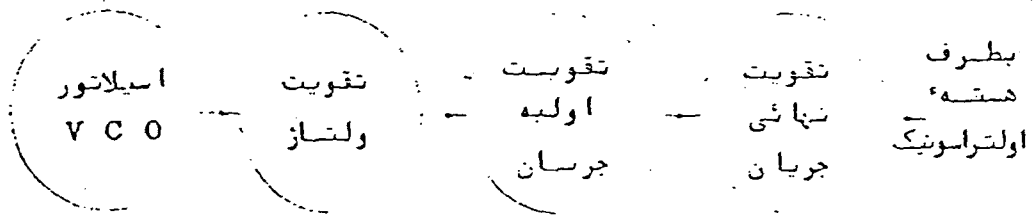


شکل (۹-۱) .

در سه طبقه اول این ژنراتور اشکال زیادی وجود ندارد اما طبقه آخر یعنی طبقه قدرت ثانویه از مشکلترین قسمت‌های این ژنراتور است . .

دلیل این امر آنست که باری که بدخروجی این ژنراتور وصل می شود یک بار اهمی ساده نیست بلکه یک اندوکتانس تقریباً " بزرگ و در فرکانس نسبتاً بالا است و با توجه به این که امپدانس این بار از رابطه $L\omega = 2\pi fL$ بدست می آید چون هم L و هم f خیلی زیاد است بار دارای امپدانس خیلی بالائی است و برای این که جریان مثلاً " ۱۰ آمپری به آن تزریق شود به ولتاژ خیلی بالائی احتیاج می باشد (بالا تر از کیلوولت) که این امر با مدار همسایه ترانزیستور ممکن نیست. پس باید با اصلاحی در مدار اثر سلفی را تقلیل داد این کار با استفاده از خازن امکانپذیر می باشد. .

در مورد راندمان ژنراتور، راندمان طبقه اسیلاتور و طبقه تقویت ولتاژ چندان مهم نیست. چون این طبقات توان بسیار کمی در مقایسه با توان اسمی ژنراتور مصرف می کنند طبقه ای که راندمان ژنراتور را تعیین می کند طبقه قدرت است اگر طبقه نهائی بصورت تقویت کننده Push-Pull کلاس A بسته شود از نظر تئوری راندمان آن ۷۸٪ خواهد بود اما در این صورت امواج Cross over پدید می آید یعنی شکل موج به صورت شکل (۱۰-۱) خواهد شد

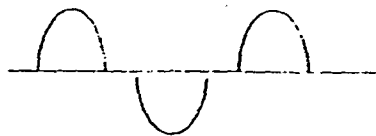

شکل (۱۰-۱)

برای اینکه چنین شود از Push Full کلای AB استفاده میشود که راندها آن کمی کمتر خواهند شد (۱۱).

در نهایت با توجه به طبقات قبلی و توان مصرفی آنها اگر راندها

تقویت کننده به حدود ۷۰٪ برسد بسیار مناسب خواهد بود.




۱-۴-۱-۲- تراشدیوسر:


برای تبدیل نوسانات الکتریکی به ارتعاشات مکانیکی ۲ روش وجود دارد. در روش اول از خاصیت پیزوالکتریک بعضی کریستالها استفاده می گردد در روش دوم، یکدیگر روش مغناطیسی است، از یک سیم پیچ که بدور هسته ای مغناطیسی پیچیده شده است استفاده می شود. هسته در خلال یک سیکل مغناطیسی شونده می شود که در اثر عبور یک جریان متناوب با فرکانس بالا از سیم پیچ بوجود می آید، تفییر طول می دهد، در ماشینهای اولتراسونیک مدرن از این روش برای تولید ارتعاشات استفاده می گردد. هسته تراشدیوسر شامل یک توده ورقه ورقه نازک می باشد که از فلزی ساخته شده است که دارای حداقل سطح هیستریزس و بیشترین مقاومت الکتریکی می باشد. هسته را بدین جهت بصورت ورقه ورقه می سازند تا بتوانند افت فوکو (جریانادی Eddy current) را کاهش دهند و انرژی اتلافی را حداقل برسانند و از طرفی هسته بتواند تغییر طول ماکزیمم را با تحمل تنشها و حداقل آسیب پذیری در میدان مغناطیسی بدهد. همچنین جنس مورد استفاده برای هسته، باید مقاومت خوبی در مقابل خستگی داشته باشد. در میان مواد فرومغناطیس عموماً "ازنیکل و آلیاژهای

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

Perman...
 (برای...)
 (برای...)
 (برای...)
 (برای...)

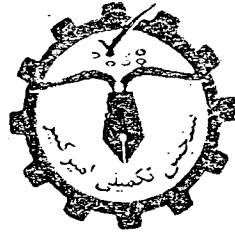


آن برای اینکار استفاده می گردد (۹)، (۱۰)، شکل زیر (شکل ۱۱-۱) ترانسدیوسر مغناطیسی را نشان می دهد برای توانهای بالای ۲۵۰ وات از آب خنک کسین (Water Jacket) برای خنککاری استفاده میگردد البته این روش برای ترانسدیوسر نوع شکل (۱۱-۱۱) مشکل است، لذا از نوع (۱۱-۱۱ ii) که دارای سیستم خنککاری راحتتر و جمع و جورتری است، برای توانهای بالای ۲۵۰ وات استفاده می گردد، که البته دارای راندمان طرح ۱ نمی باشد (۹)، (۱۰).

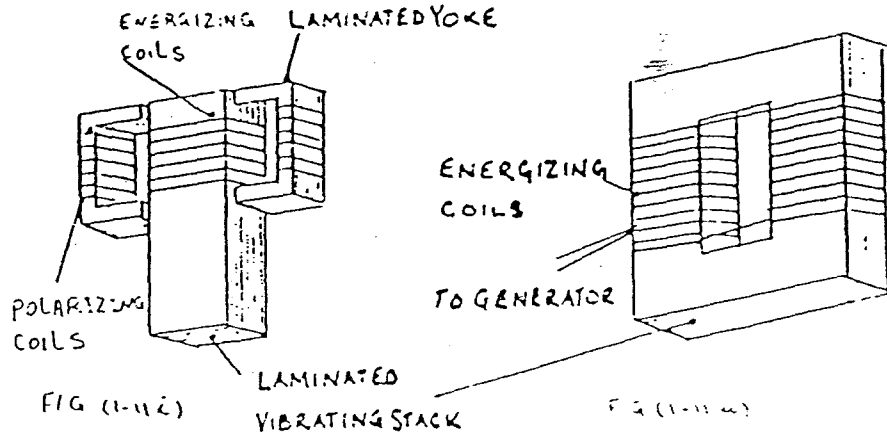

" نکات مربوط به طراحی ترانسدیوسر در قسمت های بعدی به تفصیل

خواهند آمد."

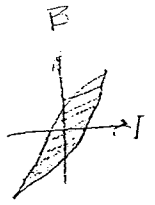

Handwritten notes in Persian: "در این قسمت به بررسی ساختار و نحوه کارکرد این ترانسدیوسر خواهیم پرداخت..."

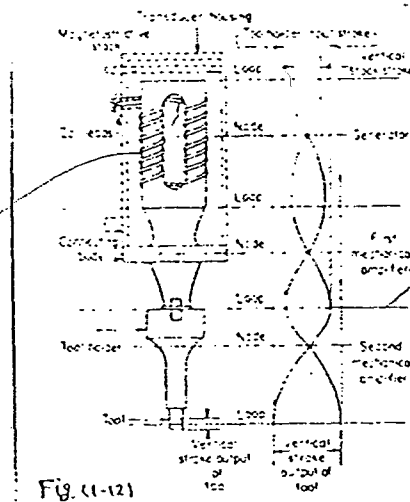


Fig. (11-12)

Schematic diagram of a transformer used in the ultrasonic making process. (Ex. 11-12) (1)

Handwritten notes in Persian: "توان این ترانسدیوسر... مقاومت ماده... فرکانس..."

$$P = \frac{E^2}{R}$$

$$\uparrow R \Rightarrow \uparrow \frac{1}{P}$$

Handwritten notes at the bottom of the page: "در این قسمت به بررسی ساختار و نحوه کارکرد این ترانسدیوسر خواهیم پرداخت..."



جنس ابزار	جنس قطعه کار	
	شیشه	تنگستن کارباید
مس	۱:۲۰۰	-
فولاد نرم	۱:۱۰۰	۱:۱/۲
فولاد نقره‌ای (نوع ۱۰۰۰)	۱:۲۲۰	۱:۳/۸۵
فولاد دزدنگ	۱:۱۴۵	۱:۲/۸۱
برنج	۱: ۵۰	۱: ۰/۷
تنگستن کارباید (نوع ۱۰۰۰)	۱:۱۰۰۰	۱: ۰/۹

جدول (۱-۳): نسبت سایش ابزار به سایش قطعه کار برای ابزارها و قطعات کار مختلف (۹)، (۱۰).

نتایج رضایت بخشی از ابزارهایی با جنسهای چتر (Tough) و غیر شکننده و غیر ترد (Ductile) بدست آمده است (۵)، (۶)، (۲)، (۱)، (۱). نمونه‌هایی از این ابزارها عبارتند از: فولادهای دزدنگ و آلیاژی فولاد نرم، فولاد کربن متوسط (۱۰)، (۹)، مونل متال و مولیبدنیم (۸). جدول (۱-۴) اثر جنس ابزار را روی نرخ براده‌برداری نشان میدهد (۸). جدول (۱-۵) سایش ابزار را برای حس‌هاک مختلف نشان میدهد در این جدول ذرات ساینده B₄C یا مش ۱۰۰ می باشد (۸).

ابزار یا بدیهه‌سادی قابل ماشین کاری باشد ولی باید حداقل سایش را در عمل ماشین کاری اولترا سونیک داشته باشد. جنس ابزار باید نسبت به خستگی مقاوم باشد (۲)، (۵). به همین خاطر انبار ابزار را احتیاج به مراقبت خاص دارد چرا که در اثر هرگونه خراش یا ترک ریز، شکست ابزار در اثر خستگی خیلی سریع رخ می‌دهد (۱۲)، (۸). لازم به ذکر است که مواد نرم برای ابزار مناسب نیستند چرا که در هنگام ماشینکاری، مخصوصاً در دما منته‌یاد، دچار تغییر فرم



بلاستیک می گردند و روی آنها پلیسه‌هایی بوجود می آید. همچنین مواد دس‌ترم انرژی مکانیکی را جذب نموده و به حرارت تبدیل می‌نمایند (۵)، (۹)، (۱۰). هر چه ابزار بلندتر انتخاب گردد با تغییر فرم الاستیکی جانبی، که ابزار هنگام کاهش و افزایش طول می دهد، احتمال دارد که سوراخ ایجاد شده گشادتر گردد (۱۲)، (۹)، (۱۰)، (۵). این پدیده در اثر ضربه‌های جانبی ابزار به گل ساییده و دیواره اطراف سوراخ بوجود می آید. لذا برای کم کردن این احتمالات بهتر است که حتی الامکان از ابزار کوتاه استفاده گردد (۱۲)، (۱۰)، (۹)، (۵). جرم ابزار نیز دارای اهمیت است. چرا که ابزارهایی که دارای جرم زیادی باشند انرژی اولتراسونیک و در نتیجه راندمان ماشینکاری را کاهش می‌دهند (۱۲).

(توضیح: این داده‌ها برای ابزارهای مختلف است)

تأثیر فرکانس و دامنه بر نرخ برش

TABLE(1-4) Effect of Tool Material on Cutting Rate (۵).
(Soda glass work material B,C abrasive composition standard at 20 kHz)

TOOL MATERIAL	TOOL SHAPE	CUTTING RATE, * mm/min			
		Amplitude = 0.002 in		Amplitude = 0.001 in	
		Abrasive 100 mesh	Abrasive 400 mesh	Abrasive 100 mesh	Abrasive 400 mesh
Copper	Circular, 1/2 inch dia	0.063	0.020	0.016	0.006
Brass (BES 251)	Circular, 1/2 inch dia	0.090	0.028	0.022	0.008
Mild steel (EN2)	Circular, 1/2 inch dia	0.085	0.022	0.021	0.007
Silver steel	Circular, 1/2 inch dia	0.074	0.022	0.020	0.008
Stainless steel (18% Cr, 8% Ni, 0.1% C)	Circular, 1/2 inch dia	0.071	0.020	0.018	0.006
Tungsten carbide	Triangular, 1/8 inch base	0.156	0.100	0.038	0.030
Mild steel (EN2)	Triangular, 1/8 inch base	0.150	0.102	0.035	0.029
		CUTTING RATE, * mm/min			
		Amplitude = 0.051 mm		Amplitude = 0.025 mm	
		Abrasive 100 mesh	Abrasive 400 mesh	Abrasive 100 mesh	Abrasive 400 mesh
Copper	Circular, 12.7 mm dia	1.60	0.51	0.41	0.15
Brass (BES 251)	Circular, 12.7 mm dia	2.28	0.71	0.56	0.20
Mild steel (EN2)	Circular, 12.7 mm dia	2.18	0.56	0.53	0.18
Silver steel	Circular, 12.7 mm dia	1.66	0.56	0.51	0.20
Stainless steel (18% Cr, 8% Ni, 0.1% C)	Circular, 12.7 mm dia	1.80	0.51	0.46	0.15
Tungsten carbide	Triangular, 3.2 mm base	3.96	2.54	0.97	0.76
Mild steel (EN2)	Triangular, 3.2 mm base	3.81	2.59	0.91	0.74

SOURCE: Adapted from E. A. Neppiras and R. D. Foxell, p. 322

* Averaged over about 0.1 inch (2.5 mm) penetration

10.8% C, 0.02% S, 0.025% P, 0.26% Mn, tempered in air after quenching from 800°C

نظرات

برای سهولت جریان گل ساينده بداخل فاعله مابين ابزار و قطعه كار، گل تازه را از ميان سوراخ ايجاد شده در درون تركه دهنده به سرا ابزار ميرسانند (همچنين مي توان گل را از ميان سوراخ از پيش تعبیه شده در قطعه كار به موضع ماشينكاري تغذيه نمود) (۱۲)، (۵) .

جنس ديگري نيز براي ابزاريكار مي رود كه در اين حالت براي ماشينكاري احتياجي به گل ساينده نيست ولي هنوز نياز به خنك كردن موضع ماشينكاري وجود دارد، اين ابزار كه از نوع كامپوزيت است، Diamond Impregnated

Tool نامدار (۱۰)، (۹)، (۵) .



۱-۴-۱- قطعه كار :

در اين روش قطعات سخت و يا تردي كه هادي الكتريسيته نيستند ماشينكاري مي گردند (۱۲)، (۱۰)، (۹)، (۸)، (۵) . در جدول زير موادي كه بروش USM قابل ماشينكاري مي باشند ليست شده اند (۸) .

در اين قسم از مواد، لازم است تا در اين روش

Table 8 (1-6) Materials That Have Been Successfully Machined Ultrasonically

Agate	Composites	Limestone	Silicon carbide
Aluminum	Cold chisel steel	Lithium fluoride	Silicon nitride
Aluminum oxide	Ebony	Mica	Stainless steel-hardened
Barium titanate	Ferrite	Molybdenum	Steel
Beryllium oxide	Formica	Molybdenum disulfide	Steel-hardened tools
Boron carbide (fused)	Garnet	Mother of pearl	Ti-6Al-4V
Boron composites	Germanium	Plaster of paris	Tungsten
Brass	Glass	Pyrolytic graphite	Tungsten carbide
Calcium	Glass-bonded - ca	Quartz	Thorium oxide
Carbides	Graphite	Ruby	Uranium oxide
Carbon	Hardened 1035 steel	Sapphire	Uranium carbide
Ceramics	High pressure laminae	Silicon	Zirconium oxide

آكوسونيك
باري مائيت

سوراخ كاري

لازوس

سكود

لازم بذكر است كه در اين روش مواد نرم بيجوجه قابل ماشينكاري نمي باشند چرا كه اولاً بخاطر تغيير فرم، انرژی مكانيكي را جذب مي نمايند



تا نیا " ذرات ساینده در حین عمل ماشینکاری در آنها فرومی روند و عمل
براده برداری تقریباً "متوقف می شود (۱۲)، (۱۰)، (۹)، (۸)، (۵).

۶-۱-۴-۱- سیستم گل ساینده : آب بهترین ماده عمل کننده ذرات است

این سیستم متشکل از گل ساینده، وان ماشین کاری، لوله های حمل گل
ساینده، پمپ، مخزن گل ساینده و سیستم مکش مواد حاصل ماشین کاری می باشد.
مجموعه ذرات ساینده و مایع حمل کننده آن، که می تواند آب یا روغن باشد،
را گل ساینده می نامند (۱۲) (۱۰)، (۹)، (۸)، (۵). در این قسمت بیشتر در
رابطه با ذرات ساینده از نظر نوع، جنس و مورد کاربرد بحث می گردد.
در میان ذرات ساینده مورد استفاده، الماس بهترین توانائی براده
برداری را دارد (۱۰)، (۹)، (۸)، (۵). از ذرات مهم دیگری توان از بین کارباید،
سیلیکون کارباید و آلومینا نام برد.

چنانچه توانائی براده برداری برای الماس ۱ فرض شود برای ۳ نوع ذره
فوق، این فاکتور به ترتیب زیر خواهد بود (۱۰)، (۹)، (۵):

- برای برون کارباید ۰/۵-۰/۶
- برای سیلیکون کارباید ۰/۲۵-۰/۴۵
- برای آلومینا ۰/۱۴-۰/۱۶

برون نیتراید نیز یکی از ذرات مورد استفاده می باشد و در جدول زیر موقعیت
آن با توجه به سختی و توانائی براده برداری مشخص شده است (۸).

TABLE (1-7) Abrasives Used In USM (8)

ABRASIVE	KNOOP HARDNESS	RELATIVE CUTTING POWER
Diamond	5500-7000	1.0
Cubic boron nitride (CBN)	4700	0.95
Boron carbide (B ₄ C)	2800	0.50-0.60
Silicon carbide (SiC)	2480-2500	0.25-0.45
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃)	2000-2100	0.14-0.16

سنگزخم عمیق در سوزن کارباید بسیار مورد

در بیشتر عملیات از یرن کارباید استفاده می گردد. ذرات یرن کارباید
 براحتی شکسته می شوند، لذا می توانند تیزی لازم را حفظ نمایند. در ضمن دارای
 جرم مخصوص کم می باشد و به همین خاطر پودر یرن کارباید می تواند مدت های
 طولانی بصورت شناورد در مایع حمل کننده باقی بماند و براحتی جایجا گردد (۱۰)
 (۹)، (۵). این ماده برای ماشین کاری تنگستن کارباید، فولاد آبدیده و
 سنگ های قیمتی مورد استفاده می باشد. سیلیکون کارباید یا کاربوراندوم
 سیاه به سختی یرن کارباید نمی باشد ولیکن براحتی شکسته می شود و کیفیت
 ماشین کاری خود را برای مدت طولانی حفظ می کند. بعلاوه داشتن جرم مخصوص
 بالاتر، این ذرات نمی توانند مدت های زیاد بصورت شناورد باقی بمانند.
 از ضعف های دیگر آن که ذرات سیلیکون کارباید براحتی یرن کارباید خیس
 نمی شوند اما در عوض ارزان می باشد و برای براده برداری تمام مواد بجز مواد
 خیلی سخت مناسب است (۱۰)، (۹)، (۵).
 اکسید آلومینیم نیز بسیار ارزان است و برای ماشینکاری شیشه و گرامیک
 بسیار مناسب می باشد اما برای ماشین کاری مواد سخت خوب نیست (۱۰)، (۹)، (۵).
 در جدول (۸-۱) قطعات قابل ماشینکاری بوسیله هر یک از ذرات فوق
 داده شده است (۸).

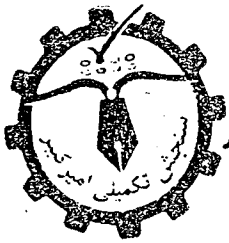


TABLE (1-8) Selection of Abrasive (8)

ABRASIVE	WORK MATERIAL
Boron carbide کربن بور	Tungsten carbide, metals, high density ceramics, minerals, semi and precious stones
Silicon carbide سیلیکون	Low density ceramics, glass silicon, germanium, mineral stones
Aluminum oxide اکسید آلومینیم	Glass, low density, sintered or hard powder compounds.

SOURCE: G. E. Lintford, Machining by ultrasonics, 1971.

سخت گام - ذرات - ساینده
 برای مواد سنگین و قوی
 ساینده - برای ساینده
 ۲۶

در جدول (۱-۹) سرعت برش نسبی برای قطعات کار ترد با استفاده از
 برون کار با یدوسیلیکون کار باید داده شده است (۸). (در این جدول و ۲ جدول
 بعدی فرض شده است که برای حالتی که قطعه کار Soda glass و ذرات ساینده
 B₄C با عدد مش ۱۰۰ باشد، سرعت برشی برابر ۱۰۰ واحد است.)

نمای جدول (۱-۹) سرعت برش نسبی

TABLE (1-9) USM Cutting Speed Index for Brittle
 Work Materials (8)
 (Soda glass using 100-mesh B₄C Abrasive = 100)

WORK MATERIAL	ABRASIVE			
	Boron Carbide			Silicon Carbide 100 mesh
	100 mesh	200 mesh	400 mesh	
Soda glass	160	90	77	85
Myral	73	56	54	
B ₂ O ₃ borosilicate glass	95			
Ferrocube 4K	37			34
Ferrocube (demagnetized)	(32)			
Quartz crystal	(57)			
Fused alumina	19			
Synthetic sapphire	19			
Synthetic ruby	18			
Flint stone	(72)			
Barium titanate ceramic	110			109
Ceramic 507	36			35
Garnet	(55)			
Feldspar	(40)			
Spinel	(48)			
Slate	67			
Al ₂ O ₃ ex.	(34)			(200)



SOURCE: E. A. Neppas and R. J. Foskett, Ultrasonic Machining, Physics
 Technology, Rev. ed., 1958-59, p. 372.
 NOTES: Tool used was in disc form, 1/2 inch (12.7 mm) square,
 1/16 inch (1.59 mm) thick; see figure 10-19.
 Numbers in parentheses are estimates interpolated from measurements
 under somewhat different conditions.

در جدول (۱-۱۰) نیز سرعت برش نسبی برای فلزات و پودرهای مختلف

آمده است (۸).


جدول (۱-۱۱) سرعت برش نسبی را برای سرامیکها میدهد (۸).

TABLE(1-10) USM Cutting Speed Index for Metals (8)
 (Soda glass, using 100 mesh B₂C abrasive - 100)

WORK MATERIAL	ABRASIVE						
	Boron Carbide			Silicon Carbide 100 mesh	Alumina 220 mesh	Sand (grit size 0.012 in)	Diamond Powder (grit size 0.001 in)
	100 mesh	220 mesh	400 mesh				
Soda glass	100	90	77	85	65	47	90
Brass (common yellow)	6.6	5.6					
Die steels							
K.E. 672 (approx. AISI O1), R. 66	1.4	1.3					
C.S.K., R. 62	3.9	3.6					
K.E. 672 (approx. AISI O1), R. 61	2.2	2.1		1.48	0.1	0.1	
K.E. 672 (approx. AISI O1), R. 58		1.7					
Stainless steels							
18% Cr, 8% Ni, 0.1% C	2.1	1.9					
3.5% Cr, 8.4% W, 0.35% V, 0.3% C	1.2	1.1					
Carbon-chrome bearing steel (heat-treated)	1.4						
Sintered tungsten carbide, R. 76	4.1	3.5		2.55	0.2	0.2	4.3
Tungsten	4.8	4.3					
Stellite	4.0	3.7					
Germanium single crystal	(31)			(28)			
Titanium	(4.0)						
Beryllium	(7)						

SOURCE: E. A. Neppiras and R. D. Foskett, p. 371.

NOTE: Same tool used as in table 10.7-7. Numbers in parentheses are estimates interpolated from measurements under somewhat different conditions.

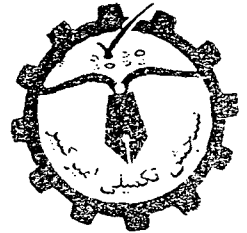

دندان‌زنده‌های گل‌ساینه باید متراکم‌تر باشند تا شتاب بیشتری داشته باشند. در ساینده‌ها باید از گل‌ساینه‌ها استفاده کرد. در ساینده‌ها باید از گل‌ساینه‌ها استفاده کرد. در ساینده‌ها باید از گل‌ساینه‌ها استفاده کرد.

TABLE(1-11) USM Cutting Speed Index for Ceramic Work Materials (8)
(Soda glass, using 100 mesh B.C abrasive = 100)

WORK MATERIAL	ABRASIVE					
	Boron Carbide		Silicon Carbide			Alumina
	100 mesh	400 mesh	100 mesh	400 mesh	600 mesh	220 mesh
Chemical porcelain	70	14	53.5	11	2	25
Temperadex*	60	10	45	7.5	-	20
Faradex*	55	7	41	5	-	2
Vulcanex*	190	51	168	44	2	62
Z.Z. porcelain	90	32.5	75	26	2	10
H.T. porcelain	45	24	41	22	-	8
Frequentite*	47.5	27.5	45	26	-	20
Soda glass	100	45	80	37	8	70

SOURCE: E. A. Neppiras and R. D. Foskett, p. 371.
NOTE: Tool used was mild steel, circular, 1/4-inch (6.5 mm) diameter.
*Trade names of proprietary materials.



اندازه‌های بودریا توجه به نوع عملیات (برداشت کاری یا خشن کاری) تعیین می‌گردد.

در جدول (۱۲-۱) اندازه‌ها با توجه به مورد کاربرد آمده است (۸).

TABLE (1-12) Grit Sizes Used In USM (۸).

GRIT SIZE	PARTICLE SIZE	
	in	μm
Roughing		
120	0.0056	142
140	0.0048	122
170	0.0034	86
200	0.0026	66
230	0.00248	63
270	0.00175	44
325	0.00128	33
400	0.00090	23
Finishing		
500	0.00073	19
600	0.00057	14
800	0.00044	11
900	0.00038	10
1000	0.00032	8
1200	0.00022	6

NOTE: In estimating tool size with respect to tolerances required, the abrasive particle diameter can be considered as an overcut factor. For example, if a 1/4 inch (6.3 mm) diameter hole was being drilled with USM (using 150 grit), the diameter of the hole in the work piece would be equal to 0.250 (6.350 mm) + 2 times 0.0034 (86 μm x 10%) or approximately 0.257 inch (6.53 mm).

برای سرعت براده برداری بیشتر با اندازه‌ها بزرگ باشد (۸).

برای داشتن سرعت براده برداری بهینه ضرورت دارد اندازه‌ها اندکی کوچکتر از دامنه ارتعاشات سرازار باشد (نصف Peak to Peak) و از طرفی اندازه‌ها باید کمتر از ۱/۱۰ مینیمم ابعاد جانبی ابزار باشد (۹)، (۱۰). اگر اندازه‌ها خیلی کوچکتر از دامنه ارتعاشات باشد، بجای عمل براده برداری، حرکت ابزار باعث اسپری نمودن گل ساپنده می‌شود و انرژی صرف فرار گل و غلبه اصطکاک می‌گردد (۹)، (۱۰).



منحنی های (۱-۱۲)، (۱-۱۴)، (۱-۱۵) تا شیر اندازه‌ها را برزبری

سطح می دهند (۸).

واضح است که اندازه‌های ساینده بر روی گشادی جانبی *Over cut* و تolerانس تاثیر زیادی دارد. زمانی که دقت ابعادی زیاد و زمانی سطح خوب مورد نظر است، لازم است بیش از یک ابزار و اندازه‌ها نه مورد استفاده واقع شود. ابزار خشن کاری باید حدود ۲-۴ برابر اندازه متوسط دانه‌های ساینده خشن کاری "کوچکتر انتخاب گردد. سوراخهای عمیق باید در سه مرحله ایجاد شوند؛ مرحله اول با ابزار زیر اندازه (اندازه قطر سوراخ)، دانه‌های ساینده بزرگ و دانه‌های رتعاش زیاد؛ مرحله دوم با ابزار زیر اندازه، دانه‌های ساینده کوچک و دانه متوسط و مرحله سوم با اندازه ابزار نهایی (اندکسی زیر اندازه قطر سوراخ)، دانه‌های ساینده خیلی کوچک و دانه کوچک. تolerانس حامل از ذرات ساینده با مش ۲۸۰ معادل ± 0.0254 میلی مترو با مش ۸۰۰ معادل ± 0.0125 میلی مترو می باشد (۹)، (۱۰).

برای حمل مواد ساینده به ناحیه ماشینکاری به یک مایع حمل کننده احتیاج می باشد (۱۲)، (۱۰)، (۹)، (۸)، (۵). ذرات با مایع مخلوط شده و گلسی را بوجود می آورد که به گل ساینده معروف است (۵). گل ساینده باید حداقل قبولی از ماده ساینده را به محل ماشینکاری بیاورد. همچنین باید دارای قابلیت سیلان و نفوذ خوبی باشد. درصد ذرات ساینده در گل نقش مهمی دارد (۱۰) (۹)، (۵). نمودار شکل (۱-۱۶) تغییرات سرعت براده برداری را با افزایش درصد حجمی ذرات ساینده نشان می دهد (۸).

ملاحظه می گردد که با افزایش درصد حجمی ذرات ساینده در گل ساینده

ابتدا سرعت براده برداری افزایش می یابد ولی از حدود ۳۰٪ به بالا سرعت

براده برداری چندان تغییر نمی کند. چون پمپهای مکانیکی زیر غلظت ۳۰٪

کار می کنند لذا عملاً از غلظت های زیر ۳۰٪ استفاده می گردد (۱۰)، (۹).

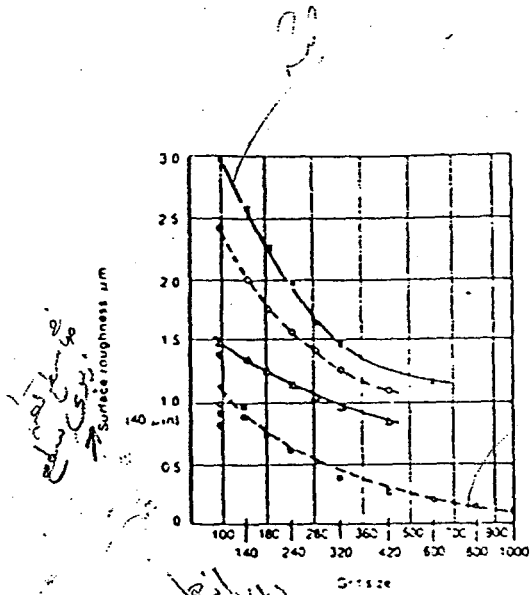


Figure 1-13) Surface roughness versus grit size of boron carbide abrasive. Work material key: x = glass, o = silicon-semiconductor, Δ = inverter-ceramic, □ = hard alloy steel. (D. C. Kennedy and R. J. Grieve, Ultrasonic machining—a review, Production Engineer 54 (1975), p. 435) (8).

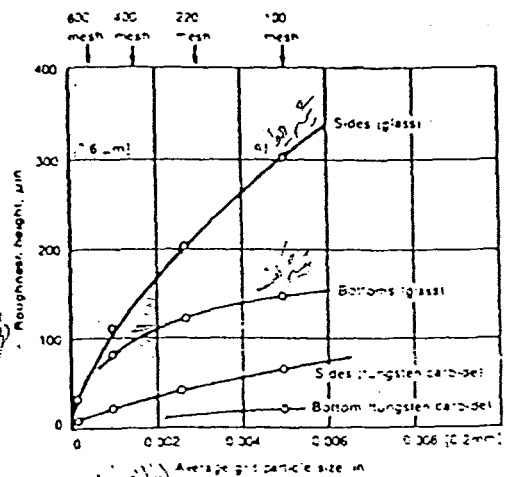


Figure 1-14) Roughness height versus grit particle size for holes in glass and tungsten carbide. (E. A. Neppas and R. D. Fosken, p. 378) (8).



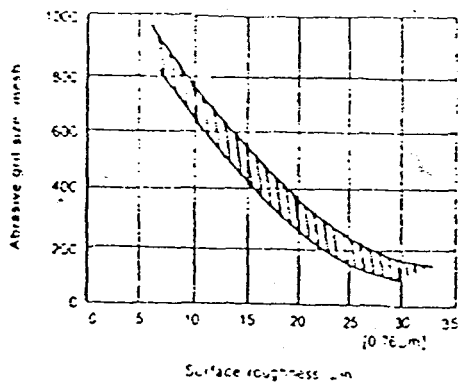


Figure 1-15) Grit size versus surface roughness. Smaller particles produce smoother finishes, larger particles cut faster. (Data modified from A. L. Rosen, Techniques of Ultrasonic Machining, Tool and Manufacturing Engineer 46 (1969) 71-75) (8).

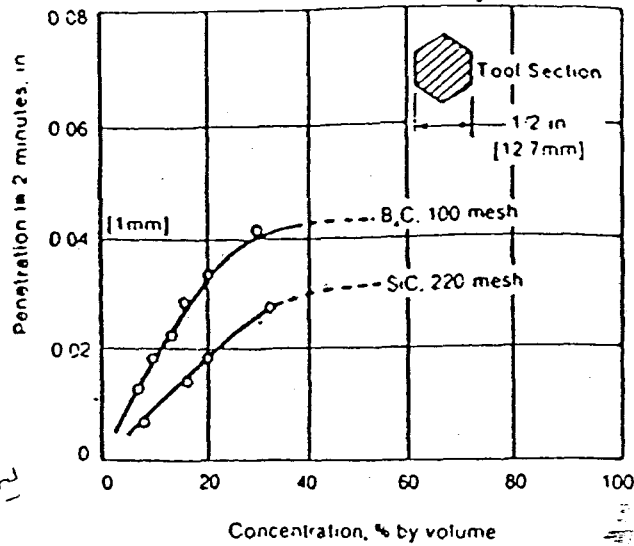


نسبت

Figure(1-16) Penetration in glass as a function of slurry concentration. (E. A. Neppiras and R. D. Foskett, p. 373) (۸).

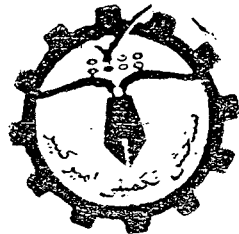

چنانچه در بخش قبلی بیان گردید برای سهولت جریان گل به موضع ماشینکاری سوارخی در ابزار یا قطعه کار تعبیه می نمایند در حالتی که این سوراخ وجود ندارد و عمل رساندن گل به موضع ماشینکاری بطریق معمولی انجام می شود توصیه می گردد که غلظت گل ساینده کم باشد این اجازه می دهد که ذرات براحتمی به مرکز موضع ماشینکاری برسند و همچنین سیلان گل را نیز راحتتر می نماید، ولی باید گفت که نرخ برش برای سطح مقطعهای بزرگ کم میگردد (۱۲). مایع حمل کننده ذرات ساینده باید دارای خصوصیات زیر باشد (۹)، (۱۰)؛

- ۱- خاصیت چسبندگی خوب؛ عدم چسبندگی موضع ماشین کاری باعث نرم شدن ابزار و قطعه کار می شود، در این صورت نه تنها انرژی مکانیکی ارتفاعات تلافی میشود، بلکه فرورفتن ذرات ساینده بداخل سطح قطعات باعث ایجاد یک لایه سخت بر روی قطعه کار شده و عملاً "براده برداری را متوقف مینماید
- ۲- قابلیت ترکندگی و نفوذ خوب به مواضع تنگ (خاصیت موئینگی).

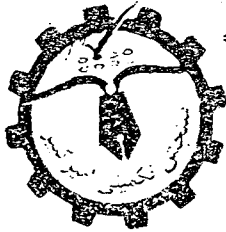

۳- ایجاد باند موشی مناسب بین سرازارودانه‌های ساینده و قطعه کار.

۴- داشتن ضریب هدایت حرارتی بالا.

۵- داشتن هدایت الکتریکی خوب؛ چرا که در اثر تعاش، الکتریسیته ساکن بوجود می‌آید که با ایداز محل ماشینکاری تخلیه گرد و گردنه ذرات ساینده تحت میدان الکتریکی بهم می‌چسبند و دفعه می‌شوند (Electro-phoresis) (۵)، (۹)، (۱۰).

پس برای تهیه گل ساینده به یک مایع با ویسکوزیته کم احتیاج میباشد که دارای خاصیت شوکنندگی خوب، هدایت حرارتی و گرمای ویژه بالا باشد. آب بایعی است که تقریباً تمام این موارد را تامین می‌نماید (۵)، (۹)، (۱۰). لازم به ذکر است که گل ساینده با ایداز آلودگی به مواد چربی و روغن و گریس محفوظ باشد (۹)، (۱۰). بهترین خنک‌کن برای ابزار Diamond Impregnated tool پارافین می‌باشد. درجه حرارتی که برای گل ساینده توصیه می‌شود بین ۲۰-۳۰ می‌باشد که این درجه حرارت باید در سیکل گردش گل ثابت نگهداشته شود (۱۲). ذرات ساینده را بعد از مدتی دور می‌ریزند چون اولاً ذرات کسند می‌شوند و ثانیاً براده‌های حاصل ماشین کاری در گل بصورت شناور درآمده و خاصیت گل ساینده از دست می‌رود (۵). اگر ذرات حاصل ماشین کاری از مواد فرو مغناطیس (آهن - نیکل - کبالت) باشد می‌توان بوسیله آهن ربا آنها را از گل ساینده جدا نمود (۵).

جزء دیگر در سیستم گل ساینده پمپ می‌باشد. از آنجائی که سایش مکانیکی Erosion و فرسایش شیمیایی Corrosion در اینجا زیاد است به همین علت از پمپهای مخصوص مانند پمپ شکل (۱-۱۷) استفاده می‌شود. در این پمپ یا گردش با زوگل ساینده از میان لوله انتظاف پذیر به طرف جلو هل داده می‌شود (۵).

کلیه اجزاء سیستم گل ساینده نظیر لوله‌های انتقال گل، وان ماشینکاری


مخزن گل سیستم مکش مواد حاصل براده برداری باید در مقابل ساییدن مکانیکی و خوردگی شیمیایی مقاوم باشند و معمولاً آنها را از جنس فولاد ضد زنگ و یا پلی مرها انتخاب می نمایند (۵). برای مکش مواد حاصل براده برداری از موضع ماشین کاری از پمپ خلا استفاده میشود و ترتیبی اتخاذ می گردد که از نفوذ گل بداخل پمپ خلا جلوگیری بعمل آید. اجزاء بدنه و حرکت ماشین باید بخوبی پوشیده شده باشند، تا ذرات گل ساییده و بخار مایع حامل ذرات به آنها صدمه نزنند. شاید ضرورت داشته باشد، با قرار دادن اجزاء خاص نظیر گیربکس ها، پولی ها، پاتیل اسکروها، یا تاقانهای حرکتی و غیره در داخل جعبه های بسته، با اعمال هوای فشرده خشک و تمیز محیط را از نفوذ عناصر خارجی حفاظت نمود.

(۵)




۱-۲-۱-۴- سیستم بارگذاری استاتیک :

ضرورت دارد نیروی فزاری معینی ابزار را به سطح قطعه کار بفشارد. مقدار نیرو و بر حسب جنس قطعه کار، جنس ابزار و شکل آن و جنس و نوع گل ساینده حداپتیمی برای ماکزیمم سرعت براده برداری دارد. معمولاً سیستم بارگذاری استاتیک در طول فرآیند همواره بار ثابتی را در حد تنظیمی اعمال و حفظ می نماید. این سیستم می تواند مکانیکی، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی باشد. شکل (۱-۱۸)، جهت ایده گرفتن سیستم بارگذاری استاتیک را نشان میدهد. با افزایش جریان روغن هیدرولیک، بوسیله شیر هیدرولیک، بار اعمالی زیاد می شود (۵).

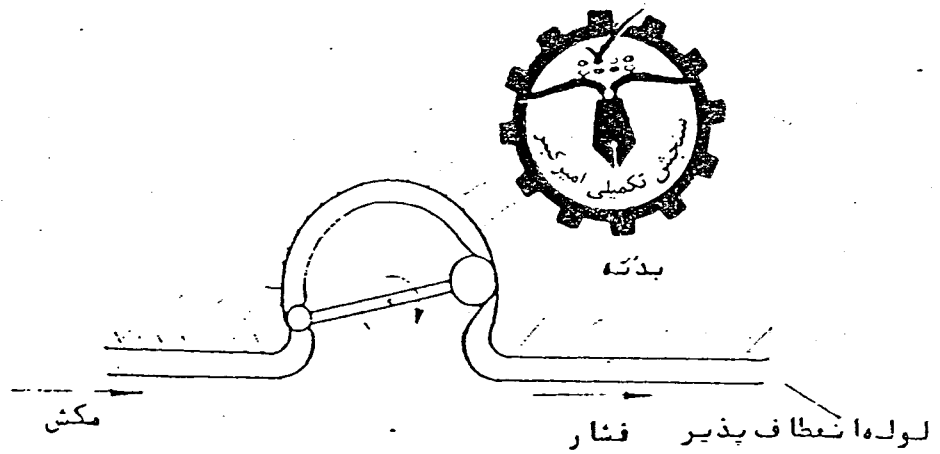

شکل ۱۷- شماتیک عملکرد پمپ مخصوص گل ساینده (د)

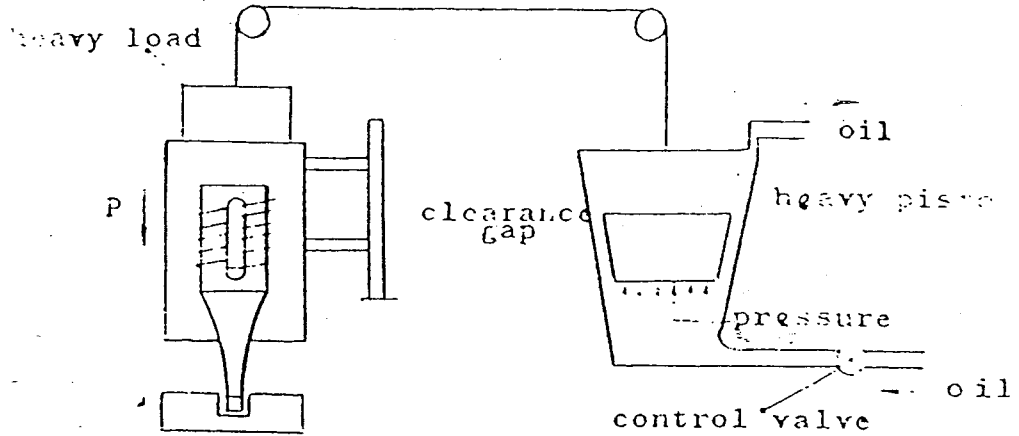

شکل ۱۸-۱: سیستم بارگذاری یکمک فشار روغن (د)

Handwritten notes in Persian, including a signature and some illegible text.

۲-۴-۱) - تاثیر پارامترهای مختلف بر نتایج فرآیند ماشین کاری:

پارامترهای ماشینکاری اولترا سونیک را میتوان بدو دسته تقسیم

نمود. پارامترهای ورودی و پارامترهای خروجی .

پارامترهای ورودی آندسته از پارامترهایی می باشند که با تغییر آنها

خواص فرآیند تغییر می کند. این پارامترها شامل جنس قطعه کار، گل ساینده

(جنس مایع حمل کننده، جنس و اندازه دانه های پودر و درصد جرمی پودر گسل

ساینده)، جنس ابزار، ساخت و شکل سرازار، نحوه شستوی موضع ماشینکاری،


دامنه ارتعاشات سرازار، فرکانس ارتعاشات، پارامتر تیک و عمق موضع

ماشینکاری می باشند.

پارامترهای خروجی در واقع حاصل فرآیند می باشند که عمدتاً " برداز

ماشینکاری قابل ارزیابی می باشند. این پارامترها شامل نرخ ماشینکاری،

فرسایش ابزار و تیزی سطح، کشادی کناری (Over Cut) و تلرانس می باشند

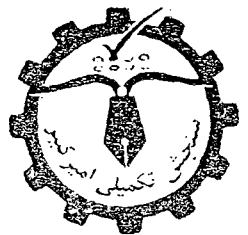

۰(۵)

در مورد قطعات کار قابل ماشینکاری با اولترا سونیک و پودرهای

ساینده بترتیب در جداول (۶-۱) و (۷-۱) اطلاعاتی آورده شده است (۸)، جدول

(۸-۱) پودرهای مناسب برای قطعات کار مختلف را نشان میدهد (۸)،

در مورد اندازه ذرات پودر ساینده جدول (۱۲-۱) اطلاعاتی را بدست

می دهد (۸)، جدول (۲-۱) نیز انواع جنس های مهم ابزار را نشان میدهد (۱۰)

۰(۹)

۱-۲-۴-۱) - تاثیر پارامترهای مختلف بر نرخ ماشینکاری:

- جداول (۹-۱)، (۱۰-۱) و (۱۱-۱) بترتیب تا شیر جنس قطعات کار تردد

فلزی و سرامیکی را (برای پودرهای ساینده مختلف با اندازه های مختلف)



بر نرخ ماشینکاری نشان می‌دهند (۸). همچنین جدول (۱-۱۲) و (۱-۱۴) مقادیر نرخ براده برداری و ایندکس براده برداری را برای جنس‌های مختلف قطعه کار نشان می‌دهند (۸). همان‌طور که ملاحظه می‌شود هر قدر قطعه کار تردتر باشد نرخ ماشین کاری بیشتر است. ملما " سختی قطعه کار بطور قابل توجهی نرخ براده برداری را کاهش می‌دهد.

TABLE (1-13) Material Removal Rates for Various Work Materials (8)

WORK MATERIAL	MATERIAL REMOVAL RATE	
	in ³ /min	mm ³ /min
Carbon	0.015	246
Glass	0.016	262
Ceramics	0.025	82
Silicon	0.025	82
Germanium	0.025	98
Quartz (crystal)	0.027	115
Ferrite	0.014	230
Tungsten carbide	0.0025	4
Tool steel (hardened)	0.002	3
Stainless steel (hardened)	0.002	3
Boron carbide (fused)	0.0025	4
Pyrolytic graphite	0.010	16

TABLE (1-14) USM Material Removal Rate Index (8)
(Cutting soda glass at 0.060 in³/min [1.52 mm³/min] = 100)

WORK MATERIAL	INDEX
Soda glass	100
Ceramic	70
Silicon	60
Tungsten carbide	4
Stainless steel	2

SOURCE: G. E. Littleford, Machining by ultrasonics, 1971.

برای این آزمایش باید که فرکانس
در سطح ۱ تا ۱۰ کیلوهرتز باشد
و در این فرکانس‌ها، امواج فراصوت
در مایعات و جامدات به خوبی
انتشار می‌دهند و در نتیجه
عملیات ماشینکاری با فراصوت
در این فرکانس‌ها انجام می‌گیرد.

این سند به استناد سند شماره ۱۰۰
تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ صادر شده است.
مهندس: ...

— جداول (۱-۹)، (۱-۱۰) و (۱-۱۱) تا شیرجسی و اندازۀ دانۀ ساییده را نیز بر سرعت ماشین کاری میدهند (۸). هما نظر که ملاحظه میشود پودر برن کار باید یا دانۀ های درشت تر (مش کم) نسبت به سایرین نرخ برادۀ برداری بیشتری میدهد.




شکل (۱-۱۶) تا شیر نسبت حجمی پودر ساییده گل را بر روی سرعت برادۀ برداری نشان میدهد (۸). ملاحظه می گردد که در بالاتر از ۳۰٪ حجمی سرعت برادۀ برداری چندان افزایش نمی یابد.

— اثر جسی ابزار بر سرعت برادۀ برداری برای دانۀ های مختلف ارتعاش و مش مختلف برن کار با یید در جدول (۱-۴) نشان داده شده است (۸). ظاهراً ابزارهای دارای جنس چغروداکتایل سرعت برادۀ برداری بیشتری نتیجۀ میدهد. جدول نشان میدهد که دانۀ نوسان بیشتر و مش کوچکتر سرعت برادۀ برداری بیشتری میدهند.

شکل (۱-۱۹) نشان میدهد که در عمق ماشینکاری معین سرعت پیشروی ابزار بداخل کار با افزایش مساحت ابزار کاهش می یابد (۸). این پدیده عموماً "بخاطر افزایش مساحت است و هما نظریه در جدول پائین شکل آمده است اگر چه قطر، مثلاً، چهار برابر میشود (مساحت شانزده برابر میشود) اما سرعت پیشروی $\frac{1}{4}$ می شود که در مجموع می توان گفت سرعت حجمی برادۀ برداری $\frac{16}{4}$ برابر یعنی حدود پنج برابر می شود، البته بنظر میرسد که در این حالت علی رغم افزایش مساحت دانۀ ارتعاشات محفوظ نگه داشته شده است و گسل ساییده نیز بخوبی به گپ ماشین کاری تغذیه میشود و الا، افزایش مساحت ابزار اولاً "باعث کاهش نسبت تقویت متمرکز کننده می شود و ثانیاً "نفوذ گل نوبه محل ماشین کاری را خراب می کند (۵).

— اثر دانۀ های ارتعاشات سراسر ابزار بر سرعت برادۀ برداری در فرکانسهای مختلف در شکل (۱-۲۰) آمده است (۸). شکل نشان میدهد که با افزایش دانۀ های



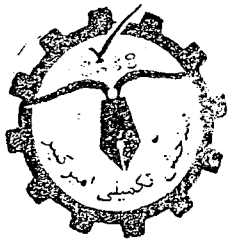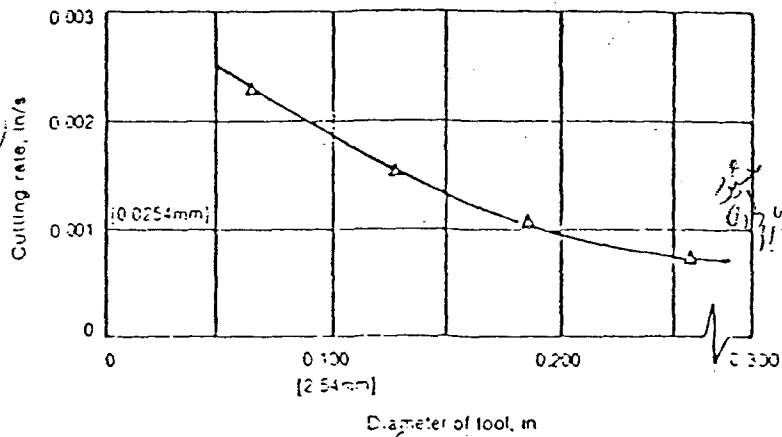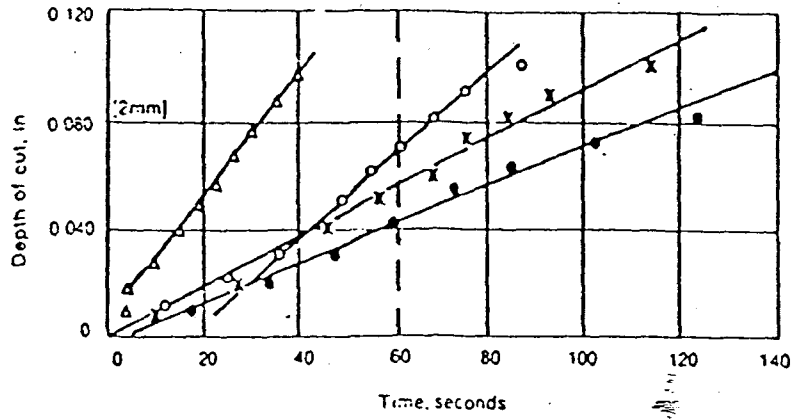

KEY	DIAMETER OF TOOL		CUTTING RATE	
	in	mm	in/s	mm/s
Δ	0.0225	1.59	23	58
O	0.125	3.18	1.58	40
X	0.180	4.57	11	28
●	0.250	6.35	0.7	18

Figure(۱-۱۲) Cutting rates for stainless steel tools into ceramic work material. Top, determining rates for various size tools; bottom, rates as a function of tool diameter. (J Krawczyk, Ultrasonic grinding techniques in micromineralization, Report No. TR-958, Diamond Ordnance Fuze Laboratories, Washington, DC, 1961) (8)

این رفتار قوی است که در این شرایط

نرخ برش با قطر ابزار و سرعت برش رابطه دارد



TABLE (1-15) Equipment Size (8)

(Estimate of watts required for 20 kHz equipment using 120 mesh B,C abrasive and optimum parameters)

CUTTING RATE						WATTS
Glass		Hard Alloy		Germanium		
$\text{in}^3/\text{min} \times 10^{-4}$	mm^3/min	$\text{in}^3/\text{min} \times 10^{-4}$	mm^3/min	$\text{in}^3/\text{min} \times 10^{-4}$	mm^3/min	
92	150	3.1	5	31	50	250
214	350	4.9	8	61	100	500-600
490	800	12.2	20	122	200	1000
900	1500	18.3	30	183	300	1500
1630	3000	45.8	75	427	700	4000

— شکل (۱-۲۰) اثر فرکانس را بر سرعت براده برداری نشان میدهد (۸). دیده میشود که با افزایش فرکانس ارتفاعات سرازار، سرعت براده برداری افزایش می یابد ولی نرخ افزایش سرعت براده برداری در فرکانس های بالا کم تر است. فاصله نزدیک منحنی های ۱۹/۵ کیلوهرتز و ۱۶/۳ کیلوهرتز موید این موضوع می باشد. بنا بر این نتیجه می شود که بکارگیری فرکانس های خیلی بالا در ماشین کاری اولترا سونیک بی شمر است. این موضوع وقتی بیشتر جدی می شود که رابطه قدرت و فرکانس مد نظر قرار گیرد (قدرت مصرفی تقریباً متناسب با مجذور فرکانس می باشد؛ لذا افزایش فرکانس ضرر مهم افزایش مصرفی را بدنبال دارد). در فرکانس های زیر ۱۵ کیلوهرتز تعدادی سوت دردناکی پذیرد می آید؛ لذا، فرکانس حدود ۲۰ KHZ حد معمولی من جمیع جهات می باشد (۱۰)، (۹).

— شکل (۱-۲۱) اثر بار استاتیک را بر سرعت پیشروی خطی ابزار در دامنه های ارتعاشی مختلف و مساحت های مختلف مقطع ابزار نشان میدهد (۸). همانطور که ملاحظه میشود منحنی ها، با بار استاتیک اپتی می را برای ماکزیمم سرعت پیشروی نشان میدهند. افزایش دامنه ارتعاش هم باعث افزایش سرعت پیشروی می شود و هم اپتی می را بیشتر می نماید برای ابزار، با مساحت های بیشتر اپتی می را بار استاتیک بیشتر است. کاهش نرخ پیشروی

در بارهای استاتیک بالاتر از نقطه ابتیمم احتمالاً "بخاطر کاهش دامنه ارتعاشات در اثر بار استاتیک می باشد (۹)، (۱۰) .

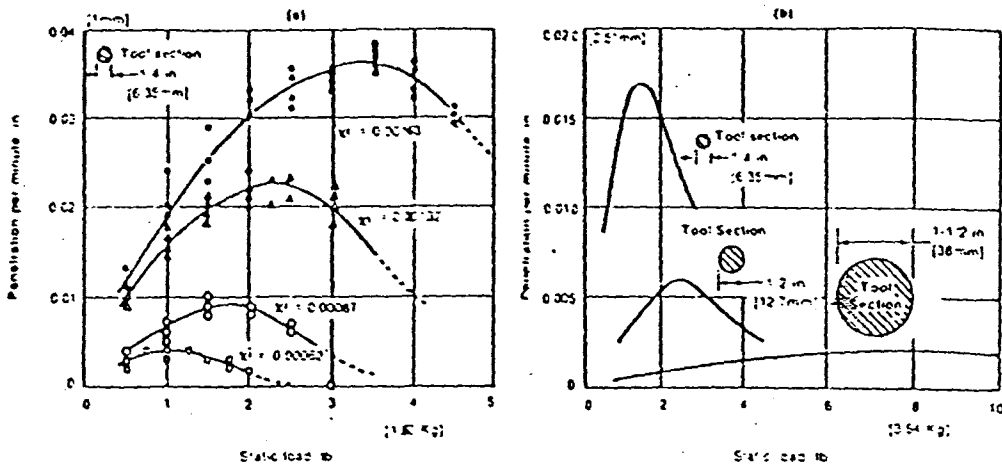


Figure 1-2. Penetration rate as a function of static load for (a) various amplitudes (X) and (b) various tool areas (E. A. Neppras and R. D. Foxen, p. 363) (ع)




شکل (۱-۲۲) نشان میدهد که در اعماق بیشتر، زمان زیادی لازم است تا ابزار مقدار معینی پیشروی نماید و این نشانده کاهش سرعت پیشروی در اعماق زیاد است (۸). همچنین این شکل نشان میدهد که سرعت براده برداری زیاد دترتی دارد، علت کاهش سرعت براده برداری را در عمق زیاد می توان بسبب عامل اتلاف انرژی در اثر اصطکاک بدنه ابزار با گل ساینده عبوری از جدا ریه های سوراخ (باعث کاهش دامنه ارتعاشات میشود) و مشکل شدن امکان جایگزینی گل ساینده نو بجای گل ساینده قدیمی موجود در کپ ماشین کاری دانست. گسل قدیمی محتوی ذرات براده برداری شده و احتمالاً "ذرات ساینده کندی" باشد و قدرت ماشین کاری کافی را ندارد (۹)، (۱۰) .

شاید خوب باشد که در فواصل زمانی معینی ابزار را بطور پریودیسیک از سوراخ خارج و به آن داخل نمود تا جایگزینی گل ساینده انجام شود. میتوان

دانشگاه گیلان
سازمان تحقیقات و فناوری
گروه ماشینکاری
پژوهشگاه

دانشگاه گیلان
سازمان تحقیقات و فناوری
گروه ماشینکاری
پژوهشگاه

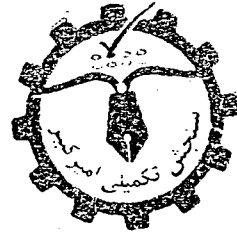

این عمل را با فرستادن گل نو از مجرای داخل ابزار یا قطعه کار رویا مکن گل
 کهنه از داخل مجرا توام نمود و هماغه نند فرآیند EDM عمل شستشورا انجام
 داد (۵).

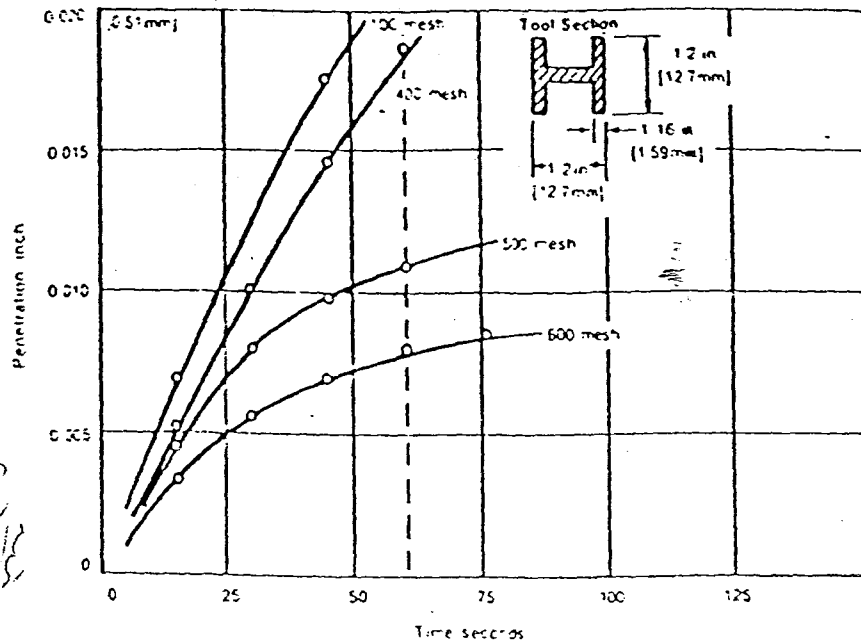


Figure (1-22) Penetration rate as a function of time for various grit sizes. Grit sizes given in British Standard Sieves (American Mesh sizes are essentially the same.) (E. A. Neppas and R. D. Fosar, p. 370, (8))

۲-۲-۴-۱- تاثیر پارامترهای مختلف بر فرسایش ابزار:

— جدا اول (۱-۱۶)، (۱-۱۷) اثر جنس قطعه کار را بر فرسایش نسبی ابزار فولادی (غلطک سرد شده) با گل ساییده برون کار با اید (۲۲۰ مش) بترتیب تحت قدرتهای ۷۰۰ و ۱۰۰ وات نشان میدهند (۸). ملاحظه میگردد که هر قدر قطعه کار تردتر باشد فرسایش نسبی ابزار کم تر است، هر قدر قطعه کار چقرمتر باشد فرسایش نسبی ابزار بیشتر می شود، فرسایش نسبی ابزار در بعضی موارد در قدرت بیشتر، کم تر است.

شکل (۱-۲۳) نمایا نگر فرسایش نسبی ابزار فولادی و نرخ ماشینکاری برای مواد مختلف قطعه کار است (۲). در این شکل نیز ملاحظه میگردد که

Handwritten notes in Persian, including the name 'دکتر حسن حسینی' and other illegible text.

TABLE (1-16) Representative USM Penetrating and Tool Wear Rates at 700 Watts Input (8) -

MATERIAL	RATIO STOCK REMOVED TO TOOL WEAR	MAXIMUM PRACTICAL MACHINING AREA		AVERAGE PENETRATING RATE*	
		in ²	cm ²	in./min	mm/min
Glass	100:1	40	25.8	0.150	3.81
Ceramic	75:1	30	19.4	0.060	1.52
Germanium	100:1	35	22.6	0.085	2.16
Tungsten carbide	1.5:1	12	7.7	0.010	0.25
Tool steel	1:1	0.275	5.6	0.005	0.13
Mother of pearl	100:1	40	25.8	0.150	3.81
Synthetic ruby	2:1	0.275	5.6	0.020	0.51
Carbon-graphite	100:1	30	19.4	0.080	2.00
Ferrite	100:1	35	22.6	0.125	3.18
Quartz	50:1	30	19.4	0.065	1.65
Boron carbide	2:1	0.275	5.6	0.008	0.20
Glass-bonded mica	100:1	35	22.6	0.125	3.18

SOURCE: Data from Raytheon Company Impact grinders for Ultrasonic machining, 1961.

NOTE: Tool material was cold-rolled steel in all cases. #320 mesh Boron Carbide was used in all cases.

* 1/2-inch (12.7 mm) diameter tool, 1/2-inch (12.7 mm) deep

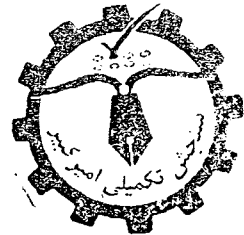


TABLE 1-17 General Wear Ratios (8)

TOOL MATERIAL	APPROXIMATE WEAR RATIO (ratio of depth of cut to loss of tool size)			
	Workpiece Materials			
	Glass	Stellite	Tungsten carbide	Ceramic
Brass	40-50	10	0.7	40
Annealed low C steel	100		1.1	75
Cold rolled steel	100	35	3.9	75
Stainless steel	150	40	2.8	100
Tungsten carbide	1000		0.9	

SOURCE: J. Krawczyk, Report No. TR-958, Diamond Ordnance Fuzing Laboratories, 1961.

NOTE: General cutting conditions: 1/4-inch diameter mild steel tool, 20 kHz, 320 gpi B.C., 1-1/2 lb pressure.

در این جدول، فرسایش ابزار در مقابل نفوذ را نشان می‌دهد. برای مثال، برای شیشه، نسبت نفوذ به فرسایش ابزار ۱۰۰ به ۱ است.

این جدول، نسبت‌های کلی فرسایش را برای ابزارهای مختلف در برابر مواد کاری مختلف نشان می‌دهد. مثلاً، برای فولاد کم‌کربن، نسبت نفوذ به فرسایش ابزار ۱۰۰ است.

TABLE(1-17) Representative USM Penetrating and Tool Wear Rates at 100 Watts Input (8).


MATERIAL	SOLID TOOL DIAMETER		FORCE		BEST CUTTING RATE		ABRASIVE/WATER RATIO BY VOLUME	STOCK REMOVAL RATIO WORKPIECE (vs) TOOL
	in	mm	lb	kg	in/min	mm/min		
Glass	0.25	6.35	1	0.45	0.075	1.91	1.4:1	100:1
Aluminum oxide	0.25	6.35	5	2.27	0.010	0.25	1.4:1	13:1
Tungsten carbide	0.25	6.35	1	0.45	0.002	0.05	1.4:1	1:1
Carbon	0.25	6.35	0.5	0.27	0.100	2.50	1.4:1	100:1
Steatite	0.25	6.35	1	0.45	0.090	2.29	1.4:1	200:1
Germanium	0.25	6.35	1	0.45	0.110	2.79	1.4:1	100:1
Silicon	0.25	6.35	1	0.45	0.110	2.79	1.4:1	100:1
Quartz	0.25	6.35	3	1.38	0.070	1.79	1.4:1	50:1
Glass	0.125	3.18	1	0.45	0.125	3.18	1.4:1	100:1
Aluminum oxide	0.125	3.18	1	0.45	0.030	0.76	0.25:1	10:1
Carbon	0.125	3.18	0.5	0.27	0.250	6.35	0.25:1	100:1
Germanium	0.125	3.18	1	0.45	0.125	3.18	0.25:1	100:1
Silicon	0.125	3.18	1	0.45	0.125	3.18	0.25:1	100:1
Tungsten carbide	0.125	3.18	1	0.45	0.004	0.10	0.25:1	1:1

SOURCE: Data from Raytheon Company, Impact grinders for ultrasonic machining, 1961.

NOTE: Tool material was cold rolled steel in all cases, # 320 mesh Boron Carbide was used in all cases



Y1

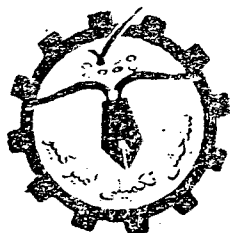

قطعات کارتر در سرعت ماشین کاری بیشتر و فرسایش نسبی ابزار کم تتری دارند.

— جداول (۱-۲)، (۱-۵) و (۱-۱۸) اثر جنس ابزار و قطعه کار را بر فرسایش نسبی ابزار نشان می‌دهند (۲)، (۳)، (۴). کلاً "ملاحظه می‌گردد که ابزار چغندر و داکتایل (Tough & Ductile) فرسایش نسبی کمتری دارد. تنگستن کار را برای ماشین کاری هم جنس خود مناسب نیست ولی فولاد غلطکی سرد و فولاد ونقره‌ای برای ماشین کاری تنگستن کار را برای مناسب می‌باشند.

۲-۴-۱- تا شیر پارامترهای مختلف برزبری سطح قطعه کار:

منحنی‌های شکل (۱-۱۲) و (۱-۱۴) اثر جنس قطعه کار را بر مافی سطح نشان می‌دهند (۸). ملاحظه می‌گردد که برای جنس چغندر و داکتایل مافی سطح بهتر می‌باشد. همچنین مافی سطح کف سوراخ بهتر از مافی سطح دیواره‌ها می‌باشد. منحنی‌های مذکور و منحنی شماره (۱-۱۵) نشان می‌دهند که با افزایش اندازه دانه‌های ساینده مافی سطح خراب می‌شود. چون درخشن کاری مقصود حداکثر سرعت براده برداری است، دانه‌های ارتفاعات و در نتیجه اندازه دانه‌های گل ساینده باید بزرگ انتخاب شوند لذا ضرورتاً "مافی سطح درخشن کاری خراب خواهد بود.

۴-۲-۴- تا شیر پارامترهای مختلف برگشادی کناری

منحنی‌های شکل (۱-۲۴) نمایانگر گشادی قطری نسبی، نسبت به قطر ابزار برای قطعات کار تنگستن کار را می‌دویشد در عمقهای مختلف ماشینکاری، برای اندازه‌های مختلف ذرات گل ساینده می‌باشند (۸). ملاحظه می‌گردد که در شرایط ماشینکاری یکسان، گشادی کناری نسبی سوراخ تنگستن کار را می‌سازد.

بیشتر است. همچنین ملاحظه می گردد که افزایش عمق سوراخ، گشادی کناری را افزایش میدهد. دلیل این موضوع شاید افزایش طول زمان نمبورگل ساییده از کناره ها و فرسایش ناشی از آنها باشد. دیده میشود که افزایش اندازه دانسه ساییده گشادی کناری را افزایش میدهد.

۸۰, ۹۰
Tungsten Carbide

Soda Glass



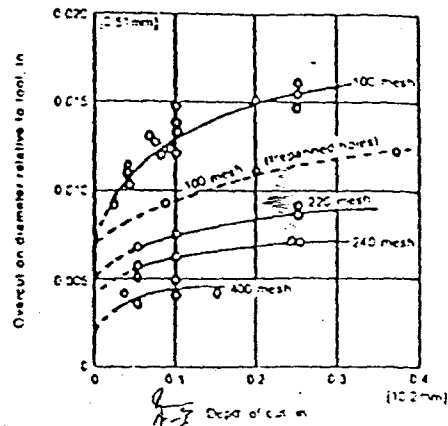


Figure 1-24 Overcut values for tungsten carbide and soda glass work materials cut with B.C abrasive at various depths (E. A. Neppiras and R. D. Foskett p. 374) (8)

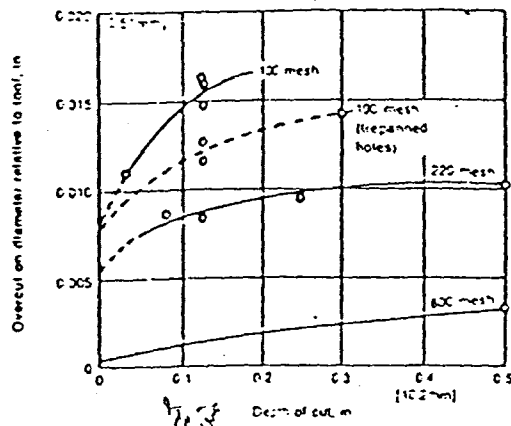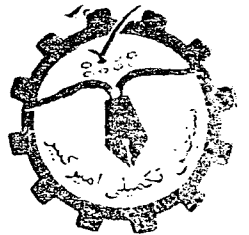

تعمیرات (بهره‌دهنده)

د-۲-۴-۱) تا شیرپا را مترهای مختلف برتولرانس ماشینکاری :

هما نظیر که قبلاً" اشاره گردید تولرانس حاصل از ذرات ساییده با مش ۲۸۰ معادل $\pm 0/0254$ میلی مترو با مش ۸۰۰ معادل $\pm 0/0125$ میلی متر می باشد (۹)، (۱۰)؛ لذا کاهش اندازه ذرات کل ساییده تولرانس را بهبود می بخشد.

د-۲-۴-۲) جمع بندی تا شیرپا را مترهای مهم :

در یک جمع بندی می توان گفت که هر قدر جنس قطعه کار تردتر باشد سرعت براده برداری بیشتر، فرسایش نسبی ابزار کم تر و جانی سطح بدتر است و برعکس هر قدر قطعه کار چقرم تر و سخت تر باشد سرعت براده برداری کم تر و فرسایش

نسبی ابزار بیشتر است. برای قطعات کار جفروداکتایل مافی سطح بهتر است.
 هر قدر ابزار جفروداکتایل تریا شد سرعت ماشین کاری بیشتری دارد و
 فرسایش نسبی آن کم تر است.

افزایش اندازه، دانه‌های کل ساینده سرعت ماشین کاری را افزایش
 می دهد، مافی سطح را خراب می کند، گشادی کناری را افزایش می دهد و تلرانس
 را زیاد می کند.

جدول (۱۹-۱) و (۲۰-۱) توصیه‌هایی برای تنظیم پارامترهای ورودی
 و اثر آنها بر پارامترهای خروجی، برای جنس‌های مختلف قطعه کار و دانه رندکسه
 می‌توانند برای اپراتورها راهنمای خوبی باشند (۸).

جدول (۲۱-۱) نیز قدم‌های تعیین پارامترهای ماشینکاری

اولتراسونیک را مشخص می نماید (۸).



تذکره: در صورت لزوم، برای تعیین پارامترهای ماشینکاری، باید به جدول (۲۱-۱) مراجعه شود. همچنین، در صورت لزوم، باید به جدول (۲۰-۱) مراجعه شود. این جدول‌ها، راهنمای خوبی برای تعیین پارامترهای ماشینکاری هستند.


TABLE 19 - General Recommendations of Conservative Starting Conditions for USM (8)

PARAMETER	WORK MATERIAL							
	Glass		Ceramics		Hard Metals (40-60 Rc)	Composites (e.g. glass epoxy)	Tungsten Carbide	Stone
	Roughing	Finishing	Large area	Small area				
Tool material:	mild steel	mild steel	stainless steel	stainless steel	tool steel	mild steel	mild steel	tool steel
Abrasive Type Size Percent concentration Carrier fluid	B.C 320 20 H ₂ O	B.C 500 60 light oil	B.C 320 20 H ₂ O	B.C 180 40 H ₂ O	S.C 240 50 H ₂ O	B.C 320 40 H ₂ O	B.C 240 50 H ₂ O	Al ₂ O ₃ 180 20 H ₂ O
Power Frequency kHz Watts Amplitude in (mm)	20 700 0.002 (0.051)	20 100 0.001 (0.025)	20 400 0.002 (0.051)	20 200 0.001 (0.025)	20 500 0.0005 (0.013)	20 300 0.0015 (0.038)	20 500 0.0005 (0.013)	10 1000 0.004 (0.102)
Spindle thrust lb (kg)	5 (2.27)	2 (0.9)	2 (0.9)	1 (0.45)	4 (1.82)	2 (0.9)	4 (1.82)	10 (4.54)
Material removal Rate in/min (mm/min) Penetration in/min (mm/min) Relative percent*	0.030 (4.9) 0.150 (3.8) 100	0.015 (2.45) 0.075 (1.9) 50	0.004 (0.55) 0.020 (0.51) 15	0.005 (0.9) 0.025 (0.64) 20	0.0002 (3.27) 0.001 (0.025) 6	0.016 (2.62) 0.080 (2.0) 50	0.0003 (4.9) 0.0015 (0.038) 4	0.15 (24.8) 0.150 (3.8) 500
Depth of cut in (mm)	0.5 (12.7)	0.5 (12.7)	0.1 (2.5)	0.1 (2.5)	0.25 (6.4)	0.1 (2.5)	0.1 (2.5)	1.0 (25.4)
Cutting time in minutes	3.4	6.8	5.0	4.0	250.0	17.5	66.0	6.6
Wheel wear (inches to tool)	100	200	75	75	75	100	2	150
Tolerance ± in (± mm)	0.0010 (0.025)	0.0005 (0.013)	0.0010 (0.025)	0.0010 (0.025)	0.0015 (0.038)	0.0010 (0.025)	0.0005 (0.013)	0.0020 (0.051)
Surface roughness, R _a μin (μm)	40-60 (1-1.5)	20-40 (0.5-1)	40-60 (1-1.5)	40-60 (1-1.5)	10-20 (0.25-0.5)	40-60 (1-1.5)	10-20 (0.25-0.5)	60-80 (1.5-2)

NOTE: Based generally on a tool face area of 0.2 in² (1.25 cm²).
*Based on average glass as 100%



Handwritten notes in Persian:

- تعداد دور (Number of revolutions)
- سرعت (Speed)
- عمق برش (Cutting depth)
- زمان (Time)
- زیست‌توان (Power consumption)
- تولرانس (Tolerance)
- خشکی سطح (Surface dryness)

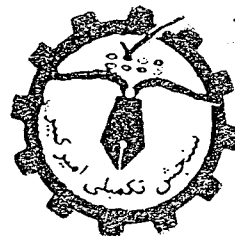

لطفاً قبل از مطالعه جزوه، اصلاحات ذیل را بعین آورید.

شماره صفحه	سطر	نا درست	درست
۶	۱	۸-۷ هزار بار	۸-۷ بار
۶	روی غورل	۴ تا ۳ هزار بار	۴-۳ بار
۶	۵	$q = K_A \frac{dT}{dx}$	$q^\circ = K \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$
۶	۳	گسترش مقطع ناگهانی پلازما است	گسترش ناگهانی مقطع پلازما است
۷	آخر	/cm لگاریتم	/cm مگا اهم
۸	۱۱	۱۹۶۸	۱۷۶۸
۸	آخر	۱۹۴۵	۱۹۴۳
۹	۲	ماشین حبت	موتور حبت
۹	۴	مباحثی مانند ...	مباحثی مانند سی کانداکتور
۱۰	۲۰	نیروهای مستقیم	نیروهای مکانیکی
۱۱	۱۳	توسط روشهای ساده ای همچون ...	توسط نگهدارنده های ساده ای همچون ...
۱۲	۷	دیگر احتیاجی به عملیات حرارتی ندارند ...	دیگر احتیاجی به عملیات حرارتی ندارند. سختی و قوی دیگر می آید که ماده Material خواهد روی سطح قالب بلغزد که یا در حالت سرد و یا در حالت گرم روی قطعه می لغزد و جریان پیدا میکند. جریان بی که ماده روی سطح قالب دارد ایجاد سایش میکند و اگر سطح کار سخت باشد میتواند در مقابل گذر شدن سطح مقاومت نماید.
۱۲	۵	محدوده چین هم بگذریم ... ایجاد میشود	محدوده چین هم بگذریم باعث نرمی و قهقش کار میشود
۱۵	۱۰	الکترون ترمال الکتریسیته	الکترون ترمال پروسه
۲۲	۱۰	ترکشان	ریک داون

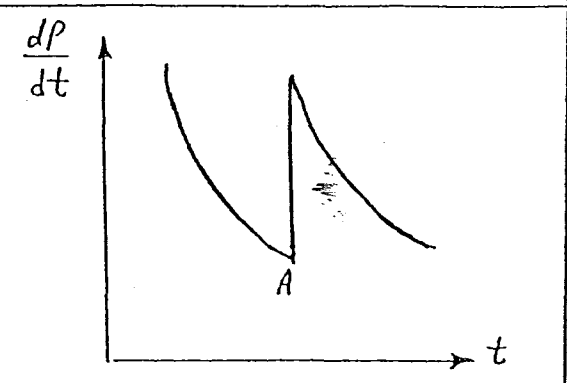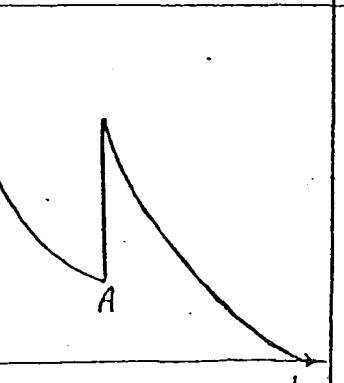سطر	نادرست	درست	شماره
۳	تعداد الکترون‌ها را زیاد باشد	تعداد الکترون‌ها زیاد نباشد	۶۱
۵	بارهای مثبت را داریم	بارهای مثبت را نیز داریم	۶۲
۱	می‌وستگی حساب‌ها نه هم کم بصورت ...	می‌وستگی حساب‌ها نه هم بصورت ...	۶۳
۸	از اینرو بدین منظور ...	بدین معنی که	۶۴
شودار			۷۱
۴	جریان‌ها $\int_0^{T_d} + \int_{T_i}^{T_i} + \int_{T_i}^{T_i+T_d}$	جریان‌ها $\int_0^{T_d} + \int_{T_i}^{T_i} + \int_{T_i}^{T_i+T_d}$	۷
شودار	$T_{SP_n} - T_{SP_3} - T_{SP_2} - T_{SP_1}$	$I_{SP_n} - I_{SP_3} - I_{SP_2} - I_{SP_1}$	۷۹
۲	زبری سطح در یک $I_{SP} \dots$	در یک $I_{SP} \dots$	۷۱
۱۵	P_{AVn}	W_{AVn}	۸۴
شودار		$I_{SP_n} - I_{SP_3} - I_{SP_2} - I_{SP_1}$ محور عمودی سرعت بار برداری محور افقی T_I	۹۰
۱	جدول ()	جدول (ص ۱۰۳ به بعد)	۹۰
۱۶	نقاط $T_{SP_2}, T_{I_2}, T_{SP_1}, T_{I_1}$	نقاط $I_{SP_2}, T_{I_2}, I_{SP_1}, T_{I_1}$	۹۵
۱۸	T_{SP_1} و T_{I_1}	I_{SP_1} و T_{I_1}	۹۴

درست	نا درست	سطر	شماره صفحه
جهت بند کردن کامل جریان	جهت کامل سرد کردن	۱۱	۳۰
تحرک بیس (Base) استفاده شود...	تحرک بین استفاده می شود...	۴ پاورقی	۳۶
تراز سیرهای ...	تراز سیرهای ...	۶ پاورقی	۳۷
یعنی محرک Base ...	یعنی Base ...	۱۰	۳۹
مقاومت معادل 43.2Ω	مقاومت 43.2Ω	۵	۴۵
مدار بازگپ را	مدار باز را	۱۰	۴۶
ابزار و قطعه کار در	ابزار در	۲	۴۸
برقراری دلتا تا برقراری جریان	برقراری دلتا و برقراری جریان	۴	۴۸
جرقه بعدی رجای جرقه قبلی	پالس بعدی رجای پالس قبلی	۷	۵۱
زمان (T ₀) حداقل ممکن	زمان حداقل ممکن	۱۵	۵۱
اما آلودگی دی الکتریک	اما دی الکتریک ...	۱۴	۵۲
پارامترهایی هستند که به عنوان نتیجه فرآیند هستند	فرآیندهایی هستند که ...	۱۲	۵۵
که جریان بالاست، و پس ...	یعنی در همان ابتدای جریان بالاست	۹	۵۹
کانال	کال	۲	۶۱
راحت تر است	بیشتر راحت تر است	۱۰	۶۲
انرژی ابزار و قطعه کار، کتده اند	مبایست انرژی ابزار و قطعه کار...	۱۵	۶۳
گرافیت	گرافیت	۴	۶۴

تولید مخصوص

(تیم تماشایی)

دکتر عبداله

ماشینکاری با پرده های EDM "Electro Discharge Machining"

این روش برآه برداری، توسط تخلیه الکتریکی انجام میشود و یک روش Electro thermal است یعنی

در آن الکتریسیته و حرارت داخل حفره ماشینی مانند Die Sinking (اسپارک)،

وایرکات یا برش باسیم، Drilling یا سوراخکاری خیلی با استفاده از روش EDM عملیات

ماشینکاری را انجام میدهند و اساس ریشتهایی همگی آنها یکسان است بنابراین تمامی مطالبی که

ما در پرده EDM خواهیم گفت در مورد همین این مابین خاص است.

تعریف: روش بار برداری است که در آن ولتاژ بالایی و منقطع برقرار شده بین دو الکترود بنام های

ابزار و قطعه کار که در شباهت با نام دی الکتریک غوطه ور میباشند (وقتی بین آنها دی الکتریک

پرسوده است. عامل چرکه در تردیترین نقطه یا نقاط) گردیده و هر چرکه جزو چرکه کوچکی از ماده را

از سطح قطعه کار جدا میکند و در نهایت بعد از تکرار بار برداری چرکه شکل مکرر میشدنی ابزار

با ایجاد حفره ای در قطعه کار حک میگردد. لازم به ذکر است که در طول این فرآیند همواره

ابزار در فاصله نزدیک و کنترل شده ای از قطعه کار نگه داشته میشود.


از تفریب فراق ممکن است سوالاتی به ذهن انسان خطور کند که در ادامه بحث به آن اشاره

میکنیم. سلف: این روش برآه برداری است چرا که از سطح قطعه کار برآه ها جدا میکند

(مانند تماشایی یا صنعتی نیستی) کب- ولتاژ باید بالایی و منقطع باشد. چون امر بیوسته


باشد، چرکه بیوسته ای بنام آرک تولید میشود که تنها در لحظه شروع میتواند بار برداری

گذرد و بعد از آن هر چند ابزار را نگه داریم و کین بار برداری صورت نخواهد گرفت. یکی از این مدارهای

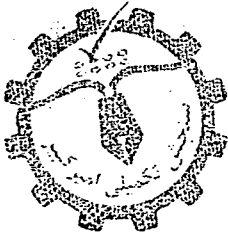

پالس و متقطع مدار ی بنام آژور فرکانس است (فرکانس ثابت، تکمیل و تغییر آن برحسب ما میبایست) بالهای

فرستاده توسط این مدار مربعی برده به شکل زیر است.

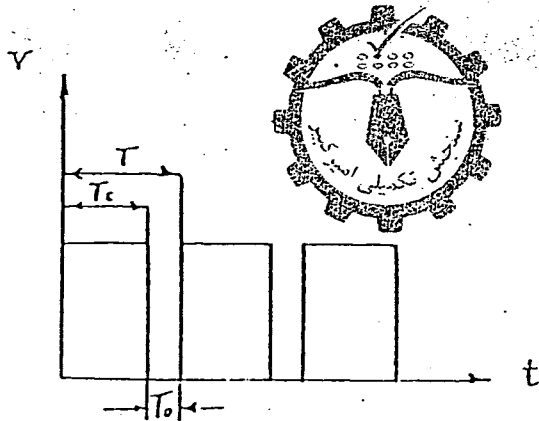

T : پریود پالس (μsec)
 T_c : پریود روشن پالس $1000 < T_c < 3000$
 T_o : پریود خاموشی پالس $100 < T_o < 1500$
 f : فرکانس ($\frac{1}{\text{تایم پالس}}$)

$$T = T_c + T_o$$

$$f = \frac{1}{T \times 10^{-6}}$$

شکل (۱-۲) $1 \mu sec = 10^{-6} sec$

در ماشینهای EDM تلور T_c از $1 \mu sec$ تا $3000 \mu sec$ و تلور T_o از $1 \mu sec$ تا 1500

میباشد. (مقادیر T_c و T_o در اختیار ما میبایست و میتوانیم آنها را تغییر دهیم و ما را سبب آفات تغییر-

دادند نشوند این سیستم، مدار آنها را ثابت نگه میدارد. ولتاژ در این ماشینها open circuit

است و به V_{open} نمایش داده میشود که همان ولتاژ مدار باز است و به این دلیل این نام را

روی آن گذاشته اند که اگر ابزار از قطعه کار فاصله زیادی داشته باشد و جرقه ای ایجاد نشود

شما نمیتوانید روی اسیلوسکوپ که بین ابزار و قطعه کار بسته میشود این ولتاژ را ببینید یعنی

مانند است که مدار باز است و هیچ جرقه ای بوجود نمیآید (به علت فاصله زیاد) این ولتاژ


در ماشینهای EDM میتواند محدوده ای بین 60 تا 300 ولت را اختیار کند که این

ولتاژ های مستقیم نبوده بلکه مجزاً (discrete) میباشند. در اکثر در تمام ابزار و قطعه کار

ترجیح کنید که بین جرقه در پالس تفاوت است و این دو پالس بستند. پالس همانست که در شکل (۱-۲) ملاحظه میشود
 در تمام جرقه را در آینده توضیح خواهیم داد.

داریم که چون جریان از آنجا عبور میکند طبقاً باید هادی ریا حراتی هم جاری جریان برق باشند که این مورد خرید یک محدودیت برای این برد می باشد. همچنین دی الکتریک (۱۱) داریم که ابزار و قطعه ها در درون این دی الکتریک می باشند و فاصله بین آنها را دی الکتریک پر کرده است این فاصله یا GAP محدودی بین 1 تا 2000 میکرومتر میتواند اختیار کند که هر چه پرتر باشد این GAP کوچک تر انتخاب میشود و لکن بطور عموماً این فاصله مابین 5 تا 100 میکرومتر میتواند تغییر نماید. عامل چربته همان ولتاژ بالی و منقطع بوده که بین نزدیکترین نقطه یا نقاط ایجاد میشود. این مسئله به دلیل آنست که V_{opc} ایجاد یک میدان الکتریکی میکند که از رابطه $E = \frac{V \cdot P \cdot C}{d}$ تبعیت میکند که با d نسبت عکس دارد. بین دو کوچکترین فاصله؛

(۱۱) دی الکتریک به موادی اطلاق میشود که به راحتی جریان برق را از خود عبور نمیدهند. (موادی که به راحتی جریان برق را از خود عبور نمیدهند) یا نترات هستند که الکترون آزاد در سطح خود دارند و یا الکترولیت ها مانند نمک ها، اسید ها و... در آب که چنانچه یونیزه شوند، بتوانند

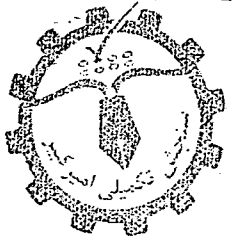


حامل جریان برق باشند. (انواع دی الکتریک ها عبارتند از: الف) دی الکتریک کاری مانند هموار یا حتی بخار آب

ب) دی الکتریک مانع مانند نفت و گاز و روغن (انرژی موار آبی به دلیل خفترت دی الکتریک بودن آنها از ویژه گنی خاصی برخوردار هستند) و یا آب دی یونیزه در صورتیکه (۱) موادمخلول مانند نمک ها

آن را گرفته در صورت آب مقطر در داریم و (۱۱) الیترین رسانندگاری که به صورت صیغ به میزان 10⁻⁷ موکتول/متر

تجزیه میشوند و ایجاد نسیم (ج) دی الکتریک جامد مثل انواع پلی مرها، پلاستیک و لاستیک و...

میدان الکتریکی بیشترین بخاطر خردا خواهد داشت. پس چه که در این نقطه ایجاد میشود. چنانچه سطح ابزار و قطعه کار را در زیر میکروسکوپ نگاه کنیم یعنی بلندی های رادروزی آن مشاهده کنیم (شکل ۲-۲)

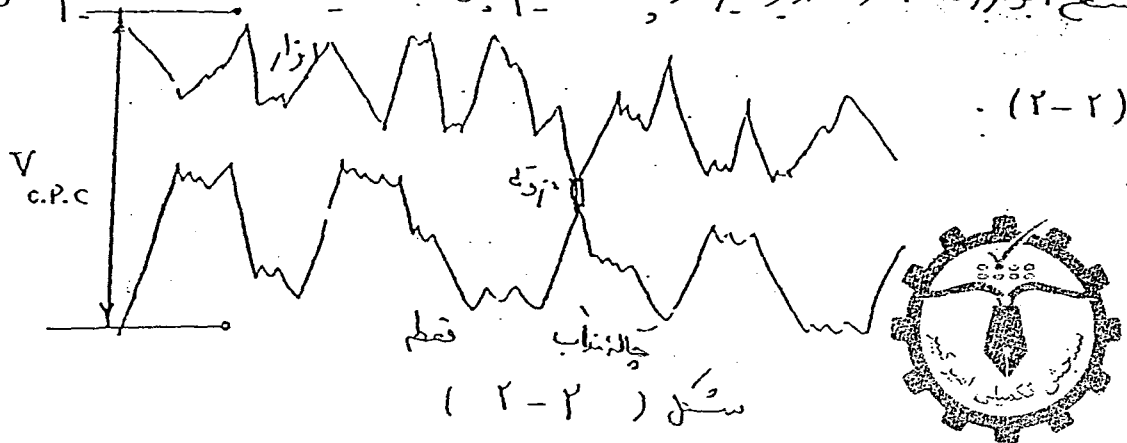


(چنانچه دی الکتریک واحدی الکتریکی قرار گیرد موکولهای خنثی و ستارون آن به موکولهای قهقی

تبدیل میشوند و دو قطب میدان موکولهای خنثی دی الکتریک را کش میآورد. الکتردها به سمت قطب مثبت و صه که شامل پروتونهاست به طرف قطب منفی کشیده میشود که اثر این میدان خیلی قوی باشد بر مقاومت دی الکتریک غلبه کرده و الکتردها احساسیند و در نتیجه موکولهای دی الکتریک در محلی که میدان الکتریکی خیلی قوی است در نزدیکی نقطه یا نقاطی یوسیزه میشود. در این حالت گفته میشود مقاومت دی الکتریک سلسه (break down) شده است) میدانی در آن عمل فوق

اتفاق می افتد حدود $\frac{10^7}{m}$ است که البته در حالتی معدود در خصوص در بیشترین نقطه

این حالت ایجاد میشود مگر آنکه دو نقطه فاصله (d) و شرایا یکسانی داشته باشند. به

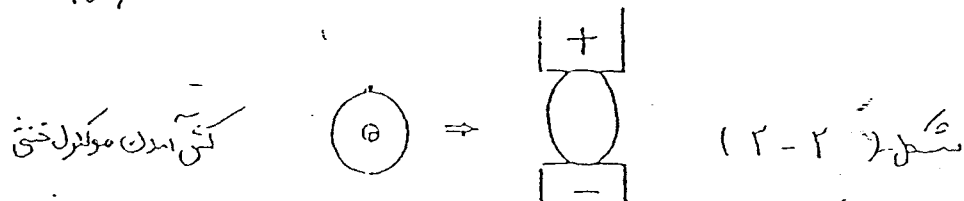

در نقطه ای که دی الکتریک سکسم دیوسیزه شد کاتالی بلازما ایجاد خواهد شد و جرقه قاره میزند (مشرد)

(۱) چنانچه $V_{c.p.c} = 100 \text{ V}$ باشد و فاصله نیز 5 سانتی متری داریم $E = \frac{100 \text{ V}}{5 \times 10^{-2} \text{ m}} = 20 \times 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}} \approx 10^7$



و بدین صورت عمل براره برداری انجام میگردد / در این محل مقدار کمتر کنیز یا دانسته انرژی حدود

10^9 تا 10^{10} وات بر متر مربع است و سرعت یا نرخ افزایش درجه حرارت در اثر این دانسته در

انرژی حدود 10^9 درجه سانتیگراد بر ثانیه است. بدین معنی که در عرض یک میلیون ثانیه درجه

حرارت به 10000 درجه سانتیگراد میرسد و در عرض 100 میکرو ثانیه درجه حرارت به یک میلیون

درجه سانتیگراد خواهد رسید و این عملاً چنین چیزی ممکن نیست (بدلیل پدیده جوشش)

دفعه مثال آب در 100°C جوش میآید، پس از آن هر چه حرارت در جسم صرف تبخیر آب میشود

در حرارت بیشتر تنها سرعت تبخیر را افزایش میدهد. آهن در حدود 2500 درجه سانتیگراد

جوش میآید و اگر کسی فشار کانال پلازما را احمر خیل کنیم حدود 3000°C میشود وقتی به

این دما رسید، حرارت موجب تبخیر آهن مذاب میگردد و عملاً به یک میلیون درجه سانتیگراد

(پس به علت افزایش درجه حرارت $(\frac{10^\circ\text{C}}{\text{sec}})$ تنها تا نقطه جوش است و بعد دما ثابت است)

در این هنگام قطعه در مای بخار زوب خرد را گرفته بازوب شود و سپس تبخیر انجام گیرد یعنی

در $0.3 \mu\text{sec}$ ، دمای آهن به 3000°C میرسد و عمل بار برداری انجام میگردد.

حال این سؤال مطرح میشود که چرا انرژی الکتریکی استفاده کرده و آن را با این مشکلات روبه

میکنیم تا چه آنکه ایجاد شود در صورتیکه میتوان به راحتی از انرژی ولت استفاده کرد / جواب آنست که

اگر از انرژی ولت استفاده کنیم در مای تا آخر ایجاد میشود ولی سرعت گسترش میآید و تقریباً انرژی


نخواهیم داشت ولی انرژی الکتریکی توانیم تمرکز انرژی را داشته باشیم و مفعول کانال

پلازما را همچنان کوچک نگه داریم چون اگر انرژی بخشن شود قدرت بار برداری نخواهد داشت /

فشار فشار کانال پلازما در شروع فشاری خرد و خند صد کیلو بار خواهد داشت ولی با یک سرعت

بسیار بالای در ابتدای جرقه افت کرد و به ۷-۸ بار خراهر رسید. منحنی تغییرات فشار

به صورت زیر خراهر بود.

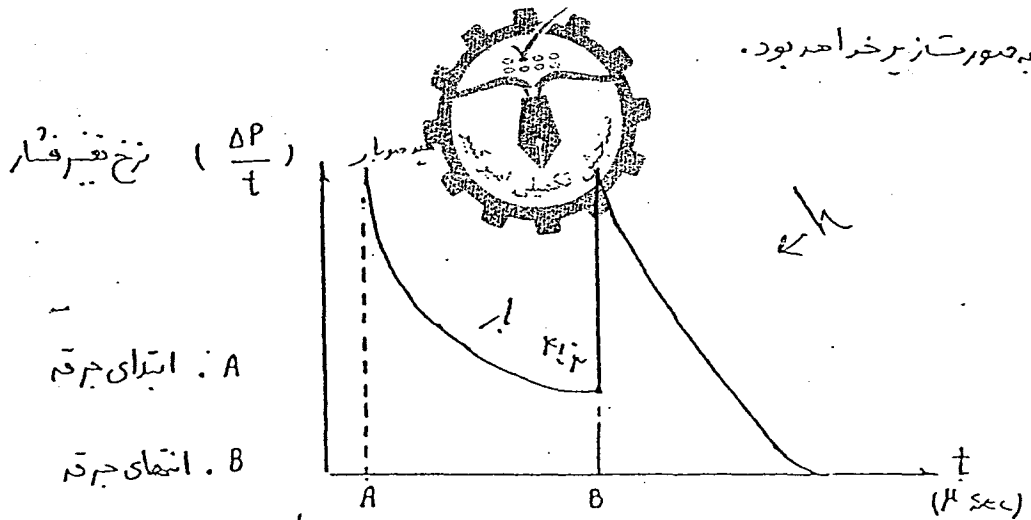

نمایند که باعث این تغییرات شدید دما گاهی میشود که گسترش ناگهانی مقطع پلازما است. انتقال حرارت از کانال پلازما به قطعه کار باعث گسار سردن مقطع کانال شده و فشار کاهش یافته و

$$q = K \cdot A \frac{dT}{dx}$$

↓
//




مسافت انتقال حرارت
اطراف ستون پلازما را بخاردی اثر میدهد

گرفته و کاهش فشار ستون پلازما به دلیل آنست که غلاف بخاردی الکتریکی مقداری از موکولها را به داخل خود می کشد و از کانال پلازما انرژی گرفته و آنها را بر میزند و میکند و در نتیجه حجم کانال اندر کرده و فشار اوست میکند و با افزایش حجم کانال، انتقال حرارت نیز بیشتر میشود. پس توجه کنید که کانال پلازما تنها در لحظات اولیه داغ است و هر چه زمان میگذرد سردتر و سردتر میگردد (و همین دلیل که جریان با سستی پادسی و منقطع باشد تا وقتی کانال خیلی گساده سرد شده، جریان قطع گردد. بلایستی کسی میگردنیم تا محل از بر نیز اسیرن خارج گردد چه آنکه دوباره در همان محل جرقه ایجاد شده و همان کانال پلازماهای سرد و گساده قبلی (تقریباً) ایجاد میشود پس زمان T لازم در زیر دردی است تا جرقه در محل دیگری زده شود و تغییرات فشار به دلیل قطع و لغت در آنها

پانزخ سندی لیست به نرخ اول به صفر میرسد

تلافی بخاری انرژی

دی الکتریک

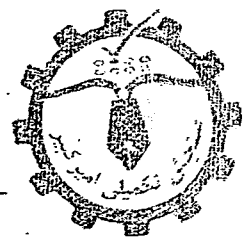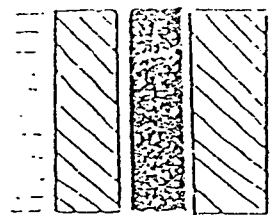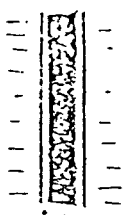

وقتی فشار دستون رلازما افت کند، درجه حرارت آن که درجه حرارت جوش قطعه در فشار پلازماست

نیز افت میکند و دما کاهش میآید و به همین دلیل کلمات اول دمای کانال خیلی بیشتر است،

در ضمن همانطور که گفته شد، کانال گشادتر و دانسیته انرژی کمتر کاهش یافته است.

پلازما بطور همزمان با دی الکتریک، قطعه و ابزار در تماس است، پس بخارات از بخار هر سه،

موجرد خواهد بود. چون کانال پلازما یکسریش روی قطعه دسریش روی ابزار است پس

از ابزار (که معمولاً مسی است) هم کنده خواهد شد و فرسایش ابزار تقریباً زیاد است و

با آخرین تدابیر فرسایشی حدود 0.01٪ بدست آمده است که این حد قابل مقایسه

فرسایش بدست آمده است و این خود یکی از ضعیفهای بزرگ EDI4 میباشد و برای ابزار

به همین دلیل درجه حرارت کانال پلازما در سرتیله آن متغیر است و سری که روی ابزار مسی است،

سردتر از سری است که روی قطعه فولادی قرار دارد یعنی سری که روی قطعه مسی است، در حرارت

جوشش مس در فشار کانال پلازما و سری که روی قطعه است، درجه حرارتش، درجه حرارت جوشش

قطعه در فشار کانال پلازماست. خاصیت دی الکتریک مراد با هم متفاوت است (بطور خیلی)


تقریبی میتوان گفت هر چه ماده غلیظتر و dense تر باشد، خاصیت دی الکتریک آن

بیشتر است به همین دلیل خاصیت دی الکتریک قطعه از حرارت بیشتر است. البته جا

ری الکتریک موثر بر حسب مقدار مقاومت ماده در واحد طول می سنجد. مثلاً با واحد

ماره‌ای با قدرت دی الکتریکی $\frac{400}{\text{cm}}$ 200 در دانه شکست (break down) به مقداری زیر یک اهم -
 برسانند می‌رسد. این ارزش تری دی الکتریک است. حال پس از جرم‌های بی دریغی ابزار
 قطعه کار، شکل مکمل (Complimentary) ابزار وی قطع نامی اند چون برحسب
 ابزار به قطع کار نزدیکتر است پس اول جای آنها در قطع کار ایجاد می‌شود و در همین منوال
 کل شکل ابزار ولی چون سطح برصتم بیشتر از قسم دستها در طول عمل براده برداری
 با قطع کار می‌سازد، آنها را بیشتر خورده می‌شوند و به همین دلیل در EDM در ابزار در نظر می‌گیرند
 یکی ابزار خش کاری (Roughing) دیگری ابزار پرداخت (finishing) تا قبل از آنکه به
 کامل برسد، ابزار عوض می‌کنیم و شرایط پرداخت را ایجاد می‌کنیم تا آن‌ها این‌ها لازم و مطلوب

ما حاصل آید

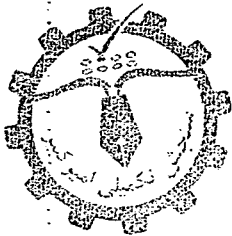

« تاریخچه ماشینهای EDM »

در سال ۱۷۹۸ جوزف پرستی مشغول مطالعه طیف نور سفید با استفاده از تخلیه خازن بود
 (مشاهده کرد که جرم‌هایی که وجود آمده، آماری بجای گذاشته است که با دست یا ک نشود
 و آماری شیب به آثار ذوب بود. این مشاهدات را در نامه‌ای که به یکی از دستاویز نویسندگان در این
 نامه در کتابخانه روسیه باقی ماند. در سال ۱۹۳۳ ایرادان لازارنکو^(۱) این موضوع را می‌بیند. زمان
 پرستی الکتریسیته‌های جاری هنوز اختراع نشده بودند و اکنون موجود بود. این در برادر
 با مشاهده این نامه سعی می‌کند با استفاده از الکتریسیته جاری از سطح الکترود فرای
 را جدا کند و آماری را بوجود آورد، با استفاده از آن‌ها در سال ۱۹۴۲ اولین ماشین

(۱) Joseph Priestly

(۲) B.L. Lazarenko

N.L. Lazarenko

EDM توسط مدار R.C تولید می شود. آن موقوع زمان جنگ جهانی دوم و همزمان با ساختن -
 شدن ترانزیستور جت و موشک های دربر برد و ... بود و چون در زمان جنگ نروژ ماسین های
 قطعات سوخت آلیاژ و سرامیک ها ساخته می شود بود این ماسین ها، بر روی یاری پیدا کرد البته آن زمان
 مباحثی مانند سوسکاندکتور (Semiconductor) هنوز ایجاد نشده بود. این ماسین با -
 استفاده از امکانات ابتدایی مانند لامپ مقاومت و سلفها و دیودهای خلاق ساخته شد و

عمر و پاسخ فرکانسی کمی داشتند. ولی با پیشرفت علوم Electronic در

Electrotechnique، این ماسین بهبود در گسترش یافت و طبیعتاً توانائی های آن هم افزایش

پیدا کرد. برای مثال Semiconductor ها در ترانزیستور ها در اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ IC ها

(integrated circuit) و مایکرو پروسیسور ها در اواخر دهه ۷۰ ساخته شدند که به عنوان مثال

هم اکنون در ماسین های EDM در بخش CNC ها حتی از کاهشیان توسط کامپیوتر

هدایت و کنترل می شود در سیستم ایجاد یا لیسای منقطع به این شکل است که یاد کرد

استیلاتور (oscillator) تولید می شود بلکه از همان کریستال فرکانسی clock time

های کامپیوتر را می سازند و Sequence های کامپیوتر را تنظیم می کنند، برای تولید



این با اسحا استفاده می شود.

« قابلیت »

این روش دلیل آنکه روش بار برداری با تخلیه الکتریکی و تنها بدیده آن دروب و بیخبر است، استخراج

ترمودینامیکی و فنر کبی همانند، نقطه جوش، برمای نقاط بیخبر، نرمای ویژه در حالت دروب

جامد، ضرب انتقال حرارت زارتباط است. در صورتیکه در برده های دستی برای مای (آی)

و yield stress و مدول الاستیسیته (E) ، سختی رگلا خواص مکانیکی مشتمل

بروند اما در اینجا چون از پدیده ها و نیروهای مکانیکی استفاده نشود پس خواص

مکانیکی هم برای ما مهم نیستند. بنابراین :



اما امکان ماشینکاری مواد بسیار سخت با هر VTS و ۷۰P ... با ابزارهای

تالی سازی ابتدا قطعه را توسط روشهایی مانند آنیل کردن، نرم می کنند سپس با روش های

سختی (فرز - تراش - دریل ...) قالب ایجاد کرده و بدلیل آنکه قالب باید خواص مکانیکی

بالایی داشته باشد آنرا دوباره سخت میکنند (توسط عملیات حرارتی) که تعداد

دماهای بالا عملیات حرارتی قطعه سرخ رخدادن به دلیل وزن خوردش دچار انحواج و

deformation و تغییر ابعاد و تراش میشود و این امر قطعه را ابتدا عملیات حرارتی

کنیم و بعد با EDM قالب ایجاد کنیم در مشکل های دستی را نخواهیم داشت. با این

روش غیر از Tungsten carbide tool steel ها را هم میتوان فرسکاری و ساین

نمود. (۷۰) تولید هر شکل با هر پیچیدگی و هزاران نوعی نسبت به سطح قطعه کار و

هم سبزی در داخل قطعه کار.

مثلاً در روش سنتی در عملیات سوراخکاری میتوان تنها استمال با مقامع نزدیک کرد ولی

در اینجا این محدودیت نیست بلکه میتوان هر مقطعی مانند مثلث و حتی غیر منظم و


تیم هندسی را تولید کرد. در روش سنتی اگر عمق با مقامع کار زاویه داشته باشد، مته سر خواهد

خورد و ممکن حتی مته بشکند و لکن در این روش این سنده و جز زرداشتم و مته تحت هزار بار

امکان سوراخکاری هست. در ضمن سوراخ سیراند داخل قطعه در سیرهای پیچیده دستی

حرکت کرد در دست و لخواه را ایجاد نماید.

۱۳) برای ایجاد یک فرم روی قطعه میتوان از ابزارهای Pre Form یا ابزار ساده استفاده کرد. مثلا برای ایجاد فرم های پیچیده و تودرتو می توان از ابزار ساده دستی مانند یک میسم باشد. توسط سیستم کنترل کامپیوتری (CNC) حالت و شکل دلخواه ایجاد شود. و یا حتی میتوان مثلا برای ایجاد سوراخ در قطعات مارپیچ، قطعه ای با سیستم کنترل هدایت برد کامپیوتری ابزار (ملاسیم) به داخل قطعه Feed می شود، قطعه هم حرکت کند و حرکت تمام ابزار باعث ایجاد فرم دلخواه گردد. همچنین این امکان وجود دارد که قالبهای Pre Form را اول توسط EDM با ابزار ساده تولید رسیس از خود قالب برای تولید قطعات دیگر

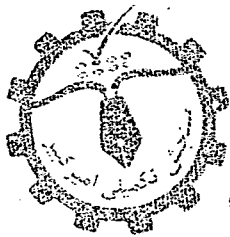

بهره جست ۱۴) انجام فرآیند بر روی قطعات ظریف.

در دروسهای دستی یکی از مسائلی تولید، تولید قطعات ظریف است چرا که قطعه با سینی ابتدا توسط نگه رانها (Clamp) گرفته شود که باعث خراب شدن و کات شدن ظرافت قطعه میشود ولی در اینجا نیروی خیلی کمی برای نگه داشتن قطعه کار لازم می آید در گامی موارد اصلا احتیاجی به نگه راننده نیست. مثلا در سینی موارد میتوان توسط نگه رانهای ساده ای همچون، حباب قطره ای یا از Clamp های ساده جهت نگه داشتن قطعه کار استفاده کرد.

وقتی با سینی کاری با EDM انجام میشود به دلیل ذوب هستی از قطعه ر بعد مربع سرد شدن

آن یک ساختمان با مرتزیت حاصل میشود چون وقتی چاله میزاب ایجاد میشود

۷۰٪ آن بخار شده و تقریبا ۹۳٪ آن بصورت Recast Layer را

Residual Layer باقی میماند پس باز هم میتوان روی EDM کار کرد و این ۹۳٪

این نسبت مذاب باقیمانده به دلیل وجود دی الکتریک ماسرغ سرد سرد در مانتزنت مینم در رسن
نسختی سطحی ایجاد میشود که تقریباً در تمامی موارد موضوع به نفع ماست. از طرف دیگر
چون معمولاً دی الکتریک با این کرنی دارند که در حین عملیات کنی کرنی آزاد شده و در

سطح نفوذ میکند و باز هم در سختی سطح ایجاد میکند. البته اگر در صد کرنی انقدر افزایش


بیداند که حتی از محدوده چین هم بگذرد باعث کرنی میشود ولی در EDM تقریباً هرگز این

اتفاق نمی افتد مگر آنکه حرکت ارت ایجاد شود پس قطعات تولیدی با EDM به دلیل

آنکه سختی سطحی مداوم کنند، دیگر احتیاجی به عملیات حرارتی ندارند و این عمل

برای مواردی که دو قطعه روی هم حرکت و لغزش دارند در تماس هستند نظم ایست است

چرا که حرکت مواد در روی هم در حالت سرد و یا گرم باعث بالا رفتن مقاومت در مقابل

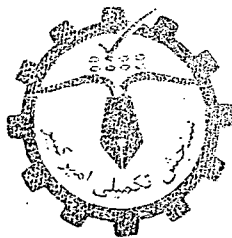

سایش (wear) میگردد.

(۵) سختی سطحی و تنش پس ماند کششی در سطح در کارخانه‌ها با فشار توأم می‌باشد حسن بسیار

بزرگی در افزایش عمر قالب است.



چنانچه به عنوان مثال وسط یک تیر را که بین دو دیوار محبوس شده است، حرارت دهیم در-

آن موضع ماده سیلان پیدا کرده دیوارها تنگی فشاری اعمال می‌کند (شکل a-۲-۴)


حال اگر منبع حرارت را برداشته و تیر را یکباره سرد کنیم ماده سیلان پیدا کرده فرصت برگشت را

پیدا نمی‌کند و چون میل دارد افزایش طول خود را از دست بدهد (انقباض) و جا و زمان کافی

در اختیار ندارد، این کاهش طول به صورت تنش کششی حرارتی ظاهر می‌گردد. (شکل b-۲-۴)

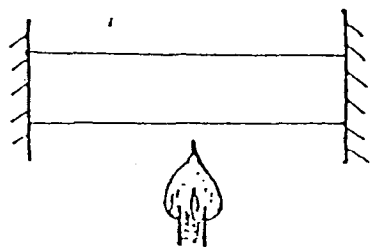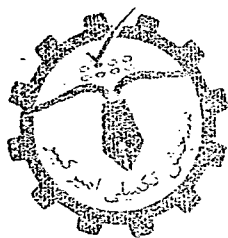

(a)

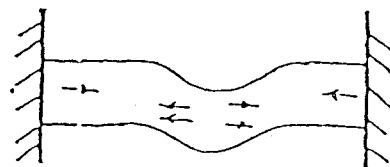

(b)

شکل (۲-۴)

و نیز چون فلز در اثر حرارت به فاز (۸) رفته و به یکباره سرد شده است تبدیل به مارتنزیت (M)

می‌گردد و همانطور که میدانیم فاز مارتنزیت بسیار سخت می‌باشد و به دلیل دو عامل ذکر شده-

در فول (سختی و تنش کششی حرارتی) ترکهای میکرونی (Micro cracks) بوجود می‌آید.

حسن مطلب نیز در حوضچه مذاب اتفاق می‌افتد که به تنش بوجود آمده، تنش پس ماند حرارتی-

کششی می‌گردد. هرگاه قطعه را تحت تنشهای دینامیکی قرار دهیم (تویل کششی و فشاری)،


دو حالت ممکن است پیش آید:

الف) چنانچه تنش کششی به ترک وارد شود، ترک را باز کرده و در آن تیر تنش بوجود آورد

یعنی اگر تنش در سمتهای دیگر قطعه کار 6 باشد در نقطه ترک : 26 و یا حتی 36 خواهد بود در نتیجه
 شکل ترک ، زوایا و جنس قطعه کار خواهد بود. حال اگر به اعمال این نیروی دنیا مثل انابه در جسم
 تمرکز تنش هم که هست ، باعث کار سختی و آهسته باعث تر شدن قطعه کار میشود در نهایت
 ترک گسترش پیدا کرده و قطعه خواهد شکست . (شکل ۱-۲-۴) .

اگر چنانچه تنش فشاری به ترک وارد شود ، یعنی در جهتی که لایه های بالای تحت فشار
 لایه های پایین آن تحت کشش باشند ، ترک تحت کشش فشار قرار خواهد گرفت یعنی لول
 در جهت بسته شدن ترکهاست (شکل ۱-۲-۵) .

حالت افک حالت مفر برای قطعه کار ما میباشد (تحت تأثیر نیروی کششی) امثالاً (ب) ایک
 حالت منبذ برای ما است . پس در قالب هایی که معمولا تحت فشار هستند (مانند بریکری
 استرژن ، فورجینگ) نیروی فشاری باعث میشود که میکرو ترکها بسته شود و در حرارت
 ترکها در این حالت نمی تواند عامل ضعیف کننده باشد .

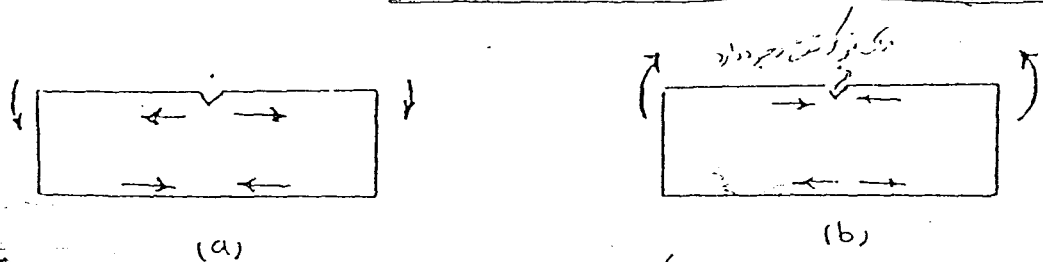


شکل (۱-۲-۴)



حال چنانچه قطعه ای تحت فشار قرار گیرد : این فشار در جهت خنثی کردن آن نیروی
 کششی دبط است. حتی آن نیروی فشاری ممکن است در حدی نباشد که بتواند این
 تنش کششی پس ماند را کاملاً خنثی کند ، چه رسد به اینکه به منطقه فشاری دیباگرام
 ۴-۶ وارد شود و یا حتی اگر نیروی فشاری آنقدر زیاد باشد فقط تا یک مقداری

در محدوده فشاری دیاکرام ۴-۵ وارد میشود ولی به نقطه ۲-۲ میرسد و قطع کار پس از
 نخواستند داشت. دیاکرام ۴-۵ برای یک قطعه فولادی بصورت زیر خواهد بود.

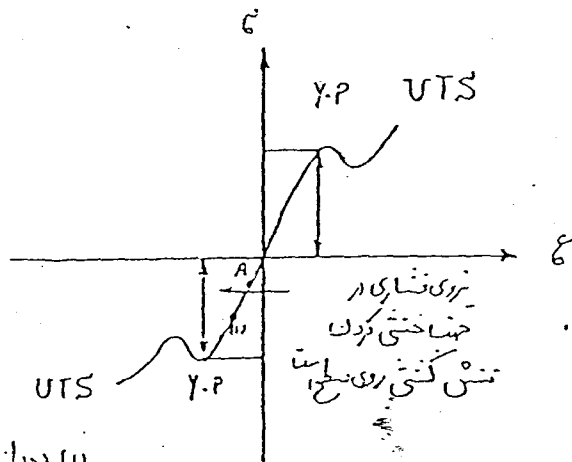

(۱) بعد از اعمال فشار قطعه کار در این وضعیت قرار

شکل (۲-۵)

خواهد داشت.

پس این امر مثبتی است که تنش کشی روی سطح باشد، چراکه در حالت فشاری قطعه کار به نقطه

۲-۲ نخواهد رسید. در حالی که اگر این تنش پس ماند نبود (مثلاً قالب توسط دستگاه فرستاده

شده بود) آن موقع وقتی در دیاکرام فوق مثلاً در نقطه A قرار داشت، تحت فشار قرار می گرفت، نیزری

باعث می شد که قطعه به ۲-۲ رسیده و سیلان پدید آید (لذا به همین دلیل است که قالبی

که با ماشین اسبیار ساخته شده عمران خیلی بیشتر از قالبهای است که با ماشین غریز

ساخته میشود. (به علت تغییر در پس ماند کشش که در آن ایجاد می شود) و تنش سطحی

(۲) امکان دریافت اطلاع از فرآیند سندان با روشهای مختلف.

بدلیل طبیعت الکتروترمال پروسه (electrothermal) امکان اطلاع رسانی در طول

حتی یک میکروثانیه نیز وجود دارد.

الف) بوسیله دماسنج و تحلیل صدای جرقه آن. توسط یک میکروفون صدای آن را

در یافتن توسط آنک تجربه گشته نزع جرقه و اینکه جرقه ARC اتفاق می افتد یا Spark را

تشنص دار. بی) به وسیله امواج الکترومغناطیس که در حین تولید میشود.

حتی به وسیله یک رادیو در محدوده فرکانس باند SW که آن در حدود 100 kHz - 100 MHz

می توان بررسی EDM را مورد بررسی قرار داد

با دقتی که امواج الکترومغناطیس تولید شده بالاتر از 1MHz هستند و انتطاع در آنها

وجود ندارد معلوم است که: پروسه درست میسر کرده و جرقه Spark اتفاق می افتد


در مدار باز و اتصال کوتاه اتفاق نمی افتد. در حالی که اگر با لحای زیر 1MHz تولید

نشوند معلوم میگردد که: پروسه درست نیست یعنی گذر پروسه ARC ای داریم و ماشین

طرزی هست که خریدش مانند یک بی سیم عمل می کند و مشابهی تواند با یک رادیویی که همراه

دارید حتی در فاصله زیاد هم این پارامترها را گرفته راز و مفهیت کارکرد ماشین اطلاع

حاصل کنید.

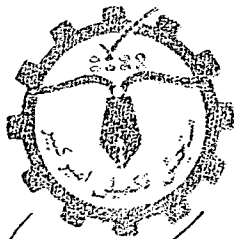

ج) با استفاده از جریانه های الکتریکی

یک اسپکتروگراف بین الکترون و قطع کار و عمل کرده و پارامترها نگاه می کنند و آنها را یک

analyzer داده و یا حتی میزان این پارامترها ضبط نموده و استفاده از یک سیستم

analog to digital converter بگذارید تا در طول زمان جرقه از پالس و نتایج Sample

گیری کند، سپس این هاردری Hard disk یک کامپیوتر ضبط کرده و بعداً

میزان یک analyzer بدهیم. پس دیده میشود که این پروسه را حتی با

می توان گسترش داد و در همین که مطلوب ماست، آن را سوزی دارد. در حالی که در

- روشهای دستی بدین بسادگی نمیتوان اطلاعات لازم را دریافت نمود (بفرض مثال درجه حرارت

- براده ریز تیغه ابزار در حین عملیات).



کاربردها

نمونه کاربرد EDM در ابزارسازی و قالبسازی است اما این بدان معنی نیست که از EDM

توان در تولید اینگونه استفاده کرد.

ساختن ماشین

ماشین EDM علی الاصل از چهار قسمت تشکیل شده است البته بعضی از انواع EDM لوازم

اضافی هم دارند. مثلاً ماشین وایرکات سیستم تغذیه سیم دارد. اما بطور مشخص

هر ماشین EDM از چهار قسمت بصورت ذیل تشکیل شده است.

1) Power supply system سیستم تأمین کننده قدرت

2) Tool feed system (Gap control system) سیستم تغذیه ابزار

3) Dielectric system سیستم دی الکتریک

4) Machine Mechanical Components اجزا مکانیکی ماشین

(II) سیستم مولد قدرت ماشین (Power supply system)

سیستمهای مولد قدرت (بماشینهای EDM بسیار متعدد بوده و شاید در حدود ۱۶ یا

۱۷ سیستم باشند ولیکن ما در اینجا فقط سه سیستم را بصورت ذیل بررسی میکنیم.

الف) رزونانس قدرت R.C

ب) رزونانس قدرت ایزو فرکانس Iso frequency

(IV)

ج) رزونانس قدرت ایزو پالس Iso pulse

Power supply sys.

✓ الف) سیستم ژنراتور قدرت R.C

بلکه اولین ماشین EDM به این سیستم مجهز بوده است و لیکن به دلیل برداشت دقیق و عالی


fine finish هنوز کاربرد دارد. روی برخی از این ماشینها نام یالس ثانویه در روی برخی

دیگر یالس بزرگانه نام نهاده اند. قبل از شروع جهت لازم است دو اصطلاح توضیح داده شود.

(منبع جریان . منبعی است که هر چه قدر از آن ولتاژ بگیرد جریان آن ثابت باقی میماند.

(منبع ولتاژ . منبعی است که هر چه قدر از آن جریان بگیرد ولتاژ در آن تغییری نمی کند.

سیستم R.C از یک مقاومت و یک خازن و یک سوئیچ تشکیل شده است (شکل ۲-۹)

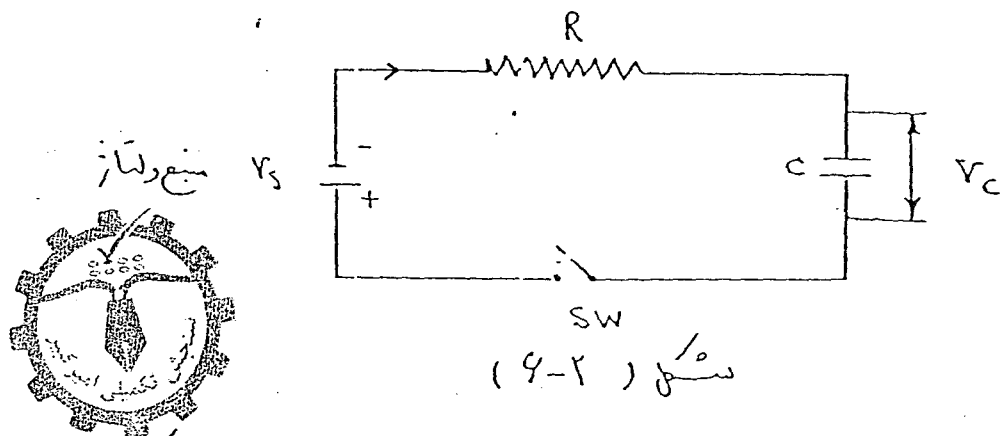

شکل (۲-۹)

* زمانی که سوئیچ SW قطع است ولتاژ دو Plate خازن صفر است. وقتی که سوئیچ SW

را می نبدید الکترونها از قطب منفی منبع شروع به حرکت کرده و در روی Plate بالای خازن زده

می شوند این بارهای منفی، بارهای هم نام خردشان را از Plate پایینی خازن دفع کرده و طریقی



هم که متصل به قطب مثبت است بارهای دفع شده را جذب میکند. در نتیجه Plate بالای

منفی و Plate پایینی مثبت می شود. بجای بارهای منفی روی Plate بالای زقران

بارهای منفی در Plate پایینی باعث ایجاد یک اختلاف پتانسیل بین دو Plate

خازن می شود. از همان لحظه ای که سوئیچ را میزنید الکترونها شروع به حرکت میکنند

در دوری Plate بالای بیجمع منگنه. هر چه در مدار این بیجمع بیشتر باشد به همان میزان ولتاژ در سر خازن V_C بالا خواهد رفت. اگر سوئیچ را به مدت طولانی، تا زمان بی‌نیافت بسته بماند ولتاژ در سر خازن در یک نقطه ثابت مانده و دیگر افزایش پیدا نمی‌کند که در این حالت ولتاژ در سر خازن برابر ولتاژ منبع V_S خواهد شد. اما چون منبع V_S ، منبع ولتاژ است با هر چه در مدار کم‌تر فن از آن، ولتاژ V_C تغییر نخواهد

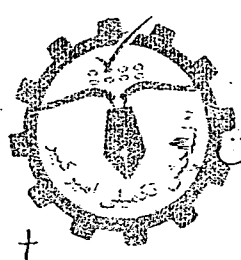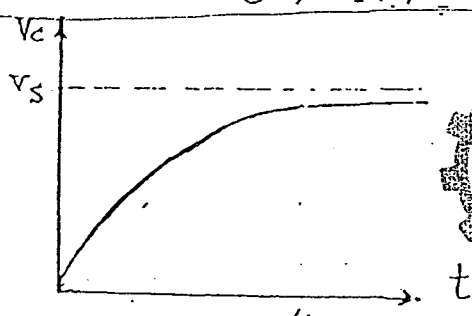

کرد! (شکل ۷-۲) معادله این منحنی از قانون اهم درست می‌آید.

شکل (۷-۲)

قانون اهم: مجموع اختلاف پتانسیلها در یک مدار بسته صفر است.

$$V_S - V_R - V_C = 0 \quad \text{یا} \quad V_S = V_R + V_C$$

$$\begin{cases} V_R = R \cdot I \\ V_C = \frac{Q}{C} \\ Q = \int I dt \\ V_S = V_R + V_C \end{cases} \Rightarrow$$

$$V_S = R I + \frac{\int I dt}{C} \Rightarrow 0 = R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} \Rightarrow \frac{dI}{I} = - \frac{dt}{RC}$$

با توجه
غیر وابسته
اولیه

$$\begin{cases} t=0 \rightarrow V_C=0 \\ t=\infty \rightarrow V_C=V_S \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dI}{I} = - \int \frac{dt}{RC} \Rightarrow \ln \frac{I}{I_0} = - \frac{t}{RC}$$

از طرف دیگر $V_C = \frac{\int I dt}{C} \Rightarrow V_C = \frac{\int_0^t I_0 e^{-\frac{t}{RC}} dt}{C} \Rightarrow I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$

$$\Rightarrow \frac{I_0}{C} \left[-RC e^{-\frac{t}{RC}} \right] \Rightarrow V_C = RI_0 \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right], V_C = RI_0$$

$$I_0 = \frac{V_S}{R}$$


در این V_C بار I_0 قرار می‌دهیم داریم:

$$I = \frac{V_S}{R} e^{-t/RC}, \quad V_C = V_S \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

همانطوریکه پیش تر اثبات کردیم داریم: $I = \frac{V_s}{R} e^{-t/RC}$ (از اینرو در نقطه $t=0$)
 داریم که $I = \frac{V_s}{R}$ یعنی اینکه خازن مثل یک سیم (یک اتصال کوتاه عمل نموده است) و اگر
 $t \rightarrow \infty$ آنگاه $I = 0$ که در این حالت خازن نقش مدار باز (open-circuit) را ایفا
 می نماید. حال با این اطلاعات معنی جریان (I) را نسبت به زمان (t) رسم



مدار تخلیه بار (discharge)

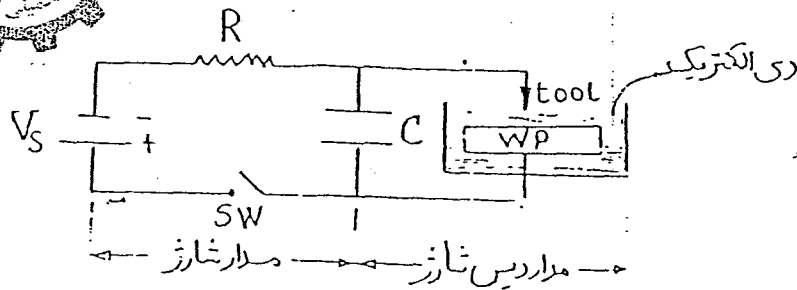


شکل (۲-۸)

اگر در مدار دیس شارژ فاصله بین قطعه کار و ابزار در داخل تانک ری الکتریک به اندازهی
 کافی دراز هم باشند در این حالت خازن شارژ شده و ولتاژ دوسر آن به سمت V_s
 میل میکند. اما اگر فاصله بین قطعه کار و ابزار کم باشد هر چند ری الکتریک در بین آنها
 موجود است اما بعلت یازگی گپ، میدان الکتریکی قوی تر شده و به هر حال ری الکتریک

علاوه در میدانی در نزدیکی فاصله بین ابزار و قطعه کار
 می شکند. این شکستن در ولتاژی کمتر از ولتاژ
 V_s میسند که این ولتاژ را ولتاژ بریک دار (break down) گویند.
 قطعه کار

تر شکستن ری الکتریک، ری الکتریک یونیزه میشود و در این لحظه پلازما تشکیل می‌دهد. سرد و با تشکیل پلازما تمام باری که روی خازن جمع شده است به یکباره تخلیه می‌گردد.

یعنی ولتاژ در دو سر خازن به صفر می‌رسد و انرژی آن تخلیه میشود. (انرژی خازن برابر

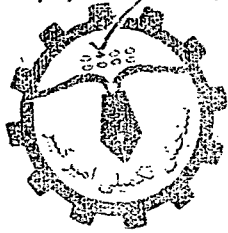

$$W = \frac{1}{2} C V_b^2$$

ذخودی بدست آوردن این فرمول به صورت زیر است:

$$dW = V_c \cdot I \cdot dt$$

$$Q = C \cdot V_c = \int I dt \quad \xrightarrow[\text{میکریم}]{\text{از طرفین مشتق}} C \cdot dV_c = I \cdot dt$$

$$\Rightarrow I = \frac{C \cdot dV_c}{dt}$$

مقدار بدست آمده برای I را در فرمول * قرار میدهم، از اینرو خواهیم داشت:

$$dW = V_c \cdot \frac{C \cdot dV_c}{dt} \cdot dt \Rightarrow \int_0^W dW = \int_0^{V_b} C \cdot V_c \cdot dV_c$$

$$W = \frac{1}{2} C \cdot V_b^2$$

که: W: انرژی ذخیره شده در خازن، C: ظرفیت خازن و V_b ولتاژ شکست ری الکتریک میباشد.

بدیده‌هایی که در هر عمل ماشینکاری با آنها سر و کار داریم عبارتند از:

۱- سرعت براده برداری (درخشن کاری سرعت براده برداری زیاد در پرداخت کاری کم است)

۲- صافی سطح

۳- فرسایش ابزار

۴- تلرانس. مجازده در ماشینکاری به روش EDM گشادی کناری نیز مطرح است.

این دو (تدریس و گشاری کناری) مفاهیمی هستند که مستقل از هم بوده اما خیلی شبیه

به همند.



صافی سطح


جرقه ایجاد شده در ماشین EDM دارای کارمایای (انرژی) برابر با $W = \frac{1}{2} CV_b^2$

میباشد که همای این انرژی در یک کانال کوچک حفره تخلیه میگذرد. تمرکز انرژی در این کانال

باعث زوب در سپس تبخیر قسمتی از سطح قطعه کار می شود که هر قدر این انرژی بیشتر

باشد به همان نسبت چالهای مذاب ایجاد شده بزرگتر شده و در نتیجه زبری سطح را افزایش میدهد.

(پس نتیجه بگیریم که زبری ماشین کاری با مدار RC تابع انرژی حفره بوده و خود این انرژی

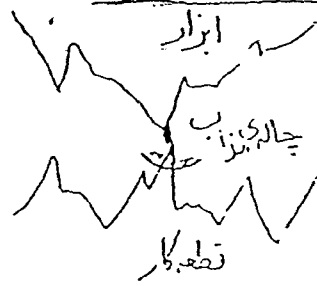

پردد و عمدتاً می باشد الف - ظرفیت خازن

ب - ولتاژ بزرگ داون (ولتاژ شکست ری الکتریکی)
 break down

پس اگر بخواهیم زبری ماشین کاری را کنترل نماییم

این کارتها با در عامل یاد شده در بالا عملی است. از اینجا نتیجه می شود که تغییر در

مقاومت R یا ولتاژ منبع در سایر عوامل هیچگونه تأثیری در زبری سطح ماشینکاری شده

نخواهد داشت مگر در عوامل فوق. نتیجای درم اینک هرچه ظرفیت خازن بیشتر باشد

سطح ماشینکاری شده زبرتر خواهد بود.


ولتاژ شکست گپ (V_b) تابع عوامل بسیاری است از جمله:

الف - جنس ری الکتریکی: اگر جنس ری الکتریکی جنس ضعیفی باشد در V_b پایینی

جرقه ایجاد می شود در سطح مافتر است. برای مثال نقت سفید (نفت بدون بو) اگر

به جای روغن تراش استفاده شود چون رقیق تر است و غلظتی کمتر دارد سطح ماشین کاری شده صافتر است. معمولاً هر مایعی که رقیق تر است دی الکتریک ضعیفتر خواهد بود. از این رو در پرداخت کاری از دی الکتریک ضعیفتر در رخشن کاری از دی الکتریک قوی تر بهره برداری می شود.

در ماشین وایرکات آب ری یونیزه پرداخت بهتری میدهد و این پرداخت بهتر است از پرداخت توسط دی الکتریک نفت سفید در ماشین اسپارک معمولی. زیرا آب ری یونیزه نسبت به نفت سفید دی الکتریک ضعیفتر میباشد. حتی اگر گپ ماشین وایرکات با گپ ماشین اسپارک برابر باشد باز هم می بینیم که در ماشین وایرکات پرداخت

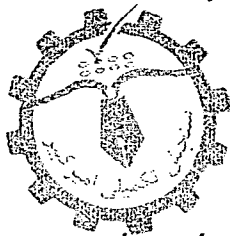


بهتری خواهیم داشت. h_p
متوسط
دپ - فاصله ابزار و قطعه کار:



هر چه فاصله ی بین ابزار و قطعه کار (گپ) راز یا دکنیم سطح نهایی خشن تر می شود. پس اگر خواسته باشیم با مدار RC پرداخت کاری انجام دهیم باید رگپ کوچک این کار را انجام دهیم. (زیرا V_b کاهش می یابد و در نتیجه سطح صافتر میگردد). با توجه به این توضیحات درستی یا ناسمکتی صافی سطح تابع اندازه ی گپ میباشد، به همین دلیل است که مدار RC را مدار وابسته به گپ میگویند. (Gap dependent system) h_p

علاوه بر صافی سطح بدنه های دیگری به اندازه ی گپ وابسته اند که در آینده بدانها اشاره خواهد شد.

گپ - زبری و هندسه ی سطح قطعه کار و ابزار (سکال ۲-۶)

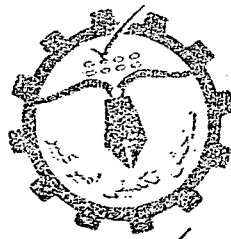

شکل (۹-۲)

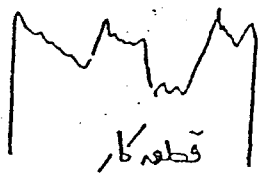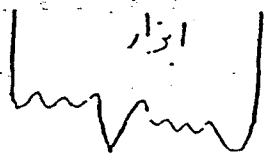

ب. جنس ابزار و قطعه کار

ث - مقدار متوسط آلودگی در ری الکتریک گپ ماشینکاری و توزیع آلودگی

ری الکتریک حین ماشینکاری در اثر عمل جرقه های قبلی به موادی از قبیل ذرات قطعه و غیره آلوده می شود. ری الکتریک به مواد مختلفی مثل کربن، هیدروژن، هیدروکربنهای سبکتر مثل متان، اتان، پروپان، اتیلین، استیلین و تمام گازهای ایجاد شده درگیر تجزیه می شود. علاوه بر خوردی الکتریک در درجه بی حرارت ایجاد شده توسط جرقه بغاصی شود. همچنین ممکن است به مایعات سبکتر تبدیل گردد مثل تبدیل شدن نفت به بنزین (C_8H_{18}) و نیز گاهی وقتها پدیده های آلتراسیون (پلی مری تین) - Polymeration اتفاق می افتد یعنی اینکه هیدروکربنهای سنگین تر از نفت بدست می آیند.

ج - درجه بی حرارت متوسط ری الکتریک گپ ماشینکاری و توزیع درجه بی حرارت



کج - فشار ری الکتریک در گپ ماشینکاری

سرعت باربرداری

می دانیم هنگام ایجاد جرقه انرژی خازن ($W = \frac{1}{2} CV^2$) تخلیه می شود که زمان این تخلیه بسیار کوتاه است که چیزی حدود 0.3 تا 0.4 میکروثانیه یا شاید اندکی کمتر از این است.

مقادیر می باشد. این زمان در مقایسه با زمان شارژ خیلی کم و در حدود 0.01 مرتبه فشار است.

بذاتی توان در مقابل زمان شارژ از زمان دیس شارژ چشم پوشاند.

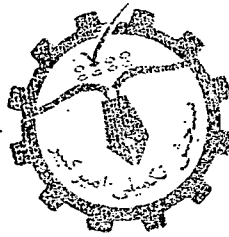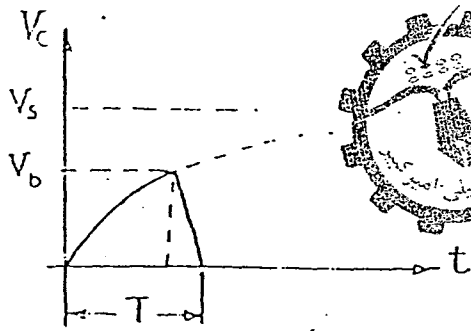

زمان دیس شارژ + زمان شارژ = T

رابطی توان از رابطه $V_c = V_s (1 - e^{-t/RC})$

دست آورد. زمانی که شارژ می شود.

شکل (۱۰-۲)

دری خواهد عمل تخلیه را آغاز نماید $V_c = V_b$ می باشد پس

$$V_b = V_s (1 - e^{-T/RC}) \Rightarrow T = RC \cdot \ln \frac{V_s}{V_s - V_b}$$

فرض میکنیم $\ln \frac{V_s}{V_s - V_b} = k$ است که k یک عدد ثابت است در نتیجه: $T = KRC$

(T پر بود یک شارژ و دیس شارژ است)

برگردیم به مبحث اصلی یعنی سرعت بار برزاری. واضح است که اگر مقدار قدرت الکتریکی زیاد

شود مسلماً بار بیشتری برداشته می شود. در شرایط ویژه بین توان مصرفی و سرعت بار

برزاری یک رابطه خطی وجود دارد. توان برابر است با مقدار کار انجام شده در واحد زمان و

سرعت بار برزاری برابر است با مقدار حجم از براره که در واحد زمان برداشته میشود.

رابطه بین صورت است: $\dot{V} = K' p$ که \dot{V} مقدار حجم براره به واحد زمان و K'

شرایط خاص مقدار ثابتی است.

داریم که $p = \frac{dW}{dt} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ فرض میکنیم V_b در طول ماشینکاری در تمام جرقه ها با هم یکی

است (البته در عمل چنین نیست زیرا هر جرقه که ارتکان می افتد روی جرقه‌ی بعدی تأثیر میگذارد

از این نظر که دی الکتریک، ابزار و قطعه کار را آلوده میکند). اگر W برابر T تقسیم کنیم

$$P = \frac{W}{T} = \frac{1/2 C V_b^2}{KRC} = \frac{V_b^2}{2KR}$$

مقدار توان بدست می آید:

از طرفی داریم $V_b = V_s (1 - e^{-K})$ پس:

$$P = \frac{V_s^2 (1 - e^{-K})^2}{2KR}$$

از این رابطه نتیجه میگیریم که توان با همذور ولتاژ منبع نسبت مستقیم دارد.

معمولاً ولتاژ منبع مدارهای RC ساخته شده توسط ولت گرفته می شود که ممکن است

کمی از لاین این کار بالابردن سرعت با برداری بزرگ ولتاژ بالا باشد. البته در مدارهای

RC نسبت به سایر مدارهای که مطرح خواهند شد سرعت با برداری کمتر است. علت این است

که زمان حرقه در عدد زد یک دم زمان مزره (تلف شده) میباشد، لذا سرعت پایین است.

در زیری تأیید - پارامتر دیگر مقاومت R میباشد که با کاهش R سرعت با برداری افزایش می یابد.

بر برداری آیزیلو مقدار K نیز در مقدار توان موثر است. برای بحث روی این پارامتر می بایست منفی توان

را بر حسب K ترسیم نمود. برای اینکار ابتدا نقاط اکسترمم (Extrem points)

را بدست می آوریم.

$$\frac{dP}{dK} = 0 \implies K = 1.3$$

$$\left. \begin{array}{l} K = 1.3 \\ \frac{d^2P}{dK^2} < 0 \end{array} \right\} \implies K = 1.3 \text{ نقطه‌ی ماکزیم منفی است.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K = 0 \implies P = 0 \\ K \rightarrow \infty \implies P \rightarrow 0 \end{array} \right.$$




اما داریم که $K = \ln \frac{V_s}{V_s - V_b}$ ، از این رو بحث راجع به مزه‌نی فوق کمی سخت است.

پس مزه‌نی P را بر حسب V_b ترسیم می‌کنیم.

$$K = 0 \implies V_b = 0$$

$$K \rightarrow \infty \implies V_b = V_s$$

$$K = 1.3 \implies V_b = 0.73 V_s$$

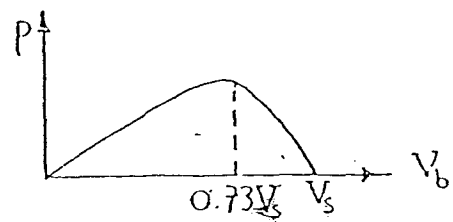


زمانی که $V_b = 0$ می باشد، ابزار با قطعه کار فاصله ای نداشته و به هم چسبیده اند

در این حالت بار برابری وجود ندارد و توانی که در گپ ماشینکاری صرف می شود صفر است.

اما اگر فاصله ای ابزار و قطعه کار را زیاد کنیم به همان نسبت V_b افزون خواهد شد در نتیجه

توان هم بیشتر خواهد شد. در نتیجه ای افزایش توان سرعت بار برابری بالای رود.

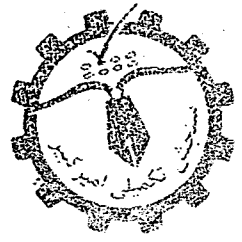

پس انجام به جایی می رسیم که $V_b = 0.73 V_s$ می شود که در این نقطه سرعت بار برابری

بیشینه است یعنی بیشینه ای توان در این گپ اعمال می شود. از این به بعد هر چه گپ

را افزایش دهیم، توان و سرعت بار برابری کاهش می یابند تا جایی که V_b برابر با V_s گردد.

در اینجا است که دوباره توان به صفر می گراید و عملاً باز برابری صورت نمی گیرد.

فرسایش ابزار

مشکلی که همیشه در EDM مطرح می باشد فرسایش ابزار است البته می توان آن را کاهش


داد به صفر نزدیک نمود اما هرگز صفر نمی شود. این مسئله امری طبیعی است زیرا گانال

پلاسمای ایجاد شده از یک سر به قطعه و از سر دیگر به ابزار متصل بوده که همواره مقداری را


از هر دو (ابزار و قطعه کار) زوب و تبخیر خواهد نمود.

اگر قسمت مشخص شده در نمودار $V_c - t$ را با ابزار نامایی بالاتری رسم کنیم نمودار زیر

حاصل می شود.

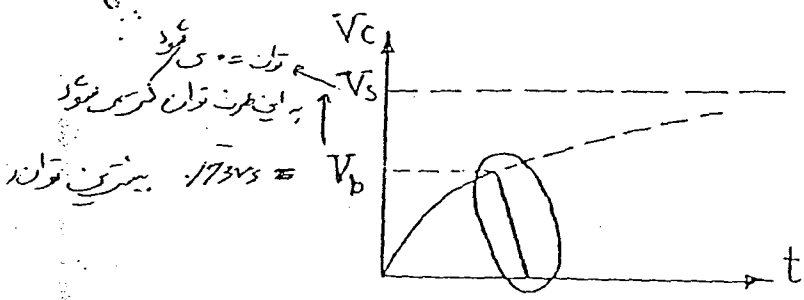

شکل (۲-۱۱)

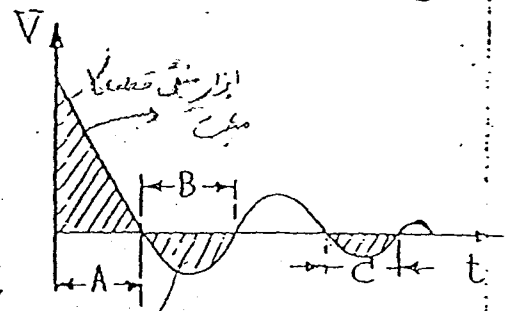


پول قطعه کار و ابزار (بارت سلولر که ابزار قطب مثبت قطعه قطب منفی می شود)

(۱۷)

قسمت هاشور خورده با ولتاژ مثبت بختی که در آن ابزار قطب منفی و قطعه کار قطب مثبت



میباشد و در دو قسمت هاشور خورده با ولتاژ منفی خوردگی شدید ابزار داریم

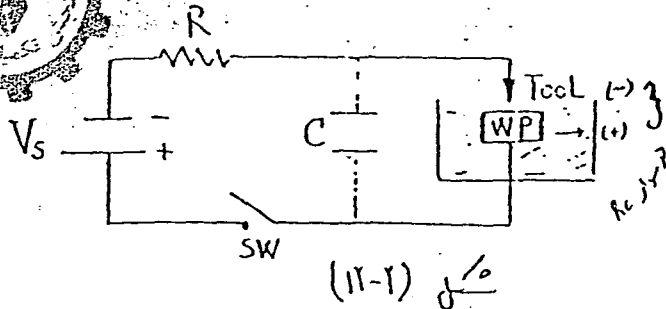

✓ در مدار RC ابزار به قطب منفی

و قطعه کار به قطب مثبت متصلند.

علم و اما چگونه فرمایش ابزار :

(میدانیم بدین دلیل که الکترون در حدود ۱۸۳۷ مرتبه سبکتر از پروتون میباشد

و هر یون شامل تعدادی الکترون و پروتون میباشد که تعادل بین تعداد الکترونها و پروتونهای

آن به هم خورده، از اینرو الکترونها از یونها پر تحرکترند. حال وقتی که بین ابزار و قطعه کار جرقه ایجاد

می شود الکترونها از طرف قطب منفی به سوی قطب مثبت حرکت میکنند. در برخورد با سطح

قطب مثبت (قطعه کار) باید چالهای مذاب مواجه می شوند (همچون پرتاب سنگ به دریا)

طرف آب) و در اثر برخورد از روی قطعه کار با برسی دارند.

برسی گردیم به نمودار صفحه‌ای پیش. در بخش A، ابزار قطب منفی و قطعه کار قطب مثبت

میباشد لذا براده از روی قطعه کار کنده می شود. در قسمت‌های B، پیش از اینکه

جرقه از بین رود، پلازما معکوس گشتا در این ابزار از روی ابزار پراشته می شود (چون

در این حالت قطعه قطب منفی و ابزار قطب مثبت است). در هنگام تعویض پلازما، در قسمت

است که ولتاژ به صفر میرسد اما تا از بین رفتن جرقه مدت زمانی لازم است که در این فاصله

زمانی خوردگی شدید ابزار وجود خواهد داشت) برای جلوگیری از خوردگی شدید ابزار باید

موجب عدم تغییر پلازما شد. و جدر تغییر پلازما به دلیل خاصیت خود القایی (Self Induction)


سیمهای رابط میباشند. (1) البته این سیم را سیم رسانند و میدان حاصله در اطراف آنها ضعیف

است اما نرخ (rate) تغییر میدان مغناطیسی بالاست. اگر فرض کنیم خازن را در زمان شارژ

T با جریان متوسط پنج آمپر شارژ نمایم و در یکصدم این زمان، خازن تخلیه (دریغ)

شارژ) شود خواهیم داشت: $5 \times T = I_{\text{discharge}} \times 0.01 T$

$I_{\text{discharge}} = 500 \text{ A}$

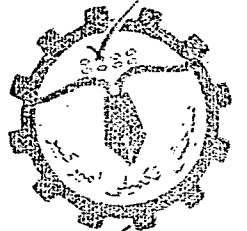

(1) اگر از یک سیم جریانی (DC یا AC) بگذرد در اطرافش یک میدان مغناطیسی

تشکیل می شود. اگر این میدان ثابت باشد بر روی جریان گذرنده از سیم اثری نخواهد

داشت اما اگر بنا به دلایلی این میدان دگرگون شود در داخل سیم جریانی القای شود.

این دگرگونی میتواند با تغییر جریان یا با نزدیک کردن آهنربا به سیم پدید آید. (میدان ایجاد

شده از رابطه $E = -K \frac{d\Phi}{dt}$ بدست می آید که در آن $d\Phi$ میزان تغییر فلوی

مغناطیسی را نشان می دهد). اگر سیم مستقیم باشد تأثیر جریان القایی (در جریان اصلی

کم است. همین سیم را اگر پیچانده و به صورت مارپیچ در آوریم تأثیر خیلی بیشتری شود

زیرا میدان حلقه ها با هم جمع شده و طبق قانون لتز با عامل پدید آورنده خود مخالفت

می نماید. $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$ که Z مقاومت ظاهری، L ضریب خور القایی سیم


میباشد که با تعداد حلقه های سیم متناسب است. برای مثال اگر سیمی مستقیم به طول 20^m

را از طریق در سرتش به پریز برق بزنیم یا کتور خواهد پدید بیاید و خواهد سوخت اما اگر همین سیم

را پیچانده حلقه حلقه نمایم نظیر حالت قبل هیچ نمی رهد.

یعنی شدت جریان عمل تخلیه در زمان 0.01 به اندازه‌ی پانصد آمپر می‌باشد.
 اگر به فرض زمان T برابر با $50 \mu\text{sec}$ باشد آنگاه زمان تخلیه $0.01 T = 0.5$ خواهد گشت. طبق رابطه‌ی $e = -L \frac{dI}{dt}$ که در مورد خود القایی داریم، چون جریان I بالا در زمان t کم است لذا میزان میدان القایی (e) بسیار زیاد است همین دلیل مشاهده‌ی عمل پلاریته امری غیر قابل اجتناب است. برای کم کردن آن می‌توان طول سیمهای رابط را کوتاه نمود، بدین روش که تا تک دی الکتریک را به خازن نزدیک گردانیم. (همانطور که در ماشین‌های با مدار RC ، این موضوع دیده می‌شود).
 ملاحظه‌ی آنطور که گفته شد کم کردن پلاریته نقش عمده‌ای در کاهش فرسایش ابزار دارد که این موضوع یا کاهش طول سیمهای رابط انجام شد. کار دیگری که می‌توانیم انجام دهیم استفاده از دیود* (لیسوکته) می‌باشد که فقط اجازه‌ی گذر از تک سو به جریان می‌دهد.

* دیودهایی که تا به حال جهت یک‌مل سد کردن جریان ساخته شده اند فقط قادرند در ولتاژ و جریان‌های پایین (حداکثر تا 1 mA) را از خود عبور دهند که به آن‌ها سیگنال دیود می‌گویند. کاربرد این دیودها بیشتر در کامپیوترها می‌باشد.
 اما دیودهایی که قابلیت عبور جریان بالا را دارند معمولاً نشی دارند و بطور کامل جریان را لیسو نمی‌کنند. معمولاً از این نوع در ریسوسازی جریان برق سه فاز AC

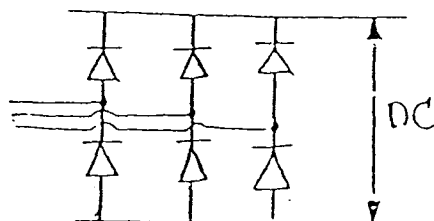


استفاده می‌شود. مدار بستن این نوع

به صورت زیر است:




اگر از این گونه دیوده‌ها (دیوده‌های با قابلیت عبور جریان بالا) بهره‌بریم، طول

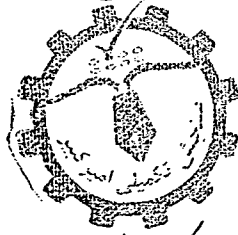

سیم‌ها را نیز نگاهیم تا حدودی توانسته‌ایم جلوی فرسایش ابزار را بگیریم.

گشادگی کناری و تله‌انس:

در ماشین‌هایی که از مدار RC بهره‌برده می‌شود، ابزار ماشین همان‌طور که پیشانی

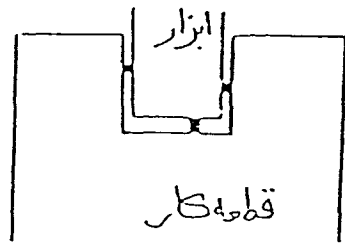


با سطح مادگی مشابه، در روی قطعه، به وسیله حرقت مرتبه

است از کنارها هم نیز ایجاد حرقت می‌نماید که وجود احتمالی

این حرقت باعث باربراری کناری می‌شود.

باید توجه داشت که اگر پیشانی ابزار از سطح قطعه دور کنیم نزدیکترین نقطه برای حرقت زدن، کنارها

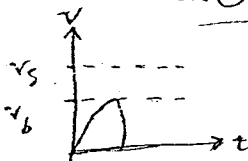

و هم می‌باشند. در این حالت همچنین V_b بالا رفته به خوردگی کناری کمک میکند.

البته مسأله‌ی گشادگی کناری و مجزلاً در بخش کاری پیش می‌آید زیرا برای افزایش

سرعت باربراری گپ را افزایش داده، نتیجتاً V_b را زیاد کرده‌ایم پس در کنارها این

پدیده رخ میدهد.

غلطی دوم ایجاد گشادگی کناری ممکن است این موضوع باشد که:

ذراتی که از روی پیشانی قطعه برآمده می‌شوند بالاخره باید از جای خارج شوند که در وقوع

خروج ممکن است فاصله‌ی موثر بین ابزار و قطعه کار را کاهش دهند (خواه این ذرات

زسابنا باشند یا نارسابنا. انتر آرسابناشید). چنان

در بخش کاری هرچه میزان هم باربراری بیشتر باشد گشادگی کناری به همان نسبت

بیشتر خواهد بود. لذا ضروری است در روش EDM با بهره‌گیری از مدارهای RC

جدماً از دو نوع ابزار استفاده شود یکی ابزار خشن کاری و دیگری ابزار پرداخت کاری.
در این موارد ابزار خشن کاری میبایست کوچکتر از سایز نهایی در نظر گرفته شود و سپس به
سنگ ابزار پرداخت سایز مورد نیاز را ایجا کنیم.

با افزایش گشادی کناری خود تلرانس به هم خواهد خورد و خراب خواهد شد.
برای فهم بهتر مطلب مثالی می آوریم. فرض کنیم سنگ ای را می خواهیم برای هدف معینی
که در فاصله ی مشخصی بجز (مثلاً در متری) قرار دارد برتاب کنیم احتمالاً سنگ تا یک یا دو و بیست و دو
تراز هدف نخواهد افتاد، اما اگر همان هدف را در فاصله ای مثلاً بیست متری قرار دهیم
و سنگ بر آنه طوفش بیندازیم احتمالاً در فاصله ی یک تا دو متری هدف بیافتد.

(به همین ترتیب نیز میتوان گفت که هرچه گشادی کناری کمتر باشد کنترل بر تلرانس بیش
و هرچه گشادی کناری بیش کنترل بر تلرانس کمتر است.)



« لبسه تعالی » « حلقه سوم »


در حلقه گذشته بحث EDM با تعریف و تاریخچه اولیه اولین سیستم مولد جرقه که در واقع ابتدائی ترین سیستم بود، تمام مدار RC که شامل یک مقاومت و یک خازن و قیمت مدار میانشد شروع شد و پارامترهای مؤثر در نتایج فرآیند بیان گردید. نکته شده که ماشینهای EDM از چهار قسمت تشکیل

شده اند. سیستم مولد قدرت 1. Power supply sys.

سیستم کنترل دامنه ابزار تا قطعکار 2. Gap control sys.

سیستم دی الکتریک 3. Dielectric sys.

اجزای مکانیکی سیستم 4. Mechanical components

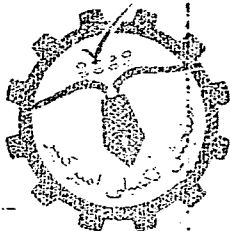

همانطوریکه بیان گردید، ماشینهای EDM فقط مختص به ماشین اسپارک معمولی که در ایران

ساخته شده است، میباشد بلکه ماشینهای wire cutting, drilling

grinding و غیره نیز جزو ماشینهای EDM هستند و همگی بر یک اساس که همانا

تخلیه الکتریکی، ذوب و تبخیر ماده استوارند و در واقع بر اساس پدیده الکترولیز عمل کار میکنند.

لطفاً چهار سیستم فوق می بایستی در حیطه ای امینا وجود داشته باشند، در بعضی از آنها سیستم

های اضافه تری وجود دارند. مثلاً در ماشین wire cutting سیستم تغذیه و کشش که در

بحث های بعدی به آنها اشاره خواهد شد. قسمت Power supply


در سگکها و مدارهای مختلف ساخته شده است. ساده ترین مداری را که مایه شناسیم

مدار RC بوده که در حلقه قبل مفصلاً توضیح داده شد.


در این حلقه مدار آیزونر کانس (Iso frequency) که در بین مدار برر استفاده در سیستم قدرت

میباشد شروعاً بیان ذرا خواهد شد. (۳۳)

مدار آیزو فرکانس بطور کلی شامل قسمت های زیر است که هر قسمت به صورت یک box در دسترس بوده و شامل مدارهای مجیده الکترونیکی میباشد که بر مبنای برخی درزید کارهای حرکت از این مدارها در حوصله این قسمت است (۱) اسیلاتوری (oscillator) که درجه مشخصه سازنده یا بجای مریعی میباشد که این یالن دارای شدت جریان در ولتاژ کم است. مشخصه ی اسیلاتور جریان کم در ولتاژ کم است. وقتی از جریان کم صحبت میشود منظور جریان در حد میلی آمپر میباشد.

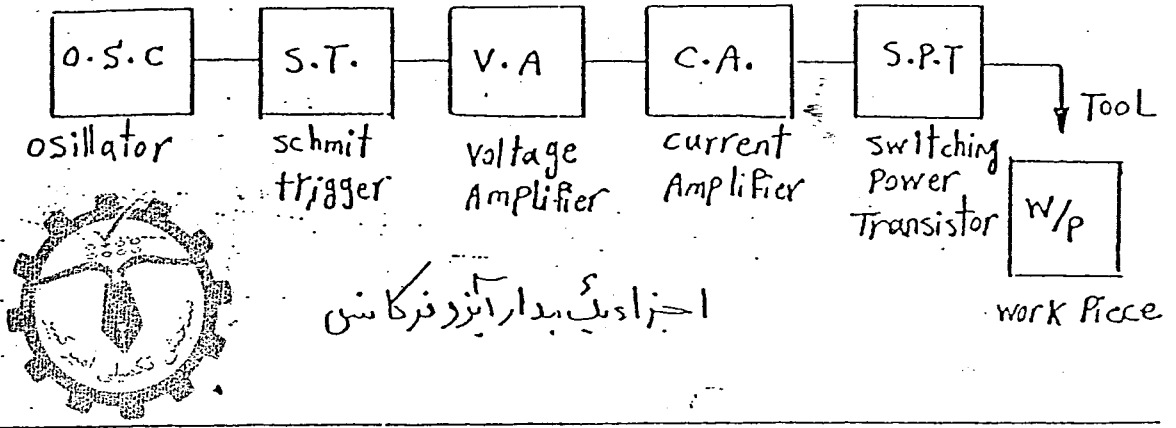


(۱) قبل از شروع بحث لازم است که منیجی در رابطه با ترانزیستورها داده شود. ترانزیستور یک المان الکترونیکی است که به صورت مختلف ساخته میشود. بهترین مثال در بیان وسیله میران کار ترانزیستور را شرح دادسیم آب است. نیک شیر آب که قسمت است: الف - قسمتی که به مخزن آب شغور وصل است ب - شیر باز و بسته کردن ج - مجرای خروجی (sink)

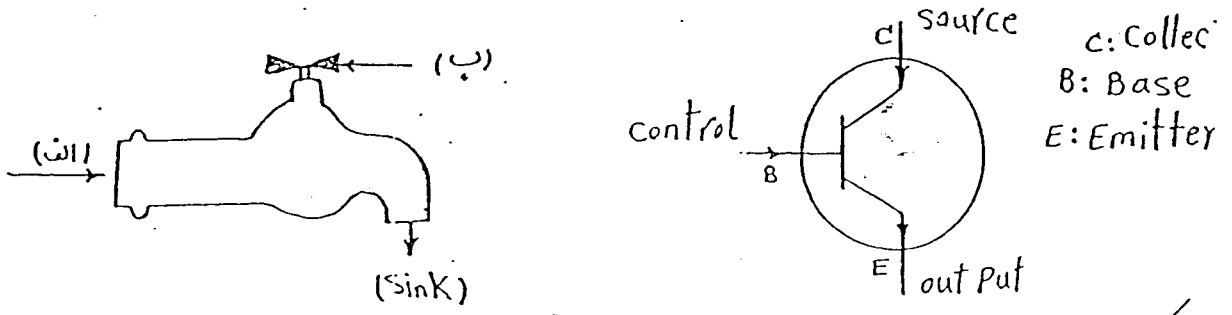

یک ترانزیستور هم دارای ساختاری مشابه میباشد الف - قسمتی که به مخزن وصل است (source)

و نیز هنگام سخن گفتن از ولتاژ کم، منظور ولتاژ از $(+5V \text{ تا } -5V)$ می باشد. گاهی اوقات
 بعضی از سیالاتر ها مستند می نمایند تا $+15V$ ولتاژ تولید کنند. این جریان کم و
 ولتاژ کم قادر نیست سیستم های قوی را به حرکت وادارد. منظور از پالس مرئی پالسی بصورت

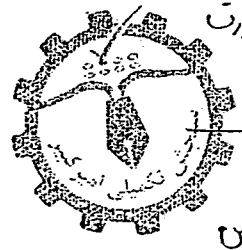

ب- بخش کنترل (control) د ج- قسمت خروجی (out Put). بخشهای سخن
 شده در سیستم و ترانزیستور متناظر هم بوده و عملی مشابه انجام میدهند و اساسی برای
 ترانزیستور ها تقریباً بر اینچنین شکل نشان داده شده است استوار می باشد.

شاید بتوان گفت ترانزیستورهای Bipolar (دوقطبی)، ابتدایی ترین نوع ترانزیستورهای ساخته
 شده، بودند. این ترانزیستورها با تحریک Base آنها توسط جریان، عمل باز و بسته شدن را
 انجام میدهند. یعنی ترانزیستور مثل یک سوئیچ یا یک گذرگامی که مستورد این گذرگاه را برای گذر
 جریان برقی، باز یا بسته و یا کم زیاد کرد، عمل می نماید. بعد از ترانزیستورهای Bipolar،


ترانزیستورهای دیگری ساختند از قبیل Field effect transistor. این ترانزیستورها نه به
 واسطه جریان بلکه به واسطه ولتاژ تحریک میشوند، در این ترانزیستور به قسمت تحریک شونده
 Base گفته نمیشود بلکه آنرا گیت (Gate) مینامند که البته همان کار Base را انجام
 میدهد. قسمتی که به منبع وصل است (drain) و قسمت خروجی را source میگویند.

(بنابر این اسمها فقط عوض میشود و نحوه ی عمل همان است که قبلاً بیان شد.)

در اینجا Gate ترانزیستور بواسطه میدان الکتریکی عمل میکند. یعنی نیازی نیست برای
 باز کردن ترانزیستور جریان داده شود بلکه فقط کافی است ولتاژ ساکنی به همراه یک جریان


نشان داده شده زیر است. میزان مقدار T_I یا T_0 را توسط اسیلاتور تعیین داد (کم و زیاد)

زیاد نبود) که پس از تعیین سیستم همان پالس با T_I ، T_0 اعمال شده تولید خواهد نمود.

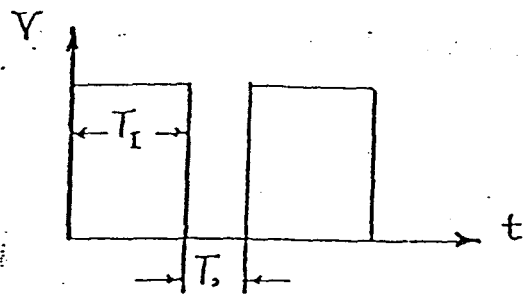

T_I - زمان روشن پالس μsec

T_0 - زمان خاموشی پالس μsec

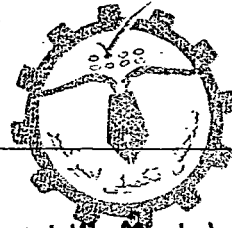

بسیار ناچیز در استاده میگردان این دستار ذخیره گشته و خاصیت خازنی ایجاد گردد تا در

Gate ، یک میدان الکتریکی حاصل شود. بدین وسیله ترانزیستور باز خواهد شد. علاوه بر

اینجا ترانزیستورهای دیگری نیز وجود دارند که مثلاً در آنها از اثر میدان مقابله‌ی ویا فور، برای

تحرک استفاده می‌شود و در اینجا از پراختن به آنها پرهیز می‌کنیم. ترانزیستورهای

Bipolar دو دسته هستند: الف - NPN ب - PNP

(semiconductor)

الف - NPN . این نوع ترانزیستورها از سه لایه نیم هادی زری هم تشکیل شده‌اند.

همانند ساندویچ کالباس به نان‌های زیرین و روی نیم هادی N و لایه میانی نیم هادی P

میباشد. در این نوع، Collector به N ، Base به P متصل است.


ب - PNP . در این نوع نیم هادی P لایه‌های زیرین و روی و لایه وسطی نوع N را تشکیل داده‌اند.

در این نوع، Emitter به P ، Base به N متصل است. نوع N نیم هادی ای است که



باتمی که دارای ینج اکثر در لایه آخر دارد (doping) شده است یعنی اتم رابه صورت

ناخالصی در آن نیم هادی وارد کرده‌اند. این اتم می‌تواند ژرمانیم یا سیلیسیم باشد.

حفاظت کنیم جریان زدستاریم که مشخصی است و تریگر (drive کردن) حرکت -
 واداشتن سیستم نیستند مگر در صورتی که تریگر کردند. ایداز اسلاتور Schmit Trigger
 قرار دارد. این عضو عملی سهیم به دنده چرخ فلای ریل در ماشین انجام میدهد. دنده فلای ریل
 حرکت موتور را با تناوب گرفته و به چرخها منتقل میکند. یا همانی که از اسلاتور خارج شود
 ممکن است مقداری دارای noise و لرزاج باشند. این موضوع در شکل صفحه بعد نشان
 داده شده است. و

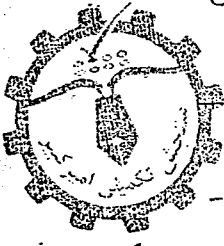

←
 حال اگر ترانزیستور سیلیسیم و... را با اتی که دارای سه الکترود در لایه آخر خودی باشد حتماً کنیم -
 هادی نوع P (Positive) حاصل خواهد شد. دسته نپدی دیگری وجود دارد که
 در مورد سه ترانزیستور ما صادق است. تمامی ترانزیستورها به دو گونه Analog و
 digital تقسیم بندی میشوند. ترانزیستورهای نوع Analog به شیرهای کنترل
 (Control Valve) شبیهند. شیرهای کنترل، شیرهایی هستند که با ایجاد تغییر در دبی
 عبور آنها می توان مقدار دبی جریان را تغییر داد. در ترانزیستورهای Analog هم شیرها
 با ایجاد تغییر در میزان جریان تحویل گشته Base میزان کل جریان عبوری از ترانزیستور
 را تغییر داد. (جریان Base در مقایسه با جریانی که از Collector می آید و از Emitter
 خارج میگردد بسیار کمتر بوده و نسبت بین آنها در بعضی از ترانزیستورها به $\frac{1}{500}$ یا $\frac{1}{1000}$
 میرسد. بدین ترتیب با یک هزارم واحد جریان، جریانی معادل هزار برابر آن را میتوان
 کنترل نمود یعنی با یک جریان بسیار کوچک، جریانی بسیار بزرگتر را میتوان کنترل و
 کنترل نمود. پس در ترانزیستورهای Analog! تغییر جریان Base میتوان جریان
 عبورش را کنترل نمود.

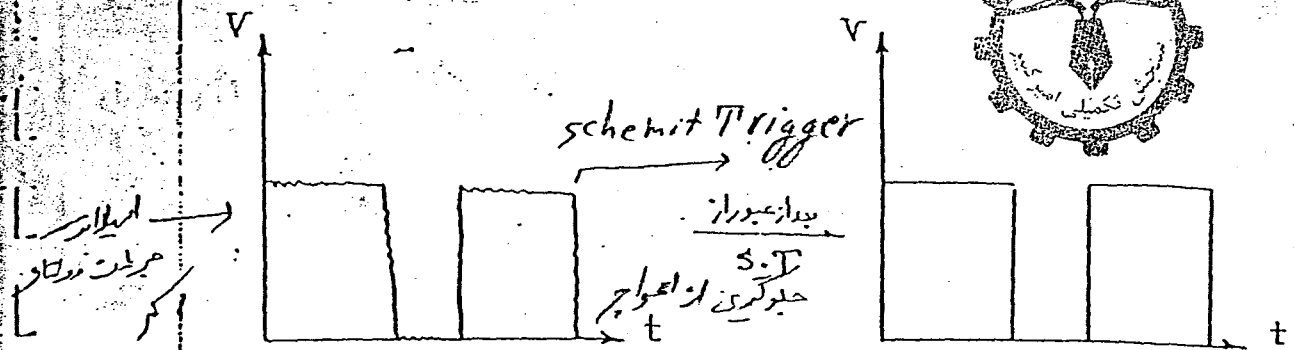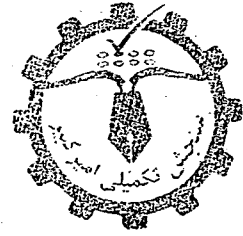

آنجا که ملاحظه میشود بعد از عبور از S.T. پالسها به صورت شارپ (sharp) وکنو اخت در میآید

پس یکی از کارهای S.T. کنو اخت کردن پالسها میباشد (یعنی زنجیرهای پالس را میگرد) و این اثر

ترانزیستورهای دیجیتال سبب اخت زیادی به سیرهای قطع ناگهانی (check valves)

دارند یا کاملاً باز هستند و یا کاملاً بسته. سیرهای اطمینان هم که در روی تانک ها نصب میشوند

حسیطور هستند. پس ترانزیستورهای دیجیتال برای کنترل مقدار جریان هستند که برای بازو

سبب کردن سیر جریان هستند. ترانزیستورهای دیجیتال را Switching Transistor

مینامند و در کامپیوترها کاربرد گسترده ای دارند. هم اکنون ترانزیستورهای وجود دارند که

۱۰۰ میلیارد بار در ثانیه باز و بسته میشوند. در مدارهای انترنشنال به دلیل اینکه تولید پالس داریم

از ترانزیستورهای دیجیتال استفاده میکنیم (این پالسها بصورت مربعی بوده و فقط حالت OFF-ON

دارند). یک دسته بندی دیگر برای همه ترانزیستورها وجود دارد که بر پایه مقدار جریانی است که

استفاده میکنند از خود عبور دهند. این دسته بندی ها به دو صورت زیر هستند:

- 1) Power Transistor
- 2) signal Transistor


(1) این ترانزیستورها جریان بالا (10A ، 20A ، 50A) از خود میگذرانند.

(2) این ترانزیستورها جریان پائین (10⁻³ mA ، 10⁻⁶ A ، 10⁻⁹ A) از خود عبور میدهند.


از طرف راست مدار به طرف S.T یک تابسمانی اتفاق افتد مثلند ارد که براسیلاتور اثر نماید (اسیلاتور
 بسیار ظریف میباشد که با جریان در دینام های کم عمل میکند). بخشی از مدار که در طرف راست
 S.T قرار دارد بخش قوی و قدرتمند مدار میباشد و ممکن است در شرایطی که در آنجا اختلالی
 پیش میآید این پدیده به سوی اسیلاتور حرکت نموده و آنرا سوزاند. پدیده ای مشابه حرکت برق
 در کامپیوتر مانن مشاهده میگردد در کامپیوتر حرارتی میخواهند با بیرون، با یک چیزی آنها را
 interface نمایند از Acto. coupler ها استفاده میکنند و از طریق جریان الکتریکی
 مدار کامپیوتر را با بیرون مرتبط میکنند و در ناحیه مورد interface از سیستم های
 نوری بنام Acto coupler استفاده میکنند. جریانی که کامپیوتر تولید میکند از یک
 دیود میگردد. این دیود ایجاد یک نور معمولاً قابل رؤیت نموده (نور قرمز) که این نور وقتی به یک
 ترانزیستور برخورد میکند باز میسود (یعنی Base ^{حرکت} ترانزیستور همان ترانزیستور ایجاد
 شده میباشد) بنا بر این امر در دستهای دیگر مدار اتفاق بیفتد همین که به حوزه عمل
 نور برسد پایان می یابد و وسیله خنکی به داخل کامپیوتر سرازیت میکند. S.T هم
 میتواند همین سیمی داشته باشد (علت استفاده از سیستم های نوری در کاربرد ^{کا}
 فرق است که سیستم های نوری در مقابل نوری پذیری بسیار مقاومند و نیز به همین دلیل
 است که برای اتصال سیستم های ارتباطی به هم، دیگر از جریان الکتریکی استفاده بعمل نمیند
 و فیبرهای نوری نیز معمول شده اند.



ترانزیستورهای Power معمولاً دارای پهنای باند فرکانسی پائینی هستند (مثلاً ترانزیستورهایی که تا درند
 جریان تا حدود 20A را از خود عبور دهند پس از 30 مگاهرتز پهنای باند فرکانسی ندارند در حالی که ترانزیستورهای Signal در
 هر دو نوع Analogae (اعداد دیجیتال) و دیجیتال (۱۰۰ GHz یا سیخ فرکانس داشته باشند).
 (۲۹)

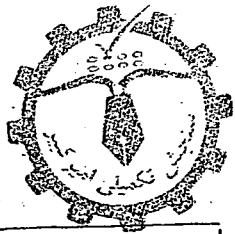

شمای کلی از این کاربرد را می توان بصورت زیر نشان داد

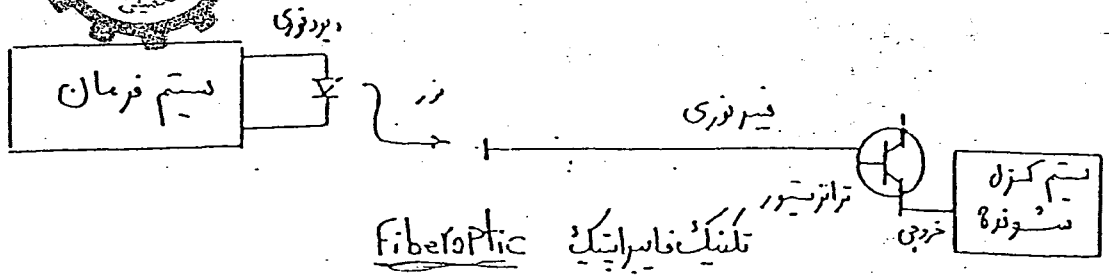

معمولاً در پدهای بکار رفته از نوع ریجیتال میباشند. ملاحظه می شود که بجای اتصال سیستم ها به هم بلکه جریان برق از یک خط نوری بهره گرفته شده است. استهلاك نور در این فیبرها بسیار کم بوده و می توان گفت که همان نور خردی از دیود به ترانزیسیور منتقل می شود در نهایت استفاده از یک خط نوری با فرکانسها مختلف صادر کرد و چندین دستگاه را بطور همزمان کنترل کرد.

نمیت: « Voltage Amplifier » V.A


اصفانه ولتاژ

این عنصر کارش آنست که ولتاژ سیگنال را (اینجانب گفته شد این ولتاژ در حدود 5 تا 50 ولت) بیاورد

ولت و یا +15 ولت میباشند) فرقی در ولتاژ بین 60 تا 300 ولت تبدیل می نماید.

با الهامی ایجاد شده از نظر Timing همان Timing سیگنال را دارند یعنی آی آر

T_0 پالس همان آی آر T_0 قبل است. در سطحستان از نظر ولتاژ بالا گفته است.

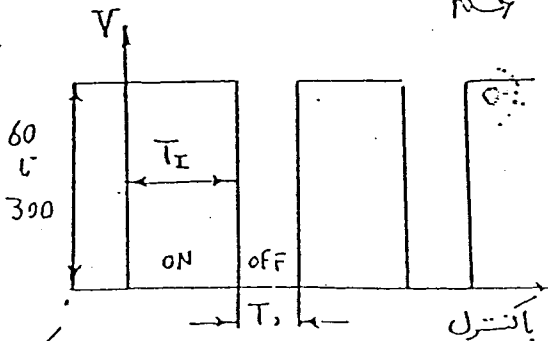

بدینصورت:

T_I زمان روشن (ON-time)

T_0 زمان خاموشی (OFF-time)

در تنظیم این ولتاژ (60 تا 300 ولت) ولتاژ منفی که V.A را تغذیه میکند مختار

بوده و می توان آن را تعیین کنیم. با تغییر این ولتاژ (V source) که V.A را تغذیه

میکند می‌توانیم مقدار ولتاژ انتخابی خود را که در اینجا ولتاژ مدار بازمی‌نایم - معنی ولتاژی که در نهایت تحریک ابزار قطع کار میشود - (هنگامی که ابزار قطع کار از هم فاصله دارند این ولتاژ بین آنها ظاهر میشود) ملاحظه نمایم. ولتاژ مدار بازمی‌نایم (V_{opc}) بر روی Source (منبع تغذیه ولتاژ) تنظیم میشود معنی ولتاژ Source کم و زیاد میشود. ولتاژی که توسط

V.A از نظر ولتاژ تقویت شده، هنوز از نظر جریان، جریان قابل توجهی نمیدهد.


و حداکثر جریانی را که میتواند بدهد در حدود 0.5 آمپر میباشد (البته S.T از نظر جریان،

اندکی هم جریان اسپلاتور را تقویت میکند یعنی آنرا فرض اسپلاتور جریانی حدود 5 میلی آمپر

تولید میکند، S.T آنرا به 100 میلی آمپر میرساند یعنی S.T در عین حالی که ولتاژ را

صاف میکند و گوشه‌های پالس را نیز کرده و نویزها (noise) را میگیرد، مقداری هم

جریان را تقویت میکند.

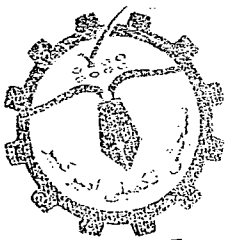

« Current Amplifier »

× تست : C.A

جریانی که در حد نیم آمپر دیال ولتاژ 60 تا 300 ولت بود در اینجا جریانی در حد 20A

30A خواهد داشت یعنی در خروجی C.A، جریان همان سطح ولتاژ قبلی را دارد که،

V.A تولید کرده بود اما از نظر جریان، جریانی نسبتاً قوی‌تری خواهد داشت.

بنابراین پالسهای مربعی دارای ولتاژ قابل تنظیم در حدود 60 تا 300 ولت و جریانی در حد


20 تا 30 آمپر خواهند بود این ولتاژ سپس به واحد بعدی یعنی S.P.T تحویل میگردد.

« Switching Power Transistor »

× تست S.P.T

همانطور که از شکل (3-2) پیداست، ولتاژ سه فاز در روی 415 V (برابر 380V)


به Trans former داده میشود (کار Trans former، تغییر ولتاژ میباشد)
 خروجی ترانسفورمر به شش دیود داده میشود. کار این دیودها یکسو کردن جریان و تبدیل
 آن به جریان DC میباشد. در هستت چپ سیستم ورودی ولتاژ مثبت در دست راست
 ولتاژ Ground را داریم و ولتاژهایی که داریم ولتاژ مثبت: یعنی Plate یا سی
 که ولتاژ مثبت دارد اکثر الکترون به آن دهنم الکترون را جذب خواهد کرد یعنی دارای حفره های
 خالی برای جذب الکترون است. (قطب مثبت = Positive Pole +)
 Plate دیگر دارای بار منفی است یعنی دارای الکترون اضافی است. بدین ترتیب که اکثر الکترو
 ن به آن نزدیک گردانیم آن را دفع میکنند (قطب منفی Negative Pole -)
 ولتاژ دیگری که داریم نوع Ground میباشد و به ترتیب زیر Ground را میداد
 ولتاژ میلی گرم ولتاژ دیگری داریم بنام Earth (زمین) که در نمودار داده شده (شکل ۱-۳)
 به صورت خط چین نشان داده شده است این ولتاژ در هر جایی نمودار به موازات
 Ground میتواند باشد. بنابراین ولتاژ نوع Ground با ولتاژ نوع Earth
 یکی نیست. اما در کارهای بیخات روی ماشینها معمولاً سیستم مربوط به Ground را به

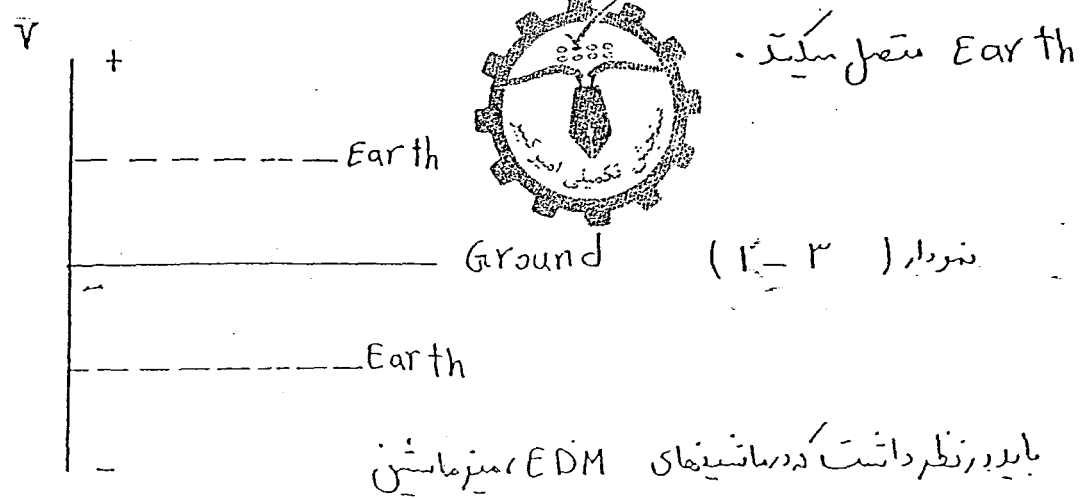

را از بدنه انزوله کرده اند و بدنه ماشین به Earth متصل است و زمینهاش به Ground
 (۴۲)

گاهی از اوقات در بعضی از ماشینها Caround به Earth متصل کرده اند لیکن اکثر اوقات این دو از هم جدا میباشند. جریان مثبت (+) به داخل Power Transistor میروند. این ترانزیستورها با شماره های 1, 2, ... مشخص شده اند که بصورت موازی (Parallel) بهم متصل شده اند. این ترانزیستورها می توانند به هم متصل باشند. هر یک از این ترانزیستورها به خط خروجی « Current Amplifier » متصل شده اند یعنی حسی Base حباب طور همزمان توسط پالسهای مری روشن و خاموش میشوند. در زمان روشنی پالس (on) هر یک از این ترانزیستورها باز و هنگام خاموشی پالس (off) تمامی آنها بسته میشوند. این Power transistor بسیار باهنگام بسیار حساس است یعنی اگر بدین صورت باشد که یکی زودتر باز شود دیگری دیرتر این پدیده مشکل آفرین میشود. (باید وقت داشت که ترانزیستورهای مختلف پاسخ فرکانسی متفاوت دارند حتی اگر همه ترانزیستورها

نوع ترانزیستور قدرت بوده اما پاسخ فرکانسی مختلف داشته باشند باز هم مشکل پیش نخواهد آمد).

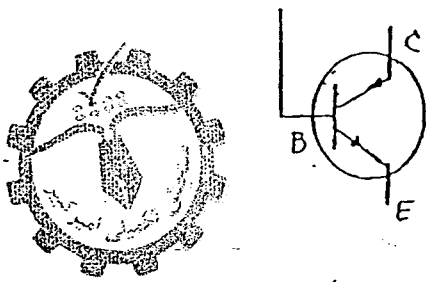



حسی ترانزیستورها از طرف C، توسط کلیدهایی (سوئیچهایی)

به Source (منبع) متصلند. از طرف Emitter، آنها به مقاربتهایی که مقاربت های کنترل جریان نامیده میشوند، متصلند. بعد از مقاربت های کنترل جریان باز سوئیچهایی

زده میشود. همینکه کلیدها بستن سوئیچ های $d_{0.2}$ ، $d_{0.4}$ ، $d_{0.6}$ ، $d_{0.8}$ ، d_1


[که بصورت موازی (Parallel) قرار گرفته اند] جریان از منبع به ترانزیستور ① دارد میشود.

حالی را در نظر بگیرید که تنها سوئیچ $d_{0.2}$ و $d_{0.2}$ با نیز بسته خواهد شد، جریان منبع

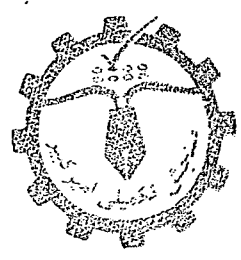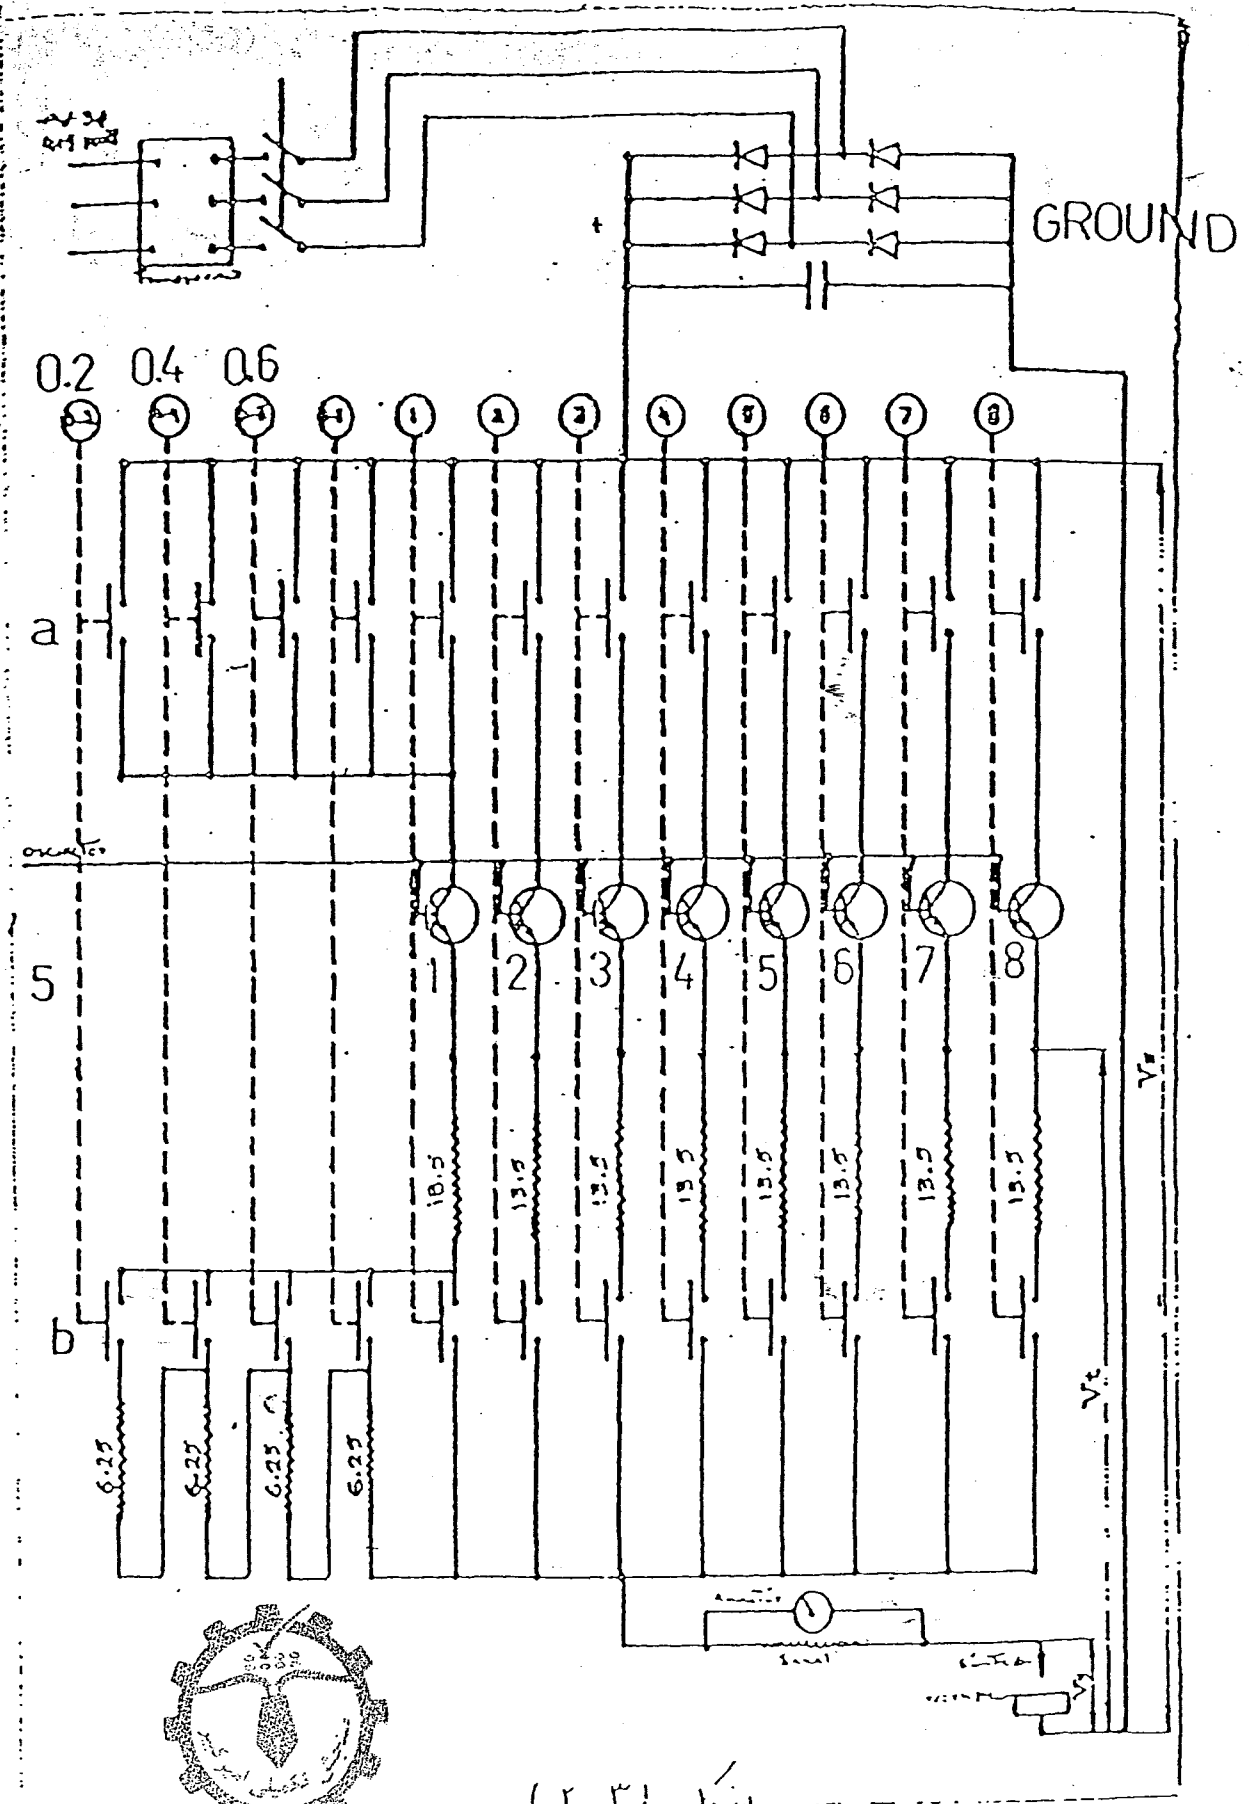

(۱-۳) سن

(۴۴)

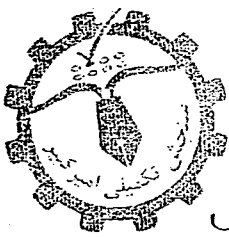

از کلید 30.2Ω گذشته و به ترانزیستور اول وارد می شود و پس از خروج از ترانزیستور به مقاومت

18.5Ω وارد می شود. سپس جریان به سوییچ دسته ای 0.2Ω وارد شده و پی در پی از چهار

مقاومت 6.25 اهم میگذرد. پس از گذر از اینها، از شنت (shunt که مقاومت ناچیزی دارد)

گذشته و در نهایت به ابزار وارد می شود. قطعه کاری به Ground وصل است. اختلاف ولتاژ بین قطعه را ابزار

ساختار جبهه می نماید. جبهه ای که وجود ساید در اثر عبور جریان از مقاومت 43.2Ω معادل

$[18.5 + 4 \times 6.25 = 43.5]$ میباشد. اگر ولتاژ سنجی که با Trans Former سوییچ شده است

60 ولت باشد جریان بدست آمده طبق قانون اهم برابر خواهد بود با $I = \frac{60}{43.5} = 1.38 A$

اگر بجای اسکله سوییچ 0.2 را سینگیم، سوییچ 0.4 را وصل کنیم (مقاومت

سوییچ 0.4 بسته خواهد شد) تا کان جریان از ترانزیستور ① خواهد گذشت اما در

این حالت یکی از مقاومت های 6.25 اهم از مدار خارج میگذرد و جریان بدست آمده بصورت

داره شده است: $I_1 = \frac{60}{43.5 - 6.25} = \frac{60}{37.25} = 1.61 A$

اگر بچین ترتیب کلیدهای 0.6 و 0.8 را سوییچ کنیم جریان بدست آمده بصورت

رود و خواهد بود: اتصال کلید $I_1 = \frac{60}{37.25 - 6.25} = \frac{60}{31} = 1.94 A$

با بسته شدن سوییچ 0.8 $I_1 = \frac{60}{31 - 6.25} = \frac{60}{24.75} = 2.42 A$

حالا اگر سوییچ ① را سینگیم تنای مقاومت های 6.25Ω از مدار خارج میشه و تنها

مقاومت باقی مانده در سرباره جریان، مقاومت 18.5 اهم خواهد بود از این رو جریان بدست

آمده به صورت رود و هست: $I_{11} = \frac{60}{18.5} = 3.24 A$

در تمامی حالت های فوق دیده می شود که فقط ترانزیستور اول فعال بوده و نسبتاً از مدار خارجند اگر

سریخ 2-a را به همراه 2-b بنویسیم و ملاحظه می‌شود که تنها مقاومت در همراه جریان عبوری

از ترانزیستور در مدار مقاومت 13.5 Ω است بنابراین جریان برابر است با: $I_2 = \frac{60}{13.5} = 4.44 A$

با توجه به اینکه ترانزیستور در مدار است، اگر ترانزیستور در مدار باشد ملحق نمی‌شود (از طریق سریخ)

کلید 2-a) جریان خروجی به اندازه $I_1 + I_2$ خواهیم داشت؛ یعنی:

$$I = 3.24 + 4.44 = 7.68 A$$



توجه: ترتیب آمپرسایم ترانزیستور ما را به مدار می‌فزایم، با افزودن جریان به اندازه‌ی

4.44 افزایش خواهد یافت. پس میزان با تقسیم مقدار ترانزیستورهای قدرت موجود در مدار

(که بصورت Parallel نسبت به هم قرار گرفته‌اند) شدت جریان چرخه (I_{sp}) را تقسیم دادیم

نتیجه (تا اینجا همین نتیجه گرفته ایم که با ایلاترستور آن زمان روشنی را خواهیم داشت)

تقسیم مدار؛ با ولتاژ مدار باز منبع می‌توان ولتاژ (open circuit) مدار باز را تقسیم داد


زیر نیروی و با تقسیم مقدار ترانزیستورهای قدرت موجود در مدار می‌توان شدت جریان چرخه را تقسیم داد

ماتر شدت جریانهای محاسب شده در مطالب پیشین، شدت جریانهای اتصال

کوتاه (short circuit) بودند اما در بالا سخن از شدت جریان چرخه می‌آید

(اتصال کوتاه بدین معنی است که بین قطعه را از راه چرخه فاصله‌ای موجود نباشد و آنها به هم

بچسبند) پس I_{sp} یعنی چه؟ برای پاسخ به این پرسش یکی از ترانزیستورها را به صورت

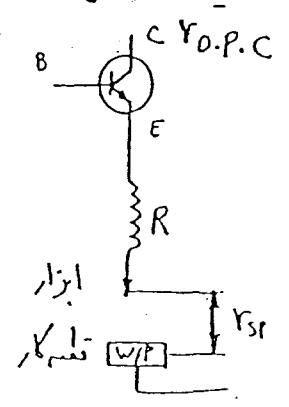


زیر رسم می‌کنیم زمانی که بین ابزار و قطعه کار چرخه رخ می‌دهد این

چرخه دارای ولتاژی است که برابر V_{sp} می‌باشد. طبق

قانون اهم مجموع ولتاژها در یک مدار بسته صفر است.

(یا مجموع ولتاژهای مصرف کننده‌های مدار برابر با ولتاژ منبع می‌باشد)

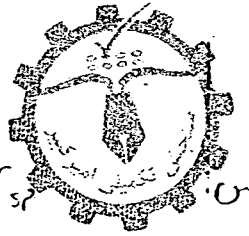

$V_{o.p.c} = V_R + V_{sp}$, $V_R = RI$, $I = I_{sp}$ $\Rightarrow V_{o.p.c} = RI_{sp} + V_{sp}$ پس

جریان I که از مقاومت R میگذرد همان I_{sp} است پس $I_{sp} = \frac{V_{o.p.c} - V_{sp}}{R}$

$V_{o.p.c}$ میدانیم $V_{o.p.c}$ ثابت است (مثلاً اگر آن را $120V$ نزدیکه ام در طول آزمایشها ثابت نگه داریم)

خراش در دور (ولتاژ جرقه) (V_{sp}) تابع عوامل بسیاری است. مهمترین عوامل عبارتند از:

(۱) جنس قطعه کار (۲) جنس ابزار (۳) جنس دی الکتریک (۴) نامندین ابزار

قطعه کار (۵) میزان آلودگی های دی الکتریک (دقیقاً از آلودگی های الکتریک سخن به میان

میآید منظور آلودگی های جامد، مایع و گازی میباشد) (۶) رجه حرارت و فشار دی الکتریک

ولتاژ جرقه عمدتاً تابع سه عامل اول است و بقیه در رده دوم قرار دارند (شکل ۳-۳)

توجه میکنیم (زمانی که بین ابزار و قطعه کار فاصله زیاد است پالس های تولیدی، جرقه تولید نخواهند نمود (تست اف) و ولتاژ فرغود، نسبتاً بالاست که همان ولتاژ open circuit

میباشد در این حالت شدت جریان تقریباً صفر است. زمانی که بین ابزار و قطعه کار اتصال

کوتاه بوجود آید (یعنی قطعه و ابزار بهم چسبانده شوند) - شکل ب در هر دو نمودار $V-T$ و $I-T$

پالس ایجاد خواهد شد در جریان بدست آمده است میآید اما ولتاژ Gap بین

ابزار و قطعه کار وجود ندارد. وقتی پالس که منجر به جرقه میشود وجود میآید (حالت ج در


(۱) برای ابزار سی، قطعه کار فولادی ردی الکتریک نفت ولتاژ جرقه بین ۱۸ تا ۳۵ ولت است.

برای ابزار سی و قطعه کار تنگستن کار باید در داخل نفت ولتاژ جرقه ۴۲ ولت است. برای ابزار سی و

قطعه کار سیدکون کار باید در داخل نفت ولتاژ جرقه در حدود ۵۷ ولت است. پس دیده میشود که ولتاژ

جرقه عمدتاً تابع سه عامل اول میباشد (۴۷)

حرد و نمودار (I-T و V-T) جریانه بین ابزار و قطعه کار ایجاد میگردد. در لحظه برقرار شدن ولتاژ
 (طبق تعریف بیان شده در EDM) ابزار در فاصله ی تردد و کنترل نشده از هم فاصله میگیرد

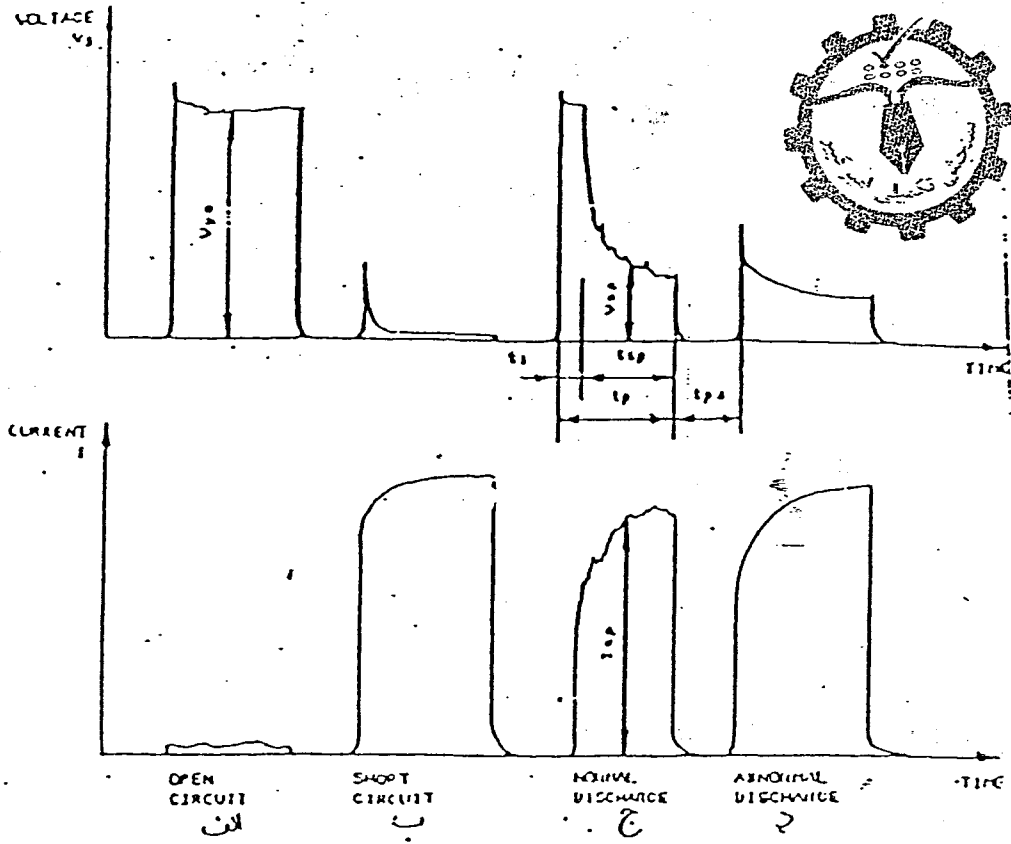

(شکل ۳-۳)

در همان لحظه جرقه ایجاد می گردد و لکه زمانی طول میکشد تا محیط بین ابزار و قطعه کار (در نزدیکترین نقطه یا نقاط) بویژه بجای جرقه ایجاد گردد (زمان بین برقراری ولتاژ تا برقراری جریان زمان تا حین جرقه نامیده میگردد) در این فاصله اندازه ی ولتاژ همان ولتاژ O.P.C میباشد (بعد از مساعد شدن محیط (یعنی بویژه شدن دی الکتریک) برای جرقه

ولتاژ از ولتاژ O.P.C به ولتاژ جرقه می افتد. ملاحظه میشود که افتادن به ولتاژ جرقه بصورت تدریجی صورت گرفته و این ولتاژ Level بخوبی ندارد و تدریجاً کاهش میابد


(۱) بیش از این گفته شد که برای ابزاری قطعه کار فولادی باری الکتریک نشد در ولتاژ جرقه بین 18 تا 30 ولت است این مسئله در شکل ۳-۴ قابل ملاحظه است و دیده میشود که ولتاژ تدریجاً از 30 به 18 می افتد

در مورد تنگن گن کا باید انت و تناثر به سرعت و بدون تدریج صورت میگیرد (شکل ۳-۴) و همچنین برای سیلیکون کا باید در نمودار I-T آنجا ننگ دیده میشود .

در زمان برقراری جرقه حیولن در بر رویهای جریان بدنی صورت است که :

طبق رابطه $I_{sp} = \frac{V_{opc} - V_{sp}}{R}$ چون V_{opc} معیار ثابتی است و تناثر جرقه تدریجاً

شکل (۳-۴)

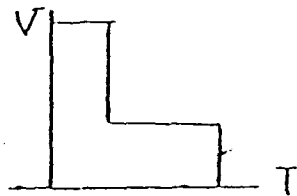

کاهش میابد پس شدت جریان جرقه میبایست تدریجاً افزایش یابد. دیده میشود که جریان در ابتدا سریعاً تا یک مقدار بالا رفته و پس از آن آرام آرام افزایش میابد. در زمان تأخیر جرقه

هیچ جریانی موجود نیست و نیز در زمان خاموشی پالس جریانی ندارد که یعنی در واقع این در زمان

(زمان تأخیر جرقه و خاموشی پالس) زمان تلف نشده اند. در حالت O.P.C هیچ برداشت

براده ای صورت نمیگیرد. یعنی در این مرحله حین پروسه هر چه اتفاق افتد زمان مرده است.

در حالت Short Circuit نیز هر چه اتفاق افتد زمان مرده است. بر لیل اینک هیچ

جرقه ای ایجاد نمیگردد. تنها جایی که زمان زنده بوده راز آن استناده محصل میاید، زمان

روشنی جرقه میاید. در زمان روشن پالس (زمان روشن جرقه مساوی است با زمان

روشنی پالس منهای زمان تأخیر جرقه). پس میتوان گفت که :

زمان مرده $T_{sp} = T_L - T_d$ (زمان روشن جرقه)
 زمان تأخیر جرقه $T_d =$
 لذا، زمانهای O.P.C و S.C؛ زمان تأخیر جرقه در زمان خاموشی پالس، زمانهای


تلف شده بوده، با محت طولانی شدن زمان ماشینکاری میگردند. بنابراین در انتخاب پارامترها

باید نهایتاً وقت منبذول گشته تا از O.P.C و S.C بهره‌برنده و نیز تا آنجا که ممکن

است زمان خاموشی (T₀) بین دو پالس زمان تأخیر جریمه (T_a) را به حداقل ممکن برسانیم
یعنی اگر توانستیم این سُرابط را به وجود آوریم، توانستیم اهم تولید را با حداکثر سرعت انجام

دهیم (همانطوریکه در بخش‌های پیش گفته سُرابط پارامترهای تولید سرعت می‌باشد که سرعت
تولید نیز مستقیماً روی قیمت تولید مؤثر است). ممکن است سؤال شود که آیا همان است

T_a را منفرگرفت تا مقداری از زمان تلف شده، زنده نگردد؟ پاسخ منفی است چرا که

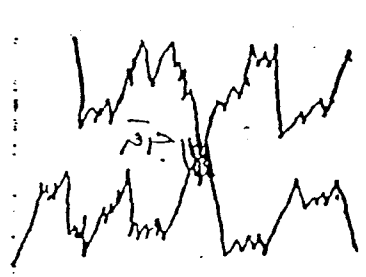

می‌دانیم جریمه بین انزارد قطع کار در نزدیکترین نقطه یا
نقاط اتفاقی افتاد و از ویژگی‌های الکتریکی است که
کانال جریمه را محدود کرده و مانع از گسترش آن می‌گردد تا کمتر از

انرژی در حدی باشد که بتواند قطع کار از دست و مخیر نیاید. اگر کاری کنیم که این هم‌زمانی

از دست برود آیا باید انتظار داشته باشیم که بار برداری صورت گیرد؟ مسلماً خیر! اگر بتوانیم

زمان T_a را از بین ببریم و بین انزارد قطع کار یک جریان DC برقرار نماییم در همان لحظه‌ای

ایجاد جریمه نداریم پیدا کرده و بعد بتدریج کانال پلاسما گسترش یافته، قطع ذوب شده و

هم‌زمانی از بین می‌رود و عمل بار برداری متوقف می‌گردد. یعنی در لحظه‌ای برقراری این جریان DC


جریمه‌های اولیه یک بار برداری مختصر انجام داده و پس از آن بار برداری صورت نمی‌گیرد حتی

انرژی‌های طولانی این جریان برقرار می‌گردد لذا تا زمانی که عمل برقراری جریان جریمه در دست
انتظار داشته باشیم. زیرا هرگاه که جریمه به وجود می‌آید این جریمه تا یک زمان درجه، می‌گذرد

و بعد از آن می‌بایست قطع کرد چون دیگر بار برداری صورت نمی‌گیرد. پس باید مدت زمانی صبر

نمود تا محلی بین انزارد قطع کار از حالت یونسز خارج شده تا جریمه‌های بعدی حتی در



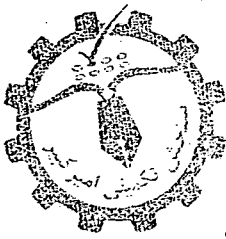

در حالی که در حالت سکون قرار می‌گیرد. اگر مدت زمان مورد نظره برنگشیم و جریان را

بازنگشیم جبهه در همان جای قبلی پدید آمده و کانال را با فاصله بین می‌شود و هیچگونه بار برداری

نیست. به همین دلیل در حالت سکون در صورت یونیزه می‌باشد. با توجه به توصیحات بالا

نتیجه می‌گیریم که قطعاً لازم است که T وجود داشته باشد اما باید سعی نمود که به حداقل مقدار

رسیده. یعنی نه زیاد باشد که زمان بی‌جوده تلف شود و نه آنقدر کم باشد که جبهه بار برداری

نیاید (در جای قبلی اتفاق افتد)؛ مثلاً اگر 10^{-8} sec کافی است تا آنجا که جبهه از بین برود

پس چه منتفی گردد تا پالس بعدی در جای پالس قبلی اتفاق نیفتد چرا می‌ایم و $T = 100^{-8} \text{ sec}$ بگیریم؟

البته ممکن است چنین نظر آید که این اختلاف زمانی $(100 - 10 = 90^{-8} \text{ sec})$ زمان قابل

توجه ای نباشد ولی برای ایجاد یک حفره در داخل قطعه ممکن است به صد ها میکرون جبهه نیاز باشد

و این در زمان تلف شده کل برابر تعداد جبهه‌ها ضرب در زمان تلف شده برای هر پالس خواهد شد که

ممکن است چندین ساعت یا حتی چندین روز شود. لذا باید حتی برای یک میکرون تا نیم هم دقت

بوجود داد. اگر T به اندازه کافی انتخاب نشده باشد و جبهه‌های بعدی در محل جبهه قبلی رخ دهد

تلف در شکل (3-3) بیش خواهد آمد. البته جبهه به وجود خواهد آمد اما

در این حالت زمان تاخیر جبهه نداریم؛ چون دی الکتریک به صورت

یونیزه می‌باشد. دیده می‌شود که جهت اینکه این حالت پیش نیاید می‌بایست از زمان تاخیر آن ممکن

استدکاتی که T به این صورت (حداقل T ممکن) انتخاب شد خود بخود بر روی

آن تاخیر جبهه (T_d) اثر می‌گذارد. از زمان T خوب است اما مقدار کم آن - البته

مقدار صفر آن - خوب نیست. T به اندازه کافی بزرگ باشد زمان تاخیر جبهه را

باندازه‌ی مطلوب هم خواهم داشت. اگر T_0 کم باشد زمان تأخیر جرمه ندارم. اگر T_0

خیلی بزرگ باشد زمان T_0 هم همان نسبت بزرگ خواهد شد. پس زمان تأخیر تابع زمان

خاموشی بین دو پالس است) نه فقط پدیده یونیزاسیون متأثر از T_0 می‌باشد بلکه وقتی

T_0 زیاد باشد محیطی که در آن جرمه اتفاق افتاده بود حرارت خود را به محیط منتقل میکند

یعنی دیونیزاسیون اتفاق می‌افتد، حرارت قطع می‌شود و نیز، آلودگی‌های که در اثر جرمه

پیش آمده اند در تمام محیط پخش می‌شوند. درخشش این آلودگی‌ها برای جرمه‌ی بعدی فایده‌ای

بجز بالا بردن زمان تأخیر جرمه‌اش ندارد.

(متابراین نتیجه‌ی گرم‌تر گاه T_0 زیاد ترفته شود، نه فقط باعث پدیدار شدن پدیده‌های

همچون دیونیزاسیون، سرد شدن محیط و پخش آلودگی می‌شود بلکه خود T_0 باعث

اتلاف وقت گشته و متعاقب آن باعث بالا رفتن زمان تأخیر جرمه‌های بعدی هم میگردد)

پس T_0 در کنترل پروسه نقش عمده‌ای را عهده دار است (البته باید یاد آور شد که زمان T_0

نه فقط از T_0 متأثر است بلکه عمدتاً متأثر از جنس ابزار قطع کار، جنس دی الکتریک

فاصله‌ی بین ابزار قطع کار و میزان آلودگی‌های دی الکتریک می‌باشد) البته متزآن گفت که T_0

تا مقداری بر آلودگی تأثیر دارد اما برای الکتریک بصورت یک پارامتر جدا جهت بررسی بیان شده است)


یعنی از دی الکتریک‌ها زودتر یونیزه می‌شوند مثل آب ^{آلودگی} دی یونیزه نسبت به نفت زودتر یونیزه

میشود. بنابراین زمان تأخیر جرمه با آب دی یونیزه کوتاه‌تر از زمان جرمه با نفت می‌باشد.


و همینطور نفت نسبت به روغن تراش زودتر یونیزه می‌گردد در آن زمان تأخیر جرمه با نفت

کتر از زمان تأخیر جرمه با دی الکتریک روغن تراش می‌باشد لذا تأثیر جنس دی الکتریک

مرحله جنس ابزار نیز تأثیر دارد تا آخر جرمه کمتر است } مرحله دی الکتریک روغن تراش
زمان تأخیر جرمه کمتر است

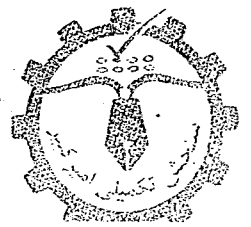


برابری با آبروشی مشاهده میکنیم. همچنین اگر چه شرایط یکسان باشد زمان تأخیر حرره

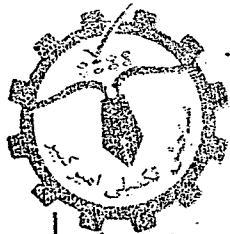

برای ابزاررسی کوتاهتر از زمان تأخیر حرره برای ابزار فولادی است.


۷ اندازه گب (فاصله قطعه و ابزار) میکرو سکونی متأثر از دو عامل است:

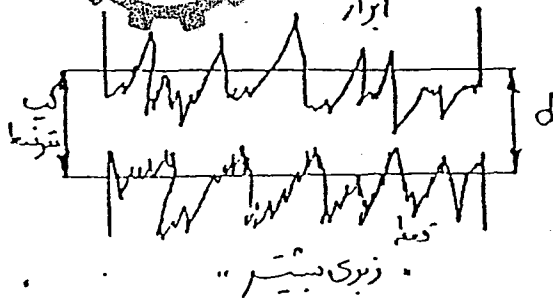


الف) گب متوسط (در مقیاس میکرو سکونی)

ب) زبری سطح قطعه کار و ابزار.

 گب متوسط ممکن است مقدار مشخصی باشد ولی



 دقی قطعه کار و ابزار زبرتر می شود و گب کوچکی که بین



بکهای مخالف بوجود می آید به هم نزدیکترند و وقتی

بری ابزار و قطعه کار کمتر است دوریک مخالف

زهم دور می شوند. دیده می شود که در یک گب متوسط مشخص بین ابزار و قطعه کار، آن ابزار در

همه کاری که خش تر است زمان تأخیر حرره ای کوتاهتر دارد. پس با توجه به گفتار فزون

ستیران گفت که زمان تأخیر حرره متأثر از گب متوسط و زبری سطح ابزار و قطعه کار می باشد

از بیاییم گب متوسط بین ابزار و قطعه کار را کم کنیم زمان تأخیر حرره کم می شود. همچنین

این سطوح زبرتر انتخاب می شود از این زمان (T_d) کمتر خواهد بود. پس پارامتر دیگری را که

میتوان بر روی آن حساب نمود (تغییر از T_0) اندازه ی گب ماشینکاری می باشد. از اینرو


رو پارامتر T_0 و گب ما را در انتهای پروسه و سیر دادن آن به طرف اسپارک در حین

ماشینکاری باری می ناید h_{avg}

شستشو (flushing) همانگونه گفته شد الوری دی الکترو لیب در زمان تأخیر

می توان به این دلیل T_0 (۵۳) را کمتر در نظر گرفت

پارامترهای حین فرآیند بهره برداری باقی پارامترها قبل از فرآیند تنظیم میشوند.
 پارامترهای خارج از خط تولید، زمان ردی پالس (TI)، ولتاژ مدار باز (Vap.c) و

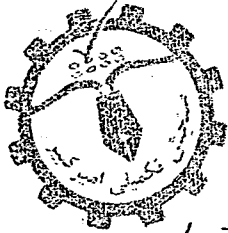

پس جریان جبهه (Isp). در جدول (۲-۴ و ۵-۴) پارامترهای EDM
 طبق بندی شده اند. پارامترهای موجود کلاً به دو دسته تقسیم میشوند.

پارامترهای در ردی (INPUT PARAMETERS)؛ پارامترهای خروجی (OUTPUT PARAMETERS)

جدول (۵-۴) شامل پارامترهای در ردی است که خود به دو دسته آف لاین تقسیم میشوند:

پارامترهای خارج از پروسه - قبل از آغاز پروسه (off-line control parameters)

پارامترهای حین پروسه (on-line control parameters)

جدول (۴-۴) شامل پارامترهای خروجی است که خود به دو دسته تقسیم میشوند:

پارامترهای حین فرآیند (Sensing Parameters) و پارامترهای خروجی حین فرآیند (on-line output parameters)

پارامترهایی هستند که به عنوان فرآیند هستند اما آنها را در حین پروسه میتوان تنظیم
 و بعد از پایان فرآیند آنها را از آنها باقی نخواهد ماند.

پارامترهای خروجی منتهی بعد از فرآیند (Process Result off-line output parameters)


موتور پارامترهای فرغ اول (پارامترهای خروجی حین فرآیند) را میگیریم تا از جنون

از کاست فرآیند آگاه شویم تا بتوانیم فرآیند را کنترل کنیم. نزدن اطلاعات بدو دلیل

الف - دانستن داشتن اطلاعات بدون انجام هیچ عملی روی سیستم

ب - برای کنترل سیستم پارامترهای Sensing-Par بدین منظورند که آنها را بر فرآیند

INPUT PARAMETERS		
	off-line control parameters پارامترهای کنترل آفلاین	on-line control parameters پارامترهای کنترل آنلاین
GENERATOR	-discharge current -pulse duration -open-circuit voltage -polarity (+/-)	-pulse interval time زمان خاموشی پالس
BERRY		-reference voltage -feed-back gain
TOOLING	-material -fabrication	
DIELECTRIC AND FLUSHING	-type -flushing method	-flow rate -pressure (or vacuum) -filtering -pulsation -up time -down time -vibration -frequency -amplitude -tool and workpiece relative movement (e.g. rotation)
OTHER	-time delay for machine shut-off	-sensitivity for security actions

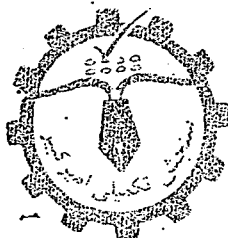

شماره (۱۵-۲)


اعمال کنیم تا رجوع دلخواه پیش روند و بعد از انجام عملیات نتیجه ای باقی نخواهد ماند
 این نتیجه بقیت است از اعمالی است که قبل از شروع فرآیند انجام میدهم و همینطور
 از اعمالی که در حین فرآیند انجام میدهم و چون

شدت جریان چرخه discharge current I_{sp}

مدت زمان روشنی پالس Pulse duration T_f

ولتاژ مدار باز open circuit voltage $V_{op.c}$


Polarity (+/-)
 قطب

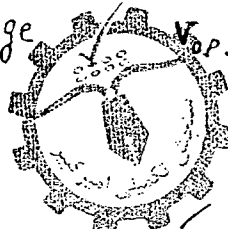

INPUT
 PARAMETERS
 پارامترهای ورودی

قبلاً در مورد سه پارامتر اول سخن بیان آمد و اکنون پارامتر چهارم تا حدی شرح داده میشود. پارامتری ← پلاریته می

ابزار و قطعه کار سوراخ مثبت و یا منفی باشد. در بحث پیش های قبل که مورد فرمایشش ابزار باید از RC سخن

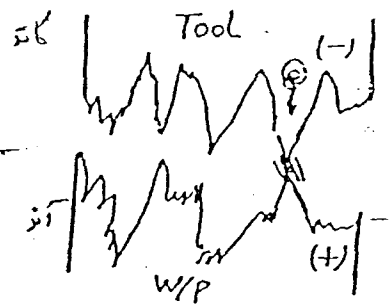

بیان آمد یا دآوری شده در ابتدای چرخه الکتریکیها از قبیل


منفی به طرف قطب مثبت در تیزترین نقطه برش پرواز کرده در

این پرواز ایجاد میدان مغناطیسی نمائند. میدانم



همه بار الکتریکی متحرک چه مثبت و چه منفی در اطراف خود ایجاد یک میدان مغناطیسی می نماید. یعنی

قراردادی که در الکترسیستم است جهت جریان مثبت جهت حرکت بارهای مثبت در نظر گرفته میشود پس

جهت حرکت الکترون مخالف جهت قراردادی است پس جهت این جریان الکتریکی منفی است.

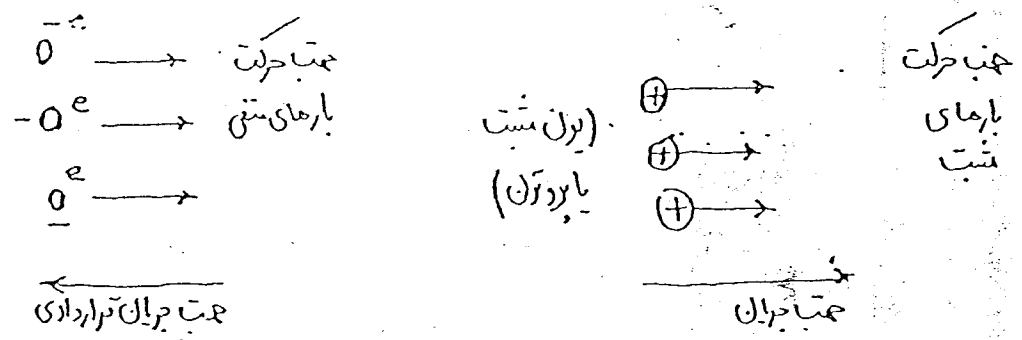

طبق قانون ادرست میدانم اگر در داخل سیم باری حرکت کنند و انگشت شصت را در باری
جریان قرار دهیم تعیین افکشان جهت میدان مغناطیسی را نشان میدهند. این مسأله در

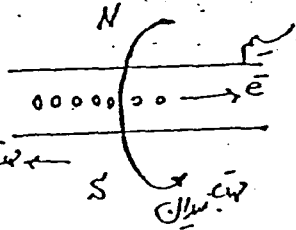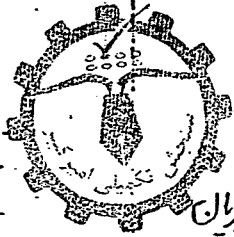


شکل رو برداشتن داده شده است که برین ترتیب قطب
که N میدان عبورت نشان داده شده ایجاد میگردد یعنی اگر
یک عقربه مغناطیسی را در این حوزه قرار دهیم می بینیم که S و N عقربه

مقداری منحرف میشود. و قلمه جریان (یا داخل سیم و یا داخل خللا دریا داخل جیوا) برقرار میشود میدان سیم
میدان نشان داده شده در شکل بوجود می آید از این جهت که در سیم باقی ماند میدان نیز باقی
ماند خراص ماند این میدان ثابت روی سیم ایجاد تغییر نشان خواهد نمود. اما اگر جریان عبور، جریانی متغیر
باشد ایجاد یک حوزه مغناطیسی متغیر میکند که این حوزه مغناطیسی متغیر، ایجاد جریان خود القایی میکند
(self-induction current). این عوامل تغییرات در درون سیم را در خود القایی میگویند.

$$e = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{یا} \quad e = -K \frac{d\phi}{dt}$$

تفسیر فیزیکی تساوی دست آمده است. $\frac{d\phi}{dt}$ از $\frac{dI}{dt}$ به معنای تغییر فیزیکی مغناطیسی است که ممکن است در اثر
این باشد که: بوسیله یک عنصر خارجی میدان تغییر یافته باشد و یا جریان عبوری تغییر یافته باشد و یا در سیم
حرکت پارچه چه در داخل یک سیم و چه در یک تقصا، ایجاد میدان نبوده و اگر این جریان متغیر باشد ایجاد
جریان خود القایی می کند. جریان خود القایی طبق قانون لنتز با جریان بوجود آورنده اش مخالفت می کند

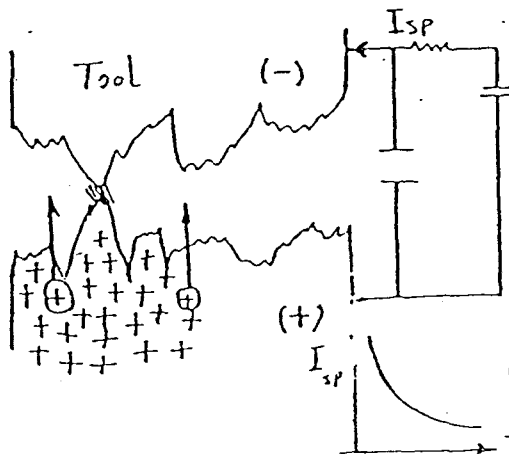

انتهای موجود روی تقصه همه دارای بار مثبت است که اند
تقعه کار قطب مثبت وصل است (در جهت الکتریکی
در در سیم تقصه پدید می آید و الکترونها از ابزار تقصه برکنار می شود



در مدار RC (هنوزت نشان داده شده (رنگ قرمز))، وقتی خازن شروع به تخلیه شدن می کند این عمل اراد
می باید تا بار روی آن به صفر می رسد یعنی جریانی که در ابتدا زیاد بود شروع به کاهش می نماید.

(در همان لحظه اول (وقتی تخلیه روی می آید) جریان خیلی بالاست همگه خازن به طرف دنا تر صفر

می رود شدت جریان نیزافت میکند. در همین راستا میدان نیز کاهش می آید پس باید اتفاقی

ببیند تا باید دیده می شود که جریانی و تضعیف میدان مخالفت نماید. این دیده جریانی بارهای

مثبت از قطعه و حرکت به سوی ابزار است. به همین دلیل است که از سلوچ قطعه کار اتم جدا می شود (در

در تکرار مطالب به میان سازه تر

(الکترون که از ابزار به سوی قطعه حرکت میکند در ابتدای جرقه (که خازن) جریان بالایی بوجود آورده

و پس شروع به تخلیه شدن می نماید) که جریان بالاست و پس از آن کاهش

می آید به پیروی از جریان مقدار کانال پلاسمایی که در ابتدا موجود بود کاهش می آید، وقتی مقدار

جریان کانال پلاسمای کاهش یافت مسلماً میدان اطرافش نیز کاهش می یابد. از این طریق می توان

نیز باید دیده ای رخ دهد تا جریانی کاهش میدان را بگیرد. این دیده جریانی جدا شدن بارهای

مثبت از روی قطعه مثبت به وسیله جریانی الکترومغناطیسی ذرات (اتم های با بار مثبت) از روی

قطعه کوزه مسوول می شود آن وقت که این دیده جریانی الکترومغناطیسی ذرات می آید. بیشتر گفته شد که مداری

حرارت نیز بوجود می آید (درجه حرارت با نرخ 10^5 افزایش می آید) حرارت ایجاد شده باعث است

شدن یا نرم شدن سطح قطعه کار و نتیجه ذوب شدن سطح می گردد در نتیجه قطعه برای مهارت

بارهای مثبت بیشتر آمادگی پیدا میکند و راحت تر بارهای مثبت جدا می شوند (از اعمال اصلی جدا شدن

یون های مثبت جریانی الکترومغناطیسی بوده و حرارت و درجه حرارت عنوان حاصل نمی است) (حرارت غیر رادیاتی)

این رخدادها در ابتدای جرمه اتفاق می افتند. وقت نشود که مسئله اصلی جرمه‌ی کورامه شدن است

(جرمهای که در حد $0.3 \mu\text{sec}$ اتفاق می افتد) جریان در همان لحظه‌ی اول خیلی شدید می افتد و همین دلیل

در همان لحظه، $\frac{d\phi}{dt}$ زیاد است. یعنی به ازای آنکه جریان مقداری از نظر افت سطحی (کنده) شدیدتری

جدا شدن بر نفاهم کند خواهد شد و شاید به صفر برسد. لذا باید توجه داشت از الکتریسیته که به توی

مثبت و وصل است در همان ابتدای جرمه ماده کوزه میشود در ادامه‌ی جریان به دلیل افت جریان در نزد

بارهای مثبت از قطب مثبت کشیده میشود و رساننده صفر برسد. اگر پالس موجود زمانی کوتاه داشته

باشد (مثلا $0.3 \mu\text{sec}$) محتمر است که قطعه کار و ابزار را کدام قطب گرفت؟ جایی است که قطعه کار

قطب مثبت و ابزار قطب منفی گرفته میشود. بدلیل اینکه پدیده کشیده شدن و پدیده شدن بارهای مثبت

در همان لحظات اول اتفاق می افتد (اما اگر زمان جرمه افزایش یابد (مثلا $100 \mu\text{s}$) در همان

لحظه‌ی اول (کتر از $0.3 \mu\text{sec}$) عملیات کوزه شدن بارهای مثبت از قطعه انجام گرفته و در نزد

پس از این زمان رو به کاهش می یفتد و سپس عملیات کوزه شدن از قطب منفی آغاز میگردد.

زیرا کانال پلاسمای بوجود آمده فقط در ابتدای جرمه تمرکز دارد همین که جرمه مداوم یافت کانال پلاسمای

هم بزرگ میشود، بارهای مثبت موجود در داخل کانال نرسیتی برای تحرک دسترسناپذیرند. زیرا در

حالت در حین بودن کانال پلاسمای بارهای داخل کانال، به صورت dense و فشرده توروند، امکان

این فضا گسترش یافت بارهای مثبت بدون برخورد زیادی توانستند آزادانه حرکت کنند.

برای درک بهتر مطالب میتوان مثال زیر را عنوان کرد:


جهت فشرده‌ای را در نظر بگیرید و چند تا بچه هم در بین آنها باشد، بچه‌ها چون کوچکترند

میتوانند از لایه‌ی جهت بلند و دلی بزرگترها به علت فشردگی جهت امکان کوزه‌داری کنند.

دقیق است
پدیده بار
کوزه شدن
مستعد
۱۰۰۰
پس
۱۰۰
است
قطعه
دراز
کانه
بزرگ

اما جهت بصورت بازتر و آید و برآمده شوند امکان عبور نور گسترها نیز از این جهت خودر.

بزرگ در ایستای جرم نیز همین است. در این لحظه چون کانال فشرده و منقبض است تنها الکترونها

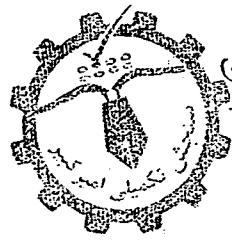

هستند که متوازی در داخل این کانال خارج شوند و بصورت فعال باستند. به مرور زمان

که کانال گسترش یافت بارهای مثبت نیز امکان جابجایی می یابند و در نتیجه از روی قطب

مثبت کنده شده و به قطب منفی بر میخورند و نتیجتاً آن قطب را میخورند. پس بصورت

کامل نتیجه میتوان گفت که: در ابتدای جبهه به علت $dense$ بودن کانال برادست زرات

در توسط الکترونها از قطب مثبت (قطب کار) انجام می گنجد و در ادامه جرمه بدلیل بزرگ شدن

کانال پلاسما از یک طرف بارهای مثبت راحت تر میتونه حرکت نمایند از طرف دیگر قوه بارهای مثبت

نیز رو به نزدیکی میورد چون هر قدر کانال پلاسما بیشتر درازم یا در یونیزاسیون بیشتر انجام


میگردد و لذای سنگ که جبهه به قطب منفی اندکی بعد از شروع جرمه آغاز میگردد و همینطور که زمان

جرمه پیش میرود لذای جریان الکترونها کمتر شده و به جریان بارهای مثبت افزوده میگردد. و در از لذای

دیگره میشود که در این نقطه بارهای مثبت که عبور و مرور می نمایند در بارهای منفی کمتر یا جرمه را ریز.

ممكن است سوال شود که جریان بارهای مثبت و جریان بارهای منفی به چه معنی است؟


الکترون با حامل ایجاد کننده کانال پلاسما

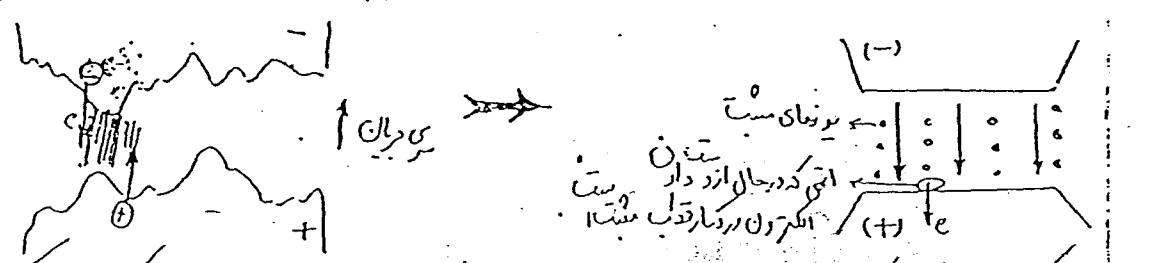

یعنی که نیز قطب پلاسما برقرار است در ابتدای کانال به واسطه وجود الکترونها و حرکت

آنها در عامل بر حود و ورودی پلاسما هستند، کانال ایجاد میگردد. الکترونها هستند که در داخل

دی الکترونک مانع ایجاد جابجایی بخار میکنند (در اثر برخورد با مولکولهای مانع و ایجاد حرارت)

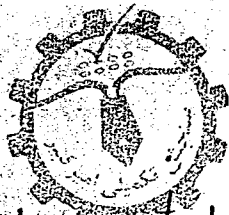

پارامتر بعدی (جدول ۲-۵) در دست (Off-Line control)

✓ حسن ابزار (Tool material) و نحوه ساخت آن می باشد که عمده متاثر از حسن قطعه کار است

ابتدا امر خواهیم بود در راخشن کاری کنیم بهتر است از زرافیت استفاده کنیم، لذا انتخاب

ابزار قبل از آغاز فرآیند باید انجام گیرد) و نیز باید نحوه ساخت ابزار را هم مشخص کرد

✓ زیرا فرسایش ابزار هم به همین وجه به نحوه ساخت ابزار بستگی دارد. می دانیم که در روش

ساخت که روی ابزار انجام می شود حداقل روی سطح ابزار ایجاد نوسانات حرارتی - مکانیکی

(thermo-mechanical) می آید (وقتی بابت فرسایش فرسایش ابزار را می توانیم

عمل Cutting هم ایجاد حرارت هم ایجاد یک سری تغییرات متالورژیکی در سطح می آید

که روی فلزها، روی ناچگانی ها (dislocation) و نیز راندها اثر می گذارد. بدین صورت که

میزرانه حرارتی تغییر می دهد، باعث می شود ناچگانی ها در داخل دانه ها حرکت نمایند و به میز رانده خارجند

زبدیده فرسایشی (work hardening) به وجود آید، یکی سری تنش های پس ماند حرارتی در

سطح به وجود آید. حرارت ایجاد شده در اثر عمل Cutting ایجاد تنش های پس ماند

حرارتی می کند (اگر سرعت عملیات بالا باشد) لذا می بینیم سطح قطعه کاری بسیار از برش


انجام شده تأثیر پذیرفته است. و بعد از آن تأثیر روی ابزار در هنگام عملیات SPARK

خود را نشان خواهد داد. اگر در روی سطح ابزار انرژی پس ماند موجود باشد یعنی از نظر سطح

انرژی سطح ابزار در سطح (level) بالای انرژی باشد (مثلاً در روی ابزار تنش های

Mechanical یا Thermal موجود باشد) این ابزار فرسایش زودتری

خواهد داشت نسبت به ابزاری که در سطحش عاری از این تنش ها است.

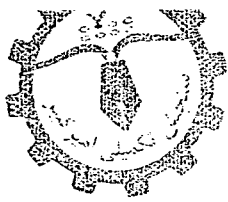

۷- بیان دیگر: الکترونی که از سیستم منفی وارد می شود توسط یون مثبت گرفته می شود و این یون (به عنوان که کاتال به نامک شد)

در حالت اتم بودن الکترونش را به جسم مثبت میدهد و بدین صورت است که جریان الکترونی خالص در استای جرقه موجود بود قبلاً به جریان بارهای مثبت می شود. و زمانی می رسند که دیگر

جریان الکترونی موجود نخواهد بود. این بارهای مثبت به قطب منفی برخورد کرده و از سطح آن میخورند. لذا در استای جرقه از قطب مثبت کذره شده و در ادامه فرآیند از کذره شدن

قطب مثبت کم شده و به کذره شدن قطب منفی افزوده میگردد لذا اگر طول جرقه کوتاه باشد (در حد $0.3 \mu\text{sec}$) انزاراً اجباراً قطب منفی و قطعه کار را میبایست قطب مثبت ترنت در

عین این صورت انزار میبایست قطب مثبت و قطعه کار قطب منفی گرفته شود.

در حالت دوم در ابتدا الکترونها به انزار حمله کرده و از آن جدا می شوند ولی در تمام جرقه کذره شدن از انزار مثبت متوقف نگذردن از قطب منفی آغاز می شود. با تفصیلات بیان شده، میتوان

تذکره کرد که فرسایش انزار در EDM برهمنز نا پذیر است و در هر حالتی وجود دارد اما میتوان مقدارش را با تدایمی مثل، انتخاب درست بلازما کم نمود. پس انتخاب بلازما به

اینجا بر میگردد که طول زمان جرقه چه مقدار باسیست باشد و واضح است که در خوش

کاری چون زمان جرقه زیاد است انزار باید مثبت و در کار منفی ترقه می شود، اما در جایی که


در اخت کاری مورد نیاز است نیبسیست انزری انزار در قطعه کار روشن آید. اگر طول زمان جرقه

کمتر از $2 \mu\text{sec}$ (در مورد مس و فولاد) باشد باید انزار را منفی و قطعه کار را مثبت اختیار نمود.

(البته این زمان با توجه به شرایط و پاره مثل جنس دی الکتریک، انزار... بین $0.3 - 3 \mu\text{sec}$

$$0.13 < T_i < 3 \mu\text{sec}$$

در این رابطه انزار منفی و قطعه کار مثبت است

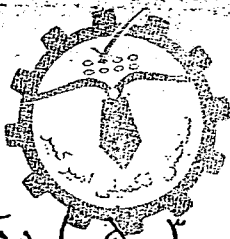

پارامتر بعدی (بعد از پلاریته) در جدول (۲-۵) در دست (off-line control)

جنب ابزار (Tool material) و نحوه ساخت آن میباشد که عمدتاً متأثر از جنب قطع کار است

(مثلاً اگر بخواهیم فولاد را خشن کاری کنیم بهتر است از تراش استغاده کنیم، لذا انتخاب

ابزار قبل از آغاز فرآیند باید انجام گیرد) و نیز باید نحوه ساخت ابزار را هم مشخص کرد

زیرا فرسایش ابزار هم به جنب و هم به نحوه ساخت ابزار بستگی دارد. مثلاً سیم که در سوه

ساخت که روی ابزار انجام میشود حداقل روی سطح ابزار ایجاد تأثیرات حرارتی - مکانیکی

(thermo-mechanical) سیاید (وقتی بابتی با تپه ای فرز سطح ابزار ای تراشیم

عمل cutting هم ایجاد حرارت و هم ایجاد یک سری تغییرات متالورژیکی در سطح میاید

که روی فازها، روی نایجانیها (dislocation) و نیز رانه ها اثر میگذارد. بدینصورت که

میزرانه حرارتی تغییر میدهد، باعث می شود رانه ها در داخل رانه ها حرکت نمایند و به میز رانه ها برسند

و بدینجهت کار سختی (work hardening) به وجود آید، یک سری تنشهای پس ماند حرارتی در

سطح به وجود آید. حرارت ایجاد شده در اثر عمل cutting ایجاد تنش های پس ماند

حرارتی میکند (اگر سرعت عملیات بالا باشد) لذا می بینیم سطح قطعه ای که بسیار از برش


انجام شده تأثیر بزرگتری است. و بعد از آن تأثیر کوچکی از ابزار در هنگام عملیات SPARK

خود را نشان خواهد داد. اگر در روی سطح ابزار انرژی پس ماند موجود باشد یعنی از نظر سطح

انرژی در سطح ابزار در سطح (level) بالای انرژی باشد (مثلاً در روی ابزار تنش های

Thermal یا Mechanical موجود باشد) این ابزار فرسایشش زودتر است

خواهد داشت نسبت به ابزاری که در سطحش عاری از این تنشهاست.

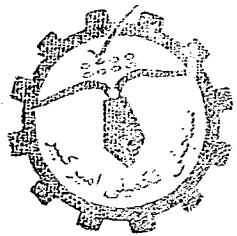

ابزاری که در اثر دینامیک (یا براساسی حرارت و یا عمل مکانیکی) تغییر شکل داده و یا کرنش‌هایش منتهی به شکل داده اندر دینامیک با ابزاری که اینگونه استکالات را ندارد بسیار از نظر رفتار و استقامت در مقابل فرسایش در طول عمل ماشینکاری EDM تفاوت برهه و در این است که نحوه ساخت ابزار برای بستن تمسکین نبود. بعضی مواقع هست که ابزار برای حسن کاری میخوردیم و زیاد مهم نیست که این ابزار مقداری فرسایش پیدا کند چون در عملیات دو نوع ابزار یکبار می‌برد یکی برای خشن کاری (roughing) دیگری برای پرداخت (finishing). اگر ابزاری که برای خشن کاری استفاده نمی‌شود فرسوده شده بمانی نداریم زیرا در مرحله finishing قسمت هایی را که در اثر فرسایش ابزار درست در نیامده است با ابزار پرداخت اصلاح (trim) میکنیم. اما اگر بخواهیم ابزار پرولفت بسازیم در این مورد نحوه ی ساخت خیلی مهم است. این نوع ابزار (finishing) باید در حین فرآیند چهار فرسایش بیش از اندازه گردد چرا که اگر این بدیده رخ داد دید شکل نهایی ایجاد شده توسط ابزار، شکل را نخواهد بود.

گاهی اوقات عمل پرداخت و خشن کاری را با یک ابزار انجام میدهند (به خاطر هزینه ی سنگین ساخت ابزار) از اینرو ابزار نباید در حین عملیات چهار فرسایش گردد. لذا تقسیم در مورد جنس و نحوه ی ساخت ابزار باید قبل از فرآیند تقسیم گیری شود.

Dielectric and Flushing ری الکتریک و شستشو

سیستم ری الکتریک: در مورد این سیستم بعداً به تفصیل سخن خواهیم گفت اما فعلاً با اشاره ای کوتاه، مطلب تا حدوری روشن می‌شود. نوع ری الکتریک بر فرآیند بسیار مؤثر است از جمله در تشکیل

