

مقدار فشردگی فنر نسبت به حالت Hot Test بسته به موقعیت پیشتر یا کمتر می شود تا پس از این که کل انبساط حرارتی انجام شد نیروی فشردگی ناشی از انبساط حرارتی حذف شود و تنشیابروی ناشی از وزن لوله های علیق و وزن مایع داخل لوله روی هنگر اعمال شود لازم به ذکر است هنگری که در سرویس است باید از حالت قفل خارج گردد تا بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.

لازم به توضیح است که هر Spring Hanger Data sheet ای است که کلیه مشخصه های فوق اعم از میزان انبساط طولی لوله ها و جیب حرکت آهیا نیروئی که روی آن اعمال می شود (شامل وزن لوله و مایع داخل آن و وزن علیق) در آن قید شده و کلیه تنظیمات در کارگاه هاطبق آن انجام می شود.

برای رسیدن به یک هم محوری مناسب وایده آن قبل از انجام هر کاری باید موارد علوان شده فوق مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در صورتی که مشکل وجود دارد مرتفع شود در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد.

## روش های هم محور کردن دو دستگاه

برای هم محور کردن دستگاه ها بسته به اندازه دستگاه ، دور، نوع کاپلینگ استفاده شده ، فاصله کاپلینگ ها ، قطر کاپلینگ ها ، موقعیت و حساسیت دستگاه نوع مکانیکال سیل استفاده شده و ... از روش های متعددی استفاده می شود که عبارتند از :

هم محوری به روشن تبع اره ای و استفاده از فیلر گیج

هم محوری با استفاده از تراز و نخ

هم محوری با استفاده از ساخته های اندازه کبر

هم محوری با استفاده از دستگاه های لیزری

که ذیل به توضیح هر کدام از روش های فوق برداخته می شود

### هم محوری به روشن تبع اره و فیلر گیج

این روش معمولاً برای دستگاه های کوچک غیرحساس که دارای کاپلینگ های نوع بسته و با ضخامت زیادند (در حد چند سانتی) مورد استفاده قرار می گیرد . روشن کار به این صورت است که لبه صاف یک تیغه (تبع اره) را روی سطوح بالایی و کناری کاپلینگ ها قرار می گیرد و آنقدر تغییرات در صفحه افق و قائم ایجاد می نماییم(با حرکت دادن Jack Bolt هاوتغییرات شیمیز های زیر پایه ها) تا لبه های کاپلینگ ها ولبه تبع اره در دو جهت(افق و قائم) کاملاً بر هم مماس شوند(برای تنظیم Offset) .


در این روش باید:

۱- قطر کوپلینگ ها کاملاً با هم مساوی باشند

۲- ضخامت کوپلینگ ها به اندازه کافی ضخیم باشد که بتوان آن را بر سطح در نظر گرفت .


۳- باید لبه های کوپلینگ ها نیز کاملاً صاف و با محور موازی باشند(خارج از مرکزی نداشته باشند).

۴- کوپلینگ ها باید بصورت خارج از مرکز نصب شده باشند

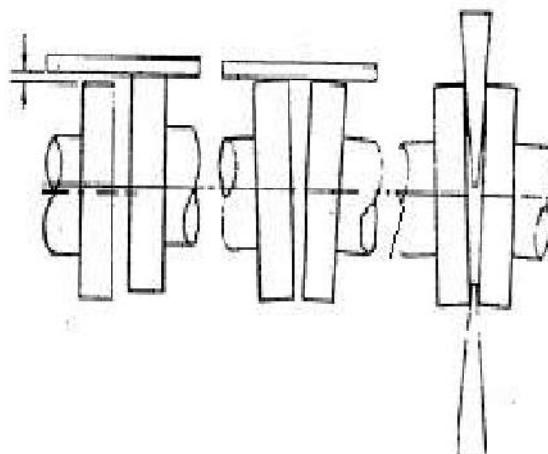

در این روش موازی بودن کوپلینگ ها با استفاده از بلوك های کاملاً موازی و فیلر فردن فاصله های بین بلوك و کوپلینگ ها در محیط اطراف کوپلینگ اندازه گیری و سپس با اعمال تغییرات لازم در صفحات افق


وقایم (با حرکت Jack Bolt و تغییرات شیمز زیر پایه ها) این فاصله ها کاملاً بگنوخت شده و دو گوپلینگ با هم موازی می شوند.

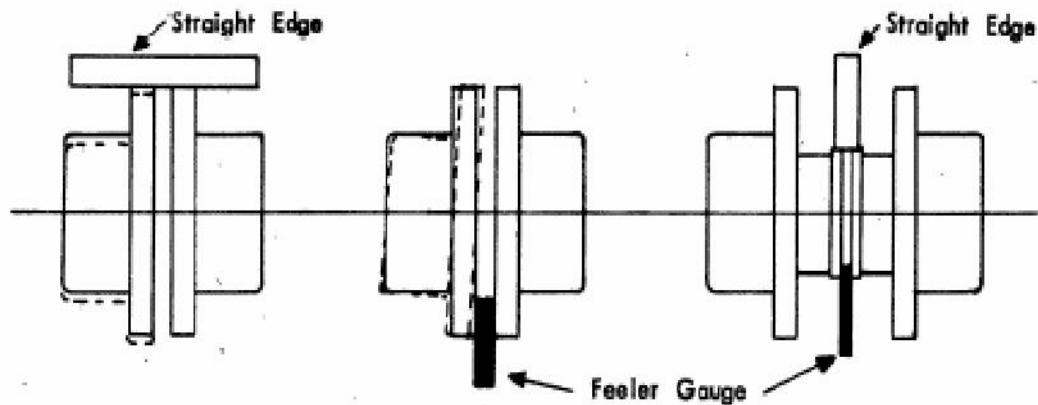

از این روش معمولاً برای هم محوری گردن Gear Coupling هم که فاصله بین آنها کم است (در بعضی موارد ترکیبی از این روش و روش اول) و در موقعیت هایی که فاصله گوپلینگ ها کم است استفاده می شود.

#### هم محوری با استفاده از تراز و نخ

از این روش معمولاً برای هم محوری گردن چرخ تسمه ها و چرخ زنجیر های افقی و یا قائم استفاده می شود و برای حالتی که قطر پولی ها به اندازه کافی بزرگ باشند یا برای فواصل زیاد دقت نسبتاً خوبی دارد. روش کار به این صورت است که نخ روی دو نقطه از پولی ها (در دو صفحه) مماس شده و گاملاً گشیده شده و با تغییرات لازم در صفحات افق و قائم روی دستگاه ها تمام نقاط پولی ها و چرخ تسمه ها با نخ مماس می شوند. در چرخ تسمه ها و چرخ زنجیر های افقی نیز با اندازه کردن دو چرخ در یک صفحه کار انجام می شود. در شکل زیر شماتی از این روش نشان داده شده است.

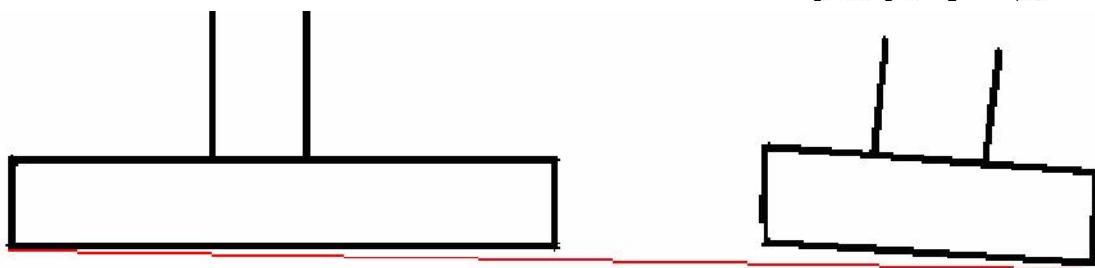

#### هم محوری با استفاده از ساعت های اندازه گیر


در این روش مقادیر انحراف دو محور نسبت به همدیگر در دو صفحه افق و قائم توسط ساعت های اندازه گیر Dial Gage اندازه گیری می شود و سپس از طریق محاسباتی با ترسیم مقادیر حرکت های مورد نیاز محاسبه و روی پایه ها اعمال می شود.

در فصل های بعدی بطور مفصل انواع روش های هم محوری با ساعت های اندازه گیر همراه با روابط ریاضی و محاسباتی آن بطور مفصل مورد بحث فرارمی گیرد.

## هم محوری با استفاده از دستگاه های لیزری

در این روش که از پیشرفته ترین و دقیق نرین روش های هم محوری میزان انحراف دو محور نسبت به همدیگر توسط انحرافی که در اثر چرخش دو محور روی سطح برخورد پرتو لیزر بوجود می آید از طریق یک سیستم کامپیوترا که با دقت زیاد محاسبه و تابیغ نهایی حرکت های اصلاحی پایه های ماشین در سطوح افق و قائم توسط نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده محاسبه و بر روی صفحه کامپیوترا نمایش داده می شود که در قسمت انتهایی این جزو شرح بیشتر آن داده شده است.

در شکل های زیر انواع روش ها و وسائلی که برای هم محور کردن ماشین آلات در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند با هم مقایسه سده و مزایا و معایب و محدودیت های و میزان دقت هر گدام نشان داده شده است.

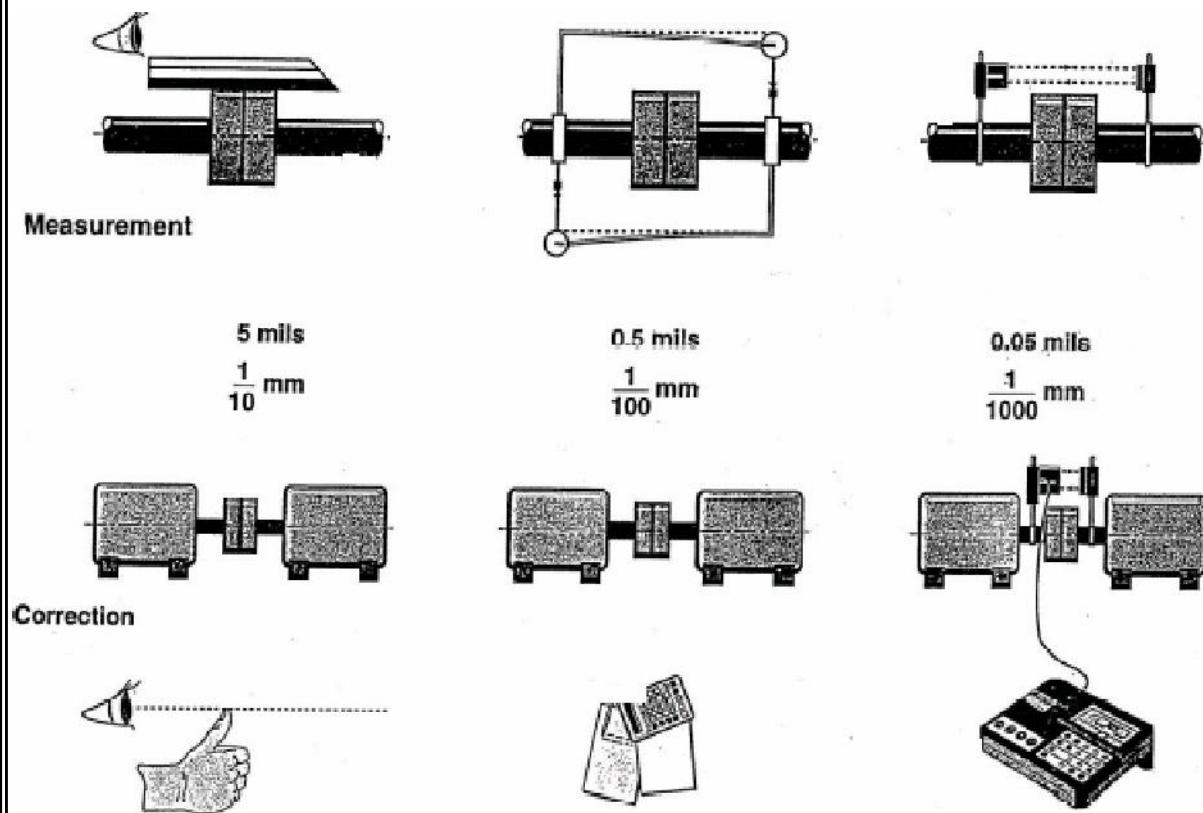


با توجه دقت خوب و بالای ساعت های اندازه گیر در کاربردهای صنعتی در مباحثت این گتاب سعی شده است انواع آرایش ها و متدهای هم محور سازی با ساعت های اندازه گیر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ساختمان و اصول کار ساعت های اندازه گیر

از آنجائی که ساعت های اندازه گیر از اساسی ترین و معمول ترین وسایل برای هم محور کردن دستگاه ها هستند آشنائی با آن کاملاً ضروری می باشد.

شکل زیر شماتی از این وسیله را نشان داده است.

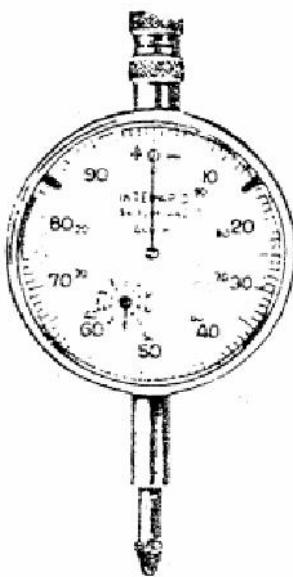


در قسمت پلیین ساعت های اندازه گیر میله حساسی وجود دارد که به آن پلانجر Plunger گفته می شود. در جهت های بالا و پایین حرکت کند (با چرخش محور ناهم محوری با چج بودن شافت باعث حرکت آن می شود). که حرکت پلانجر توسط چرخ دنده های داخلی به دو عقربه کوچک و بزرگ مستقل منتقل می شود و مقدار حرکت انجام شده آن بر احتی قابل قرائت می باشد. ضمناً پلانجر به توسط فنری که در زیر آن است همیشه به سمت پیرون رانده می شود. وقتی پلانجر بطرف ساعت اندازه گیر حرکت کند (طول آن کم شود) عقربه ساعت درجهت مثبت حرکت می کند و وقتی پلانجر به سمت پیرون بیابد عقربه ساعت درجهت منفی می چرخد و عدد قرائت شده یک عدد منفی خواهد بود.

ساعت اندازه گیر ابزاریست بسیار دقیق و حساس که باید از ضریبه زدن به آن اکیداً خوداری شود و به هیچ وجه برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید یا جاهای خیلی گرم قرار نگیرد و حداکثر مراقبت از آن به عمل آید.

### **معایب ساعت های اندازه گیر**

با توجه به مزایای ساعت های اندازه گیر واستفاده از آن در اکثر صنایع این دستگاه ها دارای معایب نیز می باشند که ذیلا به شرح آن پرداخته می شود که در انجام عملیات هم محوری باید مد نظر قرار گیرد:


- ۱- وجود کمانش در پایه ساعت
- ۲- گیر کردن چرخ دنده ها
- ۳- خطاهای ناشی از خواندن اعداد (مثبت و منفی خطای دیدو ....)
- ۴- احتمال حرکت در سیستم های اهرم بندی
- ۵- ظاییر گذاری حرکت های محوری
- ۶- خطاهای ناشی از عدم وجود نبودن پلانجر

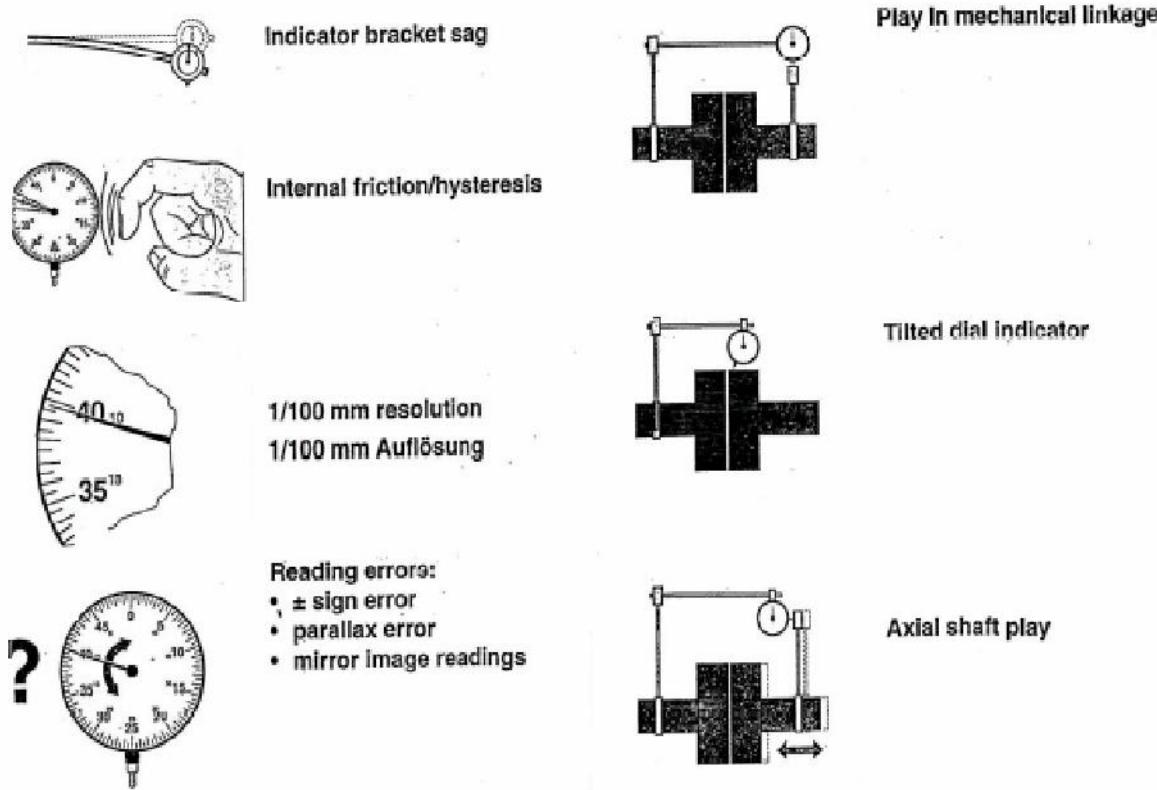

### ارتباط اعداد قرائت شده با انحرافات واقعی


با توجه به اینکه در همه روش های Alignment حداقل بکی از ساعت های اندازه گیر جهت اندازه گیری انحراف محور روی لبه خارجی کابلینگ قرار می گیرد. لازم است ارتباط اعداد قرائت شده با میزان انحراف واقعی محور توضیح داده شود.

شکل زیر دو محور را نشان می دهد که قطرهای آنها با هم متفاوت است و به اندازه  $a$  باهم اختلاف سطح دارند و یا به ساعت اندازه گیر روی شافت A نصب شده است.

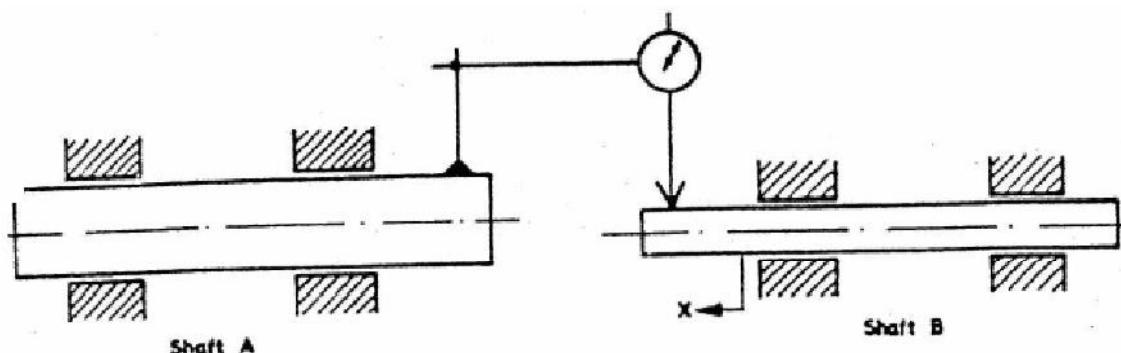

جهت تفییم پهتر نمای مقابل شکل فوق در زیر نشان داده شده است. اگر فاصله نوک پلانچر تا خط ا لمگزین شافت B ( نقطه MB ) با حرف R نشان داده شود و فاصله بین خط المركزين شافت ها ( نقطه MA ) و نقطه ( MB ) با حرف a ( انحراف واقعی ) نشان داده شود فاصله نوک پلانچر تا نقطه MA برابر خواهد بود با :

$$MA = R - a$$

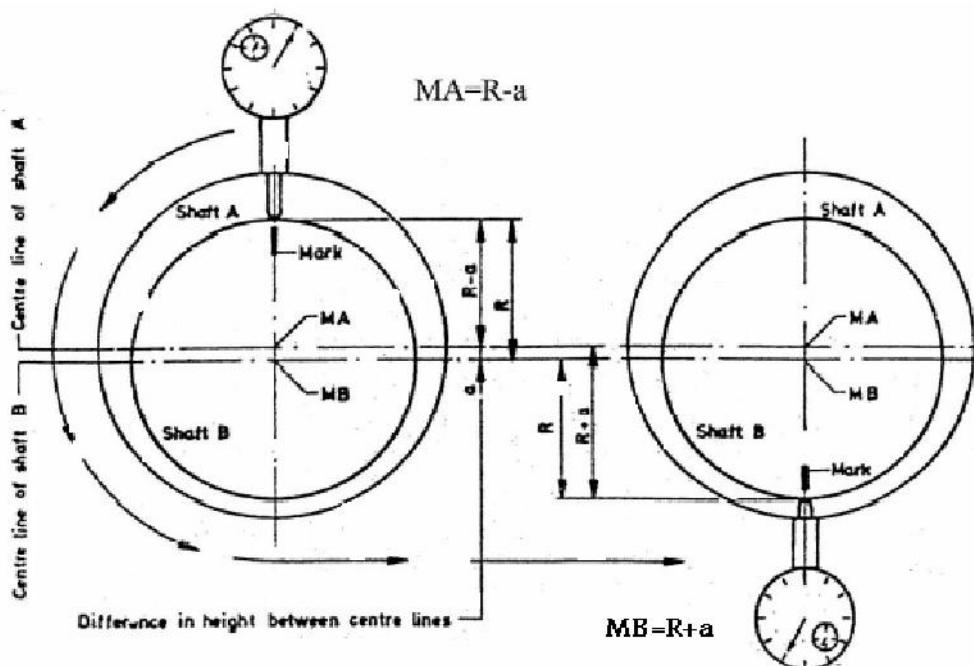

اگر شافت های A و B را با هم  $180^\circ$  درجه بچرخانیم فاصله پلانچر نقطه A برابر  $R+a$  خواهد بود پس وقتی که ساعت اندازه گیر در بالاترین نقطه (ساعت ۱۲) قرار دارد فاصله  $R-a$  است و موقعی که ساعت اندازه گیر در پایین نزدیک نقطه (ساعت ۶) قرار گیرد فاصله  $a$  است (که این اختلاف توسط اندازه گیر اندازه گرفته می شود) که اختلاف آن برابر  $2a$  است که این مقدار دو برابر انحراف واقعی محور است پس نتیجه گیری می شود اعدادی که از روی ساعت های اندازه گیر قرائت می شود دو برابر مقدار انحراف واقعی محور ها است. لازم به توضیح است که اگر پلانچر ساعت اندازه گیر به سمت داخل حرکت کند ساعت اندازه گیر عدد مثبت را نشان می دهد و اگر به سمت پیرون حرکت کند عدد منفی را نشان می دهد.

#### أنواع روش های هم محوری با استفاده از ساعت های اندازه گیر

با توجه به وضعیت دستگاه هایی که باید با هم دیگر هم محور شوند از لحاظ چرخش محورها فاصله کاپلینگ ها قطر کاپلینگ ها، وضعیت حرکت محورها و ... از ساعت های اندازه گیر با آرایش های مختلف زیر جهت انجام هم محوری استفاده می شود :


- ۱- روش Face & Round
- ۲- روش Two Face & Round
- ۳- روش Face – Face Distance
- ۴- روش Reverse

لازم به توضیح است برای انجام عملیات هم محوری روی ماشین آلات یکی از دستگاه های ثابت در نظر گرفته می شود که به آن ماشین ثابت Stationary Machine گفته می شود و ماشین مقابل آن که به آن ماشین متصل M.T.B.M (Machine To Be Moved) گفته می شود نسبت به آن هم محور می گردد.

که ذیلا به توضیح هر کدام از این روش ها می پردازیم

## هم محور کردن کوپلینگ های روشن Face & Round

همینطور که در شکل زیر ملاحظه می شود در این روش از دو عدد اندازه گیر ساعتی که یکی از آنها را روی صورت کوپلینگ Face و دیگری روی لبه کاپلینگ Round قرار می کرد استفاده می شود در این روش هر دو ساعت اندازه کبر در قسمت بالا (ساعت ۱۲) صفرمی شود و با چرخاندن ۱۸۰ درجه ای کوپلینگ ها در قسمت پایین مقدار انحراف روی ساعت قرائت می شود که عدد قرائت شده از روی ساعتی که روی Face گاپلینگ بسته شده بسته به علامت آن (ثبت پامنفی) مقدار انحراف زاویه ای کوپلینگ های Angularity (بازیابی سته بودن کوپلینگ ها) را نشان می دهد که با فراموش میزان انحراف بالا و پایین کوپلینگ ها را بازیابی می کند که روی پایه های میزان انحراف بالا و پایین بودن کوپلینگ ها را نشان می دهد که با فراموش میزان انحراف بالا و پایین کوپلینگ های آن را بازیابی می کند که روی پایه های ملشین داده می شود این انحرافات به صفر رسانده می شود که نتیجه آن هم محور شدن دو ماشین خواهد شد که در صفحات بعدی بطور مفصل تری راجع به آن صحبت خواهد شد عمده این یک روش سنتی و شاید عمومی ترین روشی است که در اکثر جاها مورد استفاده قرار می کشد شرطیت کاربرد مخصوص به خود را دارد که ذیلا به مزایا و معایب این روش پرداخته می شود.

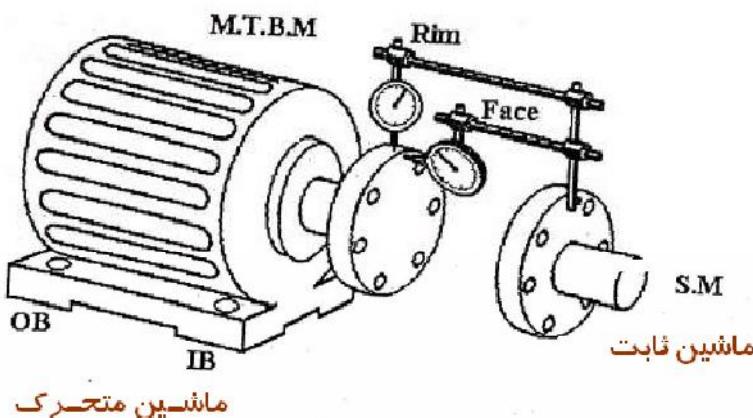

## مزایای روش Face & Round

این روش در ماشین آلاتی که شافت های آنها خیلی سنگین است و برای قدر به چرخیدن نیستند (مثل میل لنگ کمپرسورهای رفت و برگشتی) روش پسیار مناسب است. این روش برای موقعیت هایی که قطر کاپلینگ ها نسبت به فاصله آنها (فاصله Spacer) بیشتر است نسبت به روش های دیگر دارای دقیق تری است. استفاده از این روش در ماشین های کوچک با کاپلینگ های بسته از روش Reverse راحت تر است و دارای دقیق تری است. درک فیزیکی آن (تجسم وضعیت کوپلینگ ها) راحت تر از روش Reverse است.


## محدودیت های روش Face & Round

روی دستگاه هایی که محور آن قادر به چرخیدن نیست ممکن است خارج از مرکز بودن کاپلینگ با خمیدگی شافت یا ناصافی های روی سطوح و لبه های کاپلینگ ها روی دقت هم محوری (اعداد خوانده شده) تأثیر بگذارد و ایجاد خطای نماید.

در جاهایی که شافت دارای حرکت محوری باشد این حرکت می تواند روی عدد خوانده شده از ساعت اندازه گیری که روی سطح کاپلینگ Face بسته می شود تأثیر بگذارد و ایجاد خطای حذف کرد ن حرکت محوری از انحرافات زاویه ای کوپلینگ ها یا باید از روش دو Face و یک Round استفاده شود با اینکه در موقعیت تنظیم یا تراصت ساعت های اندازه گیر محور به منتهی لبه یک سمت حرکت داده می شود که البته این کار برای ماشین های با شافت های سنتی یا چرخ دنده ها ممکن است ایجاد خطای کند. برای کاپلینگ های با قطر کم و فاصله زیاد دقت هندسی این روش نسبت به روش Reverse کمتر است. محاسبات نرسیمی این روش پیچیده تر از روش Reverse است.

## هم محور کردن کوپلینگ های روش Two Face & Round

این روش دقیقاً با روش قبلی یکسان می باشد ولی برای این که تأثیر حرکت های محوری شافت روی انحرافات زاویه ای کوپلینگ ها (ناهم محوری زاویه ای) حذف شود بجای استفاده از یک ساعت اندازه گیر روی سطح کوپلینگ Face از دو ساعت اندازه گیر که با  $180^\circ$  درجه اختلاف نصب می گردند استفاده می شود.

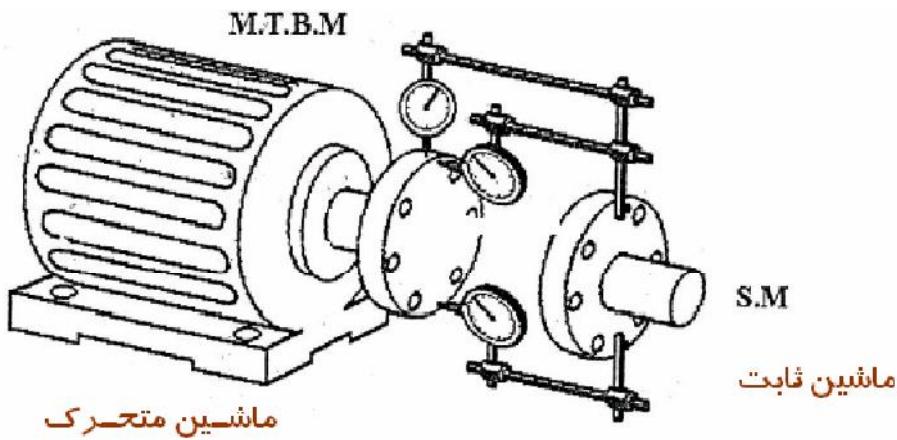


با عنایت به این که موقعیت ساعت هائی که روی Face بسته می شود  $180^\circ$  درجه با هم اختلاف دارند در صورتی که شافت های حرکت محوری نداشته باشند اعداد قرائت شده روی ساعت های اندازه گیری که روی Face بسته می شوند پس از چرخش  $180^\circ$  درجه ای شافت اعداد قرائت شده روی هر دو ساعت اندازه گیر روی Face عددمساوی ولی مختلف العلامه (یکی از آنها مثبت و دیگری منفی) خواهد بود که مقدار نصف اختلاف آنها می شود (بطور مثال در صورتی که اعداد خوانده شده  $10 + 10$  باشد نصف اختلاف

$\frac{-10 - (+10)}{2} = -10$  باشد) یا  $-10$  خواهد شد که دقیق‌ترین روش Face & Round است ولی در صورتی که درین چرخش شافت های حرکت محوری هم وجود داشته باشد با عنایت به این که مقدار حرکت محوری به

هر دو ساعت اضافه با کم می شود مقدار Face واقعی دو محور برابر با نصف اختلاف عدداد خوانده شده از روی ساعت های اندازه گیر در موقعیت اندازه گیری است.

### هم محور کردن کوپلینگ هابه روشن Face – Face Distance

این روشن معمولاً برای مواردی که فاصله دو دستگاه زیاد است و از شافت های رابط بلند Spool برای کوپله کردن دستگاهها استفاده می شود ( مثل سیستم انتقال قدرت برج های خنک گننده ) کاربرد دارد. که مزایا و معایب و شرایط کاربرد آن به شرح زیر است.

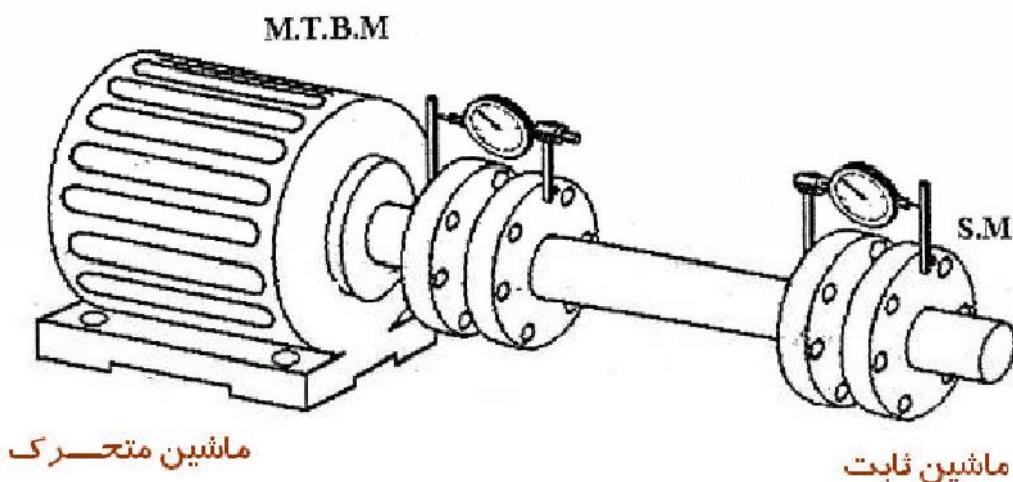

### مزایای روشن Face – Face Distance


- ۱- برای حالت هایی که فاصله بین دو کوپلینگ خیلی زیاد است (در حد چند متر) مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۲- دقیق این روشن تحت تأثیر Spool با طول زیاد قرار نمی گیرد.

### محدودیت های روشن Face- Face Distance

- ۱- موقعي که رابط يا Spool برداشته شود این روشن کارآیی ندارد.
- ۲- دقیق هندسی این روشن از روشن های دیگر کمتر است.
- ۳- حرکت های محوری روی دقیق این تأثیر می گذارد.
- ۴- این روشن فقط برای جاهایی که فاصله دستگاهها خیلی زیاد باشد مورد استفاده قرار می گیرد و در جاهای دیگر منسخ است.
- ۵- وزن زیاد Spool باعث عدم امکان هم محوری دقیق می شود.

## هم محور کردن کوپلینگ های روش Reverse

در اغلب موارد برای کاربردهای صنعتی این روش نسبت به روش های دیگر ترجیح داده می شود و نسبت به روش های دیگردارای دقیق‌ترالیستی می باشد. همینطور که در شکل زیر ملاحظه می شود در این روش از دو عدد ساعت اندازه گیر که روی لبه های کاپلینگ ها Round نصب می شود و یک از آنها در موقعیت ساعت ۱۲ و دیگری در موقعیت ساعت ۶ عروی صفر تنظیم می شود (در شرایطی که عملیات هم محوری در صفحه قائم انجام می شود) و پس از چرخاندن ۱۸۰ درجه ای کوپلینگ ها مقدار انحراف ساعت های اندازه گیر در موقعیت ساعت ۱۲ و ۶ افزایش می شود (در شرایطی که هم محوری در صفحه افقی اندازه گیری می شود ساعت ۶ هادر موقعیت ساعت ۱۲ و ساعت ۶ اندازه گیری می شود).

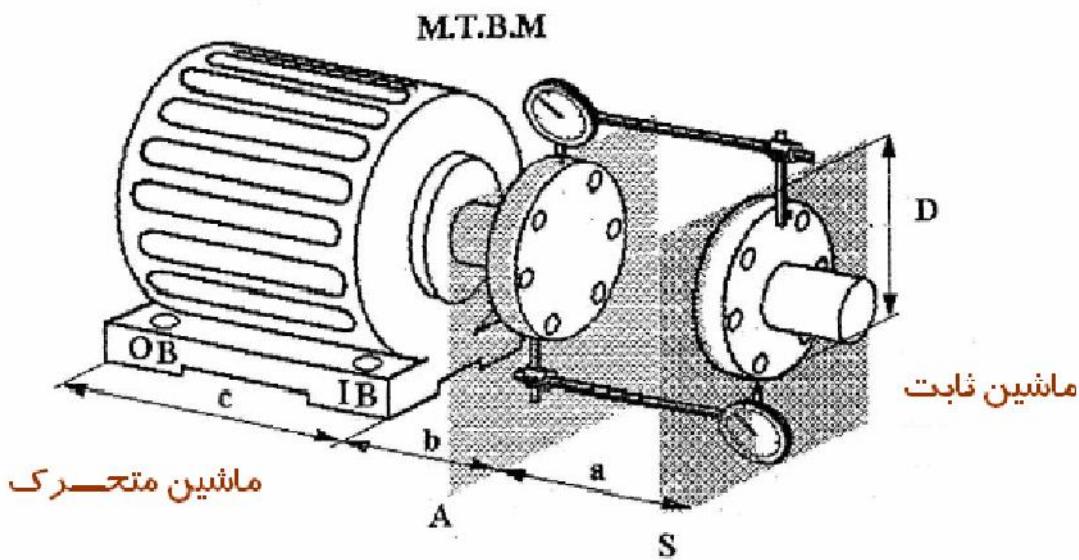

در این روش هر کدام از ساعت های اندازه گیر مقدار انحراف اندادیک محور را نسبت به لبه کوپلینگ ماشین مقابله آن نشان می دهد که با استفاده از روابط ریاضی مربوطه و روش های ترسیمی مقدار حرکتی که روی پایه هادر صفحات افق و قائم لازم است محاسبه و با تصحیح آن به شرایط هم محوری مطلوب خواهیم رسید.  
البته این روش نیز مزایا و معایب مربوط به خود را دارد که ذیلا به شرح آن پرداخته می شود.

### مزایای روش Reverse

۱- چون هر دو شافت پا هم می چرخد بنابراین خارج از مرکز بودن کاپلینگ ها و ناصافی سطح کاپلینگ ها خطای روی اعداد افزایش شده از روی ساعت های اندازه گیر ندارند و از ساعت هم محوری نمی کاهد (بلکه روی یک نقطه از کوپلینگ می ماند).

۲- برخلاف روش های قبلی دقیق تر تأثیر حرکت محوری شافت قرار نمی گیرد.

۳- در این روش حتی بدون دیسکاپل کردن دستگاه می توان هم محوری کرد.

که البته این می تواند باعث صرفه جویی در وقت برای باز کردن لتصالات مربوط به سیستم های روغنکاری کاپلینگ های دنده ای شود بعلاوه اینکه وضعیت Hot Align سریع تر مشخص می شود.

۴- دقیق هندسی این روش در واحدهای صنعتی از روش های دیگر بیشتر است.

۵- مقادیر ناهم محوری زاویه‌ای Angularity بدون پستن ساعت اندازه گیر روی سطح کلپینگ ها بحسب می‌آید.

۶- خیز سیستم اهرم بندی ساعت های اندازه گیر Bracket Segment خیلی راحت تر از حالتی که ساعت اندازه گیر روی سطح کلپینگ پسته می شوند بحسب می‌آید.

#### محدودیت های روش Reverse

۱- برای موقعیت هایی که فاصله کلپینگ ها خیلی کم باشد این روش دقت زیادی ندارد . مگر اینکه پایه های ساعت های اندازه گیر از کلپینگ ها دورتر بسته شود ( محدوده اندازه گیری وسیع تر شود).

۲- در این روش هر دو کلپینگ باید با هم بچرخد و برای موقعیت هایی که یکی از کلپینگ ها به سختی می چرخد یا اصلاً نمی چرخد استفاده از آن امکان پذیر نیست .

۳- در جاهائی که قطر کلپینگ ها نسبت به فاصله آنها بیشتر باشد دقت هندسی آن از روش قبلی کمتر است و در این حالت روش Face & Round مناسب تر و دارای دقت بیشتری است .

۴- اگر فاصله کلپینگ ها خیلی زیاد بشود به دلیل افزایش خیز ناشی از وزن اهرم بندی ساعتهای اندازه گیر در صد خطاهای افزایش پیدا می کند .

ولذا هنگام انجام هم محوری پسته به وضعیت ماشین ها و گوپلینگ های آنها باید از روش مناسب آن شرایط استفاده نمود.

## مقدمات لازم جهت انجام هم محوری

قبل از انجام Prealignment دستگاه ها و ماشین آلات، برای جلو گیری از مسائل و مشکلات بعدی پیشتر است عوارض مشروطه ذیل عورده بازدید و بررسی اولیه قرار گیرد:

۱- فوندا سیبون باید از لحاظ مناسب بودن ابعاد، نرک نداشتن، کرمون بودن و نوع بتون استفاده شده بررسی گردد.

۲- وضعیت شاسی Base plate از لحاظ موادرزی برایده دقت مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

الف- باید اطمینان حاصل شود که شاسی صلیبت کافی داشته باشد

ب- قسمت هایی از شاسی که محل قرار گرفتن پایه های ماشین است باید مسطح باشند و پیچیدگی نداشته باشد

پ- باید از پر بودن فاصله بین شاسی و فوندا سیبون اطمینان حاصل شود (لين کاربا ضربه زدن در موقعیت های مختلف شاسی انجام می شود تا از پر بودن زیر آن و چسبندگی گروت بین شاسی و فوندا سیبون اطمینان حاصل شود).

ت- باید از اندازه طول پیچ های پایه ماشین ها اطمینان حاصل شود زیرا در بعضی از موادر دبل بودن طول پیچ هلباعث جک گردن شاسی شده و علاوه بر تغییر شکل دادن شاسی باعث نرسیدن به شرایط هم محوری مطلوب خواهد شد

۳- بررسی وضعیت سیستم لوله کشی و شناسایی تنفس های سیستم لوله کشی از لحاظ:

الف- موافق بودن و هم محور بودن فلنج های ورودی و خروجی پمپ با فلنج های سیستم لوله کشی ب مناسب بودن فاصله بین آنها (به اندازه ضخامت یک گسکت)

پ- بررسی وضعیت تنفس های روی بدنه پمپ از طریق اندازه گیری انحرافات ایجاد شده روی ساعت های اندازه گیر در حین باز و بسته گردن فلنج ها (که روی دو نقطه از کوپلینگ نصب شده است)

لازم به توضیح است برای اطمینان از تنفس های اضافی سیستم لوله کشی روی دستگاه ساعت های اندازه گیر روی کوپلینگ هلاصب و روی صفر تنظیم می شوندو سپس اقدام به باز گردن فلنج هامی شود که گه در حین انجام این اقدام مقدار انحرافات اعمال شده روی ساعت های اندازه گیر نباید بیشتر از 0.003 اینچ باشد.

ت- بررسی وضعیت سیستم های لوله کشی داخلی روی خود دستگاه اعم از لوله کشی سیستم های خنک کاری Cooling مسبرهای ورودی و خروجی Oil Lube Oil و Seal که باید به راحتی و بدون ایجاد تنفس به یکدیگر متصل شده باشند.

ث- اطمینان از عدم تنفس کابل برق به الکتروموتور

تمیز کاری سطوح قرار گیری دستگاه ها روی Base Plate تمیز کاری شیمزها و محیط اطراف دستگاه.

ع- بررسی امکان جابجاگی دستگاه در صفحات افق و قائم (بودن چند میلی متر شیمز زیر پایه ها و آزدی حرکت ماشین با حرکت دادن Jack Boltها و مناسب بودن سلیز پیچ پایه ها) و فاصله بین کوپلینگ ها.

۵- استفاده از شیمزهای مناسب از لحاظ جنس، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی و مناسب بودن ابعاد آن و تمیز بودن آنها.

۶-اطمینان از تنظیم بودن نگهدارنده های فنری و آزاد بودن آنها

۷-شناخت کلی ماشین از لحاظ:

الف- درجه حرارت کاری دستگاه

ب- نوع یاتاقان به کار رفته در دستگاههایی که باهم کوپله می شوند

پ- کلرنس یا تابا فانها (شعاعی و محوری)

ت- دور دستگاه

ث- نوع آب بند استفاده شده

ج- وضعیت آرابشی تراست برینگ های نوع قماص زاویه ای

ج- در نظر گرفتن نولرنس های مناسب برای شرایط کاری مورد نظر.

۸- انتخاب روش مناسب هم محوری با توجه به وضعیت کوپلینگ ها، نوع ماشین و ... جهت کم کردن خطاهای اندازه گیری و پیدا کردن بهترین روش هم محوری.

۹- استفاده از تجهیزات مناسب اعم از سیستم های اندازه گیری، ابزارهای کاری (تورک مترا و میکرومتر) و ابزارهای شیمیزبری و استفاده از آچارهای سایز مناسب

۱۰- حذف نمودن نیروهای اضافی روی دستگاه چه در حین کار و یا در پایان کار (متناسب سفت کردن پیچ ها با استفاده از تورک مترا و حذف نیروهای اضافی ناشی از Bolt Jackها) و اعمال نکردن ضربات چکش در حین کار روی پایه ها و دیگر نقاط و.....

### مسائلی که قبل از هم محوری باید مد نظر قرار گیرند Prealignment

قبل از شروع عملیات هم محوری دستگاه ها برای جلو گیری از دوباره کاری ها و جلو گیری از اتفاف وقت بهتر است موارد زیر بادقت چک شوند.

۱- چک کردن ساعت های اندازه گیر

Braket Segment

۲- چک نمودن خیز ساعت های اندازه گیر

Soft Foot

۳- چک نمودن وضعیت محورها و کوپلینگ ها

۴- چک نمودن لقی پایه ها

۵- در نظر گرفتن کلرنس برینگ ها

که ذیلابه شرح آنها در داخته می شود.


### روش چک کردن ساعت های اندازه گیر

قبل از شروع کارهای محوری ساعت های اندازه گیر باید از نظر موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند اطمینان حاصل شود که لعداد قراتت شده مقدار انحراف واقعی نامحوری هستند در غیر این صورت کارهای محوری مدت زیادی طول خواهد گشید و محاسبات ریاضی جواب نخواهد داد.


۱- باید از سالم بودن فیزیکالی ساعت های اندازه گیر اطمینان حاصل نمود (آزاد بودن و گیر نداشتن).

۲- باید از هم واحد بودن (یعنی هر دو ساعتی که استفاده می شود) اینچی با میلیمتری باشند) اطمینان حاصل نمود

- ۳- جایداز مکم بسته شدن (گیره ها و پایه ها) ساعت ها اطمینان حاصل نمود  
 ۴- جایداز عمود بودن پلنجر روی محل قرار گیری آن روی محور و روی سطح کوپلینگ اطمینان حاصل نمود.

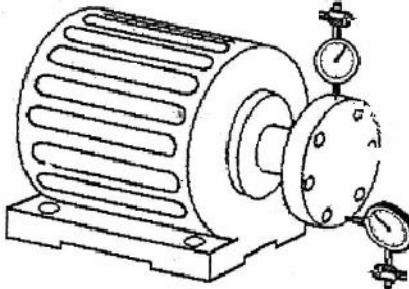


جهت اطمینان از نصب صحیح، ساعت های اندازه گیر روی دستگاه بسته می شوند و در موقعیت ساعت ۱۲ روی صفر تنظیم می شوند و با چرخاندن محور میزان انحرافات در موقعیت های ساعت ۳ و ۹ و ۶ و ۱۵ قرائت می شود که اگر مجموع جبری اعداد قرائت شده در موقعیت های ۳ و ۹ با عدد قرائت شده در موقعیت ساعت ۶ مساوی (با اختلاف آن خیلی کم) باشد ساعت های اندازه گیر مشکلی ندارند و اعداد قرائت شده مقدار واقعی ناهم محوری را نشان می دهد و در غیر این صورت احتمال مسائل نصب و با خرابی ساعت ها باید با دقیق پیشتری بررسی شود.

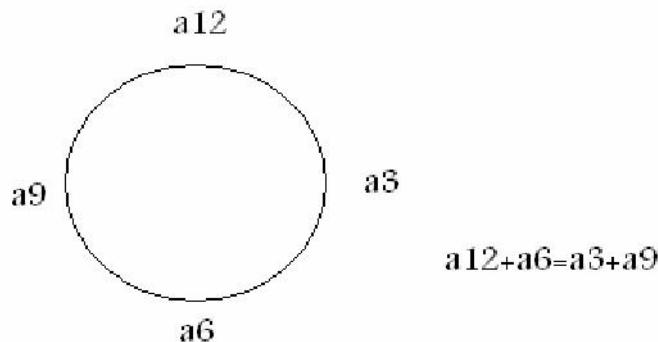

### روش چک نمودن خیز ساعت های اندازه گیر

نیروی ناشی از وزن ساعت اندازه گیر (بالاخص وقتی از ساعت های اندازه گیر بزرگ استفاده شود) و سیستم اهرمندی باعث تغییر شکل و خمیدگی میله هاشده و موجب می شود نیروی جاذبه زمین ساعت اندازه گیر را به سمت خود بکشد بعنی پلنجر ساعت اندازه گیر در موقعیت ساعت ۶ به سمت پلینین حرکت کند و ساعت اندازه گیر یک عدد منفی را نشان دهد (و در موقعیت ساعت ۱۲ وزن ساعت روی پلنجر فشار آورده و باعث می شود که ساعت اندازه گیر یک عدد مثبت را نشان دهد) که به این تغییر شکل خیز Segment می شود.

خیز باعث انحراف ساعت اندازه گیر شده و با انحراف واقعی ناشی از هم محوری ترکیب می شود و باعث ایجاد خطأ در محاسبات Alignment می شود.

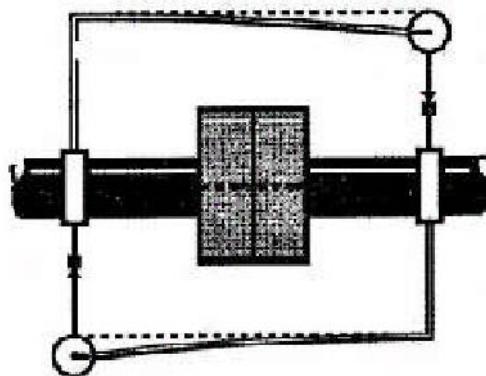

جهت حذف لین تأثیرات روی اعداد خوانده شده از ساعت های اندازه گیر باید اولاً مقدار آن اندازه گیری شود و به اندازه آن روی عددی که از روی ساعت پایینی (ساعت ۶) خوانده شده اضافه و در موقعیت ساعت ۱۲ از عدد قرائت شده کم شود (عنی جمع جبری عدد خوانده شده از روی ساعت اندازه گیر بعلاوه یا منهای خیز ساعت)


لیته خیز ساعت بیشترین تأثیر را در صفحه قائم (ساعت ۱۲ و ۶) دارد و در جهت افقی (۹ و ۳) تأثیر زیادی روی ساعت های اندازه گیر ندارد و وقتی فاصله کوپلینگ ها زیاد می شود و نیاز به لهرم بندی با طول زیاد می باشد میزان خیز افزایش پیدامی کند (خصوص در هم محوری به روش Reverse این اعداد بصورت مثبت و منفی در می آیند). و باعث ایجاد خطاهای فاحشی در عمل هم محوری می شوند اندازه گیری خیز ساعتی که روی Face کوپلینگ بسته می شود به راحتی قابل اندازه گیری نیست.

### روش اندازه گیری خیز ساعت


وقتی میزان انحرافات (ناشی از ناهم محوری) توسط ساعت های اندازه گیر قرائت گردید باید اثرات ناشی از خیز ساعت ها نیز در آنها اعمال شود تا میزان انحرافات واقعی ناهم محوری بدست آیند. در عمل باید سیستم اهرم بندی کاملاً صلب، محکم و قوی باشد و برای فواصل زیاد نیز تقویت گردد تا تأثیر نیروی جاذبه زمین بر آن به کمترین حد ممکن برسد ولی با توجه به اینکه این انحرافات حتی در فواصل کم و ساعت های اندازه گیر استاندارد نیز وجود دارد باید اندازه گیری و مشخص شوند.

چندین راه جهت تعیین خیز ساعت ها وجود دارد که بهترین و کاربردی ترین روش آن استفاده از یک لوله صلب Mandrel است (که یک زائد روى آن جوش شده است و یک زائد متحرک که می نوادری شافت بلغزد و در هر موقعیتی ثابت شود نیز روی آن قرار گرفته باشد).

روش کار به این صورت است که ابتدا ساعت های اندازه گیر روی موقعیت عربوته بسته می شود و اهرم بندی های آن تنظیم می شود سپس سیستم اهرم بندی از قسمت کوپلینگ باز شده و روی Mandrel نصب می شود و زائد متحرک زیر پلانجر آن قرار می گیرد در این حالت در ساعت ۱۲ ساعت اندازه گیر روی صفر تنظیم می شود و سپس مجموعه شافت Mandrel و ساعت اندازه گیر با هم ۱۸۰ درجه چرخانده می شوند و انحراف ساعت در موقعیت ساعت ۶ اندازه گیری می شود که این مقدار انحراف خیز ساعت می باشد و باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد.

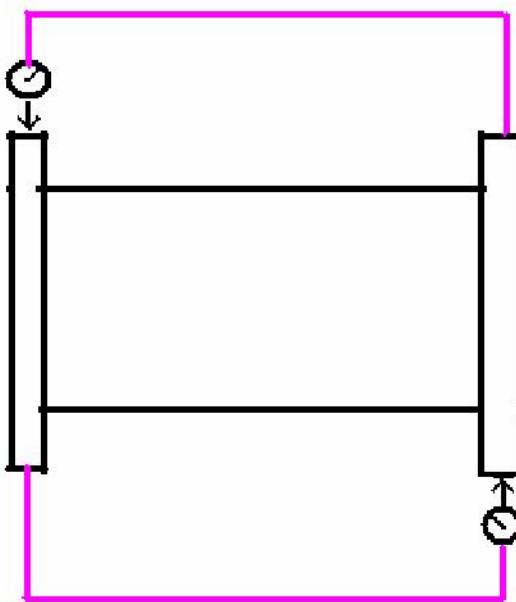

**مثال:** فرض کنید در شکل زیر ساعت های اندازه گیر  $a$  و  $b$  به ترتیب در ساعت ۶ و ۱۲ صفر شده اند دوشافت با همدیگر به اندازه  $180^\circ$  درجه چرخش می نمایند پعنی ساعت  $a$  در موقعیت ساعت ۱۲ قرار می گیرد و عدد  $0.12 = +0.12$  (لينج) و ساعت  $b$  در موقعیت ساعت ۶ قرار می گیرد و عدد  $= +0.120$  (6) b لينج را می دهد. اگر خیز ساعت رابه روش فوق اندازه گیری گرد़ه باشیم و خیز ساعت اندازه گیر  $0.010$  (لينج) باشد (البته اگر دو ساعت بکسان بالشند مقدار خیز را برای هر دو بکسان در نظر می گیریم) مقدار واقعی انحراف محرور در نقطه  $a$  برابر  $+0.110$  و در نقطه  $b$   $+0.130$  می باشد که با اعداد قبلی کاملاً متفاوت است.

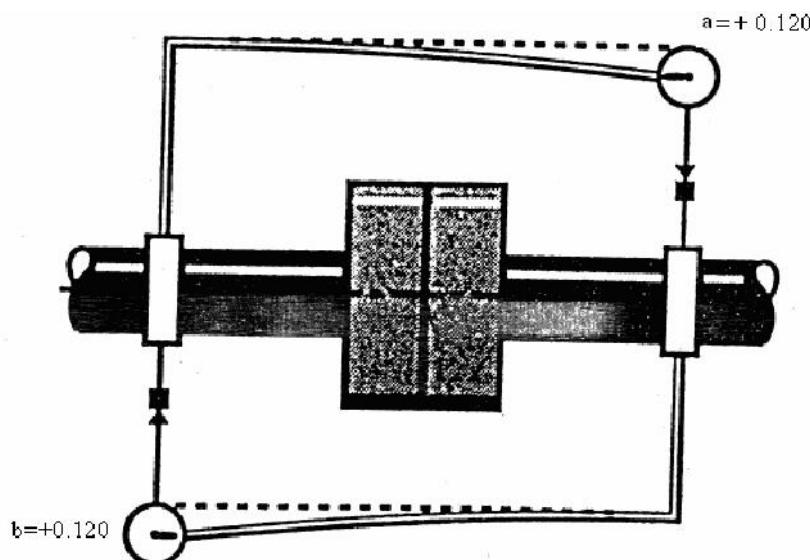


## روش چک نمودن وضعیت محورها و کوپلینگ ها

قبل از انجام عملیات هم محور سازی باید وضعیت کوپلینگ ها را روی لبه ها Round و سطوح داخلی Face و نقاط مختلف شافت را باستفاده از ساعت های اندازه کیر کالملا چک کردن. روش کاری به این صورت است که ساعت اندازه کیر در یک نقطه روی صفر تنظیم می شود (موقعیت ساعت ۱۲) و سپس با چرخاندن شافت میزان انحرافات در موقعیت های ساعت ۳ و ۶ و ۹ قرائت و باداشت می شود. اگر میزان انحرافات قرائت شده (اویس کوپلینگ ها) بیشتر از چند هزارم اینچ باشد (برای دورهای تا ۱۵۰۰ حد اکثر ۰.۰۰۴ اینچ و برای دورهای بالاتر حد اکثر ۰.۰۰۲ اینچ) باید اقدامات اصلاحی جهت تصحیح کوپلینگ ها ایفا شافت انجام شود همچنین نقاط مختلف شافت از لحاظ خمیدگی باید مورد بررسی قرار گیرند و در صورت لزوم محورها صاف True با تعویض گردد.

## لقی پایه Soft Foot

وقتی پایه های بک دستگاه (با تمامی سطح هر کدام از پایه ها) بطور کامل روی محل قرار گیری آن روی شاسی Base Plate قرار نگیرد (زیر بکی از پایه ها یا قسمت هایی از زیر پایه ها خالی باشد) سفت کردن پیچ مربوط به آن پایه باعث تغییر شکل در پایه ها و بدنه دستگاه می شود که به این وضعیت لقی پایه Soft Foot گفته می شود و لذا لازم است قبل از انجام عملیات هم محور کردن موادر فوق شناسائی بررسی و اقدامات اصلاحی موردنیاز برای رفع آن انجام شود در غیر این صورت علاوه بر مسائلی که می تواند روی یاتاقان هاسیل ها و فاصله هوایی بین رتور و استاتور و بوجود آورده باشد می شود در هر بارشل و سفت کردن پیچ های پایه اعداد دقیقت شده از روی ساعت های اندازه کیر تغییر گند و امکان رسیدن به هم محوری مطلوب در زمان مناسب فراهم نشود.

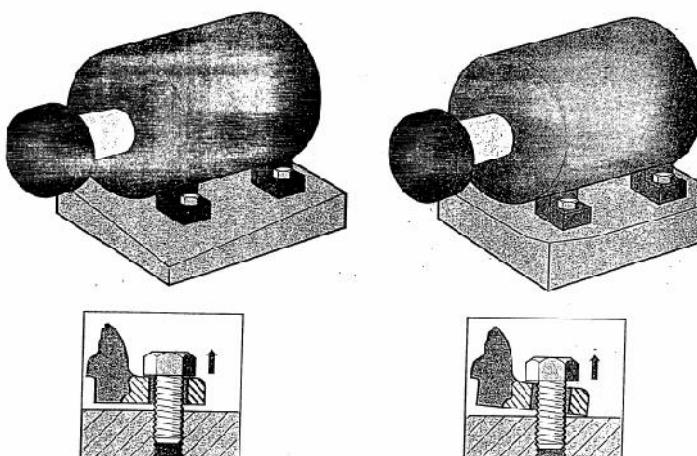

## انواع Soft Foot

بسته به نحوه قرار گیری پایه های دستگاه روی Base plate یا Padstall لقی پایه به لوازی زیر تقسیم بندی می شود:

- ۱- Parallel Soft Foot (که در این حالت زیر بک پایه از ماشین بصورت موازی خالی است و با قراردادن شیمیز با ضخامت مناسب زیر پایه می توان آن را اصلاح نمود)

۲- Angular Soft (در این حالت نحوه تماس پکی پاییشتر از پایه های ماشین و Pad Stall با صورت زاویه ای است و باید با استفاده از فیلر گیج کمترین مقدار و پیشترین مقدار آن اندازه گیری شود و گاهابات عبیه شیمز با صورت نصفه ای زیر پایه ها قابل اصلاح است و در صورتی که زیر ناممی پایه هایی مشکل وجود داشته باشد باید گف پایه ماشینگاری شود)

۳- Twist Soft Foot (پیچیدگی ویتاب برداشتگی پایه یا محل قرار گیری آن که در این حالت مقدار فیلری که زیر قسمت های مختلف پایه می رو دغیرینکو اخت است)

۴- Induced Soft Foot (لکی پایه تحریک شده که مربوط به پایه هاییست و عامل خارجی دارد) در حالت Induced Soft Foot نیروهای جانبی مثل کابل های برق الکتروموتورها یا تنش های ناشی از سیستم لوله کشی موجب تغییر شکل بدن ماشین Deformation می شوند.

### عواملی که باعث Soft Foot می شوند:

۱- گوفاه یا بلند بودن ارتفاع پایه های دستگاه که این مشکل در جین ریخته گیری و ساخت یا ماشین کاری ناقص کف پایه ها بوجود می آید.

۲- ناصاف بودن Pad Stall و Base Plate به دلیل پوسیدگی شاسی جدا شدن گروت، مسائل جوشکاری، خستگی فلزات، تنش های حرارتی، خالی بودن زیر شاسی و.....

۳- کنافات و گرد و غبارهایی که زیر پایه ها با صورت اسفنج مانند در می آیند.

۴- تمیز نبودن شمیزها

۵- نامساوی بودن مقدار شمیزها

۶- زیاد بودن تعداد شمیزها

۷- فنریت داشتن شمیزها (به دلیل جنس نامناسب آنبلو.....)

۸- جوشکاری روی پایه های الکتروموتورها و پیچیدگی پایه ها نیز باعث لقی پایه بین بدن الکتروموتور و پایه های مربوطه و همچنین بین پایه و محل قرار گیری روی شاسی می شود.

### مسائل ناشی از Soft Foot

۱- تغییر شکل و شکسته شدن پایه ها و پیچیدگی و Deformation بدن دستگاه.

۲- خمیدگی شافت در لکر پیچیدگی بدن دستگاه.

۳- بهم خوردن وضعیت Center Line هوزنیگ برینگ ها (ناهم محوری های داخلی) و خرابی های زود رس پاتا قان ها و بوجود آمدن مسائل ارتعاشی روی دستگاه.

۴- به هم خوردن فاصله های هوایی Air Gap بین رتور و استاتور الکتروموتورها (در نقاط مختلف) و ایجاد نیروهای نامتعادل الکتریکی که باعث ایجاد لرزش می شوند.

۵- به هم خوردن وضعیت Alignment در هر بار باز و بسته گردن پیچ ها که باعث گیج شدن نفرات هم محوری گار می گردد.

## روش های اندازه گیری Soft Foot

الف- با استفاده از فیلر گیج

ب- با استفاده از ساعت های اندازه گیر

پ- با استفاده از دستگاههای لیزری

در اکثر مواقع حذف Soft Foot از روی دستگاه بسیار مشکل است و باید به روش های فوق آن را شناسائی نمود و نسبت به انجام اقدامات اصلاحی اقدام کرد که ممکن است مدت زمان زیادی برای آن صرف شود.

### روش چک کردن Soft Foot با استفاده از ساعت های اندازه گیری اسیستم های لیزری

در این روش ساعت های اندازه گیر (یا تجهیزات لیزری) روی کوپلینگ های دو دستگاه نصب نصب می شود (غالبا در صفحه افق) و سپس پکی از بیچ های پایه ماشین شل می شود مقدار انحراف بوجود آمده روی آن پایه اندازه گیری و ثبت می گردد و سپس این کار روی بقیه پایه هایی انجام می شود و سپس به تجزیه و تحلیل اعداد قرائت شده پرداخته می شود و پایه ای که نزد آن خالی است شناسائی می شود و با توجه به وضعیت ناهم محوری اقدام به قراردادن شیمز زیر پایه هامی شود و سپس عملیات مجدد انکرا می شود تا پایه نقطه ای رسیده شود که اعداد قرائت شده از روی ساعت های اندازه گیر در حد مجاز باشد.

### روش چک کردن Soft Foot با استفاده از فیلر گیج

در مواردی که حذف لقی پایه با قراردادن شیمز زیر پایه ها ممکن نباشد ازین روش استفاده می شود پس از تعیز کاری سطوح پایه ها و Pad Stall ها دستگاه بدون وجود شیمز روی Base Plate قرار می گیرد و فاصله بین نقاط مختلف هر کدام از پایه ها با محل نشیمن گاه شلن روی شناسی (در نقاط مختلف) اندازه گیری و یادداشت می شود و سپس اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در صورتی که Soft Foot خلی پیشرفت و پایچیده نباشد با قرار دادن شیمز با ضخامت مناسب زیر پایه های معیوب مشکل مرتفع می گردد ولی گاهاً مسائل ناشی از Soft Foot بسیار پیچیده می شوند که برای تصحیح آن نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد جهت تعویض Base plate با Pad stall تعویض پایه های الکتروموتورها و سنگ زدن آنها می باشد که این کار معمولاً روی ماشین تراش های دروازه ای انجام می شود.

لازم به نویسندگ است که طبق توصیه اکثربت مراجع ذیصلاح حد اکثر مقدار مجاز Soft Foot برای دستگاهها و ماشین آلات صنعتی بین 0.002-0.003 اینچ می باشد.

### در نظر گرفتن کلرنس برینگ ها در محاسبات

در رابطه با رشد حرارتی دستگاهها در فصول بعدی صحت خواهد شد ولی مسئله حائز اهمیت دیگر تأثیرات کلرنس برینگ های نوع بوش روی شرایط هم محوری است Sleeve Bearing که با توجه به لینکه در جین چرخش فشار هیدرودینامیکی روند باعث حرکت محوریه سمت بالا (تصویرت خارج از مرکزی) می شود باید این حرکت ها در جین Alignment همراه با مسائل رشد حرارتی در صفحات افق و قائم در نظر گرفته شوند.