

البته توصیه اکثر مراجع بر این است که در دودستگاهی که با هم کوپله می شود نرچینا" از یک نوع باتاقان (غلنگی یا لغزشی) استفاده شود که متاسفانه در اکثر جاها مراعات نمی شود.

مراحل عملی هم محورسازی

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد عملیات هم محوری در ماشین آلتی که روی سطح زمین نصب می شوند باید در دو صفحه عمود بر هم افق و قائم انجام شود. دلیل استفاده از صفحه افق (سطح نراز) بدین جهت است که برای ماشین آلات با محورهای سنگین اولاً وزن شافت روی باتاقانهای تراست قرار نگیرد و ثانیاً نصب Base Plate و چک کردن (تراز کردن) محل های قرارگیری دستگاه روی آن Pad Stall راحت تر انجام شود.

کلیه مراحل عملیاتی و محاسباتی هم محورسازی در صفحات افق و قائم دقیقاً مشابه بوده و فقط نحوه انجام کار متفاوت است که در صفحه قائم میزان تغییرات مورد نیاز جهت هم محورسازی با کم و زیاد کردن شیمز های زیر پایه ها انجام می شود ولی در صفحه افق با حرکت دادن ماشین با شل و سفت کردن Jack Bolt ها میزان تغییرات لازم داده می شود (که بسیار راحت تر از صفحه قائم است چون اگر ماشین بیشتر از مقدار لازم حرکت کرده باشد با سفت کردن Jack Bolt مقابل آن براحتی قابل تصحیح و برگشت می باشد) در صورتی که در صفحه قائم تغییرات زیر پایه ها با مشکل بیشتری انجام می شود و اگر خطایی صورت گیرد (مقدار شیمز قرار داده شده مناسب نباشد) عملیات هم محورسازی با صرف وقت زیادی باید انجام شود.

معمولاً روش انجام کار هم محورسازی به این صورت است که ابتدا ماشین در صفحه افق (در موقعیت ساعت ۳ و ۹) با دقت خوب هم محوری گرد و سپس وضعیت Alignment در صفحه قائم اندازه گیری و تصحیح می شود و با توجه به اینکه امکان حرکت کردن ماشین (در حین شیمز گذاشتن و برداشتن) در صفحه افق وجود دارد مجدداً وضعیت هم محوری در صفحه افق باید دوباره چک و تصحیح شود و جهت اطمینان بیشتر وضعیت Alignment در صفحه قائم نیز مجدداً اندازه گیری، ثبت و گزارش می شود.

همانطور که توضیح داده شد کار هم محورسازی بالاخص روی دستگاهها و ماشین آلات سنگین کار مشکل و پردردسری است و در صورتی که مراحل شیمز گذاری و شیمز برداری با سعی و خطا انجام شود ممکن است ساعت ها بطول انجامد و باعث صرف وقت زیاد و نراحتی های روحی روانی برای نفرات شود. در صورتی که با دانستن اصول محاسبات هر کدام از روش ها (ساعت های اندازه گیری) در کمترین زمان ممکن کار هم محوری انجام می شود.

تعیین موقعیت یک خط در صفحه

با توجه به اینکه در عملیات هم محوری باید محور تقارن یک دستگاه با محور تقارن دستگاه دیگر در یک راستا قرار گیرد و برای این منظور باید بتوانیم موقعیت آنها را در صفحات افق و قائم شناسائی کنیم که قبل از وارد شدن به بحث اصلی لازم است در مورد موقعیت یک خط در صفحه توضیح مختصری داده شود.

تعیین موقعیت یک خط در صفحه مختصات (صفحه X و Y) از دو راه امکان پذیر است.

۱- معلوم بودن زاویه و یک نقطه از خط

۲- معلوم بودن دو نقطه از یک خط

اگر زاویه خط را با یکی از محورهای مختصات (مثلا محور X) همراه با یک نقطه از آن داشته باشیم می توانیم موقعیت نقاط دیگر آن خط را نیز نسبت به آن محور بدست آورده و با محاسبه میزان انحرافات لازم خط را در هر موقعیتی از صفحه (روی محور افقی) قرار داده و امتداد دو محور (محور افقی و خط مطلوب) را در یک راستا قرار دهیم که این پایه و اصول کار الاین به روش Face & Round برای هم محور کردن دستگاه ها و ماشین آلات است. همینطور که در شکل زیر ملاحظه می شود با مشخص بودن زاویه آلفا و نقطه موقعیت خط سمت راست نسبت به محور X ها مشخص می شود.



همچنین اگر موقعیت دو نقطه از یک خط در صفحه مختصات معلوم باشد با اتصال این نقاط به هم و امتداد دادن آن موقعیت خط بدست می آید و براحتی می توان میزان انحراف تک تک نقاط دیگر خط را از نقاط معلوم دیگر محور ثابت (محور X ها) نیز بدست آورد و با میزان جابجائی صحیح نقاط معلوم (نقاط روبروی پایه ها) از محور X ها دو خط مطلوب و محور افقی یا قائم را در یک امتداد قرار داده و نهایتاً دو محور را در یک راستا قرار داد که این (پایه و اساس کار هم محوری به روش Reverse برای هم محور کردن دستگاه ها است.


مفهوم اعدادی که از روی ساعت های اندازه گیر قرائت می شود

باعنایت به موارد فوق قبل از این که به توضیح روش ها و فرمول ها پرداخته شود بهتر است توضیح مختصری راجع به مفهوم اعدادی که از روی ساعت های اندازه گیر قرائت می شود پرداخته شود. اعدادی که از روی ساعت های اندازه گیر قرائت می شوند نشان دهنده وضعیت کوپلینگ ها و زاویه محور تقارن شافت دستگاه متحرک (الکتروموتور) نسبت به محور تقارن دستگاه ثابت (مپ) است که به عنوان محور مرجع (محور X ها) در نظر گرفته می شود.

در کلیه روش های هم محوری با استفاده از ساعت های اندازه گیر معمولاً ساعت ها به دو طریق نصب می شوند یا روی لبه بیرونی کا پلینگ Round یا روی صورت یا سطح کوپلینگ Face.


مفهوم عدد قرائت شده Face

عدد قرائت شده از ساعت اندازه گیر روی صورت Face کوپلینگ مبین اختلاف فاصله بین قسمت بالا و پائین دهنه کوپلینگ ها (ساعت ۱۲ و ۶) در صفحه قائم و یا (ساعت ۳ و ۹) در صفحه افقی است بدین معنی که اگر ساعت اندازه گیری که روی صورت کوپلینگ نصب می شود در ساعت ۱۲ روی صفر تنظیم شود و پس از ۱۸۰ درجه چرخش در موقعیت ساعت عملاً عدد 0.020 اینچ را نشان دهد مبین این است که فاصله در قسمت پائین کوپلینگ ها نسبت به قسمت بالای کوپلینگ ها به اندازه 0.020 اینچ بیشتر است (شکل پایین) یعنی دهنه پایین کا پلینگ ها باز و دهنه بالا بسته است.

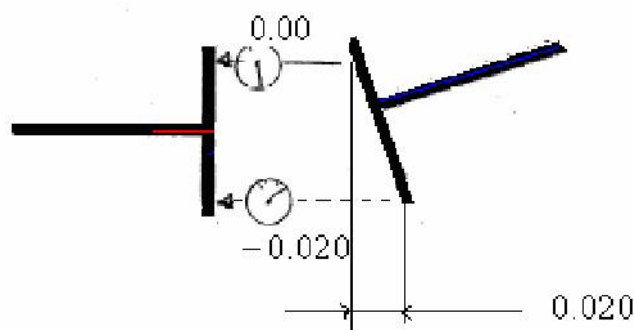

مفهوم عدد قرائت شده Round

با توجه به اینکه در تمامی روش های هم محوری همواره یکی از ساعت های اندازه گیر روی Round کوپلینگ ها بسته می شوند مفهوم عدد قرائت شده از روی Round بسیار حائز اهمیت است. جهت تفهیم بهتر به شکل زیر دقت کنید.

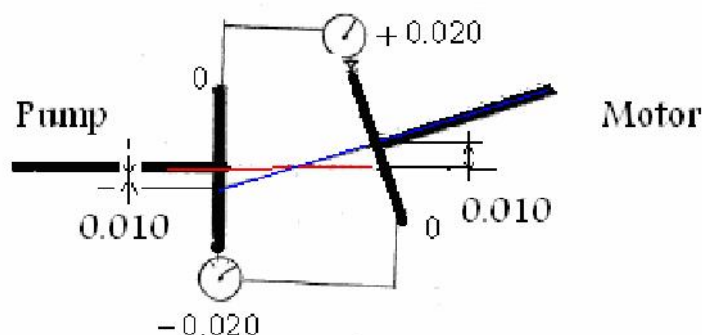

عددی که از روی ساعتی که پایه آن روی شافت دستگاه متحرک (الکترو موتور) بسته شده و پلانجر آن روی کوپلینگ شافت دستگاه ثابت (پمپ) حرکت می کند قرائت می شود (ساعت سمت چپی) مبین انحراف امتداد محور تقارن دستگاه متحرک نسبت به محور تقارن دستگاه ثابت است (در نقطه ای که پلانجر قرار دارد) یعنی اگر ساعت اندازه گیر در موقعیت ساعت ۱۲ روی صفر تنظیم شود و پس از ۱۸۰ درجه چرخش در موقعیت ساعت ۶ بطور مثال عدد -0.020 اینچ از روی آن قرائت شود مبین این است که امتداد محور تقارن دستگاه متحرک در آن نقطه (روی کوپلینگ دستگاه ثابت) نسبت به محور تقارن دستگاه ثابت به اندازه $\frac{0.020}{2}$

یا 0.010 اینچ پایین تر قرار گرفته (وضعیت نشان داده شده در شکل فوق) و اگر عدد قرائت شده با علامت مثبت باشد مبین این است که امتداد محور دستگاه متحرک در آن نقطه بالاتر از محور دستگاه ثابت واقع شده است (که البته با این نقطه ننها نمی توان زاویه محور را بدست آورد).

و همچنین عددی که از روی ساعتی که پایه آن روی شافت پمپ بسته شده و پلانجر آن روی کوپلینگ شافت دستگاه متحرک است قرائت می شود (ساعت سمت راستی) مبین میزان انحراف محور تقارن شافت دستگاه متحرک نسبت به امتداد محور تقارن دستگاه ثابت (در موقعیت کوپلینگ دستگاه متحرک) است. که فرضاً اگر ساعت اندازه گیر فوق در موقعیت ساعت ۶ صفر شود و پس از ۱۸۰ درجه چرخش در موقعیت ساعت ۱۲ عدد $+0.020$ اینچ از آن قرائت شود مبین این است که محور تقارن شافت دستگاه متحرک (در نقطه

0.020

مقابل گوبلینگ دستگاه متحرک) به اندازه 2×0.010 اینچ نسبت به امتداد محور تقارن دستگاه ثابت (یمپ) بالاتر است به عبارت دیگر این نقطه از محور تقارن شافت دستگاه متحرک به پلانجر ساعت اندازه گیر نزدیک شده است. که با مشخص شدن این انحرافات در دو نقطه در روش Reverse و یا یکی از این انحرافات در روش Face-Round وضعیت محور تقارن در هر یک از صفحات افق و یا قائم مشخص خواهد شد.


لازم به توضیح است که اعداد قرائت شده از روی ساعت اندازه گیر در موقعیت های ۱۲ و ۶ (یا ۳ و ۹) با هم یکسان بوده و تنها تفاوت آنها اختلاف در علامتهای مثبت و منفی است یعنی اگر در موقعیت ساعت ۱۲ (وقتی در موقعیت ساعت ۶ روی صفر تنظیم شده باشد) عدد خوانده شده مثبت است در موقعیت ساعت ۶ عدد خوانده شده همان عدد قبلی و با علامت منفی خواهد بود. در موقعیت هایی که اختلاف نااهم محوری خیلی زیاد است ساعت های اندازه گیر باید طوری تنظیم شوند (پلانجر در موقعیتی قرار گیرد) که در یک دور کامل محور از محور جدا نشوند یا روی محور جام نکنند یعنی مانور کافی برای حرکت پلانجر وجود داشته باشد.

باعنایت به موارد فوق ذیلا به روش های محاسباتی و روابط و معادلات ریاضی هم محورسازی با استفاده از ساعت های اندازه گیر پرداخته می شود

روابط و معادلات ریاضی هم محوری به روش Face & Round

با عنایت به توضیحات ارائه شده قبلی و جهت درک فیزیکی بهتر بحث هم محوری به روش فوق را با حل یک مثال توضیح می دهیم .

مثال : فرض کنید ساعت های اندازه گیر در شکل زیر در موقعیت ساعت ۱۲ روی صفر تنظیم شده اند و با چرخش ۱۸۰ درجه ای محور د ر موقعیت ساعت ۶ به ترتیب $R=-0.020$ و $F=-0.020$ اینچ قرائت شده است. با توجه به عدد قرائت شده روی صورت کوپلینگ (F) که در موقعیت ساعت ۶ منفی است نتیجه می گیریم که فاصله قسمت پائین کوپلینگ بیشتر از قسمت بالایی کوپلینگ می باشد (وضعیت کوپلینگ ها بصورت ۱۸ است) و چون سطح کوپلینگ عمود بر محور می باشد پس نتیجه می گیریم که شیب محور دستگاه متحرک (الکترو موتور) مثبت است .

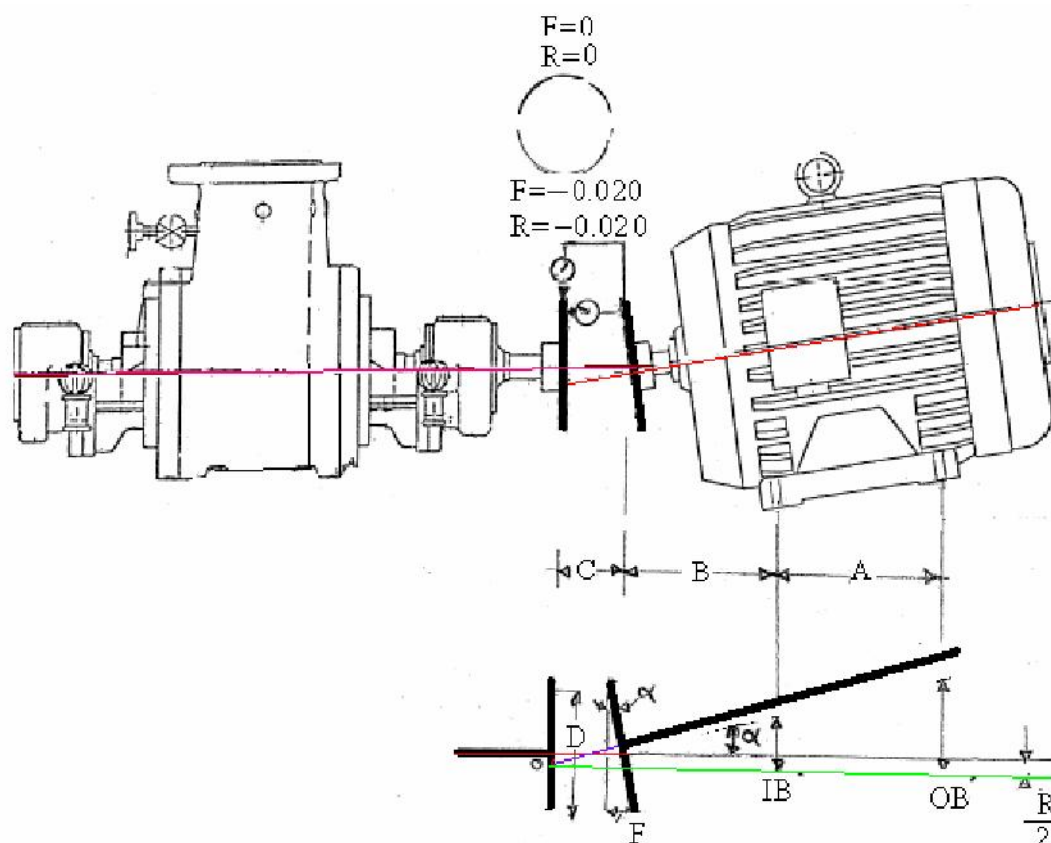

زاویه کوپلینگ نسبت به خط عمود α است پس انحراف محور نسبت به خط افق نیز به همان اندازه

زاویه α خواهد بود که تانژانت آن برابر است با $\tan \alpha = \frac{F}{D}$ (که D قسمتی از قطر کوپلینگ است که ساعت اندازه گیر روی آن حرکت می کند) برای این که دو محور با هم موازی شوند باید زاویه α به صفر برسد پس باید نقاطی از محور که مقابل پایه ها قرار دارند به اندازه IB و OB به سمت پایین حرکت کنند. به عبارت دیگر اگر امتداد محور شناخت متحرک حول نقطه انتهایی آن (در موقعیت قرار گیری پلانجر ساعت اندازه گیر نقطه 0) در جهت عقربه های ساعت دوران کند زاویه α به صفر می رسد و دو محور با هم موازی می

شوند. که اگر در این مرحله محور شافت متحرک نیز به اندازه $\frac{R}{2}$ به سمت بالا حرکت کند (با اضافه کردن 0.010 اینچ شمیاز زیر تمامی پایه ها) دو محور کاملاً با هم در یک راستا قرار خواهند گرفت.

تانژانت زاویه α روی سطح کوپلینگ برابر است با:

$$\tan \alpha = \frac{F}{D}$$

و از طرف دیگر در مثلث های افقی کوچک و بزرگ تانژانت این زاویه برابر است با:

$$\tan \alpha = \frac{IB}{B+C}$$

و همچنین از طرف دیگر:

$$\tan \alpha = \frac{OB}{A+B+C}$$

و نهایتاً:

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \alpha = \frac{F}{D} = \frac{IB}{B+C} \quad IB = F * \left(\frac{B+C}{D} \right) \quad (1) \\ \tan \alpha = \frac{F}{D} = \frac{OB}{A+B+C} \quad OB = F * \left(\frac{A+B+C}{D} \right) \quad (2) \end{array} \right.$$

به عبارت دیگر جهت موازی کردن دو محور با همدیگر زاویه α باید به صفر برسد یعنی محور دستگاه متحرک حول نقطه 0 (محل تلاقی امتداد محور نقارن شافت متحرک با کوپلینگ دستگاه ثابت) درجهت عقربه های ساعت دوران کند که در این صورت نقاط مقابل پایه های جلو و عقب دستگاه به اندازه IB و OB به سمت پایین باید حرکت کنند و یا عکس این قضیه یعنی اگر زیر پایه های جلو و عقب ماشین متحرک به اندازه IB و OB به سمت پایین حرکت کند زاویه α به صفر می رسد و باعث می شود که دو محور با هم موازی شوند.

البته برای به صفر رساندن زاویه α می توان محور دستگاه متحرک را حول نقاط دیگری دوران داد و فرمول ها و روابط دیگری را بدست آورد ولی به واسطه اینکه موقعیت این نقطه کاملاً مشخص می باشد (فاصله آن با

محور x ها برابر $\frac{R}{2}$ است) باعث ساده شدن روابط می شود.

همانطور که ملاحظه می کنید فرمول های (1) و (2) جهت موازی نمودن دو محور (یعنی حذف ناهم محوری زاویه ای) مورد استفاده قرار می گیرند که مقدار حرکت زیر پایه های جلو IB و پایه های عقب OB با هم

مساوی نیستند و برای اینکه دو محور از حالت موازی روی یک خط قرار گیرند باید به اندازه $\frac{R}{2}$ زیر چهار پایه دستگاه متحرک (برای حالت فوق) شمیاز گذاری شود. یعنی برای اینکه این دو محور در یک امتداد قرار گیرند


در یک مرحله باید از زیر پایه های جلو و عقب شمیز کم کرد تا زاویه α به صفر برسد (طبق فرمول های (۱) و (۲) و در یک مرحله دیگر به اندازه $\frac{R}{2}$ (جمع جبری اعداد) زیر پایه ها شمیز اضافه نمود تا دو محور در یک امتداد قرار گیرند.

برای اینکه کار در یک مرحله انجام شود میتوان روابط را برای حالت کلی به شکل زیر در آورد:

$$\begin{cases} IB = (\pm) F \left(\frac{B+C}{D} \right) (\pm) \frac{R}{2} & (۳) \\ OB = (\pm) F \left(\frac{A+B+C}{D} \right) (\pm) \frac{R}{2} & (۴) \end{cases}$$

که بسته به موقعیت کوپلینگ ها (مقدار Face) و موقعیت انحراف امتداد محور دستگاه متحرک نسبت به


محور X ها (مقدار $\frac{R}{2}$ علامت های مثبت و منفی در این معادلات شامل چهار حالت کلی به شرح زیر است:

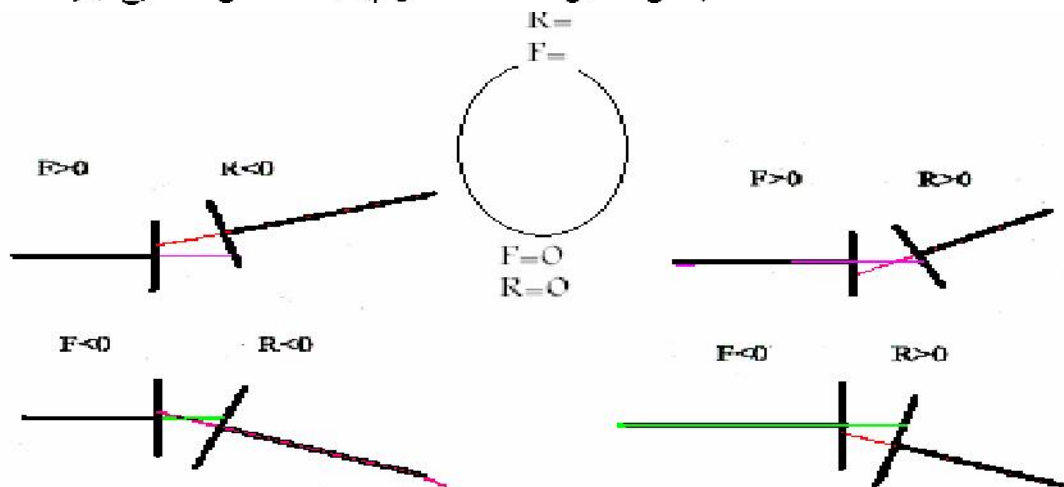

هر کدام از این حالت ها مبین وضعیت زاویه ای و موازی بودن محورها در صفحه می باشد. لازم به توضیح است که در حالت های چهارگانه فوق قسمت های اول با دوام روابط (۳) و (۴) همیشه هم علامت می باشند (هر دو مثبت یا هر دو منفی).


چند نکته:

نکته اول: اگر شافت ماشین متحرک قادر به چرخیدن نباشد و پایه های ساعت های اندازه گیر روی شافت دستگاه ثابت نصب شده باشد یعنی پلانجر ساعت ها روی کوپلینگ ماشین متحرک قرار گرفته باشد مثل شکل زیر روابط باید به فرم معادلات (۵) و (۶) مورد استفاده قرار گیرند. که این مبین آن است که محور تقارن شافت دستگاه متحرک حول نقطه انتهائی خودش باید چرخیده شود تا نا هم محوری زاویه ای آن به صفر برسد و دو محور با هم موازی شوند.

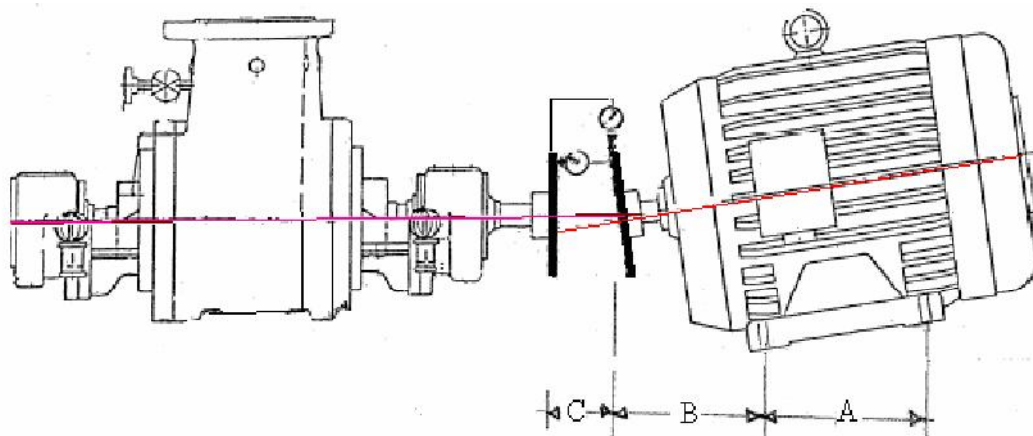

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = (\pm) F \left(\frac{B}{D} \right) (\pm) \frac{R}{2} \quad (5) \\ OB = (\pm) F \left(\frac{A+B}{D} \right) (\pm) \frac{R}{2} \quad (6) \end{array} \right.$$

نکته دوم: در صورتی فاصله کوپلینگ ها خیلی کم باشد و امکان نصب ساعت های اندازه گیر روی صورت کوپلینگ وجود نداشته باشد می توان ساعت اندازه گیر مربوط به Face را در قسمت پشت کوپلینگ نصب کرد ولی باید توجه داشت اعدادی که قرائت می شوند از نظر علامت با اعداد قبلی عکس یکدیگر است که با کمی دقت می توان پی به وضعیت زاویه کوپلینگ ها برد.

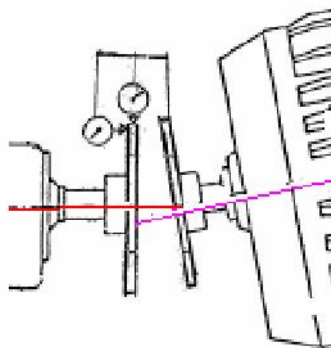


نکته سوم: هم محور کردن در صفحات افق و قائم دقیقاً مثل هم بوده و استفاده از این روابط در صفحه افق نیز بر احوالی امکان پذیر می باشد.

نکته چهارم: D قطر تمامی کوپلینگ نیست بلکه به عنوان قسمتی از قطر کوپلینگ است که ساعت اندازه گیری Face روی آن حرکت می کند (دو برابر فاصله نوک پلانجر تا مرکز شافت).

مثال: اگر ساعت های اندازه گیر طبق شکل زیر روی پمپ و الکتروموتور نصب شده باشند (و پمپ به عنوان دستگاه ثابت باشد) و در موقعیت ساعت ۱۲ هر دو ساعت روی صفر قرار گیرند و پس از ۱۸۰ درجه چرخش در موقعیت ساعت ۶ به ترتیب $F = +0.020$ ، $R = +0.030$ قرائت شود و ابعاد به ترتیب $A = 100 \text{ Cm}$

و $B=40\text{Cm}$ و $C=20\text{Cm}$ و $D=20\text{Cm}$ باشند مطلوبست مقدار حرکت پایه ها در صفحه قائم (مقدار شمیزی که زیر پایه های جلو و عقب باید کم یا زیاد نمود)

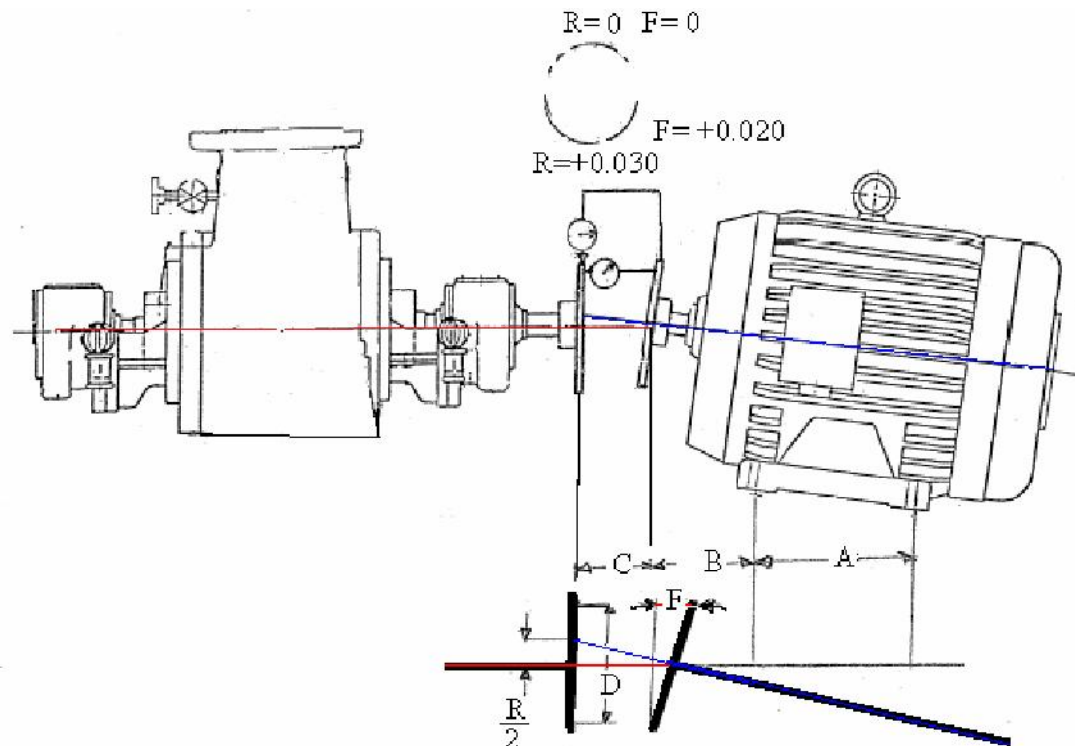

با تعیین وضعیت کوپلینگ ها و موقعیت امتداد محور تقارن شافت الکتروموتور نسبت به محور تقارن پمپ مسئله قابل حل است که طبق اعداد موجود وضعیت دو محور نسبت به هم بصورت (Y) است .

در این حالت برای صفر کردن زاویه انحراف (حذف نا هم محوری زاویه ای) باید محور الکتروموتور به اندازه زاویه α در جهت عکس عقربه های ساعت دوران کند (یعنی زیر پایه های جلو و عقب باید شمیز اضافه شود) به عبارت دیگر قسمت اول روابط باید مثبت باشند و با توجه به علامت مثبت R امتداد محور تقارن شافت

الکتروموتور نسبت به محور تقارن پمپ بالاتر است پس باید کلیه پایه ها به اندازه $\frac{R}{2}$ پایین بیاید (قسمت دوم روابط فوق با علامت منفی) و با توجه به اینکه وضعیت کوپلینگ ها و انحراف محور مشخص شد برای مسئله بدون در نظر گرفتن علامتهای F و R (استفاده از قدر مطلق آنها) روابط بصورت زیر در می آیند:

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = +F \left(\frac{B+C}{D} \right) - \frac{R}{2} = +0.020 \left(\frac{40+20}{20} \right) - \frac{0.030}{2} \\ OB = +F \left(\frac{A+B+C}{D} \right) - \frac{R}{2} = +0.020 \left(\frac{100+40+20}{20} \right) - \frac{0.030}{2} \end{array} \right.$$

و نتیجتاً:

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = +0.060 - 0.015 = +0.045 \\ OB = +0.160 - 0.015 = +0.145 \end{array} \right.$$

یعنی زیر پایه های جلوی الکتروموتور به اندازه 0.045 اینچ و زیر پایه های عقب الکتروموتور به اندازه 0.145 اینچ باید شمیز گذاشته شود تا دو دستگاه با هم در یک امتداد (هم محوری) قرار گیرند.


چند نکته:

نکته اول: واحدهای اندازه گیری انحرافات (که از روی ساعت های اندازه گیر خوانده می شوند) و اندازه های فاصله ها (A, B, C, D, ...) هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند یعنی می توان از ساعت های اندازه گیر اینچی استفاده کرد ولی فواصل را بر حسب میلی متر، سانتی متر، اینچ و ... اندازه گرفت.

نکته دوم: جهت راحتی کاربر فرمول ها و تصمیم گیریها جاهایی که برای تصحیح زاویه یا اختلاف نیاز به شمیز گذاری داشته باشیم. از علامت مثبت و در جاهایی که باید شمیز برداری شود از علامت منفی استفاده می شود به همین دلیل اگر عدد بدست آمده از فرمول ها و روابط فوق مثبت باشد نیاز به شمیز گذاری است و اگر حاصل عبارت عدد منفی باشد باید شمیز برداشته شود.

نکته سوم: بعد از تشخیص وضعیت محور ها اگر به اندازه $F * \frac{A}{D}$ فقط روی یکی از پایه ها شمیز گذاشته یا برداشته شود می توان در یک مرحله مقدار ناهم محوری زاویه ای را از بین برد و دو محور را با هم موازی نمود بطور مثال در مسئله قبلی اگر به اندازه $\frac{100}{20} * 0.020$ یا 0.100 اینچ به زیر پایه های عقب اضافه شود یا به همین اندازه از زیر پایه های جلو کم شود دو محور کاملاً با هم موازی می شوند.

مثال: در شکل زیر وضعیت کوپلینگ ها بصورت بسته است و در موقعیت ساعت ۱۲ ساعت های اندازه گیر صفر و در موقعیت ساعت ۶ اعداد $F = +0.030$, $R = -0.040$ اینچ قرائت شده است در صورتی که فواصل $C = 10\text{Cm}$, $D = 20\text{Cm}$, $A = 100$, $B = 40\text{Cm}$ باشد مطلوب است تعیین مقدار شمیزی که باید زیر پایه ها اضافه یا کم کرد تا دو محور با هم هم محوری گردند (ضمناً خیز ساعت مربوط به 0.010 Round اینچ اندازه گیری شده است).

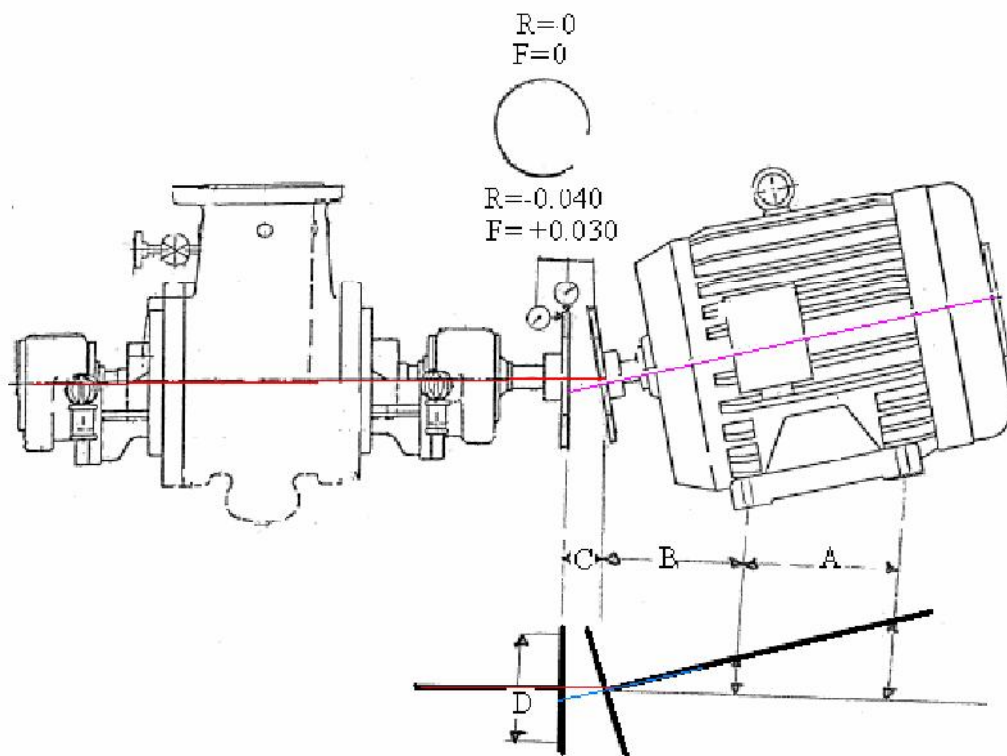

خیز ساعت 0.010 اینچ است و عدد قرائت شده از روی ساعت Round ترکیبی از نا هم محوری و خیز ساعت است در این حالت نا هم محوری واقعی $R = (-0.040 + 0.010) = -0.030$ اینچ است. وضعیت کویلینگ ها طبق اعداد داده شده بصورت فوق است. پس روابط ریاضی بصورت زیر باید مورد استفاده قرار گیرند.

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = -F \left(\frac{B+C}{D} \right) + \frac{R}{2} = -0.030 * \left(\frac{40+10}{20} \right) + \frac{0.030}{2} \\ OB = -F \left(\frac{A+B+C}{D} \right) + \frac{R}{2} = -0.030 * \left(\frac{100+40+10}{20} \right) + \frac{0.030}{2} \end{array} \right.$$

که نهایتاً:

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = -0.075 + 0.010 = -0.065 \\ OB = -0.225 + 0.010 = -0.215 \end{array} \right.$$

با برداشتن 0.065 اینچ شیمز از زیر پایه های جلو و برداشتن 0.215 اینچ شیمز از زیر پایه های عقب الکتروموتور، دودستگاه با هم هم محور خواهند شد.

محاسبات و روابط هم محوری به روش Two Face & Round

همانطور که قبلاً نیز ذکر شد روش فوق دقیقاً با روش Face & Round مشابه است ولی شرایط کاربرد آن در موقعیت هایی است که محورها دارای حرکت طولی (محوری) باشند و باعث ایجاد خطا روی ساعت اندازه گیر Face شود. (یعنی عددی که از روی ساعت Face خوانده می شود ترکیبی است از حرکت محوری شافت و ناهم محوری زاویه ای است) که یکی از روش های حذف حرکت های محوری این است که در هر بار که می خواهیم ساعت های اندازه گیر را تنظیم یا قرائت کنیم حرکت های طولی شافت ها را به منتهی الیه یک طرف منتقل کنیم تا اثر حرکت های محوری از روی ساعت های اندازه گیر حذف شوند (که این کار برای ماشین های سنگین که شافت های سنگین دارند بالاخص چرخ دنده های جنافی امکان پذیر نیست) و راه دیگر حل مشکل استفاده از روش هم محوری با آپریش Two Face & Round است.

در این روش دو ساعت اندازه گیر با اختلاف زاویه ۱۸۰ درجه بصورت عمود روی سطح کوپلینگ Face و یک ساعت اندازه گیر هم روی Round بسته می شود چون حرکت های طولی روی هر دو ساعت اندازه گیر اضافه و یا کم می شود با بدست آوردن اختلاف اعداد قرائت شده می توان آن را حذف نمود. که با توجه به این که در صورت وجود ناهم محوری زاویه ای یکی از ساعت ها علامت مثبت و دیگر علامت منفی دارد اختلاف اعداد بدست می آید دو برابر Face واقعی است بدین جهت مقدار Face واقعی نصف اختلاف اعداد قرائت شده از روی ساعت های اندازه گیر است.

جهت روشن شدن مطلب به حل یک مثال می پردازیم:

مثال: در شکل صفحه بعد از دو ساعت اندازه گیر روی سطح کوپلینگ استفاده شده که ساعت F1 و R در موقعیت ساعت ۱۲ صفر و در موقعیت ساعت ۶ عدد $F_6 = -0.030$ و $R = -0.030$ و ساعت F2 در موقعیت ساعت ۶ صفر و در موقعیت ساعت ۱۲ عدد $F_{12} = -0.040$ اینچ را نشان می دهد اگر ابعاد و اندازه ها به ترتیب $A=100\text{Cm}$, $B=40\text{Cm}$, $C=20\text{Cm}$, $D=20\text{Cm}$ باشد مطلوب است میزان تغییرات شمشیر لازم جهت هم محور شدن دو دستگاه.


حل: برای درک بهتر و کم شدن خطا در هر موقعیتی (ساعت ۱۲ یا ۶) که می خواهیم وضعیت کوپلینگ ها (Face) را بررسی کنیم ابتدا عدد خوانده شده از ساعتی را که در آن موقعیت قرار دارد درامی نویسیم (در موقعیت ساعت ۱۲) و سپس عددی که در موقعیت بعدی (موقعیت ساعت ۶) خوانده شده را از آن کم می کنیم و با نصف کردن اختلاف اعداد بدست آمده مقدار Face واقعی بدست می آید که برای این حالت به ترتیب زیر عمل می کنیم:

$$F_{12} = \frac{F_{12} - F_6}{2} \quad \text{Face واقعی در ساعت ۱۲ برابر است با:}$$

و:

$$F_{12} = \frac{-0.040 - (-0.030)}{2} = -0.005$$

پس وضعیت کوپلینگ ها بصورت زیر خواهد شد:

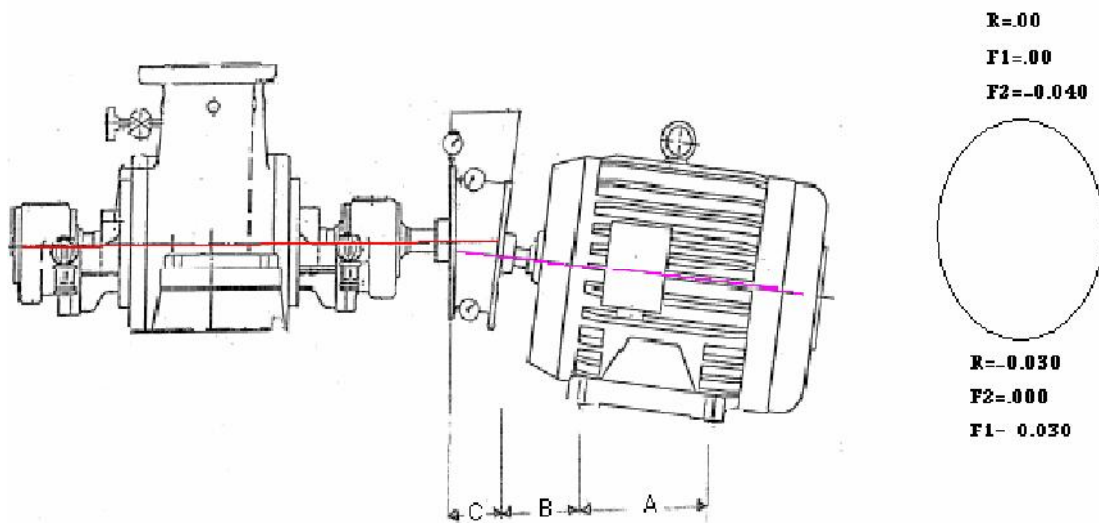

همانطور که ملاحظه می کنید Face واقعی (-0.005) با اعدادی که از روی ساعت های اندازه گیر قرائت شده بود بسیار متفاوت است یعنی در این حالت 0.030 اینچ حرکت محوری وجود داشته است و فقط به اندازه 0.005 اینچ اختلاف فاصله بین قسمت بالای وپائین کوپلینگ وجود دارد .

همچنین اگر بخواهیم موقعیت Face کوپلینگ ها را در ساعت ۶ بدست آوریم باید بنویسیم :

$$F_6 = \frac{-0.030 - (-0.040)}{2} = +0.005$$

که این مبین بسته بودن کوپلینگ در موقعیت ساعت ۶ می باشد که با نتیجه قبلی کاملاً یکسان می باشد. با توجه به باز بودن کوپلینگ ها در بالا و $R = -0.030$ وضعیت کوپلینگ ها مشخص طبق شکل فوق خواهد شد.

که در این حالت روابط ریاضی بصورت زیر (قدر مطلق اعداد) به کار برده می شوند.

$$\left\{ \begin{aligned} IB &= +F \left(\frac{B+C}{D} \right) + \frac{R}{2} = +0.050 * \left(\frac{40+20}{20} \right) + \frac{0.030}{2} \\ OB &= +F \left(\frac{A+B+C}{D} \right) + \frac{R}{2} = +0.005 * \left(\frac{100+40+20}{20} \right) + \frac{0.030}{2} \end{aligned} \right.$$

و نهایتاً:

$$\left\{ \begin{aligned} IB &= +0.015 + 0.015 = +0.030 \\ OB &= +0.040 + 0.015 = +0.055 \end{aligned} \right.$$

که برای هم محوری صفر صفر با اضافه کردن 0.030 اینچ زیر پایه های جلو و 0.055 اینچ شیمز زیر پایه های عقب دستگاه متحرک (الکتروموتور) دو دستگاه باهم هم محور خواهند بود.

معادلات و روابط ریاضی مربوط به روش FACE- FACE DISTANCE

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد این روش برای جاهایی که فاصله دو دستگاه زیاد باشد (مثل Spool های رابط بین الکتروموتور و گیربکس برج های خنک کننده) مورد استفاده قرار می گیرد و اساس کار آن استفاده از روش Face & Round ولی بصورت دوبله یکی بین الکتروموتور و اسپول و دیگری بین گیربکس و اسپول است که برای انجام هم محوری ابتدا باید انحرافات زاویه ای Face و موازی نبودن Round بین الکتروموتور و اسپول و همچنین اسپول و گیربکس را اندازه گیری و سپس نسبت به انجام نصیحات لازم جهت هم محوری اقدام کرد.

برای هم محور کردن این سیستم ها راههای متعددی وجود دارد که باید برحسب نتایج خوانده شده از ساعت های اندازه گیر و شرایط مکانی بهترین روش را انتخاب و سپس جامه عمل به آن پوشاند که در غیر این صورت وضعیت خیلی بدتر از قبل خواهد شد.

که برای روشن شدن موضوع ذیلا به چند طریق آن اشاره می شود:


روش اول: در این روش محور تقارن اسپول را به عنوان محور ثابت در نظر می گیریم و پویان اندازه گیری انحرافات زاویه ای و Offset از روی ساعت های اندازه گیر الکتروموتور و گیربکس را بصورت هم زمان با اسپول هم محور می کنیم (شیمز گذاری و یا شیمز برداری هم زیر پایه های گیربکس و هم زیر پایه های الکتروموتور).

روش دوم: در این روش گیربکس را ثابت در نظر می گیریم و سپس مجموعه الکتروموتور و اسپول را به عنوان یک دستگاه (دستگاهی که پایه های آن الکتروموتور است و محور آن مجموعه محور الکتروموتور بعلاوه طول اسپول) با گیربکس هم محوری می کنیم که برای انجام این کار در یک مرحله الکتروموتور نسبت به اسپول هم محوری شود و در مرحله بعد مجموعه الکتروموتور و اسپول را نسبت به گیربکس هم محوری می شود. که در عمل ترکیبی از نتایج جبری اعداد بدست آمده در هر مرحله مورد استفاده قرار می گیرد ولی در یک مرحله با قراردادن و یا برداشتن شیمز زیر پایه های الکتروموتور این کار انجام می شود.

روش سوم: دقیقاً مثل روش قبل است با این تفاوت که همه مجموعه نسبت به الکتروموتور هم محوری می شود و تغییرات شیمز فقط زیر پایه های گیربکس انجام می شود.

جهت تفهیم بهتر موضوع به حل یک مثال می پردازیم:

مثال: در شکل زیر ساعت های اندازه گیر در موقعیت ساعت ۱۲ صفر و در موقعیت ساعت ۶ اعداد قرائت می شوند که نتایج آن بشرح ذیل می باشد.

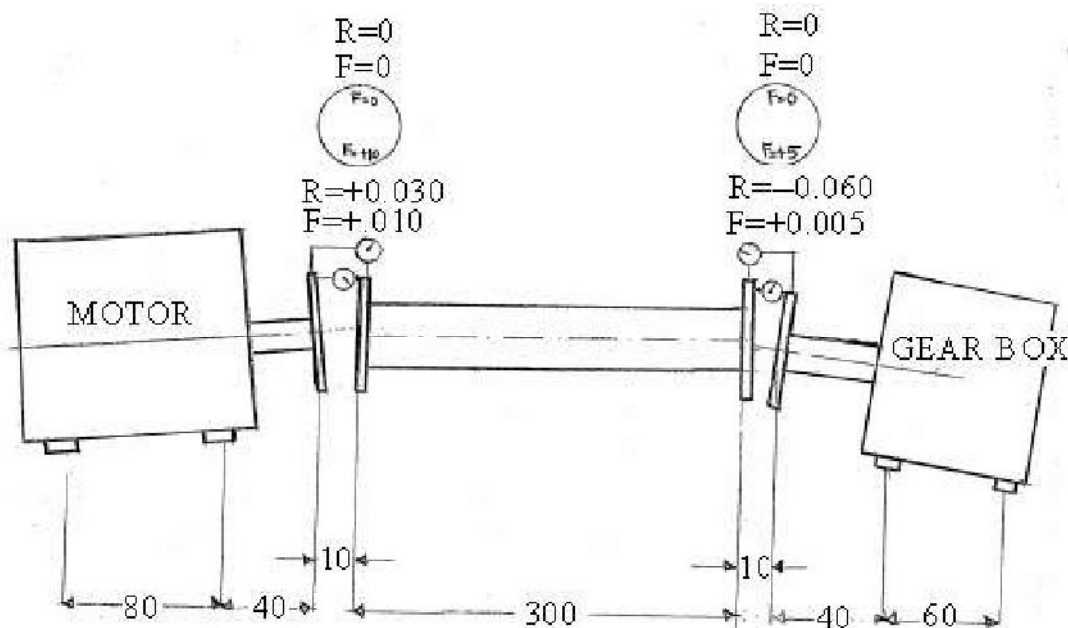

همانطور که قبلا نیز اشاره گردید برای انجام هم محوری راه حل های متعددی وجود دارد که ذیلا به شرح آن پرداخته می شود..

راه اول:

نابت در نظر گرفتن گیربکس و هم محور کردن الکتروموتور نسبت به اسپول و سپس هم محوری کردن مجموعه اسپول و الکتروموتور نسبت به گیربکس که عملیات محاسباتی آن به فرار زیر است:
با نابت فرض کردن گیربکس مقدار شمیمز مورد نیاز جهت هم محوری الکتروموتور نسبت به اسپول با توجه به وضعیت کوپلینگ ها و اعداد بدست آمده عبارتست از:

$$\begin{cases} IB = 0.010 * \left(\frac{40+10}{20} \right) - \frac{0.030}{2} = +0.025 - 0.015 = +0.010 \\ OB = 0.010 * \left(\frac{80+40+10}{20} \right) - \frac{0.030}{2} = +0.065 - 0.015 = +0.050 \end{cases}$$

مقدار شمیمز مورد نیاز برای هم محوری مجموعه الکتروموتور و Spool با توجه به وضعیت کوپلینگ ها و اعداد بدست آمده عبارتست از:

$$\begin{cases} IB = +0.005 * \left(\frac{40+10+300}{20} \right) - \frac{0.060}{2} = +0.0875 - 0.030 = +0.0575 \\ OB = +0.005 * \left(\frac{80+40+10+300}{20} \right) - \frac{0.060}{2} = 0.1075 - 0.030 = +0.0775 \end{cases}$$

که با ترکیب نتایج بدست آمده مقدار شمیزمورد نیاز زیر پایه های الکتروموتور جهت هم محوری برابر است با :

$$\begin{cases} IB=+0.10+0.057=0.067 \\ OB=+0.050+0.077=0.127 \end{cases}$$

راه حل دوم:

در این راه حل اسپول راثبت فرض کرده و در یک مرحله الکتروموتور را نسبت به اسپول و باز دیگر گیرباکس را نسبت به اسپول هم محور می کنیم.
برای هم محور کردن الکتروموتور نسبت به اسپول بانوجه به وضعیت کوپلینگ ها داریم:

$$\begin{cases} IB = +0.010 * \left(\frac{40+10}{20} \right) - \frac{0.030}{2} = +0.025 - 0.015 = +0.010 \\ OB = +0.010 * \left(\frac{80+40+10}{20} \right) - \frac{0.030}{2} = +0.065 - 0.015 = +0.050 \end{cases}$$


برای هم محور کردن گیرباکس نسبت به اسپول بانوجه به وضعیت کوپلینگ ها داریم:

$$\begin{cases} IB = +0.005 * \left(\frac{40+10}{20} \right) + \frac{0.060}{2} = +0.0125 + 0.015 = +0.0425 \\ OB = +0.005 * \left(\frac{60+40+10}{20} \right) + \frac{0.060}{2} = +0.0275 + 0.030 = +0.0575 \end{cases}$$

نکته: با توجه به زیادبودن طول و سنگین بودن اسپول ها و باعنائیت به اینکه اتصالات بین کوپلینگ های الکتروموتور و گیرباکس و طرفین اسپول از نوع اتصالات Flexible می باشد اسپول همیشه در اثر وزن زیاد خود به طرف پایین کشیده می شود و به هیچ وجه نمی توان در حالت استاتیکی آن را نسبت به الکتروموتور و گیرباکس هم محوری نمود و مثل ساعت اندازه گیری که خیز داشته باشد Segment عمل می کند که در حین انجام هم محوری باید خیز ساعت و وزن اسپول را تاوما در محاسبات منظور نمود.
لازم به توضیح است که با وجود خیز ذکر شده در این نوع سیستم ها هیچ وقت به Alignment صفر صفر نخواهید رسید و به همین دلیل است که دقت این روش نسبت به روش های دیگر پائین است.
بانوجه به این که حل مسائل هم محوری به روش Face & Round به روش های دیگر پائین است.
گیراست و کاربرد زیادی هم در صنایع ندارد از توضیح آن صرف نظر می شود.

معادلات و روابط ریاضی هم محوری به روش REVERSE

در روش Reverse از دو عدد ساعت اندازه گیر که به صورت زیر روی لبه کوپلینگ ها Round بسته می شود میزان انحراف دو نقطه از محور ماشین متحرک نسبت به محور تقارن ماشین ثابت اندازه گیری می شود و با اتصال این دو نقطه زاویه انحراف محور مشخص می شود که با امتداد آن میزان انحراف پایه های دستگاه و نهایتاً مقدار حرکت لازم جهت هم محور شدن دستگاهها پیدا میشود.

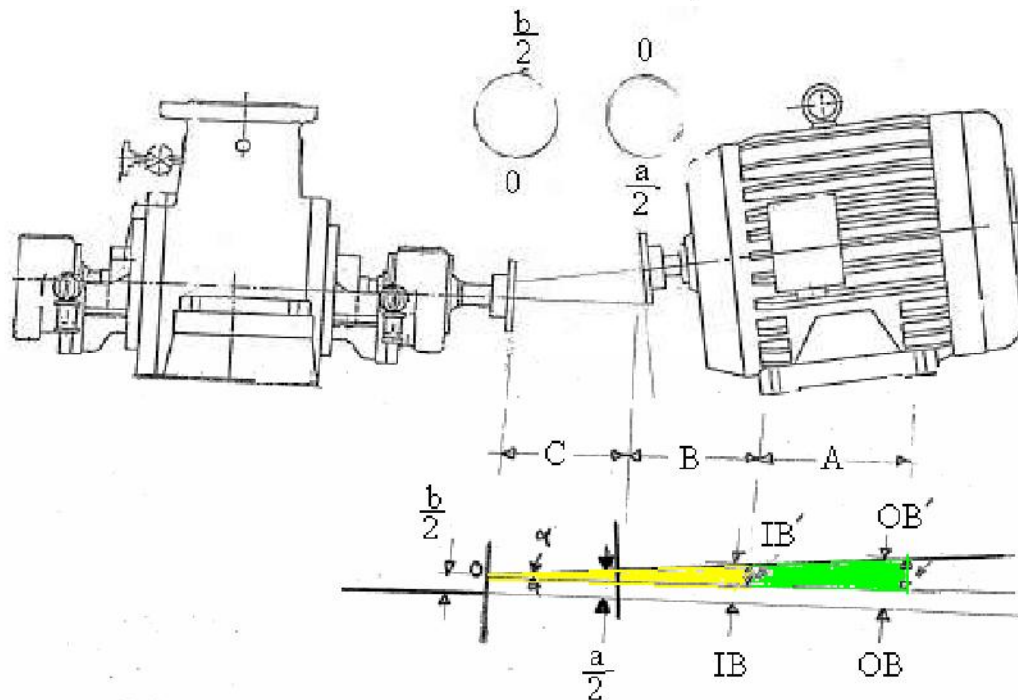

همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شده است وقتی ساعت های اندازه گیر در یک نقطه صفر می شوند و با چرخش ۱۸۰ درجه ای شافت به موقعیت جدید می رسند (مثلاً) از موقعیت ساعت ۱۲ به ساعت ۶ در صورتی که دو محور باهم در یک امتداد قرار نگرفته باشند انحرافاتی روی ساعت های اندازه گیر بوجود می آید که به شرح آن می پردازیم. عددی که روی محور سمت راستی قرائت می شود مبین میزان انحراف محور تقارن الکتروموتور نسبت به امتداد محور تقارن پمپ در نقطه مقابل کوپلینگ الکتروموتور است ($a/2$) و عددی که از روی ساعت اندازه گیر سمت چپی قرائت می شود مبین میزان انحراف امتداد محور تقارن الکتروموتور نسبت به محور تقارن پمپ در نقطه مقابل کوپلینگ پمپ است ($b/2$) که با اتصال این نقاط به همدیگر زاویه انحراف محور تقارن شافت الکتروموتور نسبت به محور تقارن پمپ بدست می آید (زاویه α) که با ادامه این خط انحراف محور در مقابل محل قرارگیری پایه ها بدست می آید و نهایتاً میزان و جهت جابجائی حرکت پایه ها مشخص می شود.

در شکل صفحه قبل تانژانت زاویه α برابر است با:

$$\tan \alpha = \frac{\frac{a}{2} - \frac{b}{2}}{C} = \frac{a-b}{2C}$$

واژطرف دیگر:

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \alpha = \frac{IB'}{B+C} \\ \tan \alpha = \frac{OB'}{A+B+C} \end{array} \right.$$

که از مساوی قرار دادن روابط فوق باهم داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = \frac{a-b}{2} * \left(\frac{B+C}{C} \right) \quad (1) \\ OB = \frac{a-b}{2} * \left(\frac{A+B+C}{C} \right) \quad (2) \end{array} \right.$$






این روابط مبین این است که اگر محور تقارن الکتروموتور حول نقطه O (که یک نقطه کاملاً مشخص می

باشد و فاصله آن از محور تقارن شافت پمپ به اندازه $\frac{b}{2}$ است) در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود دو محور باهم موازی می شوند یعنی ناهم محوری زاویه ای Angular Misalignment حذف می شود (ولی محور به اندازه $b/2$ نسبت به هم فاصله پیدا می کنند با کم کردن شمیز بطور مساوی از زیر چهار پایه ماشین کاملاً دو محور برهم منطبق می شوند).

به عبارت دیگر معادلات کلی هم محوری به روش Reverse عبارتند از:


$$\left\{ \begin{array}{l} IB = \pm \left(\frac{a-b}{2} \right) * \left(\frac{B+C}{C} \right) \pm \frac{b}{2} \quad (3) \\ OB = \pm \left(\frac{a-b}{2} \right) * \left(\frac{A+B+C}{C} \right) \pm \frac{b}{2} \quad (4) \end{array} \right.$$

که IB, OB میزان تغییرات لازم جهت هم محور دستگاه در جهت های افق و یا قائم است (بسته به اینکه a و b در موقعیت ساعت ۱۲ یا ۶ و ۳ یا ۹ خوانده شده باشند) و مثل روش Face & Round دارای چهار حالت کلی است که با کمی دقت در ذهن مجسم شده و تشخیص داده می شود که وضعیت واقعی چهار حالت بر اساس علامت اعدادی که از روی ساعت های اندازه گیر قرائت می شود به شرح زیر است.

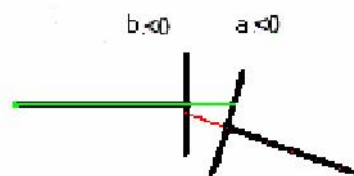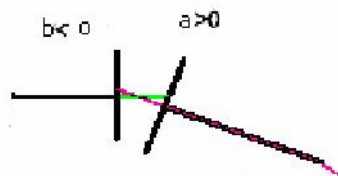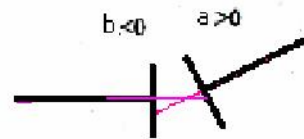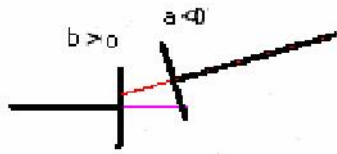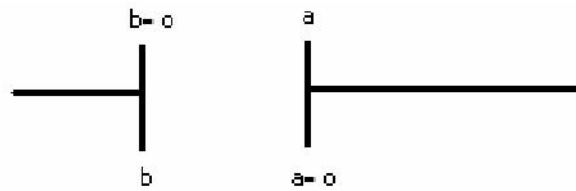


برای روشن شدن مطلب به حل چند مثال می پردازیم .

مثال یک : فرض کنید در هم محوری به روش Reverse شرایط هم محوری به قرار زیر بوده است با در نظر گرفتن $A=80\text{cm}$ $B=40\text{cm}$ و $C=20\text{cm}$ مقدار تغییرات لازم جهت حصول به هم محوری را پیدا کنید.

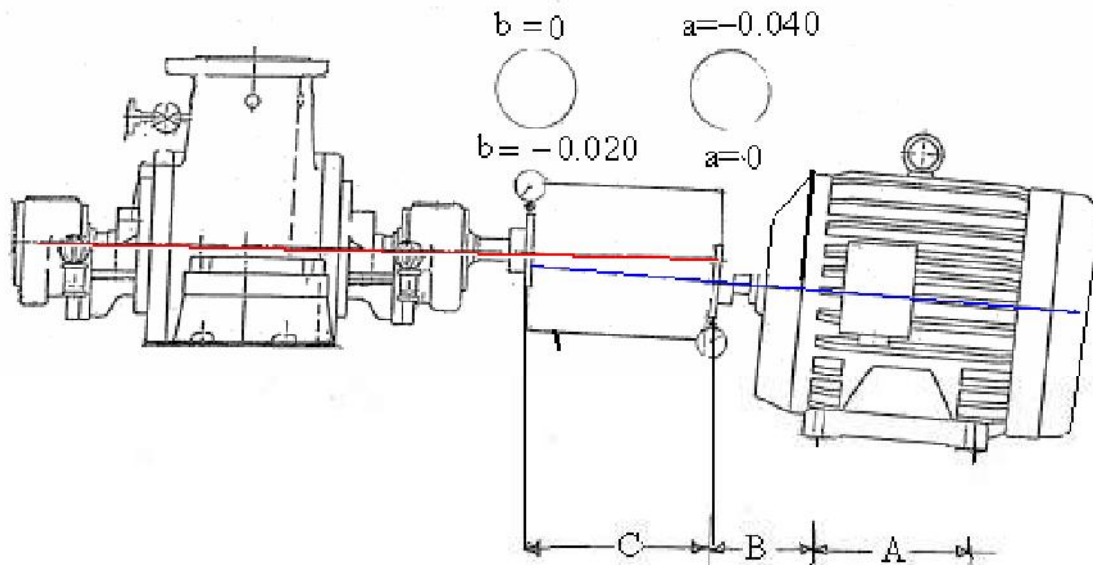

وقتی ساعت سمت راستی در موقعیت ساعت ۶ صفر می شود و در ساعت ۱۲ عدد $a=-0.040$ اینچ را نشان می دهد این بدان معناست که پلانجر ساعت از داخل ساعت بیرون آمده یا به عبارت دیگر امتداد محور ماشین متحرک (روی کوپلینگ ماشین ثابت) نسبت به محور مبنا به اندازه $a/2$ یا 0.020 اینچ پایین رفته است و وقتی عدد قرائت شدن روی ساعتی سمت چپی منفی باشد این نیز بدان معناست که محور ماشین متحرک در نقطه کوپلینگ از ساعت دور شده یعنی بالاتر رفته (به اندازه $b/2$ یا -0.020) و باعث شده که ساعت

اندازه گیر یک عدد منفی را نشان دهد که با اتصال این نقاط وضعیت و زاویه قرارگیری دو محور مشخص می شود.

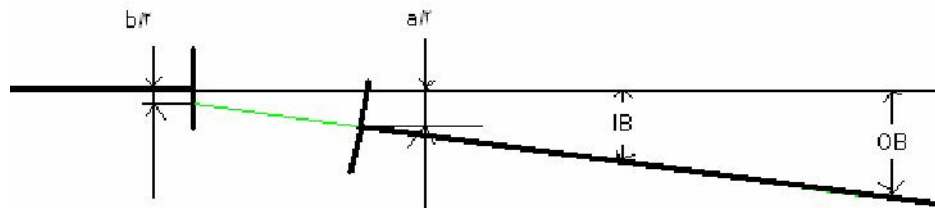

برای اینکه محور شافت متحرک روی محور شافت مینا قرار گیرد باید ابتدا به اندازه زاویه α در جهت عکس چرخش عقربه های ساعت دوران کند (به عبارت دیگر پایه های عقب و جلو به سمت بالا حرکت کنند) تا دو محور موازی شوند و بعد به اندازه 0.020 اینچ زیر تمامی پایه های ماشین متحرک (الکتروموتور) شیمز اضافه شود تا دو محور با هم راستا شوند.

حال با توجه به اینکه وضعیت دو محور مشخص شد روابط ریاضی بصورت زیر یاد در نظر گرفتن قدر مطلق اعداد استفاده می شوند.

$$\begin{cases} IB = + \left(\frac{a-b}{2} \right) * \left(\frac{B+C}{C} \right) + \frac{b}{2} \\ OB = + \left(\frac{a-b}{2} \right) * \left(\frac{A+B+C}{C} \right) + \frac{b}{2} \end{cases}$$

و با عدد گذاری:

$$\begin{cases} IB = + \left(\frac{0.020 - (-0.040)}{2} \right) * \left(\frac{40 + 20}{20} \right) + \frac{0.040}{2} = +0.030 + 0.010 = +0.040 \\ OB = + \left(\frac{-0.020 - (-0.040)}{2} \right) * \left(\frac{80 + 40 + 20}{2} \right) + \frac{0.040}{2} = +0.070 + 0.010 = +0.080 \end{cases}$$

با اضافه کردن چهل هزارم اینچ شیمز به زیر پایه های جلو و هشتاد هزارم به پایه های عقب به موقعیت صفر - صفر خواهیم رسید.

لازم به توضیح است برای سهولت کار وقتی وضعیت دو محور مشخص و حالت تشخیص داده شد مقادیر مثبت یا منفی روابط دیگر مد نظر قرار نمی گیرد (از قدر مطلق آنها استفاده می شود) و تعیین علامت های + یا - بر اساس زاویه محور نسبت به محور مینا است که اگر برای این که دو محور را با هم موازی کنیم مجبور باشیم شافت ماشین متحرک را حول نقطه O در جهت عقربه های ساعت دوران دهیم قسمت های اول روابط منفی است و اگر برای موازی نمودن ، محور دستگاه متحرک باید در جهت عکس عقربه های ساعت

حول نقطه (O) دوران نماید از علامت مثبت استفاده می شود و همینطور در رابطه با قسمت دوم روابط
 (علامت $\frac{b}{2}$) اگر تشخیص داده شود امتداد محور در سمت بالاتر از محور مبنا قرار گرفته علامت آن منفی
 می شود (یعنی باید از زیر تمامی پایه ها شیمز کم شود) و اگر در زیر محور قرار گرفته باشد علامت $\frac{b}{2}$ مثبت
 در نظر گرفته می شود (یعنی باید زیر تمامی پایه ها شیمز اضافه شود).

چند نکته :


نکته اول : در روابط به دست آمده علامت منفی یعنی حرکت محور نقارن دستگاه به سمت پایین (کم کردن شیمز زیر پایه ها) و علامت مثبت به معنای حرکت رو به بالا (یعنی افزایش شیمز) و نهایتاً اگر حاصل IB و OB دارای علامت مثبت باشد یعنی باید زیر پایه ها شیمز اضافه شود و اگر علامت منفی باشد باید شیمز برداشته شود.

نکته دوم : هر چه فواصل ساعت های اندازه گیر (C) در روش Reverse بیشتر باشد دقت اندازه گیری بالاتر خواهد بود (درصد خطا کمتر می شود) که البته این تا جایی است که خیز ساعت تاثیر گذار نباشد.

نکته سوم : یک راه میانبر برای استفاده از روابط وجود دارد و آن این که اگر ساعتی که پلانجر آن روی ماشین متحرک است (پایه آن روی دستگاه ثابت بسته شده) در ساعت ۱۲ صفر و در ساعت ۶ خوانده شود (۶a) و همچنین ساعتی که پلانجر آن روی محور ماشین ثابت است در ساعت ۶ صفر و در ساعت ۱۲ قرائت شود (۱۲b) می توان تمامی علامت های روابط (۳) (۴) از روی ساعت های اندازه گیر (با همان علامت هایی که خوانده شده اند) را مستقیماً در روابط قرار داده و هر عددی که بدست آمد (چه مثبت و چه منفی) از آن استفاده کرد یعنی اگر حاصل عبارت IB منفی شد یعنی از زیر پایه جلو شیمز برداشته شود و اگر مثبت شد باید شیمز اضافه کرد.

چند توضیح

همانطور که قبلاً نیز اشاره شده اعداد خوانده شده از روی ساعت های اندازه گیر در موقعیت بالای یک کوپلینگ (ساعت ۱۲) با اعداد خوانده شده در قسمت پایین (ساعت ۶) با هم مساوی ولی مختلف العلامه اند. برای هم محوری کردن دستگاهها به روش Reverse فرمول های دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می شود. در این روابط برای صفر کردن زاویه آلفا بجای این که محور حول نقطه تقاطع امتداد ماشین متحرک و ماشین ثابت (O) در نظر گرفته شود محور حول نقطه ای که از امتداد محور نقارن دستگاه متحرک و کوپلینگ همان دستگاه (P) است چرخانده می شود.

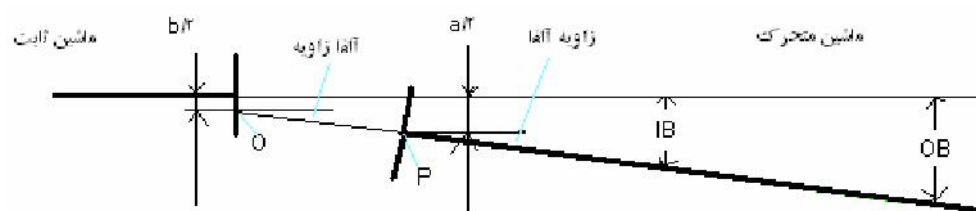

ولذا در این صورت روابط ریاضی بصورت زیر قابل استفاده است.

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = \pm \left(\frac{a-b}{2} \right) C \pm \frac{b}{2} \\ OB = \pm \left(\frac{a-b}{2} \right) \left(\frac{A+B}{C} \right) \pm \frac{b}{2} \end{array} \right.$$

که با عنایت به یکسان بودن نتیجه کار به حل یک مثال با این روش می پردازیم .

مثال: مثال قبلی را با فرمول های فوق مجددا حل می کنیم

با توجه به اینکه وضعیت محور نقییری نگرده است علامت های مثبت و منفی قسمت های اول و دوم روابط مثل شرایط قبلی بوده و فرمول های فوق بصورت زیر مورد استفاده قرار می گیرند و از قدر مطلق آنها استفاده می شود

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = + \left(\frac{a-b}{2} \right) C + \frac{a}{2} \\ OB = + \left(\frac{a-b}{2} \right) \left(\frac{A+B}{C} \right) + \frac{a}{2} \end{array} \right.$$

که با عدد گذاری به روابط زیر می رسم:

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = + \frac{-0.040 - (-0.020)}{2} * \frac{40}{20} + \frac{0.040}{2} \\ OB = + \frac{-0.040 - (-0.020)}{2} * \frac{80+40}{20} + \frac{0.040}{2} \end{array} \right.$$

و از آنجا:

$$\left\{ \begin{array}{l} IB = + 0.010 * 2 + 0.020 = +0.040 \\ OB = + 0.010 * 6 + 0.020 = + 0.080 \end{array} \right.$$

همانگونه که ملاحظه می کنید جواب بدست آمده با جواب قبلی کاملا یکسان است.
نکته:

وقتی که موقعیت کوپلینگ ها مشخص شد اگر به اندازه:

$$\frac{a-b}{2} * \frac{A}{C}$$

به زیرپایه های جلوی پایه های عقب اضافه یا کم شود (بسته به موقعیت محور ها) یا یک مرحله شیمز گذاری می توان دو محور را موازی کرد که در مرحله بعد اعدادی که به دست می آیند بصورت مثبت مثبت یا منفی منفی یا مقادیر مساوی بوده که در این شرایط کار خیلی راحت شده و یا قرار دادن یا برداشتن شیمز بطور مساوی زیر تمامی پایه ها عملیات هم محوری به سهولت انجام می شود.

مثال:

در مثال حل شده فوق اگر به اندازه:

$$\frac{-0.040 - (-0.020)}{2} * \frac{80}{20} = 0.040$$

0.040 اینچ شیمز زیر پایه های جلو اضافه شود یا از زیر پایه های عقب الکتروموتور کم شود تا هم محوری Angularity حذف شده و دو محور کاملاً با هم موازی می شود.

حل ترسیمی مسائل هم محوری به روش Reverse

جهت تسریع در انجام هم محوری برای کسانی که کار با معادلات ریاضی برای آنها مشکل است روش ترسیمی روش بسیار مناسب و راحتی است (بالاخص برای اپتیمم کردن شرایط هم محوری که بعداً به شرح آن می پردازیم).. همانطور که قبلاً نیز اشاره شده اگر مقادیر انحراف ساعت های اندازه گیر روی کوپلینگ ها مشخص باشد با متصل کردن این نقاط انحراف به همدیگر و امتداد دادن آن وضعیت محور مشخص می شود و با گذاشتن یا برداشتن مقدار مناسب شیمز (یا حرکت افقی دستگاه در صفحه افق توسط جک بولت ها) دو دستگاه با هم هم محوری شوند.

برای بدست آوردن حرکت های لازمه پایه های ماشین (در جهات افقی و قائم) بجای استفاده از روابط ریاضی می توان از روش های ترسیمی نیز استفاده کرد که برای انجام آن با دقت بالا از کاغذهای شطرنجی استفاده می شود. و روش کار به این صورت است که یک خط افقی (خط مبنا یا محور Xها) ترسیم می شود و نقاط فاصله مختلف پایه ها و کوپلینگ ها با مقیاسی مناسب و یکسان روی آن مشخص می شود. و همچنین در وضعیت عمودی در محل قرار گیری کوپلینگها میزان انحراف ساعت های اندازه گیر را با مقیاسی مناسب (تا جایی که کلیه نقاط بتوانند در صفحه قرار گیرند) پیدا می کنیم و سپس نقاط بدست آمده را به هم متصل نموده و امتداد می دهیم در این حالت فواصل عمودی بین محل قرار گیری پایه ها با محل تقاطع آنها با خط رسم شده میزان تغییراتی که باید زیر پایه ها داده شود مشخص می شود که اگر این نقاط زیر خط مبنا قرار گرفته باشند برای هم محور شدن دستگاه باید به زیر پایه ها شیمز اضافه شود و اگر این نقاط تقاطع در بالای خط مبنا واقع شده باشند باید از زیر پایه ها شیمز کم شود.

جهت روشن شدن موضوع بعد از ذکر چند نکته اساسی به حل چند مثال می پردازیم.

چند نکته مهم:

نکته اول: جهت راحت شدن کار و اینکه در حین تجزیه و تحلیل اعداد خوانده شده و تشخیص حالت کوپلینگ ها دچار اشتباه نشویم یک قانون عمومی برای این روش ذکر می کنیم و آن این که اگر اعداد خوانده شده از روی ساعت اندازه گیری که پلانجر آن روی شافت متحرک (مثلا الکتروموتور) است در موقعیت ساعت ۶ صفر شود و در موقعیت ساعت ۱۲ خوانده شود (a_{12}) و همچنین عدد خوانده شده از روی ساعت اندازه گیری که پلانجر آن روی کوپلینگ محور ثابت است در موقعیت ساعت ۱۲ صفر و در موقعیت ساعت ۶ خوانده (b_6) شود می توان این اعداد را همراه با علامتشان مستقیماً روی محور عمودی (روی نقطه قرار گیری کوپلینگ ها) برد بدین صورت که اگر علامت آنها مثبت باشد نقاط رادر بالای محور مینا قرار دهیم و اگر علامت آنها منفی باشد زیر محور قرار می دهیم و با متصل کردن این دو نقطه و امتداد دادن آن انحراف نقاط محل قرار گیری پایه ها را از خط مبنا اندازه گیری و مقدار حرکت مورد نیاز را بدست آوریم.

نکته دوم: اگر خطی که نقاط انحراف رابه هم متصل می کند را در هر دو جهت امتداد دهیم (در جهت محل قرار گیری ماشین ثابت و متحرک) و میزان انحرافات نقاط مقابل پایه های دستگاه ثابت را از آن خط اندازه گیری کنیم به راحتی می توانیم ماشین ثابت را هم نسبت به ماشین متحرک هم محور نماییم که در بعضی از مواقع که امکان حرکت هر دو دستگاه وجود داشته باشد یا محدودیتی از لحاظ نداشتن شمشیر زیر پایه های ماشین متحرک باشد این کار می تواند کمک موثری در جهت تسریع کار باشد.

نکته سوم: در این روش باید نصف مقدار اعداد قرائت شده از روی ساعت های اندازه گیری در محاسبات ترسیمی در نظر گرفته شود

مثال: اگر میزان انحرافات اندازه گیری شده روی ساعت های اندازه گیری شده به روش Reverse بصورت زیر باشد.

$$a(12)=+0.020$$

$$b(6)=+0.010$$

$$F=34\text{Cm} \quad E=70\text{Cm} \quad C=50\text{Cm} \quad B=36\text{Cm} \quad A=50\text{Cm}$$

مطلوبست مقدار شیمز مورد نیاز زیر پایه های جلو و عقب دستگاه هابرای:

۱- هم محوری کردن پمپ نسبت به الکتروموتور

۲- هم محوری کردن الکتروموتور نسبت به پمپ

برای انجام کار طبق شکل صفحه بعد ابتدا یک خط افقی رسم می کنیم و به ازای هر یک سانتیمتر فاصله بین نقاط به اندازه دو میلیمتر روی آن جدا می کنیم تا نقاط معلوم مقابل پایه ها و لبه کوپلینگ ها مشخص شود سپس با توجه به توضیحات قبلی در نقاط مقابل کوپلینگ الکتروموتور به اندازه 0.010 اینچ در جهت مثبت نقطه مورد نظر را پیدا می کنیم (برای سهولت کار روی محور عمودی هر یک هزارم اینچ را معادل یک میلیمتر در نظر می گیریم و همچنین در نقطه مقابل کوپلینگ پمپ و به اندازه 0.005 اینچ در جهت مثبت

نقطه انحراف بعدی را پیدا و به هم وصل کرده و در دو جهت امتداد می دهیم و سپس میزان انحراف نقاط مقابل پایه های پمپ و الکتروموتور را با مقیاس هر یک میلیمتر معادل یک هزارم اینچ محاسبه و زیر پایه ها اعمال می کنیم

در مثال فوق انحراف پایه های جلو و عقب الکتروموتور نسبت به محور افقی مبنای ترتیب برابر با 0.014 و 0.019 اینچ است یعنی اگر بخواهیم الکتروموتور را نسبت به پمپ هم محوری کنیم باید 0.014 اینچ از زیر پایه های جلو و 0.019 اینچ شیمز از زیر پایه های عقب کم کنیم و اگر قرار باشد که پمپ نسبت به الکتروموتور هم محوری شود باید 0.002 اینچ شیمز از زیر پایه های جلوی و 0.006 اینچ از زیر پایه های عقب پمپ برداشته شود تا پمپ و الکتروموتور با هم هم محور گردند.

