 


۸۷/۱/۲۵ (۵۸)

یعنی تنش کرنش چرخه‌ای را با یعنی تنش کرنش در حالت کشش معالیه می‌کنیم اگر از
یعنی کشش بالاتر رود یعنی سخت شده است در غیر این صورت نرم شده است. (خستگی نرمی)
علت نرم شدن و سخت شدن خستگی:

۸۷/۱/۲۵

علت تغییر ساختار ناچگانی‌هاست. در سیکل‌های زیاد ساختار سلولی ناچگانی شکل می‌گیرد ($N=2000$)
در $N=5$ ناچگانی دیده نمی‌شود. در مورد Fe در $N=1000$ ، دانه‌های نرخی هم تشکیل می‌شود.



یک دانه

۱: ماده در حالت آبله هم ناچگانی دارد (قبل از تغییر شکل پلاستیک)

در مراحل ۲ و ۳ تغییر شکل ایجاد کرده ایم. ۳: توده ناچگانی‌ها

۴: ایجاد ساختار سلولی (۳ سلول داریم) اکثر ناچگانی‌ها در دیواره سلول‌ها واقعند.

۵: دیواره از ناچگانی‌های خالی می‌شود و از این سلول‌ها مرز نرخی بوجود می‌آید. مرزها شارپ می‌شوند

در صورت ادامه تغییر شکل ← subgrain ها - سخت کشش، کشیده می‌شود.


از حدودی ۴ تا ۵: مانند مؤثر لغزش دره بیشتر است (موانع کمتری وجود دارد)

قبل از ایجاد ساختار سلولی اگر خستگی صورت گیرد، ماده سخت می‌شود در مراحل اولیه خستگی.


اگر بعد از ایجاد ساختار سلولی باسیم، ماده نرم می‌شود.

۲۵/۱۱/۸۷ (۵۹)

برخی مواد در اصل اولیه سخت می‌شوند و هم نرم. این مواد استحکام تسلیم با پیوسته دارند (فولاد کم کربن)

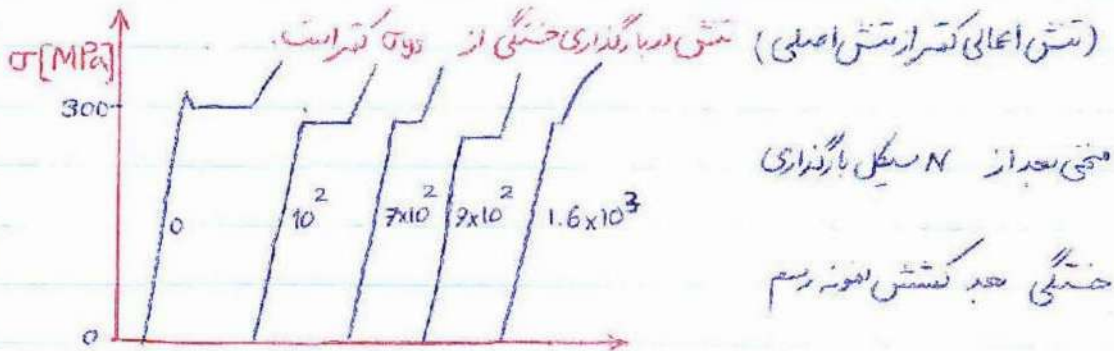

گرفتار بود با افزایش تعداد سیکل ها کم می‌شود. تنش تسلیم هم کم می‌شود. ← نرم شدن صورت می‌گیرد تا مرحله 9×10^2 از 1.6×10^3 سخت شدن را داریم.

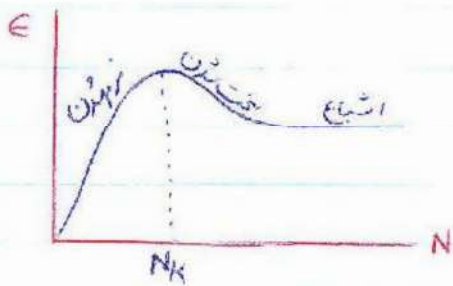

در کنترل تنش:

تا N_K نرم شدن داریم

از N_K تا حد اشباع سخت شدن داریم

در هر حد اشباع تغییری نخواهیم داشت. تنش اعمالی بیشتر باشد N_K به سمت اعداد کمتر می‌آورد.

علت این رفتار (نرم شدن و سخت شدن):

وجود اتم‌های بین نشین (ارت و ...) نایجابائی حاصل می‌شوند به تنش تسلیم بالا و پائین.

با اعمال تنش سیکلی زیر تنش تسلیم، در برخی دانه‌ها به حد تنش تسلیم می‌رسیم در این زمانه دانه‌های نایجابائی

۱۷/۱۲۵ (۶۰)

از انواع آزاد میوند و شروع به حرکت کرده ← تغییر شکل پلاستیک با افزایش تعداد سیکل‌ها
 تعداد رانه‌هایی که نایابی‌ها بر آن‌ها آزاد شده، زیاد می‌شود و هم‌زمان تغییر شکل پلاستیک هم افزایش خواهد
 داشت. با افزایش تغییر شکل پلاستیک، کار سختی‌تر افزایش می‌یابد. تا وقتی که آزاد شدن نایابی‌ها
 به کاهش تغییر شکل در اثر کار سختی منتهی نگردد، عمل نرم شدن انجام می‌شود.

در صورت عکس، سخت شدن صورت می‌گیرد. NK مرز این دو حالت است.

اگر دامنی با گذاری از تنش تسلیم بستر باشد:

در همان نیم سیکل اول از این منطقه رد شده ایم و نباید انتظار نرم شدن داشته باشیم چون در نیم سیکل
 اول قسمت نرم شدن و یا حتی قسمتی از سخت شدن و یا حتی ممکن است به مرحله اشباع رسیده باشیم
 که این به دامنی با گذاری ربط دارد.

بازگشت این آن‌ها به نایابی‌ها و قتل مجدد بعد از رانه‌های، در رانه‌های چندین ماه طول می‌کشد.

* جواندزنی درک :

محل‌های جواندزنی درک :

۱- نوارهای نخ‌شستگی، مهم‌ترین روش جواندزنی است و ماهیت آن تمرکز لغزش در رانه‌ها است.

۲- مرز رانه‌ها: جواندزنی در مرز رانه‌ها مخصوص خستگی با کرنش بالاست خصوصاً در رانه‌ها.

۳- آخال‌های سطحی: این نوع جواندزنی مخصوص بعضی آلیاژهای تجاری است که دارای لایه‌ها، اندازه


کافی است.

۲۵/۱/۸۷ (۶۱)

مکانیزم های جانانه زنی ترک:

جانانه زنی ترک در اثر تغییر شکل موسان می باشد و نوارهای لغزش حسی مکان های مناسب می باشند. معمولاً بزرگ ها از ناحیه فرورفتگی های سطح جانانه می زنند. یعنی از ریزش های که در اثر تغییر شکل موسان چرخه ای تشکیل می شوند.

مکانیزم ۱ - کنترل - حال:

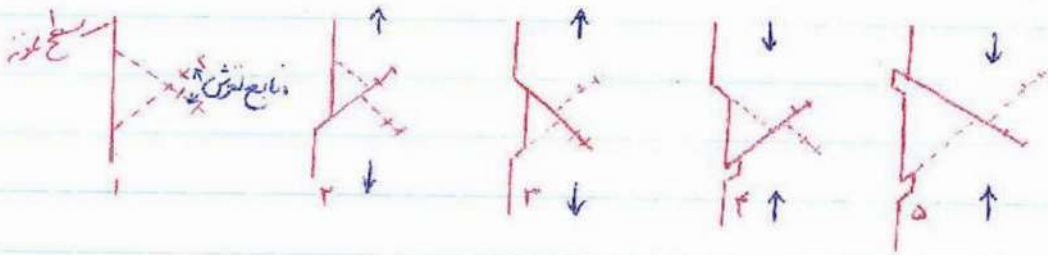

در سیستم تقاضای در نظر می گیریم.

۲: نیم سیکل کشش: یکی از سیستم ها شروع به لغزش می کنند ← بلبه در سطح

بالاخره سیستم بعدی هم لغزش خواهد کرد.

۴: در فشار ابتدا سیستمی فعال می شود که در کشش فعال شده بود. در فشار، لغزش عکس کشش


است ← فرورفتگی ایجاد می شود. (intrusion)

۵: برآمدگی ایجاد می شود در اثر لغزش در سیستم دوم. (extrusion)

کنترل و حال معتقدند، این برآمدگی و فرورفتگی ها باعث تمرکز تنش در سطح می شوند ←

از این جهت جانانه زنی ترک شروع می شود.

۱۷/۲۵ (۶۲)

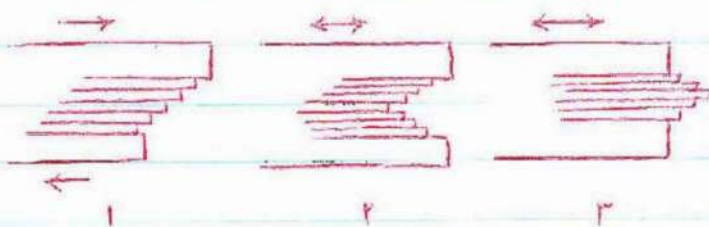


مکانیزم ۲ - دور:

تشکیل ترک بارنده تدریجی ~~از لبه تکیه گاه~~ فروردستی ها یا حرکت نسبی لایه های موازی است
 در این مکانیزم فرض می شود که فروردستی ایجاد شده مثل یک مرکز تنش عمل نموده و لغزش بیشتر
 در انتهای فروردستی را تحریف می کند.

۱: لغزش صفحات ۲ و ۳: بارگذاری حینگی

۲ ← فروردستی، عمیق و دقیق تر شده ← ترک شکلی گیرد [حدود فروردستی عمیق تر شده]
 در ترک می شود و مرکز تنش می زایم

۳ ← برآمدگی جانبی بود و ادا خواهد داد

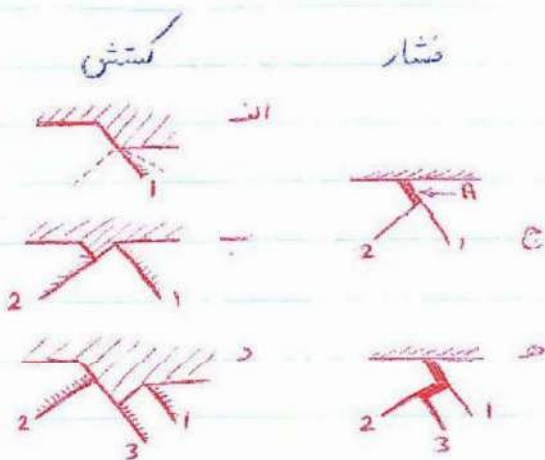

مکانیزم ۳ - نیوان:

برهمنای لغزش درست در صفحات

لغزش موازی و متوالی ترک

از لبه های لغزش درست شروع

می شود. این مکانیزم برهمنای کاهش چسبندگی است. در فشار هر چه بیشتر حالت اول برتری

اگر در منفی A، کاهش چسبندگی داریم. در "د" سیستم سوم هم فعال می شود.

در نهایت، اگر خواهم داشت.

۸۷/۲/۱ (۲۳)

مکانیزم نمودار هم بر مبنای لغزش است، مترا لغزشی که عدم چسبندگی ایجاد می کند.

در اثر تغییر شکل پلاستیک و گره های موجود آمده موجب تشکیل اکسید می شود. در بر بست این

لایه ی اکسیدی موجب عدم چسبندگی کافی می شود.



از گل چسبندگی در بر بست اکسید (لایه ی اکسیدی)

کاهش هندسی در صفحه لغزش: ۱- الگوی فوجیبا

۸۷/۲/۱



ناجانی های دو قطبی که فاصله جدایش در قطب کم است ممکن است هم دیگر را حذف کند و حوازه ترک


تشکیل می شود. به هنگام بارگذاری چرخشی در در صفحه لغزش موازی تجمع ناجانی ها با علامت مخالف انجام

می شود. محاسبات نشان می دهد که اگر $h > 1 \text{ nm}$ باشد ناجانی ها از هم دور می شوند و اگر $h < 1 \text{ nm}$

باشد ناجانی ها اگر چه در یک صفحه نیستند اما هم دیگر را حذف می کنند. اگر n ناجانی در این واکنش

شکل کنند، در منطقه ای به طول nb کاهش هندسی را داریم. بعبارت دیگر، ترکیب طول

nb ایجاد شده است.

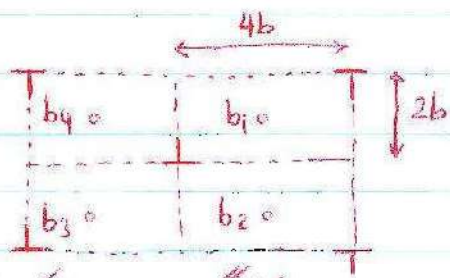

۲- الگوی آریبک:

ناجانی مثبت و منفی داریم. در نقاط b_1 تا b_4

مدل آریبک برای حوازه ترک

ترکیب میدان نایابی ها، بهترین انرژی را دارم. در این نقاط انرژی به گرمای همان ذوب شده برسد
در این نقاط ذوب موضعی بوجود آمده و ترک ایجاد میشود. (کاهش چسبندگی)

سایر مکانیسم ها:

* شکست ترد موضعی: ترک خوردن ذرات ترد فاز دوم در محل های تمرکز تنش ناشی از نقاط های
سطحی حساسی است. در مواد تک فاز این مکانیسم در انتهای خوردگی ها نیز عمل می کند.

* تمرکز آبی های ها: در تغییر شکل موضعی تعداد بیشتری آبی های تشکیل میشود تا تغییر شکل در یک
جهت. ممکن است آبی های ها تمرکز شده و حفره ایجاد کرده و در اثر بهم پیوستن حفره ها ترک
تشکیل شود.

جوانه دنی در مرز دانه ها:

۱. لغزش بلوری بتدریج در مرز دانه حاس به ایجاد می کنند. تا اینکه ارتفاع پله حدود $1.5 \mu m$
برسد. در این مرحله تمرکز تنش در پله برای پیشروی ترک در امتداد مرز و داخل نمونه کافی است.

۲. از آنجا که مرزها تغییر شکل موسسان را متوقف می کنند در مقیاس میکرو کوبی تا پایداری موسسانی رخ میدهد
و یک زیر فاق ایجاد می شود. با افزایش حفره ها زیر فاق محکم تر میشود تا حدی که تمرکز تنش در زیر فاق

ایجاد ترک می کنند.



عوامل موثر بر جواز زنی :

اگر N_0 تعداد میکول لازم جهت جواز زنی و N_f تعداد چرخه لازم برای شکست حتمی باشد نسبت

$$\frac{N_0}{N_f} \text{ معیاری است برای مرحله جواز زنی}$$

* عوامل موثر بر جواز زنی :

- 1- دامنه بارگذاری \uparrow \leftarrow کوتاه شدن مرحله جواز زنی
- 2- دما (وابسته به محل جواز زنی ترک متفاوت اثر می گذارد) در صورت extrusion : دما \uparrow \leftarrow جواز زنی راحت تر است. (تغییر شکل آسان تر است)
- جواز زنی در آخال ها : بیشتر لوجود می آید اگر دما زیاد شود چون نایجابنی حاصلی تواند دور برسد \leftarrow اثر شکست قبلی دارد.
- 3- محیط : مثلاً علاوه بر خشکی، خوردگی مطرح باشد \leftarrow جواز زنی ترک کوتاه تر می شود.
- 4- وجود ناخالصی یا محل های ترک زائستش : (شکل هندسی قطع) \leftarrow جواز زنی ترک سریع تر رخ می دهد
- 5- حالت نهایی سطح قطع، شامل تنش های پیچیده، تفاوت در ترکیب شیمیایی، کار سختی لایه های سطحی، زبری سطح : چون ترک حتمی از سطح شروع می شود.
- تنش های پیچیده کششی مفرجه شدن و اگر فشاری باشند در حتمی مفرجه هستند. اگر تنش انقباضی باشد تنش پیچیده کششی باشد \leftarrow مثل انقباض دامنه بارگذاری است.

۸۷/۲۲ (۲۹)

تفاوت در ترکیب شیمیایی: در اثر اعمال عملیات سطح مثل کربوره کردن یا دی کربوره کردن این

تفاوت اثر باعث افزایش استحکام لایه سطحی می شود، مقارنت به عنوان زنی ترک را افزایش می دهد

(تغییر شکل پلاستیک در اثر روی سطح - تأخیر *intrusion* و *extrusion*)

کاربندی لایه های سطح: توسط میکری عملیات، تغییر شکل پلاستیک لایه های سطحی - کاربندی

به افزایش مقادیر به عنوان زنی ترک


زنی سطح: سطح زنیتر - تمرکز تنش بیشتر - کوتاه تر شدن مرده جانانه زنی

پیشروی ترک حتمی:

- مکانیسم های رشد ترک

- مراحل رشد ترک

مراحل گسترش ترک:

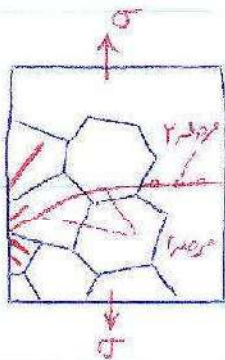

طول ترک در مرده انتقال از مرده ای ۱ به مرده ای ۲ می آید

به راه و تنش اعمالی زیاد اما بزرگ از چند رصم mm تجاوز میکند

گاهی ممکن است مرده سویی نیز وجود داشته باشد و بیشتر در قطعات نازک دیده می شود بعدت تغییر

گوش صفحه ای به تنش صفحه ای - تنش اعمالی کمتر - طول ترک در منطقه انتقال طولانی تر

در مرده ای ۱، ترک در طول صفحات با تنش برشی max در مرده ای دوم، محدود به انتقالی است

مرحله ۱: موم حجم در صفحات با تنش برشی max می باشد و شرایط p -stress است.



مدل های گسترش ترک: مرحله ۱



در ترک لبه notch ، 45° قرار دارند و

تنش فشاری اعمال کردند اما ترک رشد نکرد

تنش فشاری در اشاعه ترک نقش دارد

الف. مواد با تنش تناوبی آسان (مدل کند شدن موسسانی) (الف)

در مرحله ۱، تنش فشاری است و ترک رشد نمی کند.

در مرحله ۲، تنش برشی موجب تغییر شکل پلاستیک و تنش برش در سطح ترک موجب باز شدن

ترک می شود. در اثر تغییر شکل پلاستیک، شعاع رأس ترک زیاد می شود اما تنش فشاری

سیکل بعدی موجب می شود رأس ترک دوباره تیز شود (طول ترک زیاد شده است)



ب. مواد با تنش تناوبی مشعل: (مدل بدون نفوذ)

در سیکل فشار (نیم سیکل) ترک رشد نمی کند. در نیم سیکل کشش

ترک با mode 2 جایابی صفحات دارد. نیم سیکل بعدی و


فشار صفحات در جهت عکس حرکت می کنند و ترکی با طول

$\frac{l_1 + l_2}{2}$ ایجاد می شود که از آن بزرگتر است.

(ب)

لغزش قاطعی: وقتی نامجاابی مانع می رسد اگر بتواند سطح لغزش را عوض کند.

گسترش ترک مرحله ۲:

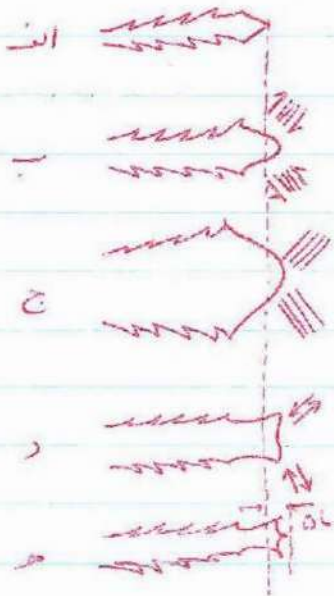

ب: نیم سیکل کشش: تمرکز تنش در رأس ترک ←

تغییر شکل پلاستیک ← زیاد شدن شعاع رأس ترک

ج: نیم سیکل کشش: افزایش شعاع رأس ترک و

رشد ترک (عمرمان ۱ -)

د: نیم سیکل فشاری: جهت لغزش عکس می شود و چون

ترک نیم ریه ای است buckling شده و شعاع محل لیز برای پیروی ترک خستگی

رأس ترک کم می شود. (۲ ↓)

ه: نیم سیکل کشش: نقش نیم سیکل فشاری کاهش م است.

سطح مقطع شکست: ماکرو سکوپی:

دو قسمت دارد: براق و کدر

براق ← شکست حستگی کدر ← مربوط به شکست نهایی (آخرین لحظه)

ترک در سطح رشدی کند تا $K_{Ic} = K$ برسد. در سطح و سطح ترک روی هم می پیوند


و ساخته می شود. (در سیکل فشاری، سطح روی هم قرار می گیرند) شکست نهایی شکست حستگی

* عوامل موثر بر سطح شکست : (میزان مناطق بران و کدر در سطح)

۱- دامنه تنش کمتر ← منطقی خستگی طولانی تر


۲- میزان تمرکز تنش ← تأثیر کمی دارد

۳- نوع بارگذاری ← Rotating bending

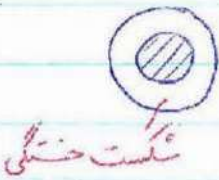

سطح شکست میکروسکوپی :


از TEM و SEM استفاده می‌شود :

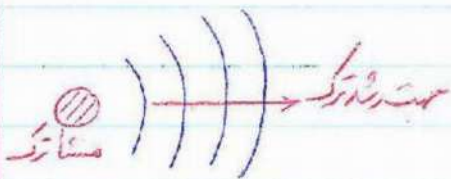

بگیری خطوط خستگی دیده می‌شود :

در داخل اکنا باید دنبال منشأ ترک کشف

علت ایجاد خطوط خستگی :

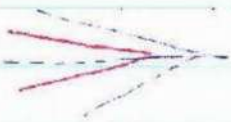

۱۱ محور بر صفحه : جهتی ترک

بارشد ترک، جهش ترک جلوگیری آید - با تغییر شعاع رأس ترک و میزان تنش، اختلاف سطحی

در مقیاس میکرو ایجاد می‌شود - هر خط پایان یک نیم سیکل کشتی است

(۲) آکسید شدن باعث اختلاف سطح می‌شود - ترک حین رشد - محیط تراشیده می‌شود (در زیر)


ترک در مرحله اول، همانند لایه آکسیدی بیشتر است :



اگر خط مات باشد یعنی تنش در همه جهات یکسان است

۱۷/۲/۳ (۷۰)

رشد کرده. اما چون در لبهها p-stress داریم، میزان رشد کمتر است و در وسط

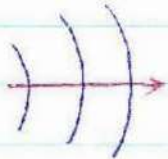

قطع p-strain داریم:


۱۷/۲/۳

یکی از کاربردهای این خطوط: سرعت اشاعه ترک را در آن ماده می توان

بدست آورد و با شماره اش این خطوط عمر تقریبی قطعه را بدست می دهد چون مرحله ی جوانه زنی و

مرحله ی اول را با نشان نمی دهد.

سرعت اشاعه ی ترک:

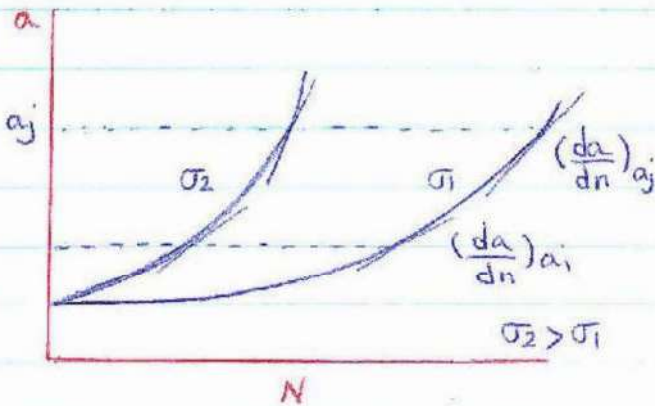

تغییر طول ترک به سیکل

سرعت اشاعه ی ترک به طول

ترک بستگی دارد.

تشن هم در سرعت اشاعه ی ترک نقش دارد؛ پس $\frac{da}{dN} = f(a, \sigma)$

$\frac{da}{dN} = k \sigma^m \cdot a^n$ k: عدد ثابت


$n \sim 1-2$ $m \sim 2-7$

$\frac{da}{dN} = A \Delta K^m$ * رابطه ی دیگر: (پاریس)

$\frac{da}{dN}$: آهنگ رشد ترک حقیقی ΔK : گتره ی ضریب شدت تشن
($K_{max} - K_{min} = \Delta K$)

A, m : تابعی از (متغیرهای ماده، محیط، بسامد، ... نسبت تشن)

(vi) ۸۷، ۲، ۳

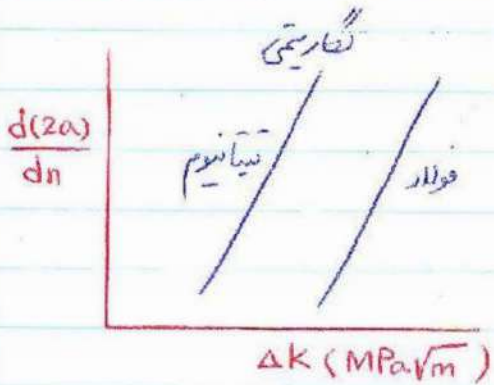


نتایج تجربی آهنگ رشد ترک

شیب خط m رابطه مایه در m در روابط با هم فرق می کند. در رابطه دوم منظور است که

$m = 2-4$ می باشد.

در گتره‌ی آهنگ‌های متوسط، رشد ترک رابطه خطی است که با قانون پاریس مطابقت دارد. در گتره آهنگ‌های کم مقدار کوچک K وقتی به حد آستانه K_{th} نزدیک می‌شود. برای K های بزرگ آهنگ گتره‌ی ترک به سرعت افزایش می‌یابد و به حدی می‌رسد که شکست سطح با جاننده جایگزین پیشروی ترک می‌شود. برای مواد ترد و نیمه ترد وقتی $K = K_c$ برسد شکست رخ می‌دهد.

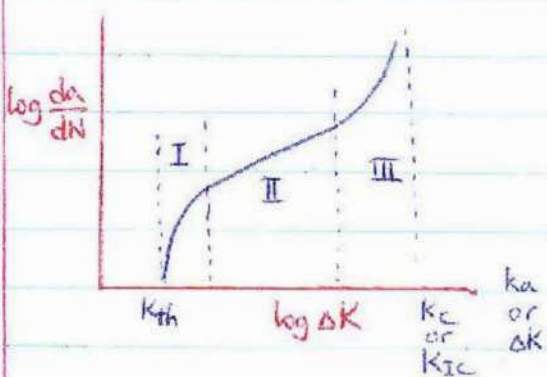

برای مواد نرم می‌توان از K_c استفاده کرد.

$$\frac{da}{dN} = A(\Delta K)^m = A(2Ka)^m$$

K_{th} آستانه‌ی threshold

این روابط برای مواد نرم صادق نیست

شعاع مغزری پلاستیک و فاصله خطوط خشکی

$$* r_y = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\Delta K}{\sigma_y} \right)^2$$

$$* r_y = 0.033 \left(\frac{\Delta K}{\sigma_y} \right)^2$$

$$d \approx 6 \left(\frac{\Delta K}{E} \right)^2, \quad d = A \left(\frac{\Delta K}{E} \right)^2$$

(۷۲) ۸۷/۲/۳

اگر A را نادانستیم تقریباً 6 در نظر می گیریم

مسئله ۱۷ از فصل ۱۳:

$$K_{Ic} = 54 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}} \quad 2a = 0.2 \text{ mm}$$

$$\Delta\sigma = 180 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = 90 \text{ MPa}$$

$$\frac{da}{dN} = 4 \times 10^{-37} (\Delta K)^m$$

↓
m
cycle

↓
Pa√m

$$\frac{da}{dN} \propto r_y^2$$

$$\begin{cases} \frac{da}{dN} \propto \Delta K^m \\ \frac{da}{dN} \propto r_y^2 \end{cases} \quad ; \quad r_y = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\Delta K}{\sigma_y} \right)^2 \quad \rightarrow \quad \frac{da}{dN} \propto (\Delta K)^4$$

پس: $m = 4$

تنش لازم برای شروع اشعه ترک: فرض: $K_{th} = 5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$


$$K_a = m\sigma_a\sqrt{\pi a} \quad ; \quad 5 = 1 \times \frac{\sigma_a}{\sqrt{10}} \sqrt{\pi \cdot a} \quad ; \quad a = 0.1 \times 10^{-3}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_r}{2} \quad \rightarrow \quad \sigma_a = 8 \times 10^4$$

با این بارگذاری ترک اشعه نمی باید

اگر $K_{th} = 1$ هم باشد، باز هم می شود


اثر شرایط سطحی: [اثر عوامل مختلف بر حد یا استحکام منتهی]

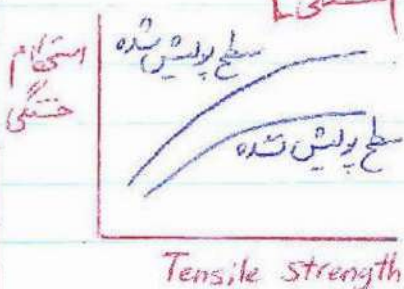

۱- زبری سطحی

(چون ترک از سطح شروع می شود، پارامتر مهمی است)

(۷۳) ۸۷ / ۲/۳

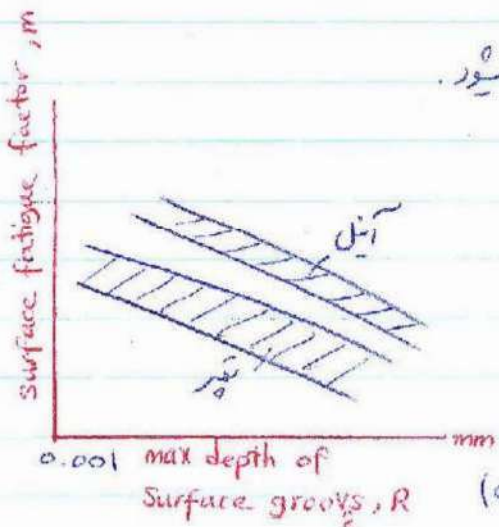

با پولیس کردن سطح، محل های تمرکز تنش حذف می شود.


بارگذاری: (Alternating)

m : $\frac{\text{میزبندی معین}}{\text{میزبندی بدون زبری}}$ ($0 \leq m \leq 1$)

۱. تأثیر زبری از یک منحنی به بعد خواهد بود (وابسته به ماده)

۲. استحکام ماده تأثیر زبری حساسیت به زبری دارد. استحکام \uparrow : حساسیت به زبری \uparrow

۲. کاهش کربن لایه های سطحی: Decarburizing

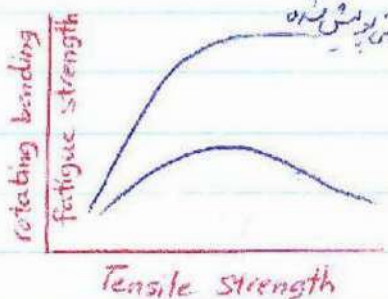

[استحکام لایه های سطحی]

پولیس بعد از عملیات حرارتی موجب حذف لایه های سطحی


موضعه و اکسید شده می شود.

یک نمونه خراب شده به دلیل کاهش استحکام آئید شدن نوزاد حالت

در یک استحکام مشخص، میزبندی پولیس شده، حد خستگی بیشتری دارد

۳. تنش های پسماند:

اگر کشش باشد منفرجه هستند و اگر فشار باشد منقبضند و طول عمر را زیاد می کنند. تنش اعمالی

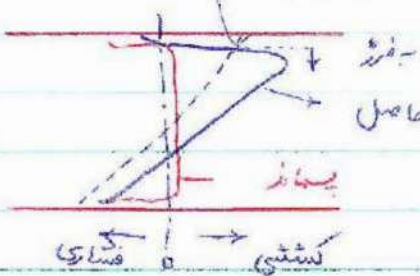

پس از یک بار چاهانی به نتایج دست

در در یک جایی به ضرر - اما در کل تنش پسماند کشش به ضرر است.

4. ساچمه کاری : Shot peening (ساچمه اجار mm دارد)

اعمال ساچمه پاشی بر روی سطحی که تحت تنش است به دلیل زیر عمق کشی را افزایش می دهد:

۱. ایجاد تنش های پسماند فشاری در سطح

۲. تغییر شکل پلاستیک و کار سختی در سطح (استحکام بالایی دارد)

۳. این فرایند معمولاً در مواد زیرین کاری دارد.

فولادهای فروری گرفته شده زیرا این روش با افزایش انعطاف پذیری و صقل کاری است.

برای سطوحی که دارای علائم و آثار تراشکاری است و یا سطوحی که تنش پسماند سازی است.

این فرایند مناسبت به خوردگی حسی و خوردگی سایشی را نیز افزایش می دهد.

ماده مورد نظر باید تغییر شکل پلاستیک برده و گویی از محاسب اجزاء عمل های تمرکز تنش در سطح اثر

برخوردها ساچمه ها.

5. نورد کردن سطحی :

این روش مؤثر از ساچمه پاشی است زیرا میزان اعمال فشار دست عودان است :

۱. میزان کار سختی بیشتری رسیده

۲. تنش های پسماند فشاری بیشتری ایجاد کرد.

افزایش استحکام ۲۰-۸۰٪ گزارش شده است.

6. سایر روش‌ها:

- سخت کردن شعری یا القایی ، گرماده کردن ، نیتروده کردن ، گرماده - نیتروده کردن ، سیانیده کردن
 - جگنی برای افزایش استحکام لایه‌های سطحی


7. روش‌های سطحی:

* پوشش‌های نخت	* پوشش‌های نرم
مثل کروم باعث کاهش حد استحکام جگنی	مثل روی سرب تاثیر چندانی ندارند
می‌شود	روی حد استحکام جگنی

کلاً عیبات پوشش دادن ، موجب تنش پسماند کششی در سطح می‌شود . درست است که پوشش سخت است اما نازک است .

2. اثر تنش متوسط:

- تنش‌های متوسط کششی باعث کاهش حد استحکام جگنی می‌شود .

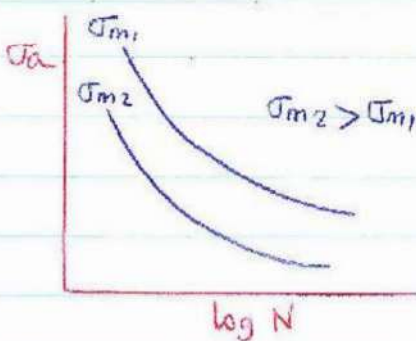

- تنش‌های متوسط فشاری عکس بالاست .

۲۰۲۳، ۸۷، (۷۶)

رابطه گودسون : $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ts}}\right)$

رابطه گریب : $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_{ts}}\right)^2\right)$

رابطه سووربرگ : $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ys}}\right)$

رابطه ماری : $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_f}\right)$

σ_a : حد یا استحکام کششی در حضور تنش متوسط
 ↓
 آغزی
 ↓
 غیاضی

σ_{fat} : حد یا استحکام کششی واقعی $\sigma_m = 0$ (غیاب تنش متوسط)



σ_{ts} : استحکام کششی

σ_m : تنش متوسط

σ_f : تنش تسلیم

σ_{ys} : استحکام تسلیم

تمام σ ها را می توان دیندی در نظر گرفت. لکن در رابطه 4 باید حقیقی باشد.

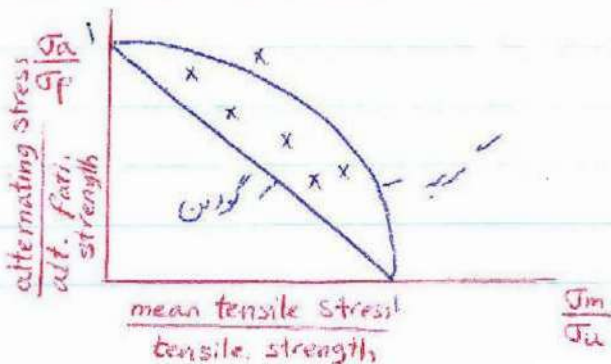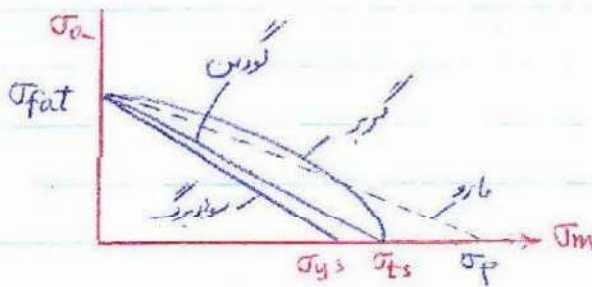


موادها (تایماج تجربی)

از معیار گودسون برای طراحی

استفاده می کنیم.

(VV) AV/P/A

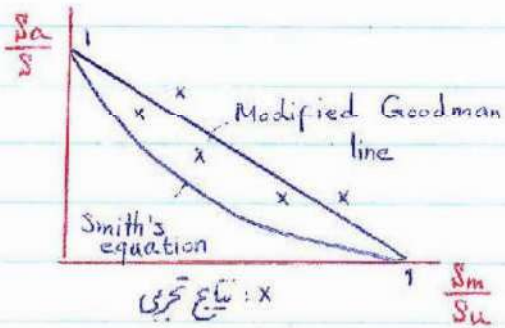

چون ها:

گرادینت ها عنوان تمرکز تنش عمل می کنند.

$$S_a = S \left(\frac{1 - \frac{S_m}{S_u}}{1 + \frac{S_m}{S_u}} \right)$$

از معادله Smith استفاده می کنیم چون نتایج تجربی با آن ترازان است. (برای چدن ها)

$\sigma_{tuts} = 1400 \text{ MPa}$

$\sigma_{fat} = 700 \text{ MPa}$ (حد خستگی)

مسئله


$\sigma_{min} = 0$

$\sigma_{max} = 600 \text{ MPa}$

$\sigma_a = \frac{1}{2} \sigma_r = 300 \text{ MPa}$

$\sigma_m = 300 \text{ MPa}$

گودمن: $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{tuts}} \right) = 700 \left(1 - \frac{300}{1400} \right) = 550 \text{ MPa}$

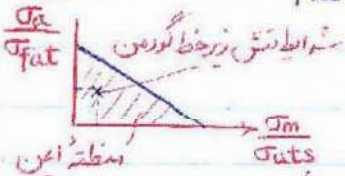

شکست رخ نمی دهد چون σ_a ای از حد شکست کمتر است.

اگر در اثر حوضکاری تنش بسیار بزرگتر شود، شکست خستگی داریم یا نه؟

$\sigma_m = 300 + 700 = 1000$

$\sigma_a = 700 \left(1 - \frac{1000}{1400} \right) = 200 \text{ MPa}$

در این حالت شکست رخ نمی دهد؟ چون $300 > 200$

اثر اندازه: شرایط بارگذاری تاثیر دارد:

* بارگذاری ناهمگن

* بارگذاری همگن

$\sigma = \frac{Mr}{I}$

M: گشتاور خستگی


σ: تنش خستگی

r: شعاع عمده استوانه ای یا فاصله از محور خستگی تا لایه بیرونی

I: گشتاور اینرسی

بارگذاری هگن : تنش در سطح مقطع یکسان است .

بارگذاری غیرهگن : مثل rotate-bending . در سطح max r در محور خشی ، صفر .

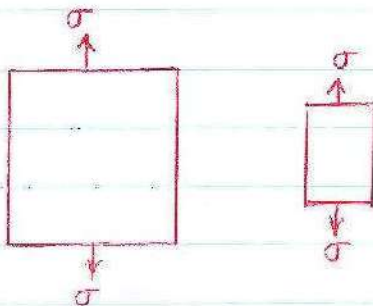

اگر عیب وجود نداشته باشد ، تغییر نمی کند حد خستگی

با اندازه . به کل سطح مقطع تنش یکسان وارد می شود .

اما در بارگذاری ناهگن : در سطح تنش یکسان است . در قطعه بزرگتر سبب تنش کمتر است .

قطعه بزرگتر حد خستگی کمتر است . (در شرایط یکسان بارگذاری از نظر تنش) . اگر حد خستگی مثلا

0.8σ باشد ، در قطعه بزرگتر ، حجم بیشتری از ماده تحت این تنش قرار می گیرد و همان روزی ترک شروع

$$\sigma' = \frac{M}{I} (r - \Delta r) \quad \text{می شود .}$$

تنش خشی با فاصله از سطح بر روی Δr طبق رابطه ای بالا - σ کاهش می یابد .

اگر عیب را در نظر بگیریم : قطعه بزرگتر سبب تنش کمتری دارد چون حجم بیشتری از ماده تحت تنش max

قرار می گیرد . (این مورد در بارگذاری هگن است)

اثر فرکانس :

* اثر تنش :

* اثر محیط :

اگر حد خستگی 10^8 سیکل باشد ، یک قطعه 10^3 cycle / min درگیری 10^6 cycle / min

قطعی اول 10^5 رقیق و رقیق 10^2 رقیق. [زمان اصلاً برای مایع نیست]

فرکانس اگر بالا باشد، اگر محیط هورزده باشد، زمان کنتری در محیط هورزده بوده ← استحکام خستگی بیشتر
اگر محیط هورزده نباشد، فرکانس تأثیری ندارد.

در یک شکل معین، تنش لازم برای شکست:

فرکانس کمس زمان سیکل است ← تغییر شکل پلاستیک کمتر ← حساسیت کمتر ← تنش
(حرکت ناچگانی)

بیشتری لازم است، پس اثر فرکانس بستگی به تنش دارد. (اثرش فرکانس به نفع است در هورزده
تنش بالای حد خستگی).

اثر تغییرات دامنه تنش:

* تا الان دامنه تنش تغییری نمی‌کرد؛ اما با تغییر دامنه تنش:

$$\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N_i} = 1$$

■ اصل حساسیت جمع پذیر یا اصل ماینر:

اگر مجموع حساسات به ۱ برسد، شکست خستگی خواهیم داشت

σ_i : سطح تنش نام

k : تعداد سطح تنش در بارگذاری

N_i : عمر خستگی در σ_i

n_i : تعداد چرخه اعمال شده در σ_i

نتایج تجربی: اصل ماینر همیشه صادق نیست. اگر $\sigma_1 < \sigma_2$ ← $\sum \frac{n_i}{N} > 1$

استفاده از اصل ماینر ضروری ندارد.

و اگر $\sigma_1 > \sigma_2$ ← $\sum \frac{n_i}{N} < 1$

(۸۰) - ۸۷، ۲، ۸

مسئله ۸ از فصل ۱۲ :

$$n_1 = 2500 \quad N_1 = 10^4 \quad \sigma_1$$

$$n_2 = 10000 \quad N_2 = 5 \times 10^4 \quad \sigma_2$$


$$n_3 \quad N_3 = 5 \times 10^5 \quad \sigma_3$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{n_i}{N_i} = 1 \quad \rightarrow \quad n_3 = 0.55 \times 5 \times 10^5 = 275000$$

بافتن صادق بودن اصل ماینر این مسئله حل شده است. $\sigma_1 > \sigma_2$

تشخیص صادق بودن اصل ماینر:

باید آزمایش در محدای معلوم می شود. فرض: یعنی S-N را برای ماده داریم اگر حد خستگی

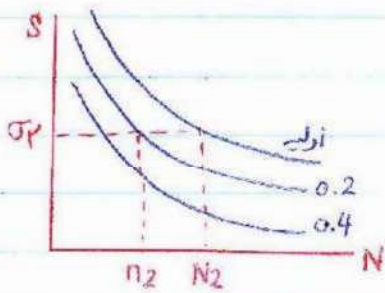

10^8 سیکل باشد
۸-۱۲ نمونه، هر کدام با σ_1 ، 0.2×10^8 سیکل

تنش اعمال می کنیم

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} = 1$$

یعنی S-N آنها را رسم می کنیم. بعد ۰.۴ و ...

$$0.2 + \frac{n_2}{N_2} = 1 \quad \rightarrow \quad n_2 \text{ درست می آید} \quad N_2 \text{ را داریم}$$

n_2 را با نمودار مقایسه می کنیم.

اثر understressing (۱) ، coxing (۲) ، زمان استراحت: (۳)

(۱) : تستی زیر حد خستگی ← تعداد زیادی سیکل اعمال می کنیم (0.6×10^8 cycle) : اگر دوباره

آنها بارگذاری خستگی کنیم، حد خستگی زیاد می شود

(2) تنش زیر حد خستگی و تعداد زیاد میل چدین بار این کار را می کنیم. بعد تست خستگی

می گیریم. حد خستگی حتی از حالت (1) هم بیشتری شود.

(3) اگر حد خستگی تحت بارگذاری قرار دارد، یک مدت زمان استراحت می دهیم؛ اگر خستگی را دوباره

انجام دهیم، حد خستگی زیاد شده است.

آهن با حالت (1)، 23٪ گزارش شده (فولاد کم کربن)، حالت (2)، 30٪ و با

زمان های استراحت 23 hr در فواصل $\frac{1}{7}$ حداولیه، 100٪ افزایش در حد خستگی گزارش


شده است. علت: پدیده ی برگشتی برمی گردد. (نقطه اتهم های نشودون دیگرین فعل نامیجانها)

اشرفاق:

$$K_f = \frac{\text{حد یا استحکام خستگی فولاد منقح}}{\text{حد یا استحکام خستگی فولاد دار}}$$
 فاکتور اشرفاق در خستگی

$$q = \frac{1}{1 + \frac{P}{r}} = \frac{K_f - 1}{K_t + 1}$$
 P: ثابت یا m r: شعاع رأس فاق

K_t : فاکتور تمرکز تنش الاستیکی در یک هندست q: ضریب حساسیت به فاق: بین صفر تا 1

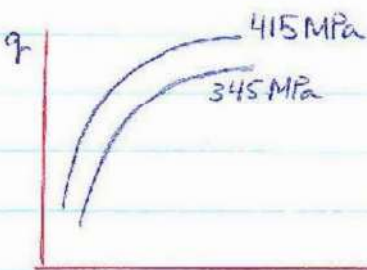

- اثر عوامل مختلف: الف) استحکام کششی و r:

با افزایش استحکام کششی در یک شعاع معین،

حساسیت به فاق بیشتر می شود. در r های بزرگ میزان تاثیر کمتر است.

(ب) سایر عوامل:

۱. اثر اندازه، یک p -stress و p -strain. در قطعات بزرگ حساسیت

فان بیشتر است.

۲. شعاع رأس فان: در شعاع رأس فان های کمتر، تأثیر بیشتری روی σ دارد.

ادامه اثر فان:

$$K_b = 1 + \frac{K_t - 1}{1 + \sqrt{\frac{a}{r}}} \quad (\text{Neuber})$$

K_b همان K_f متناظر $\sigma_m = 0$

$$K_b = 1 + \frac{K_t - 1}{1 + P/r} \quad (\text{Peterson})$$

a و r با افزایش استحکام کاهش

پیدا می شود. r : شعاع رأس فان. a ، P : ثابت

پارامتر مؤثر دیگر: تعداد سیکل مورد بررسی - تنش متوسط روی K_b و K_f .

۸۷، ۲، ۱۰

تخمین صبر سنجی قطعات ترک دار:

* استفاده از منحنی $S-N$ نمونه بدون ترک


* با استفاده از تنش و کرنش رأس ترک

۱. تنش و کرنش در رأس ترک کمتر از تنش و کرنش تسلیم

۲. تنش و کرنش در رأس ترک

(۸۲) ۸۷/۲/۸۰

معنی S-N نمونه بدون ترک :

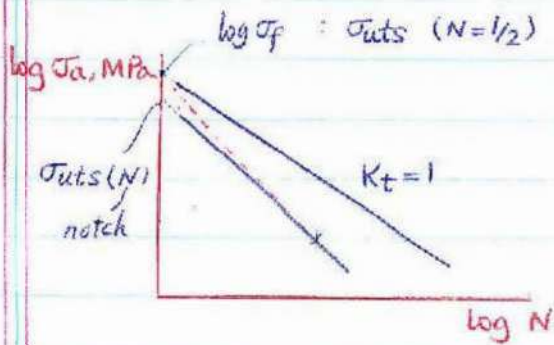

$$\sigma_a = \sigma_f (2N_f)^b$$

σ_f : ضریب استحکام خستگی

N_f : مقدار سیکل تا شکست

$$K_b = 1 + \frac{K_t - 1}{1 + P/r}$$

برای خط دیگر، در نقطه لازم است: حد خستگی ←

$$K_b = 1 + \frac{K_t - 1}{1 + \sqrt{\frac{a}{r}}}$$

انگیزه از روابط K_b را بدست می آوریم.

$$K_p = \frac{\text{حد یا استحکام خستگی بدون ناخن}}{\text{نقشه دار}}$$

برداشتن S-N ، حد خستگی نمونه بدون ناخن را داریم ← برای نمونه ناخن دار بدست

می آید . نقطه دیگر : انجام آزمایش کشش یک نمونه ناخن دار مساوی ناخن برای خستگی .

اگر اسکالامات آزمایش کشش نداشته ایم، می توانیم از σ_{uTS} بدون ناخن به نقطه اولی وصل

کنیم ، در این صورت برای طول عمرهای زیاد تعدادی نمی کند اما برای طول عمرهای کم ، درصد خطا

زیاد می شود .

تنش درگزش رأس ترک :

$$\sigma_N = K_t \sigma_{app}$$

$$\sigma_N < \sigma_y$$

$$K_t = K_\sigma = K_\epsilon$$

حالت اول : تنش درگزش نمونه ناخن دار (در رأس ناخن)

کفراز تنش درگزش تسلیم [با وجود ناخن هنوز به یک نزدیکه ایم]

(۸۴) AV, ۲/۱۰

$$K_{\sigma} = \frac{\sigma_N}{\sigma_{app}}$$


$$K_{\epsilon} = \frac{\epsilon_N}{\epsilon_{app}}$$

$$K_t = 1 + \frac{2a}{b}$$

σ_{app} : اعمالی

N : در رأس تاق

$\sigma_N < \sigma_y \rightarrow$ در منطقه الاستیک $\rightarrow K_{\epsilon} = K_{\sigma} = K_t$

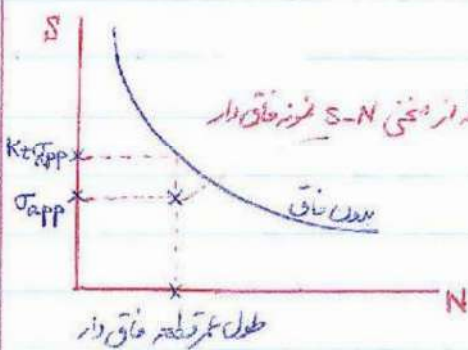

K_t : تنش در رأس تاق به تنش اعمالی

حالت دوم: تنش در رأس تاق بزرگتر از تنش تسلیم (یا کرنش ها)

$$\sigma_N > \sigma_y$$


$$K_{\sigma} \cdot K_{\epsilon} = K_t^2$$

$$\epsilon_N > \epsilon_y$$

(معادله نیوبر)

$$\rightarrow \frac{\sigma_N}{\sigma_{app}} \cdot \frac{\epsilon_N}{\epsilon_{app}} = K_t^2 \quad ; \quad \sigma_N \cdot \epsilon_N = \sigma_{app} \epsilon_{app} K_t^2$$


$$\rightarrow \sigma_N \cdot \epsilon_N = C$$

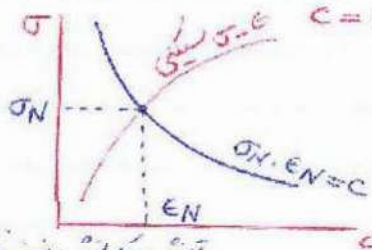

تنش و کرنش نمونه فاتیگ دار

درختگی: $\sigma = K'(\epsilon)^n$: معادله n بار درختگی (توان کار سختی حتمی)

J_N را به منحنی σ - N نمونه بدون تاق مستقل می کنیم و طول عمر را می خوانیم

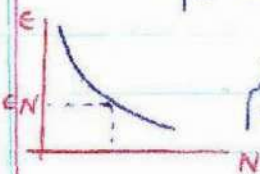

اگر منحنی ϵ - N را داشته ایم، ϵ_N را مستقل می کنیم و طول عمر را می خوانیم

(15) 17/2/10

روش سوم) با استفاده از آهنگ گسترش ترک:

$$\frac{da}{dN} = A(\Delta K)^m \quad \int_0^{N_f} dN = \int_{a_0}^{a_f} \frac{da}{A(y\Delta\sigma\sqrt{\pi a})^m}$$

$$\rightarrow N_f = \frac{2}{(m-2)Ay^m\Delta\sigma^m} \left[\frac{1}{a_0^{\frac{m-2}{2}}} - \frac{1}{a_f^{\frac{m-2}{2}}} \right] \quad m \neq 2$$

چون رزنی ترک سطح نیست چون تخمین از طول عمر است. $y = f\left(\frac{a}{W}\right)$ \downarrow \rightarrow y فقط ثابت بماند و اگر y در a تغییر کند $y = f\left(\frac{a}{W}\right)$

a_0 : طول اولیه ترک a_f : طول نهایی ترک (با داشتن K_{Ic} نیست می آید)

$$K_{Ic} = y \sigma \sqrt{\pi a_f}$$

$$N_f = \frac{1}{Ay^m\Delta\sigma^m\pi^{m/2}} \int_{a_0}^{a_f} \frac{da}{a}$$

فقط قسمت کششی را قرار می دهیم.

اگر دامنه استهلاک $-50, 250$ بود در رابطه $\Delta\sigma = 250$ تا 300 .

مسئله $a_0 = 5 \text{ mm}$ $K_{Ic} = 75 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ $\sigma = 400 \text{ MPa}$

$N_f = ?$ $\frac{da}{dN} \left(\frac{\text{m}}{\text{cyc}}\right) = 4 \times 10^{-37} \Delta K^4 \text{ (Pa}\sqrt{\text{m}})$

$$K_{Ic} = m\sigma\sqrt{\pi a_f} \Rightarrow 75 = 1.12 \times 400 \sqrt{\pi a_f} \rightarrow a_f = 9.2 \text{ mm}$$

$$N_f = \frac{1}{4 \times 10^{-37} (1.12)^4 \pi^2 (400 \times 10^6)^4} \left[\frac{1}{0.005} - \frac{1}{0.0092} \right] = 617$$

رابطه $\epsilon - N$:


فرمول کشش پلاستیکی حقیقی $\frac{\Delta\epsilon_T}{2} = \frac{\Delta\epsilon_e}{2} + \frac{\Delta\epsilon_p}{2} = \frac{\sigma_f'}{E} (2N_f)^b + (\epsilon_f') (2N_f)^c$

$$\epsilon_a = \epsilon_{ae} + \epsilon_{ap} \quad \frac{\Delta\epsilon_T}{2} = \frac{\Delta\epsilon_e}{2} + \frac{\Delta\epsilon_p}{2}$$

$$\frac{\Delta\epsilon_T}{2} = \epsilon_{at} = \frac{\sigma_f'}{E} \quad \epsilon_{ap} = \epsilon_f' (2N_f)^c \quad \sigma_a = \sigma_f' (2N_f)^b$$

$\rightarrow \sigma_a = E \epsilon_a$

(۸۴) σ_f / σ_y

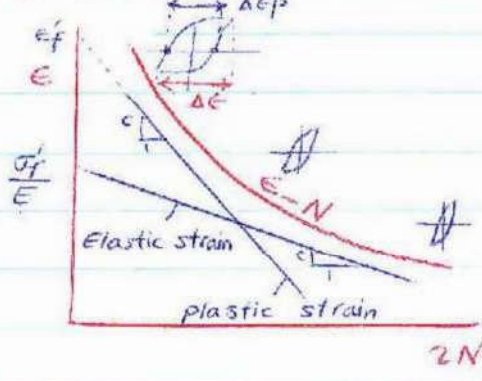

در مقیاس لگاریمی بصورت خطی شوند.


مجموع این دو خط $\epsilon - N$ را به طایفه

در دامنه کرنش زیاد (طول عمر کم) کرنش پلاستیک کنترل کننده است در دامنه کرنش کم یا

طول عمر زیاد، کرنش الاستیک کنترل کننده است.

محل برخورد این دو تا $2N = 2000$ و $\epsilon = 0.01$

پس $\epsilon > 0.01$ (دامنه کرنش) ، کرنش پلاستیک کنترل کننده است.

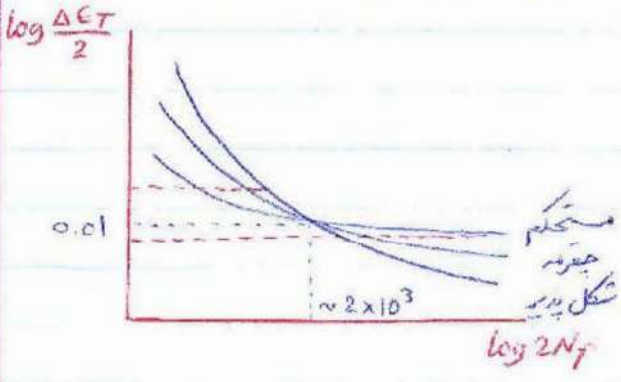


دامنه شکل پذیر مقاومت $\epsilon > 0.01$

بخشگی بیشتری دارد (ϵ_p کنترل کننده)

دامنه مستحکم تر مقاومت $\epsilon < 0.01$

بخشگی بیشتری دارد در $\epsilon > 0.01$ ، دامنه سخت تغییر شکل پلاستیک ندارد.

(سفره دار Haigh)

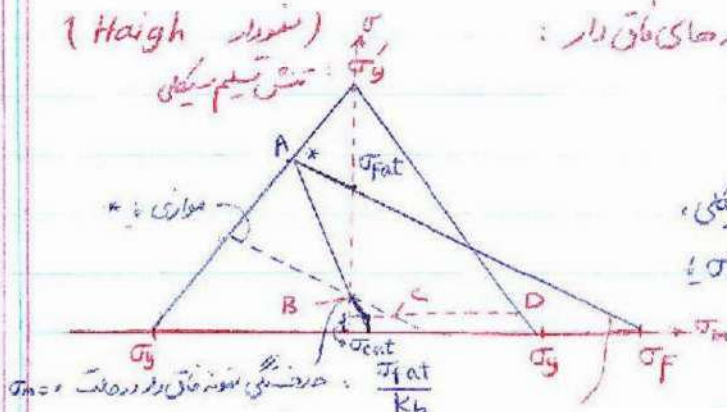

اثر تنش متوسط بر حد بخشگی نمونه های ناقص دارد:

اطلاعات لازم برای رسم

تنش تسلیم برکشش ، تنش تسلیم بیگانه ، حد بخشگی نمونه بدون ناقص وقتی $\sigma_m = 0$

$$\sigma_{cat} = K_f \leq K_b \leq \sigma_{fat}$$

در تنش شکست کششی که برابر

در تنش شکست کششی که برابر $\sigma_a = \frac{\sigma_{fat}}{K_b}$ اثر تنش متوسط بر حد بخشگی نمونه بدون ناقص

۱۷/۲/۱۵ (۸۷)

برای شروع رشد ترک نیاز به یک حداقل فاکتور شدت تنش است (آستانه‌ای) که همان AK_{th} است. (σ_{cat})

B: روی در محور افقی و محور اندازه‌گیری σ_{cat} عمود بر آن است. A: در صلب می‌نیم. محل تلاقی آن

$$B = \text{باخت مواری دوم}$$

A, B, C, D: در حستگی نمونه خان دار با تنش متوسط تغییرات

۱۷/۲/۱۵

حستگی خوردگی:

* اثر خوردگی بر حستگی * اثر حستگی بر خوردگی * تشخیص خوردگی حستگی با استفاده از سطح مقطع

در محیط خوردنده مقاومت ماده کمتر است. محیط خوردنده ← حفره‌های خوردگی ← نقاط تمرکز تنش زیاد

← جوامع زنی ترک سریع‌تر می‌شود حضور تنش سیکلی ← آهنگ خوردگی زیاد می‌شود

در محیط خوردنده لایه محافظه تشکیل می‌شود و بارگذاری سیکلی این لایه را می‌شکند ← خوردگی زیاد می‌شود

پس خوردگی و حستگی روی هم اثر دارند.

تشخیص: با توجه به مقطع شکست ← وجود جهولات خوردگی نشان از حستگی در محیط خوردنده

می‌باشد: تعداد ترک‌های حستگی نسبت به محیط‌سازه؛ ظاهر (شکل ظاهری ترک‌ها)



ابتدای ترک این تراست بدلیل حفره‌ای شدن

(محیط حستگی)

Thermal Fatigue

خستگی گرمایی:

تعریف: همیشه لازم نیست تنش خستگی خارجی باشد. یکی از منابع دیگر، تغییرات دما است.

موتور خودروها، پره‌های توربین که موقوع روشن و خاموش کردن ← اختلاف دما ← کرنش

$$l = l_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \epsilon = \alpha \Delta T$$

$$\sigma = E \alpha \Delta T$$

والاستیک

↑ تنش ایجاد شده ← ↑ $\Delta T, \alpha, E$

پس پارامترهای موثر: $\Delta T, \alpha, E$. پارامتر دیگر، ضریب هدایت حرارتی، ضریب پوسیدگی

باشد، مقاومت، خستگی گرمایی بیشتر شود چون ΔT کمتر می‌شود.

(بلای خستگی)

خزش (Creep)

منابع:

■ Creep of metals at high temperature, P. Greenfield

■ The plastic deformation of metals, R.W.K. Honeycomb


■ Creep, viscoelasticity and creep fracture

خزش: تغییر شکل تدریجی در یک ماده وقتی این ماده در دمای بالا تحت تنش ثابت قرار بگیرد. در دمای بالاتر با اعمال تنش، بعد از مدتی تغییر شکل متوقف می‌شود یعنی وابسته به زمان نیست؛ اما در دمای بالا کرنش وابسته به زمان است و ادامه پیدا می‌کند.

مطور از دمای بالا: حدود $0.4 - 0.5 T_m$ به بعد اهمیت دارد. (T_m : نقطه ذوب درجه سلسیوس)

مطابق سرب، دمای آمان برای سرب دماهای بالاتر است در کم دما خزش، و در دما خزش می‌گیرد.

در دمای بالا سه انعطاف عوض می‌شود: تعداد سیستم‌های خزش بیشتر، تحرک آتم‌ها بیشتر، آسان‌تر اتفاق می‌افتد، محدود ناچگانی راحت‌تر، ممکن است استحاله‌سازی صورت بگیرد و ...

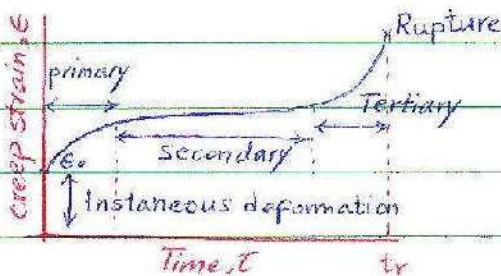

معنی $\epsilon - t$:

در یک نمودار تنش ثابت

بر بخش اعمال تنش یک کرنش ناچگانی ایجاد می‌شود که جز تغییر شکل خزش محسوب می‌شود (ϵ_0)



مرحله اول: خزش گذرای گذارشی: سیب منحنی (آهنگ خزش، ϵ) با گذشت زمان کم می شود؛ تا به حد اقل رسیده که شروع مرحله دوم است.

مرحله دوم: سیب ثابت است و طولانی ترین مرحله که ممکن است سال ها طول بکشد بسته به شرایط (مرحله پایدار خزش)

مرحله سوم: آهنگ خزش افزایش می یابد. تنش در ثابت است اما تغییرات کرنش داریم.


چون دما بالاست یک سری تغییرات داریم. برخی تغییرات باعث کاهش مقاومت به تغییر شکل خزش می شوند و برخی افزایش. اگر دما طوری باشد که ناچگالی ها بتوانند صعود کنند، تغییر شکل راحت تر می شود. اگر دما طوری باشد که رسوب درشت شوند (در صورت وجود) ناچگالی ها راحت تر حرکت می کنند (فاصله موثر خزش زیاد می شود). اگر دما طوری باشد که رسوب ایجاد شود مقاومت به تغییر شکل زیاد می شود. خود تغییر شکل ایجاد کار سختی می کند و مقاومت به تغییر شکل را زیاد می کند.

- * واکنش هایی که مقاومت به تغییر شکل را زیاد می کنند در کتب خزش، کار سختی نام دارد.
- * " " " " " کم می کنند " " " " بازایی نام دارد.

در مرحله ۱: آهنگ خزش با گذشت زمان کم می شود. کار سختی بر بازایی ضربه می کند (هارد درازیم)


در مرحله ۲: توازن بین کار سختی و بازایی برقرار شده. آهنگ خزش ثابت است.

در مرحله ۳: افزایش آهنگ خزش. کنترل کته حفره ها در کتب های مزرانه ای هستند که موجب افزایش آهنگ خزش می شود. این عوامل در مراحل قبلی ایجاد شده اند اما در مرحله سوم خودشان راسخا می دهند.

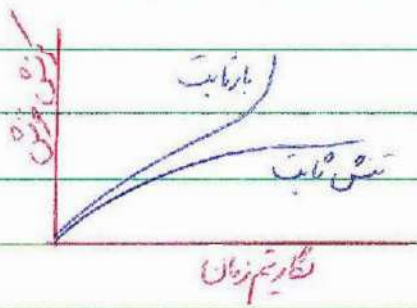

نمونه های خوش تحت نیروی ثابت و تنش ثابت:

نیرو ثابت است ← سطح مقطع کاهش می یابد.
در تنش ثابت ← نیرو را کم کنیم.

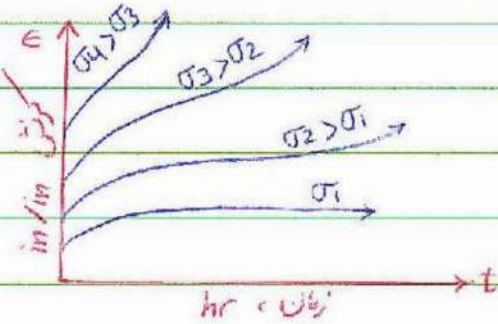


اثر تنش و زمان:

اثرها بر نمایی خوش مشابه با اثر تنش می باشد.

در تنش های خیلی کم، ممکن است خوش متوقف شود و به عمر جاری ۲ نرسد.

با افزایش تنش طول عمر طول کوتاه می شود. در σ_y از همان ابتدا وارد مرحله سوم می شویم.
در σ_1 شکست نداریم. در شرایطی با تنش برخی از عوامل حذف می شوند.
با افزایش تنش، ϵ هم زیاد می شود. (گرفتگی ناگهانی)

گسیختگی تنشی: stress Rupture

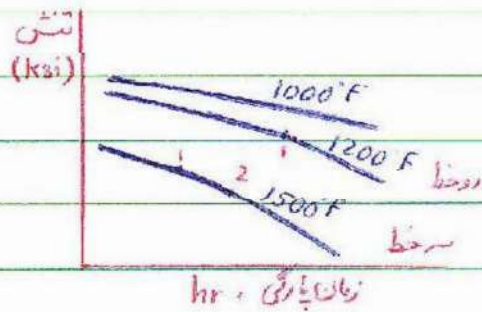

برای برخی فولادها صاف است
تغییرات خطی است.

آزمایش خزش: یکت سالها مطرح است به تنش

بالا تر در نظر می گیریم تا در دتر اتفاق افتد. یعنی گسیختگی تنشی. شرط خطی بودن می توان عمر


تقریبی خوش را در دست آورد. خوش واقعی 10000hr خوش آزمایشگاهی: 2000hr (Stress Rupture) (2000-10000 hr)




اما در آزمون مکانیکی هیچ کدام نبود. در عرض واقعی تغییر شکل در حدودی ۱٪ است اما در Stress Rupture تغییر شکل به 50٪ هم می‌رسد. این بار برای اندازه‌گیری کرنش در حالت واقعی گران‌تر است. از نظر زمان Stress Rupture بهینه‌تر است.

شکستگی در مینی: تغییر میرا شده ترک از داخل رانه‌ها به مرز رانه‌ها. از یک زمان در مینی به بعد میرا داخل رانه‌ها به مرز رانه‌ها می‌آید.



تغییرات ساختاری - هنگام کرنش

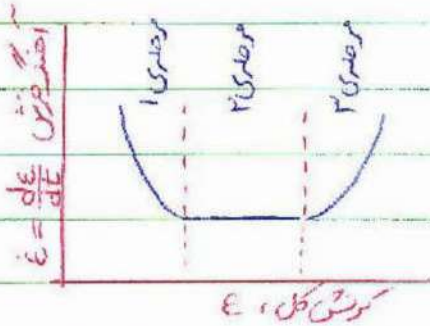

مرحله اول: حثت اصلی: عبور کار سختی به بازایی

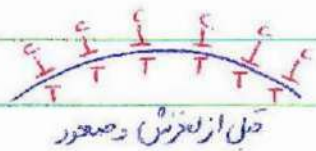

بعد از لغزش و صعود

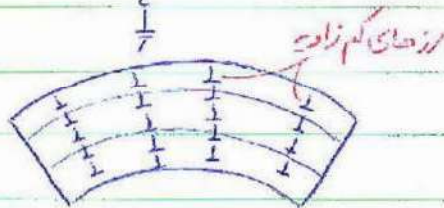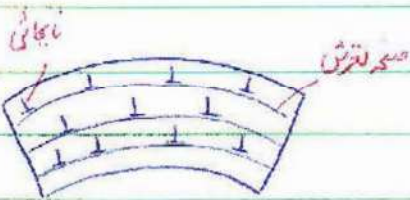

ناجایی‌های حثت دستی همگی را حذف می‌کنند. بازایی در عرض (مانند لایه ناهمگن) ایجاد ناجایی از یک نوع (مبت) ← مرزهای عرضی و کم زاویه با مرتب شدن ناجایی‌ها

در عرض تغییر شکل ناهمگن است: برخی رانه‌ها خم می‌شوند و چون نامالاست ← مرز عرضی ایجاد می‌شود

کارکنی در مرحله اول به ایجاد مرزهای انرژی که آرایش نایبائی ما هستند و حرکت می کنند برای حرکت مرزهای نیروی بیشتری لازم است نسبت به حرکت یک نایبائی ها. دلیل دوم احتمال برخورد مرزهای به مواج نسبت به یک نایبائی بیشتر است.
پس ایجاد مرزهای مقابله به تغییر شکل را زیاد می کند. با گذشت زمان خطای مرزهای انرژی در مرحله اول زیاد می شود پس از مدتی ثابت می شود.
تنش کمتر در بالاتر به طول مرزهای بیشتر خواهد بود. طول مرزهای انرژی وابسته به دما و تنش است.

مرحله دوم: لغزش مرزها:

علاوه بر لغزش محلی، لغزش مرزها با اضافه می شود. در مرزهای که تنش برشی \max دارد در مرزهایی که دما به حدود 45° داشته باشند.

روش های اندازه گیری کرنش مرزها

$$\epsilon_c = \epsilon_s + \epsilon_{G.B}$$

ϵ_c : کرنش محلی
 ϵ_s : کرنش
 $\epsilon_{G.B}$: مرزها
 $\epsilon_{G.B} = A n \bar{\epsilon}$


A: ثابت
n: تعداد مرزها بر واحد طول

$\bar{\epsilon}$: میزان متوسط تغییر مکان مرزها در جهت تنش
با مدل کوپلر می توانم است

(۲) روش غیر مستقیم: ابتدا کرنش حاصل از لغزش را حساب کرده و از کرنش کل کم می کنیم.

$$\epsilon_{G.B} = \epsilon_c - \epsilon_s \quad \epsilon_s = (1 + \sqrt{2np} + n^2 p^2) - 1$$


n: تعداد مرز لغزش
p: تغییر مکان مرزهای لغزش

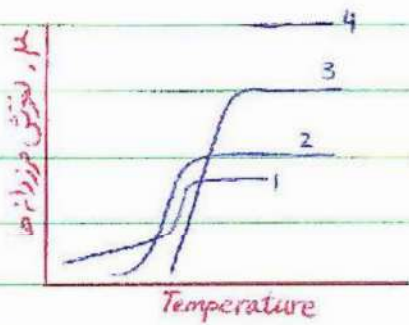

محدولی دوم: لغزش مرزانه‌ها

با افزایش دما میزان تغییر شکل مرزانه‌ها بیشتر می‌شود و در یک دمای معین با بزرگ کردن دانه‌ها تغییر شکل مرزانه‌ها بیشتر می‌شود.

از آنجا که دانه‌ها ریزتر می‌شود

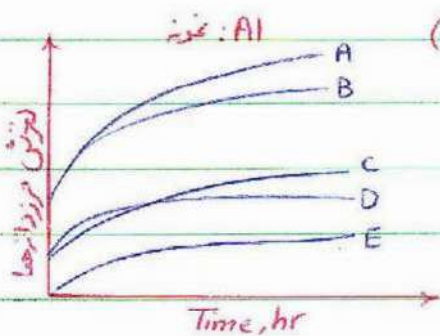

(دما ثابت)

A: 4.5 grain/mm, 1650 psi

B: 10 grain/mm, 1100 psi


C: 9.2 grain/mm, 1100 psi

D: 4.5 grain/mm, 1100 psi


E: 4.5 grain/mm, 750 psi

در فرآیند مرزانه‌ها لغزش دارند و به تنش، دما و اندازه‌ی دانه‌ها بستگی دارند.


انرژی محرکه خزش:

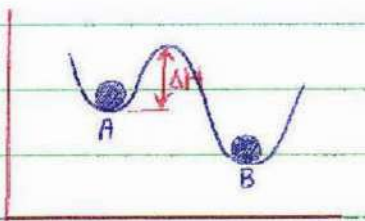

فرآیند نیاز به انرژی محرکه دارد چون در دماهای بالا مطرح است انرژی برای غلبه بر قله انرژی، انرژی محرکه است.

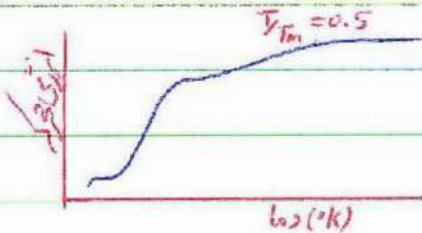

از $0.5 T_m$ به بعد، انرژی محرکه ثابت است و بارها تغییر نمی‌کند ← خزش در ΔH ثابت انجام می‌شود.

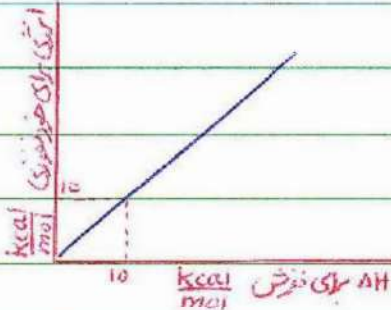

انرژی تحرک فوش با انرژی self diffusion با هم تقریباً برابرند.

آهن α تراکم کمتری نسبت به γ دارد ← انرژی تحرک کمتری دارد

$$\dot{\epsilon} = f(T, \sigma, \epsilon, m_1, m_2)$$

T: دمای مطلق
 σ : تنش کششی اعمالی
 ϵ : کرنش
 m_1 : خواص متفاوت در داخل شبکه، مثل مدول کشسان G و ساختار بلوری
 m_2 : عوامل متفاوت متالورژیکی، مثل اندازه رانه و زیررانه، انرژی نقص انباشتی
 ϵ_0 : آهنگ فوش در دمای پدم

$$\dot{\epsilon} = A \exp\left(-\frac{\Delta H_c}{RT}\right)$$

روش‌های اندازه‌گیری انرژی تحرک:

* روش اول: Dorn et al

اگر فرض شود که در دما صدهای مختلف، A ثابت باشد یا بجای آن دگامینیم فوش عوض نشود:

$$\dot{\epsilon}_1 = A \exp(-\Delta H/RT_1)$$

$$\dot{\epsilon}_2 = A \exp(-\Delta H/RT_2) \rightarrow \Delta H_c = \frac{R \ln \dot{\epsilon}_1 / \dot{\epsilon}_2}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}}$$

* روش دوم: اگر فرض شود که در یک کرنش معین، ساختار در دماهای مختلف ثابت باشد:

$$\dot{\epsilon} = \alpha (t \exp(-\frac{\Delta H}{RT}))^n$$

زمان رسیدن به کرنش معین در دماهای مختلف.




$$\epsilon = \alpha (t_1 \exp(-\frac{\Delta H}{RT_1}))^n$$

$$\epsilon = \alpha (t_2 \exp(-\frac{\Delta H}{RT_2}))^n$$

Dern پارامتر $\theta = t \exp(-\frac{\Delta H}{RT})$

$$\Delta H = R (\ln \frac{t_2}{t_1}) \ln (\frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2})$$

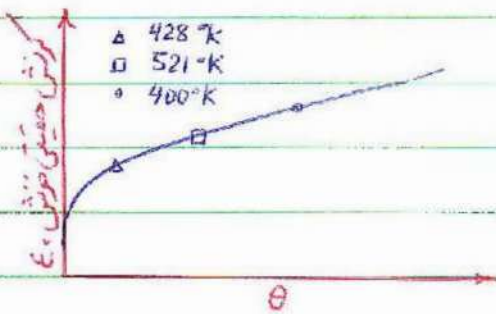

مرحله سوم: ایجاد ترک‌ها و حضورهای مرز دانه‌ای:

 
در خوشه دو نوع ترک وجود دارد:

(۱) ترک‌های گوی‌ای شکل یا نوع W (wedge cracks)


(۲) ترک‌های گروی شکل یا نوع ۲



ترک‌های نوع W: معمولاً در تنش‌های بالا در دانه‌های کم در اثر لغزش مرز دانه‌ها در نقاط سه‌گوش مرزها بوجود می‌آیند (در اثر تمرکز تنش و باز شدن مرز دانه‌ها).

عکس ترک‌های W، ترک‌های ۲ است. نقاط سه‌گوش مرز دانه: ۳ تا مرز به هم می‌رسند



ترک‌های نوع W:

 

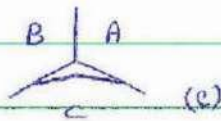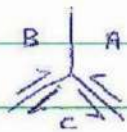


B و C نسبت به هم در A و C نسبت به هم

رشد ترک ها در جهت عمود بر تنش اعمالی است. در تنش σ نوع a و b رشد می کنند ولی c رشد نمی کند.


ترک های نوع ۳:

در تنش های کم و در نااهای با نا از مرز زائنه ها


1- تجمع تپی جای ها 2- در اثر لغزش مرز زائنه ها 3- آخال ها، زرات ها و ...

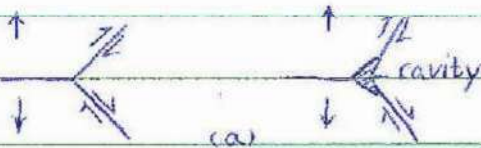

مثل نوع W

 

یک مرز زائنه یا نا کجائی یا صغیر لغزش پیدا کرده است

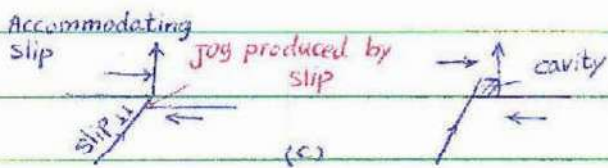

جائ ایجاد میشود

ترک خوردن مرز زائنه ها: حفره های ناشی از لغزش مرز در مرز زائنه ها ایجاد میشود

عوامل مؤثر بر نوع ترک:

1- تبلور مجدد: اگر حین تنش تبلور مجدد رخ دهد چه میشود؟ یا تبلور مجدد

تراکم نایجابی کم شود و تمرکز تنش در نقاط سه گوش کم شده و اجبار ترک نوع W به باختری افتد.

۲- وجود زرات (آخال) در نقاط سه گوش: تمرکز تنش زیاد می شود و عمایل اجبار ترک نوع W زیاد می شود.

اگر این زرات در مرز دانه ها باشد، نایجابی ها کمتر؛ مرز سه گوش می رسند نوع W کمتر اجبار می شود اما نوع ۲ زیاد می شود.



۳- غیر همگن بودن ساختار متالورژیکی (مثل آلیاژهای که رسوب سختی شده اند):

توزیع رسوب ها در ساختار ناهمگن باشد. قسمت رسوب کمتر در مرز ← نوع W و قسمت های رسوب بیشتر: نوع ۲

۴- تنش: ترک های نوع W مکانیزم لغزش دارند ← تنش بیشتر، ترک نوع W بیشتر در جهات 45، تنش برشی max است.

۵- دما: نوع W حای که در لغز کم باشد یعنی دمای پایین. در دماهای بالا (لغز داریم) نوع ۲.

تنش برشی لازم برای جوانه زنی ترک نوع W بر مبنای لغزش مرز دانه ای سه گوش

$$\tau = \left[\frac{3\pi \gamma_b G}{8(1-\nu)L} \right]^{1/2}$$

قطر دانه $\sim L$ ، طول موثر لغزش یا طول مرز

تنش برشی لازم برای جوانه زنی ترک نوع W بر مبنای آهنگ لغزش مرز دانه

$$\tau = \frac{\pi}{2} \left(\frac{c}{d} \right)^{1/2} \left[\frac{4\gamma_b G}{(1-\nu)d} \right]^{1/2}$$


ضخامت آهه در مرز $2c$ ، فاصله مرز دانه ها از هم = قطر دانه

زمان لازم برای شکست بر مبنای آهنگ لغزش مرز دانه

$$t_r = \frac{1}{\dot{\epsilon}} \left[\frac{L \gamma 8n(1-\nu)}{G d^2} \right]^{1/2}$$


قطر دانه d

اثر عوامل مختلف بر فروش:

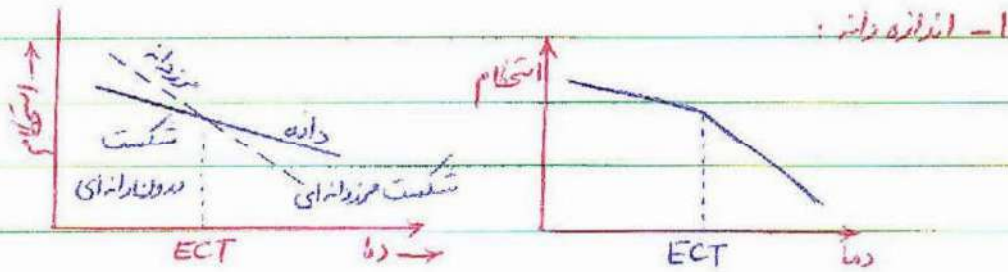

در دمای کمتر از دمای هم استحکامی (ECT) شکست از داخل دانه اتفاق می افتد و مرز دانه ها قوی ترند پس دانه های بزرگ استحکام بیشتری دارد. در دماهای بالاتر از ECT مرز نقاط ضعف هستند و دانه های درشت استحکام بیشتری دارند.

ECT: دمای که استحکام مرز دانه و دانه مساوی باشد. ECT با تغییر پارامترها تغییر می کند. از جمله این پارامترها، σ است (آهن فوش)

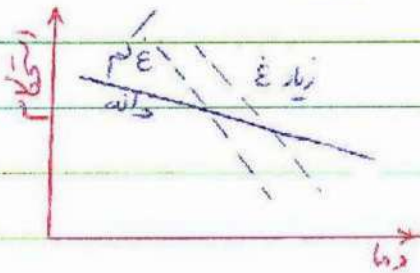


σ زیاد \leftarrow ECT زیاد. در دماهای بالاتر می توان از دانه نیز استفاده کرد.


σ زیاد \leftarrow زمان رسیدن به σ خاص کمتر و در نتیجه نفوذ کمتر میشود \leftarrow ECT بالایی دارد

پارامتر دیگر، خلوص است:


در خلوص زیاد، دمای هم استحکامی بجای یک نقطه، یک رنج میشود. در خلوص خیلی زیاد ECT معنایی ندارد.

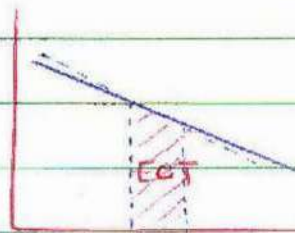

پارامتر دیگر تنش انکالی است. تنش بالا تر رود، ECT هم بالاتری رود.

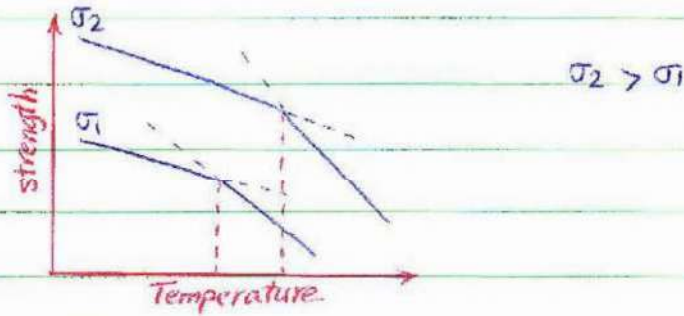


۱۷/۲/۲۲

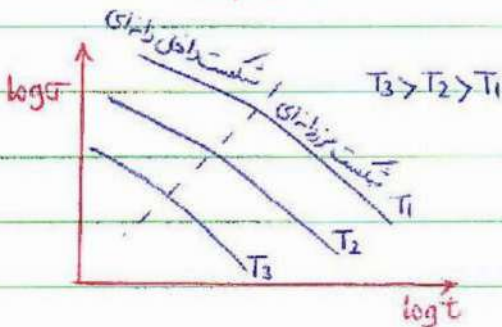

تغییرات تنش شکست بر حسب زمان شکست در سه دمای T_i

با افزایش دما، زمان شکست مرز زمانی کم میشود.


در تنش های بالا و دمای پایین از دانه های ریز استفاده می کنیم چون زمان شکست مرز زمانی بیشتر است. در تنش های پایین و دمای بالا از دانه های درشت استفاده می کنیم.

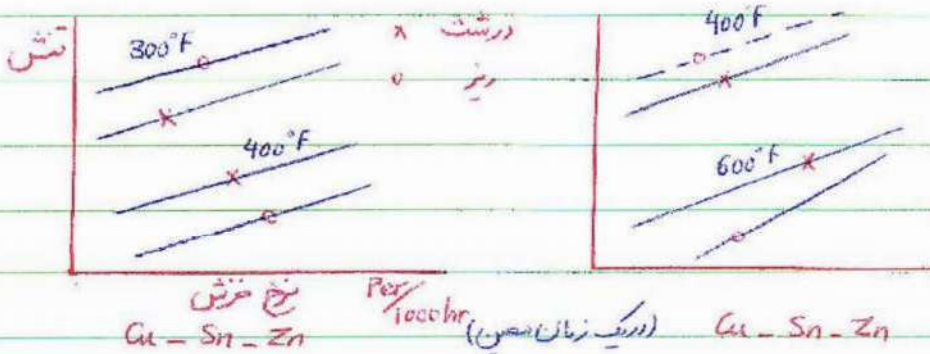

در شکل راست، در 400 درجه حرارت دانه درشت تر است. چون دمای تبلور مجدد این آلیاژ بین 300-400 است، آهنگ حرارت تغییر کرده است.

پس در دمای کمتر از تبلور مجدد از دانه های ریز و در دماهای بیشتر از تبلور مجدد از دانه های درشت استفاده می کنیم.


اثر بازیابی و تبلور مجدد :

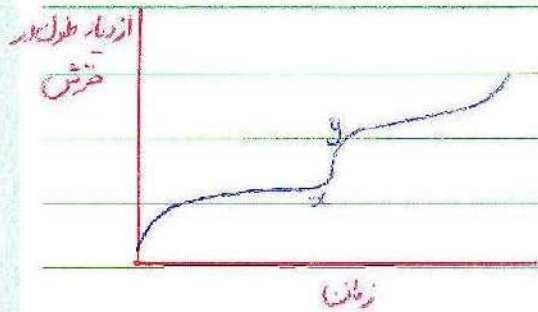

در اثر کار سرد و بعد از حرارت بالا : آبل اگر
 حشر حشر این فرایند اتفاق بیفتد ، چه تغییری در
 مقاومت حشر دیده می شود ؟

در فاصله ϵ تا λ یک لغز ϵ زیاد شده است .
 بر روی هم استخوان می نهد در این فاصله تبلور مجدد رخ داده است .
 در آن حشر جدید بدون تغییر شکل اند
 و آماده تغییر شکل هستند $\leftarrow \epsilon$ زیاد میشود

اثر پیش گرمی :

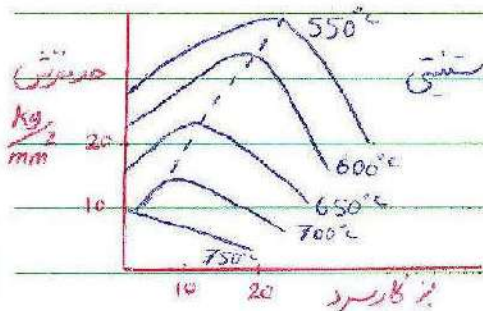

(18-8) فولاد استنلی

تغییرات در حشر نسبت به میزان کار سرد
 در حشر : در حشر حشر کمتر از آن ، حشر
 رخ ندهد (یا حشر قابل ملاحظه)


در 750°C از حشر ابتدا کاهش داریم . در 550°C به حد آبل گرمی نیاز داریم تا تبلور مجدد
 رخ دهد که مربوط به یک حشر است . بعد از این حد آبل گرمی ، مقاومت حشر کم میشود
 و پیش گرمی مفید میشود
 در 750°C ، پیش گرمی کلاً مفید است

اثر ضامن آبداری :

ضامن آبداری بصورت حشر حمل می کنند :


۱- محلول جامد:

- مقاومت به خوردگی را زیاد می کند
- میزان کرنش اولیه را کاهش می دهند
- عناصری که بازیابی و تسلط در برابر ناخیز پیدا کنند مؤثر ترند
- اثر آنها در دمای بالا نرمتر است - اندازه اثر آن ها در دمای پایین نیست

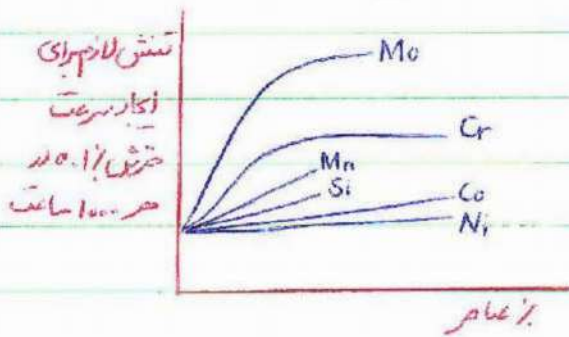

اثر هر عنصر متفاوت است. { میزان
انحرافی که در شبکه ایجاد می کند و اختلال
پارامتر شبکه و ... }

با افزایش درصد Ti در محلول جامد Ni-Ti، مقاومت به خوردگی

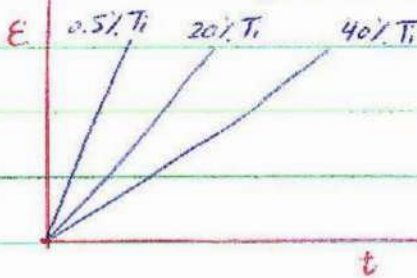

دلائل:

۱- حدایش برناجائی ها و ایجاد قفل کاترل (اتم سفید کاترل)

۲* اثر الاستیکی برناجائی ها


۳- حدایش در مناطق نقص چین

۴- واکنش با تکی جای ها و نا جائی های جاگ دار

۵- تشکیل نظم کوتاه و در بر



۶- حدایش بر مرز دانها

* عناصر آلیاژی زیر خط نا جائی ها، در محدوده نا جائی ها، لایه های آبی - هم نزدیک تر میشوند.

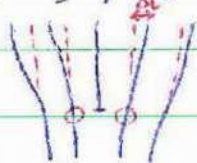

- اندازه ای Δr باید نا جائی بیشتر حرکت کند یعنی


مقاومت بیشتر

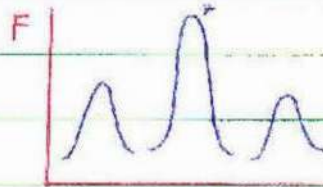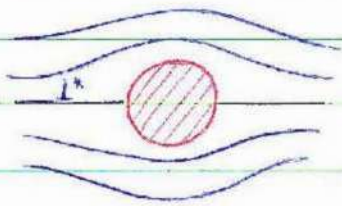


بسته به محل نابجایی، نیرو متفاوت است
این دو مکانیزم مربوط به اثر لارنسک بر نابجایی‌هاست

۳) متالین چین در سنگ‌های فشرده وجود می‌آید. در مناطق نقص و مناطق کامل، نابجایی‌های خوبی تشکیل می‌دهد که این نابجایی‌ها در فرسایش تغییر شکل (صعود و سست) شرکت نمی‌کنند. اگر فاصله منطقه نقص کوتاه‌تر باشد احتمال ترکیب دو نابجایی خوبی وجود دارد. به نابجایی کامل به مقاومت تغییر شکل کم می‌شود.

 با افزودن عناصر آلیاژی، اثری نقص چین کاهش می‌یابد. (بصورت محلول جامد باشد) پس d زیاد می‌شود [در جهت منطقه نقص بیشتر] پس احتمال ترکیب نابجایی خوبی کم می‌شود و مقاومت به خوش‌تر شدن می‌شود.




۴) برای ایجاد ترک نیاز به حرکت آبی‌جایی‌ها در هم پیوستن آنها می‌باشد. اگر آن‌ها بصورت محلول جامد داشته باشیم، آبی‌جایی‌ها پر می‌شود و احتمال ایجاد ترک نوع ۲ کم شده و مقاومت به خوش بیشتر می‌شود.

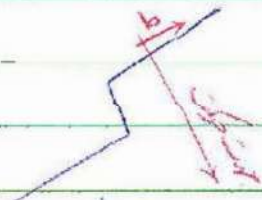

جاگ در نابجایی پیچی ← پله مانع حرکت نابجایی است.
در نابجایی ساده، این اتفاق نمی‌افتد چون واحدهای جاگ هم ساده است.


اگر قسمت پله‌ای هم‌زمان با حرکت نابجایی بتواند صعود کند، کل نابجایی می‌تواند حرکت کند. با صعود نابجایی، Vacancy نفوذ می‌کند. این منطقه با وجود آن‌ها بصورت محلول جامد این نفوذ مشکل می‌شود و حرکت جاگ مشکل خواهد شد.

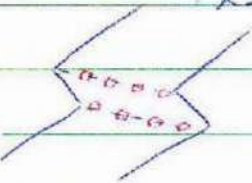

۱۶. مانع حرکت مرز دانه‌ها (لغزش) میشوند و ترک نوع W شکل نخواهد گرفت.

2- رسوب‌ها:

اتم‌ها شونده بصورت رسوب باشد. انتظار می‌رود مقاومت به خزش زیاد شود. سخت رسوب سختی مطرح میشود

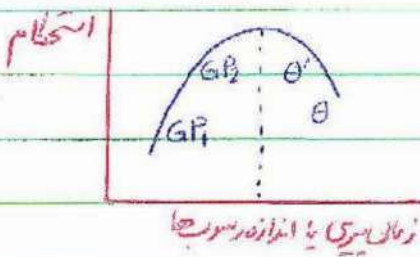

باید قبل از پیک منحنی باقیمانده مقاومت به خزش زیاد باشد

$$\tau = \frac{2\alpha Gb}{d}$$

از GP_1 به GP_2 مقدار رسوب زیاد و d کم ← استحکام زیاد
از پیک به بعد، رسوب هادست میشوند و d زیاد میشود ← استحکام کم
(پیش از این رسوب نداریم)

در دمای بالا، اگر قبل از پیک باقیمانده در حین خزش رسوب ایجاد شود، به نفع است و مقاومت به خزش زیاد میشود.

رسوب‌ها اگر در مرز قرار بگیرند: جلوگیری از لغزش مرز دانه‌ای و ایجاد ترک نوع W و ...

3- ذرات پراکنده: dispersion hardening


خود اتم نسبت و بصورت ذره است. معمولاً از ذرات زیر میکرونی استفاده می‌کنند. Al_2O_3

این ذرات در زمینه پخش میشوند و مقاومت در برابر حرکت نابجایی‌ها بیشتر شده و استحکام زیاد میشود. هر چه فاصله بین ذرات پخش شده کمتر باشد، استحکام بیشتر میشود.

ذرات پراکنده در دمای بالا مقاومتشان به حل شدن بیشتر است ← اثرشان بیشتر از رسوب‌هاست. یعنی در دمای بالا مقاومتشان را حفظ می‌کنند.

اما رسوب‌ها بعد از مدتی بهم می‌پیوندند و استحکام را کم می‌کنند.


مکانیزم های خزش:

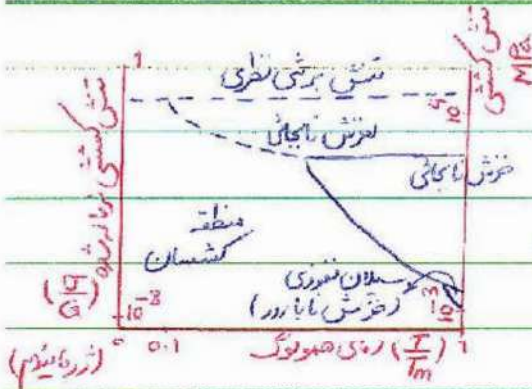

مکانیزم‌هایی می‌توانند مستقل باشند سریع‌ترین مکانیزم در این حالت کنترل‌کننده است. کندترین مکانیزم. اما اگر مکانیزم‌ها هم وابسته باشند، کندترین مکانیزم کنترل‌کننده است.

با توجه به وابستگی آهنگ خزش به دما می‌توان معنی تنش را در ادامه کرد. که نقش‌های مکانیزم تغییر شکل تأیید می‌شود.

در دماهای بالاتر، نفوذ راحت‌تر انجام می‌شود. در تنش‌های زیاد به حد استحکام تئوری می‌رسیم. دما را T_m (نقطه ذوب) و تنش را نسبت به استحکام برشی (G) نرم‌ال می‌کنیم. در منطقه کشسان تحولی نداریم.

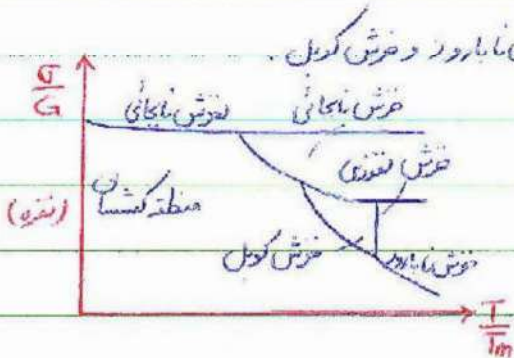

خود تنش تئوری به واسطه تقسیم می‌شود: خزش نابارور و خزش کویل. یادداشت آهنگ خزش، می‌توان مکانیزم خزش را فهمید. این نقشه برای دانسته‌های متفاوت، فرق می‌کند.

خزش ناچگانی:

با حرکت برگشت ناپذیر ناچگانی‌ها در اثر نفوذ تئوری‌های‌ها یا لغزش تناطقی رخ می‌دهد (یا صعود یا تناطقی بسته به ناچگانی پایه ای، پیچی). تئوری‌های یا نفوذ تئوری (در دمای متوسط یا با نفوذ چگنی در دماهای بالاتر نفوذ می‌کند. نفوذ تئوری: در حدودی خط ناچگانی / نفوذ چگنی: از کل بالکت.

در این حالت: $\dot{\epsilon} = K \sigma^n$ n : میان 4 تا 8 در تنش‌های متوسط n : میان 8 تا 12 در تنش‌های بیشتر

خزش ناچگانی نسبت به تئوری در دماهای کمتری تواند اتفاق بیفتد. در مورد ناچگانی ساده به صعود ناچگانی پیچی به لغزش تناطقی



- این فرآیند، کنترل شده با صعود و تناطح هم نامیده می شود.
 شخصی به نام Ashby این فرآیند را به ۳ دسته تقسیم کرد:
- ۱- لغزش + صعود کنترل شده با لغزش شکست (فرآیند رای بالا) : حرکت آبی جای در با لنگ
 - ۲- لغزش + صعود کنترل شده با لغزش شکست (فرآیند رای پائین) : در اطراف هسته جای آبی
 - ۳- فرآیند Harper-Dorn
 - ۴- تقاض تاوان توانی

1, 2 ← کلیه انرژی ها در این زمینه \leftarrow وقتی مواد در رای بالا حرکت تغییر شکل قرار می گیرند، با اعمال تغییر شکل سخت می شوند (کار سختی) و با گذشت زمان نرم می شوند. (دفع فرآیند در آرامی: کاری سختی - بازیابی (آزاد کردن ناچگانی ها از منابع با صعود یا لغزش تقاطعی) وقتی تعدادی از ناچگانی بین کاری سختی و بازیابی وجود آید، فرآیند ادامه می یابد.

$$\dot{\epsilon}_s = \frac{-\partial \sigma_i / \partial t}{\partial \sigma / \partial \epsilon} = \frac{r}{h}$$

در تئوری جدید \leftarrow شکست ناچگانی ها را سه بعدی می بینند و فرض می کنند، فرآیند فرآیند بازیابی در کاری سختی که تغییر در پی اتفاق می افتد کنترل می شود. چون در بالا است ممکن است ناچگانی آزاد شود یعنی بازیابی \leftarrow تغییر شکل انجام می شود. وقتی ماده نرم می شود و اثر برسانات گرمایی تعدادی از این تناطح ها شکست می شوند (آزاد کردن ناچگانی) و معمولاً در تناطح های ناچگانی های بلند دارند این اتفاق می افتد. ناچگانی آزاد شده آرمیدین - تناطح پدید می آید \leftarrow تغییر شکل (کنترل) \leftarrow کاری سختی این فرآیند سردام انجام می شود.

3 ← برخی سلیج تسلان در حدود تنش های - خطی هم فرآیند ناچگانی اتفاق می افتد اما $\dot{\epsilon}$ با σ رابطه خطی دارد نه توانی. این پدیده در ابتدا توسط این دو فرد در دهه ۱۹۵۰ در مورد Pb و Al دیده شده. مکانیزم: فرآیند در جهت شیبی رخ می دهد که خطی ناچگانی ها با تنش تغییر نمی کنند.



$$\dot{\epsilon} = \rho \frac{D_{eff} G \Omega}{KT} \frac{\sigma}{G}$$

م: چگالی نایابی : D_{eff} ضریب نفوذ حوری
 G: دوز برشی : ρ : حجم ای
 این بریده بعد از آن تغییر فرمت نبر دیده شد

4 ← در تنش های بلندتری کافی بالا، مشاهده شده که تاخون توانی صاف نسبت واحد خوش
 نسبت به تاخون توانی افزایش می یابد. چون، ناشی از انتقال از خوش (فرایند خوش) از
 خوش کنترل شده یا صعود - سیلان کنترل شده بالترش که با تنش به طور \exp تغییر می کند.
 $\dot{\epsilon} \propto \exp(B\sigma)$

* خوش نفوذی:

$$\dot{\epsilon} = 14 \frac{\sigma R}{KT} \frac{1}{d^2} D_V \left(1 + \frac{n_{AB}}{d} \frac{D_B}{D_V}\right)$$


تنش می تواند باعث سیلان نفوذی در داخل یا اطراف مرزدانه ها [داخل یا اطراف مرزدانه] شود.
 این نوع سیلان، خوش نفوذی نام دارد. اگر هر دو نوع سیلان [" " "] [" "] آهنگ
 خوش از رابطی بالا بدست می آید

d: قطر دانه : D_V : ضریب نفوذ حجمی
 D_B : ضریب نفوذ مرزدانه ای
 n_{AB} : سطح مقطع مؤثر مرزدانه ای برای انتقال نفوذی

اگر حدهای درم بزرگتر از λ باشد، مکانیزم کوئل حاکم است. (حده داخل بزرگتر)
 اگر کوچکتر باشد، مکانیزم نابارد - هرینگ کنترل کننده است (نفوذ در حجم اتفاق می افتد)

خوش نابارد - هرینگ:

--- جهت حرکت مواد
 - جهت حرکت
 تپه های آ

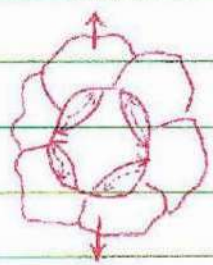

در تنش های پائین و دماهای بالا (جائیداد آهنگ خوش)
 با تنش اعمالی تغییر می کند این در فرض کوئل فرایند
 خوش با نفوذ ای ناشی از تنش کنترل شود. این نفوذ شامل مهاجرت آبی جای ها



از مرزهای گت گت کشش به مرز رانه های گت فشار می باشد. هم زمان آن ها در جهت عکس حرکت می کنند این دو نفوذ باعث افزایش طول رانه ها و نهایتاً خزش خواهد شد. سبب غلظتی تو جای ها ناشی از کاهش انرژی تشکیل تو جای ها در مرزهای گت کشش و افزایش انرژی در مرزهای گت فشار می باشد.

$\dot{\epsilon}_s \approx \frac{7\sigma D_v b^3}{KTd^2}$ b : بردار برگرد

در رابطه مربوط به مرحله دوم است.


خزش کوپل:

شامل نفوذ اتمی یا یونی در طول مرز رانه ها (مردوره مرز رانه ها) است.

$\dot{\epsilon}_s = \frac{50 D_{GB} \sigma b^4}{KTd^3}$

این رابطه به d (اندازه رانه) حساس تر است چون توان d ، 3 است اما در صفتی 2.

تئوری صعود: Weertman

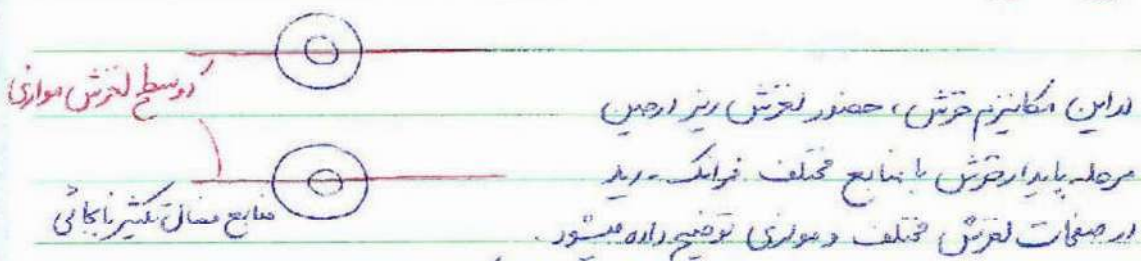

در این مکانیزم خزش، حضور لغزش ریز در حین مرحله پایدار خزش با منابع مختلف فرانت برید در صفحات لغزش مختلف و مولاری توضیح داده میشود. در رانه های پیش، حلقه های صادره توسط منابع فرانت برید باعث نیروی راننده حلقه ها متوقف شده و منبع نیز جایابی بیشتری صادر خواهد کرد. اما در رانه های حلقه های جایابی قادر هستند عمل صعود را انجام داده و یا هم دیگر را حذف کنند ← ادامه صدور حلقه های بیشتر امکان پذیر میشود.

در این تئوری فرانت گسترش کننده سرعت خزش، صعود جایابی ها می باشد و در رابطه زیر توسط Weertman ارائه شده است: