


## خواص مکانیکی مواد (2)

منابع درس :

1. Fracture of Brittle Solids B.R. Lawn T.R. wilshaw
- ✓ 2. Deformation and fracture mechanics of engineering materials Hertzberg
- ۳ - تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مسی - اکرابی
4. Fracture of structural materials Tetelman
5. Elastic and plastic fracture Atkins and mai
6. Fundamental of fracture mechanics Knott
7. Ductile of fracture and ductility B.Dodo and Y.Bai

موارد 5 و 6 مربوط به کارشناسی ارشد است.

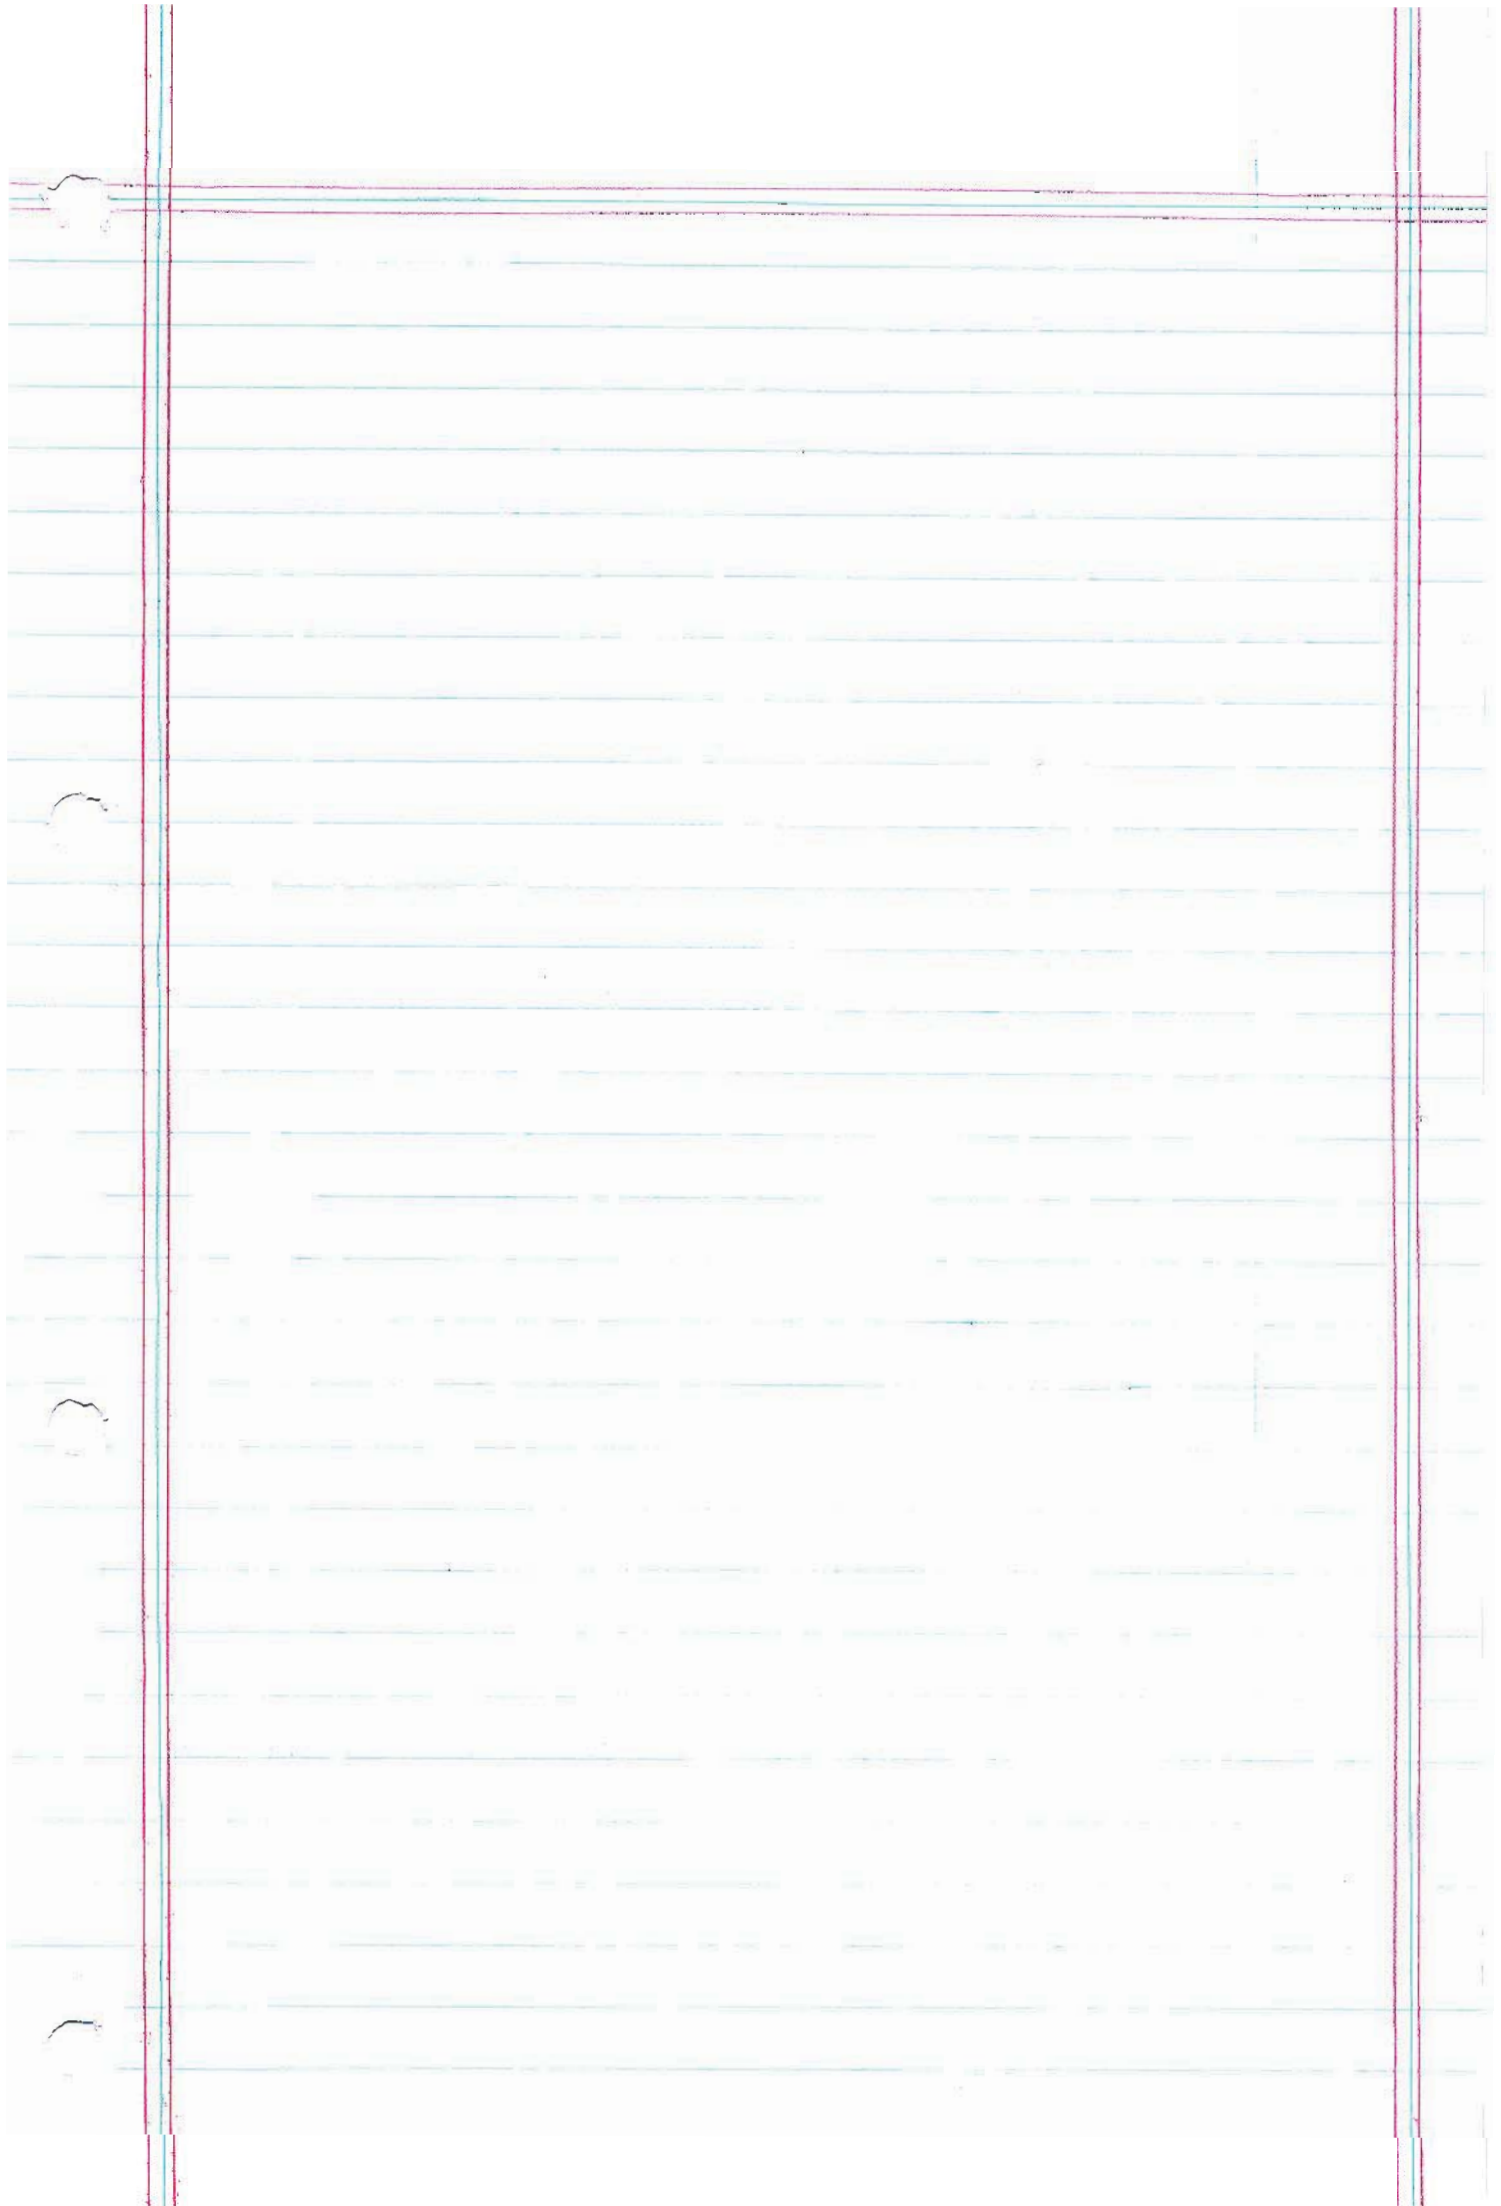

شکست ترد و نرم :

تقسیم بندی شکست : شکست ترد شکست نرم

در شکست ترد ، در مورد فلزات معمولاً همراه با اشاعه سریع ترک است و ظاهراً (ماکرو سکوپ)

تغییر شکل پلاستیک نداریم اما در مقیاس میکروسکوپ برای جویانه زنی ترک نیاز به تغییر فرم

پلاستیک است . (در مقیاس میکروسکوپ)

شکست نرم : در حین اشاعه ی ترک تغییر شکل رخ می دهد و سرعت اشاعه ی آن نسبت به

مورد قبلی کمتر است . قبل از جویانه زنی ترک هم تغییر فرم داریم

تقسیم بندی بر مبنای گریسیالوگرافی :

شکست تورقی cleavage : در اثر تنش های کرنش در صفحات تورقی بوجود می آید و سطح

شکست معمولاً برآق <sup>دانه ای</sup> صفحات تورقی تغییر شکل پلاستیک ندارند

شکست برشی shear : در اثر تغییر شکل یا لغزش در صفحات مفصل توسط تنش های برشی

انجام می شود . سطح شکست در زبرنگ های کم تیره رنگ و فیبری است

تقسیم بندی بر مبنای سطح شکست :

(۱) برآق و دانه ای Granular (۲) رشته ای Fibrous

تقسیم بندی بر مبنای میزان تغییر شکل تا شکست : ۱- ترد ۲- نرم


در شکست ترد، تغییر شکل تا شکست کم است. برعکس شکست نرم.

چون SG در مقابل فولاد کم کربن شکست ترد دارد.


تقسیم بندی در چند بلورها بر اساس مسیر رشد و اشاعه ی ترک:

شکست مرز دانه ای inter granular : در دمای بالا معمولاً رخ میدهد (خزش)

شکست درون دانه ای trans granular

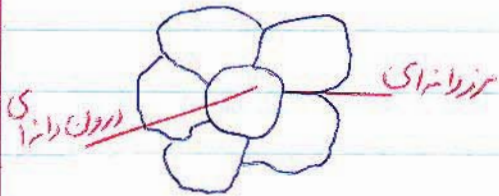

انواع شکست در آزمایش کشش مواد:

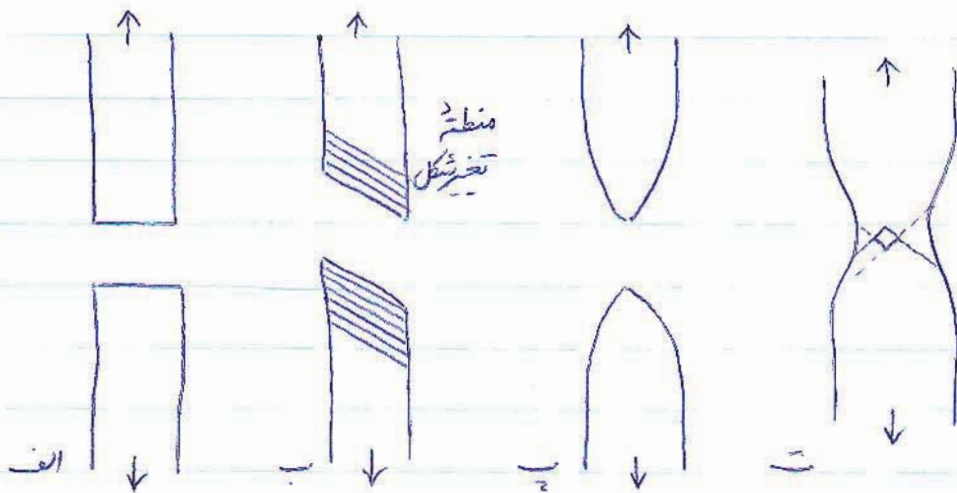

الف - سطح شکست عمود بر تنش برقرار ← ترد (تغییر شکل پلاستیک هم ندارد)

fcc تحت شرایطی می تواند انبساط پذیر باشد. ساختارهای bcc و hcp  
 کشش برشی برای شکست بالا باشد: در پایین درخ اعمال تنش بالا

ب - سطح شکست، مورب است ← از نوع برشی (نرم) در تک بلورهای hcp  
 (خزش فقط در صفحه ی قائم رخ میدهد)

پ - سطح شکست نازک شده ← تغییر شکل زیاد : فزات حاصل و fcc برخی از


fcc ها : طلا و سرب حاصل

ت - قابلیت تغییر فرم متوسط ← مثلاً fcc های دارای ناخالصی

در آزمایش کشش necking داریم . در اثر رسیدن نیرو به max ، درگیری نقاط

ضعیف نقطه ، حفره ها به هم می پیوندند تا ترک بوجود آید تا اینکه طول آن (ترک) به میزان


معینی برسد . ابتدا باید حفره تشکیل شود و بعد رشد کند .

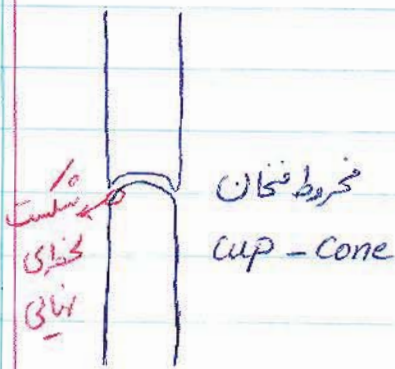

مکانیزم شکست مخروط و فنجان :

ا رسیدن به نیروی max .

(b) وجود آمدن حفره ها (c) ایجاد ترک (d) رشد ترک (e) شکست

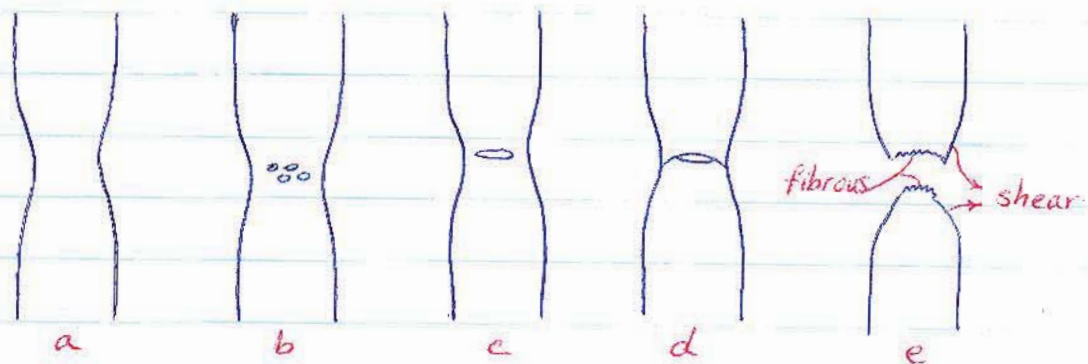

در لایه های شکست shear داریم .

در شکست فرزدان برای سطح بصورت برآمده است و مرزها را برجسته نشان می دهد .


(۴)

در شکست نرم، حفره‌هایی دیده می‌شود که درون این حفره‌ها ناخالصی و آخال‌ها... وجود دارد.

استحکام نظری (تئوری مواد):

در شکست بدون نقص و کامل، تنش مورد نیاز برای شکست، خیلی بالاست ( $\frac{E}{10}$ )

گیری عوامل این تنش را کاهش می‌دهند.

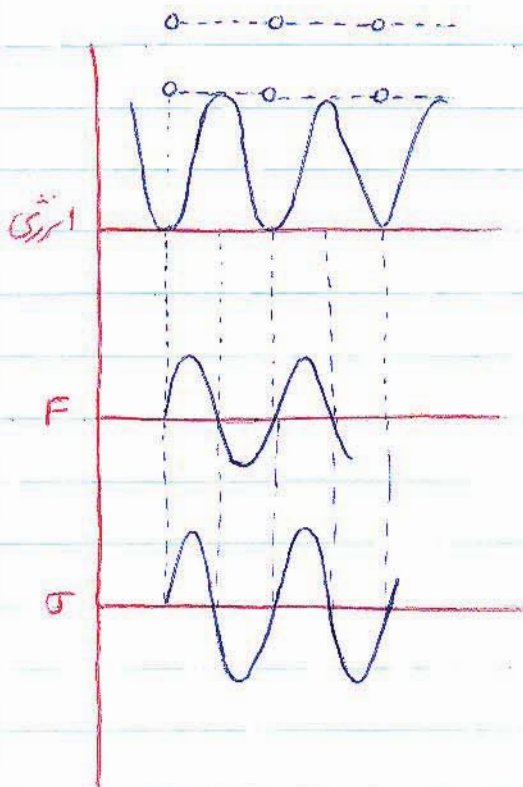

$$\sigma = \sigma_{max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \sim \sigma_{max} \cdot \frac{2\pi x}{\lambda}$$

$$\sigma = E \epsilon = \frac{E x}{a_0} \quad x = a - a_0$$

$$\sigma_{max} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{E}{a_0}$$

$$u = \int \sigma dx = \int_{-a_0}^{a_0} \sigma_{max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} dx$$

$$= \frac{\lambda \sigma_{max}}{\pi}$$

$$\frac{\lambda \sigma_{max}}{\pi} = 2 \gamma_s : \sigma_{max} = \sqrt{\frac{E \gamma_s}{a_0}}$$

چون شکست سرد است از رابطه‌ی هوک تبعیت می‌کند. انرژی لازم برای شکست صرف بوجود

$$\sigma \sim \frac{E}{5.5}$$

آمدن دو سطح جدید شکست میشود.

$$\sigma_{th} \sim \frac{E}{10}$$

در عمل رابطه‌ی sin نیست و اتم‌ها برهم، برهم‌گش دارند پس:

در مکانیکی 1، برشی در نظر داریم و  $\frac{G}{10}$  بدست آمد.

## نواقص در جابجایی:

تحت این نواقص، تنش لازم برای شکست کم خواهد شد:

۱- نواقص شبکه: فقط ای - خطی - صفحه ای (صفحه‌بندی، یک بعدی، دوبعدی)

۲- نواقص ساخت: حین فرایند ساخت، ریخته‌گری: حفره‌ها، تخلخل‌ها و ...

تراشکاری: آثار باقی مانده از تراشکاری ← ایجاد تمرکز تنش

۳- نواقص طراحی: مثلاً قطعه باید سوراخ داشته باشد ← نزدیک این سوراخ، تنش، 3

برابر تنش اعمالی است.

اگر قطعه L شکل باشد، در گوشه تمرکز تنش داریم ← باید یک شعاع

بگوشه دهیم ← کاهش تمرکز تنش.

۴- نواقص مونتاژ: قطعات به‌طرقی بهم وصل می‌شوند: پیچ و مهره - جوشکاری که هر یک


نقص هستند. (پیچ سفت بسته شود، تنش باقی می‌ماند)

۵- ریز ترک‌ها: برای بدست آوردن محصول روی آن فرایندهایی انجام می‌شود که در داخل ریز

ترک‌هایی بوجود می‌آید.

۶- نواقص مربوط به جوشکاری: تنش‌های باقی مانده در اثر جوشکاری

ریز ترک ها:

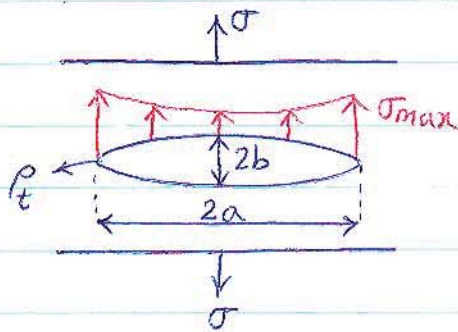

یک ترک بیضی شکل (نظری) داریم.

$$\sigma_{max} = \sigma \left(1 + \frac{2a}{b}\right) \text{ or } \sigma \left(1 + 2\sqrt{a/\rho}\right) \quad \rho = \frac{b^2}{a}$$

$\Rightarrow \sigma_{max} = 2\sigma \sqrt{\frac{a}{\rho}}$   $\sigma_{max}$ : تنش در رأس ترک


سخت رفتی بوجود می آید که  $\sigma_{th} = \sigma_{max}$  برود  $\sigma_{th} = \sqrt{\frac{E\gamma_s}{a_0}}$

$$\Rightarrow \sigma = \sigma_F = \sqrt{\frac{E\gamma_p}{4aa_0}} \quad \begin{matrix} \text{رعجل: } \rho \sim a_0 \\ 2a \sim 10^4 a_0 \end{matrix}$$

$\rightarrow$  رعجل  $\sigma_F \approx \frac{E}{1000}$

ملاحظه می شود، این نقص استحکام شکست را، 100 مرتبه کاهش پیدا می دهد.

نظریه گریفیث در مورد شکست ترد: (Griffith)

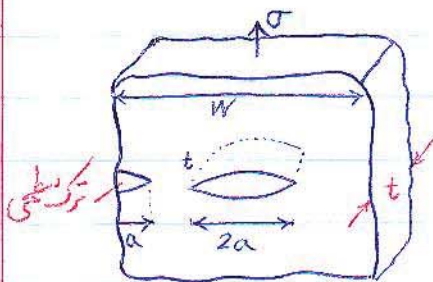

a: نصف طول ترک داخلی، طول ترک سطحی

اولین فردی بود که اختلاف استحکام تئوری و عملی را پیدا کرد.

فرض: در یک ماده ترک های میکروسکوپی زیادی وجود دارد که باعث




تمرکز تنش می شوند و اگر تنش در یکی از این ترک ها به حد تسلیم برسد، رشد کرده تا شکست

ردی دهد. (به حد استحکام تئوری)



(v) ۱۹/۱۱/۲۳

انرژی لازم برای سطوح جدید از انرژی الاستیک ذخیره شده تأمین می‌شود. وقتی نرخ آزاد شدن انرژی الاستیک ذخیره شده حداقل برابر باشد با انرژی لازم برای سطوح جدید، ترک شروع به گسترش می‌کند.

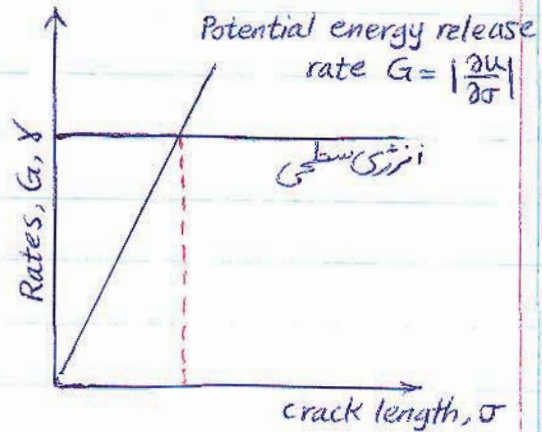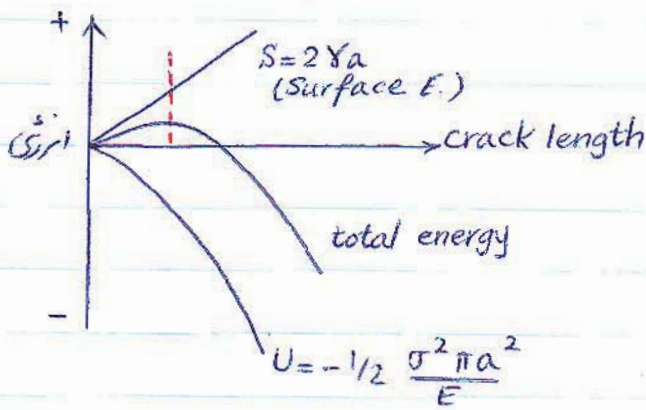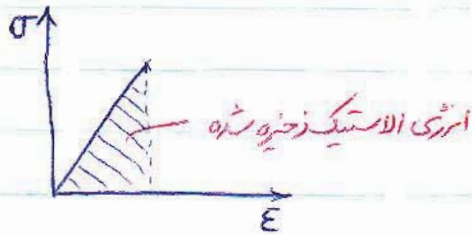

$$U/v = 1/2 (\sigma \cdot \epsilon) = \sigma^2 / 2E$$

$$u/t = \pi a^2 \sigma^2 / 2E \quad (\text{بر واحد ضخامت})$$

$$S = 2a\gamma \quad \text{انرژی سطحی}$$

$$W = U + S$$

$$W = 2a\gamma - \pi a^2 \sigma^2 / 2E$$

$$\partial W / \partial a = 0$$

$$\sigma = (2E\gamma / \pi a)^{1/2} \quad \text{plane-stress} = \sigma_F$$

$$\sigma = [2E\gamma / \pi a (1 - \nu^2)]^{1/2} \quad \text{plane-strain} = \sigma_F$$

رابطه منبسطی:  $\sigma_F = \sqrt{\frac{E\gamma P}{4a a_0}}$  . مقایسه این رابطه با رابطه برابری گرفت:

$$\sigma_F = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a} \cdot \frac{\pi P}{8a_0}} \quad ? \quad (P \approx 3a) \text{ or } (\frac{\pi P}{8a_0} = 1)$$

وقتی این دو با هم برابرند که:

(A) ۱۲/۱۱/۲۳

در حالت  $p = 3a_0$  از هر دو  $p \geq 3a_0 \rightarrow \sigma_F = \sqrt{\frac{E \gamma_s p}{4a_0}}$

می توان استفاده کرد  $p \leq 3a_0 \rightarrow \sigma_F = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}}$

تئوری گریفت با برنوم اولیه در مورد مواد ترد کامل مثل سیسټه صابون است. اما در مورد فلزات

برای جوانه زنی ترک نیاز به تغییر فرم پلاستیک است  $\leftarrow$  اصلاح شده:

$$\sigma = \sqrt{\frac{2E(\gamma_s + \gamma_p)}{\pi a}}$$

$\gamma_p$ : نصف کار تغییر شکل پلاستیک  $G = 2\gamma_s + 2\gamma_p$

$$\sigma = \sqrt{\frac{2E\gamma_s(1 + \gamma_p/\gamma_s)}{\pi a}} = \sqrt{\frac{2E\gamma_s}{\pi a} \cdot \frac{\pi p}{8a_0}}$$

رابطه قبلی

$$1 + \frac{\gamma_p}{\gamma_s} \sim \frac{\gamma_p}{\gamma_s}$$

مقایسه‌ی رابطه‌ی اصلاح شده و رابطه‌ی قبلی

هرچه  $p$  بیشتر  $\leftarrow \gamma_p$  بیشتر  $\frac{\gamma_p}{\gamma_s} = \frac{\pi p}{8a_0}$  : حالت مساوی

$p$ : شعاع رأس ترک؛ پس در حین تغییر شکل پلاستیک،  $p$  زیاد می‌شود یعنی از

حالت تیزی بیرون می‌آید  $\gamma_p$ : کار تغییر شکل پلاستیک تا جوانه زنی ترک

Stress Concentration factor : ضریب تمرکز تنش

$$\sigma_{max} = \sigma(1 + 2\sqrt{a/\rho}) \text{ or } \sigma(1 + \frac{2a}{b}) ; K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma}$$

$K_t$ : نسبت تنش در رأس ترک به تنش اعمالی  $K_t = (1 + 2\sqrt{\frac{a}{\rho}}) \text{ or } (1 + \frac{2a}{b})$

$K_t$  به تنش اعمالی وابسته نیست و فقط به هندسه ترک وابسته است.

اگر در قطعه یک سوراخ دایره‌ای وجود داشته باشد، در اطراف سوراخ، تنش 3 برابر تنش

اعمالی است یعنی  $K_t = 3$ .


باید سعی کنیم نگذاریم  $K_t$  زیاد شود. پس باید  $a$  یا  $m$  را کنترل کرد. به هر نحوی اگر طول

ترک را کم کنیم مثلاً درون آن را با ماره‌ی جوش پر کنیم یا  $m$  را زیاد کنیم: در نوک ترک یک سوراخ


باز در آن ایجاد کرد. تا شعاع رأس ترک زیاد شود.



اگر در نمونه، تغییر ابعاد وجود داشته باشد مثل نمونه کشش:

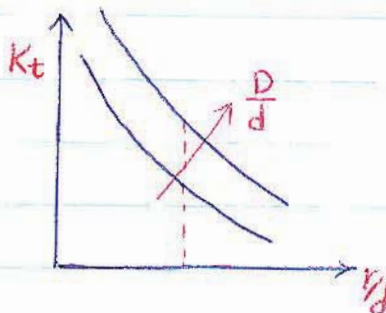


اگر قوس نباشد، شکست در این ناحیه اتفاق می‌افتد

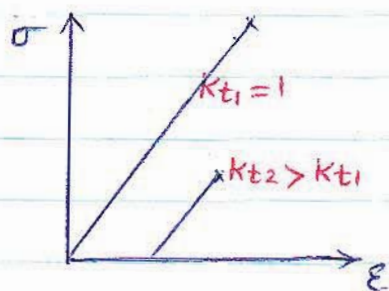

همگرز تنش، نمودار تنش و کرنش را به مقادیر

کوچکتری رساند. تنش و کرنش شکست کم می‌شود.

اثر عوامل خارجی بر نوع شکست:

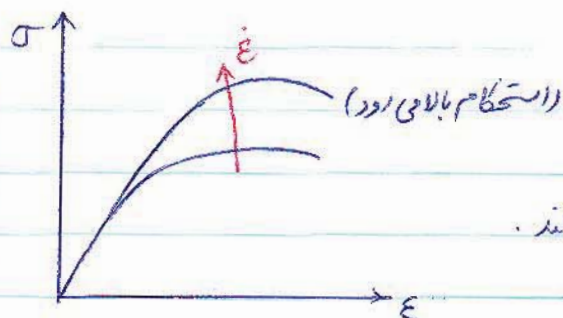

آهنگ تغییر شکل: (ع)


افزایش  $\epsilon$ ، تمایل به شکست تدریجی‌تر را بیشتر می‌کند.

$\dot{\epsilon} = b \rho \bar{v}$  ;  $\bar{v} = kT^m$

$T$ : تنش برشی لازم برای لغزش نابجائی .  $m$ : ثابت ماده

در  $\epsilon$  و  $T$  ثابت :  $\sigma = c (\dot{\epsilon})_{\epsilon, T}^m$  : رابطه ریگر

• (ما):

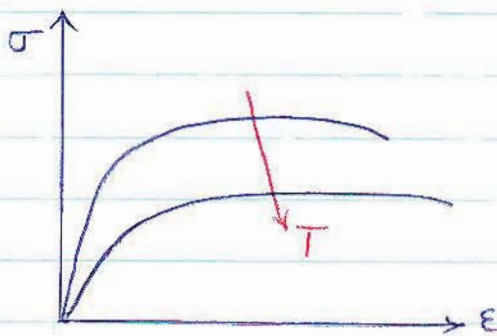

دما بر مدول الاستیسه هم تأثیر دارد درحالتیکه

$\dot{\epsilon}$  تأثیر زیادکی ندارد.

اشرفان (notch):

وجود فاق، تمایل به شکست ترد را افزایش می دهد؛ به چند دلیل:



الف) ایجاد تمرکز تنش می کند.  $K_t$  ممکن است  $\sigma$  را به استحکام شکست برینا  $\sigma_y$  بند

ب) در رأس فاق در اثر افزایش تنش به حد تسلیم می رسیم  $\leftarrow$  مقداری تغییر شکل

پلاستیک داریم. تا یک فاصلهای از رأس فاق، تغییر شکل پلاستیک داریم و از آنجا بعد

الاستیک. چون  $\sigma < \sigma_y$ . در اثر این تغییر فرم، کار سختی داریم  $\leftarrow$  افزایش استحکام

به تمایل به شکست ترد بیشتر.

ج) در منطقه ی فزون،  $\dot{\epsilon}$  هم بیشتر است  $\leftarrow$  تمایل بیشتر به شکست ترد.

د) وجود فاق موجب جذب جری شدن تنش می شود. در حالت یک بعدی شرط تسلیم  $\sigma_I = \sigma_y$

اما در حالت چند بعدی :  $\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_y$  ؟  $\sigma_3$  : کششی . شرط تسلیم :  $\sigma_1 = \sigma_y + \sigma_3$   
پس تنش تسلیم زیاد میشود .

در necking هم تنش سه بعدی ایجاد میشود :

در تنش دیگر در جهات متفاوت از جهت کشش به این دلیل بوجود نمی آید که جلوی necking

را بگیرد ← کششی هستند .

دلایل ب وج ممکن است اصلاً ایجاد نشوند .

### جوانه زنی ترک :

بر مبنای جوانه زنی ترک موارد سه دسته تقسیم می شوند : مواد سرد - نیمه سرد - نرم

سرد : ناپایداری ها در آن نمی توانند حرکت کنند . شکست ناشی از شکست پیوندهای اتمی

است : آلومینا ، سیلیکات ها و کلاً موارد سرامیکی ، کاربیدها ، تنگستن

نیمه سرد : ناپایداری ها حرکت می کنند . اما حرکت مربوط به چند سیستم لغزش محدود است شکست


هم ناشی از شکست پیوند اتمی است در هم حرکت ناپایداری ها ؛ مثل فزرات hcp و برخی از

bcc ها ، بلورهای دارای ساختار نمک طعام و ...

نرم : ناپایداری ها بدون محدودیتی در آن حرکت می کنند . شکست ناشی از حرکت ناپایداری ها است ؛

مثل fcc ها و برخی bcc ها ، پلیمرهای غیر شیشه ای

در مورد ماده‌ی ترد: حساسات سطحی موجب جوانه زنی ترک می‌شود. مثلاً زره با سرعت به سطح برخورد کند

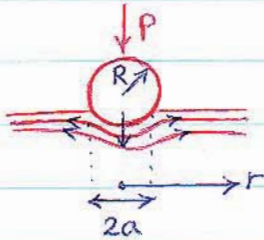

ویا زره ای ادی سطح بنشیند.

زره با سرعت برخورد می‌کند و در سطح فرو می‌آورد.

$$a = \left[ \frac{3}{4} PR \left( \frac{1-\nu^2}{E} + \frac{1-\nu'^2}{E'} \right) \right]^{1/3} = \alpha P^{1/3}$$

در زیر زره تنش فشاری و در پهلوش تنش کششی ایجاد می‌شود.

$$\sigma = \frac{1}{2} (1-2\nu) P_0 \quad P_0 = \frac{P}{\pi a^2} \quad \sigma_r = \sigma \left( \frac{a}{r} \right)^2$$

طبق این تئوری اگر تنش‌های کششی برسند به حد استحکام تئوری ماده، لایه‌ها بازمی‌شوند و ترک جوانه می‌زنند. (تئوری آسیب سطحی)

ذرات محلول کوچکتر به قطر ۱ μm روی سطح نشسته. با اعمال نیروی ۱ N ترک جوانه زنی می‌کند مثلاً اعمال این نیرو به زره ای با این قطر در از ذهن است مگر اینکه با سرعت برخورد کند.

تئوری‌های دیگر:

بوجود آمدن محل‌های تمرکز تنش در هنگام ساخت مواد. روابط مربوط به K قبلاً درست آمد.

تغییر در ترکیب شیمیایی بعضی مناطق. مثلاً در برخی مناطق اکسید ایجاد شود. اکسیداسیون ایجاد


تنش پسماند می‌کند و اگر به استحکام تئوری برسد، ترک جوانه زنی می‌کند.

مورد بعدی: اثرات حرارت دادن: با دادن حرارت vacancy ها جمع میشوند ← حفره به ترک

در مواردی مثل شیشه تعویض یون‌های توانده موجب جوانه زنی ترک شود. در مورد فلزات این اتفاق نمی‌افتد. یون‌های مختلف به شیشه اضافه می‌شود مثلاً برای تغییر رنگ. در محل نشست تنش ایجاد می‌شود و باید تنش گیری نمود.

### جوانه زنی ترک در موارد غیر ترد:

در این ماده برای جوانه زنی ترک نیاز به تغییر شکل پلاستیک داریم ← تنش تسلیم کمتر کننده است  
هم‌ترین مکانیزم، تجمع نایجابی‌هاست موانع است:

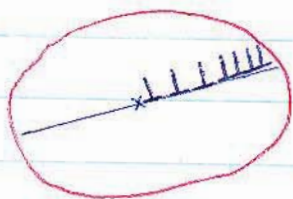

اولین نایجابی است مانع توقف می‌شود و در مراحل بعد تجمع داریم  
← تمرکز تنش. اگر این تمرکز در رأس به حد معینی برسد

یکی از این موارد روح می‌دهد:

- (۱) جوانه زنی ترک در نیمه تردها
- (۲) تغییر شکل پلاستیک در زمینه‌ی اطراف در مواد نرم

در نیمه تردها، حد معین تنش شکست است. اما در مواد نرم این حد، تنش تسلیم است.

این تمرکز در زاویه‌ی حدود  $70/5^\circ$  نسبت به سطح لغزش،  $\max$  مقدار است. ( $\max$  تنش)

اگر مانع ناخالصی باشد:

تنش اگر برسد به حد استحکام ناخالصی برسد: دره می‌شکند که در موارد غیر ترد موجب جوانه زنی


ترک می‌شود. ممکن است تنش به اندازه‌ی فصل مشترک ناخالصی در زمینه برسد که موجب جدا شدن



ناخالصی از زمینه میشود.

اگر مانع فرزدانه باشد:

اجبار ترک گوه‌ای شکل در اثر ادغام چند نابجائی در یکدیگر ← جوانه زنی ترک

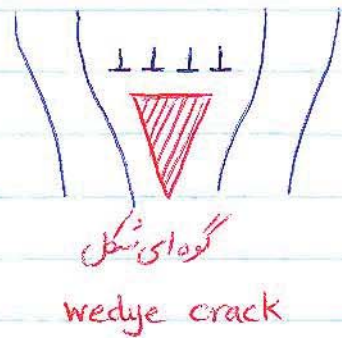


ممکن است در این حالت مانع، نابجائی غیر متحرک باشد.  
احتمال جوانه زنی ترک در دانه‌ی مجاور است اگر به حد استحکام شکست برسد.

ممکن است موجب جدا شدن لایه‌های ناقص شود. چون تنش درجه‌ی جهات است. در مورد قبلی لایه‌های محوری بود.

در فلزات bcc : تجزیه و یا ترکیب نابجائی‌ها  $\frac{a}{2} [111] + \frac{a}{2} [1\bar{1}\bar{1}] = a [100]$


نابجائی حاصل غیر متحرک است در bcc ها چون متعلق به صفحه‌های  $\{100\}$  است. پس

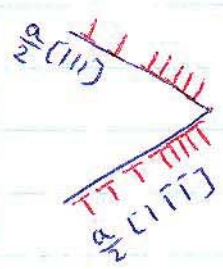

معنوان مانع عمل می‌کند ← ترک گوه‌ای شکل

در fcc هم داشتیم. چون لغزش

آسان زیاد است جوانه زنی ترک داریم. در fcc لومر-کوتل نام داشت.

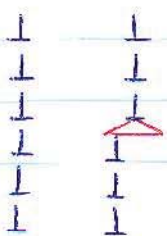


مزر فرعی در hcp موجب جوانه زنی ترک میشود.

اگر یک قسمت به مانع برخورد، همان قسمت می‌ایستد ← جوانه زنی ترک



### ترک های الاستیک : (آخرین مدل)

 اگر آرایش نایجائی مرز فرعی باشد منتهی در سطح (به سطح خم شود) جوانه ترک میشود.




جوانه زنی ترک در مواد نرم :

ایجاد ترک سه مرحله دارد :

- (۱) جوانه زنی حفره ها
- (۲) رشد حفره ها
- (۳) بجم پیوستن حفره ها ← ایجاد ترک

محل های امکان ایجاد حفره ها :

ذرات نازدوم ، ناخالصی ها ، آخال ها - محل های تمرکز تنش : مرز دانه ها و نایجائی های ساکن

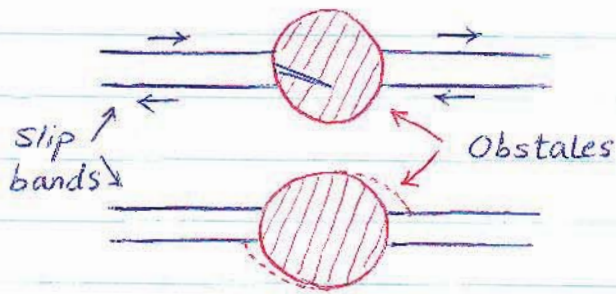

پشت ذرات بجمع نایجائی و تمرکز تنش

داریم پس :


یا موجب شکست خود زره میشود و یا جدا

شدن فصل مشترک زره در زمینه . بستگی دارد تنش به حد شکست و یا حد جدا شدن فصل مشترک

برسد . مثل جوانه زنی ترک در نیمه ترد است . در مواد نیمه ترد فقط تا جوانه زنی ترک تغییر شکل

پلاستیک داریم .

رشد حفره ها :

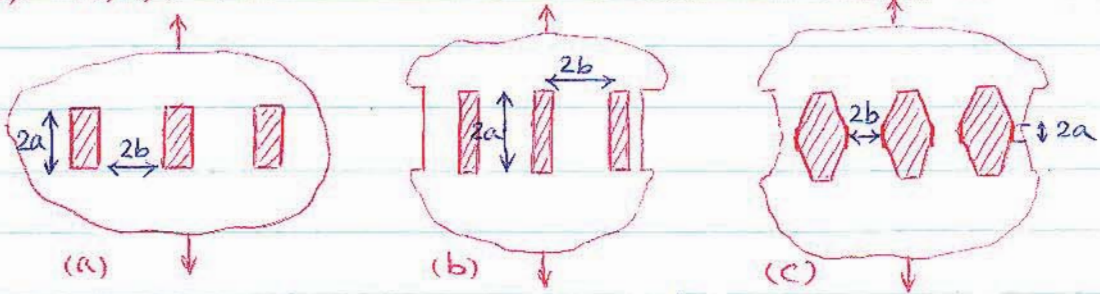

در جهت اعمال تنش حفرات رشد می کنند تا به حالت بحرانی برسند ← necking داخلی

شکل می گیرد. مواردین حفرات necking می کنند. در نتیجه مرحله نهایی، حفرات به هم راه می یابند و ترک شکل می گیرد. در آزمایش کشش:

تا وقتی که تنش لازم برای تغییر شکل چگن کمتر از تنش لازم برای ناچگن باشد، چگن روی می دهد تا اینکه به max نیز برسد؛ و بعد از آن کاهش می یابد. (تنش نهایی منظور است) در اینجا هم همینطور است:

تا جایی که تنش رشد حفره ها کمتر باشد از تنش لازم برای پیوستن حفره ها، رشد حفره ها ادامه می یابد تا وقتی که تنش لازم برای بهم پیوستن کمتر شود.

میزان تغییر شکل برای جوامد نرمی به چند پارامتر بستگی دارد:

(ابعاد ذرات)

(۱) در مورد بالائی زودتر جوامد نرمی رخ می دهد چون ابعاد بزرگتر است و فصل


مشترک نیز بیشتر است. در مورد ذرات ریز، نابجائی های تواند در شان بروزند.

(۲) شکل ذرات. اگر plate باشد (صغیر) زودتر می شکند ← در فولاد ذرات سمیت را



(۳) در مدحی ذرات : هر چه بیشتر باشد، کرنش لازم جهت جابجایی آن کمتر خواهد بود. ذرات هم نزدیکتر میشوند.

در مقطع شکست بکری حفزه دیده میشود:

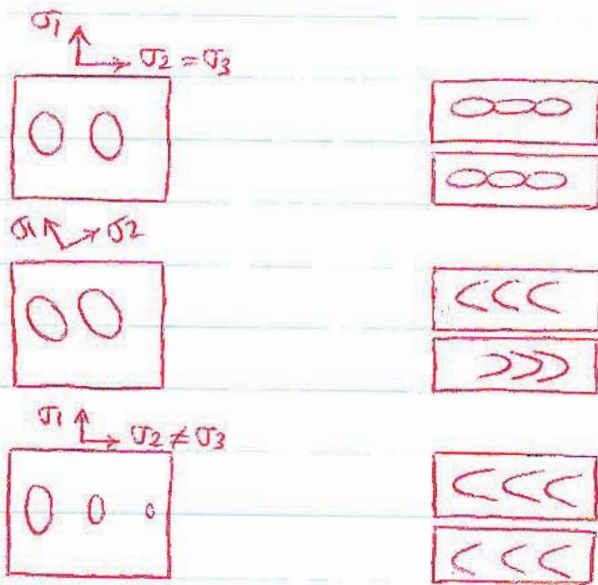


تنش برشی اگر اعمال شود:

تنش ناهمگن:


پس با دیدن سطح شکست می توان نوع تنش اعمالی را تشخیص داد و حتی منبع و منشأ ترک را هم پیدا کرد.

در شکست مخروط - فنجان، قسمت shear در جهت تنش برشی max است.


آنالیز تنش در رأس ترک:

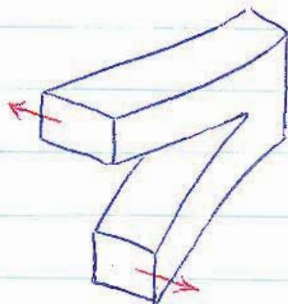

نوع ۳  
پارگی  
Tearing

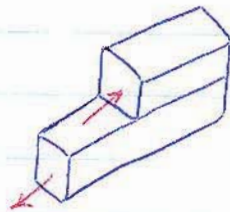

نوع ۲  
برشی  
Shearing

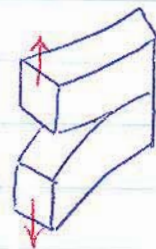


نوع ۱  
کششی  
Opening

(1A) ۸۹/۱۲/۷

نوع ۱! خطرناکترین نوع اشاعه ترک است. و تنش عمود بر سطح شکست یا ترک است. در عمل

ترکیبی از این‌ها را ممکن است داشته باشیم.

در مجموع تنش مؤلفه‌های تنش داریم

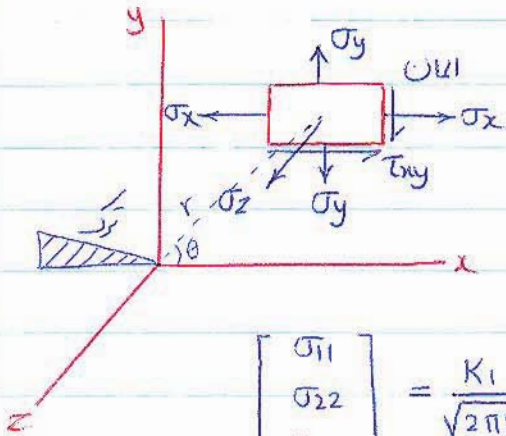

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \begin{bmatrix} 1 - \sin \frac{\theta}{2} & \sin \frac{3\theta}{2} \\ 1 + \sin \frac{\theta}{2} & \sin \frac{3\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{3\theta}{2} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$$

$$\sigma_{33} = 0$$

(plane stress)

$$\sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})$$

(plane strain)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \begin{bmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \cdot (2 \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{3\theta}{2}) \\ \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{3\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \cdot (1 - \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{3\theta}{2}) \end{bmatrix}$$

نوع ۲

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$$

$$\sigma_{33} = 0$$

(plane stress)

$$\sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})$$

(plane strain)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{13} \\ \sigma_{23} \end{bmatrix} = \frac{K_{III}}{\sqrt{2\pi r}} \begin{bmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

نوع ۳

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \sigma_{12} = 0$$

در رأس ترک تنش از حالت یک بعدی خارج می شود ← تمایل به تیرری بیشتری شود.



plane stress

$$\sigma_{33} \sim 0$$

plane strain

 
$$\epsilon_{33} \sim 0$$

اگر ضخامت کم باشد  $\sigma_{33} \sim 0$  در مورد  $\epsilon_{33} \sim 0$  ضخامت زیاد

بوده و تنش زیاد است و  $\epsilon_{33} \sim 0$

در سطح آزاد تنش صفر است. در دو طرف بنابرین صفر است. در حالت ضخامت زیاد بین دو سطح

آزاد تنش داریم:



ضریب شدت تنش: Stress intensity factor

$$K = f(\sigma, a) \quad \text{طول ترک: } a$$

$$K = m \sigma \cdot \sqrt{\pi a} \quad \text{ضریب تعدیل، اصلاح: } m \quad \text{ضریب کالیبراسیون}$$

$$m = f(a/w) \quad \text{در حالت کلی:}$$

$m=1$ : ابعاد جسم نامحدود باشد و ترک داخلی باشد. ترک در برابر جسم ناچیز باشد.

$w$ : عرض نمونه

$m=1.12$ : ترک از سطح جوانه برزند و ترک در برابر ابعاد جسم ناچیز باشد.

اگر ترک سکه ای باشد :  $m = \frac{2}{\pi}$

$K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{a}{r}}$  فاکتور تمرکز تنش الاستیکی

$K_t$  فقط به هندسه بستگی دارد . اگر ترک سطحی باشد :  $a \rightarrow \frac{a}{2}$

$K$  به تنش وابسته است و تنش هم به ساختار ← عوامل متالورژیکی در  $K$  تاثیر دارد .


مثلاً تنش انکالی برای شکست آهن و من متفاوت است .

$K = K_c$  \* در لحظی شکست :

$K_c = m\sigma_c \sqrt{\pi a_c}$  طول ترک بحرانی :  $a_c$  تنش بحرانی :  $\sigma_c$   
(plane stress)

$K_c = K_{Ic}$  (plane strain)


$K_{Ic}$  منظور mode I اشاعی ترک است .

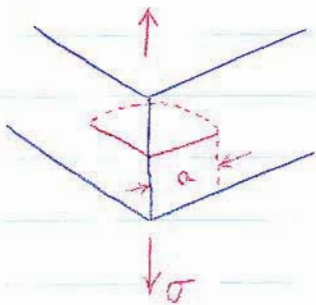

$K = (1.12)^2 \frac{2}{\pi} \sigma \sqrt{\pi a}$

اگر نیم سکه ای باشد :

$K = (1.12) \frac{2}{\pi} \sigma \sqrt{\pi a}$   $\frac{2}{\pi}$  بخاطر سکه بودن آن است .

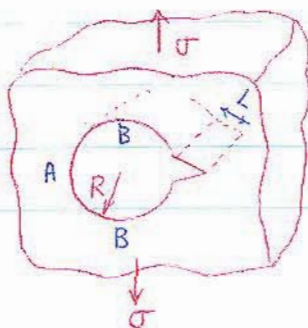

جوانه زنی ترک از سوراخ :

بدلیل تمرکز تنش در اطراف سوراخ : طول ترک : L

رو حالت داریم:

$K \approx 1.12 (3\sigma) \sqrt{\pi L}$   $L \ll R \rightarrow$  مثل ترک سطحی می شود

در مورد دایره  $K_t = 3$  و در اثر اعمال تنش به قطعه  $(\sigma)$  به ترک  $3\sigma$  وارد می شود.

در هنگام جوانه زنی از این فرمول استفاده می شود. وقتی ترک بزرگ تر شد از رابطه زیر:


$K = \sigma \sqrt{\pi \left(\frac{L+2R}{2}\right)}$   $L > R \rightarrow$  مثل ترک داخلی می شود

حالت  $L \ll R$  بالاترین مقدار  $K$  و  $L > R$  کوچکترین مقدار است.

در حالت  $L > R$  سوراخ و ترک را یک ترک فرض کردیم (ترک داخلی)

با افزایش  $\frac{L}{R}$  ،  $K$  کم می شود. پس در مرحله جوانه زنی  $\max \cdot F\left(\frac{L}{R}\right)$

است.

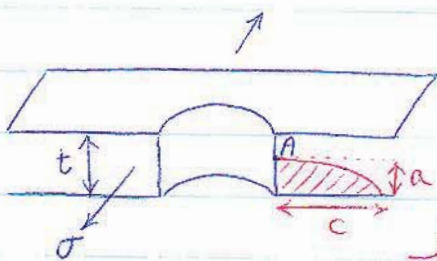

جوانه زنی ترک بیضی شکل از سوراخ:

t: ضخامت قطعه

$KA \sim 1.12 (3\sigma) \sqrt{\pi a / Q} \cdot \sqrt{\sec(\pi a / 2t)}$

KA: شرایط max شدت تنش در سطح بیضی در A

c: نصف عرض زیر بیضی بیضی شکل

a: عمق زیر بیضی بیضی شکل

$3\sigma$ : اثر تمرکز تنش در A

1.12: ضریب اصلاح سطحی در A

Q : فریب اصلاح مربوط به بیضی =  $f(a/2c)$

$\sqrt{\sec(\pi a/2t)}$  : فریب اصلاح مربوط به صفحه که برای نسبت نسبتاً بزرگ  $\frac{a}{t}$  می باشد .

$K_{Ic}$  : از ثوابت ماده است . ( چقرمگی ) toughness

در طراحی از رابطی  $K_{Ic} = m\sigma_c \sqrt{\pi a c}$  . ما طول ترک مجاز را محاسبه می کنیم در نقطه شکست

در باربری ها قبل از اینکه ترک به این طول برسد باید قطعه را عوض کرد .

اگر بخواهیم  $\sigma_c$  را بدست آوریم از دستگاه ترک یاب یا توده به وقت آن استفاده می کنیم .

$$\sigma_{II} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} (\cos \theta/2 - \cos \theta/2 \sin \theta/2 \sin 3\theta/2)$$

بجای اینکه در زاویه  $\theta$  کار کنیم ، در رأس ترک کار می کنیم ( $\theta=0$ ) :

$$\sigma_{II} = \frac{KI}{\sqrt{2\pi r}}$$

از این بعد در جهت رشد ترک کار می کنیم . یعنی محور  $x$  در شکل های قبلی نه سایر جهات . (ص ۱۸)

مسئله - (آخرین فصل ۸)

$$\sigma = 350 \text{ MPa}$$

$$2a = \frac{5}{\pi} \text{ Cm}$$

$$\sigma_y = 500 \text{ MPa}$$


$$K = m \sigma \sqrt{\pi a}$$

نصف طول ترک  $\rightarrow m=1$  : ترک داخلی

$$K = 1 \times 350 \sqrt{\pi \times \frac{2.5}{100\pi}} = \dots \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$$



توزیع تنش در رأس ترک: (plane stress)

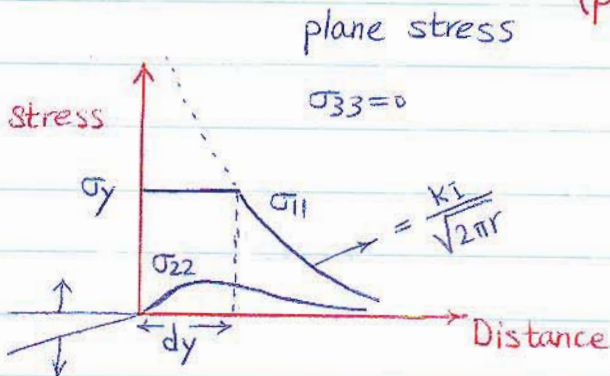

$$\sigma_{11} = \frac{KI}{\sqrt{2\pi r}}$$

به صفر نمی رسد: به تنش اعلی

می رسد.

در رأس تنش به  $\infty$  نمی رسد چون به تنش تسلیم یا شکست که برسد کار تمام است. (تغییر فرم)

پلاستیک رخ می دهد)  $\sigma_y$ : تنش تسلیم

تا فاصله  $dy$ ،  $\sigma \geq \sigma_y$ : تغییر فرم پلاستیک داریم. شکست ترد است  $\leftarrow$  تغییر فرم

ناچیز است (بیزان کار سختی ناچیز است): تا قبل از  $dy$ ،  $\sigma = \sigma_y$


معیار ترسکا:  $\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_y \rightarrow \sigma_1 = \sigma_y$

$\max(\sigma_{22})$ :  $r = \frac{\sqrt{2}}{2} a$

۱۴/۱۲/۱۲

$\sigma_{22}$ : از دو طرف به سطح می رسد و صفر میشود.

توزیع تنش در رأس ترک: (plane strain)

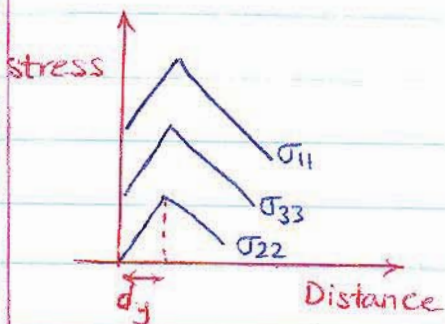


$$\sigma_{33} = \frac{1}{2} (\sigma_{11} + \sigma_{22})$$


$$\sigma_{11} - \sigma_{22} = \sigma_y \rightarrow \sigma_{11} = \sigma_{22} + \sigma_y$$

۱: جهت بارگذاری

منطقه‌ی تغییر شکل پلاستیک داریم اما کمتر از حالت قبلی.

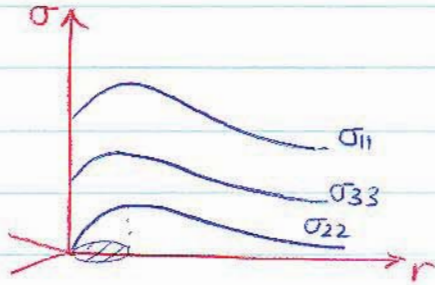

کاماسیری اندازه‌ی منطقه پلاستیک:

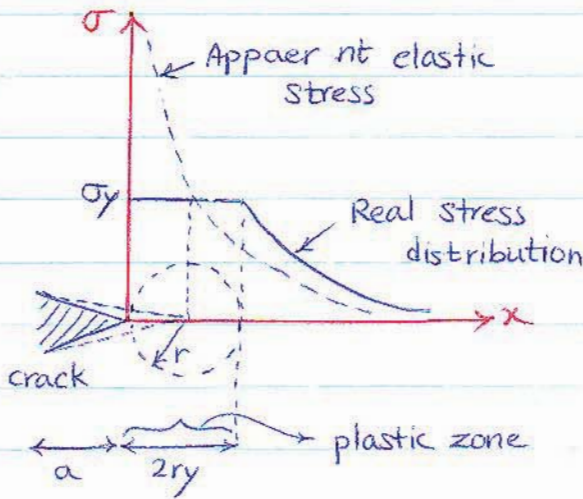

تغییر تنش در رأس ترک

$$\sigma_{11} = \frac{k}{\sqrt{2\pi r}}$$

$$\sigma_{11} = \sigma_y$$

$$\sigma_{11} = \frac{k}{\sqrt{2\pi r_y}}$$

استفاده از کار بالا ایراد دارد چون از روابط الاستیک جایی استفاده می‌کنیم که تغییر شکل پلاستیک

داریم. برای رفع این مشکل:

حدی ترک گترش با اندازه‌ی r داریم.

در حالت plane stress : از تساوی در  $\sigma_{11}$  : 
$$r_y = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{k}{\sigma_y} \right)^2$$


در نمودار بالا وقتی تنش  $\sigma_y$  می‌رسد تغییر شکل پلاستیک شروع می‌شود و در دیگر تنش‌ها

بسیار کمتر می‌شود. در اینجا از کار سختی صرف نظر می‌کنیم چون میزان تغییر فرم کم است.

در حالت plane strain نظری تغییر شکل را  $1/3$  حالت قبلی در نظری بگیرند.

$$r_y = \frac{1}{6\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2$$

در این مورد محاسبات سخت تر است.

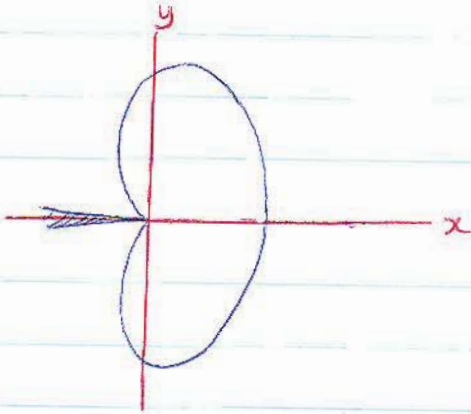

باید مقدار  $K$  را اصلاح کرد اگر تغییر فرم در

برابر طول ترک قابل ملاحظه نباشد.

$$K = m \sigma \sqrt{\pi a}$$

$$K_{eff} = m \sigma \sqrt{\pi(a+r_y)}$$

فاکتور شدت تنش مؤثر

$$m = f \left( \frac{a+r_y}{w} \right)$$

انبار عمل تغییر شکل پلاستیک بصورت بالاست :

$$r_y = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \left( 1 + 3 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$


$$K_{eff} \cong Y \left( \frac{a+r_y}{w} \right) \sigma \sqrt{\pi(a+r_y)}$$

$$K_{eff} = \sigma \sqrt{\pi \left[ a + \left( \frac{1}{2\pi} \right) \left( \frac{K_{eff}^2}{\sigma_y^2} \right) \right]}$$

برای ترک داخلی

$$K_{eff} = \frac{\sigma \sqrt{\pi a}}{\left[ 1 - \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{\sigma}{\sigma_y} \right)^2 \right]^{1/2}}$$

مدل پلاستیکی (نوار) داگدال (Dugdale) :

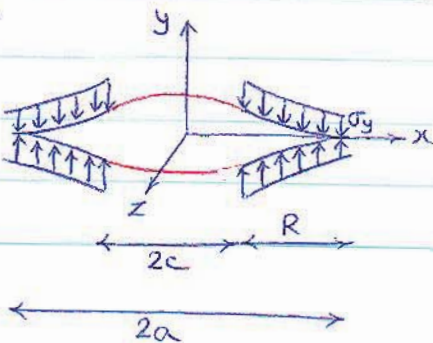

طول ترک داخلی :  $2c$

در حین رشد ترک، در منطقه‌ی تغییر شکل پلاستیک، ترک از خود مقاومت  $\sigma_y$  را نشان میدهد یعنی بازترک با طول  $2a$  بطور الاستیک رشد می‌کند.

$$\frac{c}{a} = \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{\sigma}{\sigma_{ys}}\right) \quad a = c + R$$

$$\frac{R}{c} = \sec\left(\frac{\pi}{2} \frac{\sigma}{\sigma_y}\right) - 1$$

$$\sigma \ll \sigma_y \rightarrow \frac{R}{c} \approx \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{\sigma}{\sigma_y}\right)^2$$

$$R = \sigma^2 \pi^2 c / (8\sigma_y)^2 = \pi k^2 / 8\sigma_y^2$$

$$\frac{\pi}{8} \sim \frac{1}{\pi} \rightarrow R = 1/\pi \left(k/\sigma_y\right)^2$$

$$R = 2r_y \quad \text{پس} \quad r_y = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{k}{\sigma_y}\right)^2 \quad R: \text{کل منطقه پلاستیک}$$

پس نتایج یکی است ولی ارزش‌ها متفاوت است.

ارتباط بین  $k$  و سرعت اثری:

$$\sigma = (2E_y / \pi a)^{1/2} \quad \text{plane-stress} \quad \text{برای موارد ۲}$$

$$\sigma = [E(2\gamma + \gamma_p) / (\pi a)]^{1/2} \quad G = 2\gamma + \gamma_p$$

$$\sigma \sqrt{\pi a} = \sqrt{EG} \quad K = \sqrt{EG} \quad (m=1)$$

$$\sigma = [EG / \pi a (1 - \nu^2)]^{1/2} \quad \text{plain strain}$$

$$K = \sqrt{\frac{EG}{\pi a (1 - \nu^2)}} \quad \text{حقیقی: } K$$

مسئله. چون ورق است : plane stress

$$r_y = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2$$

$$K = 1 \times 350 \sqrt{R \times \frac{2.5}{100\pi}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left( \frac{55.34}{500} \right)^2$$

$$= 55.34 \text{ MPa}$$


$$= 1.95 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.95 \text{ mm}$$

$$K_{eff} = \frac{K (\sigma \sqrt{t_1 a})}{\left[ 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{\sigma}{\sigma_y} \right)^2 \right]^{1/2}} = \frac{55.34}{\left[ 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{350}{500} \right)^2 \right]^{1/2}}$$

ترک مرکزی است

$$= 68.64 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$$


پس نمی توان چشم پوشی کرد

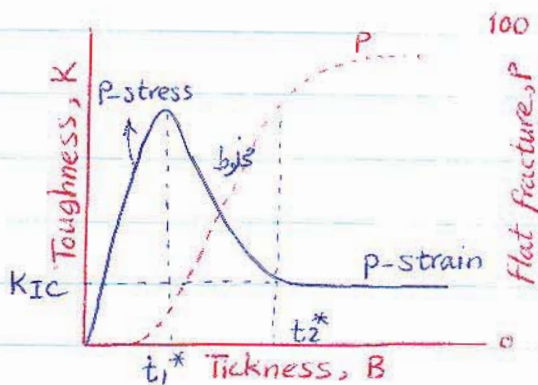

تغییرات چقرمگی با ضخامت:

$$P = \frac{100x}{B}$$

P درصد شکست تدر

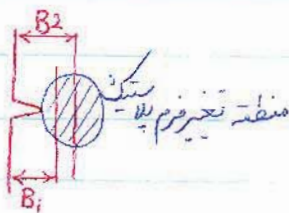

با افزایش ضخامت، منطقه تغییر فرم هم زیاد

می شود ← کار انجام شده زیاد می شود ←

چقرمگی زیاد می شود. (plane stress) بیک سطحی برای وقتی است که کل منطقه را پوشاند.

از این به بعد، منطقه ی پلاستیک کوچکتر و الاستیک بزرگتر می شود. در ضخامت های زیاد کار تغییر

شکل پلاستیک ناچیز می شود و KIC ثابت خواهد شد. علت: r\_y باید به  $\frac{1}{6\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2$  برسد

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r_y}{t} \leq 0.1 \quad p\text{-strain} \rightarrow r_y = \frac{1}{6\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2 \\ \frac{r_y}{t} \geq 1 \quad p\text{-stress} \rightarrow r_y = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2 \end{array} \right.$$

در هر دو حالت  $r_y \propto \left( \frac{1}{\sigma_y} \right)^2$  پس یکی از عوامل موثر تنش تسلیم است.  $\sigma_y$  زیاد باشد

ممکن است در ضخامت‌های کم به  $p\text{-strain}$  برسیم. (برخلاف بنوار قبلی)

برعکس برای  $\sigma_y$  کم، در ضخامت‌های زیاد ممکن است به  $p\text{-stress}$  برسیم.

در حالت مخلوط در کنارها شکست نرم ( $p\text{-stress}$ ) و در وسط که معمولاً شکست ترد

است ( $p\text{-strain}$ ) داریم. ۸۹/۱۲/۱۴

تعیین چقرمگی شکست در شرایط کرنش صفحه‌ای:

نکات مهم:

۱- ضخامت نمونه باید با اندازه‌ای باشد که از اثر لبه‌ها برشی بر چقرمگی صرف نظر شود.

۲- اندازه‌ی منطقه‌ی پلاستیک در شکست باید نسبت به سطح نمونه کم باشد تا نمونه را بتوانیم در

حالت الاستیک بررسی کنیم.


۳- ابعاد منطقه‌ی پلاستیک نسبت به طول ترک نباید زیاد باشد تا بر مقدار چقرمگی تأثیر داشته باشد.

نمونه‌های استاندارد چقرمگی شکست:

ابعاد را داریم بلکه نسبت بین طول‌ها را داریم.

\* فرمول‌ها در ضمیمه کتاب می باشد.

تعیین چقرمگی شکست:

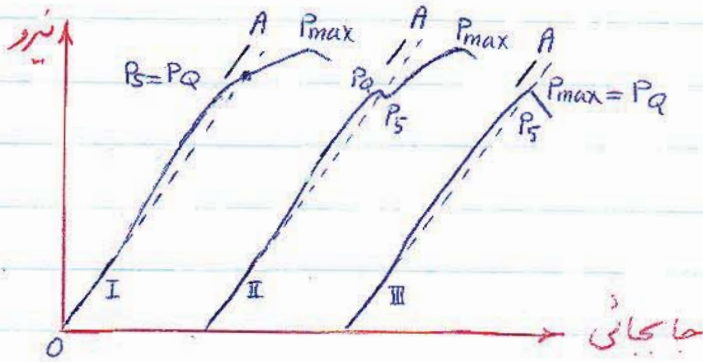

خطی با  $S$  اختلاف نسبت به خط الاستیک رسم می کنیم. محل برخورد با منحنی  $P_5$

(کمتر از الاستیک؛ یعنی ترک 2 رشد پیدا کرده است)

اگر قبل از  $P_5$  نقطه ای بزرگتر از لحاظ نیرو وجود نداشت:  $P_5 = P_Q$

شرط لازم:  $\frac{P_{max}}{P_Q} \leq 1.1$  برای p-strain بودن. قدم بعدی محاسبه  $K_Q$

$$K_Q = \frac{P}{Bw^{1/2}} f\left(\frac{a}{W}\right) \quad \text{باراشتن} \quad K_Q \text{ بدست می آید.}$$

قدم بعدی:  $K_Q$  ،  $K_{Ic}$  چیست یابند؟ برای این کار:  $B, a \geq 2.5 \left(\frac{K_Q}{\sigma_y}\right)^2$  (p-strain)

اگر اینطور بود  $K_Q = K_{Ic}$  و آزمایش تمام است.

اگر یکی از آنها برقرار نبود یعنی p-strain نبوده و باید آزمایش را تغییر داد: باید طول ترک

یا ضخامت افزایش یابد.


جای رابطه  $B, a$  در بالا می توان از رابطه زیر هم استفاده کرد:

$$r_y = \frac{1}{6\pi} \left( \frac{K}{\sigma_y} \right)^2 \quad B, a \geq 2.5 \times 6\pi r_y = 15\pi r_y \approx 50 r_y$$

در نوع II، قبل از  $P_5$  نقطه ای داریم که از  $P_5$  از لحاظ نیرو بیشتر باشد و آنرا  $P_4$  قرار

می دهیم. در نوع III هر سه روی هم منطبق اند و  $\frac{P_{max}}{P_4} = 1$  است.

علت اینکه ابعاد در نمونه نداریم: اگر  $p$ -strain نبود با تغییر  $k$  پارامتر، نتیجه هم تغییر میکند.

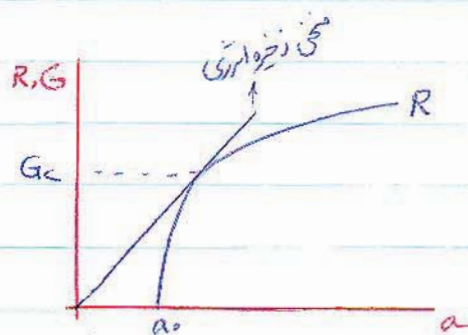

تعیین چقرمگی شکست در تنش صفحه ای:

$$\text{در حجم ترک دار وقتیکه} \quad \frac{\partial G}{\partial a} = \frac{\partial R}{\partial a} \quad \text{ناپایداری}$$

راخ می رود.

در این حالت ممکن است ترک قبل از شکست برآرایی رشد کند بنابراین تعیین  $\max$  شدت


تنش شکل خواهد بود. چون طول بیشترین ترک برای ما مشخص نیست. بنابراین باید خطای

را به عنوان ناپایداری تعریف کنیم. رابطی بالا (ایردین) مطابق رابطی گرفته شده است.

$G_c$ : چقرمگی شکست در خطی ناپایداری. در  $p$ -stress چقرمگی شکست زیاد است و بنابراین

تغییر شکل پلاستیک زیاد است.

اثر طول ترک:

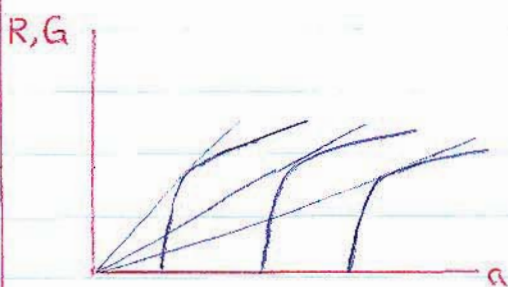


با تغییر ابعاد چقرمگی شکست تغییر میکند.

مثل برخورد تغییر کرده. (مماس ها)



اثر عرض نمونه :

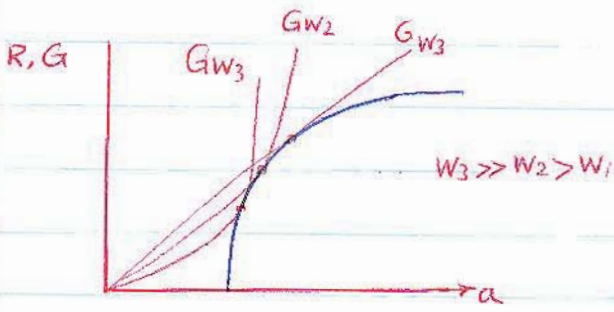

↑ ضخامت ← چقرمگی شکست ↑


رواقتی تغییر می شود در p-stress ابعاد تأثیر

دارد. انبار p-strain ،  $K_{IC}$  ثابت است.

رنگه R-a رای رهر.

حل تلافی رای فرایم ← نیز راداریم و محور عموری نمودار  $E \frac{\delta t}{P} - \frac{a}{W}$  بدستی آید. برای



جذب نقطه بجهن طریق عمل می کنیم.

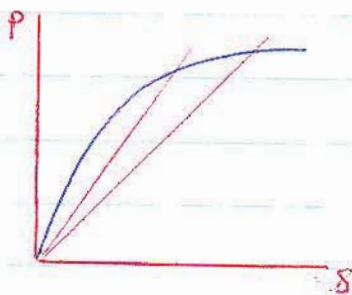

$$P = n \delta \quad ; \quad c = \frac{1}{n}$$


$$c = \frac{\delta}{P} \quad ; \quad \text{سازگاری (Compliance)}$$

باراشن P و c ،  $\delta$  بدستی آید ←  $\frac{a}{W}$  بدستی آید. و معنی  $E \frac{\delta t}{P} - \frac{a}{W}$

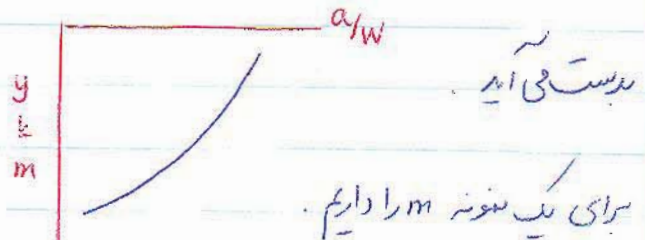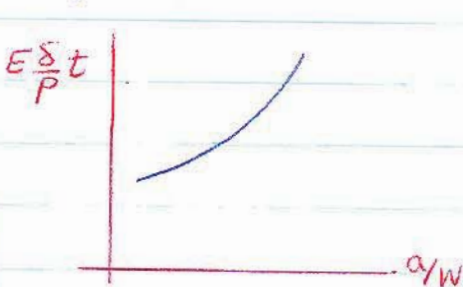

برای یک نمونه m راداریم.

قدم بعدی بدستی آوردن G است.  $(m = f(\frac{a}{W}))$   
 $(K = m \sigma \sqrt{t a})$

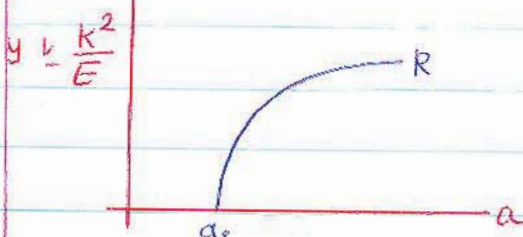

$$\frac{K^2}{E} = G \quad ; \quad K = \sqrt{EG}$$

خط G از رابطه ای گرفته می شود.

تعیین چقرمگی شکست با استفاده از COD : crack opening displacement

COD : میزان باز شدن دهانه ترک



$$2V(c) = \frac{8\sigma_y c}{\pi E} \ln \left( \sec \frac{\pi\sigma}{2\sigma_y} \right)$$

if  $\sigma \ll \sigma_y$  (شکست ترد)  $\ln x \sim x-1$

$$\frac{R}{c} \sim \frac{\pi^2}{8} \left( \frac{\sigma}{\sigma_y} \right)^2, \quad \frac{R}{c} = \sec \left( \frac{\pi}{2} \frac{\sigma}{\sigma_y} - 1 \right)$$

$$2V(c) = \frac{k^2}{E\sigma_y} = \frac{g}{\sigma_y} \quad g_c \cong 2\sigma_y V(c) \quad \text{or} \quad g_c \cong n\sigma_y \cdot 2V(c)^* \quad (1 < n \leq 1.5-2)$$

وقتی ناپایداری اتفاق می افتد که General yielding اتفاق افتد (تسلیم عمومی)

این محاسبات برای حالت p-stress است :  $g_c = 2\sigma_y V(c)$

p-strain :  $1 < n \leq 1.5-2$       p-stress :  $n=1$

ممکن است طول ترک در عرض نمونه یکسان نباشد در نتیجه در عرض ترک در تمام نقاط تسلیم اتفاق

نیفتد. تسلیم کلی وقتی اتفاق می افتد که تمام عرض ترک به تسلیم رسیده باشد. اینکه تسلیم کلی

اتفاق افتاده یا خیر باید با مقطع زدن و سائوگرافی آنرا تشخیص دهیم.

$$J = \frac{2}{b} \int_0^{\delta_c} P d\delta_c$$

(I)  $J = \frac{2A}{Bb}$  : نمونه‌های خمشی (II)  $J = \frac{2A}{Bb} \left[ \frac{1+\alpha}{1+\alpha^2} \right]$  نمونه‌های کششی

$$\alpha = \sqrt{\left(\frac{2a_0}{b}\right)^2 + 2\left(\frac{2a_0}{b}\right) + 2} - \left(\frac{2a_0}{b} + 1\right)$$

در حالت کلی این روش برای p-stress است. برای p-strain هم قابل استفاده است.

این روش بر مبنای انرژی در رأس ترک است. ضخامت: B


P: نیرو بر واحد ضخامت. b: لیگامنت یا انرژی باقی‌مانده

a<sub>0</sub>: طول اولیه‌ی ترک یا فاق. δ<sub>c</sub>: تغییر مکان نمونه‌ی فاقدار



برای محاسبه: ابتدا نمونه‌ی فاقدار را تحت بارگذاری خمشی قرار می‌دهیم تا در رأس فاق، ترک

وجود آید ← ابتدا باعث می‌شود M (شعاع رأس ترک) کم شود تا بر چسبگی تأثیر نداشته

باشد و هم: می‌توان میزان رشد ترک را بدست آورد.

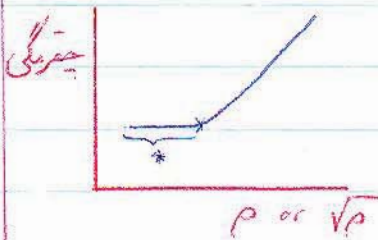

سپس بخشی P بر حسب δ<sub>c</sub> را رسم می‌کنیم.

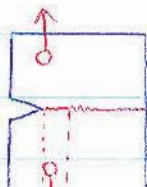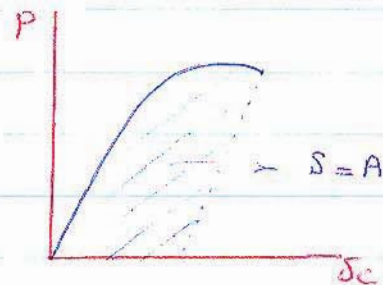


بعد مجدداً نمونه را تحت بارگذاری خمشی قرار می‌دهیم. بعد در نمونه شکست ایجاد می‌کنیم.



برای محاسبه δ<sub>c</sub>، مرزین در ترک خمشی را اندازه گرفته و میانگین

آن دورادست می آوریم. برای نمونه اول:  $\Delta a_1, J_1$ . سپس برای نمونه بعدی تا 4, 5

نتیجی  $\Delta a_n, J_n$  بدست آید. بیگانهت زیر میکروسکوپ قابل اندازه گیری است.

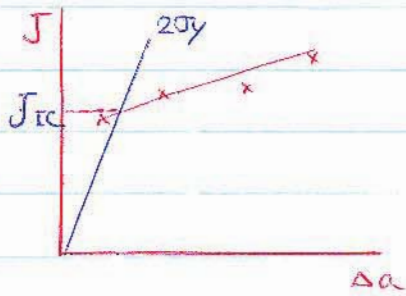

در مرحله بعد نمودار  $J - \Delta a$  را رسم می کنیم.

شکست سرد ← p-strain مد نظر است.

شرط p-strain بودن:

$$B, b \geq (25 - 50) \frac{J}{\sigma_y} \quad \Delta a \text{ از } J \text{ تقاطعی کنیم، انتخاب می کنیم که در رابطه}$$

قوی صدق کنند. سپس از مبدأ مختصات خطی با شیب  $(2\sigma_y)$  رسم می کنیم: blunting line

محل برخورد  $J_{IC}$  است.  $K = \sqrt{\frac{EG}{1-\nu^2}}$  در حالت p-strain  $K$  بدست می آید ←



علت رسم خط  $2\sigma_y$ :

$$g = 2\sqrt{ic} \sigma_y$$

$$g = CoD \cdot \sigma_y = 2 J \cdot \sigma_y = 2\sigma_y \Delta a$$

$$g = 2\sigma_y \cdot \Delta a$$

$r_y$ : طول منطقه پلاستیک

در تغییر فرم پلاستیک اگر از روابط الاستیک بخواهیم استفاده کنیم: ترک بطور الاستیک باندازی

$r_y$  رشد میکند. در اینجا کار سختی هر فنظر شده چون تغییر فرم کم است. اگر بخواهیم کار سختی را در


$$\sigma_{Flow} = \frac{\sigma_y + \sigma_{UTS}}{2}$$

نظر بگیریم، خطی با شیب در برابر تنش میدان رسم می کنیم.

درست گفته شده، خستگی دوم برای نواری که در اثر دما تغییر رنگ می دهند، لازم نیست. بنابراین

مرزین خستگی اول در کل تغییر رنگ را برای این مواد در نظر می گیریم.

اگر ابزار اندازه گیری طول ترک را داشته باشیم میتوان از یک نمونه استفاده کرد :

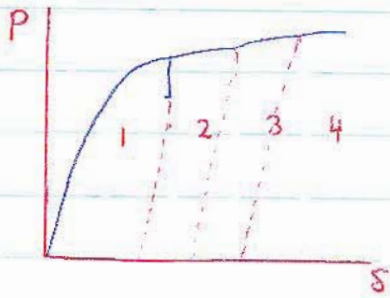


در بارگذاری ، ۱۰ درصد بارگذاری را کاهش می دهیم

بعد باید طول ترک را به روش غیر مخرب اندازه گرفت .

دوباره همین کار را ادامه می دهیم .

$$a = a' = \Delta a$$

فان اولیه خستگی

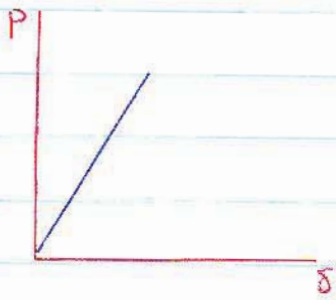

سازگاری  $P = n\delta$  ;  $c = \frac{1}{n}$


$$\delta = P \cdot c$$

در هر مرحله ، سبب همان مرحله را در نظر می گیریم . چون نمونه ها

دارای ترک هستند ، این سبب ها نام مادی نیستند .


آخرین روش : آزمایش ضربه :

وجود فان ← تمایل به شکست ترد زیادهیور .

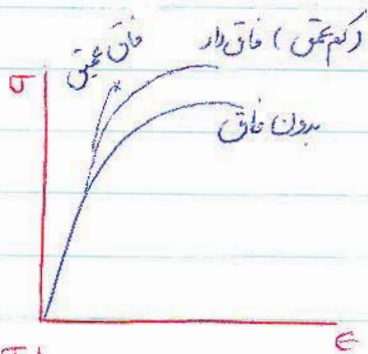

notch - strengthening

این نمونه قابلیت انعطاف دارد .

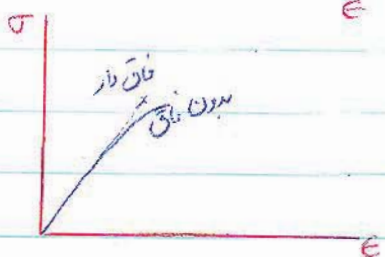

notch - weakening

نمونه با قابلیت انعطاف کم :

یعنی استحکامش هم کم می‌شود. پس notch رو تأثیر داره: بالاترین استحکام و عکس



دوروش برای استحکام فریب: ISO - sharpy

در sharpy نمونه  $10 \times 10 \times 55 \text{ mm}$  با فاق  $\nabla$  شکلی. عمق فاق  $0.02 \text{ mm}$  و شعاع

فاق:  $0.2 \text{ mm}$

در ISO:  $10 \times 10 \times 75 \text{ mm}$  فاق با فاصله  $27 \text{ mm}$  از بالا قرار داشت.

K را در حالت p-strain می‌فاهیم. پس آزمایش را در دمای انجام می‌دهیم که شکست صدمه‌رصد

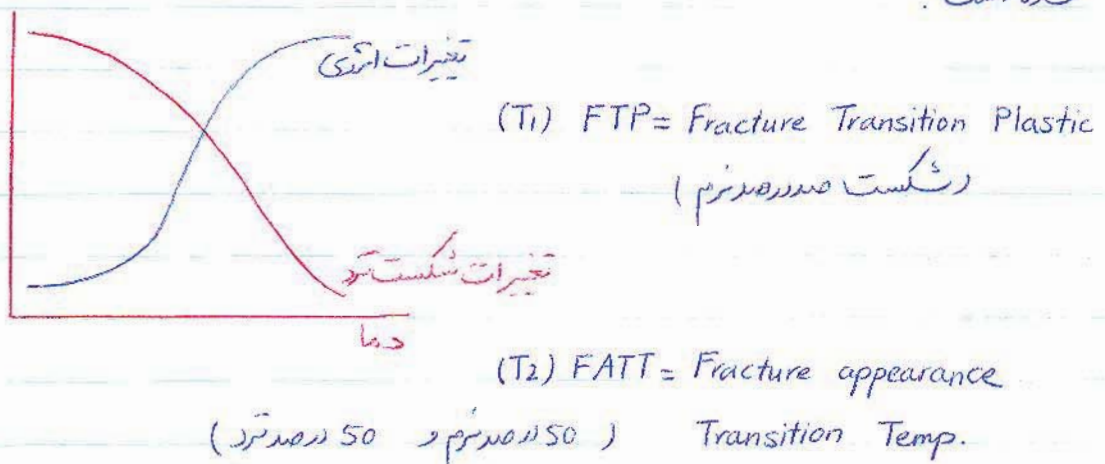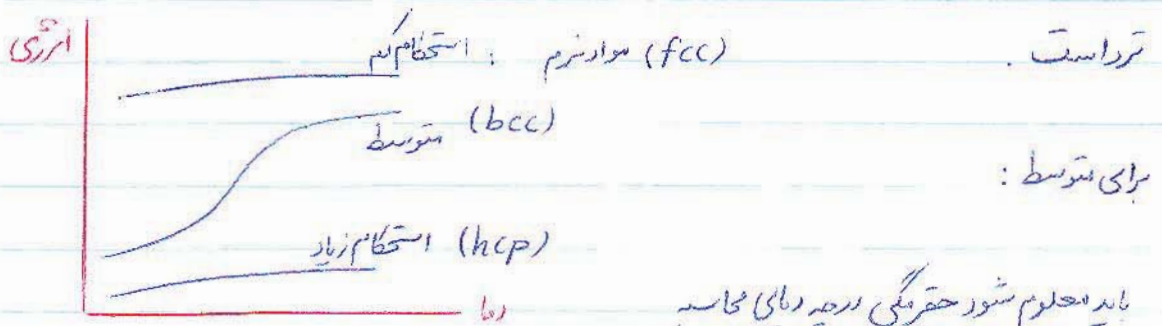

$T_3 = NDT = Nil \text{ ductility Temp.}$   
(شکست صدمه‌رصد)

$$T_4 = \frac{T_1 + T_3}{2}$$

$T_5 = 15 \text{ (ft. lb)}$   
دما بر مبنای میزان انرژی

T<sub>5</sub> و T<sub>3</sub> هم هستند چون در منطقه‌ی ترد هستیم. بیشتر روی T<sub>3</sub> کار می‌کنیم. با تعیین NDT

اثری شکست را می‌خوانیم. از اثری ضربه، K بدست می‌آید. ص ۳۹۸.

دمای تبدیل ثابت نیست و با عواملی تغییر میکند:

۱- اندازه‌ی دانه: دانه‌های ریز، دما را به چپ می‌برد. (افزایش چقرمگی) { کاهش دمای تبدیل

و قابلیت کاربرد زیاد میشود { درج وسیعی از دما کاربرد خواهد داشت.

۲- عناصر آلیاژی: منورار به سمت راست می‌رود. (کاهش چقرمگی). نیکل در فولاد برعکس

عمل میکنند.

۳- ابعاد نمونه: بزرگتر: به سمت p-strain می‌رود. شکست ترد: به سمت راست

می‌رود و دمای تبدیل زیاد میشود.

۴- جهت آماده‌سازی نمونه: نمونه‌ی لوزی ← جهت دانه‌ها در راستای لوزی کشیده شدن دانه‌ها

notch عمود بر راستای دانه‌های کشیده شده: چقرمه تر است چون در این حالت موانع (میزوانه‌ها)

۱۲ / ۱۲ / ۸۶

زیاد هستند سر راه رشد ترک.

\* سایر آزمایشات:

به علت کوچک بودن نمونه‌های ضربه نتایج همیشه با مقادیر واقعی یکسان نیست. از اینرو از آزمایشات

دیگر استفاده میشود: روش انفجاری - وزنی سقوطی - پارگی دینامیکی

روش انفجاری: روی صفحه ای به ابعاد  $14 \times 14 \times 1$  in یک درز جوش سرد ایجاد و پس از قرار گرفتن

روی قالب تحت بار انفجاری (دینامیکی) قرار می گیرد.

NDT: بالاترین دمایی است که شکست سرد تالی بهی صفحه پیش می رود.

FTE: دمایی است که شکست سرد تالی به گسترش نمی یابد. (بالاترین دمایی گسترش شکست تحت تنش کششی

FTP: بالاترین دمایی که بیشتر از آن پارگی نرم رخ می دهد.

روش وزن سنجی سقوطی:

درز جوش سرد و کوتاهی بر صفحه ای به ابعاد  $3.5 \times 14 \times (5/8 - 1)$  in ایجاد ترک کوچکی در آن ایجاد می شود.

پس تحت بار دینامیکی ناشی از سقوط وزنه قرار داده می شود. اگر ترک در وجه کششی در امتداد عرض



صفحه تالی به گسترش یابد، در اکثر از NDT است. با تکرار آزمایش دقیقاً می توان NDT را

بدست آورد. درز جوش مرکز تنش ایجاد می کند و مثل notch باعث شکست سرد می شود

چون تنش های سه بعدی ایجاد می کند.

روش پارگی دینامیکی برای تعیین NDT:

مثل آزمایش شارپی است (آدنک) اما نمونه ضخیم تر است. جوش بدون ترک و سرد شده است.

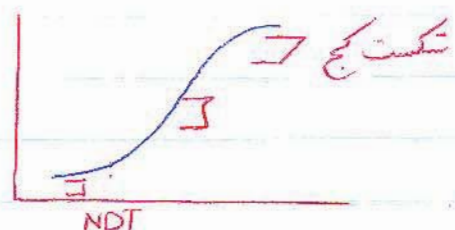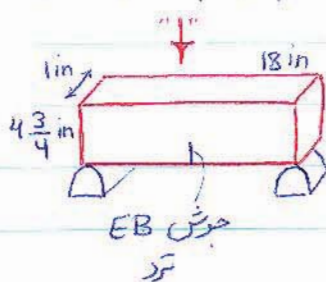



آزمایش توقف ترک (رابرتسون):

نمونه ای با عرض 6 in تحت بار کشسان یکنواخت قرار می گیرد. گسترش ترک ترد با اعمال بار ضربه ای

در طرف سرد شروع و با پیشروی به سمت گرم در نقطه ای متوقف می شود. دمای آن نقطه، معیار دمای

توقف ترک یا CAT نامیده می شود. آزمایش بر روی فولادهای نرم نشان می دهد که در زیر دمای NDT

دمای توقف ترک مستقل از دماست اما سطح تنش برای توقف ترک کم است و اگر تنش از 8-5

بیشتر باشد شکست ترد رخ میدهد.

بهبود چقرمگی شکست:

افزایش تمایل به شکست ترد

ویژگی اصلی

کودالاسی

یونی

فبری

پیوند الکترونی

بلورهای با تعداد کمتر

بلورهای فشرده

ساختار بلوری

تنظیم در برید


تنظیم کوتاه برید

طول جاد تصادفی

میزان نظم

(مستویها مستقل از هم هستند)

روی ماده چه کار کنیم تا چقرمگی شکست بیشتر شود؟

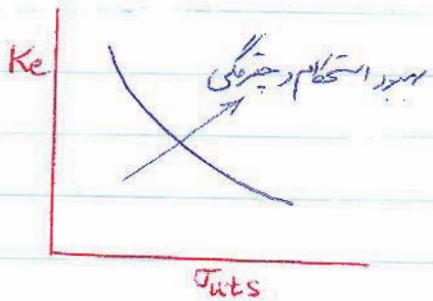

مکانیسم های چقرمگی خارجی:

۱ - مخرب کردن و طولانی کردن مسیر ترک ← افزایش انرژی (توسط ذرات در زمینه)

۲ - چقرمگی ناشی از استحاله های مازی

4- ایجاد حفره در منقته‌ی ترک


3- چقرمگی ناشی از ریز ترک‌ها

5- بسته شدن ترک در اثر تغییر شکل پلاستیک

7- سرش فصل مشترک سطح ترک در حال لغزش

6- پل زنی (چقرمگی رشته‌ای)

1- چقرمگی و ناهمسانی ساختمانی:

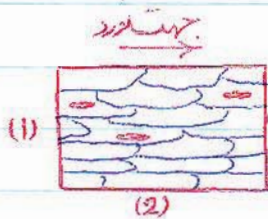

در جهت عمود، راندها کشیده می‌شوند + آخال


اگر notch در منقته‌ی (2) باشد، چقرمه تراس است چون

موانع بیشتری می‌بینند. جهت عمود بر جهت تغییر شکل چقرمه تراس است. در عمود آخال هم هم‌طور

است. در حالت چقرمگی بیشتر از حالت  $\rightarrow$  است.


2- بهبود ترکیب شیمیایی یا تبدیلی آلیاژ و کنترل عملیات ذوب:

وجود عناصری مثل گوگرد، فسفر، چقرمگی را کاهش می‌دهد. در سوپر آلیاژها باید در حد ذوب

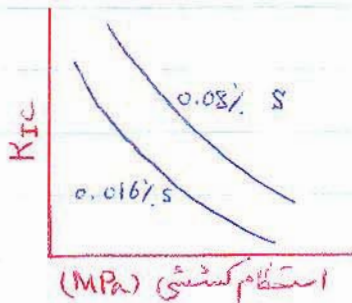

کنیم

3- اثر کسر حجمی نازوم:

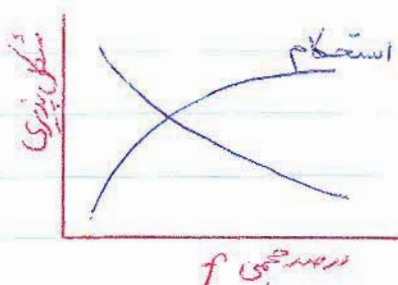

اگر استقامت 500MPa کفایت نماید به 700MPa برسم چون چقرمگی (KIC) کاهش می‌یابد.

4. بدست آوردن بهترین ساختار جهت حداثر چقرمگی:

دورسته: آلیاژهای آهنی - غیر آهنی

\* آلیاژهای آهنی:

کربن: عامل فعال سختی پذیری - مقاوم کننده از طریق محلول جامد، کارسیدها هم چنین به استحکام دهنی

لنگ می کنند اما در جوانه زنی ترکها نیز نقش دارند - کاهش چقرمگی

نیکل: افزایش چقرمگی      Cr و Mo: کارسیدزا - کاهش چقرمگی

Mn: افزایش چقرمگی      Si: اکسیدازا - دمای تبدیل را کاهش - کاهش چقرمگی


فولادهای Maraging: ساختار ماتنتزیمی + عملیات پیرسازی برای افزایش استحکام

Al: افزایش چقرمگی      Ti: کاهش چقرمگی

\* آلیاژهای غیر آهنی: (مثل Ti-6Al-4V): در کتاب

در این آلیاژ فاز  $\beta$  نیمی پایدار مناسب ترین فاز است. آلیاژهای  $\alpha + \beta$  بدترین حالت را

دارند: استحکام بالا اما چقرمگی پایین.

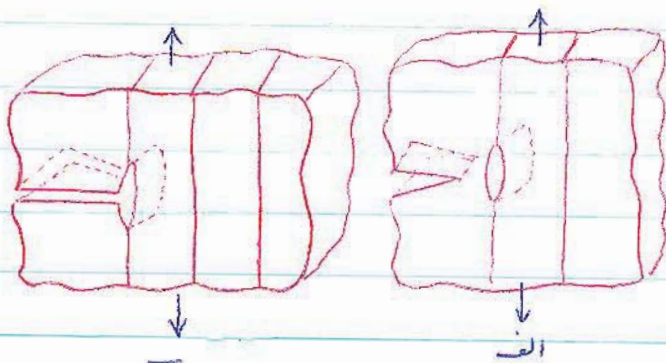


5. کاهش تنش در رأس ترک:

(استفاده از فصل مشترکهای ضعیف)

در رأس ترک تنش‌ها سریع‌تر می‌شود. تنش در جهتی موجب باز شدن فصل مشترک شده

و به حالت  $p$ -stress (ب) می‌رسیم ← افزایش چقرمگی


حالت دیگر تقسیم کردن فصل مشترک بصورت زیر است.

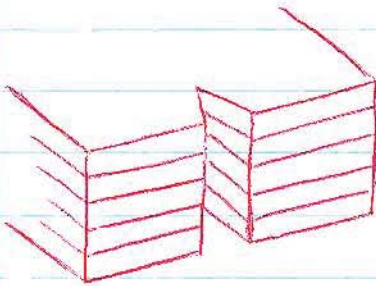

تعداد لایه‌ها بیشتر ← افزایش چقرمگی

چون ضخامت هاکم است ← از  $p$ -strain

$p$ -stress می‌رسیم.

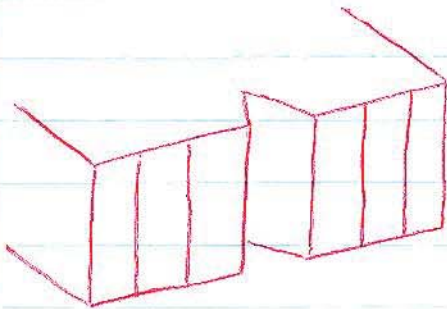

حالت بعدی هم "کوتاه عمقی" است.

روباره  $p$ -stress می‌رسیم.


در لوله‌های تغذیه، لوله از چند قسمت تشکیل می‌شود

تا ترک سریع رشد نکند (ترک منحرف می‌شود)

پس در عمل از فصل مشترک ضعیف استفاده می‌کنند.

۱۶/۱۲/۲۶

6. ریز کردن دانه‌ها:

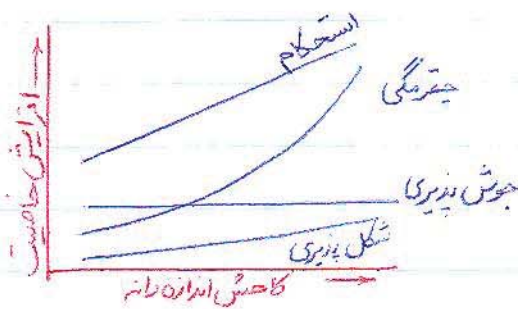

بیش شکست ترد است ( $p$ -strain)




به دلیل چقرمگی زیاد می‌شود بار ریز کردن دانه‌ها:

(۱) تعداد مرزها (موانع جلوی رشد ترک) زیاد می‌شود.

2) ترک های اولیه داخل دانه ها هستند و طول ترک محدود به اندازه دانه می شود و K در برابر K<sub>IC</sub>

بی رود. (در اینجا عرض مطرح نیست)

\* دمای تبدیل با زیر کردن دانه ها، کم می شود.

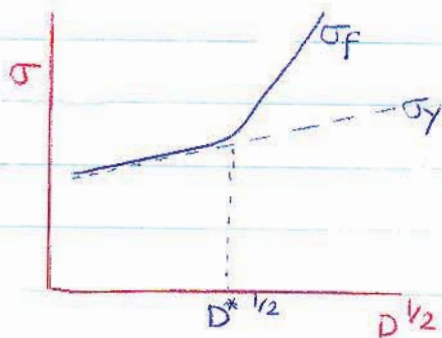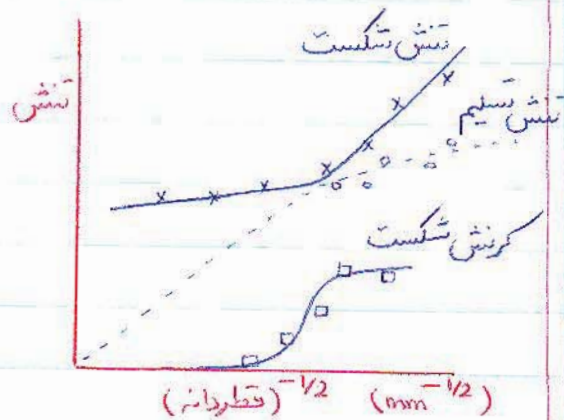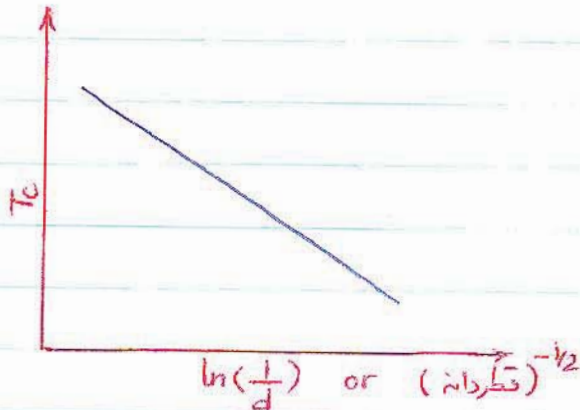

در زیر تراز  $D^*$  ابتدا به  $\sigma_y$  می رسیم و بعد به  $\sigma_f$


یعنی تغییر شکل پلاستیک داریم. هر چه اصطلاح  $\sigma_y$  و  $\sigma_f$  بعد از  $D^*$  (زیرتر) بیشتر باشد

$$\sigma_{ys} = \sigma_i + K_y d^{-1/2}$$

بتر است.

$$\sigma_f \sim \frac{4G\gamma_m}{k_y} d^{-1/2}$$

چه کار کنیم هم چقرنگی و هم استحکام زیاد شود؟

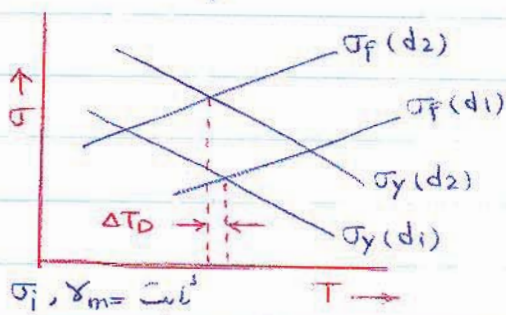


محل برخورد  $\sigma_f$  و  $\sigma_y$  دمای تبدیل را نشان می دهد.

با زیر کردن دانه های توان این کار را کرد. هم  $\sigma_y$

زیادتر است و هم دمای تبدیل کاهش یافته ← چقرنگی زیادتر شده است


$\sigma_i$ : تنش اصطکاکی : تنش لازم برای

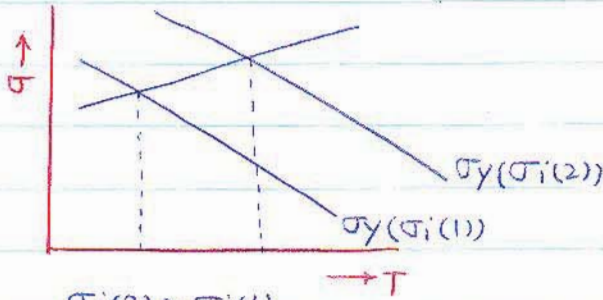

$\sigma_i(2) > \sigma_i(1)$   
ثابت  $d, \gamma_m =$

شروع حرکت نایجابی با درعیاب مرزانه  
غیر از مرزانه، هر عابلی استحکام را زیاد کند،

$\sigma_i$  زیاد می‌شود : زرات نازدوم

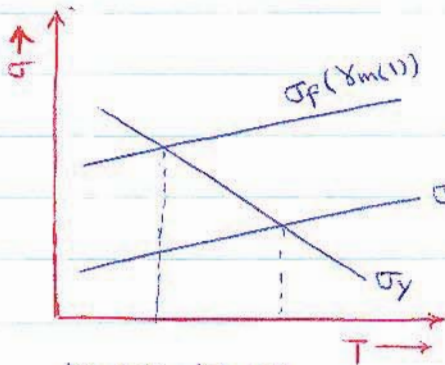

$\gamma_m(1) > \gamma_m(2)$   
ثابت  $d, \sigma_i =$

استحکام زیاد شده است اما چقرنگی کاهش یافته است

دمای تبدیل کم شده و چقرنگی زیاد

شده اما استحکام ثابت مانده است.

پس تنها عامل برای پاسخ به سوال قبلی، ریز کردن



$\gamma_m$ : تغییر شکل پلاستیک در رأس ترک است. می‌توان با

دانه‌هاست

اثرایش سرعت نایجابی‌ها و تغییر دما، می‌توان  $\gamma_m$  را تغییر داد.

دما زیاد شود  $\leftarrow \gamma_m$  زیاد می‌شود.

### ترکیب‌های متالورژیکی :

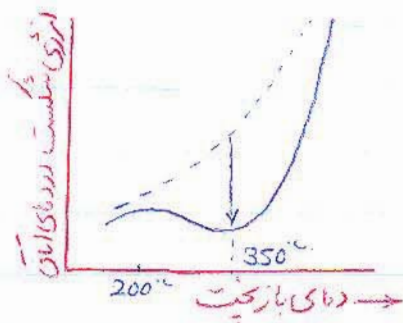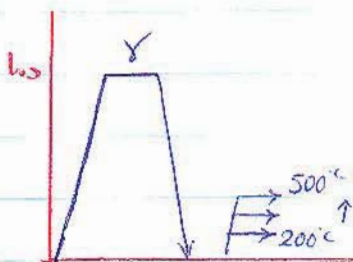

بالچار مارتنزیت انرژی

سختی کاهش می‌یابد

و باید بازچیت شود

هر چه دمای بازیخت زیاد شود، انرژی هم زیاد می‌شود فقط در یک دمای این مورد کاهش می‌یابد.

علت اصلی این پدیده: (این پدیده در فولادهای آلیاژی دیده می‌شود)

- حدایش عناصر ناخالصی در مرز دانه‌ها مثل  $Sn, P, S, N, Sb$  ← کاربردها تردتر

می‌شوند.

- شرایط تری با شروع رسوب‌های سختیت همراه است.

- این تری ناشی از رسوب کاربردها در مرز دانه‌های لا اولیه است که با  $P$  و  $S$  ... سرد شده اند.

- جهت جلوگیری باید از بازیخت کردن مارتنیت در این محدوده دمای جلوگیری کرد.

- افزودن  $Mn, Si$  دمای تری - دماهای بالاتر انتقال می‌دهد. ← از فریت بازیخت در دمای  $350^\circ$

می‌توان استفاده کرد. (ب/ 1.5 - 2 سیلیسیم، این دما را تا  $400^\circ$  افزایش می‌دهد.)

### تری تپ (TE):

این تری در فولادهای آلیاژی که به آهستگی درگت‌های دمای  $400 - 600^\circ$  سرد و یا بطور تنگ دما

گرم شوند رخ می‌دهد.


این تری همراه با افزایش دمای تبدیل تری به نرمی و سفتی مرز دانه‌ای است. (مرزهای لا اولیه)

ناخالصی دارد

این تری در فولادهای آلیاژی تجاری رخ می‌دهد. تری در اثر حدایش عناصری مثل  $Sn, P, Sb$  و

$As$  (به ترتیب دت) در مرز دانه‌های لا اولیه به هنگام نگهداری درگت‌های ناپای قوی می‌باشد.

تأثیر زمان نگهداری بر میزان استهلاک دمای تبدیل:

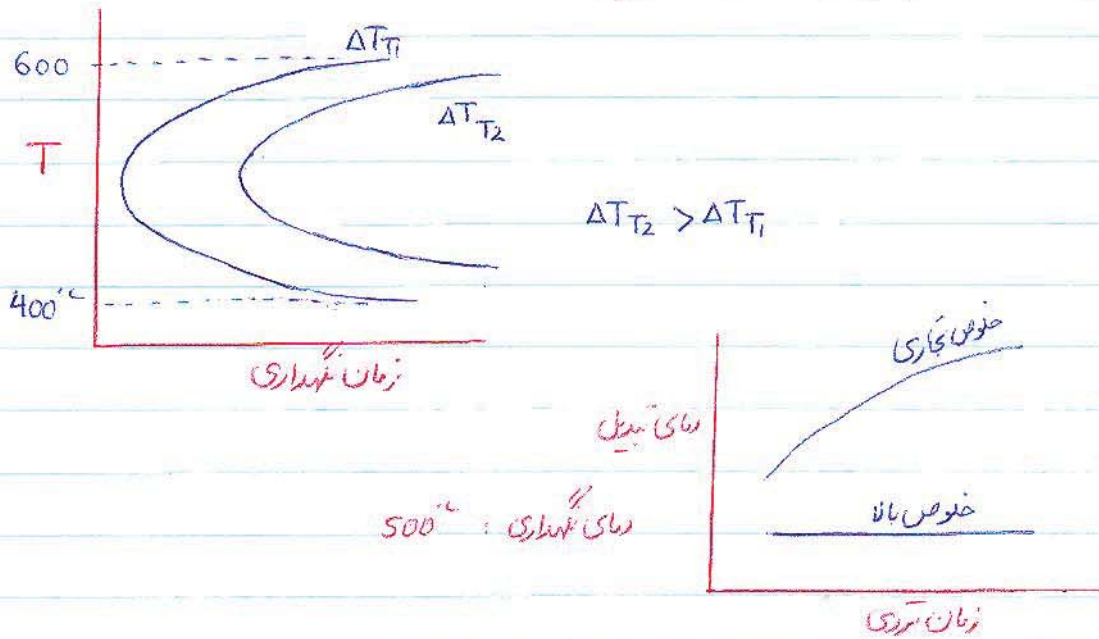

استهلاک بدترین تأثیر را دارد. (کمترین چقرمگی را می‌دهد در یک حد معین نسبت به دیگر حالت‌ها)

ترک‌های ناشی از حمله:

مشخص شده که وقتی ضریب شدت تنش اولیه به مقدار زیادی کمتر از  $K_{IC}$  باشد، شکست رخ می‌دهد.

این نوع شکست معمولاً در اثر رشد ترک‌ها به ابعاد بحرانی است و در نتیجه ضریب شدت تنش اولیه به مقدار

$K_{IC}$  می‌رسد. رشد ترک می‌تواند با افزایش‌های مختلفی رخ دهد. مکانیسم رشد ترک‌های زیر بحرانی ناشی

از واکنش متقابل بین تنش استاتیکی دقیق است. از جمله SCC، ترمز هیدروژنی (HE) و ترمز


خفربایع (LME).

ترمز هیدروژنی:

هیدروژن با مکانیسم‌های مختلفی باعث ترمز شدن مواد می‌شود:




مکانسیم های فشار سطحی، فشار زیاد ناشی از تکثیرهای گازی هیدروژنی باعث رشد ترک می شود.  
 در محیط های هیدروژنی کم فشار، هیدروژن کمتر نسبت تنش به مناطق با تنش کششی سه بعدی نفوذ کرده و  
 برای کاهش استحکام چسبندگی با فنر واکنش می دهد.  
 هیدروژن بخاطر کاهش انرژی سطحی با سطوح داخل فنر (سطوح آزاد) واکنش می دهد.  
 محل های جایابی هیدروژن:

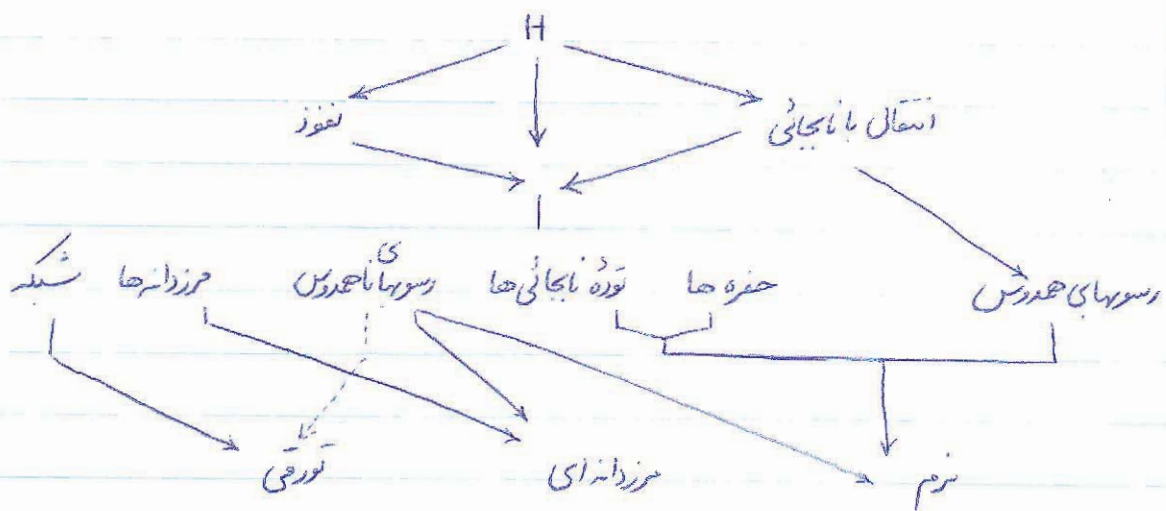

۱۷، ۱۱، ۱۸

رشد ترک نسبت به زمان در محیط های مختلف:

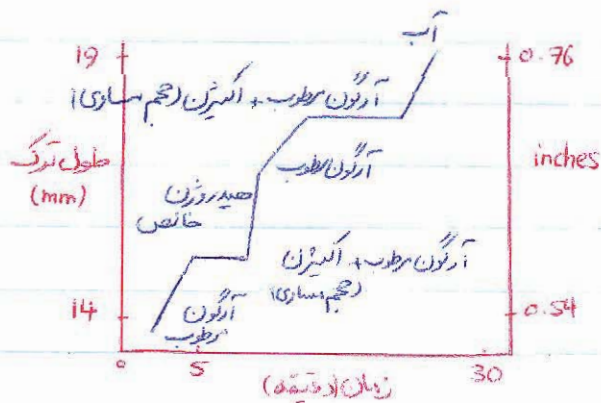


در محیط های H<sub>2</sub> خالص، آب و Ar برطوب

اتریش طول ترک داریم اما در محیط حاوی O<sub>2</sub>

بدلیل اکسید شدن سطح فولاد، اتریش طول

ترک نداریم. در محیط حاوی H<sub>2</sub> سبب متقی بیشتر است.

نوع شکست در محیط هیدروژنی:

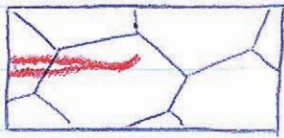

شکست (رون رانه ای) K متوسط



K بالا

(شکست نرم) - هم یونین حفره ها



K کم

(شکست مرز رانه ای)

K کم ← فرصت مناسب وجود دارد برای تقویت هیدروژن در مرز رانه ها

ترری هیدروژن - حیدر عامل بستگی دارد:

۱- موقعیت اولیه و فرم هیدروژن (بصورت گازی یا محلول یا ...)

۲- واکنش های جایگامی هیدروژن از محل تولید به محل هایی که با فلز واکنش انجام می دهد

۳- خورد مکانیزم ترری هیدروژنی

ترک خوردگی - تنش (SCC):

یکی از مهم ترین الگوها: گسیختگی لایه های نازک می باشد. یعنی حل شدن آندی در رأس ترک

در رأس ترک تمرکز تنش داریم ↑ در آنجا تغییر شکل پلاستیک شکسته شده (لایه محافظ دورتر از رأس ترک

دست نخورده باقی می ماند) بنابراین یک سل الکتریکی ایجاد می شود که فلز آند و لایه محافظ رست محوره کاتد


می باشد ← فلز اصلی بخت حل شدن آندی قرار می گیرد و ترک رشد می کند

$\sigma$  ثابت است و از  $\sigma_{ys}$  کمتر است.

### Liquid Metal Embrittlement (ترری فلز مایع)

وقتی فلزات نرم بایک لایه نازک در حد میکرون از یک فلز مایع پوشش داده شوند و سپس در کشش

بارگذاری شوند، تنش و کرنش شکست فلز به میزان زیادی کاهش می‌یابد.

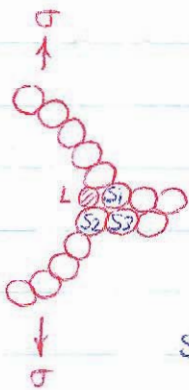

مکانسیم: اتم فلز مایع بصورت شیمیایی جذب شده و

باعث کاهش استحکام پیوندهای اتمی در محل های تمرکز تنش

می‌شود. مایع L استحکام پیوند اتمی بین اتم های  $S_1$ ,  $S_2$  و  $S_3$

را کاهش می‌دهد.

ارتباط بین  $K_{IC}$  و خواص مکانیکی:

1.  $K_{IC} \cong n \sqrt{2E\sigma_y \frac{\epsilon_f}{3}}$

2.  $K_{IC} \cong [2\sigma_y E (\frac{\pi}{6})^{1/3} D]^{1/2} f^{-1/6}$       D: قطر ذرات ترک خورده

3.  $K_{IC} \cong En \sqrt{2\pi d_T}$


1 ← ارتباط بین  $K_{IC}$  و خواص کششی. معادله فرمول: کرنش بحرانی را به COD مرتبط کردند

کرنش بحرانی در آزمایش کشش ( $\epsilon_f$ )      n: توان کار سختی

1/3: دلیل حالت p-strain بودن

2 ← بر مبنای ترک خوردن ذرات بزرگ و قطر  $D$  . مکانیزم شکست بهم پیوستن درند

صفحه های اولیه است .  $D$  : قطر ذرات ترک خورده  $f$  : کسر حجمی ذرات

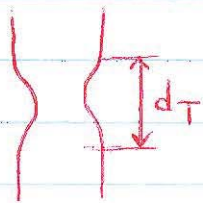

3 ←  $d_T$  : منطقه necking  $\epsilon = n$  شروع

neck است . مبنای فرمول : شکست در منطقه ای کوچک و

در جلوی ترک رخ می دهد و متبلد گزین در این منطقه مساوی با گزینش ناپایداری رازنالیس گزینش

باشد .  $(\sigma = K\epsilon^n)$

حل مسائل :

$$K_{IC} = m\sigma\sqrt{\pi a} = 1.12 \cdot \frac{2}{\pi} \sqrt{\pi a} P \quad (18.1)$$

$$L-T: 29.7 = 1.12 \times \frac{2}{\pi} \sqrt{\pi a} P$$

تا  $a_f$  بدست می آید ، max را انتخاب می کنیم .

$$\begin{aligned} D \text{ مخزن} &= 6.1 \text{ m} & t &= 25.4 \text{ mm} & P &= 17.5 \text{ MPa} & (34.1) \\ E &= 210 \text{ MPa} & \sigma_y &= 2450 \text{ MPa} & G_c &= 131 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$\sigma = \frac{Pr}{t} = \frac{17.5 \times 3050}{25.4} = 2411 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{EG}{\pi a}}$$

$$2411 = \sqrt{\frac{210 \times 131 \times 10^{-5}}{\pi \times a_f}}$$

$$131 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} = 131 \times 10^{-5} \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

ترک را داخلی فرض کرده ایم .

$$K = \frac{PS}{Bw^{1/2}} f\left(\frac{a}{w}\right) \quad (15.1)$$

$$f\left(\frac{a}{w}\right) = \frac{3\left(\frac{a}{w}\right)^{1/2}}{2\left(1+\frac{a}{w}\right)\left(1-\frac{a}{w}\right)^{3/2}} \cdot \left[1.99 - \frac{a}{w}\right] \cdot \left(1 - \frac{a}{w}\right) \left(2.15 - 3.93\frac{a}{w} + 2.7\frac{a^2}{w^2}\right)$$

$\sigma_y = 800 \text{ MPa}$        $S = 200 \text{ mm}$        $P_f = 59 \text{ KN}$        $W = 50 \text{ mm}$

$a = 25 \text{ mm}$

$f\left(\frac{a}{w}\right) = A$        $B = 10 \text{ mm}$  (عرض)       $\xrightarrow{\text{حاصل‌گیری}} K_Q = D$

هم در مورد B و هم در مورد a باید برقرار باشد.       $t, a \geq 2.5 \left(\frac{K_Q}{\sigma_y}\right)^2$        $\leftarrow$  شرایط اعتبار:

## Fatigue      خستگی:

مراجع:

خستگی فلزات ، علی اکبر اکرامی ، مرکز نشر دانشگاهی

تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی ، علی اکبر اکرامی ، انتشارات شریف

شکستی که در اثر تنش های تناوبی ایجاد میشود، خستگی نام دارد و این تنش کمتر از تنش شکست در حالت کشش یا فشار است.

مطابق با معیار ASTM :

تغییرات ساختاری رانمی که بطور موضعی و تدریجی در یک ماده صورت می گیرد وقتی ماده در یک یا چند نقطه تحت تنش ها و یا کرنش های تازمی قرار گیرد. اگر تعداد چرخه ها به اندازه کافی باشد ممکن است این تغییرات ساختاری منجر به ایجاد ترک و یا شکست کامل شود.

این تغییرات آنی نیست. و بطور ماکروسکوپی تغییر شکل پلاستیک نداریم.

موضعی : لازم نیست کل قطعه تحت تنش های تناوبی قرار گیرد.

این نوع شکست (خستگی) خطرناک است. چون بدون اخطار قبلی رخ می دهد.

ظاهر شکست خستگی ترد است. از نظر ماکروسکوپی سطح شکست عمود بر جهت تنش کششی اصلی است.


\* شرایط لازم برای شکست خستگی :

تنش کششی max ، حداکثر باشد - دامنه تغییرات تنش زیاد باشد - تعداد سیکل ها زیاد

باشد (یا تعداد چرخه ها)

علاوه بر این ۳ مورد ، دما و محیط و ... هم مؤثر هستند.

بارگذاری های تناوبی یا تکراری :

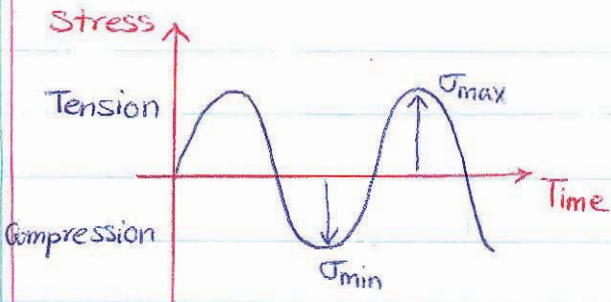

اینجا  $\sigma_m = 0$   
Alternative stress




گسترش  $\sigma_r = \sigma_{max} - \sigma_{min}$

دامنه تنش  $\sigma_a = \frac{1}{2} \sigma_r$


تنش متوسط  $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$

محورهای دوران بهترین نوع بارگذاری را تجربه می کنند یعنی  $\sigma_m = 0$

نوع دیگر بارگذاری :

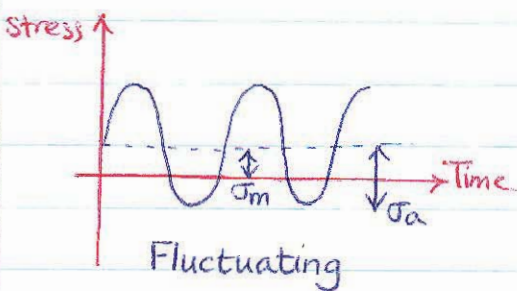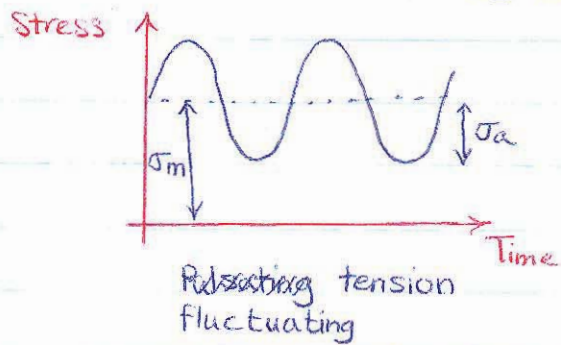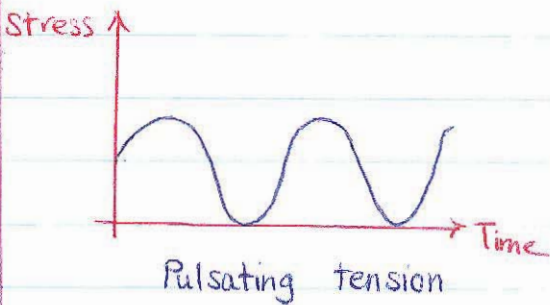

یک تنش کششی دائمی قطعه اعمال میشود.  
قطعات جوشکاری شده که تنش بسیار وجود دارد

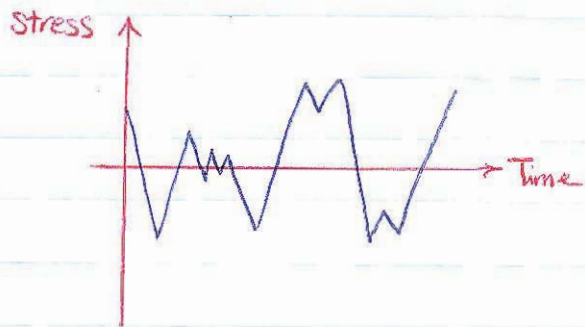

\* باروش های می توان این بارگذاری را

منظم کرد


بارگذاری بی نظم : بال هواپیما (سرعت هواپیما،  
سرعت باد، جهت وزش باد و ...)

منحنی های خستگی :

کنترل تنش Stress Control ← S-N

کنترل کرنش Strain Control ← ε-N تعداد دور تا شکست

منحنی S-N :

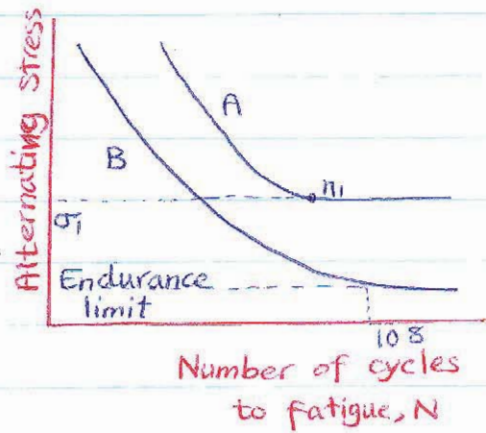

A : ماده دارای حد خستگی است و

در تنش های کمتر از  $\sigma_f$  خستگی

رخ نمی دهد.


پایان آزمایش در محدوده  $\sigma_f$  است. این منحنی بیشتر در مورد مواد آهنی بدست می آید.

B : منحنی بصورت افقی می شود در هر تنش خستگی داریم. پایان آزمایش را در  $10^8$  سیکل در نظر

می گیریم. در اینجا دیگر حد خستگی نداریم و از استحکام خستگی استفاده نمی کنیم: تنش لازم برای

شکست در یک سیکل معین. در این مورد  $10^8$  سیکل استحکام خستگی است.

فرایند خستگی :

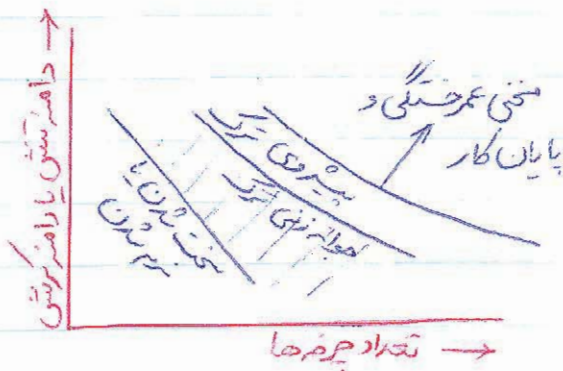

مراحل مختلف خستگی :

در حالت میکرو و مکروریک نیاز است تغییر شکل

پلاستیک داشته باشیم.



فرایند خشکی شامل ۳ مرحله است:

۱- نرمی خشکی / سختی خشکی:

نرم یا سخت شدن در اثر خشکی - حالت اولیه ماده در برامنی تنش و کرنش خشکی دارد.

این مرحله با تغییرات در ریزساختار کل حجم بارگذاری شده مشخص می شود.

۲- مرحله جوانه زنی ترک:

در این مرحله ترک های ریز در حجم کلی از ماده (مغلب رسطح) بوجود می آید.

۳- پیروی ترک:


در این مرحله عامل کنترل کننده رشد ترک، تمرکز تغییر شکل پلاستیک جزوای در منطقه مومسان

است.

\* در مرحله سخت یا نرم شدن تغییرات ریزساختاری بوجود می آید که بر طبقه خواص از جمله خواص مکانیکی

مثل تابکاری ها

تأثیری ندارد.

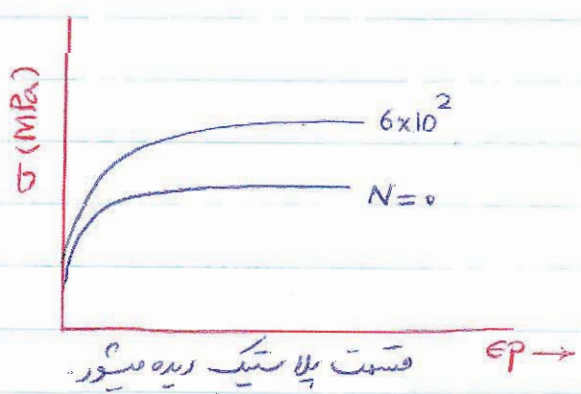

با انجام تنش سیکلی و نمودار تنش-کرنش

تلاقی ← سخت شده است.

مخونه در این حالت برنج α است.

\* بدون الاستیک تغییر نمی کنند و با و نوبت ماده خشکی دارد.

تعداد سیکل زیاد ← بیشتر سخت می شود. اول بارگذاری سیکلی و بعد تنش کششی

تعیین نرم یا سخت شدن:


۱. برای مشخص شدن سخت یا نرم شدن در هنگام خستگی بهترین روش اندازه گیری حلقه پسماند است.
۲. استفاده از منحنی تنش کرنش چرخه ای

مواری مثل فولاد کم کربن (با تنش تسلیم ناپویسته) در مراحل اولیه خستگی هم نرم میشوند و هم سخت

موادیکه قبل از خستگی کار سرد شده اند (کارگرمی اتفاق افتاده) در مراحل اولیه خستگی نرم میشوند

موادیکه قبل از خستگی نرم شده باشند (مثلاً آلی، تابکاری) در مراحل اولیه خستگی سخت میشوند

حلقه پسماند : Hysteresis Loop

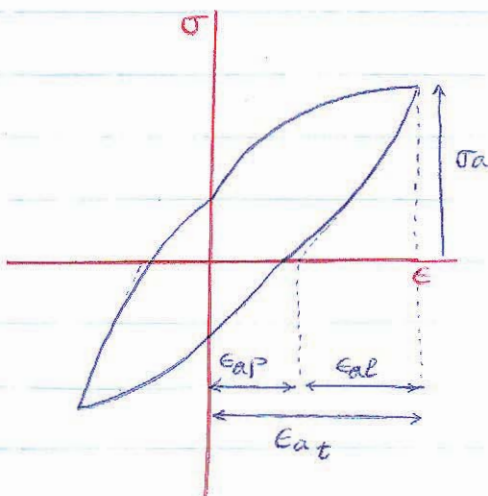

رابطه بین ارتفاع آزمائش یعنی کنترل تنش یا

کنترل کرنش و نیز رابطه بین نرم یا سخت شدن

ماده، عرض و یا ارتفاع حلقه می تواند کم و

باز یاری شود.

(آزمائش کنترل کرنش است)

$\epsilon_{ap}$  دامنه کرنش پلاستیک

با رسم حلقه های بعدی می توان فهمید ماده نرم شده یا سخت. اگر در سیکل بعدی برای رسیدن به


$\epsilon_{at}$  ،  $\sigma_{a1}$  بیشتری نیاز بود، ماده سخت شده است. این اثر را سخت شدن ماده

نمی دود و به حالت استیج می رسد.





اگر برای رسیدن به  $\epsilon_{at}$  در سیکل های بعدی،  $\sigma_{a1}$  کمتری نیاز بود، ماده نرم شده است.

در کنترل تنش، اگر منحنی باز شده بود ← ماده نرم تر شده است و اگر منحنی جمع شده باشد سخت تر

مواردی که رفتار کسسان دارند، منحنی پسماند وجود ندارد:

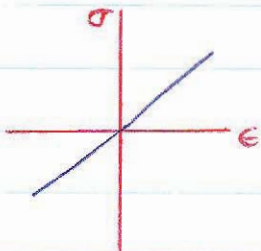


در حالت کنترل تنش،  $\sigma = \text{ثابت}$  (stress control).

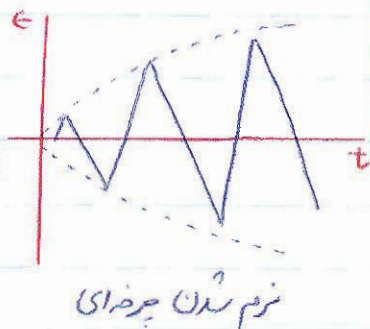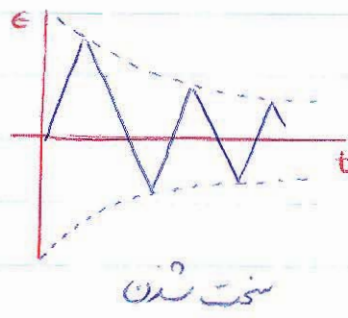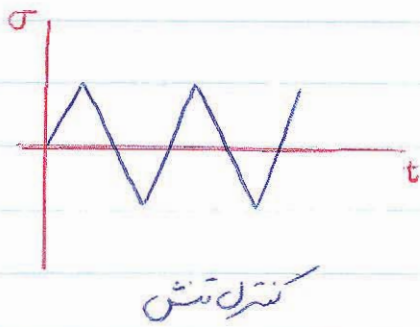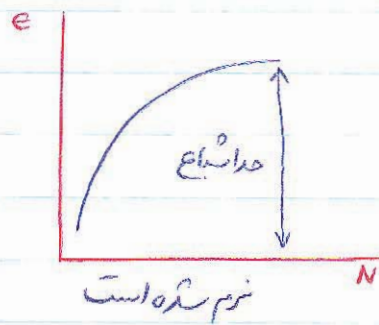

همین ۳ نمودار در حالت strain control داریم.

۲. منحنی تنش کرنش چرخشی:

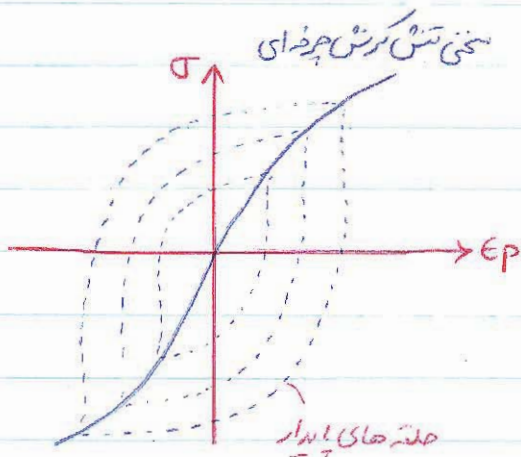

این منحنی از متصل کردن رأس حلقه های

پسماند در حالت انبساط یا حلقه های پایداری

به دست می آید.

هر منحنی انبساط مربوط به یک  $\sigma_{max}$  است.

مختی کشش - کرنش هر دو ای را با مختی کشش کرنش در حالت کشش مقایسه می کنیم اگر از

 
مختی کشش بالاتر بود یعنی سخت شده است در غیر این صورت نرم شده است. (ختگی نرمی)

۸۷/۱۱/۲۵

علت نرم شدن و سخت شدن خستگی:

علت تغییر ساختار نا بجا می هست. در سیکل های زیاد ساختار سلولی نا بجا می شکل می گیرد (N=2000)

در N=0 نا بجا می دیده نمیشود. در مورد Fe در N=1000، دانه های نوری هم تشکیل میشود.



یک دانه

۱: ماده در حالت آبل هم نا بجا می دارد (قبل از تغییر شکل پلاستیک)

در مراحل ۲ تا ۳ تغییر شکل ایجاد کرده ایم. ۳: توده نا بجا می ها

۴: ایجاد ساختار سلولی (۳ سلول داریم) اکثر نا بجا می ها در دیواره سلول ها واقعند.

۵: دیواره از نا بجا می خالی میشود و از این سلول ها مرز نوری بوجود می آید. مرزها شارپ میشوند


در صورت ادامه تغییر شکل ← subgrain ها به سمت کشش کشیده میشوند.

از مرحله ۴ تا ۵: ماده مؤثر لغزش دره بیشتر است (موانع کمتری وجود دارد)

قبل از ایجاد ساختار سلولی اگر خستگی صورت گیرد، ماده سخت میشود در مراحل اولیه خستگی.

اگر بعد از ایجاد ساختار سلولی باشیم، ماده نرم میشود.

برخی مواد در مراحل اولیه هم سخت می‌شوند و هم نرم. این مواد استحکام تسلیم نامیوسته دارند (نولار کم کربن)

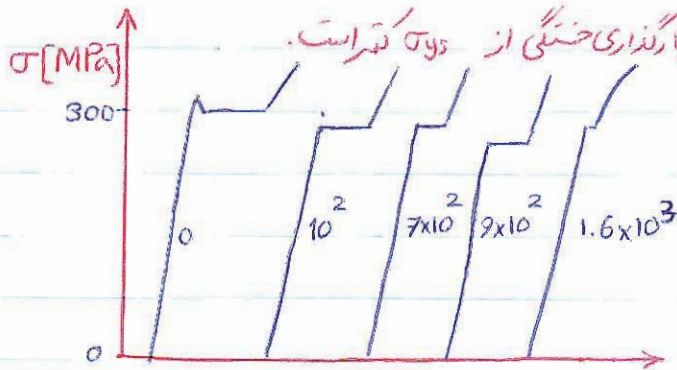


مختی بعد از  $N$  سیکل بارگذاری

خمگی بعد کشش نمونه رسم

سده است.

گوش لودر با افزایش تعداد سیکل ها کم می‌شود. تنش تسلیم هم کم می‌شود. ← نرم

شدن صورت می‌گیرد تا مرحله  $9 \times 10^2$ . از  $1.6 \times 10^3$  سخت شدن را داریم.

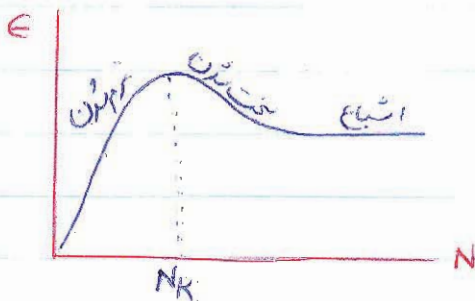

در کنترل تنش:

تا  $N_K$  نرم شدن داریم

از  $N_K$  تا حد اشباع، سخت شدن داریم

و در مرحله اشباع تغییری نخواهیم داشت. تنش اجمالی بیشتر باشد،  $N_K$  به سمت اعداد کمتر

می‌آورد.

علت این رفتار (نرم شدن و سخت شدن):

وجود اتم‌های بین نشین (ازت و...) نابجائی‌ها قفل می‌شوند به تنش تسلیم بالا و پایش.

با اعمال تنش سیکلی زیر تنش تسلیم، در برخی رانه‌ها به حد تنش تسلیم می‌رسیم و در این رانه‌ها نابجائی‌ها

از انواع آزاد میوند و شروع به حرکت کرده به تغییر شکل بلاستیک با اقراس تعداد سیکل ها  
 تعداد دانه های که نایابی ها از آن ها آزاد شده، زیاد می شود و هم زمان تغییر شکل بلاستیک هم اقراس خواهد  
 داشت. با اقراس تغییر شکل بلاستیک، کارگرمی تر اقراس می باید. تا وقتیکه آزاد شدن نایابی ها  
 بر کاهش تغییر شکل در اثر کارگرمی غلبه کند، عمل نرم شدن انجام می شود.

در صورت عکس، سخت شدن صورت می گیرد.  $NK$  مرز این دو حالت است.

اگر دامنی بارگذاری از تنش تسلیم بیشتر باشد:

در همان نیم سیکل اول از این منطقه رد شده ایم و نباید انتظار نرم شدن داشته باشیم چون در نیم سیکل

اول قسمت نرم شدن و یا حتی قسمتی از سخت شدن و یا حتی ممکن است به فرود اشباع رسیده باشیم

که این به دامنی بارگذاری ربط دارد.

بازگشت این ام ها به نایابی ها و قتل عدد بعد از رهایی، در دمای اتاق چندین ماه طول می کشد.

\* خواندنی ترک :

- محل های جوانه زنی ترک :

۱- نوارهای لغزش خستگی : محو ترین روس جوانه زنی است و ماهیت آن تمرکز لغزش در دانه ها است

۲- مرز دانه ها : جوانه زنی در مرز دانه ها مخصوص خستگی با کرنش بالاست خصوصاً در دمای بالا

۳- آخال های سطحی : این نوع جوانه زنی مخصوص بعضی آلیاژهای تجاری است که دارای زرات به اندازه

کافی بزرگ باشند


### مکانیزم های جوانه زنی ترک:

جوانه زنی ترک در اثر تغییر شکل مومسان می باشد و نوارهای لغزش حتمی مکان های مناسب

می باشند. معمولاً بزرگ ها از ناحیه فرورفتگی های سطح جوانه می زنند. یعنی از ریزش های که در اثر

تغییر شکل مومسان چهره ای تشکیل می شوند.

مکانیزم ۱ - کنترل - حال:

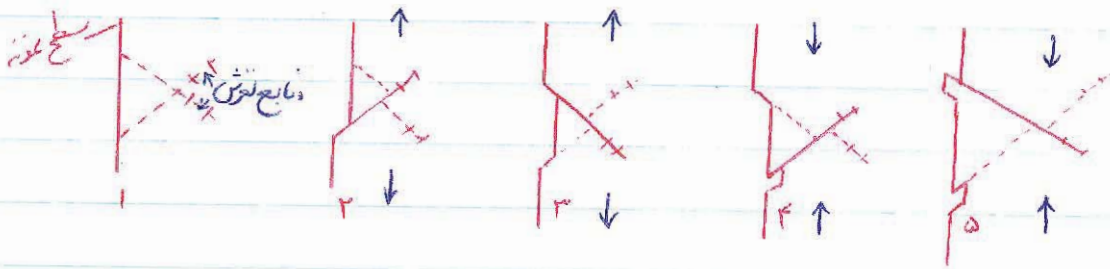

در سیستم مقاطع در نظر می گیریم.

۲: نیم میل کشش: یکی از سیستم ها شروع به لغزش می کنند ← پلایه در سطح

بالاخره سیستم بعدی هم لغزش خواهد کرد.


۴: در فشار ابتدا سیستمی فعال می شود که در کشش فعال شده بود. در فشار، لغزش عکس کشش

است ← فرورفتگی ایجاد می شود. (intrusion)

۵: برآمدگی ایجاد می شود در اثر لغزش در سیستم دوم. (extrusion)

کنترل و حال معتقدند، این برآمدگی و فرورفتگی ها باعث تمرکز تنش در سطح می شوند ←

از این محل ها جوانه زنی ترک شروع می شود.

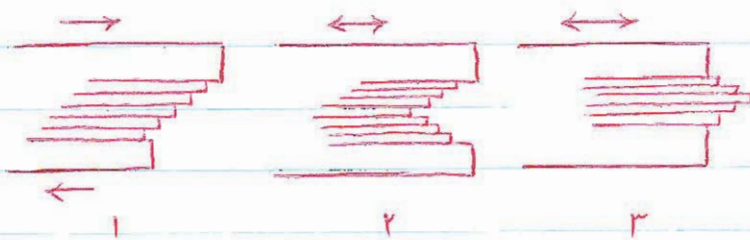

مکانیزم ۲ - ورود:

شکل زیر ترک بارنده تدریجی (بارگذاری) فرورفتگی ها یا حرکت نسبی لایه های افزای است

در این مکانیزم فرض می شود که فرورفتگی ایجاد شده مثل یک مرکز تنش عمل نموده و لغزش بیشتر

در انتهای فرورفتگی را تحریک می کند.


۳، ۲: بارگذاری خستگی

۱: لغزش صفحات

۲ ← فرورفتگی، عمیق و عمیق تر شده ← ترک شکلی گیرد [خود فرورفتگی عمیق تر شده

در ترک میورد و مرکز تنش داریم]

۳ ← برآمدگی جلوی ورود و ادامه خواهد داد

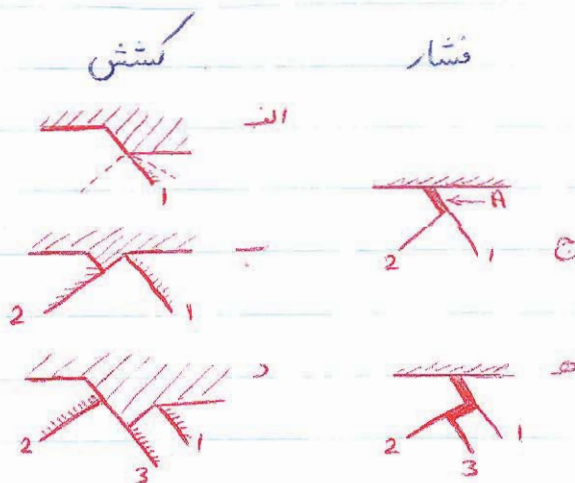

مکانیزم ۳ - نیومان:

بر مبنای لغزش درست در صفحات

لغزش افزای و متوالی ترک

از پله های لغزش درست شروع

میورد. این مکانیزم بر مبنای کاهش چسبندگی است. در فشار همه چیز به حالت اول برمیگردد


اما در منفی A، کاهش چسبندگی داریم. در "د" سیستم سوم هم فعال میورد.

در نهایت و ادامه همین صورت، یک ترک بزرگتر خواهیم داشت.



مکانیزم نمودار هم بر مبنای لغزش است، مگر آنقدری که عدم چسبندگی ایجاد می‌کند.

در اثر تغییر شکل پلاستیک و گرمای بوجود آمده موجب تشکیل اکسید می‌شود. در برگیرنده این

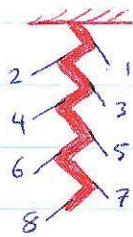


لایه‌ی اکسیدی موجب عدم چسبندگی کافی می‌شود.

در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود (لایه‌ی اکسیدی)


کاهش هم‌دوسی در صفحه لغزش: ۱- انرژی فوجیاً

۸۷/۲/۱

 الف



ب

 

ناجایی‌های دو قطبی که فاصله حدایش در قطب کم است ممکن است هم‌دیگر را حذف کنند و حوان ترک


تشکیل می‌شود. به هنگام بارگذاری چرخشی در دو صفحه لغزش موازی تجمع ناجایی‌ها با علامت مخالف انجام

می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که اگر  $h > 1 \text{ nm}$  باشد ناجایی‌ها از هم‌دیگر می‌گذرند و اگر  $h < 1 \text{ nm}$

باشد ناجایی‌ها اگر چه در یک صفحه نیستند اما هم‌دیگر را حذف می‌کنند. اگر  $n$  ناجایی در این واکنش

شکلت کنند، در منطقه‌ای به طول  $nb$  کاهش هم‌دوسی را داریم. بعبارت دیگر، ترکیب بطول

$nb$  ایجاد شده است.

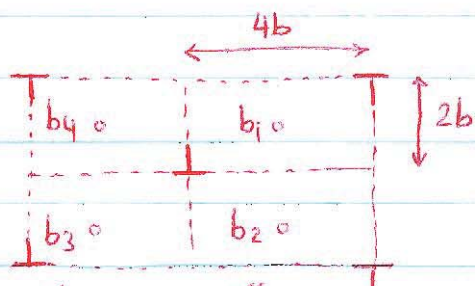

۲- انرژی ادینگ:

ناجایی مثبت و منفی داریم. در نقاط  $b_1$  تا  $b_4$

مدل ادینگ برای جابجایی ترک

ترکیب میدان نایجابی ها، بهترین اثری را داریم. در این نقاط اگر اثری به گرمای همان ذوب نماند برسد در این نقاط ذوب موضعی بوجود آمده و ترک ایجاد میشود. (کاهش چسبندگی)

سایر مکانیم ها:

\* شکست ترد موضعی: ترک خوردن ذرات ترد فاز دوم در محل های تمرکز تنش ناشی از فاق های

سطحی خستگی است. در موارد فاز این مکانیم در انتهای فنور رنگی ها نیز عمل می کند.

\* تمرکز آبی جای ها: در تغییر شکل چرخه ای تعداد بیشتری آبی جای تشکیل میشود تا تغییر شکل برسد

جهت. ممکن است آبی جای ها تمرکز شده و حفره ایجاد کرده و در اثر بهم پیوستن حفره ها ترک تشکیل شود.

جوانه زنی در مرز دانه ها:

۱. لغزش بلوری بتدریج در مرز دانه حاس پس پدید آید می کند. تا اینکه ارتفاع پدیده حدود  $1.5 \mu m$

برسد. در این مرحله تمرکز تنش در پدیده برای پیشروی ترک در امتداد مرز و داخل نمونه کافی است.

۲. از آنجا که مرزها تغییر شکل موسسان را متوقف می کنند در مقیاس میکروسکوپی ناپایداری موسسانی رخ میدهد

و یک ریز فاق ایجاد می شود. با افزایش چرخه ها ریز فاق عمیق تر میشود تا حدی که تمرکز تنش در ریز فاق

ایجاد ترک می کند.



عوامل مؤثر بر جوانه زنی :

اگر  $N_0$  تعداد اسکیل لازم جهت جوانه زنی و  $N_F$  مقدار چیره لازم برای شکست حتمی باشد، نسبت

$\frac{N_0}{N_F}$  معیاری است برای درصد جوانه زنی.

\* عوامل مؤثر بر جوانه زنی :

۱- دامنه بارگذاری  $\uparrow$  ← کوتاه شدن درصد جوانه زنی

۲- دما (وابسته به محل جوانه زنی ترک متفاوت اثر می گذارد) در مورد extrusion : دما  $\uparrow$

← جوانه زنی راحت تر است. (تغییر شکل آسان تر است)

جوانه زنی در آخال ها : بیشتر بوجود می آید اگر دما زیاد شود چون نایجابی هایی تواند دور

بزند ← اثر عکس متبلی دارد.

۳- ضخیمت : مثلاً علاوه بر ضخیمت، خوردگی مطرح باشد ← جوانه زنی ترک کوتاه تر می شود.

۴- وجود منافذ یا محل های ترک زدنش : (شکل هندسی قطع) ← جوانه زنی ترک سریع تر رخ می دهد

۵- حالت نهایی سطح قطع، سائل تنش های پسماند، تفاوت در ترکیب شیمیایی، کار سختی لایه های سطحی،

زبری سطح : چون ترک حتمی از سطح شروع می شود.

تنش های پسماند کششی مفره هستند و اگر فشاری باشند در حتمی مفره هستند. اگر تنش اعمالی

باشد در تنش پسماند کششی باشد ← مثل اندازش دامنه بارگذاری است.

تفاوت در ترکیب شیمیایی: اثر اعمال عملیات سطح مثل کربوره کردن یا ری کربوره شدن. این

تفاوت اگر باعث افزایش استحکام لایه سطحی شود، مقاومت به جوانه زنی ترک را افزایش می دهد

(تغییر شکل پلاستیک در بر روی سطح ← تأخیر *intrusion* و *extrusion*)

کار سختی لایه های سطحی: توسط تئوری عملیات، تغییر شکل پلاستیک لایه های سطحی ← کار سختی

← افزایش مقاومت به جوانه زنی ترک


زنی سطحی: سطح زبرتر ← تمرکز تنش بیشتر ← کوتاه تر شدن مرده جوانه زنی

پیشروی ترک حینگی:

- مکانیسم های رشد ترک

- مراحل رشد ترک

مراحل گسترش ترک:

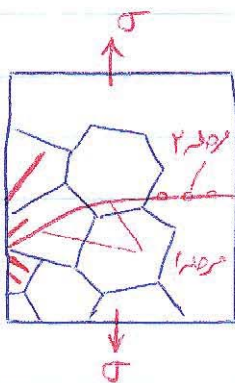

طول ترک در مرده انتقال از مرده ۱ به مرده ۲ بستگی

به بار و تنش اعمالی دارد اما بندرت از چند دهه mm تجاوز میکند.

گاهی ممکن است مرده سومی نیز وجود داشته باشد و بیشتر در قطعات نازک دیده میشود به علت تغییر

گوشه صغیر ای به تنش صغیر ای. تنش اعمالی کمتر ← طول ترک در منطقه انتقال طولانی تر

در مرده ۱، ترک در طول صفحات با تنش برشی max در مرده دوم، عمود بر sigma اعمالی است

مرحله سوم هم در صفحات با تنش برشی max می باشد و شرایط  $p$ -stress است.

مدل های گسترش ترک : مرحله 1



در ترک بدون notch ،  $45^\circ$  قرار دارند و

تنش فشاری اعمال کردند اما ترک رشد نکرد

تنش فشاری در اشاعه ترک نقش دارد

الف . موارد لغزش تقاطعی آسان ( مدل گذردن مومسانی ) ( الف )

در مرحله 1 ، تنش فشاری است و ترک رشد نمی کند .

در مرحله 2 ، تنش برشی موجب تغییر شکل پلاستیک و تنش برینال به سطح ترک موجب باز شدن

ترک می شود . در اثر تغییر شکل پلاستیک ، شعاع رأس ترک زیاد می شود اما تنش فشاری

سیکل بعدی موجب می شود رأس ترک دوباره تیز شود ( طول ترک زیاد شده است )

ب . موارد لغزش تقاطعی منقل : ( مدل بدون لغزش )



در سیکل فشار ( نیم سیکل ) ترک رشد نمی کند . در نیم سیکل کشش

ترک با mode 2 جایگامی صفحات دارد . نیم سیکل بعدی و


مولفه برشی اعمال تنش

فشار صفحات در جهت عکس حرکت می کشد و ترکی با طول

$\frac{a_1 + a_2}{2}$  ایجاد می شود که از آن بزرگتر است . ( ب )

لغزش تقاطعی: وقتی نایجابی مانع می‌رسد اگر بتواند سطح لغزش را عوض کند.

گزش ترک مرحله ۲:

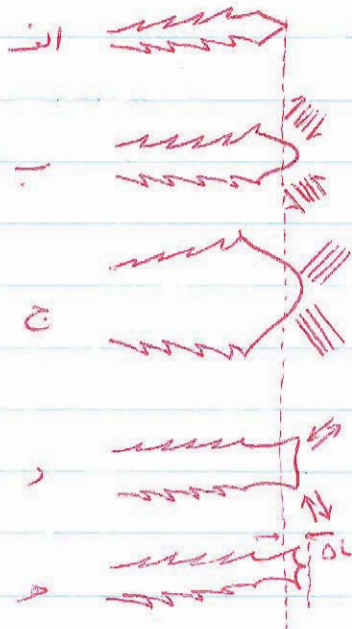

ب: نیم سیکل کشش: تمرکز تنش در رأس ترک ←

تغییر شکل پلاستیک ← ریزش در سطح رأس ترک

ج: نیم سیکل کشش: افزایش شعاع رأس ترک

رشد ترک (همزمان با ب)

د: نیم سیکل فشاری: جهت لغزش عکس می‌شود و چون

ترک نیم‌دایره‌ای است buckling شده و شعاع مدل لیز برای پیروی ترک خستگی

رأس ترک کم می‌شود. (P ↓)

ه: نیم سیکل کشش: نقش نیم سیکل فشاری، کاهش م است.


سطح مقطع شکست: ماکرو سگویی:

دو قسمت دارد: براق و کدر

براق ← شکست حتمی کدر ← مربوط به شکست نهایی (آخرین لحظه)

ترک در سطح رشد می‌کند تا  $K_{Ic} = K$  برسد. در سطح، سطوح ترک روی هم می‌نهند

و سائیده می‌شود. (در سیکل فشاری، سطوح روی هم قرار می‌گیرند)

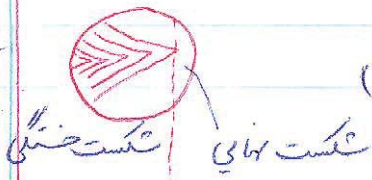


\* عوامل موثر بر سطح شکست : (میزان مناطق برآیند و کدر در سطح)

۱- دامنی تنش کمتر ← منطقی خستگی طولانی تر

۲- میزان تمرکز تنش ← تأثیر کمی دارد.


۳- نوع بارگذاری ← Rotating bending

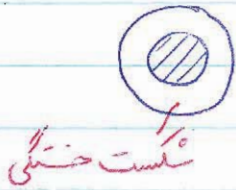

سطح شکست میکروسکوپی :

از TEM و SEM استفاده می‌شود :


بگیری خطوط خستگی دیده می‌شود :

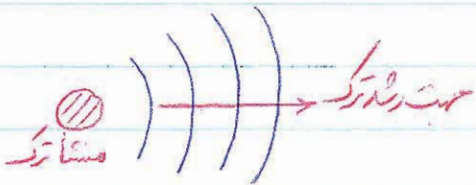

در داخل آنجا باید دنبال منشأ ترک نشست

علت ایجاد خطوط خستگی :

۱۱ محور بر صفحه: جهتی ترک

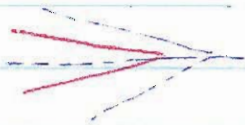

بارشد ترک، جهتی ترک جلوگیری آید. با تغییر شعاع رأس ترک و میزان تنش، اختلاف سطحی

در مقیاس میکرو ایجاد می‌شود. هر خط پایان یک نیم سیکل کششی است.


(۲) آکسید شدن باعث اختلاف سطح می‌شود. ترک حين رشد - محیط تراکم می‌شود (در زیر)

ترک در مرحله اول، ضخامت لایه آکسیدی بیشتر است :



اگر خط همان باشد یعنی تنش در همه جهات یکنواخت

رشد کرده. اما چون در لبه‌ها  $p$ -stress داریم، میزان رشد کمتر است و در وسط

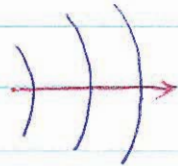

قطع  $p$ -strain داریم:


۱۷/۲/۳

یکی از کاربردهای این خطوط: سرعت اشعری ترک را در آن ماده می‌توان

بدست آورد و با شمارش این خطوط عمر تقریبی قطع را بدست می‌دهد چون مرحله‌ی جوانه زنی و

مرحله‌ی اول را به مانده نمی‌دهد.

سرعت اشعری ترک:

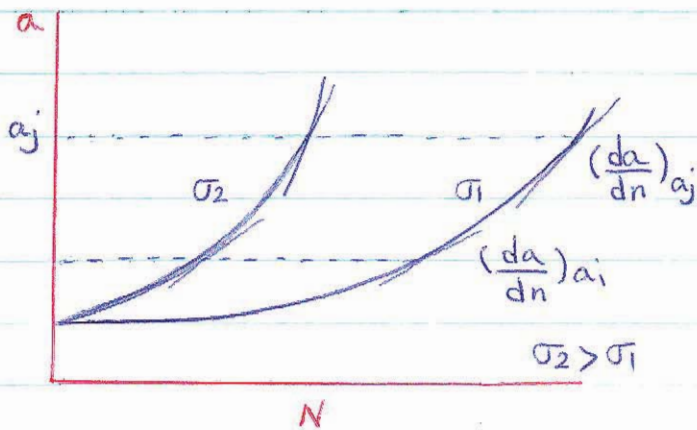

تغییر طول ترک به سیکل

سرعت اشعری ترک به طول

ترک بستگی دارد.

$$\frac{da}{dN} = f(a, \sigma)$$

تنش هم در سرعت اشعری ترک نقش دارد؛ پس:

$$\frac{da}{dN} = k \sigma^m \cdot a^n$$

$k$ : عدد ثابت

$$n \sim 1-2$$

$$m \sim 2-7$$

$$\frac{da}{dN} = A \Delta K^m$$


\* رابطی دیگر: (پاریس)

$\Delta K$ : گتره‌ی ضریب شدت تنش  
( $K_{max} - K_{min} = \Delta K$ )

$\frac{da}{dN}$ : آهنگ رشد ترک حتمی

$A, m$ : تابعی از (متغیرهای ماده، محیط، بسامد، دما، نسبت تنش)



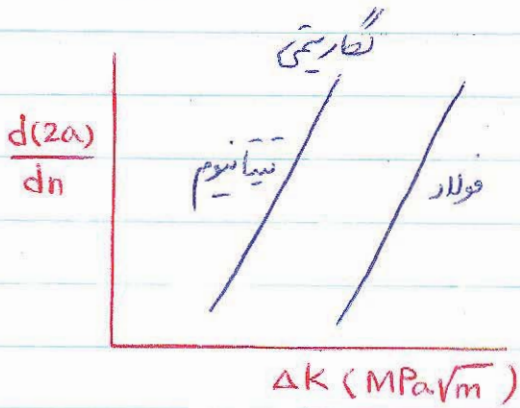

نتایج تجربی آهنگ رشد ترک :

شیب خط، m را به ما می دهد. m در روابط

با هم فرق می کند. در رابطه دوم منظور است که

m=2-4 می باشد.


در گره های آهنگ های متوسط، رشد ترک رابطه خطی است که با قانون پاریس مطابقت دارد. در

گره آهنگ های کم مقدار در حد K یعنی حد آستانه  $K_{atb}$  نزدیک می شود. برای K های

بزرگ آهنگ گسترش ترک به سرعت افزایش می یابد و به حدی می رسد که شکست سطح باقیمانده

حاصلگرفته از پیروی ترک می شود. برای مواد ترد و نیمه ترد وقتی K به حد  $K_c$  برسد شکست رخ می دهد.

برای مواد نرم نمی توان از  $K_{c}$  استفاده کرد.

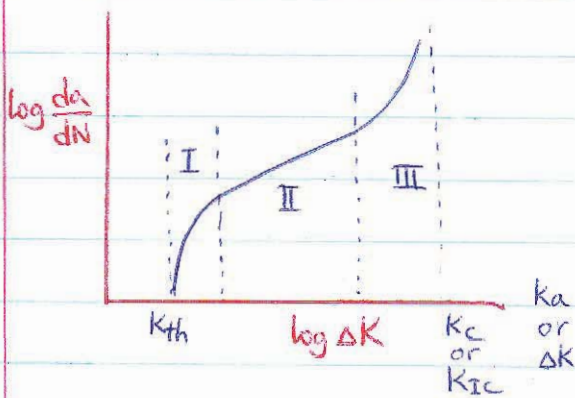

$$\frac{da}{dN} = A(\Delta K)^m = A(2K_a)^m$$

threshold آستانه ای  $K_{ath}$

این روابط برای مواد نرم صادق نیست.

شیعاع منطقه ی پلاستیک و فاصله خطوط خستگی.

$$* r_y = \frac{1}{8\pi} \left( \frac{\Delta K}{\sigma_y} \right)^2$$

$$* r_y = 0.033 \left( \frac{\Delta K}{\sigma_y} \right)^2$$

$$d \approx 6 \left( \frac{\Delta K}{E} \right)^2, \quad d = A \left( \frac{\Delta K}{E} \right)^2$$

اگر A راندستیم، تقریباً 6 در نظر می‌گیریم.

مسئله ۱۷ از فصل ۱۳:

$K_{Ic} = 54 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$        $2a = 0.2 \text{ mm}$

$\Delta\sigma = 180 \text{ MPa}$

$\sigma_m = 90 \text{ MPa}$

$\frac{da}{dN} = 4 \times 10^{-37} (\Delta K)^m$   
↓  
 $\frac{m}{\text{cycle}}$       ↓  
 $\text{Pa}\sqrt{\text{m}}$

$\frac{da_m}{dN} \propto r_y^2$

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{da}{dN} \propto \Delta K^m \\ \frac{da}{dN} \propto r_y^2 \end{array} \right. ; r_y = \frac{1}{8\pi} \left( \frac{\Delta K}{\sigma_y} \right)^2 \rightarrow \frac{da}{dN} \propto (\Delta K)^4$

پس:  $m = 4$

تثقی لانم برای شروع استامری ترک: فرض:  $K_{th} = 5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$


$K_a = m\sigma_a\sqrt{\pi a}$  ;  $5 = 1 \times \frac{\sigma_a}{\sqrt{10}} \sqrt{\pi \cdot a}$  ;  $a = 0.1 \times 10^{-3}$

$\sigma_a = \frac{\sigma_r}{2}$        $\rightarrow \sigma_a^2 = 8 \times 10^4$

با این بارگذاری، ترک استامری باید.

اگر  $K_{th} = 1$  هم باشد، باز هم مسؤور.


اثر شرایط سطحی: [ اثر عوامل مختلف بر جدا یا استخلام خستگی ]

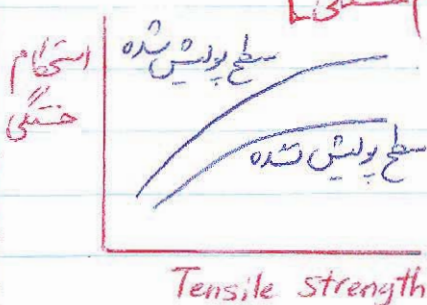

۱. زبری سطحی

(چون ترک از سطح شروع مسؤور، پارامتر همی است.)

Surface fatigue factor, m

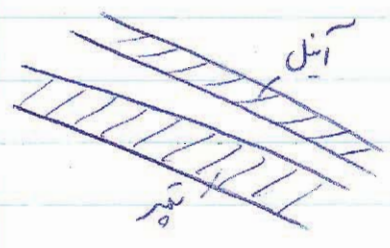

با پولیش کردن سطح، محل های تمرکز تنش حذف می شود.

بارگذاری : (Alternating)


$m = \frac{\text{سختی معین}}{\text{سختی بدون زبری}}$  ( $0 \leq m \leq 1$ )

0.001 max depth of Surface grooves, R

1. تأثیر زبری از یک عین بعد خواهد بود (وابسته به ماده)

2. استحکام ماده تأثیر روی حساسیت به زبری دارد. استحکام ↑ : حساسیت به زبری ↑

2. کاهش کربن لایه های سطحی : Decarburizing

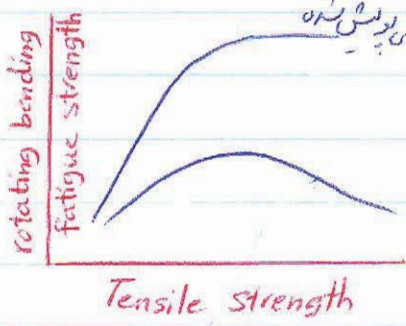

[استحکام لایه های سطحی]

پولیش بعد از عملیات حرارتی موجب حذف لایه های سطحی

Tensile strength


سختی و اکسید شده می شود.

نقطه فرج شده بوده و این خاصیت مربوط به اکسید شدن حرزانه حالت

در یک استحکام مشخص، سختی پولیش شده، حد خستگی بیشتری دارد

3. تنش های پسماند :

اگر کشش باشد منفرجه هستند و اگر فشاری باشد منقبض است و طول عمر را زیاد می کند. تنش اعمالی

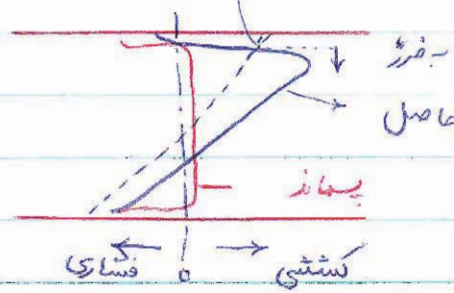

پس در یک جا هائی به تنوع است

در یک جایی به ضرر اما در کل تنش پسماند کششی به ضرر است.

4. ساچمه کاری : Shot peening (ساچمه اجار mm دارد)

اعمال ساچمه پاشی بر روی سطحی که تحت خستگی است به دلایل زیر عمر خستگی را افزایش می دهد:

1. ایجاد تنش های پسماند فشاری در سطح.

2. تغییر شکل پلاستیک و کار سختی در سطح (استحکام بالایی رود)

■ این فرایند معمولاً در موارد زیر به کار می رود.

فولاد های فزونی کوبیده شده زیرا این روش با هم زدنتر از ماشینکاری و صقل کاری است.

برای سطوحی که دارای علام و آثار تراشکاری است و یا سطوحی که تنش پسماند فشاری است.

این فرایند مقاومت به خوردگی خستگی و خوردگی سایشی را نیز افزایش می دهد.

ماده مورد نظر باید تغییر شکل پلاستیک بدهد. یکی از معایب : ایجاد محل های تمرکز تنش در سطح در اثر

برهورد ساچمه ها.

5. نورد کردن سطحی :

این روش مؤثر از ساچمه پاشی است زیرا میزان اعمال فشار رست حرمان است :

1. - میزان کار سختی بیشتری رسیده

2. - تنش های پسماند فشاری بیشتری ایجاد گردد.

افزایش استحکام 20-80٪ گزارش شده است.

6. سایر روش‌ها:

سخت کردن سطحی یا آلفای، گروبره کردن، نیتروبره کردن، گروبره - نیتروبره کردن

سیانید کردن ← هگنی برای افزایش استحکام لایه‌های سطحی

7. پوشش‌های سطحی:

\* پوشش‌های سخت

\* پوشش‌های نرم

مثل کروم باعث کاهش حد استحکام سختگی

مثل روی سرب تأثیر چندانی ندارند

می‌شود


روی حد استحکام سختگی

کلاً عجیبات پوشش دادن، موجب تنش پسماند کششی در سطح می‌شود. درست است که

پوشش سخت است اما نازک است.

2. اثر تنش متوسط:

- تنش‌های متوسط کششی باعث کاهش حد استحکام سختگی می‌شود.

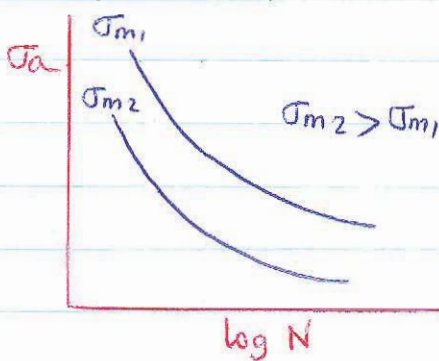

- تنش‌های متوسط فشاری عکس بالا است.

رابطه گودمن :  $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ts}}\right)$

رابطه گرب :  $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_{ts}}\right)^2\right)$

رابطه سووربرگ :  $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ys}}\right)$

رابطه ماریو :  $\sigma_a = \sigma_{fat} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_f}\right)$

$\sigma_a$  : حد یا استحکام حسی در حضور تنش متوسط  
 ↓ آهنی  
 ↓ غیر آهنی

$\sigma_{fat}$  : حد یا استحکام حسی وقتی  $\sigma_m = 0$  (غیاب تنش متوسط)



$\sigma_{ts}$  : استحکام کششی

$\sigma_m$  : تنش متوسط

$\sigma_f$  : تنش تسلیم

$\sigma_{ys}$  : استحکام تسلیم


تمام  $\sigma$  ها را می توان همزی در نظر گرفت لغاوره رابطی 4 باید حقیقی باشد

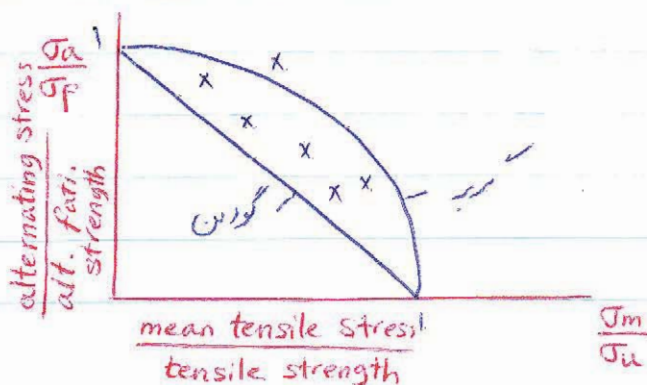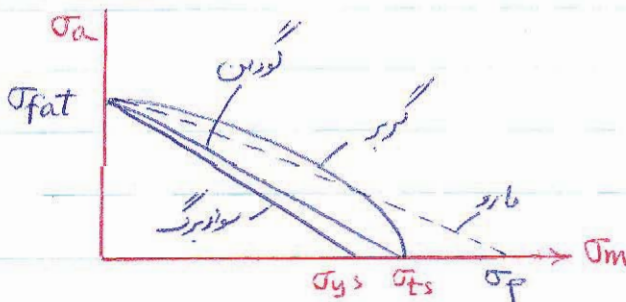

فولادها (نتایج تجربی)

از معیار گودمن برای طراحی

استفاده می کنیم

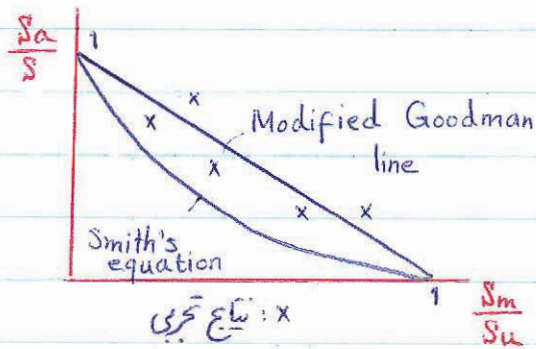

چون ها:

گرادینت ها بعنوان تمرکز تنش عمل می کنند.

$$S_a = S \left( \frac{1 - \frac{S_m}{S_u}}{1 + \frac{S_m}{S_u}} \right)$$

از معادله Smith استفاده می نم چون نتایج تجربی بالاتر از آن است. (برای چیدن ها)

$$\sigma_{Tuts} = 1400 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{fat} = 700 \text{ MPa} \quad (\text{حد خستگی})$$

مستند


$$\sigma_{min} = 0$$

$$\sigma_{max} = 600 \text{ MPa}$$

$$\sigma_a = \frac{1}{2} \sigma_r = 300 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = 300 \text{ MPa}$$

گورن:  $\sigma_a = \sigma_{fat} \left( 1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{Tuts}} \right) = 700 \left( 1 - \frac{300}{1400} \right) = 550 \text{ MPa}$

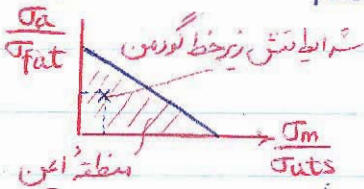

شکست رخ نمی دهد چون  $\sigma_a$  اعلائی از حد شکست کمتر است.

اگر در اثر جوشکاری تنش پسماند کششی 700 MPa ایجاد شود، شکست خستگی داریم یا نه؟

$$\sigma_m = 300 + 700 = 1000$$

$$\sigma_a = 700 \left( 1 - \frac{1000}{1400} \right) = 200 \text{ MPa}$$

در این حالت شکست رخ می دهد؟ چون  $300 > 200$

اثر اندازه: شرایط بارگذاری تأثیر دارد:

\* بارگذاری نا همگن

\* بارگذاری همگن

$$\sigma = \frac{Mr}{I}$$


M: گشتاور خمشی

I: گشتاور اینرسی

r: شعاع سلبه استوانه ای یا فاصله از محور خمشی تا لایه سطحی

بارگذاری هگن : تنش در سطح مقطع یکسان است .

بارگذاری غیرهگن : مثل rotate-bending : در سطح max ، در محور خشی ، صفر .

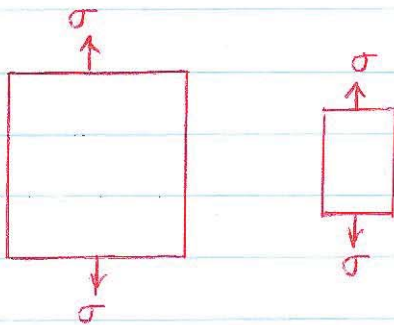

اگر عیوب وجود نداشته باشد ، تغییر نمی کند حد خستگی

با اندازه به کل سطح مقطع تنش یکسان وارد می شود .

اما در بارگذاری ناهگن : در سطح تنش یکسان است . در قطعه بزرگتر سبب تنش کمتر است . در

قطعه بزرگتر حد خستگی کمتر است . (در رابطه یکسان بارگذاری از نظر تنش) اگر حد خستگی مثلا

0.85 باشد ، در قطعه بزرگتر ، حجم بیشتری از ماده تحت این تنش قرار می گیرد و جوانه زنی ترک سریع

$$\sigma' = \frac{M}{I} (r - \Delta r) \quad \text{می شود .}$$

تنش خشی با فاصله از سطح بیرونی  $\Delta r$  طبق رابطه بالا به  $\sigma'$  کاهش می یابد .

اگر عیوب را در نظر بگیریم : قطعه بزرگتر سبب تنش کمتری دارد چون حجم بیشتری از ماده تحت تنش max

قرار می گیرد . (این مورد در بارگذاری هگن است)

اثر فرکانس :

\* اثر تنش :

\* اثر محیط :

اگر حد خستگی  $10^8$  سیکل باشد ، یک قطعه  $10^3$  cycle / min و دیگری  $10^6$  cycle / min .