

گزارش عملیاتی از
ریخته گری چدن داکتیل
به روش ساندویچی

Progresses of Ductile Cast iron with sandwich manner

فهرست

۶، اهلاه گزاری

سرعت پر شدن قالب

سرباره گیری در سیستم های اهلاهی فشاری

سرباره گیری در سیستم های اهلاهی غیر فشاری

سرباریه گیری در سیستم های اهلاهی برای قالب های با سطح

جدایش عمودی

طراهی پاتیل

تغذیه گزاری

عيوب ناشی از انقباض اولیه (مزاب) و ثانویه (جامد)

طراهی تغذیه با استفاده کامل از انبساط

طراهی گردن تغذیه

طراهی اندازه تغذیه

تعداد و محل تغذیه

قطاها در تغذیه گزاری و اقدامات تصمیح کننده

طراهی قطعه بدون تغذیه

شرایط لازم برای عدم تغذیه گزاری

شرایط لازم برای تغذیه گزاری به همراه سیستم اهلاهی

مبادر گزاری

ترکیب شمایلی چدن دلتیل و موافق دیکر

طراحی سیستم (اهگاهی تغذیه گذاری برای پدن داکتیل

(اهگاه گذاری

دو هدف اصلی از تعبیه سیستم (اهگاهی این است که اولاً شرایط لازم برای ورود مذاب به داخل محفظه قالب فراهم آید و ثالثاً زورودسربا ره به داخل محفظه قالب جلوگیری شود. برخی از موقعیت سیستم (اهگاهی به عنوان تغذیه هم عمل می کند.

در مورد هدف اول یعنی وارد شدن مذاب به محفظه قالب، لازم است گفته شود که اگر پناپنه کانال و راه عبور کافی برای خروج هوا و گازها فقط از طریق مفردها و مانافذ دیواره قالب میسر خواهد بود که در این صورت این امر سبب کاهش سرعت پرسدن قالب و متى گاهی سبب عدم پرسدن کامل محفظه قالب از مذاب می شود. به همین دلیل برای کلیه قالب هایی که دارای تغذیه های بازیارویی نیستند، لازم است هوایش یا کانال های باریکی که توسط سیفك در درجه بالایی ایجاد می شود به سطح بالایی قالب راه یابد. البته چنین هوایش گذاری در سیستم های قالبگیری اتوماتیک با سرعت بسیار بالا، دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است، لذا در این موارد باید از هوایش هایی که در سطح جدایش ایجاد می گردند، استفاده نمود.

سرباره ممکن است در درون پاتیل به وجود آید یا به واسطه اکسیداسیون سطحی مذاب ایجاد شود. اگر سرباره به واسطه اکسید اسیون سطحی مذاب چدن داکتیل در درون محفظه قالب پدید آید، در این صورت سیستم راهگاهی بی ثمر خواهد بود. محل قرار گرفتن (اهگاه های فرعی از اهمیت بخوبدار است و بخصوص برای کامل پر شدن قالب می توان از اتصال (اهگاه های فرعی به ته قطعه یا به عبارت دیگر از سیستم (اهگاری زیرین استفاده نمود. تعیین سیستم (اهگاهی زیرین و اتصال (اهگاه فرعی به ته قطعه در هر جایی که امکان پذیر است باید صورت گیرد. معمولاً در مورد قالب هایی که محفظه هم در درجه بالایی و هم در درجه پائینی قرار دارد، (اهگاه های فرعی باید در سطح جداش به محفظه متصل شوند و در این صورت لازم است این عمل چنان صورت گیرد که پر شدن درجه پائینی با مداخل تلاطم صورت گیرد.

باید توجه شود که انتقال سیستم (اهگاهی براساس اقتصادی بودن تولید به طوریکه تعادلی ما بین (اندامان تولید و کیفیت قطعات برقرار باشد، انجام می شود.

سرعت پر شدن قالب

سرعت پر شدن قالب توسط چهار عامل متغیر تعیین می شود:

۱- فاصله عمودی مابین موضع ذوب (ریز) تا گلوگاه (تنگ) که به آن ارتفاع (اهگاه بار ریز نیز گفته می شود).

۲- محل قرار گرفتن محفظه قالب نسبت به گلوگاه (تنگ)

۳- مقدار مساحت سطح مقطع گلوگاه

۴- اتلاف ناشی از اصطکای

تا زمینی که سطح مذاب در محفظه قالب پایین تراز گلوگاه باشد فقط عوامل اول و چهارم بر روی سرعت جريان یافتن مذاب از میان گلوگاه اثر می گذارند.
میزان آین تأثیر را می توان چنین بيان کرد:

$$V = C - \sqrt{2G - \sqrt{H}}$$

که در رابطه فوق:

V: سرعت جريان مذاب از گله بر حسب آينچ بر ثانيه

C: ضریب اتلاف ناشی از اصطکای

G: شتاب ثقل

مقدار ۲ G با دقت کافی برابر ۲۸ آینچ مربع بر ثانیه است.

H: ارتفاع (اهگاه بار ریز بر حسب آینچ است).

واضح است که سرعت جریان یافتن مذاب از میان گلوگاه به اتفاق (اهگاه باز) هم به نوبه خود متناسب با اتفاق قطعه است.

به محض اینکه سطح پدن مذاب در محفظه قالب برابر با سطح گلوگاه یا بالاتر از آن شود، سرعت کاهش می یابد زیرا به واسطه فاصله عمودی مابین سطح گلوگاه و سطح مذاب در محفظه قالب، یک فشار برگشتی ایجاد می شود. پس از این حالت سرعت و میزان پرشدن قالب تابعی از زمان فواهد بود. معادله ای که سرعت پرشدن قالب را در هر شرایطی تعیین می نماید هم پیچیده است و هم از نظر عملی نیز مورد توجه ریشه کران نیست. زمان پرشدن کامل قالب را می توان از رابطه زیر به دست آورد:

$$T = \frac{1}{F.C.\sqrt{2G}} \left(\frac{Va}{\sqrt{H}} + \frac{Vc}{\sqrt{H}} \right) \quad \text{که در رابطه فوق:}$$

T زمان پرشدن کامل قالب (آنده)

F مقدار مساحت سطح مقطع گلوگاه (اینچ مربع)

Vd مجم قسمتی از محفظه قالب که در درجه پائیزی قرار گرفته است (اینچ مکعب)


Vc مجم قسمتی از محفظه قالب که در درجه بالایی قرار گرفته است (اینچ مکعب)

B فاصله عمودی بین سطح گلوگاه تا بالاترین نقطه قطعه (اینچ)


از همه عوامل فوق که در معادله اثر می‌گذارند فقط سطح مقطع گلوگاه است که توسط ریشه گرا انتخاب می‌شود و تنها عاملی است که ریشه گر می‌تواند مقدار آن را انتخاب و تعیین کند هر چقدر گلوگاه بزرگتر باشد، زمان ریفتن مذاب کوتاه‌تر خواهد بود.

برای پدن داکتیل لازم است که ریشه گری نسبتاً سریع انجام شود زیرا ریشه گری سریع، اتلاف هرارتی، و اکسید اسیون سطحی را به حداقل می‌ساند. در تولید با جمیع زیاد نیز افزایش سرعت ریشه گری باعث می‌شود که تولید اقتصادی تر مقرنون به صرفه باشد.


شکل ۴۶ زمان مناسب ریفتن پدن را ارائه می‌نماید:

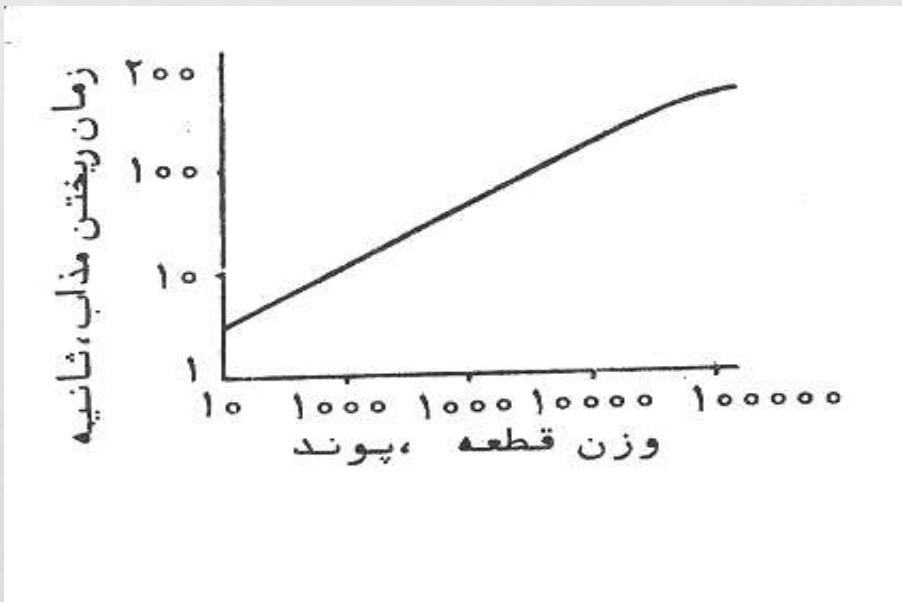

برای محاسبه و تعیین سطح مقطع گلوگاه از معادله قبلی، پس از اینکه زمان ریفتن و پرشدن قالب، سطح جدایش و ارتفاع راهگاه با ریز میعنی شد فقط تفمین مقدار ضریب اتلاف ناشی از اصطکاک باقی می‌ماند. تعیین مقدار ضریب اتلاف ناشی از اصطکاک اغلب دشوار است زیرا مقدار آن از ۱/۰ الی ۲/۰ برای قطعات جداره نازک تا ۷/۰ الی ۸/۰ برای قطعات خیلی بزرگ تغییر می‌کند. البته مقدار C به تعدادی عوامل دیگر مثل ناهمواری و زبری سطح قالب، درجه حرارت ریشه گری، شکل هندسی سیستم (راهگاهی) و سرعت جریان ریفتن مذاب بستگی دارد. از منعنه شکل ۴۷ می‌توان تنها به منظور تفمین مقدار C استفاده نمود.

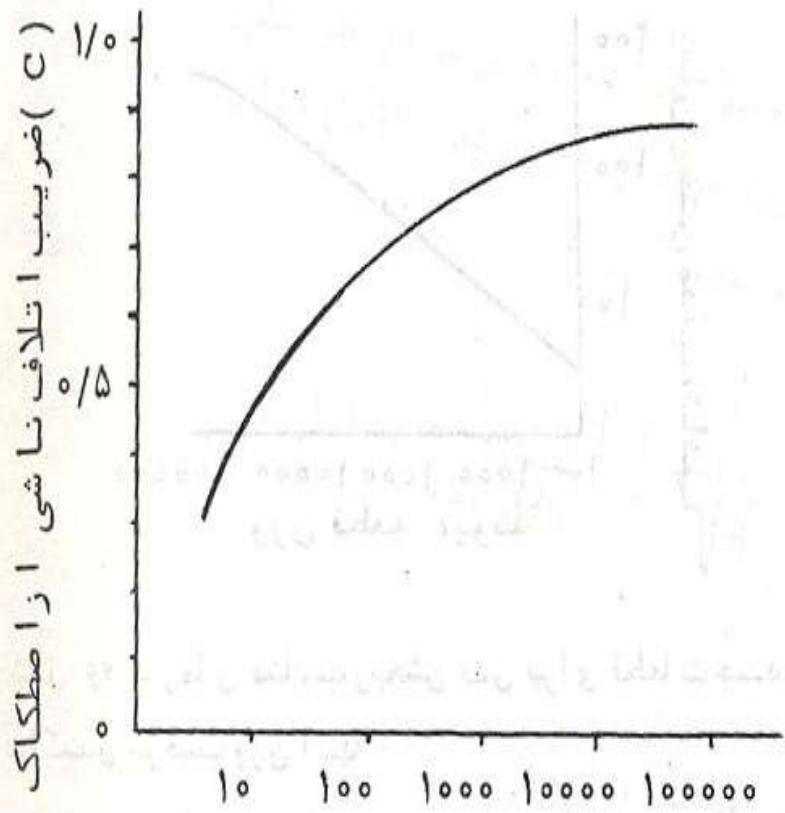

شکل ۴۷- مقادیر تخمینی ضریب انتلاف ناشی از اصطکاک
بر حسب وزن قطعه

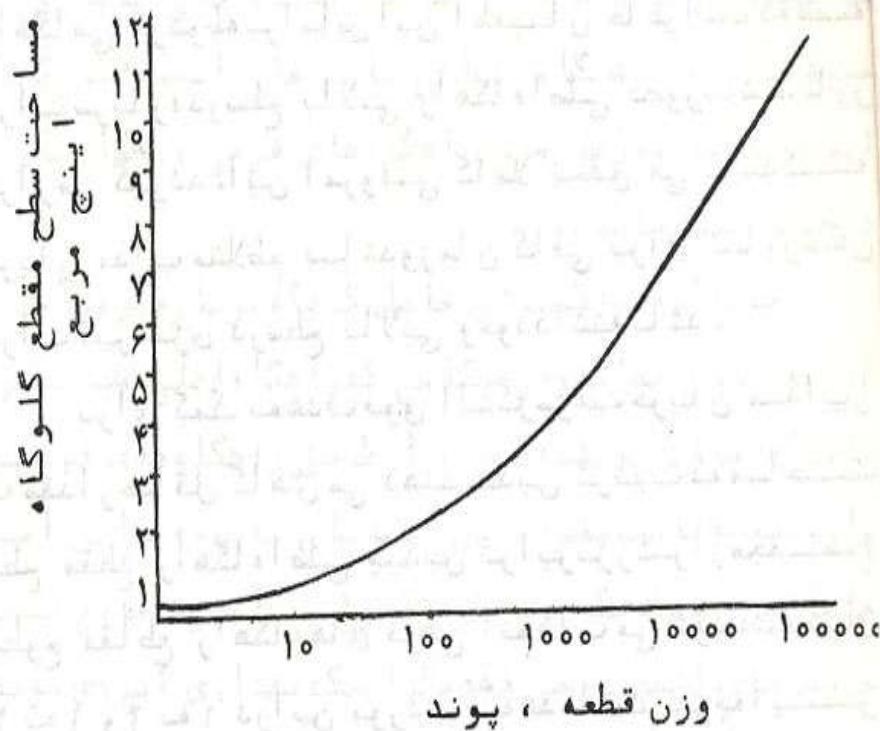

شکل ۴۸- مقادیر توصیه شده برای سطح مقطع گلوگاه بر
حسب وزن قطعه ریختگی چدن داکتیل

(سیدن مقداری سرباره به انتهای پائینی (اهگاه بار ریز و وارد شدن آنها به داخل اهگاه اصلی نه فقط محتمل است بلکه قطعاً صورت می گیرد. این مسئله بخصوص در هنگام شروع (یخته گری اتفاق می افتد. سرباره ای که به صورت محلق درون مذاب است و یا در سطح مذاب شناور است، همراه با مذاب چدن به داخل سیستم (اهگاهی وارد می شود. چگونگی مرگت و جابجایی سرباره کاملاً به طراحی اهگاه اصلی بستگی دارد زیرا اهگاه اصلی تنها بخش از سیستم (اهگاهی است که قادر است سرباره را ممبوس کرده آن را گیر بیندازد و از ورود آن به داخل محفظه قالب جلوگیری کند.

مکانیزم سرباره گیری و اصول طراحی سیستم (اهگاهی مربوطه براساس این اطمینان خاطر است که همه ذرات سرباره در سطح بالایی (اهگاه اصلی به صورت شناور قرار می گیرند. این امر وقتی کاملاً تحقق می یابد که چریان مذاب متلاطم نباشد و زمان کافی برای شناور شدن ذرات غیر فلزی در سطح بالایی وجود داشته باشد.


برای کمک به هدف فوق الذکر سرعت چریان مذاب را به مقدار و مذاقل کاهش می دهند. بدین ترتیب که مساحت سطح مقطع (اهگاه اصلی چندین برابر بزرگتر از مجموع سطوح مقاطع (اهگاه های فرعی انتخاب می شود. نسبت های ۲/۱ و ۴/۱ در این مورد توصیه شده است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، فاصله بین (اهگاه بار ریز و اولین (اهگاه فرعی کمتر خواهد بود. مذاقل فاصله به مقدار ارتفاع (اهگاه بار ریز بستگی دارد و مذاقل باید ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر)، حتی برای کوتاه ترین (اهگاه بار ریز، باشد. وقتی ارتفاع (اهگاه بار ریز ۱۰ اینچ (۲۵۰ میلیمتر) است، این فاصله مذاقل ۶ اینچ (۱۵۰ میلیمتر) و هنگامی که ارتفاع (اهگاه بار ریز برابر ۳۳ اینچ (۷۵۰ میلیمتر) است، این فاصله مذاقل به مقدار ۱۰ اینچ (۲۵۰ میلیمتر) توصیه شده است. سطح مقطع (اهگاه اصلی در تماس طول ان یا ثابت باقی می ماند و یا با دور شدن از (اهگاه بار ریز با یک شبیه یگنواخت کاهش می یابد. سرباره گیرها (موانعی که برای کنترل اندافتن سرباره تعیین می شود) ناصافی، ناهمواری ها و امثال آنها، همگی باعث افزایش تلاطم مذاب می شوند و به جای کاهش خطر عیوب ناشی از سرباره، آن را افزایش می دهند. یک (اهگاه اصلی تقسیم بهترین حالت را دارد. اگر به واسطه محدودیت فضای لازم است که (اهگاه اصلی به صورت خمیده باشد، در هنگام طراحی باید شعاع انداز بزرگی انتخاب شود و فاصله بین (اهگاه های فرعی و (اهگاه بار ریز در حد مناسبی باشد. ضمناً باید اطمینان حاصل کرد که سرباره در مرافق اولیه ریفتان مذاب و در هنگامی که (اهگاه اصلی هنوز کامل از مذاب پر نشده است، از طریق (اهگاه های فرعی وارد محفظه قالب نشود.

این اطمینان با توجه به این امر حاصل می شود که یک جرم متهم (چه جا مددوه مایع) مسیر حرکت خود را تغییر نمی دهد مگر اینکه مقداری انرژی توسط اعمال یک نیروی خارجی، صرف شده و این عمل را تحقق بخشد. تا وقتی که راهگاه اصلی به صورت مستقیم است، مذاب مسیر مستقیم را طی نموده و از گناه دهانه باز راهگاه های فرعی عبور می کند و وارد آنها نمی شود و فقط وقتی مسیر خود را تغییر داده و وارد راهگاه های فرعی می شود که یک نیروی خارجی برای این تغییر مسیر وجود داشته باشد. این نیروی خارجی به واسطه اختلاف ارتفاع مابین سطح مذاب و سطح فوقانی راهگاه های فرعی در هنگامی که جریان مذاب در انتهای راهگاه اصلی متوقف شده و سطح مذاب بالا می آید، ایجاد می شود. اگر راهگاه های فرعی در امتداد راهگاه اصلی نباشند و همچنین بین آفرین راهگاه فرعی و انتهای راهگاه اصلی یک فاصله منطقی وجود داشته باشد، ابتدا راهگاه اصلی به طور کامل یا تقریباً کامل از مذاب پر می شود و سپس جریان مذاب به راهگاه هی فرعی وارد می شود. مذاب در آغاز وارد آفرین راهگاه فرعی می شود و سپس جریان مذاب به داخل سایر راهگاه های فرعی تا نزدیکترین آنها نسبت به راهگاه بار ریز ادامه یابد و سرباره اولیه شناور و در سطح فوقانی مذاب، نسبت به سطح بالایی راهگاه های فرعی در ارتفاع بالاتری قرار دارد.

برای کامل گردن کار، لازم است راهگاه اصلی پس از آفرین راهگاه فرعی بازهم امتداد داشته باشد و انتهای آن با یک دنباله پایان یابد. فاصله انتهای راهگاه اصلی تا آفرین راهگاه فرعی می تواند به همان اندازه فاصله راهگاه بار ریز تا اولین راهگاه فرعی باشد. راهگاه اصلی بهتر است بلند و نازک باشد به طوریکه ارتفاع راهگاه اصلی تقریباً دو برابر ضخامت مقطع آن باشد، راهگاه های فرعی بهتر است نازک و با عرض زیاد باشد به طوری که عرض مقطع راهگاه تقریباً چهار برابر ارتفاع آن باشد مداخل ضخامت راهگاه فرعی به درجه حرارت ریختن بستگی دارد و اگر مذاب خیلی داغ باشد می تواند حتی تا حد ۱۶/۱ اینچ (۴/۵ میلیمتر) باشد. وقتی درجه حرارت مذاب در موقع ریخته گری ۱۳۵ درجه سانتیگراد یا کمتر از آن باشد ضخامت راهگاه فرعی باید ۲/۱ الی ۵/۸ اینچ (۱۲/۵ الی ۱۷ میلیمتر) باشد تا از انجماد و بسته شدن راهگاه فرعی جلوگیری شود.

و قتی که تمام راهگاه اصلی در درجه بالایی قرار دارد باید از آنها ساختن وقوس دادن به کف راهگاه اصلی با شعاعی بیش از ۱۶/۱ اینچ (۴۰۵ میلیمتر) اجتناب شود.

همانطور که در شکل ۴۹ نشان داده شده است، لازم است کف راهگاه اصلی و کف راهگاه فرعی در یک صفحه باشد. هرگز نباید راهگاه فرعی در امتداد راهگاه اصلی باشد. برای اطمینان از اینکه راهگاه های فرعی به عنوان گلوگاه عمل می کنند، باید سطح مقطع راهگاه باز (یز) بیشتر از مجموع سطوح مقاطع راهگاه های فرعی باشد. عمومی ترین نسبت مورد استفاده ما بین سطح مقطع راهگاه باز (یز) و مجموع سطوح مقاطع راهگاه های فرعی ۴ به ۳ می باشد.

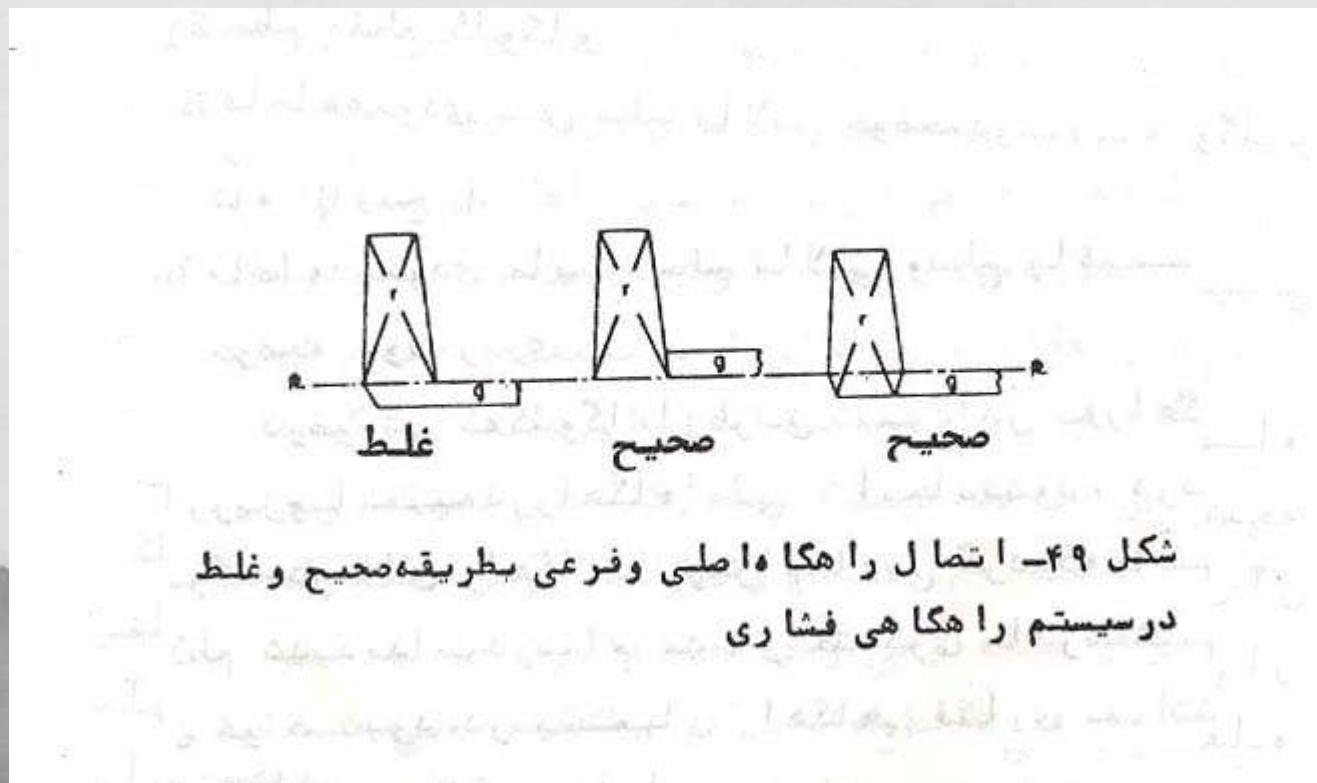

شکل ۴۹ - اتمال را هگاه اصلی و فرعی بطريقه صحیح و غلط در سیستم را هگاهی فشاری

سرباره گیری در سیستم های (اهگاهی غیر فشاری)

ت نها محل صحیح قرار گرفتن گلوگاه در یک سیستم غیر فشاری آن است که گلوگاه در محل اتصال (اهگاه بار ریز با راهگاه اصلی) واقع شود. گلوگاه را می توان از طریق شبیب دادن به راهگاه بار ریز ایجاد کرد و یا آن را در نزدیکی محل اتصال دو راهگاه و در راهگاه اصلی تعبیه نمود. در هر صورت نسبت مداخل ما بین سطح مقاطع راهگاه بار ریز در محل اتصال با حوضچه ذوب (ریزی) و سطح مقاطع گلوگاه از این رابطه به دست می آید:

$$\frac{F}{F_1} = \sqrt{\frac{H}{h}}$$


F سطح مقاطع راهگاه با ریز در محل اتصال با حوضچه ذوب (ریزی (اینچ مربع))
F1 سطح مقاطع گلوگاه

H فاصله عمودی بین سطح بالایی حوضچه ذوب (ریزی) و گلوگاه (اینچ)
H فاصله عمودی ما بین سطح بالایی و سطح پایینی حوضچه ذوب (ریزی)
در صورتی که گلوگاه از طریق شبیب دادن به راهگاه بار ریز و یا تعبیه در راهگاه اصلی، ایجاد نشود، در نتیجه گلوگاه در بالای راهگاه بار ریز ایجاد می گردد که حاصل آن تلاطم شدید مذاب در تمام مدت ریخته گری یا در بخشی از آن خواهد بود. در سیستم های راهگاهی فشاری نیز استفاده از راهگاه بار ریز شبیب دار ارجح تر است ولی از آنجا که در این (وش کل سیستم پس از چند لحظه از مذاب پر می شود راهگاه بار ریز مستقیم و بدون شبیب هم قابل قبول است.

(اهگاه با ریز در سیستم غیر فشاری بسیار سریع پر از مذاب می شود و این امر اولین مرحله از تلاش سرباره گیری است. مرحله دوم، استفاده از یک راهگاه اصلی بزرگ با سطح مقطعی متساوی برابر سطح مقطع گلوگاه است. (اندازه مقطع راهگاه اصلی به فاصله اولین راهگاه فرعی تا راهگاه با ریز بستگی دارد، هر چقدر طول راهگاه اصلی کوتاه تر باشد، سطح مقطع آن بزرگتر است). وجود راهگاه اصلی بزرگ از دو نظر سودمند است: اولاً وقتی راهگاه اصلی پر باشد سرعت چریان مذاب آرام است که در نتیجه باعث شناور شدن سرباره در خلال ریخته گری می گردد و ثانیاً یک راهگاه اصلی عریض با ضخامت کم دارای سطح افقی زیادی خواهد بود که محل مناسبی برای جمع شدن سرباره است. عرض راهگاه اصلی باید تقریباً دو برابر ضخامت آن باشد. این موضوع در ابتدای شروع ریختن مذاب بسیار مهم است. احتمال ورود سرباره به داخل راهگاه های فرعی در یک سیستم راهگاهی غیر فشاری با نسبت بین مجموع سطوح افقی راهگاه های فرعی که در بالای راهگاه فرعی، متناسب است. این نسبت هرگز صفر نیست ولی می تواند به مقدار بسیار کم حتی تا یک درصد برسد.

فاصله لازم مابین راهگاه با ریز (یا گلوگاه) تا اولین راهگاه فرعی و نیز فاصله لازم مابین آخرين راهگاه فرعی تا نقطه انتهائي راهگاه اصلی همانند سیستم راهگاهی فشاری است . مجموع سطوح مقاطع راهگاه های فرعی باید بیش از سطح مقطع گلوگاه باشد زیرا در غیر این صورت سیستم راهگاهی فشاری خواهد شد. مجموع سطوح مقاطع راهگاه های فرعی عموماً دو الی چهار برابر سطح مقطع گلوگاه انتخاب می شود معمولاً تا زمانی که ارتفاع مذاب در محفظه قالب به حد سطح بالایی راهگاه های فرعی نرسیده است، راهگاه های فرعی بزرگ به طور کامل از مذاب پر نمی شوند. این حالت باعث می شود که مذاب با سرعت آرام تری نسبت به سیستم راهگاهی فشاری وارد قالب شود.


بدیهی است راهگاه اصلی فقط هنگامی می تواند سرباره را ببس و نگه دارد که از مذاب کاملاً پر باشد و نیز واضح است که اگر راهگاه های فرعی در بالای سطح فوقانی آن نباشند، راهگاه اصلی نمی تواند کاملاً پر باشد. احتمال بین راهگاه فرعی و راهگاه اصلی که به طریقه صمیح و غلط صورت گرفته است، در شکل ۵۰ دیده می شود.

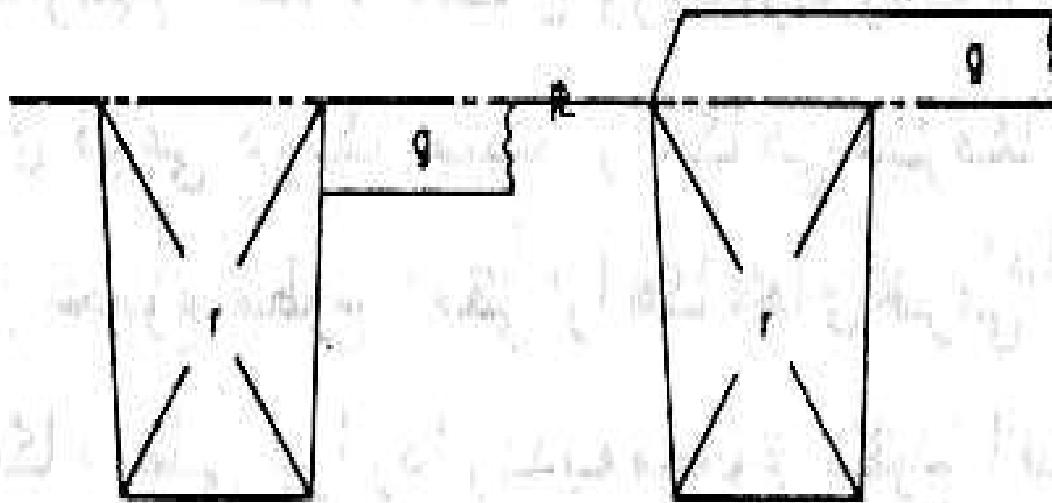

شکل ۵-۶ اتصال بین راهگاه‌های اصلی و راهگاه‌های فرعی سطربیق
مُخْبِح و غلط در سیستم راهگاه‌های غیرفشاری

سرباره گیری در سیستم های راهگاهی برای قالب های با سطح جداش عمودی هنگامی که سطح جداش قالب عمودی است، راهگاه های فرعی یا راهگاه بازی که به طرف بالا می رود باید از سطح فوقانی راهگاه اصلی منشعب شود. (در تولید چدن فاکسٹری تعبیه سیستم راهگاهی فشاری (وی) کاربرد اندکی داشته و گاهی به کار نمی (رود). تا زمانی که راهگاه های فرعی در بالا قرار دارند سیستم راهگاهی باید غیر فشاری باشد و طراحی و ساختمان آن براساس موارد ذکر شده مربوط به سیستم های غیر فشاری انجام پذیرد.

وقتی که مذاب از طریق راهگاه اصلی افقی وارد یک راهگاه پاریز بالا (ونده عمودی می شود و سپس وارد راهگاه های فرعی افقی متصل به آن می شود، شرایط متفاوتی حاصل می شود. علاوه بر همه مطالبی که قبل اذکر گردید، این سیستم می تواند از وجود سرباره ممانعت بیشتری به عمل آورد. شکل ۱۵ این سیستم راهگاهی و شرایط آن را نشان می دهد.

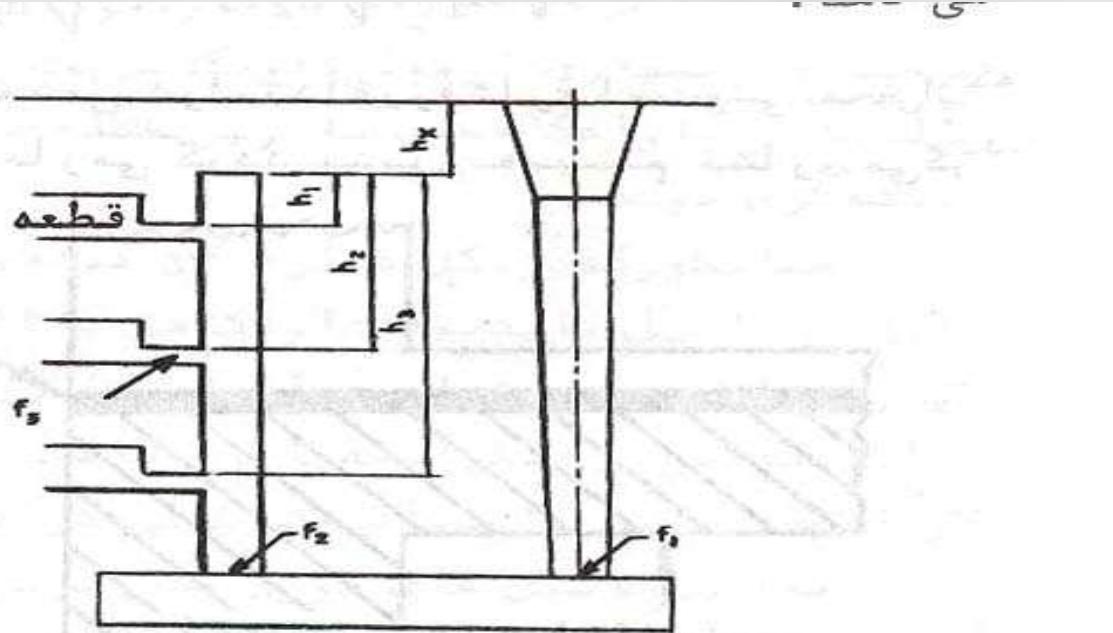


شکل ۱۵- سیستم راهگاهی برای سطح جداش عمودی
www.Prozheha.ir

$$\frac{f_3}{f_1} = \frac{\sqrt{hx}}{\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} + \dots}$$
 گفته شد که احتمال ورود سرباره به داخل راهگاه های فرعی وجود دارد و یا در آینه موردا احتمال ورود سرباره در ابتدا به داخل راهگاه عمودی بالا رونده وجود دارد. اگر پرشدن قالب به آرامی و مرحله به مرحله باشد یا به عبارت دیگر راهگاه های فرعی غیر فشاری باشند، همانطور که در شکل شماره ۵۲ دیده می شود سرباره می تواند بخوبی وارد راهگاه فرعی و محفظه قالب شود. اگر راهگاه عمودی بالارونده در ابتدا سریعاً تا بالای راهگاه فرعی پر از مذاب شود، احتمال ورود سرباره به داخل محفظه قالب ناچیز خواهد بود. برای پر شدن سریع راهگاه عمودی شرایطی خاص لازم است که برای حصول آن با توجه به شکل ۵۲ رابطه زیر باید برقرار باشد:

$$\frac{f_3}{f_1} = \frac{\sqrt{hx}}{\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} + \dots + \sqrt{hx}}$$

چنین سیستمی در ابتدا غیر فشاری است ولی به مخف اینکه پر شدن قالب آغاز می گردد تبدیل به سیستم فشاری می گردد.

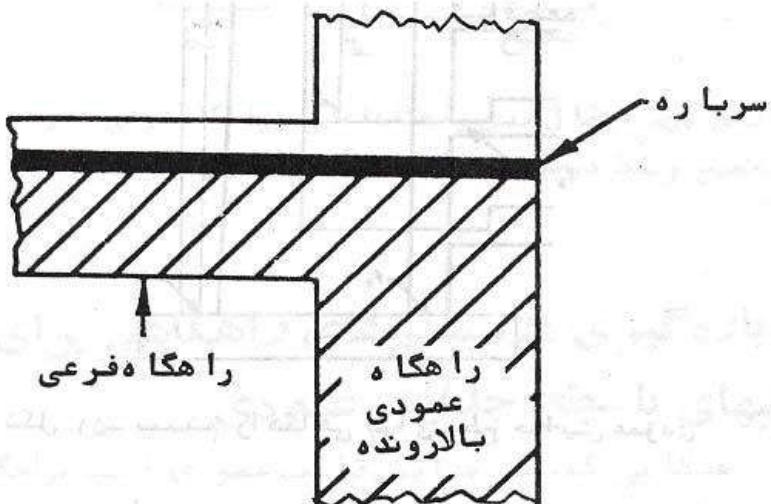

شکل ۵۲ - راهگاه فرعی افقی غیر فشاری در قالب با سطح

طراحی پاتیل


با یک نظر کلی تر می توان گفت که پاتیل و بخصوص لبه با ریز آن نیز چئی از سیستم راهگاهی است. اولین شرط لازم آن است که اندازه پاتیل در ابتداء با وزن قطعه بگونه ای باشد که مذاب در خلال مدت پنج دقیقه تخلیه شود و ناودان یا لبه با ریز پاتیل به شکل و فرمی باشد که کنترل سریع و خوب در خلال ذوب ریزی سریع بتواند صورت پذیرد در حالی که فرد ذوب ریز به مهارت فیلی بالایی نیاز نداشته باشد. یک لبه باریک و عمیق نسبت به یک لبه پهن و کم عمق ارجحیت دارد و عرض ناودان یا لبه در صورتی که ۱/۵ الی ۲ برابر قطر راهگاه با ریز با شدایده آل است هر چند که در بسیاری از موارد در یک نوبت ریخته گری قالب هایی با راهگاه های با ریز مختلف باید از یک ناودان ریخته گری شوند.

همانطور که در شکل اسلاید بعد دیده می شود طول افقی ناودان پاتیل باید به اندازه کافی باشد تا بتواند بدون نیاز به بالابدن بیش از حد پاتیل مذاب را به وسط قالب رساند. بالابدن بیش از حد پاتیل باعث به وجود آمدن جریان های سریع و اغتشاش مذاب می گردد.

محایب پاتیل های قوی شکل بیش از مهاسن آنها است زیرا هزینه نگهداری و تعمیر آنها زیاد است، معمولاً مذاب اولیه خراب می شود و جلوگیری از ورود سرباره به قالب به طور کامل عمل غیر ممکن است. سرباره ای که به هنگام تخلیه پاتیل به جداره آن می پسند ممکن است در ذوب ریزی بعدی از دیواره جدا شده و وارد مذاب گردد.

ملامظات کلی

اندازه موضعی ذوب ریز با در نظر گرفتن دو عامل بازدهی ریخته گری و مهارت کارگر ذوب ریز انتخاب می شود.

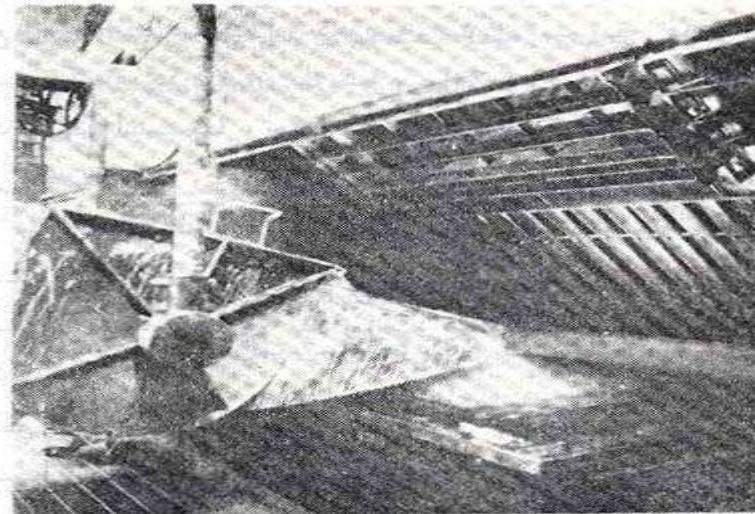

شکل ۵۳- یک پاتیل ذوب ریزی گهدارای ناودانی بطول کافی است.

البته یک استثناء نیز وجود دارد و آن در هنگامی است که از سیستم راهگاهی و نیز حوضچه ذوب ریزی به عنوان تغذیه هم استفاده می شود.

از آنها که در هنگام ریخته گری قراردادن پاتیل در گناه قالب بسیار آسان تراز مالتی است که با بیش بینی دقیق، محل پاتیل طوری قرار بگیرد که جریان مذاب دقیقاً به داخل قالب ریخته شود، استفاده از حوضچه هایی طویل که طول آنها در جهت ذوب بیزی امتداد یافته است ترجیح دارد.

استفاده از مانع یا توپی های خارج شونده، در حوضچه ذوب بیزی، مورد نیاز نیست زیرا در هر صورت مذابی که به داخل حوضچه ریخته می شود تلاطم زیادی دارد و امکان جلوگیری از ورود سرباره به راهگاه بازرس به طور کامل وجود ندارد. بخصوص در این رابطه استفاده از ماهیچه های صافی زیان آور می باشد. احتمال دارد مجموع سطوح مقاطع سوراخ های باز ماهیچه صافی مساوی با سطح مقطع لازم برای بالای راهگاه با ریز باشد که در این صورت بازدهی ریخته گزی کاهش می یابد. معمولاً مجموع سطوح مقاطع سوراخ های باز ماهیچه کوچکتر از حد لازم است و در حقیقت ماهیچه صافی گلوگاهی است که در بالای راهگاه با ریز قرار دارد و این امر برای تمیز بودن مذاب زیان آور است. همانطور که قبل ذکر گردید، لازم است راهگاه اصلی بعد از آفرین راهگاه فرعی امتداد یابد. وقتی محدودیت فضای در درجه باعث شود که امتداد دادن راهگاه اصلی به اندازه کافی میسر نباشد می توان از چندین چاهک استفاده گرد به طوری که حجم آنها برابر حجم آن مقدار از راهگاه اصلی باشد که حذف شده است.

همواره ایجاد یک حوضچه پای راهگاه در زیر راهگاه با ریز به منظور جذب ضربه ناشی از فرو ریخته مذاب اولیه و کاهش تلاطم آن در ابتدای پرشدن راهگاه اصلی، عمل مناسبی است. حوضچه های ضربه گیر پای راهگاه بخصوص در شرایطی که فاصله بین راهگاه با ریز اولین راهگاه فرعی باید کم باشد از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

یک سیستم راهگاهی فشاری عموماً مطمئن تر است و ضرر کمتری به راندمان و بازدهی ریخته گری وارد می سازد. استفاده از سیستم راهگاهی غیر فشاری در موارد زیر مناسب است:

الف: هنگامی که راهگاه اصلی به صورت قوسی شکل (مثلث به شکل دایره) در داخل قطعه قرار می گیرد و راهگاه های فرعی از مرکز آن منشعب می شوند.

ب: هنگامی که چندین قطعه کوچک در یک قالب ریخته گری می شوند. (در این حالت راندمان و بازدهی ریخته با سیستم راهگاهی غیر فشاری عالی است).

چه وقتی سطح جدایش قالب عمودی است.


دهنگاهی که قطعاتی با ضخامت جدا راه ۱۲/۵ الی ۲۵ میلیمتر ریخته گری می شوند و از سیستم راهگاهی به عنوان تغذیه هم استفاده می شود.

عموماً از فلاکس ها برای جداسازی سرباره از مذاب و افزایش احتمال و امکان باقی ماندن سرباره در راهگاه اصلی استفاده می شود. اغلب فلاکس ها په ب صورت تجارتی و یا غیر از آن شامل مخلوطی از کربولیت و فلوراید سدیم به میزان ۵۰-۵۰ یا دارای صد درصد کربولیت می باشند. فلاکس را می توان همراه با آلیاژکروی کننده به مذاب اضافه نمود یا همراه ذبا مواد جوانه زا و یا در هنگام ریختن مذاب به داخل یاتیل به آن اضافه کرد. افزودن مقدار کمی فلاکس به داخل حوضچه ذوب (یز) و یا راهگاه با ریز نیز نتایج خوبی بیار آورده است.

اضافه کردن مقدار اندکی اکسید آهن قرمز در راهگاه با ریز نیز از نظر کنترل بهتر سرباره موثر است.

تغذیه گذاری

(فتار انقباضی و پگونگی انقباض چدن های داکتیل در مقایسه با سایر آلیاژ ها و فلزات بسیار متفاوت است و فقط به فتار چدن خاکستری شباهت دارد. اختلاف اساسی ما بین (فتار انقباضی چدن داکتیل و دیگر آلیاژ ها آن است که چدن داکتیل در مرحله ای از انجماد انبساط حاصل می کند. پس از این انبساط در حالی که هنوز انجماد چدن خاتمه نیافته است انقباض ثانویه پدید می آید. در شکل ۵۴ تغییرات حجم از زمان شروع ریختن تا انجماد کامل فلز نشان داده شده است.

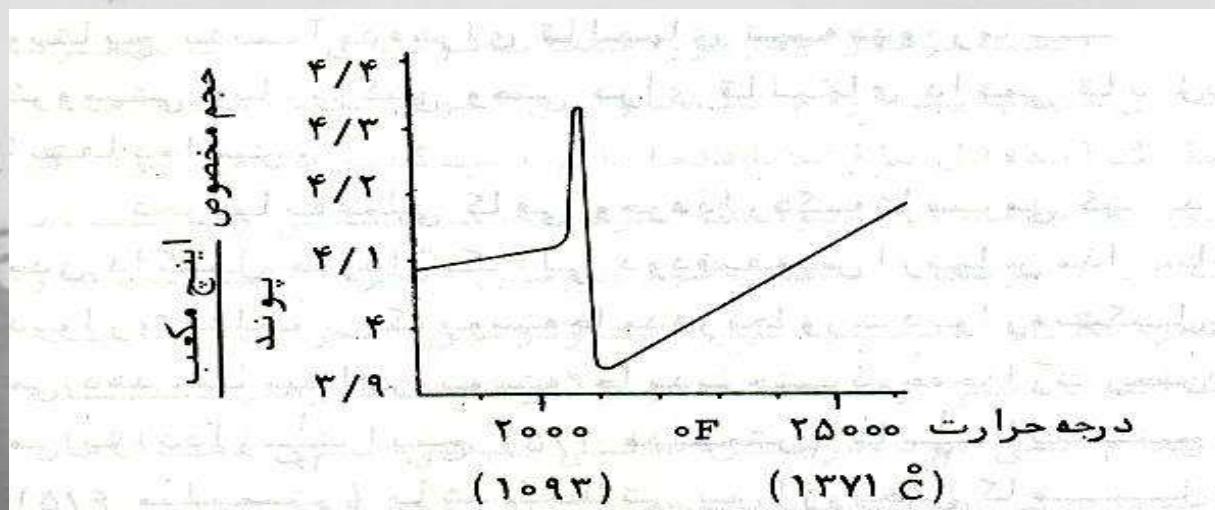

شکل ۵۴ - تغییرات حجمی چدن داکتیل از شروع ریختن

انبساط می تواند باعث ایجاد عیوب و نواقص انقباضی شود اما اگر این پدیده به خوبی درک گردد و به نحو صمیح مورد استفاده قرار گیرد می تواند قطعه را پر و تغذیه کند و این عمل هنی تا به آن حد انعام شود که به هیچگونه تغذیه نیاز نباشد.

تغییرات مجملی یک قطعه هیچگاه دقیقاً مشابه وضعیتی که در شکل ۱۵ نشان داده شده است نیست. از انبساط قطعه در درجه های مختلف قالبگیری بر حسب اینکه استحکام و مقاومت قالب چه اندازه باشد جلوگیری می شود (البته هیچگاه انبساط به واسطه مقاومت قالب به صفر نمی (سد) و به واسطه همین مقاومت قالب در خلاف خنک شدن، تجمع تنفس در داخل قطعه ایجاد می گردد).

اگر چه مبحث جاری فقط در ارتباط با قالب هایی است که با استفاده از ماسه سیلیسی تهیه شده اند ولی اصول و نتایج به دست آمده برای قالب های تهیه شده از ماسه کرومیتی و یا زیرکنی و هنی برای قالب های دائمی قابل استفاده است.


تمریبات علمی کافی وجود دارد که ثابت می کند چدن داکتیل محدوداً یک الی دو دقیقه پس از تماس مذاب با دیواره قالب، یک پوسته جامد در مجاورت دیواره تشکیل می گردد. ضخامت این پوسته جامد در مجاورت دیواره تشکیل می گردد. ضخامت این پوسته جامد بر حسب درجه حرارت ریختن می تواند از ۱/۱۶ اینچ (۱/۱۵ میلیمتر) تا ۱/۱۴ اینچ (۱/۱۵ میلیمتر) باشد. لحظاتی پس از ریختن کامل مذاب و پایان ریخته گری و پس از انجاماد و بسته شدن راهگاه های فرعی، چدن داکتیل مذاب به طور کامل در داخل پوسته جامد بسته شده محبوس می گردد. البته اگر قطعه به تغذیه متصل باشد این عمل صورت نخواهد گرفت.

پیشرفت انجماد و تغییرات فشار درون مذاب پدن بر حسب گذشت زمان درد یا گرایش شما تیک در شکل ۵۵ دیده می شود. همانطور که توسط فاصله عمودی از خط t_0 نشان داده شده است، انجماد در ابتدا سریع است از خنک گندگی آن کاهش می یابد و رشد پوسته جامد در این ناحیه با سرعت بسیار آرام ادامه می یابد. این (فتار و هالت در مورد همه آلبوماتیکی صادر است زیرا انجماد در این آلبوماتیک قبل از اینکه دمای همه قطعه به حد مشخصی نرسد، صورت نمی پذیرد. پس از آن انجماد به طور همزمان در سراسر قطعه آغاز می شود. اگر سرعت سرد شدن بسیار آهسته باشد، انجماد کلی و همه جانبی به صورت فوق الذکر انجام می شود.

البته در عمل و در مورد قطعات تولیدی سرعت سرد کردن بی نهایت آرام نیست و این امر اولین انحراف از هالت ایده آل یا انجماد تعادلی است که باعث می شود یک پوسته جامد نازک به واسطه سرعت خنک گندگی زیاد قالب، سریعاً تشکیل شود. دو مین انحراف شبیب دار شدن خط ab به سمت پایین است و سومین انحراف آن است که انجماد کلی و همه جانبی در سراسر قطعه به طور همزمان انجام نمی شود. در چنین حالی منحنی نشان دهنده آغاز انجماد یک خط مستقیم عمودی از ab به خط افقی c تا c است. هنگامی که خط پایان انجماد از هر دو طرف دو دیواره به وسط قطعه بر سر انجماد کامل است.

تغییرات فشار داخلی مذاب در بخش فوقانی دیاگرایش نشان داده شده است. خط افقی A نمایانگر فشار اتمسفر می باشد و در این هالت از تغذیه استفاده نشده است. تا زمانی که راهگاه ها منجمد نشده است فشار اتمسفر بر مذاب هاکم است (از فشار فرو استاتیک مذاب که در مقایسه با فشار اتمسفر اندک است صرفنظر شده است) این مسئله به صورت نقطه c نشان داده شده است. وقتی نقطه a در نظر گرفته شود، انجماد نسبتاً سریع هنوز ادامه دارد. انساط ناچیز حاصله باعث افزایش فشار داخلی مذاب از a می شود. در فاصله زمانی a تا b که مذاب سرد می شود، انقباض مذاب بسیار زیاد می گردد و در صورتی که دیواره های قالب مورد استفاده به اندازه کافی مستحکم باشند، فشار آغاز می گردد و در اینجا افزایش می یابد. سرانجام انقباض ثانویه در مراحل پایانی انجماد سبب می شود که فشار از نقطه c تا c زیر فشار اتمسفر یعنی c کاهش یابد.

لازمه ظاهر شدن عیوب انقباضی و حفره های کشیدگی در هر قطعه از چدن داکتیل فقط آن است که فشار داخلی مذاب از فشار اتمسفر کمتر شود. در مثال ارائه شده در شکل ۵۵ دو موقعیت وجود دارد که فشار داخلی مذاب از فشار اتمسفر کمتر است (دو منطقه هاشور خورده در شکل آن دو حالت را نشان می دهد) و نتیجتاً قطعه دارای دو نوع از عیوب انقباضی فواهد بود.

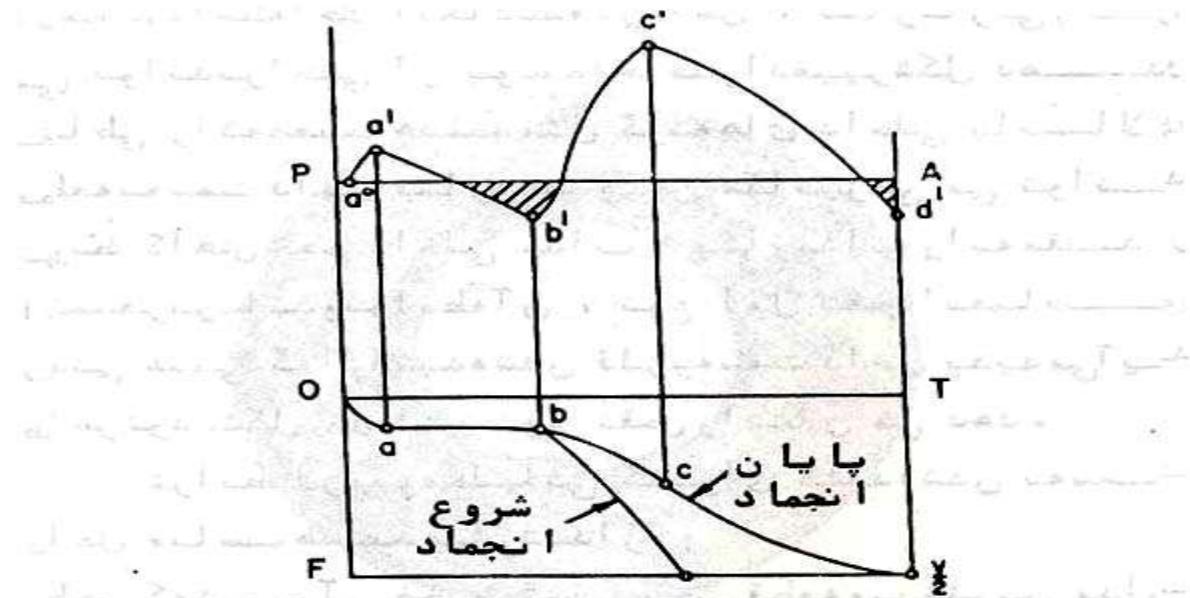

شکل ۵۵ - دیاگرام PFT

P فشار داخلی مذاب، F انجما د (ضخامت لایه منجمد شده)، T زمان، A فشار اتمسفر و v ضخامت جدا ره قطعه است.


عیوب ناشی از انقباض اولیه (مذاب) و ثانویه (جامد)

شنایفت صمیع نوع انقباض و تشفیض دو نوع عیب متفاوت ناشی از آن که در قطعات پدن داکتیل می‌تواند پدید آید از اهمیت بسیاری برخوردار است. طریقه رفع هر یک از دو نوع عیب ناشی از انقباض نیز متفاوت است.

هنگامی که در فاصله بین Aتا) (شکل ۵۵) مقدار فشار داخلی مذاب کم می‌شود، بمز یک لایه نازک منجمد شده در مجاورت دیواره قالب، بقیه فلز به صورت مذاب است. به واسطه خلا ایجاد شده در داخل فشار خارجی (اتمسفر) می‌تواند به راهی آن پوسته جامد را تغییر شکل دهد و نقاطی را که ضعیف هستند مثل گوشه‌های داخلی یا بالای قطعه به سمت داخل فشار دهد. چنین مکانیزمی می‌تواند توسط کاهش حجم داخلی مذاب، فشار مذاب را به مقدار اتمسفر برساند و به واسطه آن، نوع اول نقص انقباضی یعنی عیوبی که از کشیده شدن فلز به سمت داخلی پدید می‌آید ظاهر شود. شکل ۵۶ این نوع نقص را نشان می‌دهد.

شرایط لازم و محل‌هایی که برای کشیده شدن به سمت داخل مناسب هستند عبارتند از:
سطمی که در زیر آن ضخیم ترین بخش قطعه و بیشترین مذاب قرار دارد.
سطح بالایی قطعه (چون مذاب واقع در بالاگره تر از نقاط پایین است).


پوسته جامد اولیه که بسیار ضعیف است (بخصوص در طرفی از قطعه که راهگاه‌های فرعی واقع شده‌اند). بدون تردید کشیده شدن سطوح به سمت داخل نشانه و دلیلی بر انقباض مذاب بوده و برای رفع این عیوب (نقص ناشی از انقباض) باید با در نظر گرفتن عامل اصلی چاره جویی نمود. اگر اختلاف فشار به حد کافی نباشد و نتواند پوسته جامد را تغییر شکل دهد (مثل هنگامی که مذاب با دمای پایین (یافته می‌شود) خلا ایجاد شده سبب تشکیل یک یا چند حفره در بالای قطعه خواهد شد. ظهور چنین حفره‌های بزرگ که درست در زیر سطح درجه بالایی پدید می‌آید نیز دلیل قطعی بر انقباض اولیه (انقباض مذاب) است.

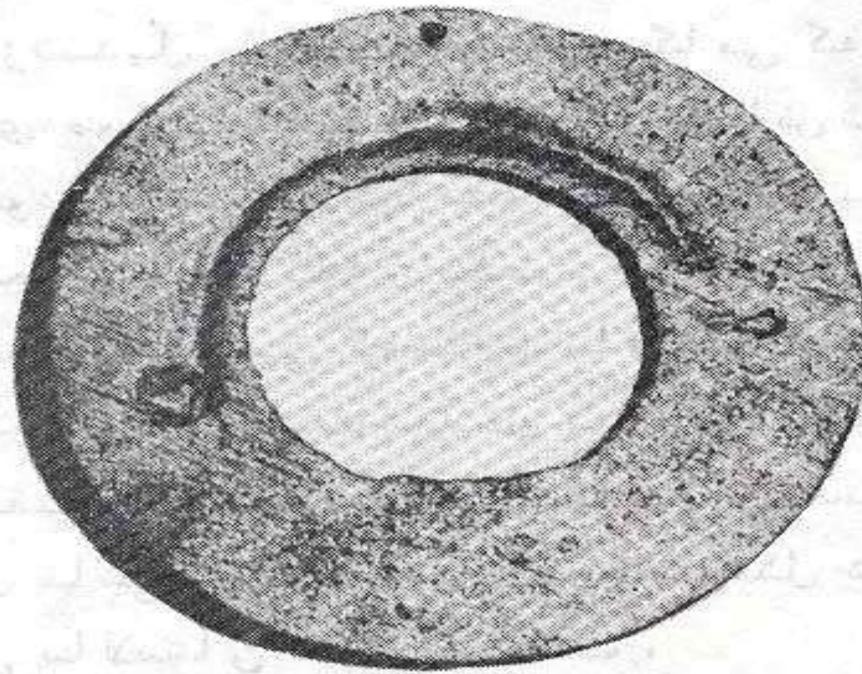

شکل ۵۶ - نمونه‌ای از عیوبی که با سطح انتقالی اولیه
(ا) نقباض مذاب) پدیدمی آید.

اغلب اتفاق می افتد که انقباض مذاب هنگاه ضخامت پوسته جامد به مقدار قابل ملاحظه ای برسد آغاز شود. فشار اتمسفر در تماس مستقیم با مذاب باقی می ماند و با اعمال فشار، گرین ترین نقاط سطح بالایی قطعه را به سمت پایین می برد و سبب می شود که حفره های لوله ای شکل در قطعه پدید آید. سطوح اینگونه عیوب هم (بخصوص در بخش های بالایی) نظیر حفره انقباضی اولیه نسبتاً صاف است.


پس از تبدیل مذاب به جامد و هنگامی که انجماد به مقدار زیادی صورت پذیرفت به واسطه انقباض ثانویه فلا ایجاد می شود و مذاب باقیمانده توسط جامد ایجاد شده به بخش های مجرأ و جداگانه ای تقسیم می شود. به واسطه وجود خلا در هر یک از بخش هایی که مذاب باقی مانده است، نواقض و حفره هایی به صورت تخلخل پدید می آید. تخلخل ناشی از انقباض ثانویه در شکل شماره ۵۷ دیده می شود. عیب تخلخل ناشی از انقباض ثانویه در شکل شماره ۵۸ با بزرگنمایی بالا نشان داده شده است.

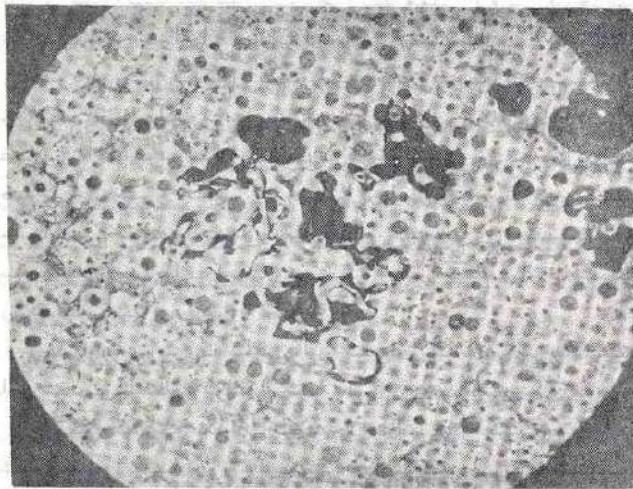

شکل ۵۸ - تخلخل در چدن داکتیل، محول اج ناپساز بزرگنمایی ۱۰۰^۱



www.Prozheha.ir

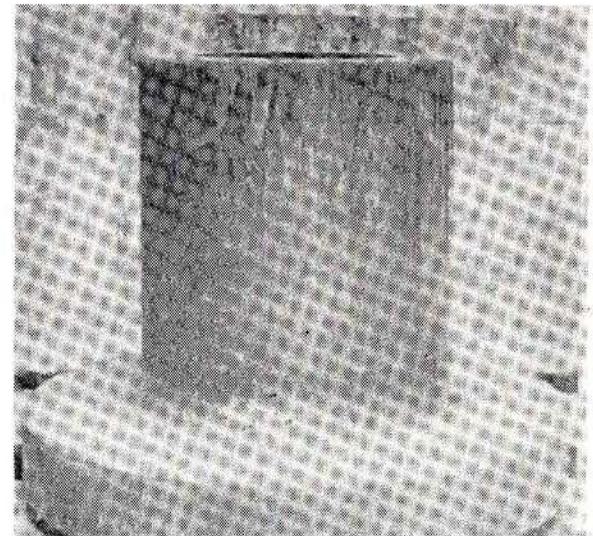


شکل ۵۷ - عیب ناشی از انقباض ثانویه (تخلخل)

تخلخل (مفره انقباضی) همواره در بخش بالای مرکز مرارتی قطعه پدید می‌آید. مرکز مرارتی قطعه اغلب در ناحیه تغذیه‌های بزرگ با اتصالات کوتاه و بزرگ است، در چنین حالتی تخلخل در محل اتصال تغذیه به قطعه ظاهر می‌شود، بطوریکه امتداد تخلخل هم به داخل تغذیه و هم به داخل قطعه کشیده شده است.

اندازه مفره‌های انقباضی به این مسئله وابسته است که در لحظه ایجاد خلا، انجاماد فلز تا کجا حد پیشرفت گردد و انجام شده است. در بدترین شرایط ممکن یعنی در حالتی که خلا در همان مرافق اولیه انجاماد ایجاد شود، احتمال دارد مفره بزرگی تشکیل شود. این مفره بزرگ بخوبی از مفره انقباض اولیه قابل تشخیص است زیرا مفره نشای از انقباض ثانویه در بالای سطح مرکز مرارتی واقع می‌شوند در صورتی که مفره ناشی از انقباض اولیه درست در زیر سطح بالای قطعه پدید می‌آید. سطح مفره‌های انقباض ثانویه خشن و ناصاف است و پوشیده از برجستگی‌های ناشی از رشد دندانیت‌های آهن است.

مفره‌های بزرگ ناشی از انقباض ثانویه در محل تمای تغذیه با قطعه در شکل شماره ۵۹ دیده می‌شود.

وقدی که همه مذاب تمای خلا ناشی از انقباض اولیه باشد، مفره انقباضی اولیه می‌تواند به صورت یک مفره انقباض ثانویه به طرف پایین ادامه پیدا کند. در این صورت سطوح بخش‌های بالایی مفره صاف و مسطح است در صورتی که در نواحی پایین، سطوح مفره ناصاف و خشن است.

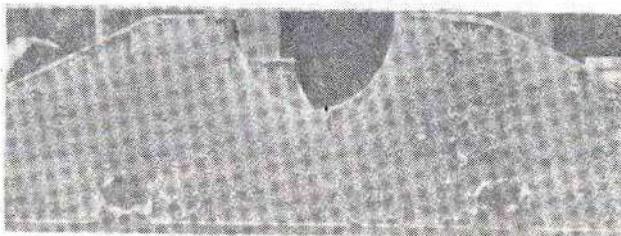


شکل ۵۹ - مفره‌های بزرگ ناشی از انقباض ثانویه که در محل اتصال تغذیه به قطعه ایجاد شده است.

طرایی تغذیه با استفاده کامل از انبساط

اثر تغذیه گذاری در شکل شماره ۴۰ نشان داده شده است. در آینده نشان داده می شود که تغذیه گذاری برای قطعات چدن داکتیل همیشه مورد نیاز نیست.

قطعات شماره ۱۹۲۰۳ از هر نظر مشابه یکدیگر هستند و فقط از نظر تغذیه گذاری شده و محل اتصال مایبن قطعه و تغذیه درست قبل از آغاز انجام همه جانبی و کلی قطعه و انبساط، منجمد شده و بسته است. تغذیه در این قطعه انقباض اولیه (مذاب) را جبران می کند، اما به هنگام انبساط، گلوی تغذیه از انتقال مذاب چدن از داخل قطعه بدرونو تغذیه جلوگیری می نماید.

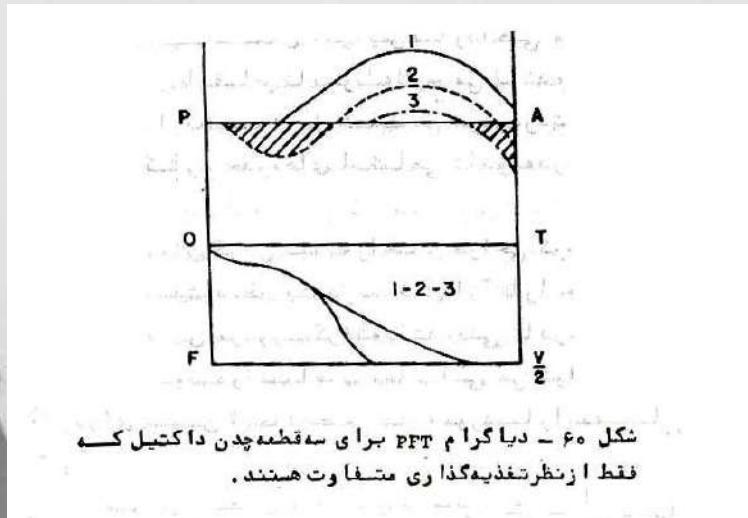

شکل ۴۰ - دیاگرام PFT برای سه قطعه چدن داکتیل که فقط از نظر تغذیه گذاری متفاوت هستند.

تغذیه قطع شماره ۲ به مقدار کافی و مناسب نیست در این مورد بالای تغذیه و یا گردن آن بسیار سریع منجمد می شود، در نتیجه تغذیه قادر نفواد بود که انقباض اولیه (مذاب) را جبران نماید. همانند این مثال، اغلب اوقات عیوب ناشی از انقباض اولیه به همراه عیوب ناشی از انقباض ثانویه پدید می آید.

طرامی گردن تغذیه

متداول ترین اشتباه در تغذیه گذاری یا در حقیقت تغذیه گذاری بیش از حد در شکل شماره ۶۰ توسط خط شماره ۳۴ نشان داده شده است. در این حالت گردن تغذیه پس از آغاز انجماد کلی و شروع انبساط، هنوز منجمد نشده است و چدن مذاب از قطعه وارد تغذیه می‌شود. در واقع در این مورد انبساط به جای افزایش فشار داخلی مذاب که برای جبران انقباض ثانویه لازم می‌باشد، باعث ورود مذاب از قطعه به داخل تغذیه می‌شود و در نتیجه پس از پایان کار، هفره‌های انقباضی ثانویه در قطعه به وجود آمده است.

می‌توان گردن تغذیه را چنان طرامی کرد که در زمان مناسب منجمد شود به طوریکه درست قبل از آغاز انجماد کلی و همه جانبیه این امر صورت گرفته باشد. حتی با در نظر گرفتن متغیرهای تولید و اشتباها محسوباتی می‌توان از روشن زیر برای تعیین ابعاد صحیح تغذیه مورد نیاز استفاده نمود.


میزان انتقال هرارت در ماسه تر را می‌توان با ریشه گری مکعب‌هایی در اندازه‌های متفاوت و اندازه گیری زمان لازم برای انجماد کامل آنها، تعیین نمود. زمان‌های اندازه گیری شده در شکل شماره ۶۱ نشان داده شده است. بر طبق قانون چویرینف، میزان انتقال هرارت را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

$$\frac{Q}{S} = 2387\sqrt{T}$$


که در این (ابطه)،

$\frac{Q}{S}$ عبارتست از میزان انتقال هرارت توسط واحد سطح قالب (کالری بر اینچ مربع) و
T زمان (دقیقه) می‌باشد

مقدار هرارتی که باید توسط قالب به خارج انتقال یابد تا دما به درجه هرارت شروع انجماد کلی برسد و نیز مقدار هرارتی که باید خارج شود تا انجماد به طور کامل صورت پذیرد را با توجه به دمای ریختن، درجه هرارت شروع انجماد، وزن نفخوصن، گرمای ویژه، دمای نفوذ، نسبت سطح به هجم قطعه و ضخامت لایه منجمد شده در مجاورت دیواره قالب به هنگام شروع انجماد کلی و همه جانبیه می‌توان محسوبه نمود. برای همه متغیرهای فوق الذکر به جز درجه هرارت ریختن که باید اندازه گیری شود، مقادیر نسبتاً دقیقی در دسترسی می‌باشد. با استفاده از این اطلاعات معین و داده‌ها یک معادله به دست آمده است که در شکل شماره ۶۲ ارائه شده است. با استفاده از دیگرآم شکل ۶۲ می‌توان اندازه گردن تغذیه را طرامی نمود.

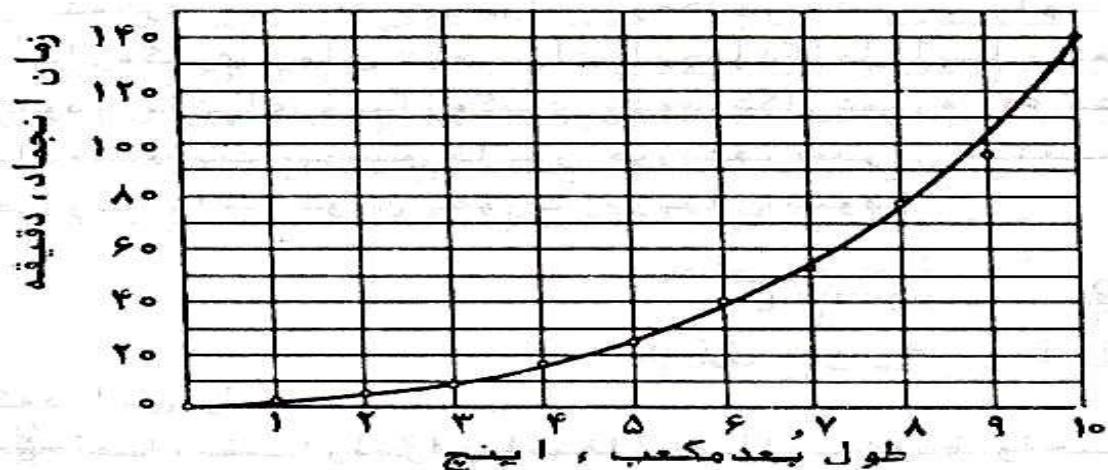


شکل ۱۶ - زمان انجما دقیعات مکعبی چدن داکتیل با اندازه‌های مختلف، درجه حرارت ریختن مذاب ۱۴۲۶ درجه سانتیگراد است.

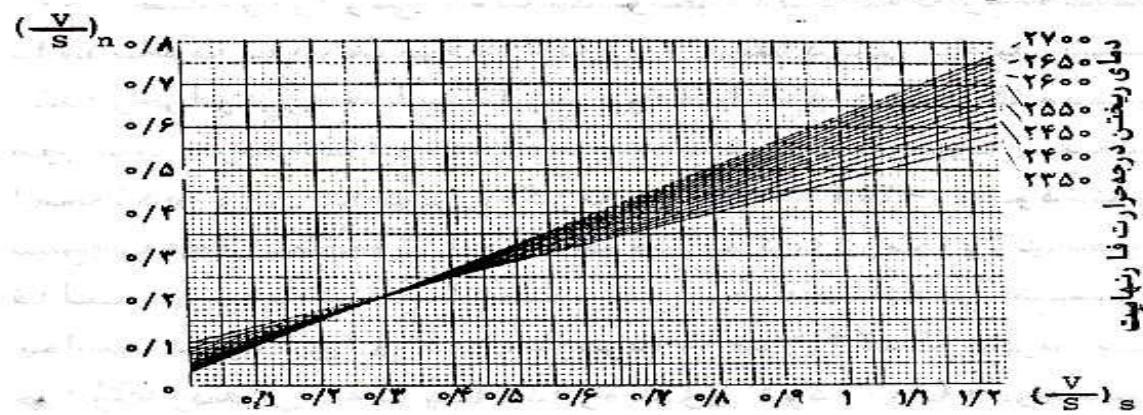


شکل ۱۷ - دیاگرام برای تعیین سطح مقطع گردن تغذیه دیاگرام فوق برای چدن داکتیل آستنیتی بکارنمی رود و مکرآینده را بطه زیر مورداستفاده قرار گیرد.

در مورد و پارامتر، یکی $\frac{V}{S}$ یعنی نسبت حجم کل قطعه به مساحت سطوح بیرونی فنک کننده و نیز $\frac{V}{N}$ یعنی حجم کل گردن تغذیه به مساحت سطوح فنک کننده آن توضیح دقیق تری باید ارائه شود. محاسبه حجم و سطح کل قطعه نه مورد نیاز است و نه به سهولت قابل انجام می باشد. گذشته از قطعاتی که شکل ماده دارند اغلب قطعات دارای تیرگ، پره و اجزایی نظیر آنها می باشند. البته حجم کل چنین اجزایی معمولاً از ۵تا ۱ درصد حجم کل تهاوژ نمی کند. انجماد این قسمت های ظریف و نازک می تواند قبل از شروع انجماد قسمت های دیگر قطعه انجام شود و پایان پذیرد. در چنین حالتی انبساط به وجود آمده در قسمت های ظریف می تواند امکان تغذیه مذاب و رفع انقباض قسمت هایی از قطعه را که هنوز دارای مذاب هستند فراهم سازد و بدین ترتیب اطمینان حاصل شود که انقباض مذاب در قسمت های اصلی قطعه توسط تغذیه جبران می شود. برای اجتناب از عیوب و پدید آمدن محایب، لازه است انبساط ناشی از انجماد در قسمت های ظریف مورد توجه قرار گیرد. تعیین و تشخیص قسمت اصلی و مدول قطعه در مورد قطعاتی که شکل ساده دارند آسان است ولی هر چقدر شکل قطعه پیچیده تر شود این تشخیص دشوارتر خواهد بود. وقتی شکل قطعه پیچیده باشد می توان هر قطعه را به قطعات ساده کوچکتر تقسیم بندی کرد، بطوریکه ضفامت هر یک از قطعات کوچک به ترتیب افزایش یابد. برای تبدیل قطعه به اجزا پله پله باید هر قطعه را توسط سطوح عمودی فرضی تقسیم بندی کرد به طوری که بخش های حاصل، هر یک دارای شکل ساده و با ضفامت یکسان باشند. اینک می توان نسبت حجم به سطوح فنک کننده را محاسبه نمود. البته توجه به این نکته که سطوح فرضی تقسیم کننده که در جوار یکدیگر قرار دارند سطوح فنک ممکن نمی شوند، ضروری است. نسبت درصد حجمی هر یک از این اجزا ساده به حجم کل قطعه را می توان به سادگی محاسبه نمود. براساس این محاسبات و نتایج به دست آمده یک دیاگراهام حاصل می شود. دو نوع اساسی از این دیاگراهام ها در شکل شماره ۳۶ نشان داده شده است.

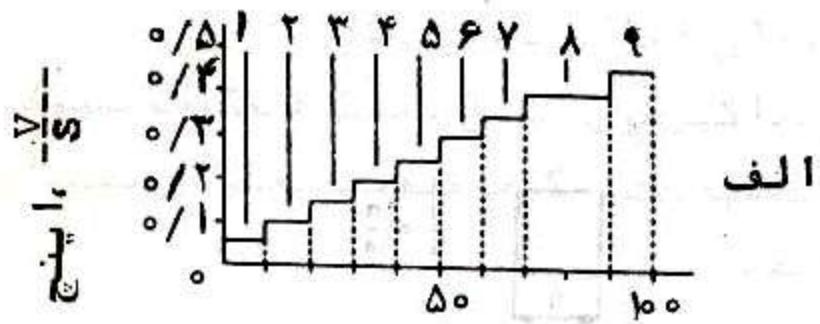

نسبت حجمی هر جزء %

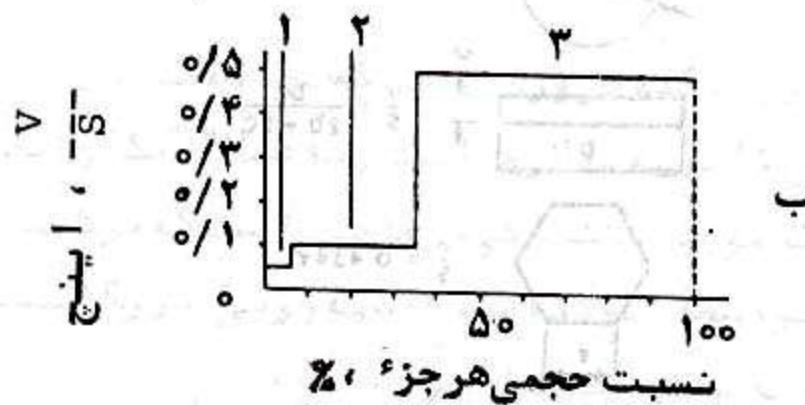

نسبت حجمی هر جزء %


شکل ۳۶- دو نوع اساسی از توزیع فراهم برای اجزا تشکیل دهنده قطعه

انجماد قطعاتی که به صورت نوع الف صورت می‌گیرد تقریباً بیوسته است. در این مورد آن قسمتی (ا) که حجمی کمتر از ۱۰ درصد مجم مکل را اشغال کند می‌توان مهمنا و اصلی دانست. در خلاف انجماد، این بخش مهم به اندازه کافی به مذاب قسمت ضفیم تر و مجاور فود فشار وارد نموده و انقباض آن (ا) تا قبل از شروع انجماد کلی جبران می‌کند و این عمل به ترتیب در مورد قطعات ضفیم تر بعدی و بعدی تکرار می‌شود.


در مورد نوع ب فاصله زمانی طولانی ما بین انجماد کامل جز شماره ۲ و آغاز انجماد کلی جز شماره ۳ وجود دارد. برای ایجاد فشار کافی به منظور جبران انقباض مذاب در قسمت ضفیم، لازم است که نسبت حجمی مجز شماره ۲ هنی به اندازه ۵۰ درصد از مجم کل قطعه باشد. البته این مطلب شامل جز شماره یک کاملاً قابل اغماض است نمی‌شود.

مقدار یعنی نسبت مجم گردان تغذیه به مساحت مسطح خنک کننده آن، در صورتی که طول گردان تغذیه بلند و نامحدود فرض شود، به سادگی قابل محاسبه است. تجارت عملی نشان می‌دهد که اگر طول گردان تغذیه مداخل چهار برابر ضخامت نازک ترین قسمت آن باشد چنین فرضی قابل قبول است. در شکل شماره ۶۴ این نسبت مقاطع ساده نشان داده شده است.

گردان تغذیه با طول بی نهایت زیاد و نامحدود به این معنی است که مداخل در تمام طول گردان تغذیه یک قسمت وجود داشته باشد که تمثیل تأثیر مراحت تغذیه و قطعه قرار نگیرد و نه توسط قطعه و نه توسط تغذیه گرم نشود.

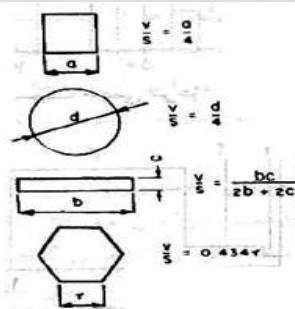

شکل ۶۴ - نسبت حجم کل به مسطح خنک کننده بسیاری میله‌ها شی که طول محدود و محدود مقاطعی با شکل‌های ساده معمولی دارند.

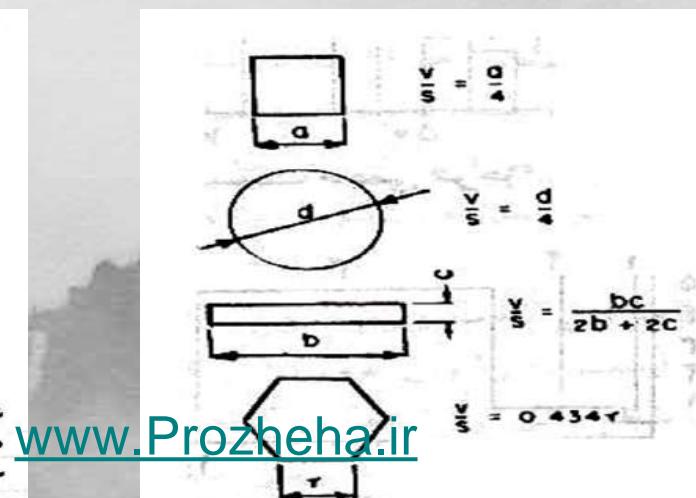


چنین هالتی فقط در موقع افقی بودن گردن تغذیه قابل مصوب است و یا در زمانی که گردن تغذیه یک قسمت افقی داشته باشد که طول آن قسمت به اندازه مداخل مقدار فوق الذکر باشد. اگر گردن تغذیه عمودی و یا به صورت شیب دار باشد، در این صورت جریان های هرارتی از قطعه به تغذیه وارد می شود و گردن تغذیه را گره می کند و در نتیجه انجماد گردن تغذیه را به حدی به تأخیر می اندازد که دیگر ممکنه آن امکان پذیر نیست.

از نظر مذاکر طول گردن تغذیه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و به عبارت دیگر فاصله تغذیه گردن بی نهایت طویل می باشد.
طراحی اندازه تغذیه

توجه به این نکته ضروری است که تغذیه گذاری برای جبران انقباض ثانویه لازم است و نه عملًا امکان پذیر است. البته یک مورد استثنای زمانی است که مرکز هرارتی قطعه به واسطه تعییه یک تغذیه (وی بزرگ به فارج از قطعه) و به تغذیه منتقل شود. مجمل موثر تغذیه باید برابر مقدار انقباض مذاب (یفتنه شده در قالب باشد). انقباض مذاب $11/1$ درصد برای هر 56 درجه سانتیگراد تفاوت مابین دمای ریختن و درجه هرارت شروع انجماد استو. مقدار فلز مورد نیاز برای این عمل در شکل شماره 5 نشان داده شده است.

ابعاد حقیقی تغذیه معمولاً بیش از مقدار مجمل موثر تغذیه می باشد زیرا اولاً قسمتی از تغذیه که پایین تر از بخش فوقانی قطعه قرار دارد موثر نیست و خود نیاز به تغذیه کننده دارد و ثالثاً مذاب منجمد شده در مجاورت سطح خارجی تغذیه غیر مفید می باشد. پس بنابراین ابعاد تغذیه باید نسبت به مقادیر ممکنه شده تئوری با یک ضریب اضافه $5/4$ میلیمتر برای هر بعد، افزایش یابد.

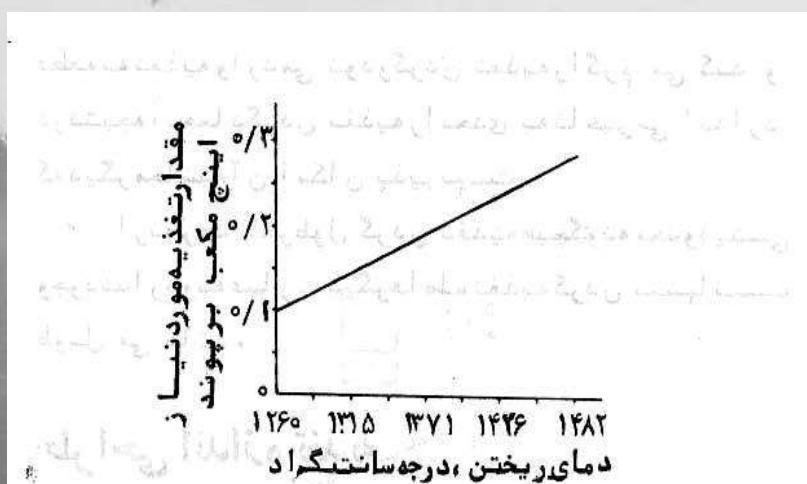

شکل ۵ - مقادیر تئوری موردنیاز برای قطعات چدن داکنیل
www.Prozheha.ir

تعداد و محل تغذیه ها

تغذیه ها باید به دیواره ضخیم ترین بخش قطعه متصل شوند. در مواردی که قسمت های مختلف قطعه کاملاً توسط دیواره و پره های نازکی از هم جدا می شوند لازم است هر قسمت به طور جداگانه تغذیه شود. در اغلب موارد استفاده از یک تغذیه با فاصله ذوب (سانی طویل به اندازه کافی) کفایت می کند.

استفاده از تغذیه های سرد مثلاً تغذیه ای که مستقیماً به قطعه متصل است، ترجیح دارد زیرا یک فیلم اکسیدی می تواند به راهی در سطح بالای یک تغذیه پر تشکیل شود و در صورتی که تغذیه با راهگاه ورودی مرتبط باشد این فیلم اکسیدی ممکن است به سادگی وارد محفظه قالب شود. در مورد قطعات بزرگ، تغذیه های گره توصیه نمی شود زیرا در این حالت سطح گردن تغذیه می تواند در خلال یافتن مذاب تا حد زیادی گرم شود و در نتیجه انجماد گردن تغذیه تا آنها به تغییر بینند که باعث ایجاد عیب انقباض ثانویه گردد.

جابجایی دیواره قالب

جابجایی دیواره قالب به واسطه انجماد کلی و همه جانبه و انسسات ناشی از آن در یک قالب پدید می آید. وقتی انسسات ایجاد می شود لازم است که تغذیه از قطعه بر اثر منجمد شدن کامل گردن تغذیه جدا شده باشد و به همین دلیل نمی توان جابجایی دیواره قالب را با تغذیه گذاری اضافی نمی توان جابجایی دیواره قالب را با تغذیه گذاری اضافی جبران نمود. جابجایی بیش از حد دیواره قالب در این (وش تغذیه گذاری، نتایج قطعی در ایجاد عیوب ناشی از انقباض ثانویه به شکل تخلخل دارد.

خطاهای در تغذیه گذاری و اقدامات تصمیع کننده

طرایی تغذیه و گردن تغذیه بر طبق (وش ذکر شده قطعاتی سالم با بازدهی خوب حاصل می نماید ولی احتمال بروز خطاهای نیز وجود دارد که ممکن است باعث ایجاد عیوب شود متابع خطاهای می تواند عوامل زیر باشد:

$$\text{عدد انتخاب صحیح مقدار } \left(\frac{v}{s} \right)$$


دمای (یافتن خارج از محدوده ۲۵+ درجه سانتیگراد

تحییراتی در فواصل هرارتی قالب

تحییراتی در فواصل مکانیکی قالب

خطاهای فردی مختلف

هنگامی که عیب پدید آمده در قطعه به واسطه انقباض مذاب یا انقباض اولیه باشد، ابتدا لازم است بالای تغذیه مورد بررسی قرار گیرد. امکان دارد تغذیه زودتر از گردن تغذیه منجمد شده باشد. برای نیل به این مقصود شکل ۶۴ زمان انجماد را بر حسب مقدار $\left(\frac{v}{s} \right)$ و دمای (یافتن نشان می دهد.

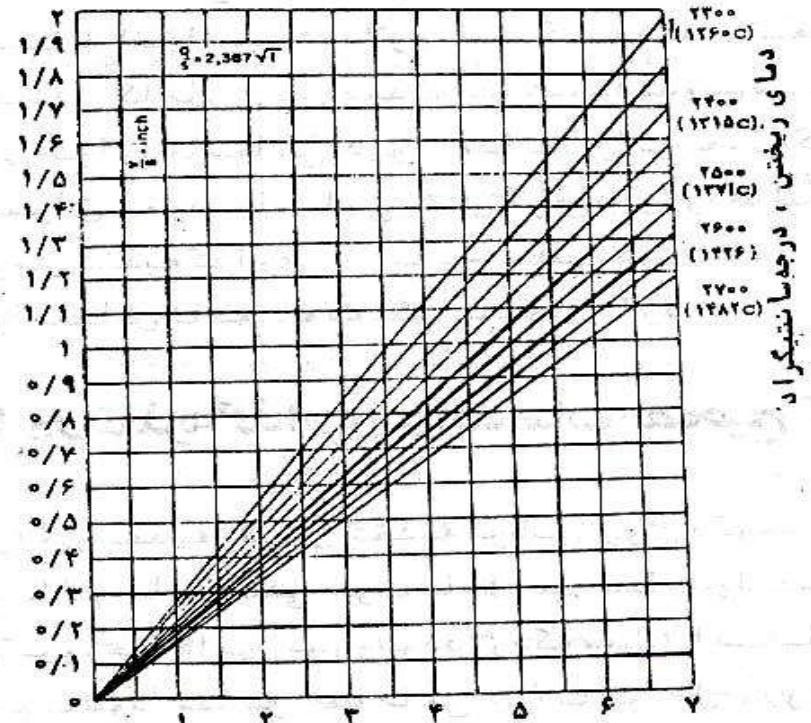

شکل ۶۴ - ریشه دوم زمان کل ریختن و انجام دکامن بر حسب دمای ریختن و نسبت حجم به سطح خنک کننده

همواره تخدیه های کور باید از طریق سطح بالایی با خارجی از قالب (اتمسفر) تماس داشته باشد و به این منظور محمولاً از تعیینه هوایکش در سطح فوقانی تخدیه کور استفاده می شود و یا تخدیه توسط ماهیچه میله ای با هوای خارج مرتبط می گردد. چنین عملی برای تخدیه باز توسط شکاف دادن سطح بالایی صورت می گیرد.

استفاده از عایق حرارتی و یا به کار بردن مواد گرمایزا در اطراف تخدیه ها به طور قطع سودمند است اما متعفت استفاده از مواد گرمایزا در سطح فوقانی تخدیه ها در مورد سوال است زیرا چنین عملی می تواند باعث ایجاد یک لایه نفوذناپذیر شود و ارتباط جو با تخدیه را قطع نماید.

دومین عاملی که می تواند باعث بروز عیوب ناشی از انقباض مذاب باشد آن است که مجسم موثر تخدیه غیر کافی باشد. بخصوص اگر کلیه فاکتورهای فوق الذکر کنترل شده باشند و باز هم انقباض مذاب باقی باشد، لازم است مقدار افزایش یابد.

اگر عیوب پدید آمده در قطعه فقط به واسطه انقباض ثانویه است، ابتدا باید ابعاد قطعه تولیدی مورد بررسی قرار گیرد. اگر ابعاد قطعه نشان داد که جابجایی دیواره قالب به مقدار زیادی صورت گرفته است، عیوب ناشی از همین است و قالب باید با استمکاھ و صلبیت بیشتری تهیه شود. اگر جابجایی دیواره قالب مشاهده نشود، تنها عامل محتمل که باعث ایجاد عیوب ناشی از انقباض ثانویه شده است، زیاد بودن مقدار $n^{\frac{v}{s}}$ می باشد. عیوبی که ضمن تولید گاه و بیگاه پدیدار می شوند و یا در بخشی از کل تولید وجود دارند به واسطه عده کنترل کافی فوق گذاز داده ای (مفتون) و یا کیفیت قالب است.

طرامی قطعه بدون تغذیه گذاری

همانگونه که قبل ذکر شد، قطعات پدن داکتیل همواره به تغذیه گذاری نیاز ندارند. البته باید توجه کافی مبذول شود تا بین قطعاتی که به تغذیه گذاری احتیاج ندارند و قطعاتی که به تغذیه مجزا نیاز ندارند ولی به همراه سیستم راهگاهی تغذیه منشوند، تشخیص صمیع حاصل شود.

شرایط لازم برای عدم تغذیه گذاری

قطعاتی از پدن داکتیل نیازی به تغذیه گذاری ندارند که شرایط زیر را کاملاً دارا باشند:

دمای (یفتن پایین باشد، دمای ریفتن کمتر از ۱۳۴°C درجه سانتیگراد و ترمیماً کمتر از ۱۳۵°C درجه سانتیگراد باشد.

ریفتن مذاب سریع باشد و از میان راهگاه‌های فرعی نازک که سریعاً منبمد می‌شوند، صورت گیرد در این حال هواکش‌های کافی باید تعیین شود تا فشار گاز داخل قالب سرعت (یفتن) را کاهش ندهد.

شرط پایین بودن دمای ریفتن مذاقل ضفامت مداره قطعه ($\frac{V}{S}$) را تا حد ۲۵ میلیمتر محدود می‌کند. علاوه بر آن مذاقل ۰۳۰ تا ۰۵ درصد از مجم قطعه باید ضفیم تر شود. مذاقل ضفامت تجربی مداره قطعه وقتی نسبت برابر ۲۰ میلیمتر بوده است، حاصل شده

است. در مورد قطعات تولیدی تماری برای مذاقل مقدار ($\frac{V}{S}$) هیمکونه محدودیتی وجود ندارد. تاکنون قطعاتی که مقدار ($\frac{V}{S}$) آنها بیش از ۱۰۰ میلیمتر

باشد (ضفامت مداره قطعه برابر ۲۰۰ میلیمتر) بفوبی بدون هیمکونه تغذیه گذاری تولید شده است.

انبساط فود قالب باید مذاقل باشد.

کیفیت متالورژیکی پدن باید به مذکوف بالا باشد.

و آفرین نیاز آن است که صلیبت قالب کافی باشد زیرا در غیر این صورت برای ضفامت‌های فوق الذکر قطعه با تغذیه گذاری یا بدون تغذیه گذاری دارای تخلف فواهید بود.

شرایط لازم برای تغذیه گذاری به همراه سیستم راهگاهی

هر قطعه ای از پدن داکتیل که شرایط لازم را برای طرامی بدون تغذیه نداشته باشد می‌تواند به همراه سیستم راهگاهی و به صورت تلفیقی با آن تغذیه گذاری شود.

امکان طرامی تغذیه به همراه سیستم راهگاهی فقط به مقدار یعنی به مقدار نسبت مهم به سطح فنک کننده بستگی دارد.

هنگامی که موضوعه ذوب ریزی نقش تغذیه را داشته باشد یعنی به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند این عمل را انجام دهد، راهگاه‌های فرعی در مکم گردن تغذیه هستند. در این حالت ابعاد راهگاه یا راهگاهی از آن ابعاد ایجاد نمی‌شوند و تغذیه از شکل های ۰۶۰ تا ۰۷۰ تعبین می‌گردد.

برای قطعاتی که در دمای بالا ریفته می‌شوند راهگاه‌های فرعی نسبتاً کوچک لازم است. اندازه راهگاه فرعی با افزایش ضفامت مداره قطعه بزرگتر می‌شود البته بزرگ شدن راهگاه فرعی تا مدد است که سیستم راهگاهی صمیع و متناسب باشد و هنگامی که بازدهی ریفته کری به واسطه این افزایش غیر قابل قبول باشد،

تغذیه از سیستم راهگاهی مجزا می‌شود. مدد تقریبی وقتی است که مقدار برابر ۵/۴ میلیمتر باشد. این مدد در موقع استفاده از سیستم راهگاهی غیر فشاری می‌تواند تا ۱/۱۲ میلیمتر یا بیش از آن افزایش یابد. شکل ۰۷ نشان می‌دهد در مورد قطعاتی که مقدار بیش از ۸ میلیمتر است وقتی دمای (یفتن) افزایش می‌یابد، گردن تغذیه کوچکتری مورد نیاز است. شکل ۰۷ یک نمونه از تغذیه گذاری به همراه سیستم راهگاهی را نشان می‌دهد.

مبدل گذاری

قطعات بزرگ پدن داکتیل که نیازی به تغذیه گذاری نداشته باشند به مبدلهم احتیاج ندارند. البته احتمال دارد مبدل به منظور به دست آوردن (یز ساختار ظریف و خواص مکانیکی اصلاح شده، مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد بخصوص مبدلها زمانی است که ضخامت مقطع قطعه از ۱۴ تا ۲۵ میلیمتر باشد. در اینجا می‌توان مبدلها را به های تغذیه به کار برد در صورتی که دمای (یفتان از ۱۳۵ درجه سانتیگراد کمتر باشد. این شرط در حقیقت از آنها کاشی می‌شود که تعادل و برابری بین انبساط و انقباض کلی فقط هنگامی برقرار است که دمای (یفتان پایین تر از ۱۳۷ درجه سانتیگراد باشد (شکل ۷۴).




شکل ۷۴- قطعه چدن داکتیل که برای تولید آن تغذیه گذاری بصورت تلفیق با سیستم راهگاهی انجام شده است.

میزدگذاری باعث می شود که چدن داکتیل توسط مذف تقریبی مرحله انقباض مذاب، خود را تغذیه نماید. این عمل چنین صورت می گیرد که رشد پوسته جامد ادامه می یابد و انبساط حاصل از انجماد، انقباض مذاب را جبران می گند.

بنابراین عمل مبردها شبیه کار تغذیه ها یعنی جبران کردن انقباض مذاب است. برای یک قطعه می توان تغذیه گذاری یا مبرد گذاری کرد اما هر دو عمل را نمی توان تواه با هم انجام داد مگر وقتی که مبردها به دلایل متابولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

ضخامت توصیه شده برای مبردها در شکل ۶۸ نشان داده شده است.

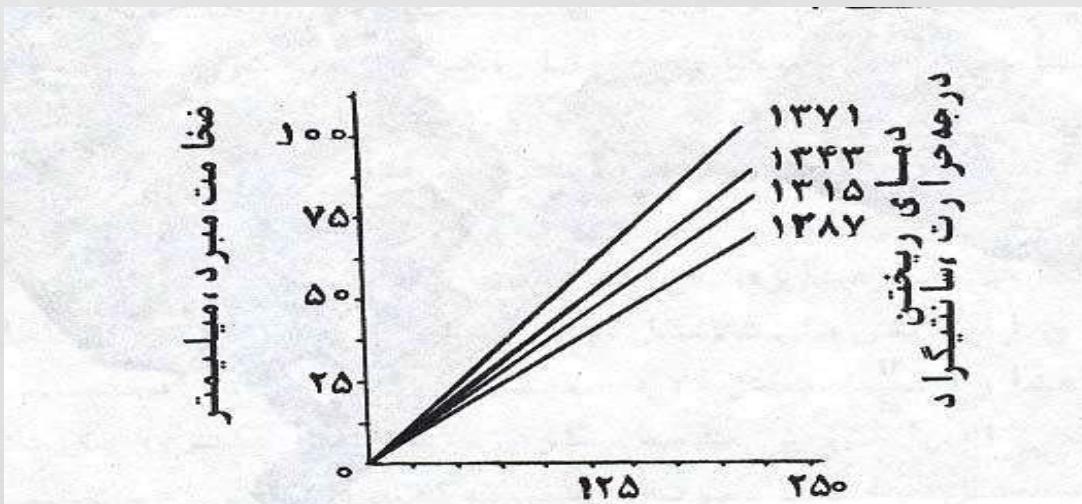

ضخامت جداره قطعه ، میلیمتر

شکل ۶۸ - ضخامت توصیه شده برای قطعات چدن داکتیل

پدن باگرافیت کروی

مقدمه :

چدن های نشکن یا چدن های با گرافیت کروی ، خانواده ای از چدنها هستند و همانطورکه از اسمشان پیداست شکل گرافیت در آنها کروی است . همین کروی بودن گرافیت ها ، باعث افزایش استحکام و پقرمگی در مقایسه با چدنهای باگرافیت ورقه ای می گردد .

اصولاً چدن نشکن با افزودن منیزیم Mg در مذاب ، تولید میشود . (چون منیزیم دردمای بالا تبدیل میشود محمولاً از آلیاژهای منیزیم استفاده میشود) . برای کروی شدن گرافیت های قطعاتی که در قالبها ماسه ای تولید میشوند مقدار ۰.۰۷-۰.۱۴٪ منیزیم باقیمانده در قطعات ریخته شده کافی میباشد . برای قطعاتی که در قالبها فلزی تولید میشوند (مانند لوله ریزی) مقدار ۰.۰۲٪ منیزیم باقیمانده کافی میباشد . افزودن سریم (Cc) به منیزیم احتیاج داریم که اگر شکل گرافیت را بهبود می بخشد . همانطور که گفته شد برای کروی نمودن گرافیت ها ، به منیزیم احتیاج داریم که اگر میزان منیزیم از حد مورد نظر کمی کمتر باشد ، گرافیت های فشرده با استحکام و پقرمگی پائین تری بدست می آید . اگر مقدار منیزیم باقیمانده بازهم کمترشود ، فقط گرافیت ورقه ای تولید میشود . اصولاً چدن نشکن در مقایسه با چدن گرافیت ورقه ای ، تمایل به تبرید بیشتری دارد و برای بدست آوردن ساختار عاری از کاربید مخصوصاً در مقاطع نازک ، لازم است جوانه زایی با آلیاژ سیلیسیم ایجاد نمایم . وقتی که چدن نشکن (ریخته میشود اگر کاربید در ساختار ظاهر شود ، با عملیات حرارتی مناسب میتوان کروی را برای قطعاتی که در قالبها ماسه ای ریخته میشوند نشان میدهد . اندازه گرافیت های کروی میتواند روی فواص مکانیکی تاثیر بگذارد . اندازه گرافیت ها به دو پارامتر بستگی دارد :

۱- آهنگ سرد شدن یا اندازه سطح مقاطع . چون مقاطع نازک سریع سرد میشوند ، تعداد بیشتری گرافیت کروی فواهد داشت .

۲- جوانه زنی با آلیاژ سیلیسیم ، افزایش تعداد گرافیت های کروی و کاهش تمایل به تبریدی بودن مخصوصاً در مقاطع نازک را باعث میشود . افزایش مقدار جوانه زا باعث افزایش تعداد گرافیتهای کروی میشود . در مین ریخته گری میتوان چدنهایی با ساختار زمینه فربت ، پرلیت ، مخلوط فربت پرلیت ، آستانتیت ، بینايت و مارتنزیت تولید نمود ، چدنهای نشکن پرلیتی استحکام بالایی دارند ولی پقرمگی آنها کمتر است . چدنهای نشکن فربتی استحکام کمتری دارند ولی از دیاد طول نسبی آنها بیشتر و مقاومت به ضربه شان خوب است .

انتفاپ ترکیب شیمایی

تمام عناصر موجود در جدول تنابوی (وی ساختار و خواص چدن نشکن اثر می‌گذارد). بعضی از این عناصر بصورت عمده حضور دارند و بعضی از این عناصر به مقدار جزئی هستند که (وی تولید چدن نشکن اهمیت زیادی دارند. هر عنصر میتواند (وی موارد ذیل: تاثیر داشته باشد).

- ایجاد یا از بین بردن کاربید.
- شکل و پخش گرافیت یا کاربید.
- ساختار زمینه.

سیلیسیم Si

سیلیسیم عنصری است که تأثیر بسیار زیادی در ساختار و خواص مکانیکی پژوههای نشکن داشته و گنبدی آن بمنظور دستیابی به ساختارهای مطلوب، چه در حالت ریخته گشته و چه به صورت عملیات حرارتی شده الزامی است. بطور معمول میزان سیلیسیم در پژوههای نشکن ۱۰-۲۰٪ بوده و با افزایش آن اولاً احتمال تشکیل کاربیدهای یوتکنیک کاهش پافته و تازی در تعیین ساختار زمینه چه در حالت ریخته گشته و چه در حالت عملیات حرارتی شده موثر می‌باشد بطوری که ساختار پرلیت به سمت فربت متماivalف می‌گردد. البته مقدار نسبی فربت و پرلیت به حضور یا عدم حضور عناصر دیگر و مقدار آنها بستگی دارد. با افزایش میزان سیلیسیم، گرافیت زایی از پرلیت و کاربید یوتکنیک در میان عملیات حرارتی، سریع تر صورت می‌گیرد. افزایش سیلیسیم موجب افزایش تعداد گرافیت‌های کروی و کاهش انداگزه (SIZE) هسته‌های یوتکنیک در پژوههای نشکن خواهد شد.

تاثیر سیلیسیم (و) خواص مکانیکی پدنهای نشکن فریتی

در حالیکه افزایش میزان سیلیسیم در پدن نشکن موجب افزایش مقدار فریت و کاهش مقدار پرلیت میگردد، استحکام کششی کاهش و ازدیاد طول نسبی افزایش مقاومت به ضربه

با افزایش میزان سیلیسیم، دمای تبدیل شکست نرم به تردد (TT) افزایش می‌یابد. فسفر P و منگنز Mn نیز اثر مشابهی دارند. شروع تبدیل شکست نرم به ترد در پدنهای نشکن با افزایش سیلیسیم از دمای محمولی اطاق بالاتر است.

شکست ترد سطح برآق دارد و دلیل آن انعکاس نور از مرزدانه‌ها می‌باشد.

در شکست‌های نرم، شکست از مرز دانه‌های فریتی شروع شده و در مسیر گودال‌های گرافیت ادامه پیدا می‌کند و به همین دلیل شکست نرم سطح خاکستری دارد.

استحکام کششی

سیلیسیم فریت را محکم و سفت می‌نماید ولی در پدنهای نشکن فریتی تمثیل تنش‌های کششی، میزان سیلیسیم بالاتر از حد ذکر شده (۲.۸٪) احتمال تبدیل شکست نرم به ترد را افزایش میدهد. با افزایش میزان سیلیسیم سختی افزایش و در صد ازدیاد طول نسبی کاهش می‌یابد.

انتهاب میزان سیلیسیم

برای تعیین میزان سیلیسیم مواد زیر را باید در نظر گرفت:

۱- مشخصات فنی قطعات، مخصوصاً مقاومت به ضربه. درازای درصد بالای سیلیسیم، دمای شکست نرم به ترد افزایش می‌یابد. بنابراین در قطعاتی که مقاومت به ضربه خوبی لازم دارند مقدرا سیلیسیم باید مداخل باشد.

۲- اگر کیفیت مواد شارژی پائین باشد، میزان سیلیسیم بالا توصیه می‌شود.

۳- اگر قرار باشد قطعات پس از آتیلینگ تحویل داده شوند، میتوان از میزان سیلیسیم پائین استفاده نمود.

۴- اگر عمل جوانه زایی درست و با موفقیت انجام بگیرد، میزان سیلیسیم میتواند کم باشد.

(وشهای کروی سازی)

در حال حاضر، در تماه کارخانه ها، برای کروی نمودن گرافیت های چدن نشکن از منیزیم، استفاده میگردد. در ضمن عناصر جزئی مانند سریم و عناصر فاکی نادر موجود در آلیاژ فروسیلیس منیزیم FC-Si-Mg برای فنتی کردن عناصر جزئی مضر و راندمان بهتر در عمل جوانه زایی، اهمیت زیادی دارد.

ووش افزودن منیزیم بطرق مختلف اعم از ساده و پیچیده میباشد. در انتفاب یکی از این (وشهای) برای یک کارگاه محین باید فاکتورهای زیادی مورد نظر قرار گیرد و در بین آنها مهمترین فاکتور ها با تعیین اولویتها مشخص گردد. فاکتورهای اصلی به قرار زیر میباشند.

۱- (ووش انتفاب شده نباید با ایجاد نور و دود همراه باشد).

۲- قیمت تماه شده چدن تولیدی باید مداخل باشد.

۳- (ووش نباید احتیاج به سرمایه گذاری زیاد در تجهیزات داشته باشد).

۴- کیفیت چدن تولیدی باید مطلوب باشد.

۵- (ووش باید توانایی ریختن قطعات با وزن های مختلف را دارا باشد).

برای تولید چدن نشکن مرغوب باید کنترل دقیق به عمل آید تا مقدار منیزیم باقیمانده کم یا زیاد نباشد. از آنجائیکه دما و ترکیب شیمیائی برای بازیابی منیزیم موثر میباشند، فرایند مواد مناسب کروی سازی مطلوب، بزرگترین عوامل بالقوه برای تخریبات منیزیم باقیمانده میباشند. باید مذکور شد که مناسبترین فرآیند موجب میگردد که منیزیم باقیمانده در محدوده ای بسیار نزدیک به هم قرار داشته باشد. هنگامیکه محدوده مقدار منیزیم باقیمانده وسیع باشد، مشخص میگردد که بازیابی منیزیم بسیار ضعیف و عمل افزودن منیزیم نامناسب بوده است.

مشکلات افزودن منیزیم

افزودن منیزیم وآلیاژ آن در مذاب چدن مشکلاتی در پی دارد که تاکنون در تماه (وشاهی) کروی نمودن کاملاً حل نشده است.

میزان پائین حلالیت Low Solubility

منیزیم بمقدرای فیلی کم در مذاب چدن حل نمی شود. بنابراین آلیاژ منیزیم با آهن بصورت فرومیزیم Fe-Mg به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمیگیرد.

نقطه جوش پائین Low Boiling Point

وارد گردن منیزیم فالمن به چدن مذاب مشکل میباشد زیرا منیزیم در درجه حرارت ۲۱۰ ادرجة سانتی گراد می جوشد که فیلی پائین تراز حرارت مذاب میباشد. بعلاوه فشار بخار زیاد منیزیم دردمای کروی نمودن، حلالیت منیزیم را بسیار دشوار می سازد.

وزن مخصوص Density

وزن مخصوص منیزیم 1.47 g/cm^3 که خیلی پائین تر از وزن مخصوص چدن است. چون منیزیم سبکتر است رُوی سطح مذاب می‌آید که باعث جوشیدن و اکسید شدن منیزیم و نتیجتاً کاهش اندمان بازیابی منیزیم می‌گردد.

دود و اکنیش منیزیم در هوا باعث ایجاد دود و آلودگی محیط می‌شود. در چنین شرایطی تمیزات تصفیه و غبارگیری لازم می‌باشد.

(وش ساندویچی)

گروی نمودن با (وش ساندویچی استفاده وسیعی دارد . درحال حاضر تقریباً ۷۰٪ از تولید پدن نشکن به (وش ساندویچی میباشد . اگر عملیات با دقت انجام گیرد ، (اندمان منیزیم باقیمانده زیاد میشود . اکثر ریفته گران هنوز به مزایای این (وش کاملاً پی نبرده اند . اگر به موارد زیر توجه بیشتری بشود ، صرفه جویی دراستفاده از آلیاژ فروسیلیس منیزیم و نیز افزایش (اندمان آن امکانپذیر خواهد بود .

۱- طراحی پاتیل ، مخصوصاً ارتفاع پاتیل برای جلوگیری از پاشیدن مذاب . (مقدار ازیادی از منیزیم از طریق پاشیدن مذاب به بیرون تلف میشود .)

۲- ساختن هفره مناسب برای نگه داشتن آلیاژ فروسیلیس منیزیم و تمیزنگه داشتن این هفره ، باضافه پوشش نسبتاً سنگین (وی آلیاژ فروسیلیس منیزیم .

برای (وش ساندویچی از پاتیل بلند و نسبتاً باریک استفاده میشود . درکف پاتیل هفره ای برای (یفتان آلیاژ فروسیلیس منیزیم و ماده پوشش تعبیه شده است . ماده پوشش میتواند ورق آهن نازک یا براده آهن ، پودر کاربید کلسیم CaC₂ یا ماسه (زین) باشد . مواد پوشش ، واکنش منیزیم را به تغییر می اندازند . به طوری که ابتدا مقداری ذوب وارد پاتیل شده و آنگاه واکنش شروع میشود . بلافاصله درقسمت بالای پوشش قسمتی از مذاب منجمد شده و ساختمان آن بصورت دانه های سریع شده (Chilled Metal) میگردد و دراثر جوشیدن این لایه سردتر پدن ، (اندمان بازیابی منیزیم افزایش می یابد . برای بازیابی بهتر مواد گروی کننده ، باید به ارتفاع پاتیل دقت نموده و سرعت (یفتان را بیشتر نمود . اکثر ریفته گری ها گزارش میدهند که بازیابی منیزیم با (وش ساندویچی ۴۰%-۵۰٪ میباشد . یکی از مضرات این (وش که شدن دما بعلت ذوب شدن آلیاژ فروسیلیس منیزیم مواد پوششی را میباشد .

افزودن منیزیم در راهگاه

یکی از روش‌های نسبتاً مجدد افزودن منیزیم در راهگاه میباشد. طراهمان فرایند مذکور امتیازاتی نظیر افزایش کیفیت، بهبود مسائل اقتصادی و محیطی را مدعی شده است. از میان آنها مهمترین پارامترهایی که قابل توجه هستند از بین رفتن مسائل میرایی، امکان ذوب بیزی اتوماتیک واژ بین بدن دود و نور خیره کننده در عملیات کروی سازی میباشند. بر عکس، بعضی از مسائل مانند طراحی محافظ آلیاژ، لزوه محدود کردن وجود ناخالصی‌ها در قطعات، انتخاب آلیاژ کروی کننده مناسب و بالاخره تطابق کنترل کیفیت با روش‌های تولید بایستی دقیقاً بررسی گردد. کنترل دقیق میزان گوگرد در مذاب روحی عمل کروی سازی اهمیت زیادی دارد. مذاکر میزان گوگرد در مذاب نباید بالاتر از ۱٪ باشد.

کلیات روش افزودن منیزیم در راهگاه

چندین سال است که مهندسین و پژوهشگران زیادی، روش‌های مختلفی را برای تاثیر بیشتر جوانه زایی چدن بررسی میکنند. مشخص شده بود که مذاکر تاثیر عناصر کروی کننده در زمان کوتاهی بین شروع انجاماد و افزودن جوانه زا میباشد. لذا وارد کردن جوانه زا بطور مستقیم در داخل قالب ویا در اول راهگاه اصلی یا در مقابل جریان راهگاه فرعی قطعه مفید بنظر میرسید. پس از آزمایش، قابلیت انجام عملیات کروی سازی طبق همین تئوری اثبات گردید ولی برای انجام این هدف دو پارامتر اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

- ۱-آلیاژ افزودنی بایستی سریعاً مل شود و از شروع تا پایان ذوب (یزی از اثبات عیار قابل توجهی برخوردار باشد .
- ۲-باقیمانده آلیاژ که مل نشده بداخلي قطعه راه نیابد .

برای برطرف کردن این نیازها (که سازگاری زیادی هم ندارند) راه ملهاي متعددی در رابطه با محل افزودن و شکل فيزيکي مناسب مناسب آلیاژ پيشنهاد شده است . اگر آلیاژ بصورت يكپارچه باشد و دانه هاي آن فشرده و به اندازه اي بزرگ باشند که در پایان ذوب (یزی مل نشوند ، نميتوانند به وسیله سیستم راهگاهي به داخل قالب کشیده شوند . اين حالت مناسب با نياز آخرين میباشد اما اطمینان از مل شدن يكناخت و ثابت در قسمتهاي مختلف وجود ندارد .

برای مل شده يكناخت مواد مورد نياز جهت کروي سازی راه مل مناسبی ارائه گردیده و آن عبارتست از قرار دادن دانه هاي آلیاژ در يك محفظه مناسب بطور يك در شرایط يكناخت جريان مذاب ، عملاً سرعت مل شدن مواد هنگام ذوب (یزی ثابت نگه داشته میشود با ایجاد يك تنگه (Chock درجهت سیستم ، امكان دسترسی به اين شرایط وجود دارد .

محفظه آلیاژ باید طوري طراحی شود که در مقاطع مختلف ثابت نگه داشته شود . بنابراین مسامت سطح مقابله جريان مذاب همیشه در هنگام ذوب (یزی ثابت میماند . برای يك آلیاژ مخصوص سرعت مل شدن به اندازه محفظه وسایر پaramترهای قطعه بستگی فواهد داشت . در واقع عيار آلیاژ مل شده در مذاب در واحد زمان ، نسبت مستقيمه با سطح آلیاژ در هال تماس با جريان مذاب و نسبت محکوس با سرعت جريان مذاب دارد . با توجه به اين مسئله فاكتور ملاليت که نسبت سرعت جريان مذاب به مسامت سطح مقطع محفظه محافظه آلیاژ میباشد ، مشخص میشود .

سرعت جريان مذاب

(فاكتور ملاليت =

مساحت سطح مقطع محفظه

فاكتور ملاليت نشان دهنده قابلیت کم یا زیاد يك سیستم برای مل کردن آلیاژ مورد استفاده میباشد .

انتخاب آلیاژ

برای عملیات کروی سازی در داخل قالب ، آلیاژ مورد نظر بایستی دارای خواص ویژه ای باشد . در حقیقت سرعت حل شدن آلیاژ در اثر تماس با مذاب ، در قالب فیلی پائین باشد ، کروی سازی در قسمت اول قطعه کم و اگر حلالیت زیاد باشد کروی سازی در قسمت آخر قطعه کم خواهد بود . به این ترتیب چنین آلیاژی برای استفاده در قالب مناسب نمیباشد .

طرایی محفظه محافظ آلیاژ

قسمت اساسی یک محفظه خوب برای کروی سازی در داخل قالب ، قسمت افقی آن ، و مخصوصاً ثابت ماندن آن در ارتفاع های مختلف میباشد . مطلب مهم این است که اجزای محفظه محافظ آلیاژ ، برای بروزگاردن نیازهای زیر بطور مناسبی انتخاب شود .

- ۱- محفظه باید اجازه جریان منظم مذاب روی آلیاژ را داده ، و حل تدریجی آن را آسانتر کند .
- ۲- طرح محفظه باید طوری باشد که انتقال آلیاژ توسط جریان مذاب بدورون قالب در پائین ترین حد نگهداشته شود .

در صورت تساوی سایر شرایط ، هرقدر عمق محفظه بیشتر باشد حل شدن یکنواخت آلیاژ کمتر خواهد بود . با ملاحظه کارنجام شده کاملاً مشهود است که بین سرعت جریان مذاب اندازه آلیاژ و سطح مقطع محفظه (ابطه ای وجود دارد . این (ابطه فاکتور) حلالیت تعریف میشود .

کنترل فاکتورهای مالایت

فاکتورهایی که سرعت حل شدن آلیاژ را کنترل می‌کنند عبارتند از:

۱- دمای مذاب

۲- سرعت ریختن kg/8cc

۳- سطح مقطع محفظه واکنش cm²

۴- اندازه مواد کروی کننده

تجربه کاری نشان میدهد که بین سرعت حل شدن ، سرعت ریختن و سطح محفظه واکنش (ابطه ای وجود دارد . براساس این (ابطه سرعت حل شدن مواد کروی کننده را میتوان به سهولت با تغییر سطح محفظه واکنش تغییر داد . این (ابطه برای یک آلیاژ معین مطابق (ابطه زیر میباشد

$$\text{فاکتور حل شدن} = \frac{\text{سرعت ریختن kg/s}}{\text{(سطح مقطع محفظه واکنش) cm}^2}$$

برای کروی سازی ، فاکتور حل شدن به میزان ۰.۰۵ kg/s.cm² بعنوان راهنمایی عمومی انتخاب گردیده است . در صورتی که این فاکتور بیش از این (ق) باشد میزان حل شدن کم خواهد بود و بحلت تقلیل عملیات کروی سازی ، وضاحت قطعه از نظر کروی بودن ضعیف خواهد بود . (مقدار منیزیم باقیمانده کم میشود) برعکس ، پناپه فاکتور حل شدن کم باشد ، سرعت حل شدن زیاد بوده و درنتیجه قبل از به اتمام رسیدن ریختن مذاب ، تمام مواد آلیاژی حل میشوند .

ملاحظات فنی آلیاژهای کروی کننده

یکی از آلیاژهای کروی کننده که بیشترین استفاده را در تولید چدن نشکن دارد، فروسیلیس منیزیم میباشد. ازانواع مختلف آلیاژهای فروسیلیس منیزیم موجود، فروسیلیس منیزیم با ۵٪ منیزیم بیشترین استفاده را دارد. معمولاً فروسیلیس منیزیم با ۱۰٪ و ۲۹٪ منیزیم آلیاژهای استاندارد میباشند ولی افيراً آلیاژهای فروسیلیس منیزیم با میزان ۲۰.۵-۲۳.۵٪ منیزیم بمنظور کاهش دود و نور خیره کننده تولید شده اند. اکثر آلیاژهای فروسیلیس منیزیم، عناصری مثل سریم، کلسیم، آلومینیم و عناصر خاکی نادر را دارند. اصولاً عناصر فوق درختی کردن اثرات مضری که بعضی از عناصر جزئی دارند و نیز بهبود بخشیدن به شکل گرافیت موثر هستند. به اضافه فواید فوق، این عناصر قدرت جوانه زایی را افزایش میدهند و از تشکیل گرافیت پوک، مخصوصاً ضفیم و سنگین جلوگیری مینمایند.

اصولاً استفاده از فروسیلیس منیزیم آسانترین روش برای افزودن میزان سیلیسیم در مذاب میباشد. اگر محدودیت در میزان سیلیسیم باشد مقدار فروسیلیس منیزیم و مقدار برگشتی ها باید بدقت محاسبه شود.

انجمناد و مکانیزم گروی شدن گرافیت در پدن نشکن

در انجماد پدن با گرافیت ورقه ای ، یوتکنیک گرافیت و آستنیت تشکیل میشود . در انجماد ، این یوتکنیک گرافیت و آستنیت با مذاب در تماس است . (شد دندربیت های آستنیت و هسته های گرافیت ورقه ای تازمانی که ذوب کاملاً منجمد شود ، ادامه خواهد داشت . و هسته های گرافیت ورقه ای تازمانی که ذوب کاملاً منجمد شود ، ادامه خواهد داشت . انجماد یوتکنیک گرافیت در پدن نشکن نسبت به پدن با گرافیت ورقه ای در دمای بالاتری شروع میشود . در میان انجماد پدن نشکن ، پوسته ای از آستنیت پیرامون گرافیت کروی تشکیل میشود . و بهمین علت ، فقط فاز آستنیت با مذاب در تماس خواهد بود و چنین انجمادی (انیوپو تکنیک مینامند هر واحد گرافیت کروی و پوسته آستنیت دور آن را میتوان یک هسته در نظر گرفت که کربن باید به داخل این هسته نفوذ کند تا (شد گرافیت کروی کامل شود . نتیجتاً این فرایند نسبت به انجماد پدن خاکستری ، با سرعت کمتری انجام میشود و با شروع انجماد نیو یوتکنیک هسته سازی گرافیت کروی به اتمام میرسد .

با براین تعداد گرافیتهای کروی در مرحله اول انجماد تعیین میشود . با ادامه انجماد تا دمای یوتکنیک گرافیتهای داخل پوسته های آستنیتی به (شد خود ادامه خواهند داد . تعداد و میزان کروی شدن گرافیتها بر روی خواص پدن نشکن تاثیر بسرايی دارد . وقتی تعداد هسته ها یا پوسته های آستنیت کم باشد . مناطق برای نفوذ کردن به داخل پوسته آستنیت کمتر شده ، و نتیجتاً تعداد گرافیتهای کروی کاهش می یابد . بسته به فرایند تولید ، احتمال ایجاد گرافیت ورقه ای یا کروی ناقص و یا سمنتیت وجود دارد .

آنالیز اطلاعات و اقدامات عملی برای تهیه
چدن داکتیل به روشن ساندویچی

میزان بازیابی موجود در انواع روش های کروی سازی گرافیت

$$\text{بازیابی \%} = \left[\frac{\text{درصد نهایی حجمی منیزیم}}{(\text{حجم گوگرد ابتدایی \%}) - (\text{منیزیم اضافه شده \%})} \right] \times 100$$

■ مقدار بازیابی یکی از فاکتورهای مهم در نوع و روش مورد استفاده برای کردن گرافیت ها می باشد که بایستی از نظر اقتصادی و راندمان کار مقرنون بصرفه باشد.

■ در این حالت بایستی از روش هایی استفاده نمود که دارای بازیابی و راندمان کاری بالایی داشته باشد.

■ میزان بازیابی هر کدامیک بصورت زیر است:

✓ ۱۵٪ برای اضافه نمودن آلیاژ نیکل-منیزیم

✓ ۹٪ برای استفاده از روش ساندویچی با ۹٪ فروسیلیکو منیزیم

✓ ۵٪ برای استفاده از روش ساندویچی با ۵٪ فروسیلیکو منیزیم

✓ ۵٪ برای اضافه نمودن منیزیم خالص در کنورتور

✓ ۴۵٪ برای روش سیستم راهگاهی و قالب

کلیه ای این عملیات هسته گذاری و تلقیح در دمای 1450°C مقدار گوگرد موجود در این چدن ها نیز بایستی کمتر از ۱٪/صد باشد.
www.Prozneha.ir

مراحل انجام فرآیندهای کار برای طراحی سیستم راهگاهی

- مرحله‌ی نخست در ریختگری روش ساندویچی، طراحی نوع سیستم راهگاهی آن از چوب می‌باشد، که کلیه‌ی فرآیند آماده سازی آن در مباحث قبل به تفصیل بیان گردیده است.
- برای این امر با برداشت اطلاعات مورد نیاز از قبیل ارتفاع درجه و دیگر موارد، شروع به ساخت قطعات سیستم راهگاهی نمودیم که کلیه‌ی این فرآیند در بخش مدلسازی صورت پذیرفت، که می‌توان شکل قطعات سیستم راهگاهی را در اسلاید بعد ملاحظه نماییم.
- طراحی سیستم راهگاهی یکی از مهمترین قسمت‌ها می‌باشد که منجر به تهیه‌ی یک قطعه‌ی سالم، و مطمئن از هرگونه عیوبی برای ما می‌شود.

محاسبه‌ی سیستم راهگاهی

محاسبه‌ی چدن مورد نیاز

۱: جرم مدل الومنیمی 1112 gr

۲: چگالی الومنیم $2/7\text{ gr/cm}^3$

۳: چگالی چدن $7/8\text{ gr/cm}^3$

۴: مقدار مورد نیاز چدن برای این قطعه $3212/44\text{ gr}$

ابتدا از جدول زیر فرمولی برای بدست اوردن سرعت بار رینی استخراج میکنیم

توضیحات	رابطه تجربی برای محاسبه زمان بار رینی	نوع آلیاز
<p>برای قطعات ریخته گری شده در قالب های پوسته ای به طور عمودی</p> <p>G = وزن قطعه ریختگی (کیلو گرم)</p> <p>K = ضریبی که به ضخامت پوسته قالب بستگی دارد و مقدار آن به صورت زیر است :</p> <p>برای ضخامت های کمتر از 10 میلی متر</p> <p>$K = 1/4$</p> <p>$K = 1/8$</p> <p>برای ضخامت های بین 10 تا 25 میلی متر</p> <p>برای ضخامت های بیشتر از 25 میلی متر</p>	$t = K \sqrt{G}$	آلات حکای نشیوند
<p>برای قطعاتی به وزن ($450 - 1000$) کیلو گرم</p> <p>S مطابق جدول (۷-۵) به دست می آید.</p>	$t = S \sqrt{\delta G}$	

t : سرعت بار ریزی :

G : وزن قطعه بر حسب کیلو گرم :

$k=1.8$

$$t = k\sqrt{G} \quad \longrightarrow \quad t = 1.8\sqrt{3.212} = 3.2 \blacksquare$$

محاسبه‌ی سرعت واقعی مذاب از سطح مقطع تنگه

حدود تقریبی ضریب ریختگی برای آلیاژهای مختلف

آلیاژ	ضریب ریختگی μ
چدن‌ها	$0.27 - 0.55$
فولادها	$0.2 - 0.45$
فلزات و آلیاژهای غیرآهنی	$0.4 - 0.7$

$$U = \mu \sqrt{2} g h e \longrightarrow U = 0.4 \sqrt{2} \times 981 \times 15 = 68.62$$

سرعت واقعی مذاب خروجی از سطح مقطع تنگه: U

ضریب ریختگی: μ

شتاب ثقل: g (cm/s^2)

ارتفاع موثر: h (cm) $He=h$

تعیین نسبت سیستم های راهگاهی

در این قسمت برای تعیین سیستم راه گاهی بایست از جدول زیر کمک گرفت

نسبت راهگاهی متداول $A_s : A_r : A_G$	نوع سیستم	فلز یا آلیاز
۱ : ۲ : ۱/۵	غیر فشاری	فولاد
۱ : ۳ : ۳	غیر فشاری	
۱ : ۱ : ۰/۷	فشاری	
۱ : ۲ : ۲	غیر فشاری	
۱ : ۱ : ۱	-	
۱ : ۴ : ۴	غیر فشاری	چدن خاکستری
۱ : ۱/۳ : ۱/۱	فشاری	
۱۰ : ۹ : ۸	فشاری	
۱ : ۲ : ۲	غیر فشاری	(ریخته گری در قالب ماسه ای خشک) چدن نشکن (ریخته گری در قالب پوسته ای بطور عمودی)
۴ : ۸ : ۳	فشاری	
۱/۲ : ۱ : ۲	غیر فشاری	
۱ : ۲ : ۴	غیر فشاری	آلومینیم
۱ : ۲ : ۱	فشاری	
۱ : ۳ : ۳	غیر فشاری	
۱ : ۱ : ۱	-	برنج (آلیاز مس - روی)
۱ : ۱ : ۳	-	

$$Ac(cm^2) = M/p.t.v \quad \Rightarrow \quad As = 3212.44 / 7.8 \times 3.2 \times 68.62 = 1.87$$

M : جرم مذاب :

P : جرم مخصوص :

t : زمان :

V : سرعت واقعی مذاب :

A_s	A_G	A_r
سطح مقطع (اهگاه)	سطح مقطع (اهبار)	سطح مقطع (اهباره)
f	λ	μ
۰.۱۵۹	۰.۷۸۱	۱.۸۷

انتخاب سطح مقطع راهگاه . راهبار و راهباره


■ سطح مقطع راهگاه : دایره

■ سطح مقطع راهباره : مثلث

■ سطح مقطع راهبار: ذوزنقه


محاسبه ای اندازه‌ی سیستم (اهمیات)

$$1.87 = b \times h/2 \rightarrow b=1.87$$

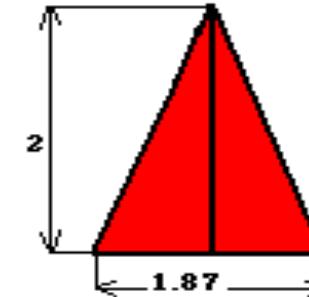

• محاسبه ای اندازه‌ی سیستم (اهمگاه)

$$2.49 = \pi D^2/4 \rightarrow D=1.78$$

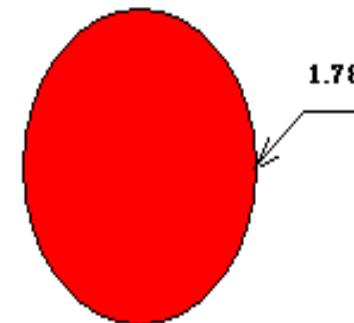


• محاسبه ای اندازه‌ی سیستم (اهمبار)

$$4.98 = L \times h \rightarrow L=2.5$$

$$L_1=2$$

$$L_2=3$$

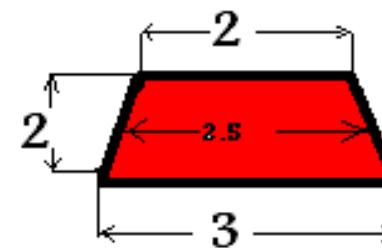


$$4.98 = L \times h \rightarrow L=2.5$$


$$L1=2$$

$$L2=3$$

$$4.98 = L \times h \rightarrow L=2.5$$

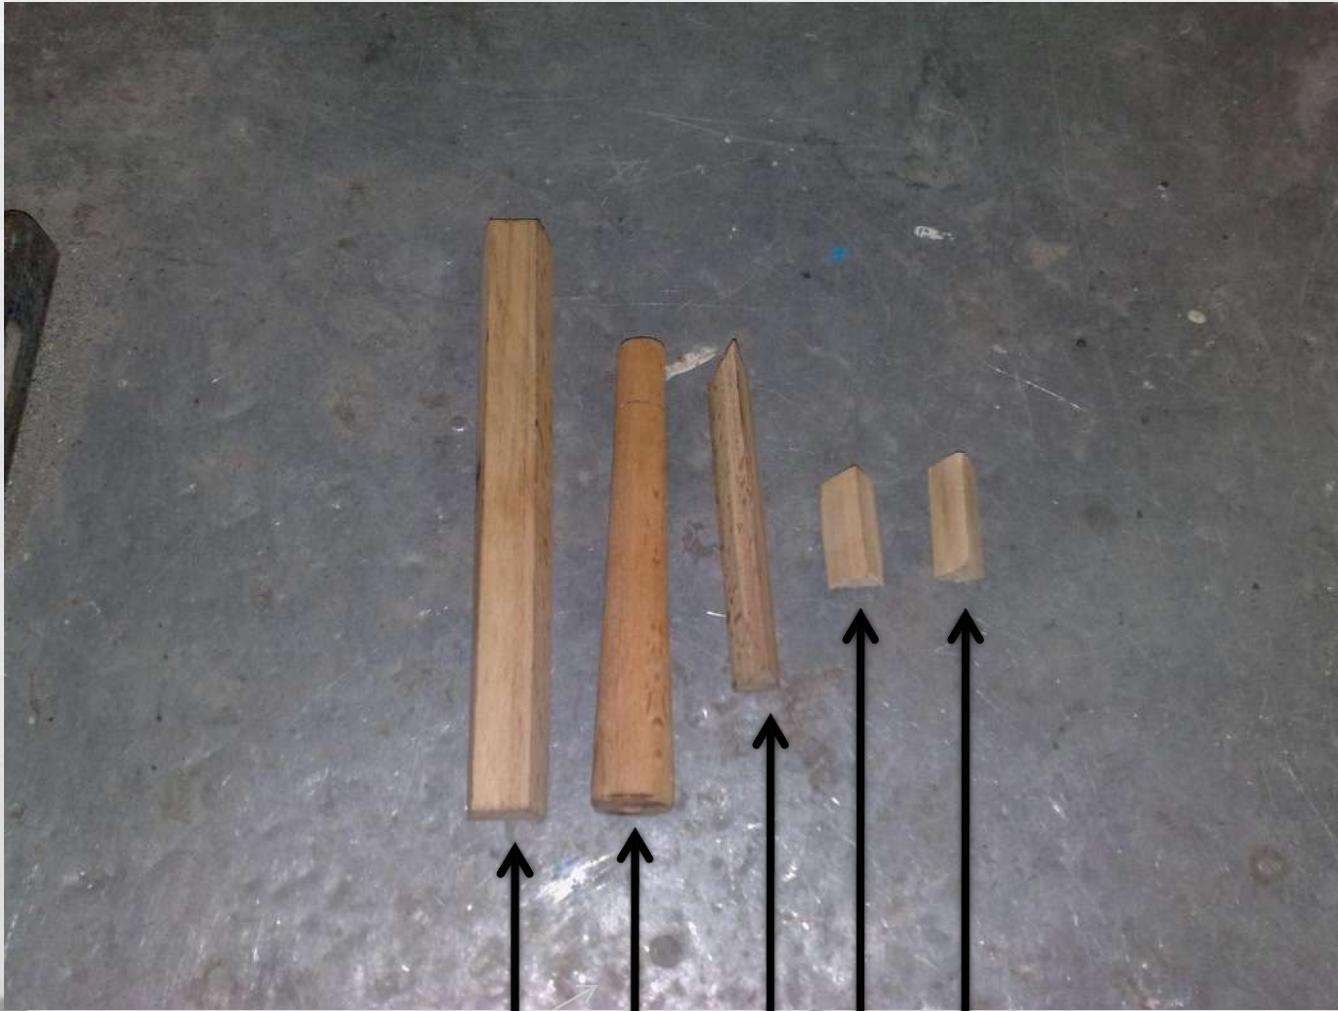


اجزای سیستم راه گاهی

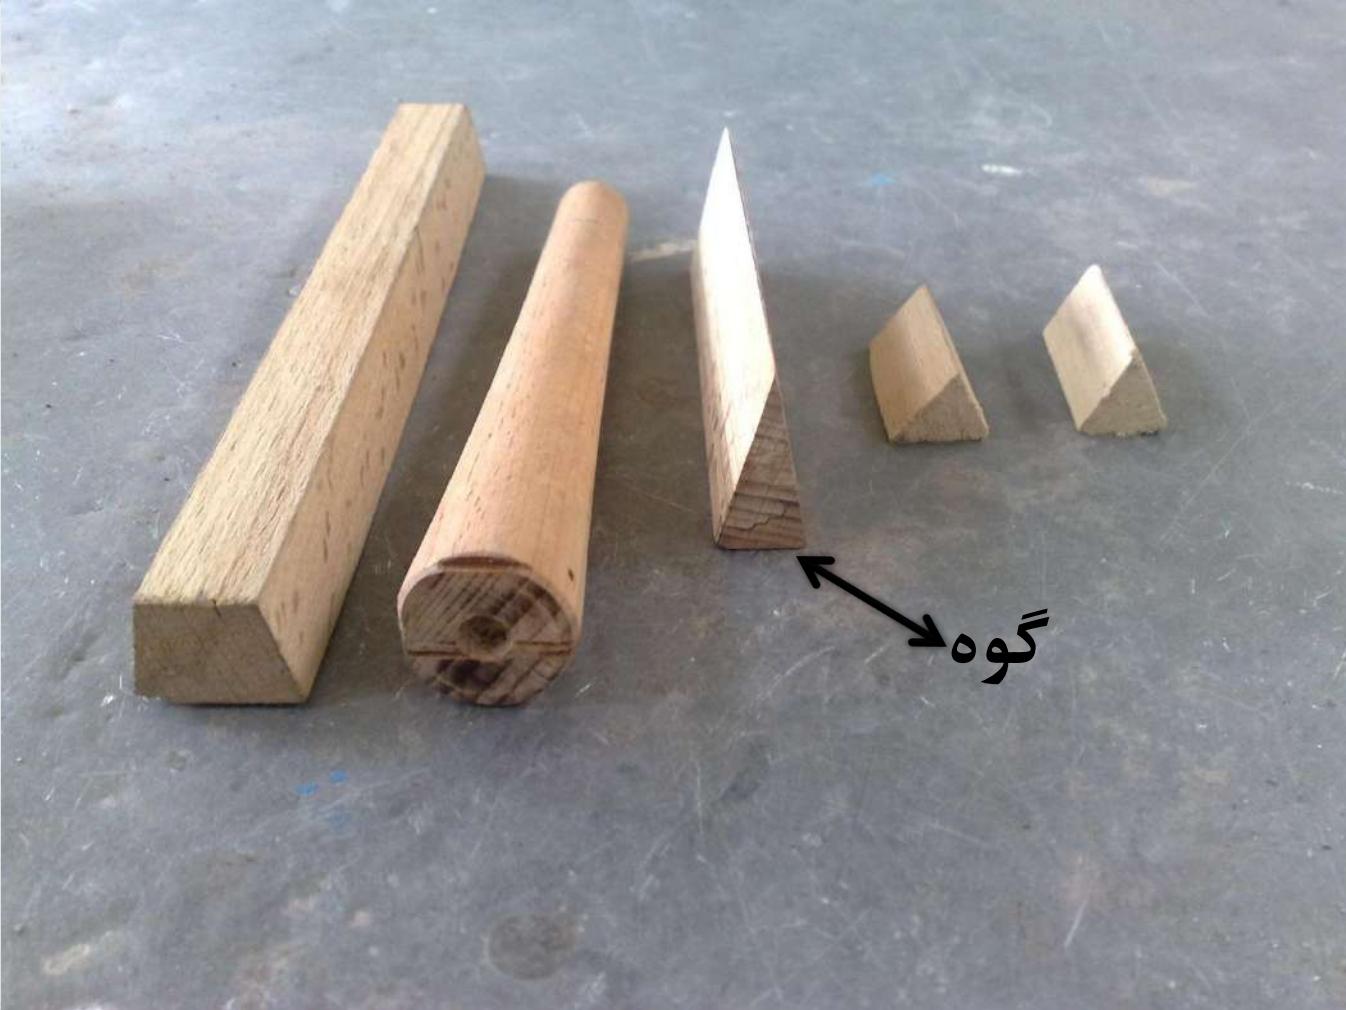

مراحل انجام فرآیندهای کار در ریختن و تهیه مذاب

■ در ابتدای امر، نیاز به طراحی و تعبیه ی بوته‌ی مورد نظر است که برای ریختن مذاب از بوته‌ی اولیه به بوته‌ی ثانویه می‌باشد.

■ این بوته مخصوص تهیه ی مذاب به روش ساندویچی می‌باشد که دارای چندی متعلقات و طراحی بخصوصی می‌باشد. از جمله ی این طراحی‌های بخصوص و مجزا در این روش می‌توان نیاز به درپوش بوته یا همان تاندیش، و قسمت بندی با دیرگداز در کف بوته می‌باشد، که شکل هر دوی آن را بطور شماتیک می‌توان در تصویر زیر، و تصویر بوته‌ی طراحی شده ی خودمان را در اسلاید بعد مشاهده نمود.

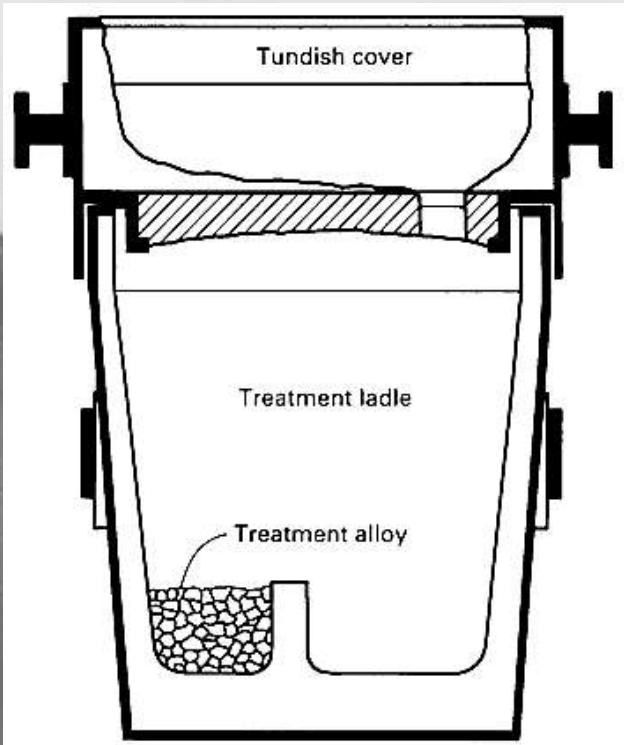

■ همانطور که در تصویر ملاحظه می‌نمایید، درپوشی در بالای بوته قرار داده شده که از پریدن مذاب به بیرون و خطراتی که ممکن است در این مرحله بوجود آید، جلوگیری نماید؛ چراکه این روش از تولید چدن داکتیل به نسبت دیگر روش‌ها خطرناک‌تر می‌باشد. چونکه در تهیه ی چدن‌های داکتیل در انواع روش‌ها از فرسوسیلیکم منیزیم به عنوان کروی کننده ی گرافیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و یک واکنش بسیار گرمای و قوی‌یی دارد، سبب می‌گردد که مذاب به بیرون ریخته شود و خطرات ناشی از سوختگی با مذابی نزدیک به ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد را ایجاد نماید.

به همین دلایل بایستی در نوع مواد مصرفی و محافظتی در این روش دقیق بسیار زیادی به عمل آید، که درپوش یکی از آن کارایی‌ها را بازی می‌نماید.



تندیش یا در پوش



درون محفظه بوته و تقسیم بندی کف آن



فرو سلیکو منیزیم





بوته بعد از قرار دادن تاندیش بر روی آن www.Prozheha.ir بتوه قیل از قرار دادن تاندیش بر روی بوته

مراحل انجام فرآیندهای کار برای قالبگیری مدل رنده

- مرحله‌ی بعدی در فرآیند ریختگری، ساخت قالب از مدل موذد نظر که همان رنده‌ی می‌باشد است. در این مرحله یک درجه‌ی مورد نظر مد نظر قرار می‌گیرد تا بتوان این مدل طیل را در آن قالبگیری نمود.
- قبل از آن نیاز به طراحی سیستم راهگاهی می‌باشد، که قبلاً صورت پذیرفته است.
- در مرحله‌ی قالبگیری این مقاطع راهگاهی نیز در قالب نیز باقیستی تعییه گردد.
- پس از قرار دادن راهبار و راهباره‌ها، شروع به ریختن ماسه و دیگر فرآیندهایی که می‌دانیم می‌کنیم، که می‌توان روش کار را در اسلاید بعد مشاهده نمود:



www.Prozheha.ir



www.Prozheha.ir



www.Prozheha.ir



www.Prozheha.ir



www.Prozheha.ir


طراحی گوه

■ در حین عملیات قالبگیری و مدلسازی بایستی یک گوهی استاندارد نیز تهیه نمود نماییم تا بتوانیم میزان تبرید بر قسمت های مختلف را مورد متالوگرافی قرار دهیم، و می توانیم نمونه‌ی آن را در اسلاید ۵۹ و نوع قالبگیری شده‌ی آن را در اسلاید بعد مشاهده کنیم:

تهیه ی گوه

جدول استاندارد گوه

(mm) b قاعده	(mm) h ارتفاع	(mm) L طول
6	11	57
13	22	100
19	38	127 *
25	57	127

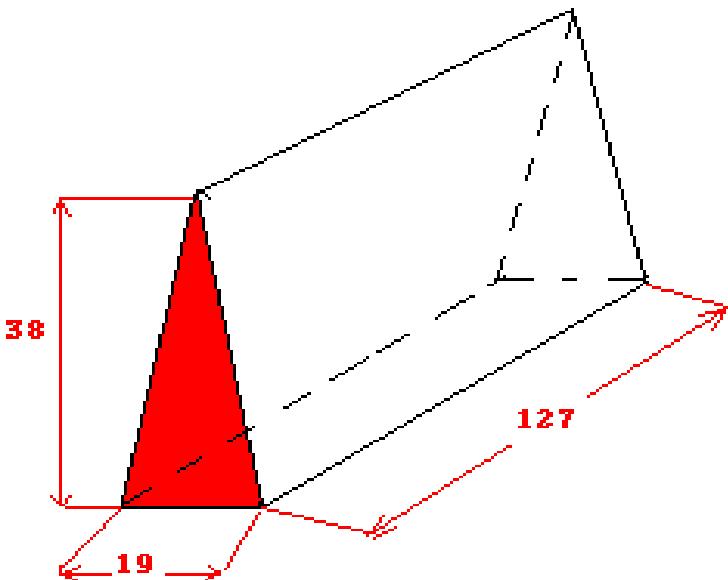



www.Prozheha.ir



در ادامه‌ی کار، با استفاده از تقسیماتی که در کف بوته صورت پذیرفته، مقدار فرو سیلیکو منیزیمی که در این فرآیند برای کروی کردن گرافیت‌ها مورد نیاز است، در قسمتی از بوته ریخته می‌شود که مذاب در ابتدای کار بر روی آن نریزد، به گونه‌ای که باید دزپوش به گونه‌ای تعبیه گردد که زمانی که مذاب بر روی تاندیش از بوته‌ی اولیه بر روی ان ریخته می‌شود، شیب و منفذ ورودی مذاب در قسمتی تعبیه گردد که مذاب بر روی قسمت دیگر بوته بریزد و پس لز پرشدن آن قسمت مذاب کم بر روی قسمت دیگر تعبیه شده در بوته برسد و با مذاب واکنش دهد تا گرافیت‌ها را بصورت کروی در آورد.

کلیه‌ی مراحل در این رابطه را صورت دادیم، اما متأسفانه به علت عدم استفاده‌ی دقیق از مواد مصرفی برای پوشش دیرگداز در این روش، موجب گردید که دیرگداز وارد مذاب گردد که خطای این روش را به اختصار بیان می‌کنیم:

- ✓ در آماده سازی بوته‌ی فلزی که جنس آن از فولاد می‌باشد، بایستی از یک نوع دیرگداز استفاده گردد که سبب ذوب شدن جداره‌ی بوته‌ی ثانویه می‌گردد.
- ✓ ما برای ایجاد یک لایه‌ی دیرگداز، از مخلوط ماسه‌ی سیلیسی و چسب سیلیکات سدیم استفاده نمودیم و کف آن، و جداره‌ی داخلی آن را با این ترکیب سیلیسی پوشش داده و سپس با گاز CO₂ برای استحکام نهایی آن استفاده نمودیم.
- ✓ بعد از انجام عملیات استحکام دهی با گاز بر روی سطح دیرگداز ملاحظه شد که ترک‌هایی بر اثر انقباض ترکیب دیرگداز بوجود آمده است. برای رفع این عیب با پیشنهاد اساتید از مخلوط آب شیشه برای ترمیم ترک‌ها صورت پذیرفت، به اینگونه که با بروسی قطرات روان شده‌ی پسب بر روی ترک‌ها کشیده شد، و سپس با گاز خشک گردید.
- ✓ عیب اصلی در تخریب مذاب و بیش از اندازه واکنش پذیرفتن پسب سیلیکات سدیم با مذاب در داخل بوته بود که سبب کاهش استحکام دیرگداز گردید و مذاب توانست به داخل دیرگداز نفوذ کند و مذاب را تخریب، و ویسکوزیته‌ی آن را افزایش دهد.
- ✓ کلیه‌ی مراحل ای عیب را می‌توان در فیلم اسلاید بعد مشاهده نمود:

فیلم مرحله‌ی ناموفق چدن ریزی




متالوگرافی تکه ای از مانده مذاب منجمد شده در بوته

■ همانطور که ملاحظه نمودید، عیبی در ریختن مذاب بوجود آمد و نتوانستیم مذاب را به داخل محفظه‌ی قالب بریزیم.

■ به همین علت مجبور گشتم که تکه ای از مذاب منجمد شده را در اطراف بوته را برداریم و برای شاهده‌ی ریز ساختار آن اقدام نماییم و ببینیم آیا در این روش فروسیلیکو منیزیم توانسته است تولید گرافیت کروی نماید یا خیر.


■ پس از انجام کلیه‌ی عملیات متالوگرافی از قبیل سوهان کشیدن، سنباده زدن، پولیش و اچ کردن، ریز ساختارهای موجود در اسلاید های بعد ملاحظه گردید:

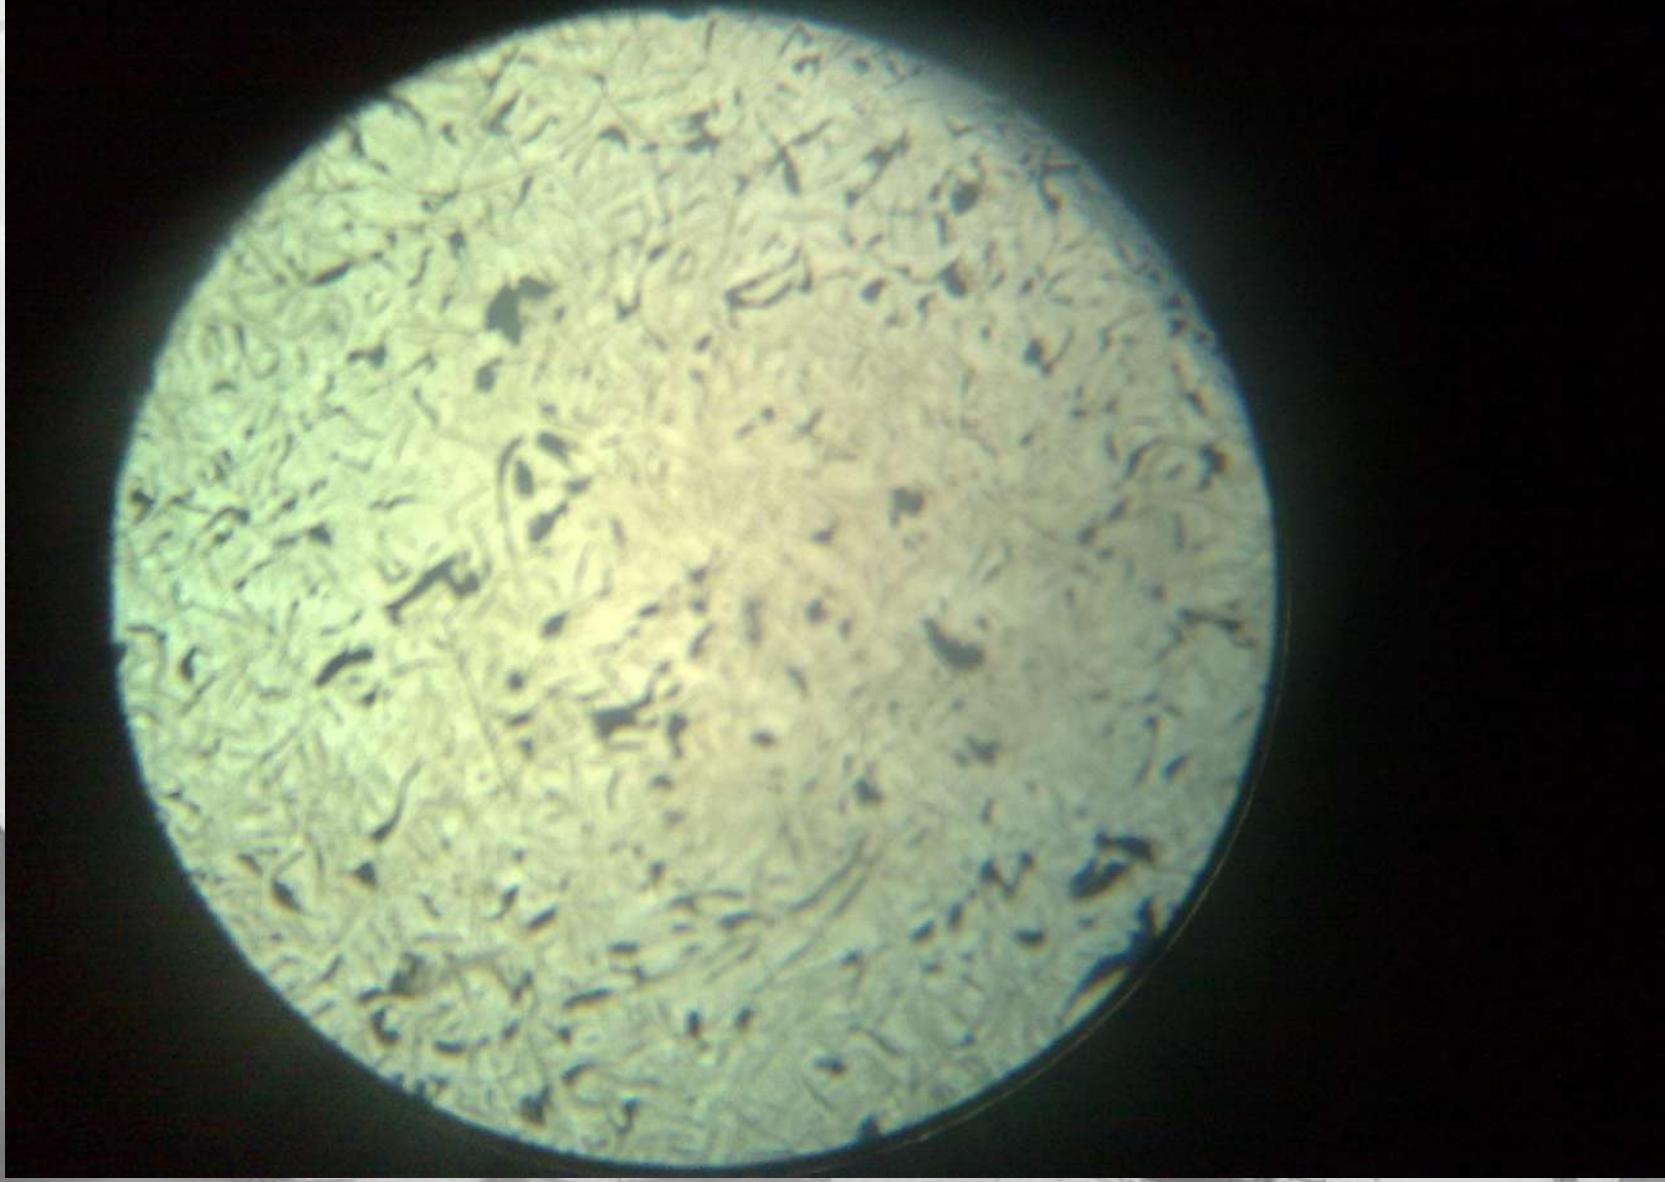


ساختار میکرومتریک قبل از آج - بزرگنمایی ۱۰۰
www.Prozheha.ir




ساختار میکروسکوپی قبل از اج - بزرگنمایی ۳۰۰
www.Prozheha.ir

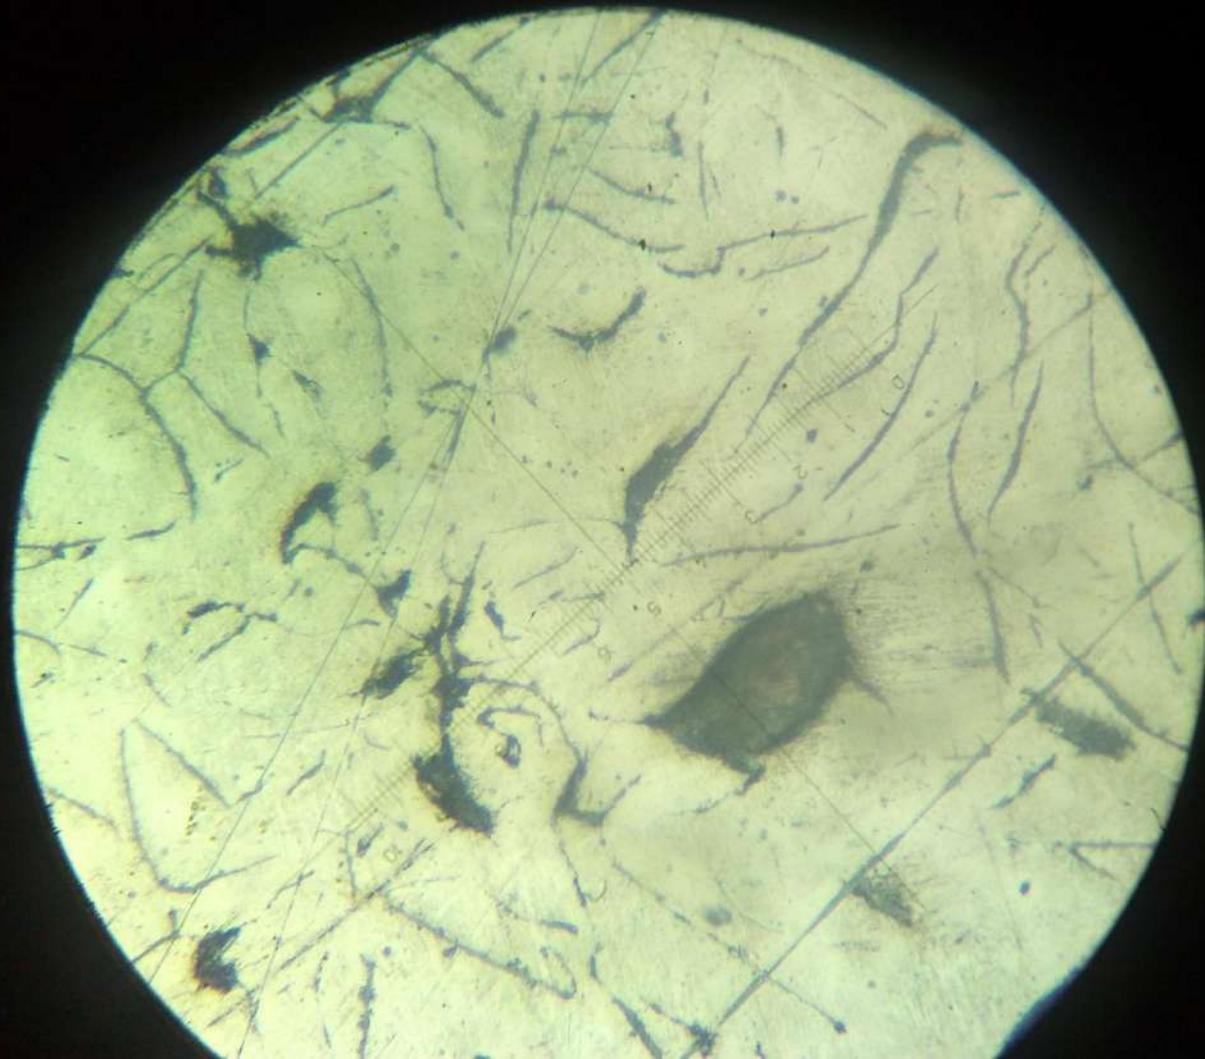


ساختم میکروسکوپی قبل از اچ - بزرگنمایی ۴۰۰
www.Prozheha.ir

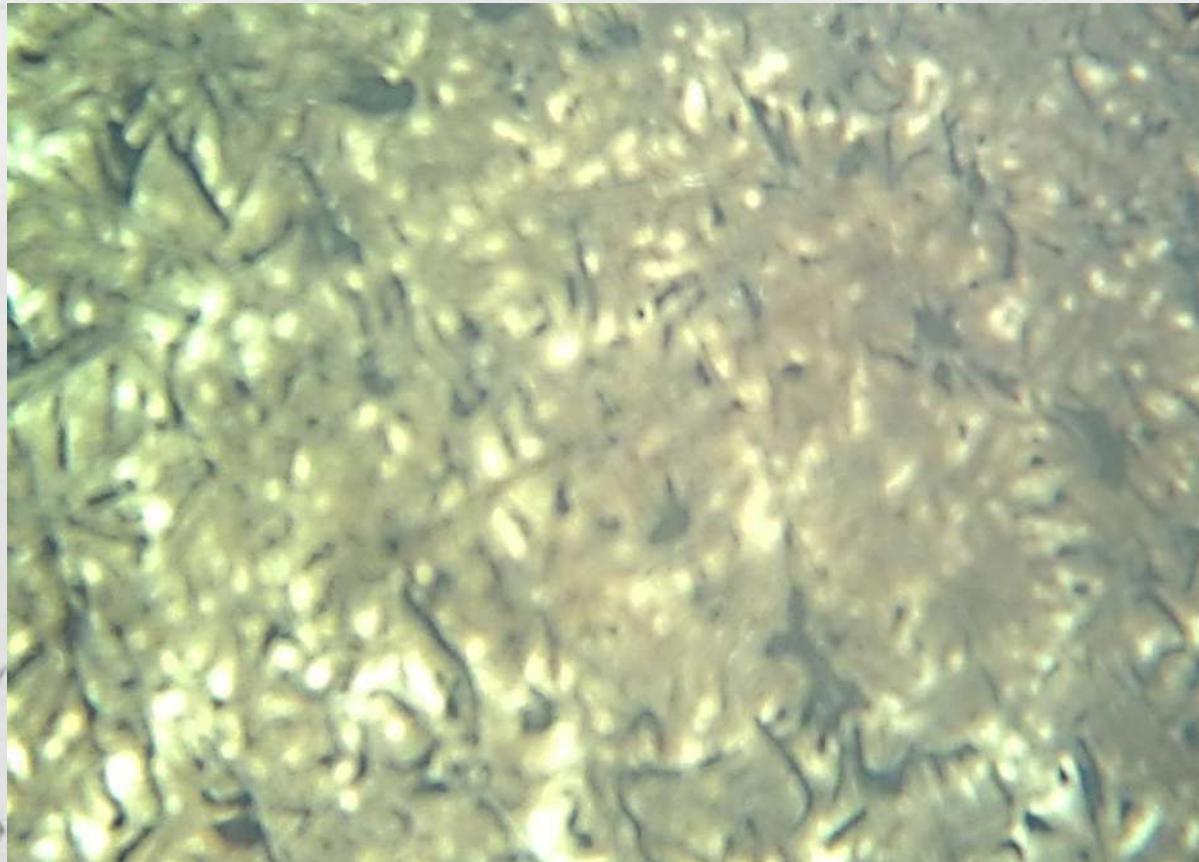

ساختار میکروسکوپی بعد از اچ - بزرگنمایی ۱۰۰

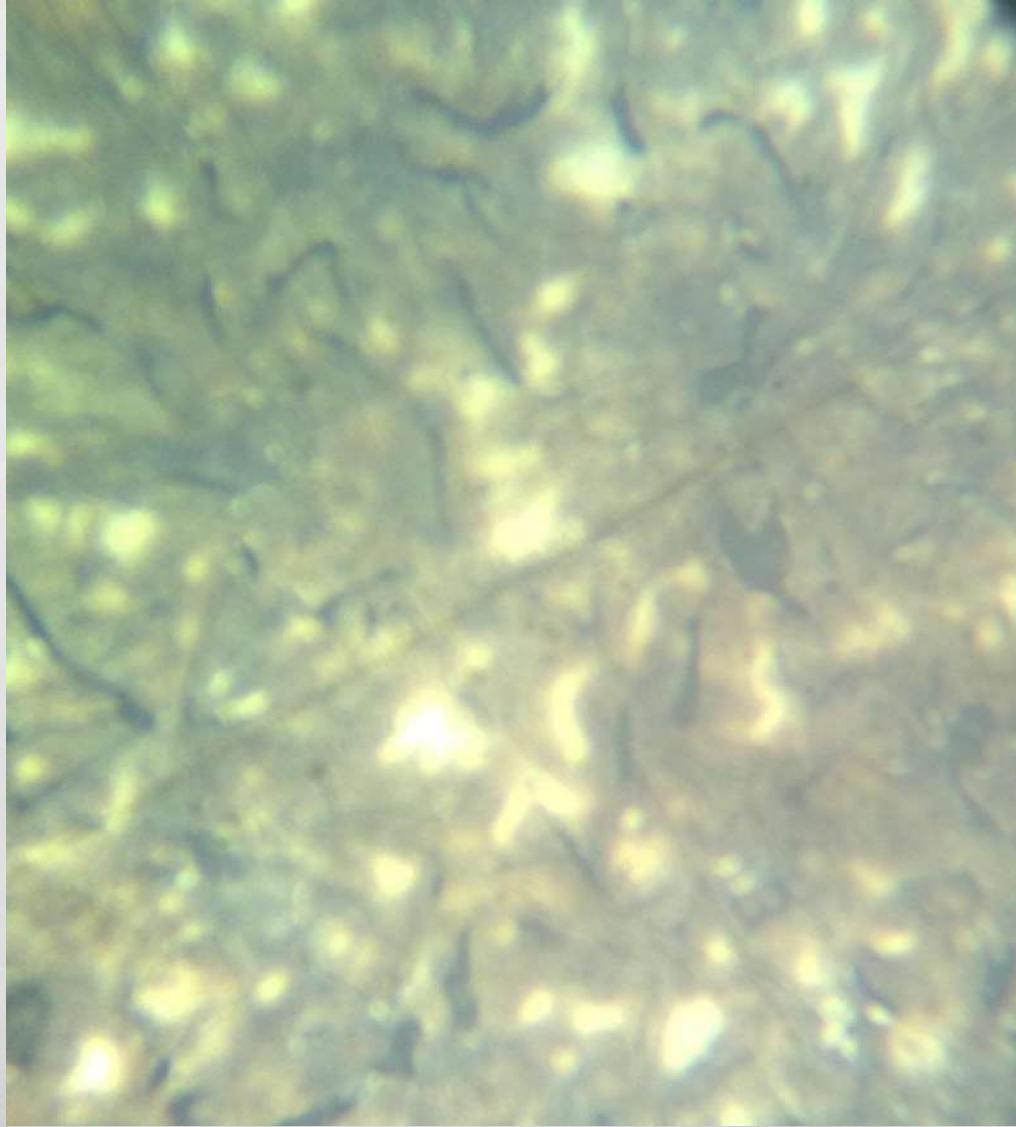

ساختار میکروسکوپی بعد از اچ - بزرگنمایی ۳۰۰

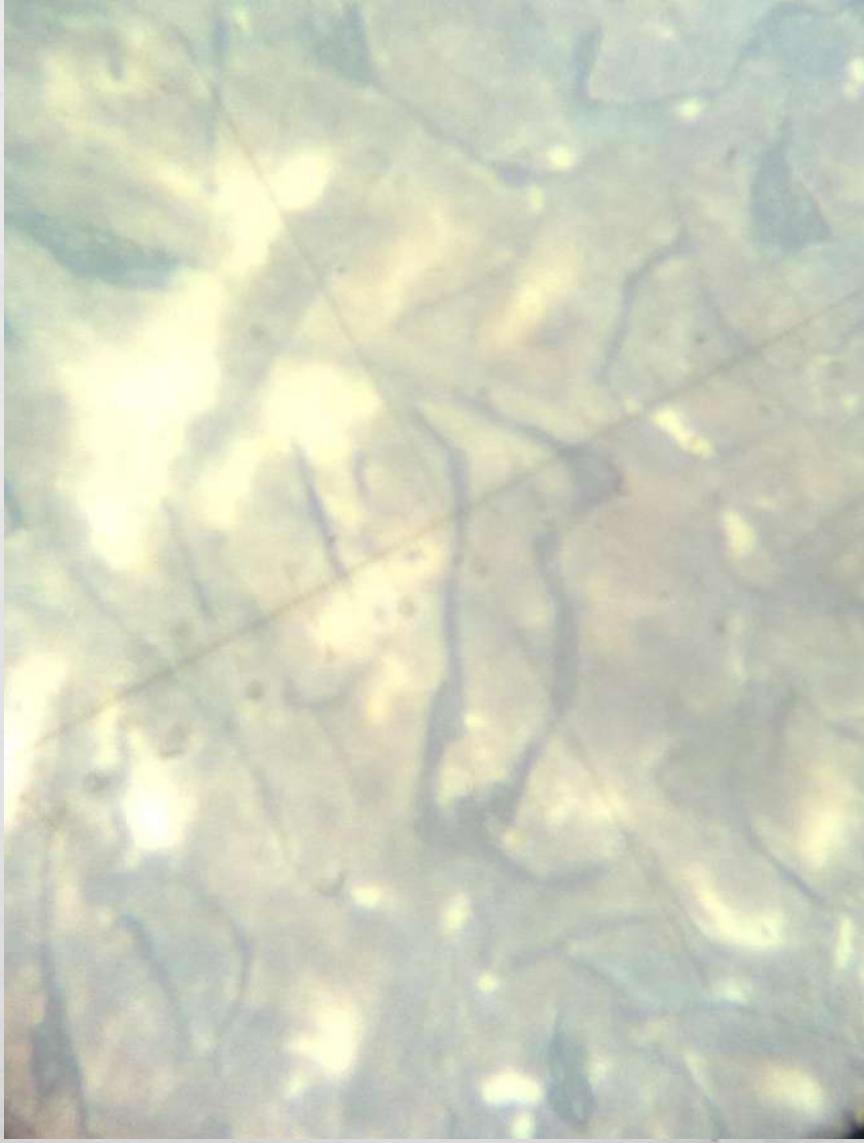

ساختار میکروسکوپی بعد از اچ - بزرگنمایی ۴۰۰

ریز ساختارهای موجود در چدن ریختگی

- با توجه به مشاهدات به عمل آمده از ریزساختارهای موجود در چدن می توان به این قبیل ساختار ذکر نمود:
- در چدن ریخته شده قبل از اچ نمودن، می توان انواع گوناگونی از گرافیت ها را ملاحظه نمود؛ گرافیت هایی از قبیل: شبه کروی، گل رزتی، گرافیت نوع C و گرافیت نوع A اشاره نمود.
- بعد از اچ کردن، علاوه بر گرافیت های مذکور، فاز های فریت و پرلیت نیز در ساختار کاملاً قابل مشاهده بود.
- در کل می توان نتیجه گرفت که این روش از کروی کردن گرافیت به علت خطا در نوع تهییه ی مذاب سبب گردیده تا نتوان به ساختار مورد نظر، که همان گرافیت کروی می باشد، دست پیدا نمود.

ریختن مذاب مرحله‌ی دوم (اصلاح شده)

- به علت ایجاد خطایی که در حین ساخت بوته‌ی ثانویه و از بین رفتن مذاب در مرحله‌ی اول شد، به تلاش برآمدیم تا باری دیگر این عملیات مذاب ریزی را مجدداً صورت دهیم.
- در این مرحله، برای انجام کراحل ساخت بوته، از ماسه‌ی سیلیسی و چسب میکساد و مخلوط آب دیرگداز مورد نظر خود را ایجاد نمودیم تا دیگر مانند چسب سیلیکات سدیم دیگر با مذاب واکنش ندهد.
- در ادامه‌ی فرآیند، کلیه‌ی امور همانند مرحله‌ی قبل که در قسمت‌های قبل توضیح داده شده است می‌باشد.

بوته‌ی ساخته‌شده‌ی جدید و تاندیش







www.Prozheha.ir


ترقیب شمش گذاری و قراضه





فیلم ریختن مذاب مرحله‌ی دوم (اصلاح شده)




متالوگرافی سیستم راهگاهی مذاب دوم

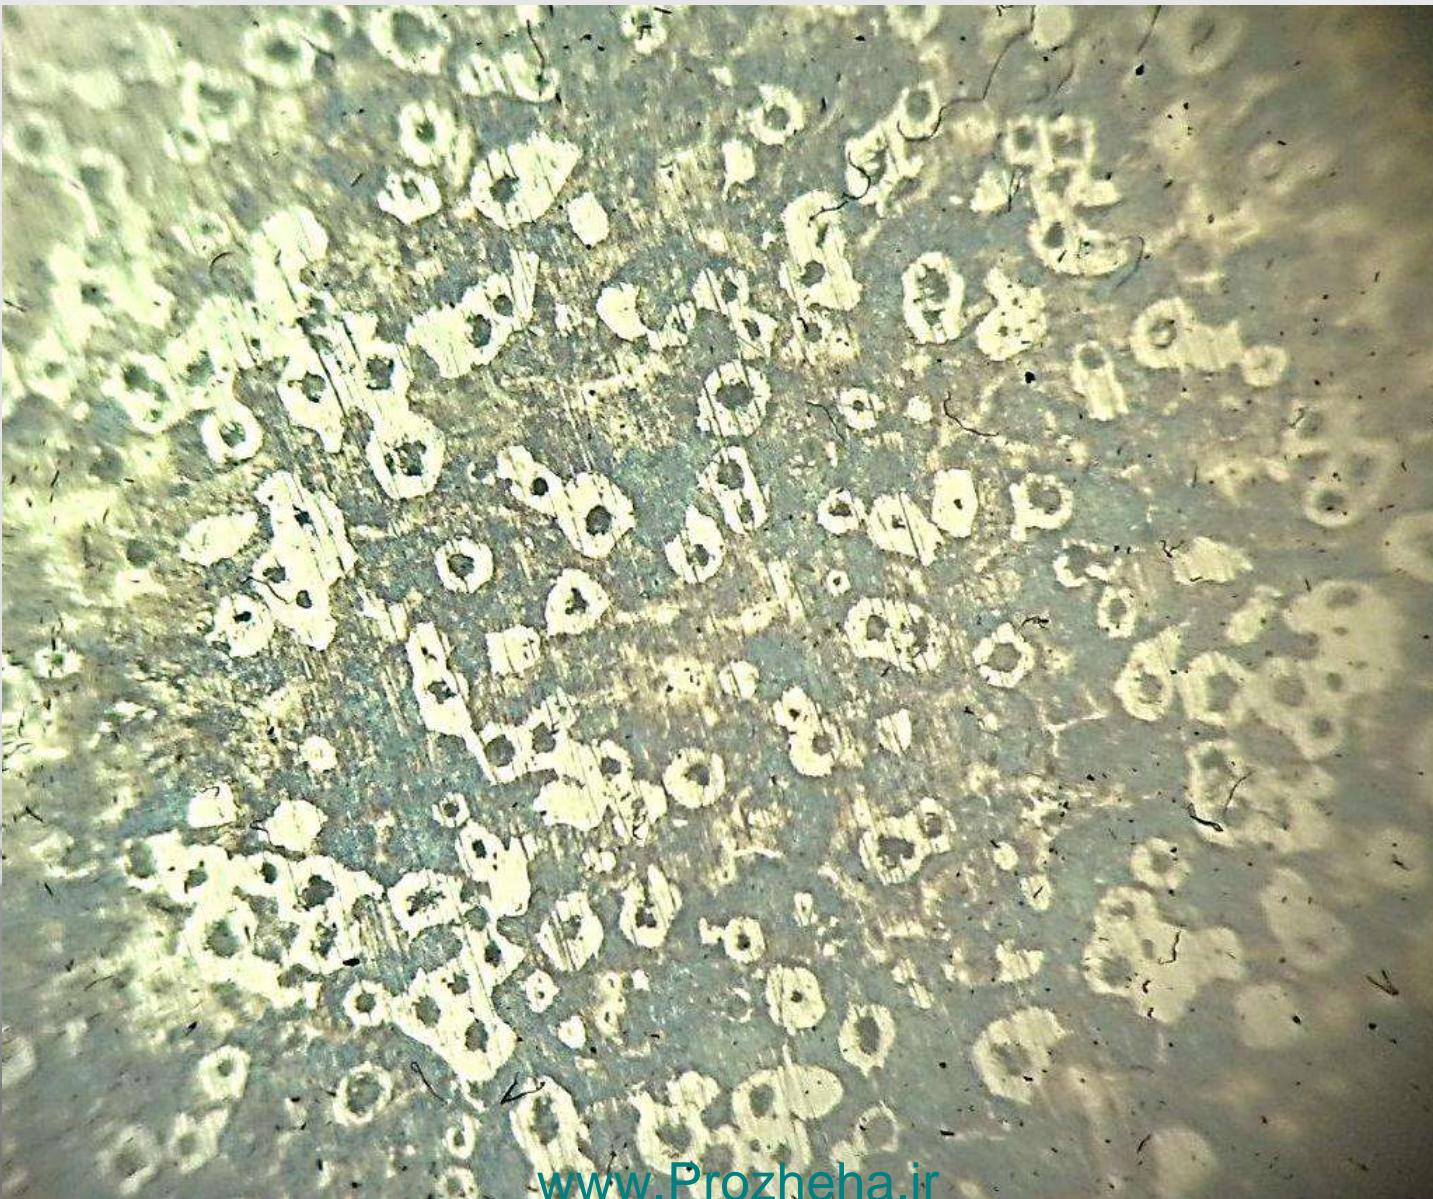


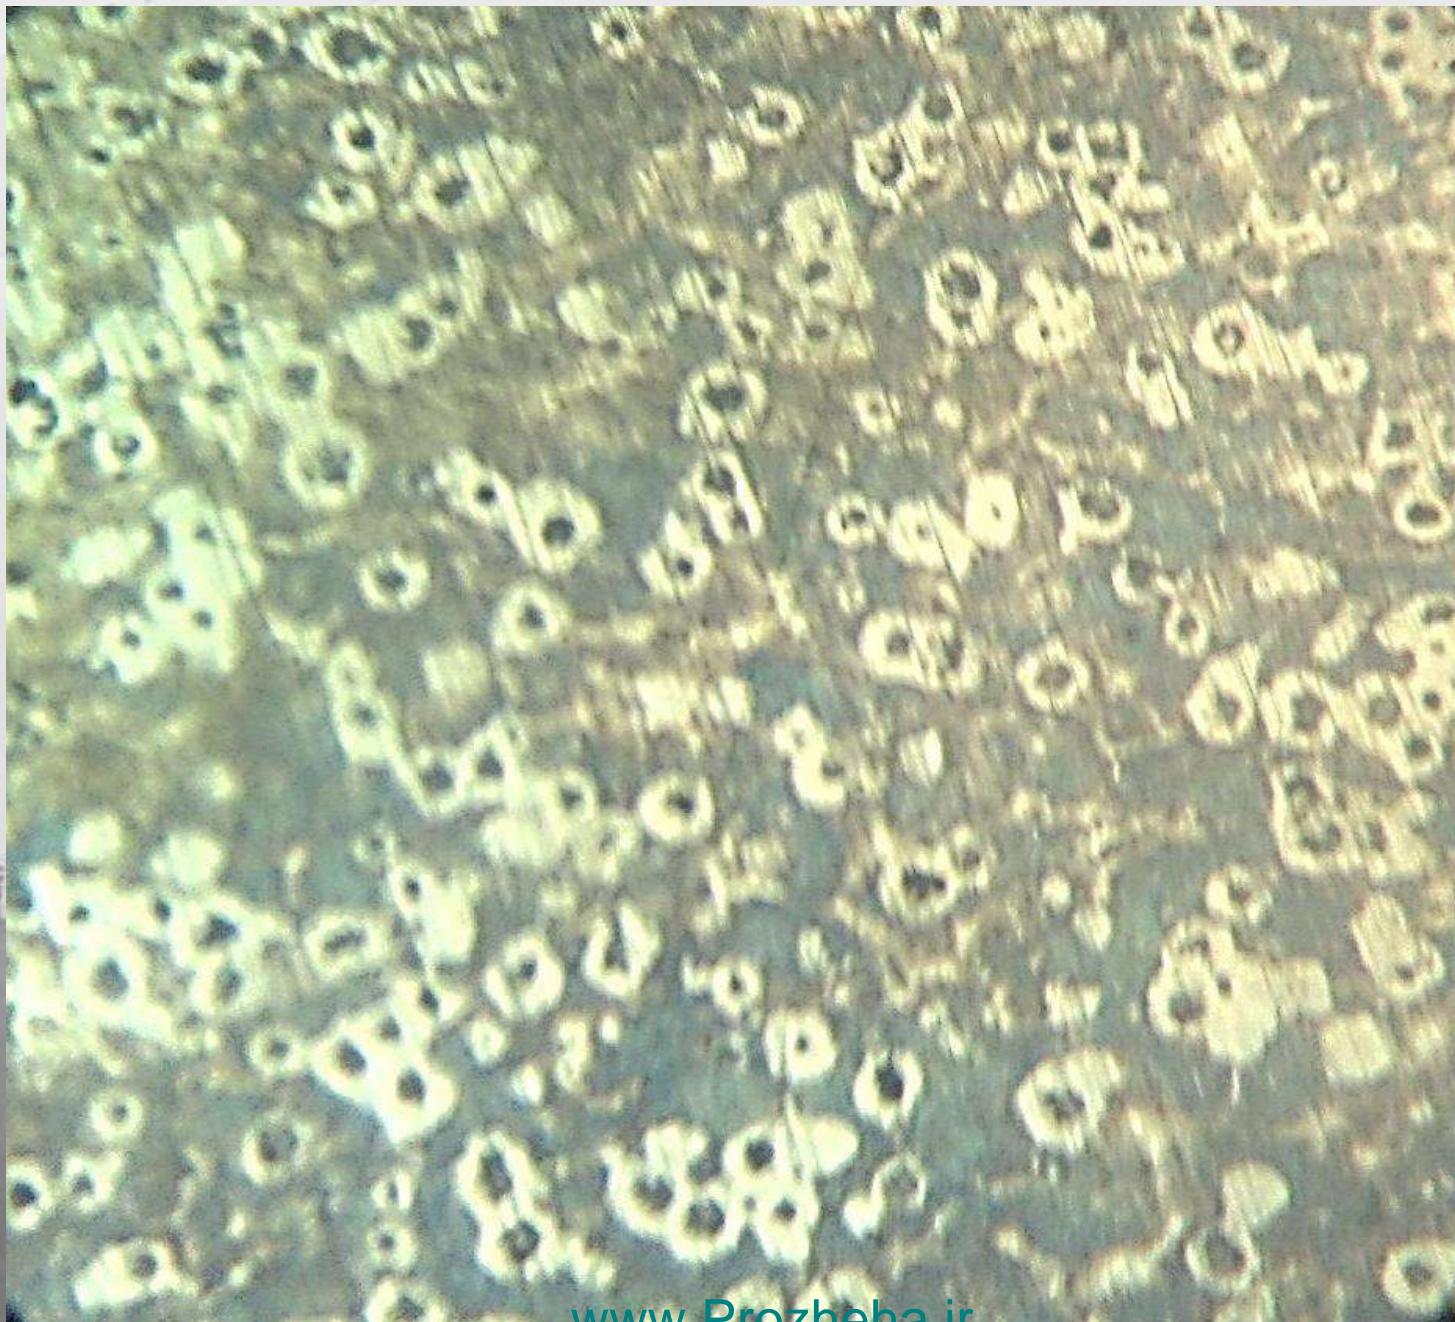

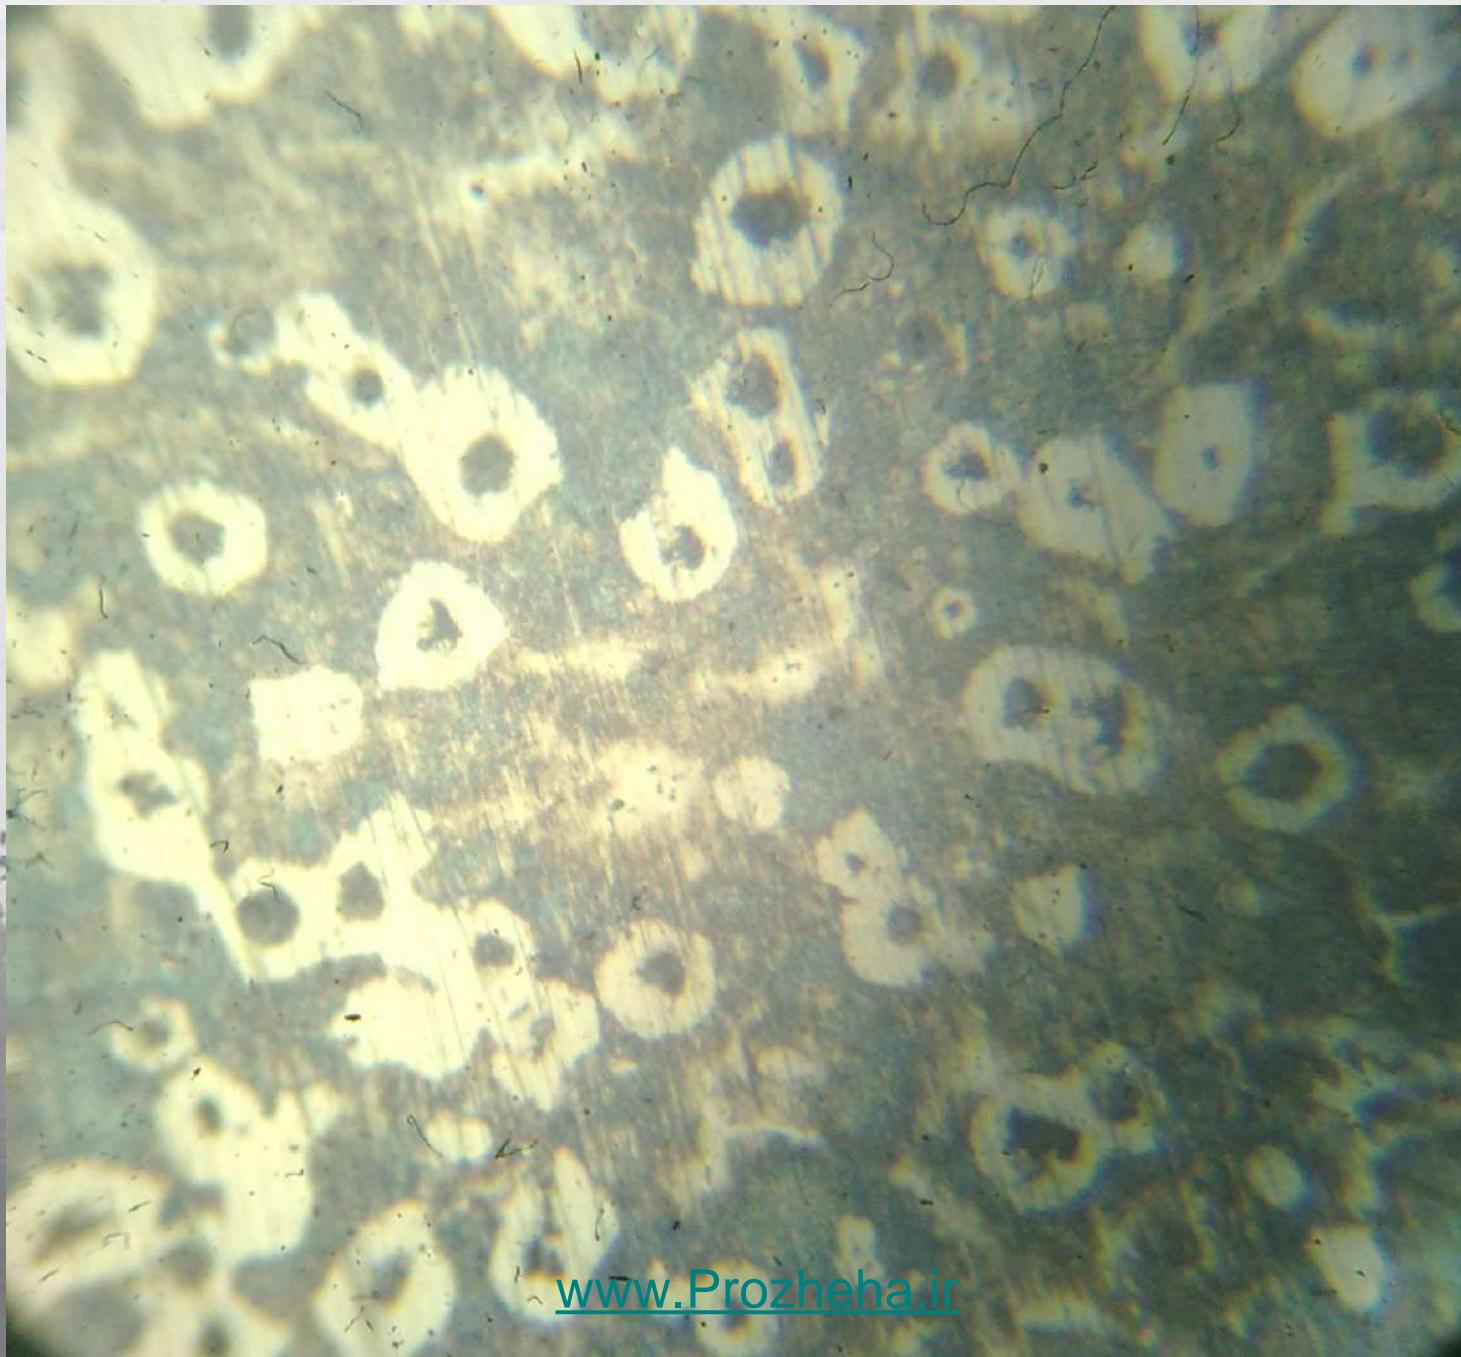

www.Prozheha.ir

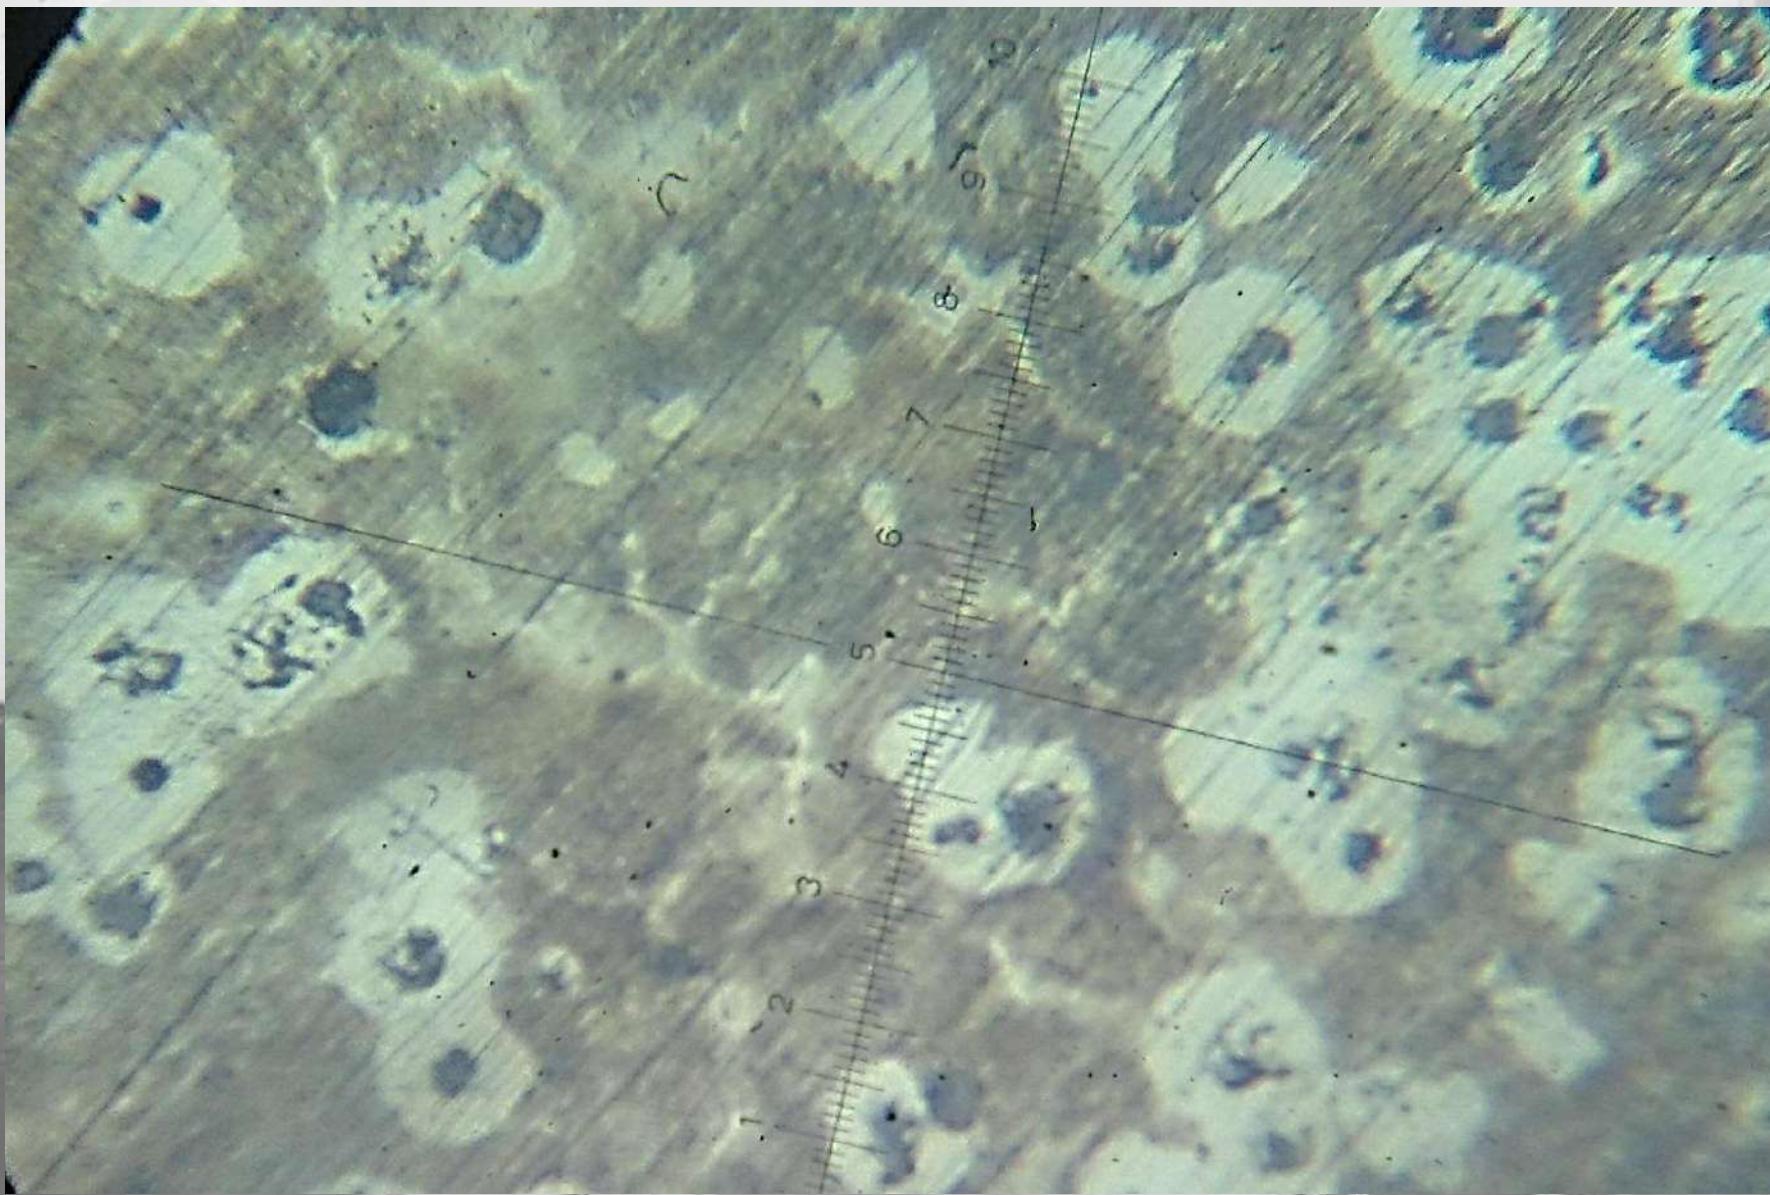

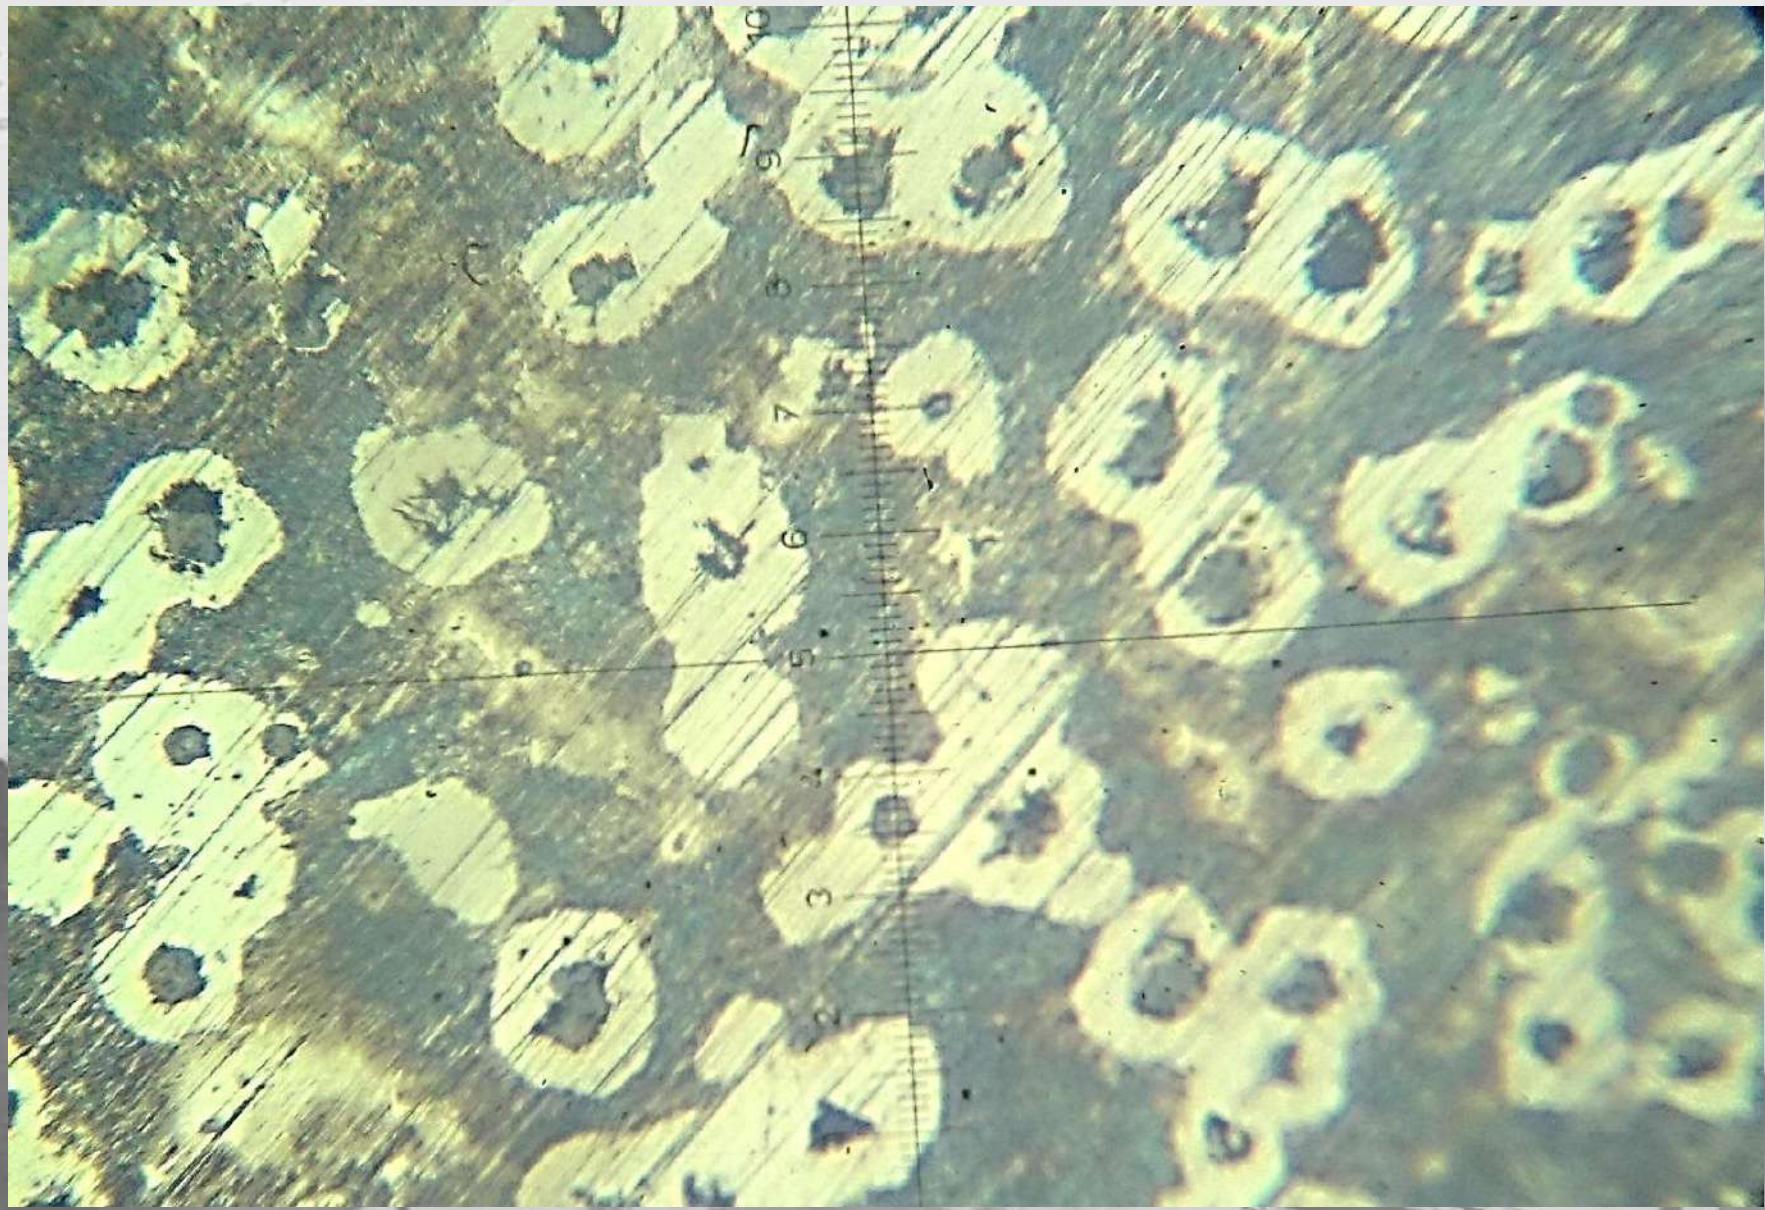

مراحل متالوگرافی نمونه‌ی چدنی از نوع داکتیل در مرحله‌ی اصلاحی

■ در این مرحله برای مشاهده‌ی ریزساختارهای موجود در چدن ذیخته شده، از یک قسمت از راهگاه مدل ریخته شده را نمونه برداری کردیم و برای عملیات متالوگرافی آن را به قسمت متالوگرافی انتقال دادیم.



■ ابتدای کار نمونه را برش داده و سطح آن را با سوهان مسطح می‌نماییم. پس از آنکه سطح کاملاً یکدست و بدون خراش‌های برش گشت، نمونه را برای طی مراحل سنباده زنی با درجات خشن تا نرم انتقال دادیم، و پس از آن عملیات پولیش را بر روی نمونه صورت گرفت.

■ بعد از آنکه نمونه را پولیش نمودیم، آن را ابتدا با میکروسکوپ نگاه می‌نماییم تا شکل ظاهری گرافیت‌ها بون دیدن زمینه‌ی آن ملاحظه گردد.

■ پس از آنکه نوع گرافیت موجود در زیر میکروسکوپ، همانگونه که در اسلاید‌های قبل ملاحظه نمودیم، برای تشخیص نوع زمینه در نمونه، آن را با نایتال ۴٪ اچ نمودیم تا زمینه قابل روئیت شود.


■ با مشاهده‌ی زمینه می‌بینیم که چدن دقیقاً از نوع داکتیل چشم گاوی بوده و زمینه‌ی آن در اطراف گرافیت فریت، و دور تر پرلیت قابل مشاهده است.


مقایسه‌ی استاندارد ASM و مذاب ریخته شده

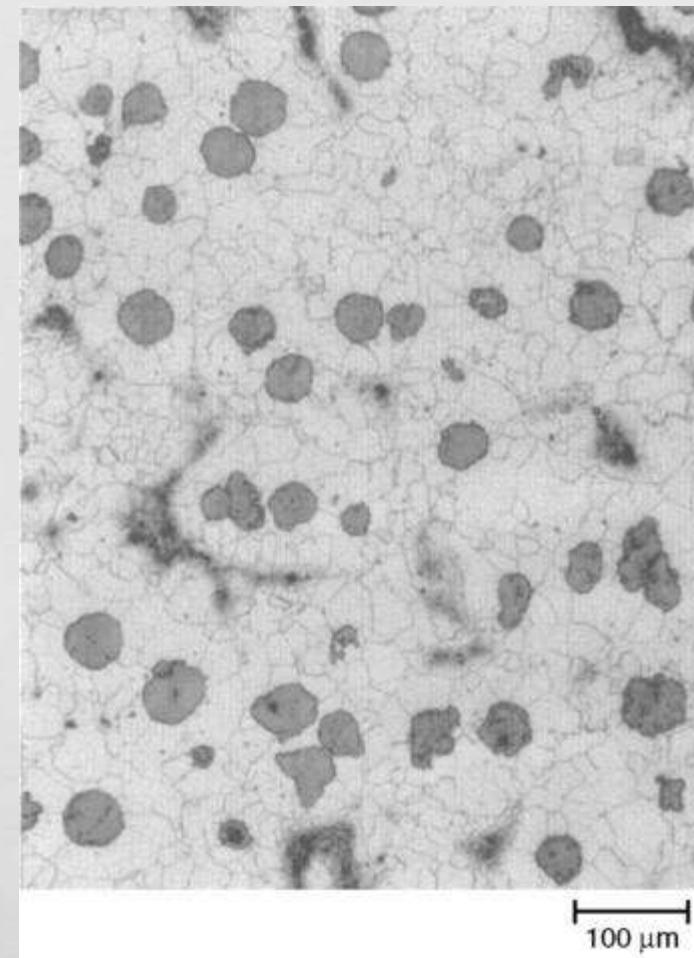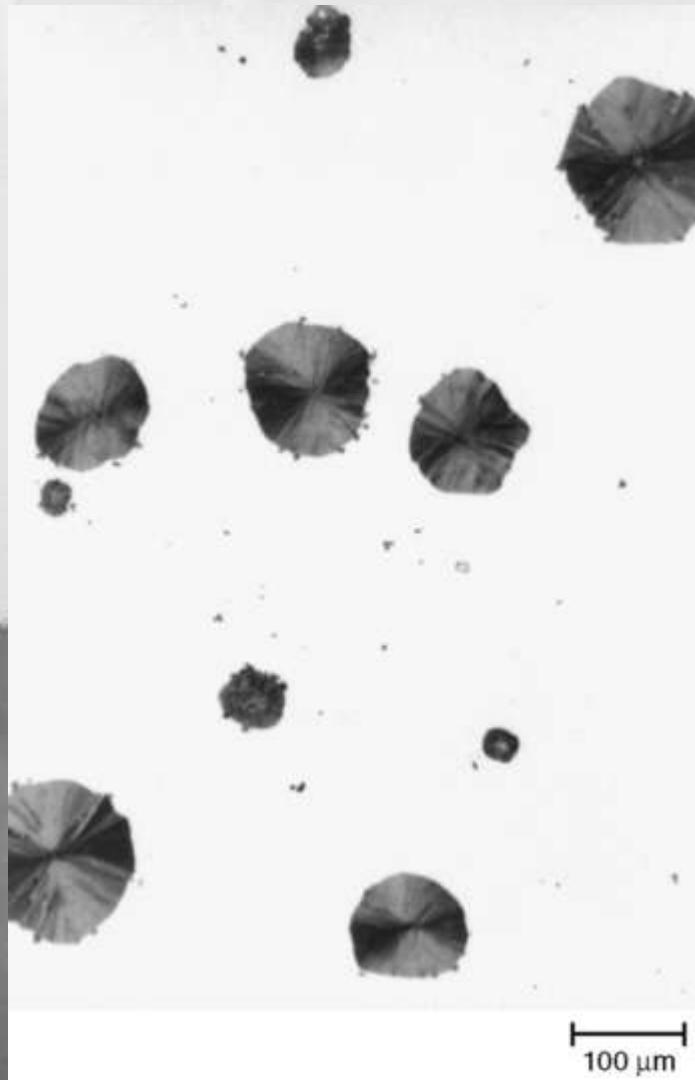

چدن داکتیل با زمینه‌ی فریتی پرلیتی-اچ
شده با نایتال ۲٪ - ۱۰۰ برابر

چدن داکتیل قبل از اچ www.Prozheha.ir

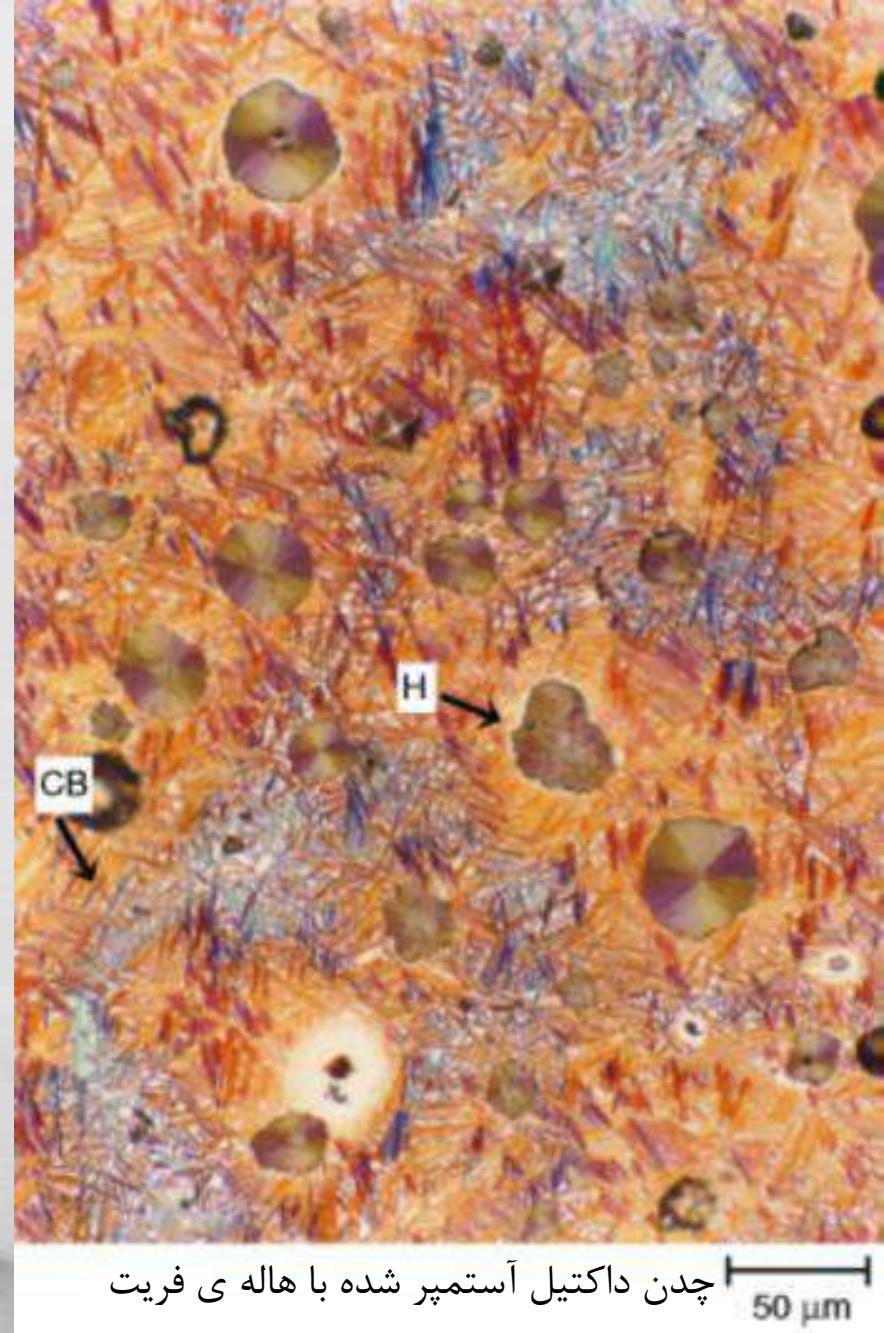


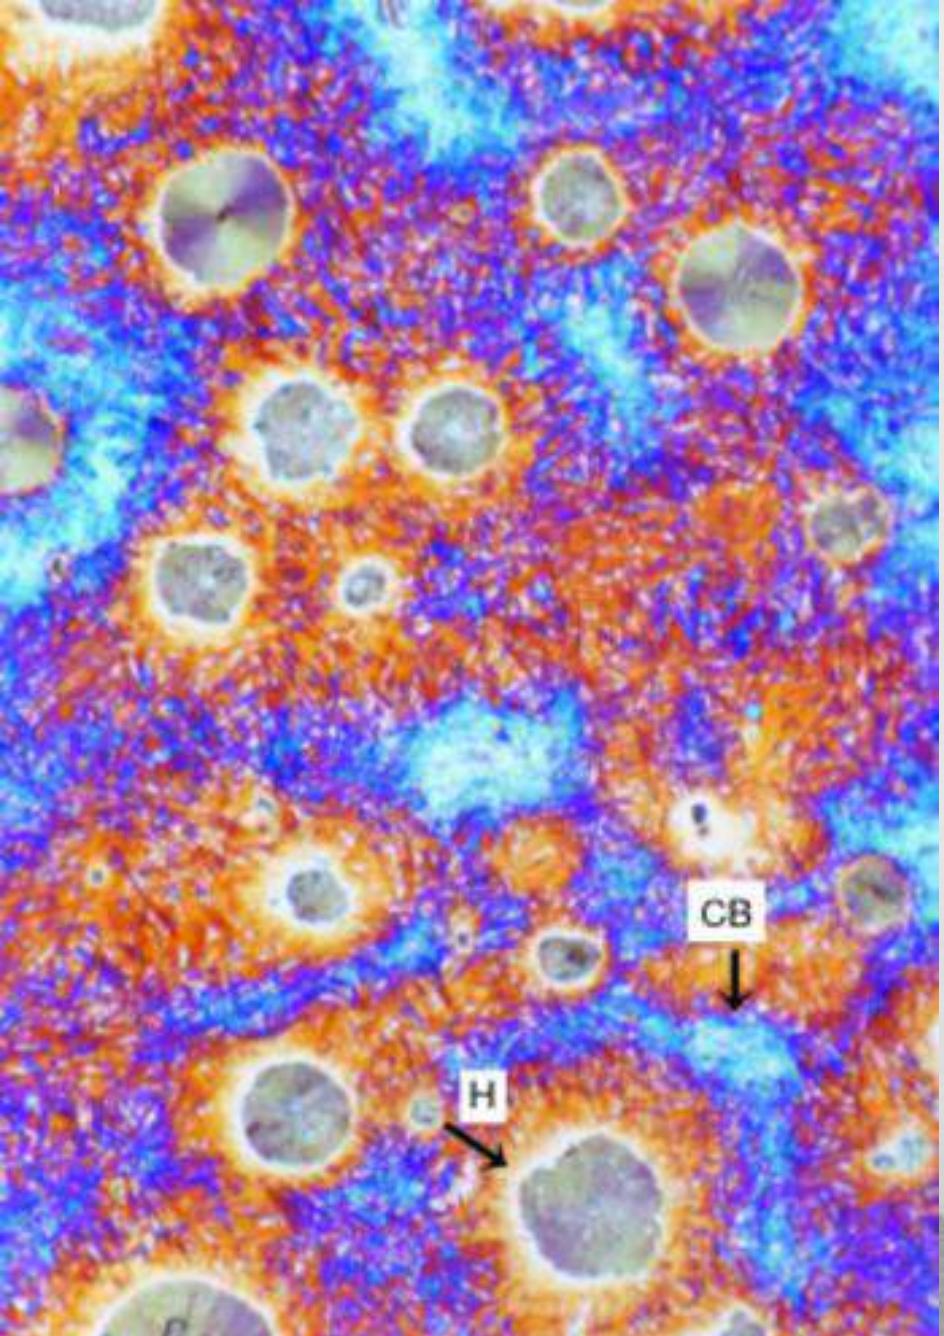

چدن داکتیل اچ شده با محلول برآها

www.Prozheha.ir

40 μm

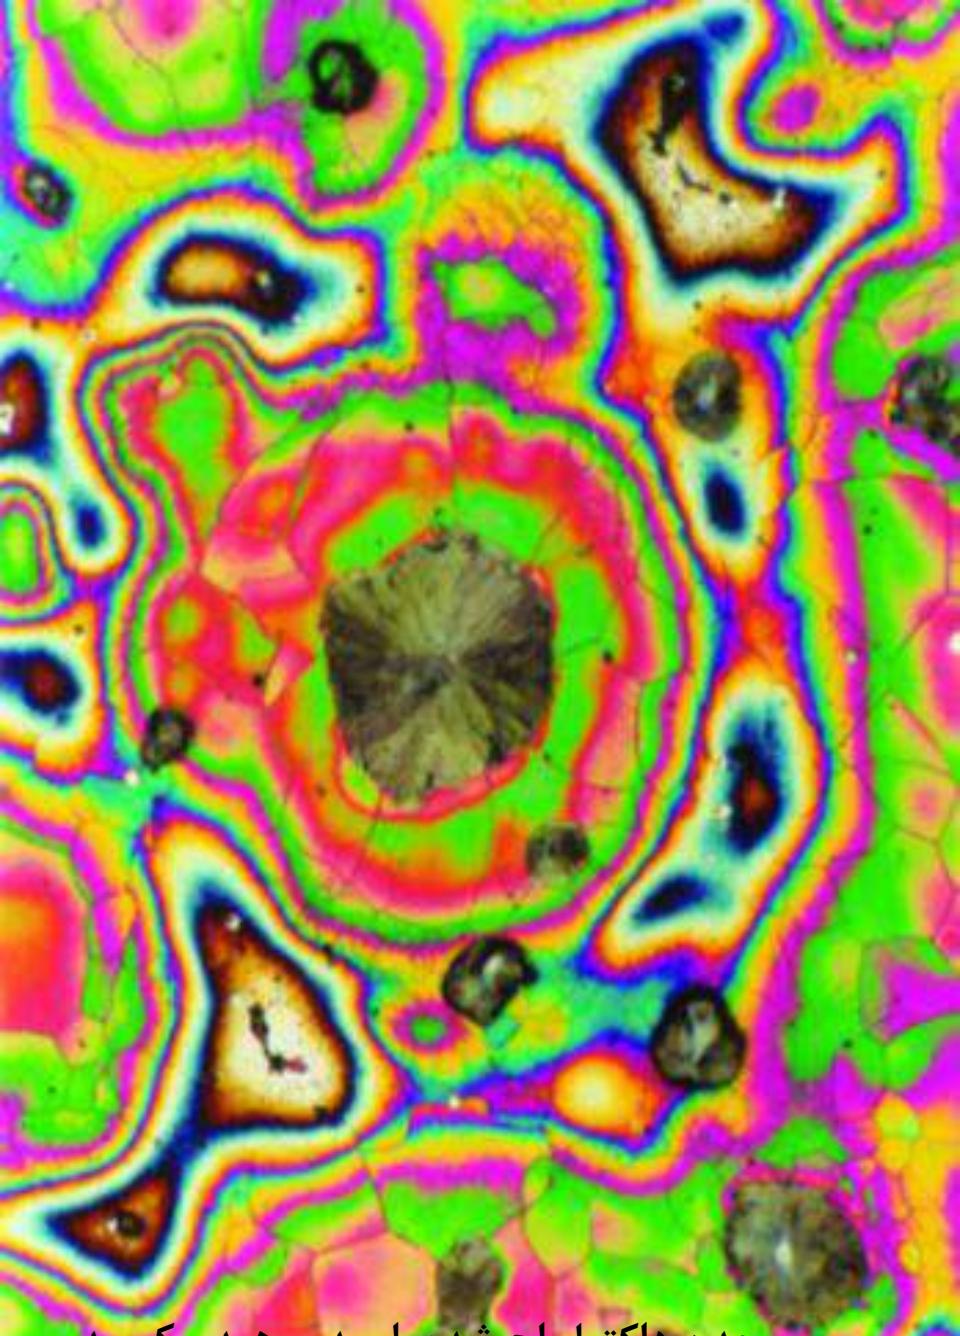

چدن داکتیل اچ شده با سدیم هیدروکسید
نشان دهندهٔ جدایش و غلظت بین ترکیبات

20 μm

■ مشاهده می گردد که هر گونه از محلول ها اچ در متالوگرافی می تواند انواع خصوصیات ریز ساختاری را نمایان می سازد.

■ پس می توان نتیجه گرفت که چدن ریخته شده با تصویر نخست حداقل تشابه را دارد.

■ پس می تواند خصوصیات یک چدن داکتیل را از لحاظ ریز ساختاری را دارا باشد.

منابع و مراجع

■ ASM – HandBook

■ <http://www.metallurgyib.blogfa.com>

■ کتاب ریختگری آلیاژهای آهنی دکتر عابدی

■ جزوه‌ی ریختگری چدن داکتیل بروش ساندویچی

■ کتاب اصول ریختگری (طراحی سیستم راهگاهی)

باتشکر از توجه شما

ارائه کنندگان: عباس فاضل انواری

