

powder mixing → pre-alloyed powder → particle

$d_{ave} < 1^{mm}$ ذرات [درستکاری پودر] - حرکت ذرات پودر particle میگویند.

* خصوصیات متالورژی پودر :

- ① کیفیت سطحی جود
 - ② شکل مسطحه
 - ③ وقت ابعاری بالا
 - ④ اوزان ترازی رنجته شده و کارکرد
 - ⑤ قطعات کوچک : وزن پودر شده شوند و در تراشیدن . از لحاظ میزان فشار امکانی محدودیت داریم .
 - ⑥ کنترل بیشتر روی میکروساختار : اندازه نام در حد نانو می تواند باشد . در نتیجه پودر ، ذرات می بیند
 - ⑦ مشخصات پودر
- ساده از زینترید : Sintered part سبک از فشردن : Green Compact
- حقیقی (کاری) : theoretical (درصت باکت)
 ظاهری : apparent (درصت پودر)
 سبک از فشردن : green
 سبک از زینتر : Sintered
- چگالی }
 حرف در PM : ترکیب P_{th}
 یا کاربیدها WC-Co که اگر کارخانه در سبک می شود چون رابطه می رود
 کاربرد ها تجزیه می شوند

* عدت اوزان پودر P.M. برای تولید قطعات درگذاری

- ① عدم نیاز به رسین : T_m
- ② عدم عبور رنجته گری
- ③ عدم نیاز به تراشکاری
- ④ تمیز کردن قطعات کار در عدم تلفات ماده
- ⑤ امکان ایزوله کردن خط تولید و اثرات تولید

باز در مدار سبک خاصیت در فشار کاری خواهیم ، implant ها (T_i -base) ، مدل : استخوان ترا
 متخلخل بسته }
 قطعه متخلخل را با رنجته گری هم می توان تولید کرد ولی با متالورژی پودر ، متخلخل ها کیفیت تر
 بوده و قابل کنترل تر بوده می آیند

پودر بزرگتر ← امکان قفل مکانیکی در هم گیر زیار چون سطح زیاد است

آنانیز کردن با روش atomization : نیاز پودر در زیر فشار Ar یا H_2 سرد شده و سبک آینه
 قطب آینه آب ← از گروی شکل در می شود چون انجماد سریع است .
 پس در قطب سرد ذرات گروی و هم اندازه ← متخلخل بیشتر از حالت ذرات غیر گروی است . با پس متخلخل
 درشت : $d > 10 \mu m$ ریز : $d < 10 \mu m$

فهرست ریس :

- تولید پودر
- آرزایش های بزرگ خواص فیزیکی
- مشخص سازی : پوس (CCP) ، (CCP) ، (HCP)
- زینترید

Flow Rate }
 توضیح اندازه ذرات پودر
 روش های کام


یکی از کارهای P.M. : تولید آلیاژهای که فازهای کاربیدی دارند : WC-Co [کاربیدهای سبک] (a)
 در رسای WC سبک نمود → P.M. تولید می شوند . (b) کاربیدها $WC-Co$ که صورت گرفته اندی $WC-Co$

$d = 0.1 \text{ in}$ ← Hall flowmeter } * چگالی ظاهری :
 $d = 0.2 \text{ in}$ ← Carney "

وزن ظرف پاشن در حالت پرشدگی کامل مابین دو خواننده صاف

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \left. \begin{array}{l} V = 25 \text{ cm}^3 \\ m = V \end{array} \right\} \rightarrow \rho = \sqrt{\quad}$$

عوامل مؤثر بر ρ_{app} :

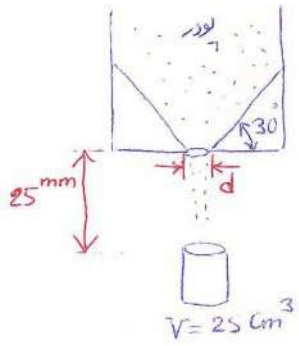

- ① شکل ذرات : غیر گردی باشد ← ρ_{app} کم
- ② اندازه ذرات : ذرات هم اندازه درست موجب کاهش ρ_{app} می شود. ذرات خیلی بزرگ (زیر 5 μm)
- ③ رطوبت
- ④ صافی سطح ذرات ← مؤثر بر میزان اصطکاک.
- اصطکاک زیاد ← ذرات ایجاد پلی می کنند فضای خالی ایجاد می شود ← ذرات با هم هم وزن می شوند.
- Carney ← برای پودرهای که سوراخی پاشن نمی آیند مثلاً مرطوب باشد.

* نرخ روانی : (Flow Rate) = (نیزان سیالیت) :

از Hall flowmeter استفاده می شود. زمان ریزش پودر را اندازه می گیرند برای مقدار خاصی پودر. t یعنی $F.R.$ و سرعت تولید ↓

* تعیین چگالی جامد (نمونه های متکامل) :

$m < 100 \text{ gr}$ → وقت : 0.001 gr
 $m > 100 \text{ gr}$ → " : 0.01 gr

برای نمونه شکل ساده در غیر متکامل : $\rho = \frac{m}{V}$

برای نمونه شکل پیچیده در غیر متکامل : $\rho = \frac{A}{A-B} \rho_w$

A : وزن نمونه (خشک) در هوا
 B : وزن نمونه (خشک) در آب

ρ_w : چگالی سیال

از ارسیدین $W(a) - W(b) = V \times \rho_w$

$V = \frac{W(a)}{\rho} = \frac{W(a) - W(b)}{\rho_w} \rightarrow \rho = \frac{W(a)}{W(a) - W(b)} \rho_w$

شکل پیچیده ← V باقی بماند نمی آید ← از ارسیدین استفاده می کنیم.

برای نمونه متکامل قبل از زدن سینی : $\rho_G = \frac{A \rho_w}{B - (C - E)}$

A : وزن نمونه بدون روغن (خشک) در هوا

B : وزن نمونه حاوی روغن (تر) در هوا

 
C : وزن نمونه حاوی روغن (تر) در آب + وزن سینی

E : وزن سینی در آب


میزان متکامل (سینه) = $(1 - \frac{\rho_{\text{سینه}}}{\rho_w}) \times 100$
 = $(1 - \frac{\rho_G}{\rho_w}) \times 100$

* تعیین استحکام جام (green) و نمونه زنتیر شده (TRS) : Transverse Rupture Strength

بهرت تست bending انجام می دهیم



نمونه استاندارد داریم :

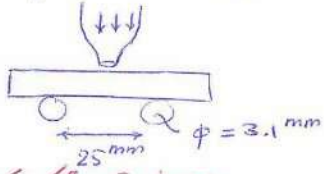

نبری پین $P = \frac{F}{A}$
عبر فشار در پین
برای تعیین فشار
(Compression Pressure)

$A = 31.75 \times 12.7$

با تغییر ابعاد نمونه اگر W و t تغییر می کند اما S ثابت

است چون F هم تغییر می کند (مناظر)


TRs : استحکام نمونه زنتیر شده است.

$S = \frac{3}{2} \frac{F \times L}{t^2 \times W}$
عرض W ضخامت t یا زنتیر شده

* برای خروج نمونه از پین از lubricant استفاده می کنیم: بصورت پودر مخلوط شده با پودر اصلی [درصد

غنی آن ایند 0.5-3/wt باشد چون دانسیته کمی دارد و همین زنتیر شدن خروج را سه و اسباب تشکیل می کند

با هم جدا می شود و زده می شود. اصطکاک را کم می کند.

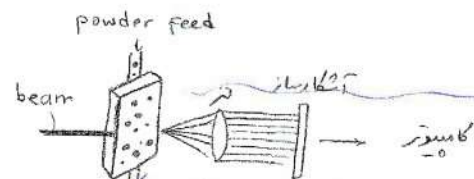

* Laser Particle Size Analyzer :

وقتی ذرات خیلی بزرگتر از mesh است با آن خطای رخ می دهد چون ممکن است ذرات با آن گیرند و در خارج

آن بسته شود و خطای رخ دهد.

سیستم دستگاه } تر ← پودر در باغ (آب بقیه استون) ← پودر باید معقول باشد تا یک جزین
هشک ← پودر ریز چون گاز فضایی (پودر باید دی الکتریک باشد)

اساس کار به خوردن ذرات لیزر (He, Ne, Ar) به پودر معقول است؛ نور پراکنده شدن در اثر برخورد با ذرات به

توسط لیزر آشکارساز جمع شده و توسط کامپیوتر آنالیزی می شود و توزیع اندازه را نمایش می دهد.


Small particle → پراکنده شدن بزرگتر می شود

Large particle → " کوچکتر "

شدت نور رابطه مستقیم با قطر ذرات دارد.

• عدد مناظر 84.13 با عدد مناظر 50 تقسیم می کنیم؟ اگر

1 نزدیک باشد ← ذرات پودر هم اندازه اند

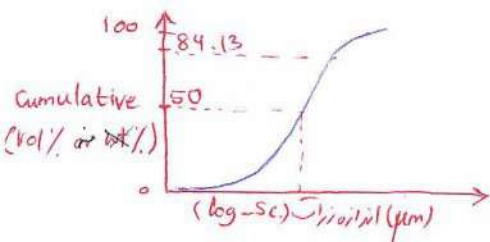

توزیع اندازه را با پودر روی خواص جریان می پودر اثر دارد و در نتیجه روی پودر قالب و زمان آن اثر خواهد

داشت. پودر ریز ← جریان کمتر بدلیل اصطکاک بیشتر.

$$d_m = d_t \cdot k \left[\frac{V_m}{V_g} \cdot \frac{1 + \left(\frac{M}{G}\right)}{We} \right]^{1/2}$$


d_t : قطر جریان فلز
 V_m : ویگورتیم (سینجایی) فلز
 V_g : ویگورتیم گاز
 d_m : قطر Metal Stream

$\frac{1}{We} = \frac{\sigma}{\rho V^2 d_t}$ ← کشش سطحی فلز
 $V = \frac{G}{s \cdot \rho_g}$ ← آهنگ جریان گاز بصورت جری
 $\rho V^2 d_t$ ← قطریه ذرات
 σ ← سطح نازکی که گاز آن خارج می شود
 $s \cdot \rho_g$ ← دانسیته گاز
 V^2 ← سرعت گاز
 d_t ← دانسیته فلز

$$d_m = d_t \cdot k \left[\frac{V_m}{V_g} \cdot \frac{1 + \left(\frac{M}{G}\right)}{G^2 \cdot \rho \cdot dt} \cdot \sigma \cdot s^2 \cdot \rho_g^2 \right]^{1/2}$$

M: جریان فلز (از تغییر قطر سوراخ فلز، تغییر می کند)


$G = \left(\frac{G'}{1000} \cdot \rho_g \right) / 1000$
 mass flow rate (kg/sec) ← G' : gas flow rate (l/min)

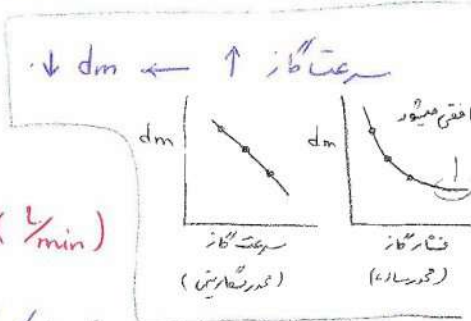

محدودیت در تولید فلز با d_m خیلی کوچک داریم. خواص نوری تولیدی از لحاظ درجه خلوص بخاطر کار کردن گاز خنثی نمی توان از آنتیتر دو مرحله ای استفاده کرد؛ فلز بصورت زره ای وارد قطعه شده در اثر نیروی گریز از مرکز، بزرگتر می شود. (اکتورد گرمان)

*** فرایند اکتورد گرمان (REP)**

اکتورد گرمان فلزی است که می خواهیم تولید شود. اکتورد دیگر سنگین است. بین دو اکتورد حوس ایجابی کنیم. با جو فلز اکتورد، قطرات تشکیل شده در نوک اکتورد، به فلزات بزرگتر تبدیل می شود. جهت اطراف مرکز خنک کننده است. اکتورد بصورت افقی وارد می شود. ممکن است اکتورد عمودی باشد و قطرات بر روی سطح دیگری که جو فلز است، بپفند و بزرگتر شوند.

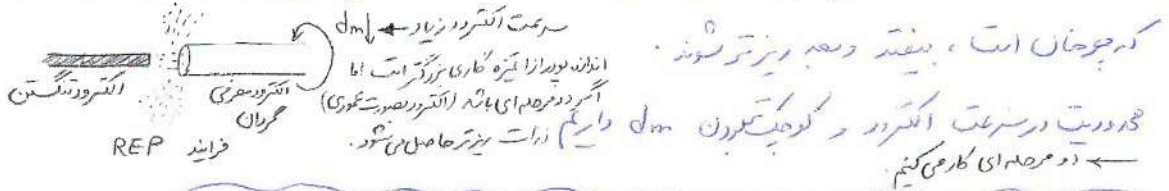

* برای قطعات صنعتی (بدون کفیل با خواص مکانیکی بالا) پرس گرم استفاده می شود. در پرس سرد پودر کمی گرمی با دانه کافی تغییر شکل نمی دهند.

* در پرس سرد، ذرات بزرگتر از $44 \mu m$ نهایتی بیشتر از 25% باشد.

آسیاب مکانیکی: Mechanical Milling

یکی از روش های تولید پودر است که ماده اولیه بصورت جامد بوده. بیشتر برای پودرهای سرامیکی مطوح است تا پودر فلزی برای فلزات ترد می توان پودر به روش مکانیکی تولید کرد. مواد آهک ذرات در ۵۰۰ mm حوز میوند ← Crushing: حوز سنگین رو صحنه فلزی (نشان دار و ضربه زدن) (hammer mill)

قراردادن Al_2O_3 در زمینه Cu آلیاژسازی مکانیکی نیست بکنم آلیاژ مکانیکی است. [ODS] ابتدا Mixing و بعد در آلیاژ قرار می دهیم. چون تبادل آتم صورت نمی گیرد.



پودر Al 6% $1\% wt$
پودر خلص Cu

با XRD می توان تشخیص داد؟ بیک XRD این می شود چون:

در همین آلیاژ Cu_2O آلیاژی نبود و Al می رهد و Al اکسید می شود و با این شبکه خارج می شود و Cu زمینه، خاک می ماند و روی آن Al_2O_3 شکل می گیرد.

- ① اینها در شبکه اثر نمی کنند
- ② اندازه رانه کوچکتر به دلیل مرزهای فرعی
- ③ با حل شدن Al در Cu ، تنش باقی می ماند و جای خالی زود می شود.

در نتیجه شبکه اینها در حین رشد و پختن آن ها Cu خالص برمی گردد و ذرات بزرگتری که در آن ها شکل می گیرد.

$Vol. Al_2O_3$ زیاد است، پس آن را در XRD می بینیم.

آلیاژ مکانیکی: مخلوط کردن پودر Cu و پودر Al_2O_3

روش دیگر آلیاژسازی مکانیکی Al و Cu : ذوب حرارتی → نمود → در تنگ نازکتر ایجاد کرده → حرارت می دهیم تا

O_2 نفوذ کردن در وسط ورق هم برسد و Al واکنش دهد. (Internal oxidation Casting)

دما را بالا ندهیم تا هم جا بخشد و زمان هم می دهیم تا استحکام بالاتر برود. ذوب حاصل را می توان اتمیزه کرد تا پودر آلیاژی تولید شود.

معدنیّت Al در Cu زیاد است اما درصد Al را کم می کنیم تا Al_2O_3 کمتر باشد.



آلیاژسازی (96 hr) در آلیاژ

deformation (flattening)
بعد از این توده های لایه لایه که هم جوش می خوردند (welding)

 
در اثر کار سرد و کار گرمی در شده و می شکند و بریزتر می شوند. (Fracturing)

(چون سطح تماس بیشتر است) → rewelding (مافواست)


برای جلوگیری از اکسید استون و ... استفاده می شود.

شرایط آلیاژ شدن: تماس خیلی نزدیک ذرات، هم دربر شدن ذرات، مرز رانه را در بر می شود و محل غی انتقال آتم زیاد می شود. پس در دقتش با دقت.

اکسید استون از ابتدا افزوده می شوند و جلوی rewelding را می گیرند. [مجموعه پودر پودر و اکسید]



 * Mechanochemical Synthesis: آلیاژ کردن همراه با انجام واکنش شیمیایی:



[Al_2O_3 و C واکنش رخ می دهد در زمینه پختن می شود]

لیست پیوست کدینگ حسابهای "معین"

تاریخ	$P(12) \quad Cu[Ti] \xrightarrow[+ O_2]{argon} Cu + TiO_2$		<p>Ti از ترکیب Cu خارج شده و با O_2 واکنش می دهد.</p>
شماره سفارش	<p>نوع آلیاژی دوباره دارد آلیاژ می شود یا فاکتور</p>		
رسید ابزار	<p>Double Milling / Double Mechanical Alloying *</p>		
قرارداد	<p>ابتدا آلیاژی مکانیکی (Milling) انجام می دهیم ← بزرگترین ذرات در زمان راندن ذرات فرایند کاهش بیشتر ← عیبت واریتی بود که همان حالت بود ← تشکیل ترکیبات بین فلزی ← مواد دوباره در آلیاژ [همان ترکیب] ← دانته کوچک می شوند.</p>		
شماره پرسش	<p>تا انجام M.A. روی مواد در پورگی در زیر تیغ، فرایند را متوقف می شود. چون به اعمال ضرب به آنجا انرژی کافی ضایع وارد می شود و معطل شده اند.</p>		
شرح	<p>طول موج اشعه X λ</p> $D = \frac{0.9 \lambda}{B \cos \theta}$ <p>(معیار هال) D پهنای پیک max مربوط به پیک</p> <p>زاویه برابری θ</p> <p>(مربوط به فشرده ترین صفحه عنصر)</p>		<p>grain size: $D = 10^{-3} nm$</p>
نام ریز حساب	<p>(معیار ویلیامسون-هال) $(B_s) \beta_s = \frac{0.9 \lambda}{D \cos \theta} + 2 \epsilon \tan \theta$</p> <p>گوشه داخلی پیک</p> <p>پهنای پیک اصلاح شده در رابطه β_s max</p> <p>grain size</p>		
شماره حساب	<p>$B_s \cos \theta = \frac{0.9 \lambda}{D} + 2 \epsilon \sin \theta$</p> <p>$B_s^2 = B_0^2 - B_1^2$</p> <p>مربوط به پورگی است (به آلیاژ دوباره کار مکانیکی شده)</p> <p>مربوط به پورگی است (به آلیاژ دوباره کار مکانیکی شده)</p>		<p>$B_s \cos \theta$ مربع $\sin \theta$ خطی</p> <p>رر زمان صفت β و θ ها مختلف داریم و خط را رسم می کنیم و آنکه D متغیر است.</p>
شماره حساب	<p>* تولید پورگی فلزی، روش اصلاح اکسید (Oxide Reduction):</p> <p>ماده اولیه اکسید پورگی فلزی [پورگی اکسید فلزی]، ماده اولیه را اگر به سبب حجم چینی پورگی می شود. در نهایت آن اکسید فلزی پورگی است.</p> <p>$M + O_2 \rightarrow MO_2$ $\Delta G_i^0 = -RT \ln K = RT \ln P_{O_2}$</p> <p>$CO_2 - H_2 - CO$ از یک عامل اصلاحی پورگی استفاده می کنند.</p>		
توضیح	<p>در این زمان هم باید اعمال شود</p> <p>اکسید فلزی ابتدا خود می شود</p>		

لیست پیوست کدینگ حسابهای "معین"

P(14)

تاریخ	اگرچه پایداری این زینترنگ هم اجتناب ناپذیر است و از آنجا که مستقیم فنر ما فنر جلوگیری می کند
شماره سفارش یا فاکتور	احمال فشار هم نداریم تا خود سوزند
رسید انبار	مسئله دیگر روشن بودن فشار : چون اعمال فشار نداریم ، باید با قالب در کوره زینترنگ را بریزد
قرارداد	← ممکن است ، قالب بچسبند ← با اعمال فشار خوبی و تمکنی برآیم کرده و قسمتی از قالب برودن می آوریم و در کوره زینترنگ قرار می دهیم ، فنرها تست می شوند و بعد رنگی دارند
شماره پیوستی	2- روش های سرد : "Cold forming" یا "Room Temp"
شرح	1- پرس سرد : قالب نباید تغییر فرم پیدا کند بهر دو الاستیک هم باید مورد نیاز
	2- پرس انبردست سرد (CIP)
	3- نورد سرد (Rolling)
نام ریز حساب	3- روش های گرم : Sinter + Pressure
	در دمای T _s (زینترنگ) اعمال فشار هم داریم ، قالب نباید تغییر فرم دهد و سرد حواشی بماند
	1- پرس گرم (hot pressing) : قالب رینگ گرافیتی است
شماره حساب	2- پرس انبردست گرم (HIP)
	3- نورد گرم (Hot Rolling)
	* پرس سرد :
شماره حساب	حدت تراشه قطعه با چقرمگی و دانسیته بالا در هر قطعات کوره است
	ساختار ریزش دارد (در هر قطعات کوره) خواص مکانیکی در
شماره حساب	نمودار خطی است چون در 2 صورت هم جای می گیرند
شماره حساب	برای CIP : $P = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{1}{1-D} + B \right)$ → رابطه Heckel
	<p>برقراری است : در این رابطه</p> <p>در P برابر D بیشتر از این</p> <p>می شود فنر است از هم جدا می آید ، در این اصطلاح داریم و بازدهی کمتر است</p>
شماره حساب	رابطه Balshin : $\ln P = -\frac{A_1}{1-D} + B_1$
	<p>↑ $\frac{1}{1-D}$ ← ↑ P</p> <p>↑ D : تمکنی را نشان می دهد</p>

لازمه) در die pressure در 750 MPa، سبب خوردگی و خوردگی در ۲۰۰ مایکرومتر، سبب کم است در میل کارستی که در پودر صورت گرفته است و صدمات نشانی زده ← چگالی کم می شود چون به حرکت داریم، سبب برای مدار مختلف فرق دارد به بل و متفاوت.

کاربرد پروان ساز: کم کردن اصطکاک بین پودر و دیوار → افزایش دانسیته و یکپارچگی و چگالی، موقع خروج از قالب هم آسیب کمتر می شود.

مشکل پروان ساز: ① چگالی کم ← بار رانشی کم ← رفتار الاستیک شکست از پودر و اینها با پودر → آسیب کمتر
 → موقع خروج، سبب با سبب فشاری ۲/۳ کاهش می یابد و یکدیگر حذف می شود.
 ② قبل از زینترینگ باید از قطعه خارج شود.

$\uparrow \frac{H}{D}$ و $\uparrow x$ ← غیر یکپارچگی از چگالی \uparrow

تولید مقاطع کاربردی سیم با استفاده از پرس سرد:

مانع ریزش WC می شوند → additive reinforcement Carbides (Nb, Ta) C
 WC، Co را در جدول منی که با Co حدود ۲۰٪ WC را در جدول می کند. با کاهش دانسیته حالت کم می شود.

اگر آلیاژ ۱۰٪ Co باشد، فاز WC + liq در ۱۴۰۰ دریم که در ۴۰٪ Co داریم.
 ← زینترینگ در این با phase sintering، liq می گویند. نیت و کربن می شود و چون دانسیته است و چون سایز زینترینگ ← سطح کم می شود.

۱۰٪ Co + ۹۰٪ (WC, VC) → $\frac{G}{G_0} \geq 3$ را دارد قالب گران و چون ریزش دارد
 و اصطکاک زیاد است ← آلوده می کنیم. اندازه ذرات را، دستگاه Spray Dryer زینتر می کنیم. به ترتیب زیر:

← Attrition Ball-Mill (wet) آبی ۱۱ (hr) ← مواد درون مخامی در Mixer تا رسوب کند


← حرارت ← Spray Dryer [مثل اینهاست: درغاب بکالی نه با و Ne یا Ar]

← آلوده خواهد شد ← پرس انجام می شود ← زینترینگ (پارتنر نشی پروان ساز)
 (ذرات گردی شکل و بزرگ و هم سایز که سطح تماس را کم کرده ایم) و نرخ روانی زیاد شده است.

liq. phase sintering: حفره ها در تکمیل می شوند و پودر می شود چون نفوذ بهتر شده و زینترینگ کوتاه می شود.

مشایب: کنترل آبی با وقت صورت می گیرد.
 در حالت معمولی باید در قوطی ترا در امان را اینها بود و زینتر شده است و قوطی نیاز نداریم → در صورت فشار Ar گرم؟ دانسیته و P کمتر می آید.

پرس ایزواستاتیک سرد (Cold Isostatic Pressing) or (CIP) :

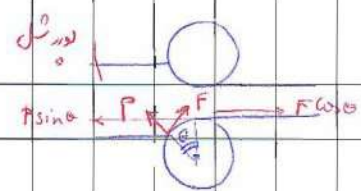تاریخ	
شماره سفارش یا فاکتور	کیه قالب (bag) داریم که flexible است از جنس رزین و پلیمر نازکی که
رسید انبار	فشار داریم ، شکل ماده را دارد و با تطبیق با حالت اول پرس کرد . در bag ، پودر به قطعه پرس شده تا در هم و در تمام نقاط با هم
قرارداد	برای روش محدودیت طول نداریم چون فشار هم جابجایی است اما محدودیت فشار داریم چون فرم موم
شماره پرسش	کیه قالب داریم
فرزیت	از lubricant استفاده می شود و در وقت آن مطلع نخواهیم بود ، بدین عمل اصطلاح
شماره	چغالی بهتر است یعنی نیروی کمتری نیاز داریم . Wet bag ← نسبت تراز Dry bag دمای توان فید قالب را با هم پرس کرد . در wet از جهت تراکت فشار است ولی dry اینطور نیست . در پرس با نسبت سطحی است عیوب : ① کیفیت سطحی قطعه بالاست و در واقع به سطح داخلی bag است . ② عمر پرس آیین کم است اما پولی پودر آن خفید ، پرس ترازا استفاده نکند . ③ روشن کندرات ④ تجهیزات گران است اما قالب (bag) ارزان
نام در حساب	در CIP هم مثل پرس سرد ، فشار را با هم آراسته می شود هر چند lubricant
شماره حساب	در تمام فرم پرس استاتیک مورد قطع داریم محصول CIP دمای تران ، پودر ، آستر و پرس کردن
شماره حساب	* فرود سرد : (Cold Rolling) محصول strip (نسج) است .
شماره حساب	 $F \cos \theta > P \sin \theta$ $\rightarrow \frac{F}{P} > \tan \theta \rightarrow \mu > \tan \theta$
شماره حساب	$\rightarrow \mu > \tan \theta$ با نسبت نسج چغالی تر ظاهر بود . با نسبت نسج چغالی تر ظاهر بود .

لیست پیوست کدینگ حسابهای معین

$$D_s = D_p \frac{1 + R\theta^2}{h}$$

شعاع غنک \rightarrow $1 + R\theta^2$
 D_p شعاع لور \leftarrow
 D_s شعاع محصل \leftarrow
 h نام درین غنکها (roll gap)

مقدار انقباض چگالی :

① انقباض چگالی لور

② انقباض اصطفاکین لور و غنک

③ انقباض R

انقباض h ، چگالی را زیاد نمی کند. $\downarrow h \leftarrow$ صفا مت نسبی

برای انقباض صفا مت نسبی ، h را زیاد می کنند ، بلکه قطر غنک را زیاد می کنند تا کم شود

نعم از لورز مقدار کمی تغییر نرم الاینک بر می آید

تغذیه قبل از لورز همیشه باید ارتفاع باقی مانده باشد تا وقت رسیدن لورز به آن

انجام لورز سرد در چندین پاس \rightarrow بین هر پاس باید آبی صورت گیرد.

برای عدم اکسیداسیون ، (آب) زمانها را کمی باید در آنطرف فنی صورت گیرد.

* پرس گرم (Hot Pressing) :

هم زمان با اعمال فشار ، زنتریک هم داریم : دو مورد با هم داریم \rightarrow فشار کمتر نیاز داریم نسبت به پرس سرد
 در پرس سرد بهتر بود بودر همگن تر و یکنواخت تر باشد ، شکل ما همگن ، نه آهسته نقل کاغذی شوند. در پرس گرم این موارد را همگی ندارد
 توزیع اندازه ذرات لورز هم نسبت به شکل ما همگن تر است ، نقل پرس سرد با همگن نقل ذرات لورز همگن تر است.

عیوب : تجهیزات پیچیده تر از پرس سرد / نیاز کوره در اطراف سن (القای ، مقدار سن) ، قالب پیچیده تر است
 است چون P کم است و شوک حرارتی را تحمل می کند در تراشکاری سرد تر آن / انقباض باید اصلاح شود
 و در نهایت در درجه های بالا اکسیداسیون رخ می دهد.

ماده اولیه ، لورز و قطعه خام ، قطعه خام بهتر است چون اکسیداسیون کمتر بوده و تکامل هم کمتر است.
 سیکل اعمال فشار و حرارت هم توان پذیرش HIP است.

پرس ایزوستاتیک گرم : (HIP) or (Hot Isostatic Pressing)

فشار آل انز پرس گرم بهتر است. قالب از ورق (Can) و (قوطی) است ؛ از جنس فولاد کم کربن (نه کوره نقل پرس گرم است. سیکل نقل پرس گرم است. داخل قوطی ، قطعه یا لور داریم. فشار از طریق گاز Ar ، H₂ اعمال می شود در CIP واسطه داریم اما نه باغ [پرس CIP باغ است اینجا باغ].
 در CIP ، باغ از جنس برزیل داریم اما در HIP ، Can داریم از جنس دین فولاد
 از عایق استفاده می شود ، حرارت بیرون نرود \rightarrow بدنه HIP سرد است.
 مناسب دروس نقل پرس گرم است } فشار کمتر است ، قالب سرد
 زینت و فشار توانا


لیست پیوست کدینگ حسابهای معین

تاریخ	P(18) برآورد گرم کوب: یک نیروی نور یا قطع بین سه و چهارم و دردی کند:			
شماره سفارش یا فاکتور	نسبت اکثریت $R = \frac{A_0}{A_f}$ $F \propto \ln(R)$			
رسید انبار	<p>نارنج بردن آن ← کاهش اصطکاک بین مواد در باره تاب ← کاهش نیروی نینم</p>			
قرارداد	جوت کرب (ram)			
شماره پرسنلی	<p>بهتر است نیرو را با اکثریت گرم کنیم و قطع را داخل قوطی این کرده و بعد سطح بالایی قوطی را می بریزد و بعد داخل اتصالات گرم کرده و بعد به موازات برآورد و پیش گرم کرده و بعد هم به اکثریت می کشد. قبل از پیش گرم به گاز سردی هم میزند.</p> <p>$\uparrow R$ ← فشار بیشتری نینم دارم و ممکنه چنگال تر می شود. بریل نیردها که برش. دره پسته پسته بیشتر از تمام R را زیاد در قوطی می کشیم از R کم باشم، چنگالی نینم کم ظاهر شود.</p> <p>اکثریت در ترات $\uparrow R$ است چون پسته در آن ترات از روزنه R می افتد مطلوب است</p>			
نام ریز حساب	<p>$\uparrow R$ ← فشار اکثریت \uparrow و آرمینون بیشتر پسته بیشتر می کشد $\downarrow P \leftarrow \downarrow R$</p>			
شماره حساب	<p>$\max(R) = 2.5$</p>			

P(O*)

• Planetary ball mill: (سیاره‌ای)

• آسیاب: در نوع است: سیاره‌ای - attrition

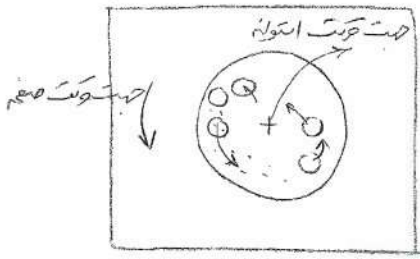


چهار استوانه درون صفحه است در خلاف جهت هم دوران می‌کنند
 یک نیروی ساکن تغییر می‌دهیم. فرجه در آن سقوط می‌کند
 هم داریم

دور ترود ← جزو شکر

" نرم ← تغییر نرم بدست می‌آید

• Attrition ball mill:

* پاراشکاف در فصل در آسیاب:

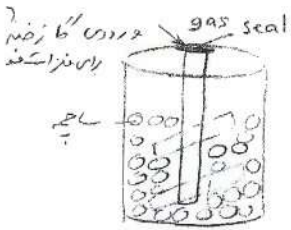

بازدهای یک نسبت معقول هستند

1- نوع آسیاب - 2- جنس و ظرفیت مختم آسیاب (فشاری)

3- سخت آسیاب - 4- زمان آسیاب

5- نوع و اندازه دانه‌ها - 6- چسبندگی و شکل سایه‌ها

7- BPR (نسبت سایه - پودر) (نسبت دانه)


8- PCA (کنترل کانه‌ها) (Inert) (ML)

9- زمان آسیاب

ضریب ای ← BPR از آن بیشتر ۲ بار در تمام قطر سایه‌ها زیاد می‌شوند. این برای کم کردن
 اصطلاحی که زمان کم می‌شود.

نیروها که ایستاده در اصل

برش ← وقتی توریچه ایستاده در سایه‌ها، نیروهای کششی در توریچه‌ها در زمان آسیاب کم می‌شود
 فشار ← از سایه‌ها شکل پودر را می‌گیرد
 در بعضی توریچه‌ها می‌کند


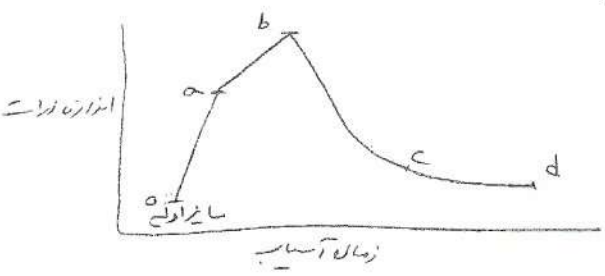




a ← در وقت سرد، تغییر نرم بدست می‌آید
 " : b ← a

ب ← b ← cold welding اندازه ذرات توریچه‌ها
 اندکی کاهش می‌دهد و در سایه‌ها در c می‌کند

d : پایان آسیاب

PCA سفیدان lubricant است: اسید استیک (پودر جامد) - ذرات پودر می‌چسبند و ذرات پودر با هم
 اینها بیشتر می‌شوند و در اندک می‌شوند. همین درش سطحی ذرات اثر می‌گذارد.

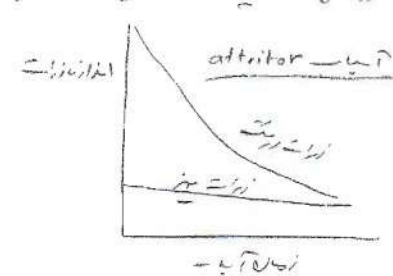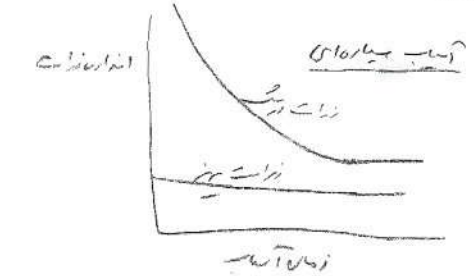

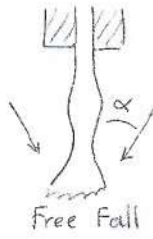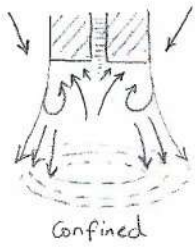


I: wave Formation

α : زاویه حضور سیال اتمیزه کننده - metal stream α کوچکتر باشد ذرات درشت تر می شوند ولی α بزرگتر \rightarrow حضور ذرات ریزه ذرات ریزتر

تکنیک در اتمیزه آهن سرعت سگرسون 4 است و S.A. را تغییر می دهد

در اتمیزه گازها سرعت و فشار گازها را کم می کنند و در نتیجه با هم لگامت ها خورده می شوند (معمولاً برای اتمیزه گازها انجام می دهند) \rightarrow اثر گازها اتمیزه و وجود دارد در ذرات با ضخیم کوچکتر هستند شرط عدم انفجار.

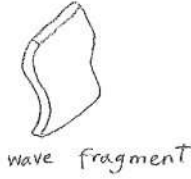

High surface tension
low cooling rate

low surface tension
high cooling rate



ذرات کروی اولیه




ذرات اولیه نامنظم



(Primary atomization)

(Secondary atomization)
(S.A.)

تکنیک حصول اتمیزه بهتر است ذرات ریز و جدا جدا از هم باشد

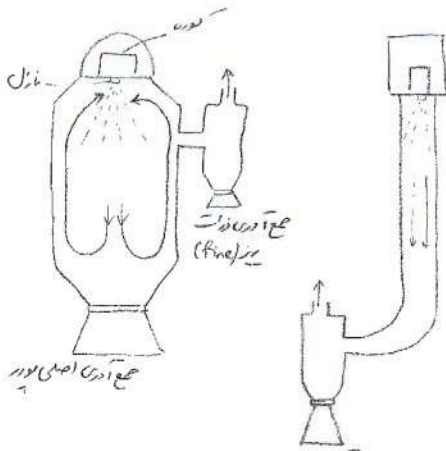


قطر قطعه است که ذرات درشت است در حالت پاره
معمولاً لورده از این طریق خارج می شود و ممکن است 4 باشد
معمولاً در باد با آب برخورد کند پس خروج پودر
باید طوری باشد که با باد آب برخورد نکند و با لورده
ذرات fine همراه با گاز خروجی خارج می شوند

توجه داشته باشید که با این خروج لورده بهتر است از پایش باشد

حصول ذرات پودر کربن الکترولیت

جمع آهن پودر
حصول ذرات کربن الکترولیت
دو جدا جدا از هم

* در تولید لورده آهن - روش اتمیزه آهن کم کربن :
بعد از تولید لورده در کوره کربن با یک عملیات آهن شکل می گیرد در برای اینکه جذب اکسیژن نداشته باشیم محیط را اسیابی می کنیم! He هم دارد فقط نیاید تا اکسیژن نداشته باشد (معمولاً) \rightarrow آمونیاک را انتخاب می کنند He, N_2
بعد از فرایند آهن ذرات در با هم می چسبند و باید دوباره خرد شوند.
و این سببش را کربن می توان در حد کربن را اتمیزه کم کرد. (Exothermic Gas) \S : Page 23

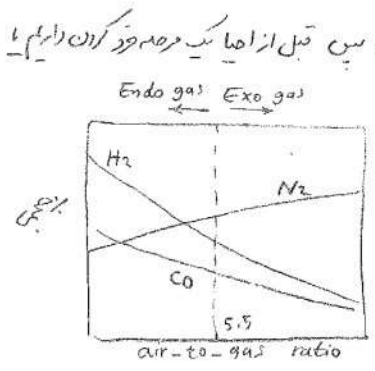


در حد He, CO کم است \rightarrow برابر 5.5 $\frac{air}{gas}$

معمولاً اسیابی اند CO, He \rightarrow کمتر $\frac{air}{gas} < 5.5$


در حد کربن را اتمیزه کم کرد. \rightarrow در حد کربن را اتمیزه کم کرد.

IRON powder By atomization: Melt High C → atomize (air or H₂O)

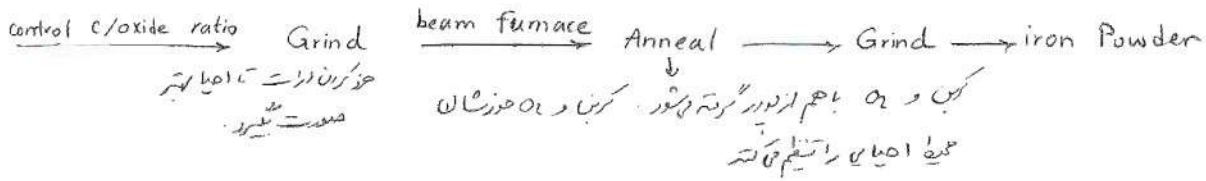

اگر بود محصول غیر کروی بود ← اتمیزه آهن بود و اگر متخلخل بود یعنی اکسید کوره آهن، اکسید آهن بوده است و متخلخل شدن خروج گاز ایجاد شده است.

* مراحل تولید پودر آهن: روش احیای اکسید: IRON by carbon reduction


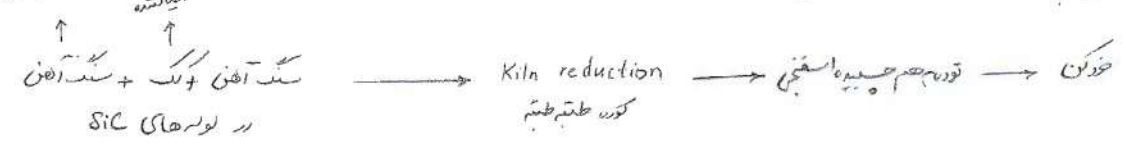


هدا کردن معطایی → خرد کردن → هد کردن در لوله های غیر معطایی

پودر آهن → آهن → کوره گرم کردن با اکسفر
N₂ و H₂ برای احیا
بزرگ آهن هم میخور.

زمانه احیا طولانی است چون در حالت جامد هدورت می آید. دلیل خروج گاز CO، متخلخل هم ایجاد می شود.


• IRON by hydrogen reduction

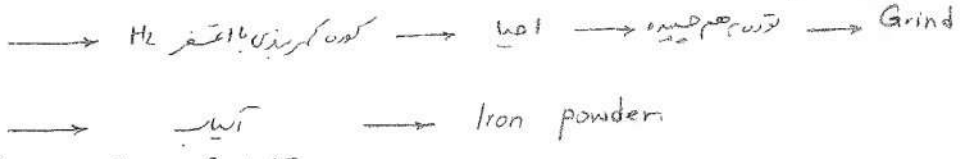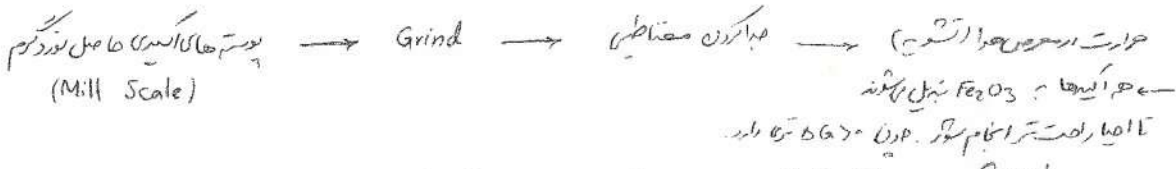

تعداد اتراسی Papp در رورس احیا متخلخل برای
است و Papp کم است
برای متخلخل ها نسبت به قبل کوچکتر است.

* تولید پودر آهن: روش اکسوسیمانی: سل اکسوسیمانی

روغن پودری روی کفند → آهن مس، گچول، CuSO₄، کاتد Pb، آمونیاک

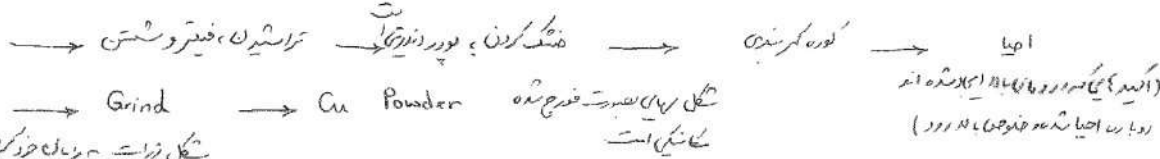



قبل از فرود آمدن اکسید آهن، در رورس احیا است. نیم کردن سطح کاتد در استنجام پودر روی آن اثر است.

* ادامه تولید پودر بر روش آلتروسیتمی:

مستقر با بودن ضروف پودر تولید در کاتد، ضروف فشرده را باید بداند. رسوب در کاتد با ریبی کتده شده و سخته می شود تا استروته حذف شود و از فیلتر استفاده می کنیم. پودر در فیلتر، خود خود در همه شک شده و در آن سخته می شود. جریان مورد استفاده DC است.


برای تولید توده سل در کاتد، در استروته غنفت بین مس را کم می کنیم و دانسته می توانیم در کاتد را با لگرتنه و اسیده محدود کنیم و البته سرعت هم محدود می شود. رسوب پودر را متناسب خواهیم داشت.

* Die Pressing (پرس سرد)

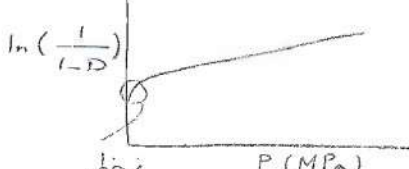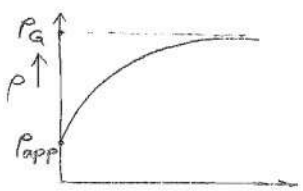


تخمین

$$D = \frac{P_g}{P_{th}}$$

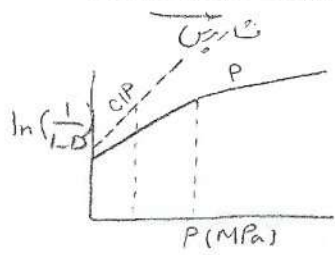

برای فشرده پودر از روش استفاده می شود. به صورت پودر مخلوط شده با پودر اصلی در سده (1.5 تا 2) به دیواره قالب زده می شود.

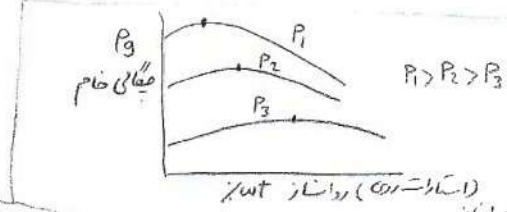


محتملها متناسب هستند
 رعتقاری، max چگالی ریبی در سده
 ضروف از روش از فراهم می شود

چگالی نسبی: $f = \frac{(1-f)P_L}{P_L(1-f) + P_g f}$
 فشار زیاد $\rightarrow f \uparrow \rightarrow w_L \downarrow$




هدف استفاده از روش: کم کردن اصطکاک بین پودر و دیواره و پودرها با هم \rightarrow چگالی \uparrow و راندهال \uparrow و غیر یکنواختی در قطع خام. موقع خروج از قالب، موم خام است و لگتس خروج آن می کند.

مشکل در روش: چگالی کم - با رانشن بار، یکدفعه سبب می شود و قطع آسب می بیند \rightarrow فشار را کم کنیم برین لازم - قبل از زنتی ریبی باید زد و پودر که مقدار زیاد آن، هم زیاد بود و بعد از زنتی ریبی سبب می کند. فشار لازم برای خروج، توسط سبب با ریشی اعمال می شود و با افزایش w_L ، فشار لازم \downarrow اما سبب نمی تواند زیاد باشد. دلیل سبب با ریبی.

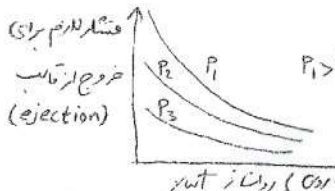

تشریح




یک مشکل پرس، غیر یکنواختی چگالی است:

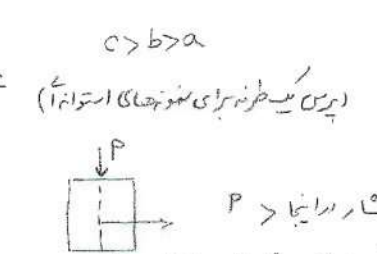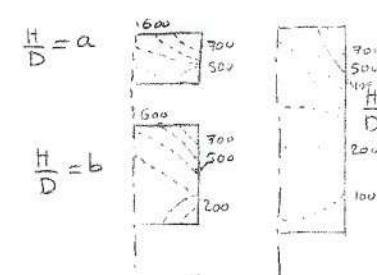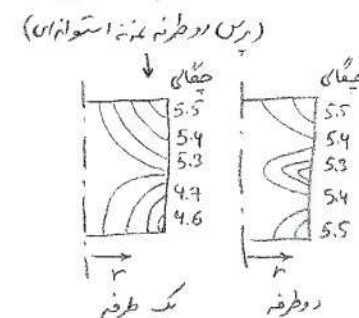


در روطنه، در وسط کترین چگالی را داریم اما در سبب روتنه، در انتها چون از سبب دور است.

برای نمونه با $h = 6 \text{ mm}$ ارتفاع، غیر یکنواختی داریم اگر شکل کتده ساده باشد و اصطکاف سطح نداشته باشد [در حالت یک طرفه] در حالت روطنه، یکنواختی بیشتر است.

ادامه پرس سرد
 سبب ضعیف

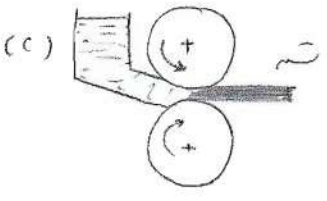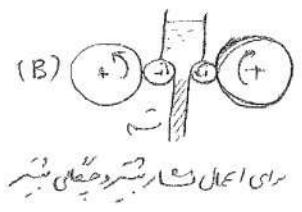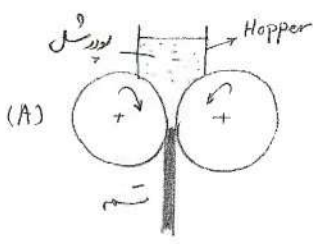


* مورد :
با وجود هم تراز بودن strip را بصورت چند لایه هم تولید کرد.

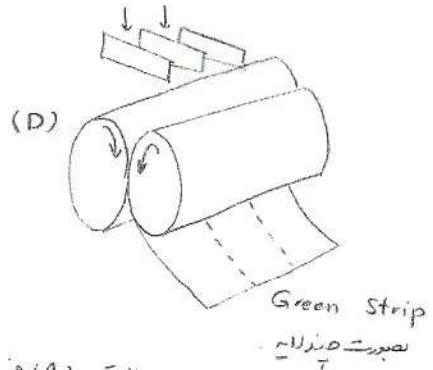

در حالت (A) فشار بین نوارها کم است
داریم اما در حالت (B) دورها باید
فشار بیشتر بود و در حالت (C)
بیشتر دورها را داریم.

در حالت (A) فشار بیشتر بود چون ارتفاع نوار (نیل) است پس باید شماره ارتفاع نوار نسبت به هم بعضی
سطح مقعر باید یک ارتفاع بعضی را داشته باشد تا فشار اولیه است چطوری کندافت

در نوار گرمش دکتوری لازم است بین قطعه گرم است بعد از نوار سرد دانسته است در برابر پس صدمه نوزد سرد باید در برابر آن شود
بعد از نوار سرد نوزد سرد نوزد گرم هم صورت کار نوزد سرد و بعد سرد سرد و بصورت coil جمع می شود.

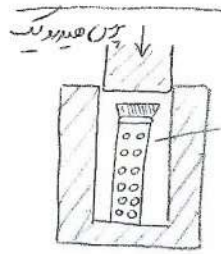

قطعه سیال آبی درون



perforated tube در داخل bag و bag را داخل support

که سوراخ سوراخ است. bag بصورت پدستی است در برابر شکل قالب را کندر نیاید درون درون سوراخ سوراخ قرار می گیرد. سوراخ بودن بدلیل آنکه فشار سیال به bag مستقل شود.

بشرط کم بودن قطر bag ، چطوری کنی باقی داریم بدلیل فشار هم فون. در جهت شعاعی افتش را داریم.

wet bag (removable mold)

Dry bag (fixed mold or bag)

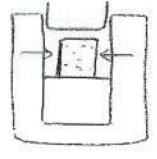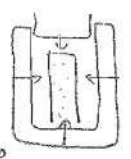

bag بصورت جداگانه است. بعد از اتمام کار، bag بصورت اولیه خود برمیگردد چون flexible است.

bag در قطعه fix است درون نم آید و لوید داخل آن رنگه می شود. و بعد حصول سیرن می آید.


این فرایند کندتر است اما قابلیت استفاده از همان متریال درون bag دارد. bag سیرن فقط از لایه بیرونی شود و بعد از قطع آن با وسع از اتمام کار به سیرن آید و تکمیل می شود. قطعه جداگانه است از هم طرف فشار داریم.

در این حالت قابلیت اتمام کار به چند قطعه را نداریم.

از استهلاک تیرفت و نداریم. اگر در روش تغییر شکل مقاصد که در آنها فشار زیاد شده نداریم. درون درون همگام تر از bag است و کمتر تغییر شکل می دهد.


* hot pressing محصولی کمی فواید پس شود، می تواند دور یا قطع جام باشد. قطع جام کهرات مین فزون شده است و زرات نیت هم جایگذاشته اند و مین آه فضای خالی کهرات و انتقال حرارت کهرات هم مین آه اسون هم کهرات

* آلیاژی مکانیکی: (M.A.) Mechanical Alloying

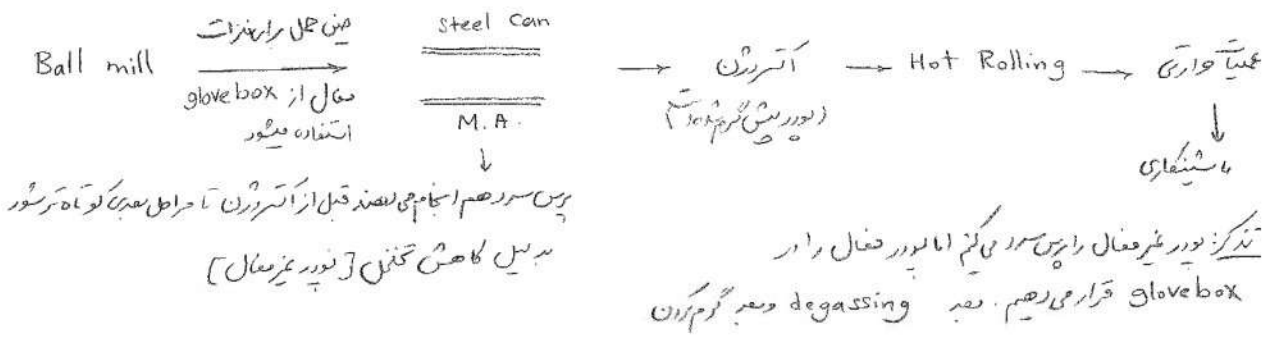

تذکره: نوپر غیر فعال را پس سرد می کنند اما نوپر فعال را در glove box قرار می دهند. بعد degassing و بعد گرم کردن

Double mechanical alloying (DMA) or Double Milling: elemental or/and prealloyed powders

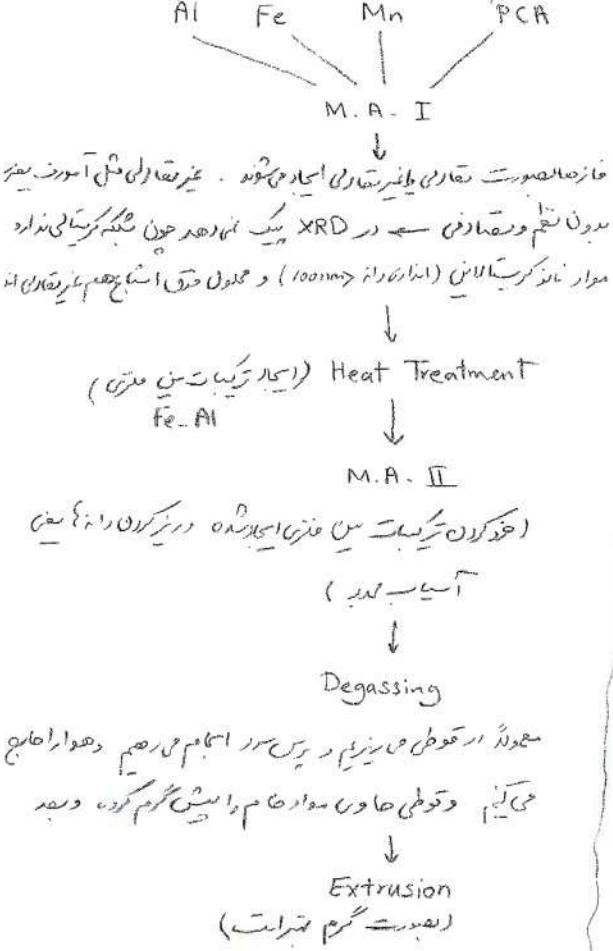


از PCA تصد مین کم استفاده می کنیم چرا که ذرات هیدرکسید دارد ولی برای rewelding نیاز داریم که PCA بی PCA بیخ ندهد

بعد از M.A. II نوپر در قوطی در دستم ← پس سرد ← گرم کردن → آستر زدن گرم

DMA:

کیم یار M.A. کرده ایم کارهای بریزتر کردن و دستا بیشتر در مرحله کردن ذرات. در همان حالت نوپری خارج از آسیاب حرارت می دهیم تا ترکیبات مین متری ایجاد شود که فوایدی است که می طلب هستند. بعد دوباره در آسیاب قرار می دهیم این بار بیشتر زمان داریم و ترکیب متری لازم ← اندازه دانه و ذرات کوچکتر می شود

mechanochemical Synthesis:

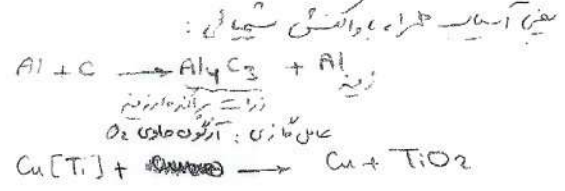


Ti از شبکه Cu خارج می شود در داخل آسیاب این فرآیند را داریم
یعنی: عمل خالی مین آسیاب با نوپر واکنش می دهد.

با انجام M.A. زینتر شده سرد می شود مین نوپر فعال شده است با گرم کردن در دانه است

* ارائه آینه سازگی مکانیکی:

اکسیدات: Cu_2O

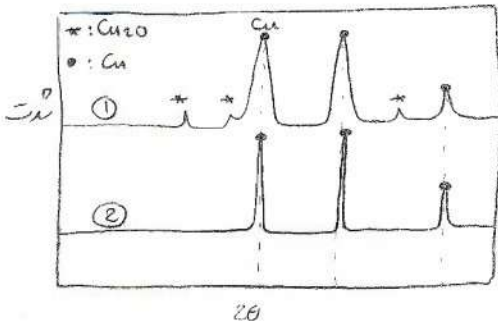

① به پودر آینه‌کاری Cu_2O اضافه کرده و 48hr آسیاب کنیم

② پودر مرصه قبل پرس شده و بعد زینتر شده است (هین زینتر شده)

اصطلاحاً (در حقیقت باید Cu کالک را داریم. Al_2O_3 باید کم است. نباید هم هین کم است.

باعل شدن Al در شبکه Cu [مرصه اول آینه‌کاری که پودر Al و Cu کالک را داریم] باید Al حذف شده و یک بند Cu

کوتاه و کهن می‌شود. وقتی یک Al را داریم یعنی آینه‌سازگی هیندر صورت گرفته است. البته با انجام آینه‌سازگی

بندترین یک Cu علاوه بر کوتاه و کهن شدن Al است زاریه هین که بیشتر هم می‌شود. میزان آینه‌سازگی Al به یک

سنگی دارد و به کوزه آینه‌سازگی است و به هر دو ...

در مرصه دوم Cu_2O اضافه می‌شود (اکسید است)؛ جرم Al از شبکه Cu یک Cu است اولیه پرس کردن.

فصل: (زینتر) $Cu + Al_2O_3$

لازم آینه‌سازگی در مرصه اول آینه‌سازگی، جدول اهمیت و دلایل جدول اهمیت، ترکیب شدن فواصل و باز کردن دانه‌ها پس از ساج‌زایی

* همین شدن یک Al = تنش (کشش) داخل شبکه بریل همه در همین آینه‌سازگی مکانیکی، اندازه دانه کوچکتر شده (به علت هیندر)

[نه اندازه دانه‌ها] مربوط می‌شود.

$\phi_{Al} > \phi_{Cu}$ قطر آینه‌سازگی: ϕ





$$\lambda = 2d \sin \theta$$

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Al و Cu هیندر $d \leftarrow \uparrow \theta \leftarrow \downarrow$

* پرس آینه‌سازگی گرم: (HIP)

تیر برابری با هیندر و کهن شدن با پرس کردن.

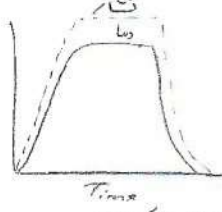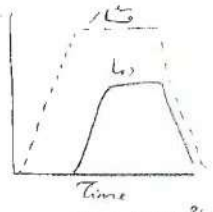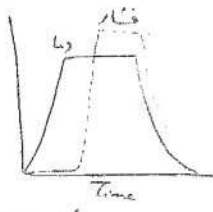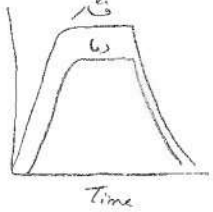


دما هیندر آینه‌سازگی - پرس کردن

حرارت بر این کم کردن کوزه و بعد اعمال فشار 2000 بار و کوهن تر

اول فشار را داریم بین کوزه سرد در کوزه تمام شده و بعد با اعمال فشار کوزه سرد را می‌تواند در اختیار داشته و دانه‌ها تغییر کند کم می‌شود

از لحاظ انتقال حرارت و کوهن تر زمان مطرح است.



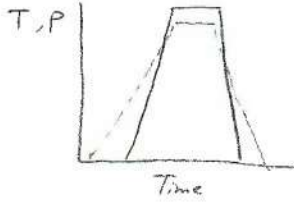


وقت متوسط تا زمان Al اعمال می‌شود یعنی سیال تا زمانت چون دانه‌ها با است

پرس آینه‌سازگی

(Sintering)


زینترینگ در حالت جامد:

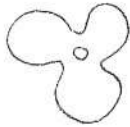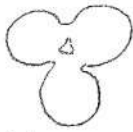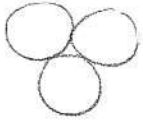

در ابتدا تکثیر با گوشه دار هستند اما در طول زمان زینترینگ صورت می‌گیرد و گرد در می‌آیند.

برای این بدون این عوز، امکانش رطوبت Ar در ۱۱۰۰ (HIP) و بعد زینترینگ. بعد از این آرنیترینگ

گرمی، هوای عوز داریم.

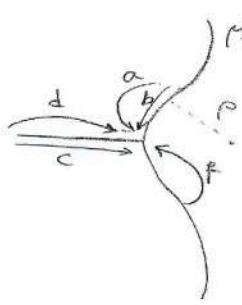

برای تکثیر باید درون T_d است و در کنار هم


$$P = \begin{cases} \text{تغییر مکان (EC)} \\ \text{تغییر سطحی (S)} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{سطحی} \\ \text{حجمی} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{سیرهای تغیر} \\ \text{حجمی} \end{array} \right\}$$

تغیر مرزها از (GB)
 تغیر حجمی (VD)
 جریان پلاستیک (Plastic Flow)


در این سطح در زمان پایی و سیرهای حجمی در دماهای ۱۱۰۰ صورت می‌گیرد.

جریان پلاستیک: با تغییر دما یا تغییر در اجزای سازنده و اثر اجزای ضعیف سازنده است که به صورت ناایمنی که چون پلاستیک

است درین مورد تغیر شکل پلاستیک انجام داده است.

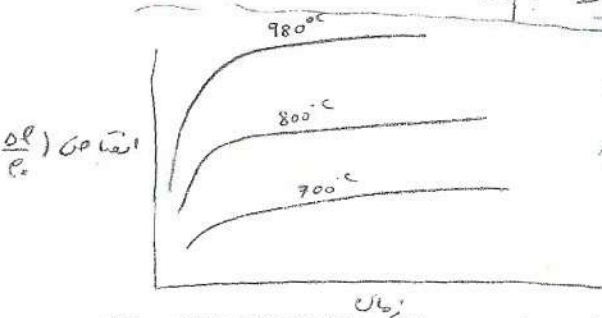



با افزایش دما، شیب کمتر کم می‌شود. در ۹۸۰ شیب کمتر شیب است چون سیرهای بیشتر است.

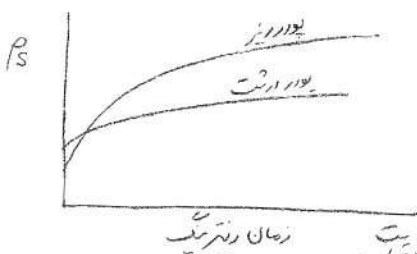

جهتی بود بریز کمتر است چون سطح $t=0 \rightarrow$ در آن زیاد است و احتمال پل می‌کند و اصطلاح هم زیاد است.

دائیه بود بریز کمتر است چون: $t > 0 \rightarrow$

① انرژی سطحی \uparrow ، ② سطوح زیاد در دما، ③ سیرهای تغیر کوانتوم است.

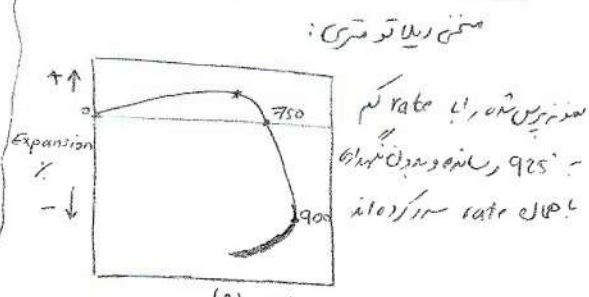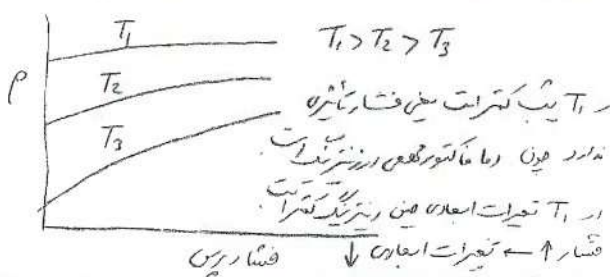


از صفر تا T ، انقباض داریم (+) چون بود فزونی نسبت به مورد بعد از آن انقباض داریم (۷۳۰) چون زینترینگ داریم. همراه انقباض است و تکثیر کم می‌شود. و بعد از ۹۰۰ انقباض را اثر سرد کردن داریم.

P(8*)

با انجام زنتریک، موفقیت در دست آوردن ظروف شیشه‌ای و دیگر ظروف را نمی‌توان شناسایی نمود.

وجود آسیدهای فرسوده در سطح ذرات اصلی مطلوب نیست و همچنین انحطاط پذیری را کم می‌کند.


* زنتریک کاربردهای سفید: (Liquid phase sintering)

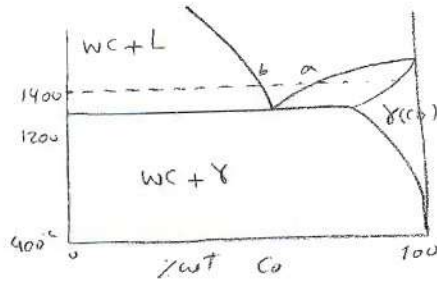

برای زنتریک، با $T = 1400^\circ\text{C}$ و برای قطعه $(Co = 10\%)$ در $T = 1400^\circ\text{C}$ و W و T مناسب برقرار هستند، فازها به ترتیب

طراز، مایع حالت Liquid phase sintering می‌گویند. Co یک مقدار WC را در دست می‌کند تا Co در WC حل نشود.

تغییرات ابعاد و یزمان در اینها زیاد و به نسبت زمان کم می‌شود. این نیروی محرکه کم می‌شود. در اینها گلوگاه، حالت تیز دارد و به تدریج ذرات ریزه می‌کند و شش‌خ است. احتمالاً بیشتر می‌شود یا $\frac{x}{D} \uparrow$ می‌شود.

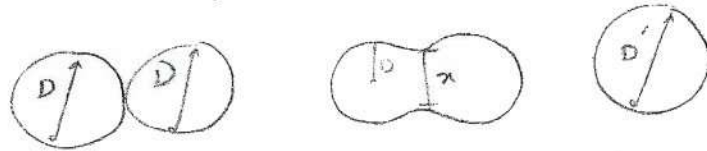


با نسبت بودن حجم: $D' = 1.26D$ ، سطح کم می‌شود.

$$S_1 = 2(\pi D^2) \quad S_2 = \pi (1.26D)^2$$


از دو سطح کم می‌شود.

همین زنتریک هر سطح غیر مستوی می‌فراهد حالت شوره می‌کند و صبر می‌کند.

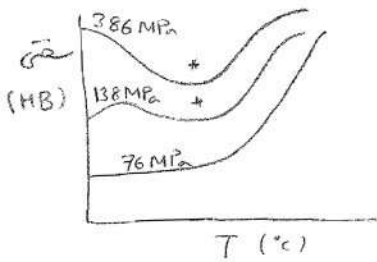


هر چه کربن کم شود، سختی زیاد می‌شود. افت سختی در این محدوده کار سختی کم بوده (از این سختی پرس) که تبلور مجدد گرفته جدول برای تبلور مجدد کم شده است و جدول Sinter دوباره زیاد می‌شود.

نقوذ حجمی: مبدأ داخل شکم است ← ابعاد و برای دقت مهم مراکز ذرات هم ترکیب می‌شود. نقوذ سطحی: ابعاد در نمونه نداریم، در زمان کمتر است و تغییرات ابعاد داریم و این ذرات افت ابعاد می‌کند.

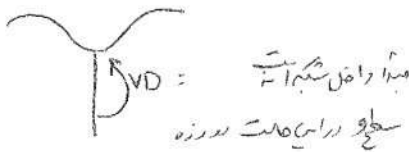

مبدأ داخل شکم است سطح و در این حالت در روزه

هم ترکیب می‌شوند.

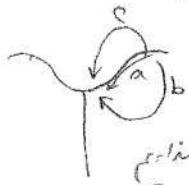

در a و b ، ابعاد داریم

همین مقدار سطح است هم همین C .

شرط انجام نقوذ راحت تر، در حدیقت این شکل است.

میزدانه جلدی جای خالی و نیمه است و اتصال آن امکانپذیر است. گلوگاه بهترین جای خالی دارد در سطح هم هم به نظر جانبار است.