

چدن نشکن


این چدن بعد از جنگ جهانی دوم وارد صنعت شد و با توجه به خواص خوب مکانیکی که داشت کاربرد های مهمی در صنعت پیدا کرد و به علت کاربرد بالای آن و استحکام خوب آن رفته رفته جای فولاد را گرفت.

خواص مکانیکی چدن نشکن :

Grade	Tensile strength		0.2% offset yield strength		Elongation (mm), %	Impact energy				Hardness, HB	Structure
	MPa	kg	MPa	kg		J	ft-lbf	J	ft-lbf		
ISO Standard 1883 (International)											
300-2	305	115	480	70	2	148-152	Pearlite or tempered
700-2	705	102	420	61	2	229-242	Pearlite
600-3	605	87	370	54	3	192-209	Pearlite + ferrite
500-7	500	73	320	46	3	170-241	Ferrite + pearlite
400-12	400	58	250	36	12	<201	Ferrite
370-17	375	54	230	33	17	12.3	0.5	11	0.3	<179	Ferrite
ASTM A 536 (United States)											
60-40-18	414	60	276	40	18
60-42-18	414	60	290	42	18
65-45-12	418	65	330	45	12
70-50-05	424	70	345	50	5
80-55-06	552	80	379	55	6
80-60-03	552	80	424	60	3
100-70-03	590	100	483	70	3
120-80-02	627	120	621	90	2
SAE J434C (United States Oil)											
D4318	414	60	276	40	18	170 max.	Ferrite
D4512	418	65	310	45	12	156-217	Ferrite + pearlite
D5506	552	80	379	55	6	187-255	Ferrite + pearlite
D7003	646	100	483	70	3	141-310	Pearlite
DQ&TC	--	--	--	--	--	--	Martensite

ترکیب چدن نشکن :

$$CE = C\% + 1 = 3(\%Si + \%P)$$

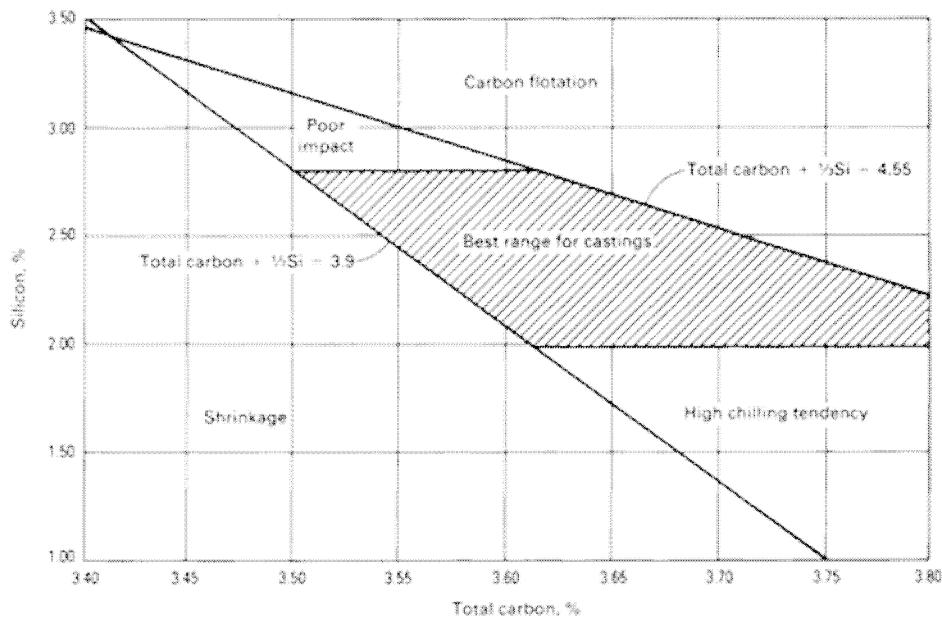

دلایل جایگزینی چدن نشکن به جای فولاد :

- در این چدن ها عمدتاً گرافیت به صورت کروی و با ضمینه پر لیتی بوده و برخلاف چدن مالیل این نوع چدن ها قابلیت چکشخواری و انعطاف پذیری بالایی دارند.
- در مقایسه با چدن های مالیل این نوع چدن ها نیاز به سیکل عملیات حرارتی ندارند لذا از لحاظ اقتصادی مفروضن به صرفه تر می باشند همچنین با اضافه کردن عناصر آلیاژی در ضمن ذوب ریزی گرافیت های ورقه ای به گرافیت های کروی تبدیل می شود . در ترکیب شیمیایی این چدن ها حدود 0.03 درصد تا 0.05 درصد منیزیم وجود داشته و مقدار گوگرد موجود در این چدن ها کمتر از 0.01 درصد می باشد طرز تهیه و ریخته گری این نوع چدن ها مشابه چدنها خاکستری می باشد با این تفاوت که در فرآیند ذوب ریزی با استفاده از عناصر آلیاژی نظری

منیزیم ، گرافیت ورقه ای تبدیل به گرافیت کروی می شود .
 نکته : مقدار انبساط مذاب چدن نشکن از چدن خاکستری بیشتر بوده و به همین دلیل در ریخته گری آن تغذیه های کوچکتری به کار می رود و همچنین در بعضی موارد بدون تغذیه نیز می توان ریخته گری را انجام داد .

انواع کوره های جهت تولید چدن داکتیل (نشکن) :

کوره کوپل و کوره های شعله ای و کوره های الکتریکی را می توان جهت تولید چدن نشکن استفاده کرد :

1-کوره کوپل : در روش کوره کوپل چون نیاز است که مقدار گوگرد را کاهش دهیم و دیگر این که کوره کوپل یکی از روش هایی می باشد که به علت استفاده از زغال سنگ بیشترین گوگرد را در مذاب ایجاد می نماید لذا باید گوگرد زدایی را قبل از کروی کردن گرافیت ها انجام داد .

مزایای کوره کوپل :

کاهش قیمت تمام شده ذوب و عملیات ذوب

دوبله کردن کوره کوپل : در این روش ابتدا مذاب تهیه شده در کوره های کوپل مقرن به صرفه می باشد اما به علت بالا بودن میزان گوگرد یک مرحله گوگرد زدایی و یک مرحله اضافه کردن کربن در صورت کم بودن میزان کربن انجام می شود سپس مذاب را داخل کوره القایی ریخته و مذاب را از نظر ترکیبات شیمیایی کنترل می کنند

مواد شارژ برای تهیه چدن نشکن در کوره های القایی :

معمولًا موادی مانند شمش چدن - قراضه فولاد - فرو آلیاژ ها - آهن اسفنجی - برگشتی های چدن نشکن - در کوره های القایی به عنوان شارژ استفاده می کنند .

شمش چدن : این شمش معمولاً تفاوت های با شمش چدن خاکستری داشته . معمولاً در تهیه چدن خاکستری از شمش کوره بلند استفاده می شود که معمولاً دارای گوگرد تقریباً زیادی می باشد . شمش چدن جهت تهیه چدن داکتیل معمولاً دارای درصد گوگرد پایین تری نسبت به شمش چدن های خاکستری می باشد که این درصد معمولاً کمتر از 0.02 درصد می باشد این شمش معمولاً به شکل سوزن برزیلی و سوری کانادایی ریخته می شود در این شمش های معمولاً منیزیم به عنوان عنصر تلقیحی استفاده می شود و درصد گوگرد را پایین در نظر می گیرند تا از تلفات منیزیم جلوگیری شود .

قراضه فولاد : به علت وجود گوگرد کم در تولید چدن های داکتیل کاربرد این نوع چدن ها در صنعت بین 40 تا 50 درصد می باشد و عیب آن بالا بودن نقطه ذوب و کربن آن می باشد که جهت صرفه جویی در انرژی قراضه ها را قبل از ریخته گری پیش گرم می کنند

آهن اسفنجی : محصول کوره های غیر مستقیم بوده که از آن در صنعت بین 10 الی 15 درصد استفاده می کنند و علت استفاده آن کاهش قیمت تمام شده آن می باشد . و عیب کلی آن افزایش درجه حرارت و افزایش مصرف مواد نسوز می باشد

برگشتی ها : این نوع مواد در صنعت در حدود 30 درصد در شارژ کوره استفاده می شود

فروآلیاژ ها : عموماً این نوع مواد شامل فرو سیلیکوم منیزیم و فرو سیلیس می باشند که در این مواد فروسلیکوم منیزیم به عنوان ماده کروی کننده استفاده می شود و فرو سیلیسیم به عنوان ماده جوانه زا استفاده می شود .

مزایا فروآلیاژ ها :

- 1 - عموما از تلفات عناصر آلیاژی جلوگیری می کنند .
- 2 - فرو سیلیس باعث افزایش سیالیت مذاب می شود و جلوگیری از تشکیل کاربید می شود .

3 - باعث افزایش جوانه زایی می شود .
تهیه و اماده نمودن مذاب که شامل سه مرحله می باشد .

1 - کنترل درجه حرارت

2 - کنترل ترکیب شیمیایی

3 - اضافه نمودن مواد کروی کننده

1 - کنترل درجه حرارت : درجه حرارت بالای مذاب باعث حذف مواد پایدار کننده گرافیت می شود و تاثیر تلقیح را کاهش می دهد از طرفی درجه حرارت پایین باعث کاهش سیالیت مذاب می شود . درجه حرارت معمولا برای تهیه مذاب در چدن های نشکن در حدود دامنه دمایی 1450 تا 1560 می باشد که انتخاب درجه حرارت بستگی به حجم مذاب و روش کروی سازی و مقدار مواد کروی کننده دارد .

2 - کنترل ترکیب شیمیایی : گوگرد باعث تلفات مواد کروی کننده می شود و از طرفی باعث پایداری فاز کاربید می باشد اگر درصد گوگرد بالا باشد قبل از اضافه کردن مواد کروی کننده گوگرد زدایی انجام می شود در این حالت گوگرد زدا باید در پاتیل بازی و توسط مواد گوگرد زدا (کاربید کلسیم CaN_2O_2 - NaCH - Na_2Ca_5 - CaO - CaCO_3) می باشد .

برای انجام بهتر عملیات گوگرد زدایی دو مورد را باید رعایت کرد .

- 1 - تماس مواد گوگرد زدا با مذاب باید حداقل ممکن باشد .
- 2 - زمان فعل و انفعال : اگر زمان گوگرد زدایی طولانی باشد باعث ورود مجدد گوگرد از سرباره به مذاب می شود لذا پس از گوگرد زدایی باید سریعاً عملیات سرباره گیری و پاتیل به پاتیل انجام شود .

عناصر کروی کننده : که این مواد شامل منیزیم، سریم و منیزیم تزریق شده به کاک می باشد . منیزیم دارای نقطه ذوب 620 درجه سانتیگراد می

باید که این عنصر در درجه حرارت 1100 درجه تبخیر می شود که در این درجه فشار داخلی منیزیم به بیشترین حد خود می رسد . که پس از اضافه کردن به مذاب باعث پاشش مذاب می شود لذا برای اضافه کردن منیزیم از آلیاژ ها و آمیژن های منیزیم استفاده می شود قابل توجه است که منیزیم می تواند به دو شکل استفاده می شود .

1 - منیزیم فلزی : در مواقعي استفاده می شود که در مواقعي استفاده می شود که حجم مذاب کم باشد .

این مواد را می توان به اشکال پودر منیزیم - شمش منیزیم و قراضه منیزیم به همراه آهن و بریکتهای منیزیم فشرده استفاده کرد.

2 - آلیاژ های منیزیم : که عمدتاً به دو گروه تقسیم می شوند .

الف : آلیاژ های نیکل منیزیم : نیکل به علت خاصیت پرلیت زایی باعث افزایش خواص مکانیکی چدن می شود که تنها محدودیت استفاده ان در صنعت قیمت تمام شده بالای آن می باشد آلیاژ های مختلف نیکل منیزیم عبارتند از آلیاژ 50 درصد سیلیسیم و 20 درصد منیزیم - 85 درصد نیکل 15 منیزیم - 70 درصد نیکل 30 منیزیم - 95 نیکل 5 درصد منیزیم باید توجه داشت که به علت آن که نیکل دارای قیمت بالایی می باشد معمولاً به جای نیکل از عناصر مشابه آن (مس) برای آلیاژ سازی استفاده می کنند .

نکته : معمولاً از آلیاژ نیکل منیزیم در روش های ساندویچی و پاتیل سرباز استفاده می کنند .

ب - آلیاژ های منیزیم سیلیسیم آهن (فرسیلیکم منیزیم) :
این نوع آلیاژ های در مقایسه با آلیاژ های نیکل ارزان تر بوده همچنین سیلیس موجود در این آلیاژ ها می تواند به عنوان عنصر تلقیح در مذاب عمل کند علاوه بر آن این آلیاژ تاثیر کروی سازی شدید دارد لذا این عنصر در صنعت بیشتر به کار می رود و ترکیب شیمیایی آن 5 درصد منیزیم و 45 درصد سیلیسیم و 50 درصد آهن می باشد .

روش منیزیم تزریق شده در کک : این روش کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و علت آن گوگرد زیاد موجود در کک می باشد و این امر باعث می

شود که میزان مصرف منیزیم در این روش افزایش پیدا کند . سریم : درجه حرارت تبخیر این عنصر 3000 درجه سانتیگراد بنابراین مشکلات منیزیمی را در کروی سازی ندارد اما به علت آن که عنصری کمیاب می باشد در صنعت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و عموما از آن در مواردی خاص همراه منیزیم استفاده می کند

. یکی از مهمترین مسایل در ارتباط با چدن های گرافیت کروی تعیین میزان فشردگی و درصد کروی شدن است. می توان از فرمولهای معتبر نیز برای تعیین میزان درصد گرافیت کروی در مقطع خاصی از قطعه استفاده کرد، در معادله زیر می توان با استفاده از مساحت گرافیتهاي کروی به کل مساحت گرافیتها ، درصد کرویت را تعیین کرد.

$$\frac{\text{مساحت مناطق کروی}}{\text{مساحت کل مقطع}} = \text{میزان کرویت}$$

روش افزودن مواد کروی کنند ۵ :

1 - روش پاتیل سرباز : در این روش مواد کروی کننده در کف پاتیل قرار گرفته و مذاب روی این مواد ریخته می شود . در این روش چون مذاب روی منیزیم ریخته می شود و تماس مستقیم مذاب با منیزیم برقرار می شود لذا میزان بازیابی منیزیم در مذاب پایین می باشد که میزان بازیابی را در این روش می توان بین 20 تا 25 درصد تخمین زد .
نکته : در کلیه روش های تلقیح در پاتیل باید نسبت ارتفاع پاتیل به قطر را رعایت کرد که این نسبت 3 به 1 می باشد ($H < 3D$) .

2- روش ساندویچی : در این روش ارتفاع 3 برابر قطر می باشد با این تفاوت که در قسمت کف پاتیل محفظه ای را تعییه کرده اند که مواد کروی کننده در این محفظه قرار می گیرند سپس به وسیله پوششی از ماسه (فروسلیس- ماسه - ورق فولادی) پوشش داده می شود . سپس مذاب را به

داخل پاتیل ریخته و در صورتی که از پوشش ماسه ای استفاده شود ماسه را شکانده و مواد با مذاب واکنش ایجاد می کند اما در صورتی که از ورقه ای فولادی استفاده شود ورقه ذوب می شود و مواد منیزیم با مذاب واکنش ایجاد می کند و همچنین اگر با فر و سیلیس انجام شود بازدهی بالا رفته و مزیت هایی در بردارد که علاوه بر فرسیلیسیم منیزیم عمل جوانه زایی نیز انجام می شود که میزان بازیابی در این روش را می توان بین 45 تا 40 درصد تخمین زد میگری که این روش به همراه دارد این می باشد که به علت ریختن مذاب بر روی فرسیلیس منیزیم و همچنین به علت خروج کامل اکسیژن تلفات منیزیم به شدت کاهش پیدا می کند . همچنین به علت دانسیته پایین منیزیم و حضور آن در کف پاتیل پس از ریختن مذاب ، منیزیم به طرف بالا حرکت کرده و تلقیح به طور کامل انجام می شود .

3- روش قوطه وری :

در این روش مواد کروی کننده داخل محفظه از جنس گرافیت جاسازی شده و هنگامی که پاتیل از مذاب پر شده محفظه داخل پاتیل می شود که میزان بازیابی منیزیم در این روش 50 تا 55 درصد می باشد . که معمولاً درجه حرارت ریخته گری را در این روش 1560 درجه در نظر گرفته همچین افت درجه حرارت در این روش 50 درجه سانتیگراد می باشد .

4- روش کنورتر گردان :

در این روش بعد از جاسازی مواد کروی کننده در داخل کنورتر، کنورتر تا حدود 90 درجه چرخانده شده تا مواد کروی کننده با مذاب تماس برقرار کنند که میزان بازیابی در این روش را می توان تا حدود 60 درصد تخمین زد .

5- روش پودر منیزیم :

در روش پودر منیزیم در داخل محفظه ای همراه با گاز خنثی از کف در داخل پاتیل تزریق می شود

6- درون قالبی (اینمولت) :

بازیابی منیزیم در این روش در حدود 100 درصد می باشد که مدت زمان بین تلکیح مذاب و تخلیه مذاب در حداقل ممکن می باشد که هر چه این زمان کمتر باشد کروی سازی بیشتر و یکنواخت تر می شود در این روش مواد کروی کننده در داخل سیستم راهگاهی قرار گرفته و ضمن عبور مذاب از داخل سیستم راهگاهی عمل کروی سازی انجام می شود .
مزایای روش اینمولت :

- 1- بالا بودن میزان بازیابی منیزیم تا حدود 100 درصد
- 2- تولید قطعات با سطح مقطع نازک
- 3- برطرف شدن خطرات زیست محیطی
- 4- کاهش مراحل تولید
- 5- افزایش خواص مکانیکی قطعه
- 6- تسهیل در شرایط اتوماسیون

معایب روش اینمولت :

- 1- امکان ورود ناخالصی ها به محفظه قالب در صورت طراحی غلط سیستم راهگاهی
- 2- نیاز به طراحی دقیق و درست سیستم راهگاهی که منجر به افزایش روش تولید می شود 3- نیاز به استفاده از آلیاژ مناسب

عملیات حرارتی چدن نشکن

خلاصه :

مهمازین عملیات حرارتی که روی چدن نشکن انجام می شود و هدف از انجام آنها :

عملیات حرارتی که در دمای پایین برای کاهش یا آزاد کردن تنش های داخلی باقی مانده پس از ریخته گری انجام می شود.

• آنیل کردن

عملیات حرارتی که برای بھبود انعطاف پذیری و چرمگی ، کاهش سختی و حذف کاربیدها انجام می شود.

• نرماله کردن

عملیات حرارتی که به منظور بھبود استحکام به همراه کمی انعطاف پذیری انجام می شود .

• سخت کردن و تمپر کردن

عملیات حرارتی که به منظور افزایش سختی یا بھبود استحکام و بالا بردن نسبت تنفس (تنفس تسلیم) انجام می شود .

• آستمپر کردن

عملیات حرارتی که به منظور بدست آمدن ساختاری با استحکام بالا به همراه کمی انعطاف پذیری و مقاومت به سایش عالی انجام می شود .

• سخت کردن سطحی به وسیلهٔ القاء ، شعله یا لیزر

عملیات حرارتی که به منظور مقاوم به سایش ساختن و سخت کردن موضعی سطح انتخاب شده انجام می شود .

در این مقاله عملیات آنیلینگ ، نرماله کردن ، آستمپر کردن ، کونچ کردن و تمپر کردن چدن نشکن شرح داده می شود.

آستنیته کردن چدن نشکن

هدف معمول آستنیته کردن این است که تا حد امکان زمینهٔ آستنیتی با مقدار کربن یکسان قبل از پروسهٔ حرارتی تولید شود. به عنوان مثال در چدن نشکن هیپریوتکنیک برای آستنیته کردن باید از دمای بحرانی کمی بالاتر برویم به طوری که دمای آستنیته در منطقهٔ دو فازی (آستنیت و

گرافیت) باشد. دمای آستنیته کردن به وسیله‌ی عناصر آلیاژی موجود در چدن نشکن تغییر می‌کند.

با افزایش دمای آستنیته کردن می‌توان آستنیت تعادلی حاوی کربن که در حال تعادل با گرافیت است را افزایش داد. که این پارامتر قابل انتخاب است (در زمان محدود). کربن موجود در زمینه‌ی آستنیتی کنترل دمای آستنیته کردن را مهم ساخته که این دما به منظور جلو بردن واکنش به مقدار زیادی به کربن موجود در زمینه‌ی آستنیتی بستگی دارد ، این ساختار مخصوصاً برای آستمپر کردن ساخته می‌شود ، سختی پذیری (قابلیت آستمپر کردن) به میزان زیادی به کربن موجود در زمینه و در واقع به عناصر الیاژی موجود در چدن نشکن بستگی دارد ، میکرو ساختار اصلی و سطح مقطع قطعه تعیین کننده‌ی زمان مورد نیاز برای آستنیته کردن می‌باشند

مراحل بعد از آستنیته کردن هنگامی که مورد اهمیت باشند عبارتند از : آنیل کردن ، نرماله کردن ، کونچ و تمپر کردن و آستمپر کردن .

آنلینگ چدن نشکن

هنگامی که حداقل انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشد ، عموماً چدن نشکن آنیل فریتی می‌شود . بدین گونه که میکروساختار به فریت متتحول می‌شود و کربن اضافی به صورت می‌باشد، اگر ماشینکاری عالی مورد 18-40-60 ASTM کروی رسوب می‌کند. این عملیات حرارتی ساخته‌ی نیاز باشد باید مقدار منگنز ، فسفر و عناصر الیاژی از قبیل کرم و مولیبدن در حد امکان پایین باشد زیرا باعث آهسته کردن پروسه‌ی آنیل می‌شوند .

نحوه‌ی آنیل کردن توصیه شده برای چدن نشکن آلیاژی و چدن نشکن با کاربید یوتکتیک و بدون کاربید یوتکتیک در پایین شرح داده شده است :

آنیل کامل برای چدن نشکن با 3-2% سیلیسیم و بدون کاربید یوتکتیک : گرم کردن تا دمای 870-900 درجه‌ی سانتی گراد و نگهداری در این

دما به مدت 1 ساعت در ازای هر اینچ ضخامت ، سپس سرد کردن در کوره با سرعت 55 درجه سانتی گراد در ساعت تا دمای 345 درجه ی سانتی گراد سپس سرد کردن در هوا.

آنل کامل در صورت وجود کاربید یوتکیک :

گرم کردن تا دمای C-870C900 و نگهداری در این دما برای 2 ساعت و بیشتر از این زمان برای ضاخمت های زیاد ، سپس سرد کردن در کوره با سرعت C/h110 تا دمای C700 و نگهداری در این دما برای 2 ساعت ، سپس سرد کردن در کوره تا دمای C345 با سرعت C/h55 ، سپس سرد کردن در هوا .

آنل کردن زیر منطقه‌ی بحرانی برای تبدیل پرلیت به فریت:

گرم کردن قطعات تا دمای C-720C705 و نگهداری در این دما به مدت 1 ساعت در ازای هر اینچ ضخامت ، سپس سرد کردن در کوره با سرعت C/h55 تا دمای C345 و سپس سرد کردن در هوا .

وقتی که در چدن نشکن عناصر آلیاژی وجود داشته باشد از سرد کردن سرتاسری قطعه جلوگیری می شود و کاهش درجه حرارت از نقطه ی بحرانی تا C400 ادامه می یابد و سرعت سرد کردن از C/h55 کمتر می باشد .

به هر حال برخی عناصر در شکل کاربید خود اگر تجزیه ناپذیر باشند به شکل کاربید اولیه که بسیار سخت است می باشند که این حالت بیشتر در کرم می باشد ، به عنوان مثال 0.25% کرم باعث تشکیل کاربید اولیه ی بین نشینی می شود که در اثر عملیات حرارتی تا دمای C925 و نگهداری در مدت 20h-2h حتی نیز از بین نمی رود . زمینه ی حاصل از رسوب پرلیت ، زمینه ی فریتی با کاربید می باشد که فقط 5% ازیاد طول دارد .

نمونه های دیگری از عناصر که به شکل کاربید در چدن نشکن وجود دارند عبارتند از مولیبden بیشتر از 0.3% و وانادیم و تنگستن در مقدیر

بیش از 0.05 %.

سختی پذیری چدن نشکن

سختی پذیری چدن نشکن یک پارامتر مهم تعیین کننده ی واکنش ثابت آهن برای نرماله کردن ، کونچ کردن و تمپر کردن یا آستنتیه کردن می باشد. سختی پذیری معمولاً به وسیله ی آزمایش جامینی تعیین می شود ، که در آن از یک میله با اندازه ی استاندارد (قطر 1 اینچ و ارتفاع 4 اینچ) استفاده می شود که آن را آستنتیه می کنند سپس یک سر آن را به وسیله ی آب سرد می کنند ، نوسان در سرعت سرد کردن باعث بی ثباتی (متفاوت بودن) در میکروساختار می شود که سختی آنها تغییر می کند سپس آنها را تعیین و ثبت می کنند.

زمینه ی با کربن بالا باعث بالا رفتن دمای آستنتیه کردن و در نتیجه ی آن باعث افزایش سختی پذیری می شود (منحنی جامینی فاصله ی زیادی تا پایان سرد کردن پیدا می کند) و همچنین قطعه حداکثر سختی بالاتری پیدا می کند.

هدف از اضافه کردن عناصر آلیاژی به چدن نشکن افزایش سختی پذیری است ، منگنز و مولیبدن بر حسب وزن اضافه شده به چدن نشکن نسبت به مس و نیکل عناصر بسیار موثری در افزایش سختی هستند.

در هر حال همانند فولاد افزودن ترکیب نیکل - مولیبدن یا مس - مولیبدن یا مس - نیکل - منگنز نسبت به اینکه این عناصر را به صورت جداگانه به چدن اضافه کنیم ، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

بنابراین برای ریخته گری مقاطع زیاد که نیاز به سختی و آست默 زیاد دارند معمولاً از ترکیب ان عنصر استفاده می کنند . سیلیسیم صرف نظر از تاثیری که روی زمینه ی حاوی کربن دارد تاثیر زیادی روی سختی پذیری ندارد .

نرماله کردن چدن نشکن

نرماله کردن (سرد کردن در هوا در جریان آستینیت کردن) به طور قابل توجهی می تواند باعث بهبود استحکام کششی شود. و امکان استفاده در ساخت چدن نشکن ASTM نوع 30-70-100 وجود دارد.

میکروساختار حاصل از نرماله کردن به ترکیب شیمیایی چدن و سرعت سرد کردن بستگی دارد سختی تحمل شده به

وسیله ی ترکیب شیمیایی قطعه به موقعیت منطقه ی زمان - دمای دیاگرام CCT بستگی دارد.

سرعت سرد کردن به حجم قطعه ی ریختگی بستگی دارد ولی شاید بیشتر تحت تاثیر دما و جریان هوای اطراف قطعه ی در حال سرد شدن باشد.

اگر چدن حاوی مقدار زیادی سیلیسیم نباشد و دست کم حاوی مقدار مناسبی منگنز(یا بالاتر 0.5-0.3%) باشد به طور کلی نرماله کردن ، ساختار پرلیت ظریف تولید خواهد کرد . قطعات سنگین در صورتی که نیاز به نرماله شدن داشته باشند برای بدست آوردن ساختاری کاملاً پرلیتی و سختی پذیری بیشتر بعداز نرماله کردن حاوی عناصر الیاژی از قبیل مولیبدن و نیکل و منگنز اضافی هستند . قطعات سبک چدن های آلیاژی ممکن است بعد از نرماله کردن حاوی ساختار مارتزیتی یا بینیتی باشند دمای نرماله کردن معمولاً بین C-940C870 h1 نگهداری برای هر اینچ ضخامت و نگهداری به مدت h1 به عنوان حداقل در این دما کافی است . برای چدن های حاوی عناصر الیاژی به دلیل کاهش نفوذ کربن در آستینیت زمان بیشتری نیاز است به عنوان مثال قلع و آنتیموان برای گرافیت های کروی ، به طور موثری از حل شدن کربن در زمینه ی حاوی گرافیت کروی جلوگیری می کنند .

گاهی اوقات بعد از نرماله کردن ، قطعات را به منظور دست یافتن به سختی مورد نظر و حذف تنش های باقی مانده در اثر تفاوت سرعت سرد

کردن در قسمتهای مختلف قطعه به دلیل اختلاف اندازه ی مقطع، قطعه ی ریختگی را تمپرمی کنند.

تمپر کردن قطعات بعد از نرماله کردن برای دستیابی به چفرمگی بالا و مقاومت به ضربه می باشد. تاثیر تمپر کردن در سختی و استحکام کششی به ترکیب شیمیایی چدن و میزان سختی بدست آمده از نرماله کردن بستگی دارد.

تمپر کردن شامل حرارت دادن مجدد تا دمای C-650C425 و نگهداری در این دما به مدت h1 برای هر اینچ ضخامت از مقطع می باشد . این دما برای دستیابی به مشخصات گوناگون در مدت بالای رنج معمول، متفاوت می باشد.

کونچ و تمپر کردن چدن داکتیل

قطعا ت تجاري قبل از کونچ و تمپر کردن معمولاً در دمایی بین C-845 925C آستنتیه می شوند. برای به حداقل رساندن تنش و جلوگیری از ترک خوردن قطعه برای کونچ متوسط روغن ترجیحاً از روغن استفاده میشود ولی برای قطعات با اشکال ساده از آب یا آب نمک استفاده می شود و قطعات پیچیده را به منظور جلوگیری از ترک خوردن در حین کونچ، در روغن پیش گرم شده تا دمای C-100C80 کونچ می کنند .

تاثیر کونچ کردن در آب مکعبی از جنس چدن نشکن که تا دمای آستنتیه گرم شده بود بدست آمدن سختی بالایی (HRC75-55) بوده است. دمای آستنتیه کردن در این مکعب بین C-870C845 بوده است . در دمایی بالاتر از C870 مقدار زمینه ی حاوی کربن (آستنتیت) بیشتری بدست خواهد آمد به همین دلیل مقدار آستنتیت بیشتری (پس از کونچ کردن) حفظ خواهد شد که در نتیجه ی این امر سختی کاهش پیدا می کند .

قطعا ت بعد از کونچ شدن باید تمپر شوند تا تنش حاصل از کونچ شدن آزاد گردد. سختی حاصله بعد از تمپر کردن به عناصر آلیاژی موجود ، دمای تمپر کردن و به همان اندازه زمان تمپر

کردن بستگی دارد . تمپر کردن در دمای 600C450 - C باعث کاهش سختی می شود که میزان آن به عناصر آلیاژی موجود، سختی اولیه و زمان تمپر بستگی دارد . سختی ویکرز چدن نشکن کونچ شده به وسیله ی دما و زمان تمپر کردن تغییر می کند .

تمپر کردن چدن نشکن از یک فرآیند دو مرحله ای تشکیل می شود. مرحله ی اول همانند فرآیند فولادها رسوب دادن کاربیدها است . مرحله ی دوم (معمولًا به وسیله ی کاهش سختی در زمان طولانی تر مشخص می شود) جوانه زنی و رشد گرافیت ثانویه که حاصل از مصرف شدن کاربیدها می باشد. کاهش سختی به همراه تشکیل گرافیت ثانویه همانند کاهش استحکام کششی و به همان اندازه کاهش استحکام خستگی می باشد. هر آلیاژی با درصد مشخص (عناصر) داری درجه حرارت تمپر مفید خواهد بود.

آستمپر کردن چدن نشکن

هنگامی که استحکام مناسب به همراه انعطاف پذیری مورد نظر باشد، عملیات حرارتی کننده اجزه می دهد ساختار آستمپر شده از آستنیت و فریت تولید گردد. زمینه ی آستمپر شده باعث بهبود قابل توجه استحکام کششی و انعطاف پذیری می شود که در هر نوع چدن داکتیل ممکن می باشد. برای بدست آوردن آن خواص مطلوب نیاز است که به اندازه ی سطح مقطع ، زمان و درجه حرارت داده شده به قطعه در خلال آستنیته و آستمپر کردن دقت و توجه کافی شود .

اندازه سطح مقطع و عناصر آلیاژی

با افزایش سطح مقطع سرعت کاهش درجه حرارت بین دمای آستنیته و دمای آستمپر کردن تغییر می کند . آستمپر کردن یا شامل کونچ کردن در روند داغ C240 ، کونچ کردن به وسیله ی جریان نیتریت / نیترات، کونچ کردن توسط جریان هوا (فقط برای قطعات نازک یا قسمت های کوچک) و برای نوع ابزار کونچ کردن در حمام سرب.

به منظور جلوگیری از واکنش محصولات در درجه حرارت بالا (مثل پرلیت در مقاطع ضخیم) باید آنها را در حمام نمک کونچ کرد . سختی به وسیله ی کونچ کردن در آب یا افزودن عناصر آلیاژی (مثل مس ، نیکل ، منگنز ، یا مولبیدن) که باعث تسهیل سختی پذیری پرلیت می شوند . این نکته مهم است مه بدانیم عناصر فوق باعث به وجود آمدن جداش در هنگام انجماد می شوند که این امر برای قابلیت آستمپر شدن و در نتیجه ی آن برای خواص مکانیکی مضر خواهد بود. انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه پارامترهایی هستند که شدیداً تحت تاثیر قرار می گیرند .

منگنز و مولبیدن بیشترین تاثیر را در سختی پذیری پرلیت دارند اما به منظور افزایش آهن یا تعديل کاربیدها همیشه موجب سگرگاسیون و سرد شدن ناحیه ی بین سلولی در قطعه می شوند . در صورتیکه مس و نیکلبه همان اندازه تاثیری در سختی

پذیری ندارند ولی باعث جدا شدن گرافیت کروی در زمینه میشوند و از به وجود آمدن کاربیدهای مضر جلوگیری می کنند. ترکیبی از این عناصر به اندازه ی مساوی به دلیل تاثیر آنها در سختی پذیری به قطعه افزوده می شود.

دما و زمان آستنیته کردن

معمولآً شکل شماتیک دیاگرام نشان می دهد که با افزایش دمای آستنیته کردن ، زمینه ی حاوی کربن (آستنیت) نیز افزایش می یابد. زمینه ی فعلی حاوی کربن ، به شکل مخلوط شدن عناصر موجود در زمینه ، مقدار آنها و موقعیت آنها در زمینه بستگی دارد (سگرگاسیون) .

مهتمرین عامل تعیین کننده در زمینه ی حاوی کربن در چدن داکتیل سپلیسیم موجود در آن است ، با افزایش سپلیسیم برای دمای آستنیته ی معین مقدار کربن موجود در زمینه کاهش می یابد. دمای آستنیته بین C-925C845 معمولاً مناسب است و زمان آستنیته کردن برای کربن گیری مجدد تمام زمینه تقریباً 2 ساعت کافی می باشد.

دماي استتنيه کردن کاملاً تحت تاثير مقدار کربن موجود در زمينه مي باشد که اثر مهم آن در سختي پذيري مي باشد. دماي آستتنيه ي بالا و مقدار کربن بالا باعث افزایش سختي پذيري مي شود . که باعث کاهش سرعت دگرگونی آستتنيت همدمان مي شود .

زمان و دماي آستمپر کردن


دماي آستمپر کردن اولين پارامتر تعين کننده ي ميكروساخтар نهايی در قطعه و در نتيجه ي آن سختي و استحکام محصول آستمپر شده است . با افزایش دماي آستمپر کردن ، سختي و مقاومت به ضربه ي متفاوتی خواهيم داشت.

دستيابي به حداکثر انعطاف پذيري در دماي معين آستمپر کردن ، تابع حساس زمان مي باشد . افزایش اوليه ي ازياد طول نسبی در مرحله ي (1) رخ مي دهد و پيشرفت ازياد طول نسبی در مرحله ي نهايی اتفاق مي افتد که در آن نقطه ي شکست

آستتنيت حداکثر مي باشد . آستمپر کردن مجدد فقط به منظور کاهش انعطاف پذيري در مرحله ي (2) و اكنش که در نتيجه ي تجزيه ي ساختار به تعادل بینیت مي باشد . زمان آستمپر کردن از 1-4 ساعت متفاوت مي باشد .




شکل 1: شکل گرافیت های فشرده با 10 % کرویت در متالوگرافی

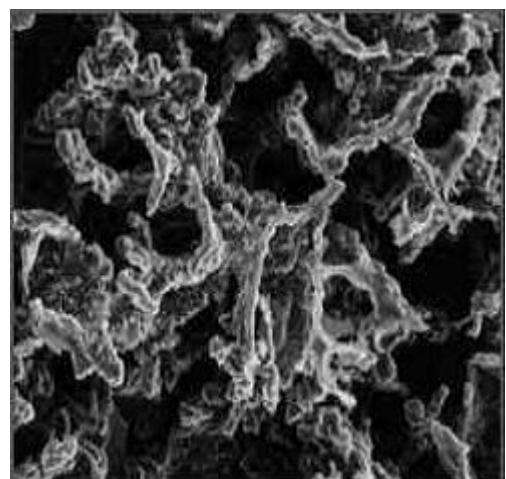


شکل 2: تصویر سه بعدی از مورفولوژی گرافیت [2]


الف- ورقه ای

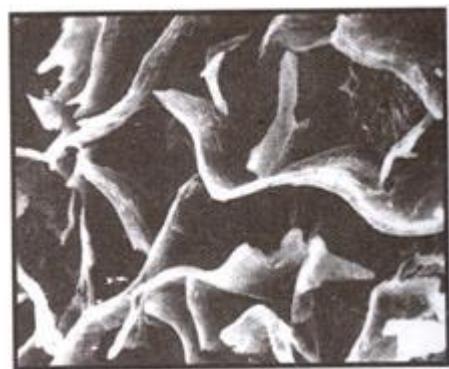

پ- کروی

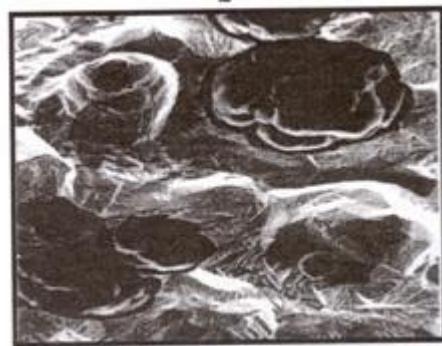

ب- فشرده

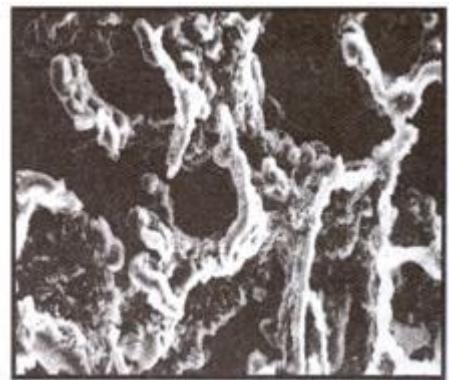

شکل 3: عکس های SEM از گرافیتهاي کروی، فشرده و خاکستری [1]

مقدار منیزیم لازم جهت کروی کردن : 0/05%

مقدار شارژ : 40kg

در صدر اندمان منیزیم : 50 تا 55 %

درجه حرارت ریخته گری : 1560 درجه سانتیگراد

در صد منیزیم موجود در فرسیلیکومنیزیم مورد استفاده : 5 %


در صد تلفات منیزیم : 0/2%

میزان منیزیم لازم برای کروی کردن 40 kg چدن : 0/4 kg

$$0/4 * 2 = 0/8 \text{ kg}$$

مقدار فرسیلیکومنیزیم لازم برای کروی کردن گرافیت :


$$0/8\text{kg} + 0/2\text{kg} = 1\text{kg}$$

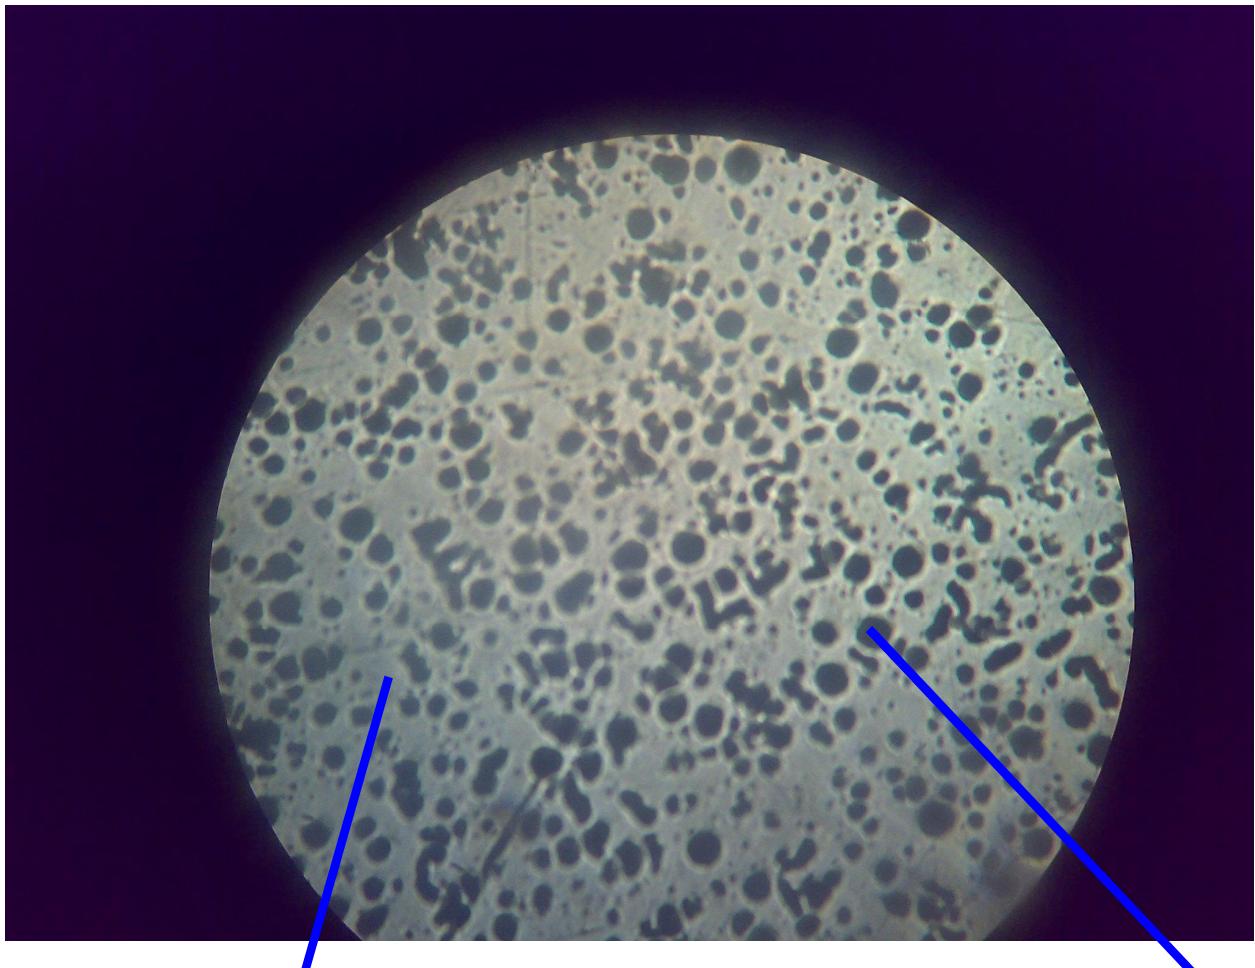

زمینه پرالیتی

گرافیت کروی

ریزساختار چدن ریخته شده

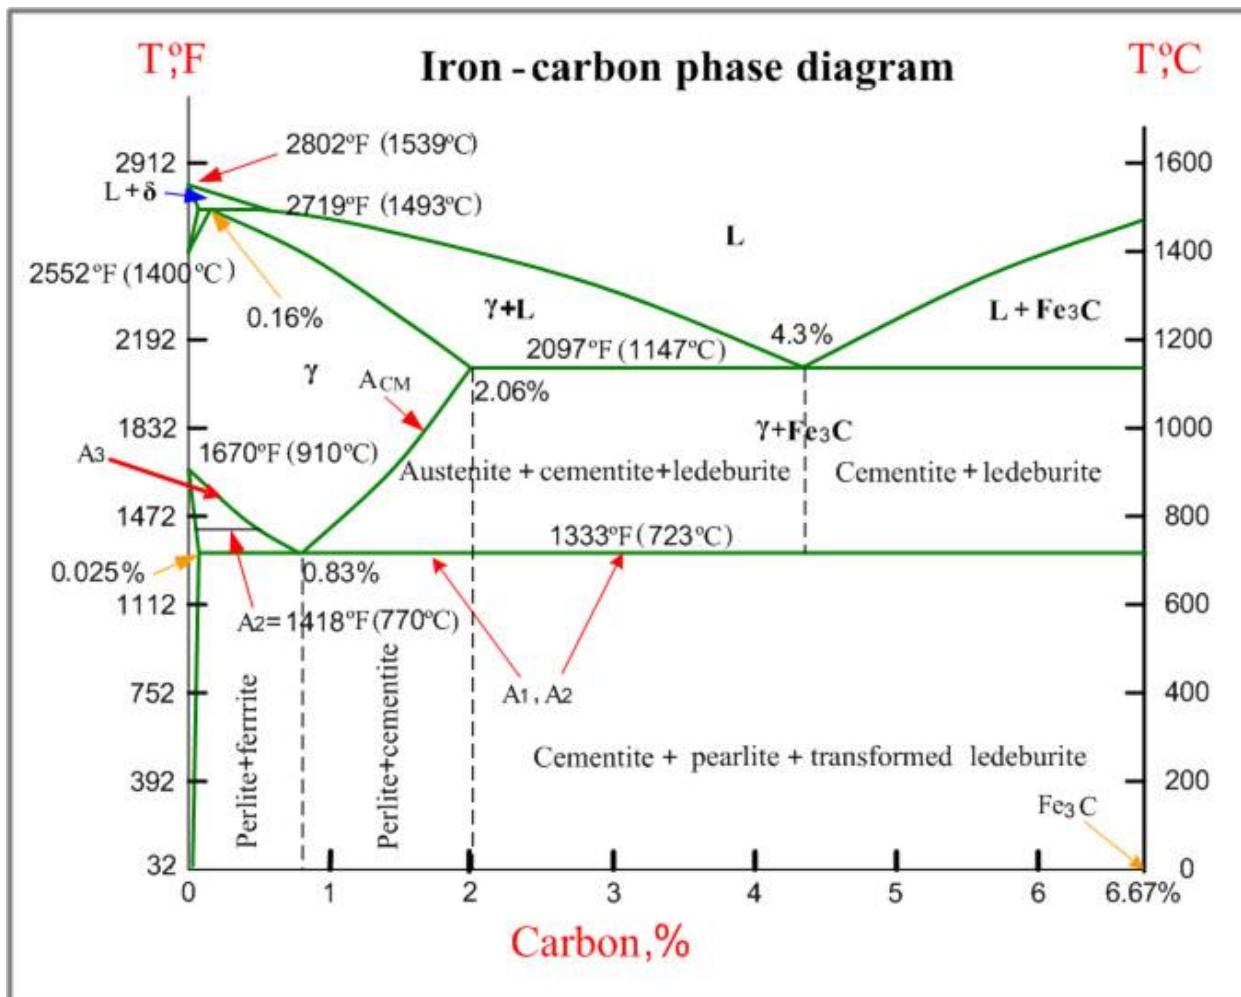

ترکیب انواع چدن :

P	C	Si	Mn	S	نوع چدن
0/5 - 1	0/02 – 0/25	0/25 – 1	1- 3	2/ 5-4	حاکستری
0/06 – 0/18	0/06 – 0/2	0/25 – 0 /8	0/5 – 1 /9	1/8 – 2/6	سفید
0/03	0/04 – 0 /18	0/02 – 1	1/1 – 1/6	2 – 3/6	مالیبل
0/01	0/01 – 0/06	0/1 – 1	1/8 – 2 /6	3 - 4	داکتیل

انواع گرافیت :

گرافیت بر اساس استاندار ASTM به 5 نوع تقسیم می شود

● گرافیت A

● گرافیت B

● گرافیت C

● گرافیت D

● گرافیت E

گرافیت نوع A :

گرافیتهای نوع A گرافیتهای رشته ای و کشیده ای هستند که در متالوگرافی قبل از اچ کاری دیده می شود و هنگامی به وجود می آید که سرعت سرد کردن پایین و عملیات تلقیح به خوبی انجام شده باشد این گرافیت بهترین نوع گرافیت در چدن خاکستری بوده و در میان گرافیت ها بیشترین قابلیت جذب ارتعاش را دارد.

گرافیت نوع B :

گرافیت نوع B (گرافیت گل رزی) در مرکز این گرافیت های ریزی وجود دارد که به صورت دایره ای شکل رشد کرده اند و هر چه به سمت بیرون حرکت کرده اند کشیده گی این گرافیت بیشتر می شود تا در نهایت به گرافیت نوع A ختم می شود.

این گرافیت هنگامی به وجود می آید که سرعت سرد کردن بالا باشد و عملیات تلقیح به خوبی انجام نشده باشد. این گرافیت باعث ایجاد خواص نامطلوب و کاهش خواص مکانیکی می گردد.

گرافیت نوع C :

این نوع گرافیت در چدن های هیپر به وجود می آید. و در واقع گرافیت کیش کربنی است که از مذاب جدا شده و بر اثر تجزیه سمنتیت به وجود می آید. و مقاطع درشت به صورت درشت و مقاطع نازک به صورت ستاره ای شکل دیده می شود این نوع گرافیت باعث کاهش خواص مکانیکی شده و کمترین خواص مکانیکی را در بین گرافیت ها دارد اما دارای بیشترین خواص فیزیکی در بین گرافیت ها می باشد. مانند خواص حرارتی و رسانایی خوب.

گرافیت نوع D :

شكل و ابعاد این نوع گرافیت ریز می باشد و خواص چدن را تضعیف می کند و هنگامی به وجود می آید که سرعت سرد کردن زیاد باشد و تلقیح

مناسب نباشد و میزان گوگرد کم باشد.

گرافیت نوع E :

این نوع گرافیت به شکل دندریت می باشد و در لابه لای شبکه های دندریتی رشد می کند و مشابه گرافیت نوع D بوده اما دارای ابعاد درشت تری نسبت به نوع D است.

معمولًا در شبکه های استetiCi رسوب می کند و هنگامی به وجود می آید که سرعت سرد کردن بالا بوده و تلقیح به خوبی صورت نگیرد.

تأثیر عناصر آلیاژی بر خواص چدن :

ازت :

این عنصر از اتمسفر محیط وارد قطعه شده و در میزان کم باعث فشرده شدن گرافیت می شود و همچنین باعث افزایش خواص مکانیکی و مقاومت به ضربه می شود اما در مقادیر زیاد باعث تشکیل حفرات گازی می شود که این عامل باعث افزایش عیوب شکافی مانند می شود که موجب کاهش خواص مکانیکی می شود که برای کاهش خواص ازت می توان با افزودن تیتانیم به مذاب خود تاثیرات آن را خنثی و یا کم کرد و همچنین الومینیم نیز تاثیر نیتروژن را کاهش می دهد اما به علت آن که میزان انحلال هیدروژن را افزایش می دهد در مذاب کمتر استفاده می شود.

نکته : میزان ازت موجود در مذاب اگر از ۰/۰ ۸۵ % بیشتر شود برای مذاب و قطعه مضر می باشد که معمولًا میزان ازت را در مذاب چدن ۰/۰۱۵ % الی ۰/۰۰۴ در نظر می گیرند.

آلومینویم :

این عنصر که از طریق قراضه های فولادی وارد مذاب می شود باعث افزایش قابلیت انحلال هیدروژن در مذاب شده که افزایش هیدروژن نیز باعث افزایش مک و حفرات در سطح قطعه می شود منشا آلومینیم در

مذاب می تواند فولاد های مصرفی در تهیه مذاب و یا شارژ و همچنین قراضه های فولادی باشد و همچنین عناصر تلقیحی مانند فروسیلیس تا حدود یک درصد آلومینیم در خود دارد.

نکته : میزان آلومینیوم بیش از ۰/۰۴٪ در مذاب چدن مضر می باشد.

نکته : فروسیلیس در چدن ها باعث کاهش نقطه ذوب می شود.

سرب :

این عنصر مضر بوده و مخرب گرافیت می باشد و همچنین باعث پوک شدن گرافیت های موجود در مذاب چدن می شود این عنصر از طریق رنگ هایی که روی سطح قراضه ها وجود دارد و همچنین قراضه های فولادی و قراضه های اتومبیل وارد مذاب چدن می شود و در چدن ها باعث کاهش شدید مقاومت به ضربه می شود.

گوگرد :

این عنصر کاربید زای بسیار قوی ای می باشد که اثر خود را در چدن های خاکستری با منگنز خنثی می کند.

فرمول تعیین میزان منگنز مصرفی :

$$\text{Mn} = 1/7\% \text{ S} + 0/3$$


منشا وجود گوگرد در چدن ها سوخت های فسیلی می باشد که از جمله آن ها می توان به ترتیب اولویت موارد زیر را نام برد.

زغال سنگ ، کک ، گاز و سوخت های مایع فسیلی
نکته : گوگرد با منگنز تولید سولفید منگنز می نماید.

سیلیسیم :

این عنصر پس از کربن یکی از قوی ترین عناصر گرافیت زا محسوب می شود که بیشترین حد سیلیسیوم در مذاب چدن خاکستری حد اکثر ۳ در

صد می باشد که با آهن تشکیل Fe_3Si می دهد و کربن در مذاب رسوب می کند.

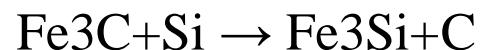

نیکل :

این عنصر گرافیت را بوده و تاثیر آن در مذاب چدن نصف تاثیر سیلیسیم می باشد نیکل باعث افزایش استحکام ، سختی و خواص مکانیکی می شود و همچنین باعث افزایش وزن مخصوص چدن می شود که یک عامل پرلیت را می باشد که باعث ایجاد پرلیت ریز در چدن خاکستری می شود نیکل معمولاً به همراه عنصر کرم استفاده می شود.

مس :

مس مانند نیکل جزو عناصر گرافیت را بوده و باعث ایجاد پرلیت ریز در چدن می شود و تاثیر آن تاثیر سیلیسیم می باشد.

گوگرد :

این عنصر یک کاربید را قوی می باشد که در چدن ها باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش می شود که در مذاب چدن خاکستری در مقادیر حدود ۱ تا ۱/۵ درصد با نیکل استفاده می شود.

مولیبدن :

مولیبدن باعث کاهش سرعت تبدیل آستینیت به پرلیت می شود لذا باعث ریز شدن اندازه پرلیت ها می شود و همچنین باعث افزایش استحکام چدن می شود.

برم ، بیسموت و تلوریم :

هر سه عنصر کاربید زا بوده و باعث به وجود آمدن گرافیت های نوع D می شود و همچنین با افزایش مواد تلقیحی جوانه زا می شود که سدیم می تواند تاثیر این عناصر را کاهش دهد.

نکته : میزان مجاز بر درمذاب چدن 0/01 درصد تا 0/05 درصد می باشد و میزان مجاز بیسموت در مذاب چدن حداقل 1% و میزان مجاز تلوریم در مذاب چدن حداقل 0/005 درصد می باشد.

قلع :

این عنصر مشابه مس بوده و پرلیت زایی قوی می باشد و همچنین باعث ایجاد پرلیت ریز می شود. در گذشته برای جلوگیری از تلفات مذاب قلع را در پاتیل تا یک 0/1 % به مذاب اضافه می شود که این مقدار باعث افزایش خواص مکانیکی چدن می شود این عنصر دارای نقطه ذوب 450 درجه سانتیگراد بوده و عموماً به صورت شمش های 15 الی 20 گرمی استفاده می شود.

تیتانیوم :

این عنصر مانع از انحلال اکسیژن و نیتروژن درمذاب چدن می شود همچنین باعث توزیع یکنواخت گرافیت و افزایش خواص مکانیکی در چدن ها می شود.

وانادیم :

این عنصر باعث یکنواختی توزیع گرافیت و همچنین پایداری فاز سمنتیت در چدن ها می شود این عنصر باعث افزایش خواص مکانیکی شده و عاملی است کاربید زا است که تا حدود 1% به مذاب چدن اضافه می شود.

منگنز :

این عنصر جزو عناصر کاربید زا بوده و تاثیر منفی گوگرد را کاهش می دهد که این واکنش شیمیایی به صورت زیر نمایش داده می شود.



درجه حرارت ذوب این فلز 1200 تا 980 درجه سانتیگراد است که سولفید منگنز در این دما به صورت فازی در داخل دانه ها رسوب می کند این فاز خواص مکانیکی را افزایش داده و در بعضی مواقع از طریق سرباره خارج می شود منگنز باعث افزایش مقدار کاربید شده که این امر موجب افزایش سختی و مقاومت به ضربه آلیاژ می شود این عنصر تا حدود یک درصد به مذاب اضافه می شود.

گزارش کارکارگاه ریخته گری فلزات آهنی 2 :

نحوه محاسبه مقدار فروسیلیکومنیزیم لازم :

ابتدا مقدار 40 کیلوگرم چدن وزن کردیم و با توجه به این که میزان بازیابی منیزیم در روش فروبر 50 تا 55 درصد است مقدار فروسیلیکومنیزیم لازم برای اینکه گرافیت موجود در این مقدار چدن 100% کروی شود 1 کیلو گرم است.

نحوه به دست آوردن این مقدار فروسیلیکومنیزیم به این صورت بود که با توجه به این که در صدمنیزیم لازم برای کروی کردن 100 کیلوگرم چدن 0/05% است پس برای 40 کیلوگرم چدن مقدار 0/02 کیلوگرم منیزیم لازم است.

حال با توجه به این که مقدار منیزیم موجود در فروسیلیکومنیزیم موجود

در کارگاه ۵٪ است پس برای ۴۰ کیلوگرم چدن مقدار ۰/۴ کیلوگرم فروسلیکومنیزیم لازم است.

همچنین چون میزان بازیابی منیزیم در این روش ۵۰ تا ۵۵٪ است پس برای اینکه بتوانیم میزان بازیابی منیزیم را به ۱۰۰٪ برسانیم ۰/۴ را ضرب در ۲ میکنیم که حاصل آن ۰/۸ میشود سپس با توجه به این که در صد تلفات منیزیم در این روش ۰/۰٪ است این مقدار را با ۰/۸ جمع میکنیم تا مقدار فروسلیکومنیزیم لازم به دست آید که مقدار آن ۱ کیلوگرم شد.

نحوه افزودن به مذاب :

ابتدا فروسلیکومنیزیم لازم جهت کردن گرافیت را درون مقوایی ضخیمی ریختیم سپس آنرا درون توری مخصوصی که از قبل آماده کرده بودیم قرار دادیم بعد از آن یک صفحه فولادی نازک روی سطح توری که باز بود جهت جلوگیری از ریختن فروسلیکومنیزیم به بیرون جوش دادیم بعد توری را توسط یک میله درون مذابی که ۱۵۶۰ درجه سانتیگراد داشت فروبردیم که فروسلیکومنیزیم به خوبی عمل کرد و چدن ریخته شده ۱۰۰٪ نشکن شد.

بعداز ریخته گری نمونه ای جهت متالوگرافی از آن تهیه کردیم که پس از سمباده کاری و پولیش کاری توسط خمیر پولیش و اج کردن با محلول نایتال آن را زیر میکروسکوپ نگاه کردیم که تصویر مشاهده شده به شکل زیر بود

