


رخیته گداز

- موضوع 1 - رخیته گداز آلومینوم غیر آهنی
- تالیف دکتر مجاهد
- تالیف
- سریک
- رخیته گداز فولاد
- رئوف پورس
- طراحی سیستم راه گامی چین

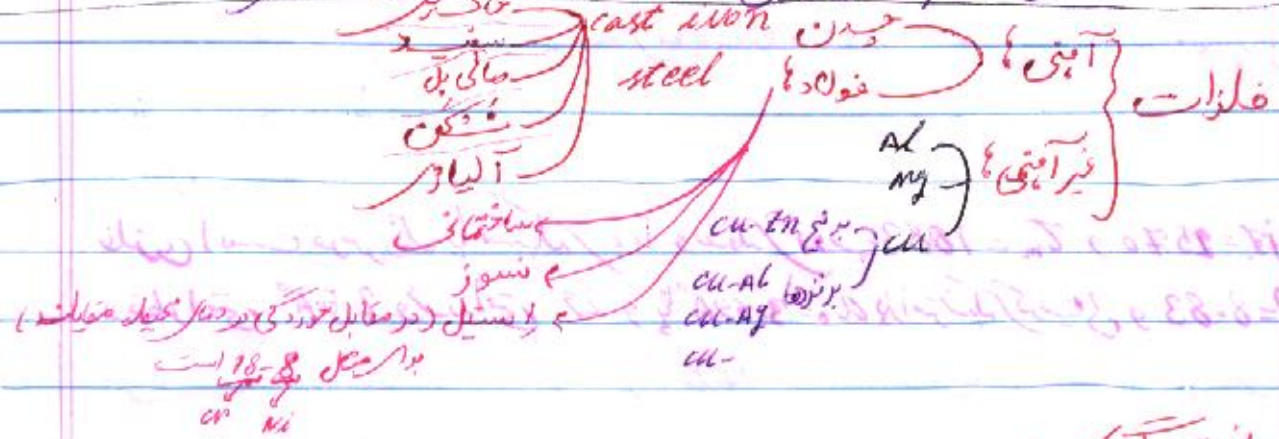

رخیته گداز

ذوب و تهیه آلومینوم در حفظه در بنام قالب  
تکات مهم در طراحی قطعات رخیته گداز:

- 1- سیس دروس، ارتفاع و محل گداز (برای مثال در آلومینوم: 2٪)
- 2- ارتفاع گداز، تراش
- 3- شیب لزم

آلمینوم Al:

خفتر در جدول تناوبی و دارای شبکه fcc است و دارای رنگ خاکستری

شکل پذیر آلومینوم با طره و خورد شبکه fcc آن است (شکل پذیر خوب دارد)  
برخی خصوصیات فله آلومینوم:

هر چه دما بالاتر حلالیتی کمتر →

$$P_2 = 2.7$$

$$R = 1.42$$

$$P_3 = 2.5 \frac{2P}{cm^3}$$

$$T_m = 659$$

$$T_m = 1800$$

آلمینیوم بدلیل: 1- نسکلی 2- مقاومت اکسیداسیون 3- استحکام بالا در دمای مختلف  
مانند  $Al-Cu$  و  $Al-Mg$  و 4- شکل پذیری خوب (قابلیت تولید بالا) دلالر برزیت

400 MPa

است و تنها عیب آن عکس و بر نقطه ذوب بالا، قیمت بالا گران است، بنابراین  
در صنعت استفاده می شود.

فلزی است قرمز رنگ با شبنم  $f.c.c$  و نقطه ذوب  $T_m = 1083$  و  $T_c = 2570$  و  
قطر اتمی  $2.5 \text{ \AA}$  و در دمای  $29$  و  $\alpha = 3.69 \times 10^{-6}$  دلالر منبسط گردیدنی و  $\rho = 8.83$   
عس استفاده می شود در کابل های برق 99.99 درصد خالص است زیرا انقباضها در  
مقابل عبور جریان مقاومت می کند.

بدلیل قیمت بالای من عمده جایی که اینکه از من استفاده می کنند در:


1- انتقال حرارت 2- انتقال الکتریسیته و 3- انتقال آب

و با افزودن دما، پایداری الکتریسیته کاهش می یابد.

تعاریف مورد نیاز در ریختگری:

کوره های ذوب:

1- کوره های بوت:

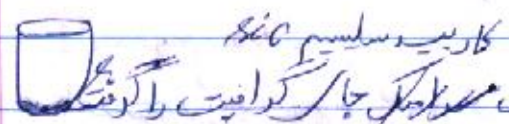

جنس بوت ها قبل گرافیت بود ولی اینک معمولاً چاکر گرافیت را گرافیت

کاریب سیلیسیم کنونی در بوت است در مقابل گرمای مواد و در مقابل شعله

آسیب پذیر است. نکته: مواد شارژ در بوت اولیا در داخل بوت است و تماس بین شارژ و

2- کوره های تسفی: مواد حاصل از سوختند در این

مراکز بود کوره بین مواد شارژ و شعله تماس مستقیم داریم از معایب این کوره ها



این است که مواد حاصل از استعمال مثل کربن و دوده و غیره در مادی مایع می شود.

3- کوره های القایی

که در انواع 1- با هسته 2- بدون هسته تقسیم می شود

## رنگت گزیر

که ساختار آن این گونه است که یک سیم بیم در یک طرف وصل به ماده اولیه می باشد و طبق رابطه  $N_1 I_1 = N_2 I_2$  بدست می آید.

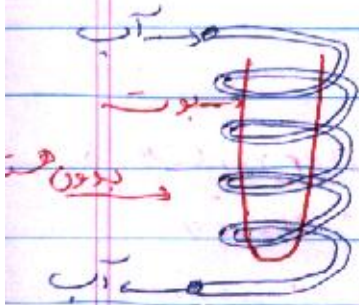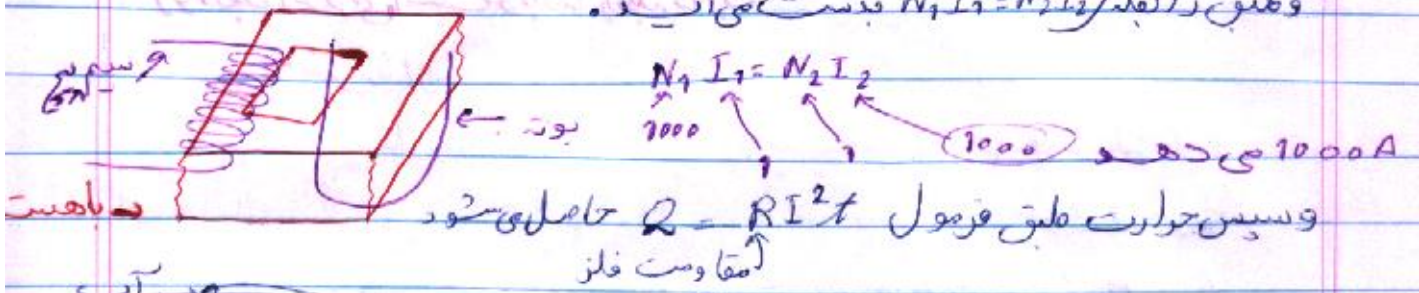

عمود آب به درخت خشک کردن است.

دولت همان دو لوله با آب است.

خواص فیزیکی مذاب

مواد مذاب رفتار مشابه را دارا است. تفاوتی در نوع ذوب:

بی دانیم ساختار فلزات از اتم تشکیل شد، و آنرا در محل خود خاموش ارتعاشی دارند ولی بدلیل کم بودن دما در همانجا استوارند و فاصله بین ذرات کمی زیاد می باشد. با افزایش دما ارتعاشات افزایش می گیرد، به طوری که در نقطه ذوب اتمها در محل ثابت نیستند و می توانند محل های محل خود را تغییر دهند.


که اصطلاحاً نقطه ذوب گویند. به ذرات ذوب یک نقطه ذوب ندارد.

ذوب ذوب و با تغییر دما می تواند تغییر داد.

معمولاً در استخراج فلز برای افزایش سرعت این واکنش انجام می پذیرد.

گرمای نهان ذوب: گرمایی که در حالت ذوب می گیرد.

گرمای نهان انجماد:

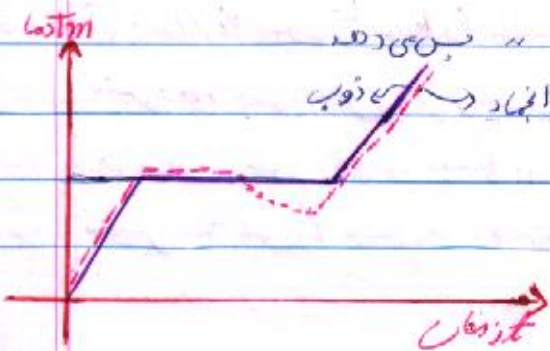

گرمای ویژه: مقدار گرمایی که 1kg جسم میگیرد تا دما آن یک درجه افزایش شود.  
 روابط انتگرالی است و باید ما رابطه دارد.

**تغییرات حجمی فلز:**

با گرم شدن فلز افزایش طول داریم و با سرد شدن فلز کاهش طول داریم

$$L_2 = L_1(1 + \alpha \Delta T)$$

$$A_2 = A_1(1 + 2\alpha \Delta T)$$

$$V_2 = V_1(1 + 3\alpha \Delta T)$$

نسبت برای این برابر هر فلز یک درجه و انقباض مطمح گرفته است.


ولی عملاً در صورت انقباض متورم یا عمل فوق می کند. که این مسئله با تنش های ایجاد شده در حال انجام دارد.

مثال: قطعه ای که طول 50cm داریم، و خواهیم که آن را با انقباض 2٪ مناسب نماید طول اول را چقدر باید سازد؟

100      2

باید بگیریم 5.1 mm کم می شود 1 - 8 - 60

البت برابر حالت افزایش دما از فولادهای 3 گانه برای بریم و مثال فوق برابر حالتی است که دما از کم می کنیم

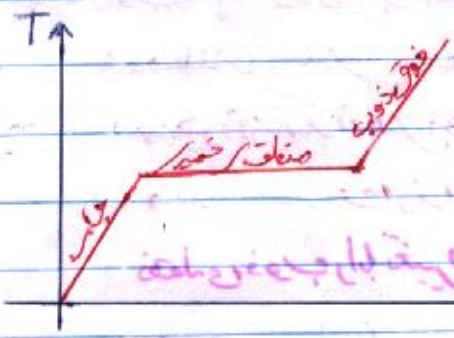

- 1. تغییرات مربوط به فوق ذوب ①
- 2. منطقه خفیه
- 3. فولاد

①: برای هر چه بود مشدداً درخت گز لازم است و نیز برای انگلی که در راه گانه و یا با مس می رود سرد می شود پس وقتی فوق ذوب باشد ما خود را حفظ می کنیم و روان تر است.  
 همچنین فوق ذوب بستگی به نوع قالب دارد و می توان با قالب سالیست آن را کنترل کرد.  
 تغییرات حجمی را با فوق ذوب مناسب و زمان رفتگی گز مناسب آن را کنترل نمود  
 که در فلز ریخته گری است.

## تغذیه گری



(19)

افزایش حجم بر هر فولاد به ازای هر صد درجه 1000 افزایش دما 2.2 درصد می باشد \*

③ وظیفه ی مول از این است که بجزایر انقباض به اجزاء قالب افزایش کند.

منطقه خنثی منطقه ای است که مذاب و جامد در حال انقباض و تغذیه:

یک حجم اضافی که در هر محفظه قالب قرار می دهیم برای جبران انقباضات در حال انقباض

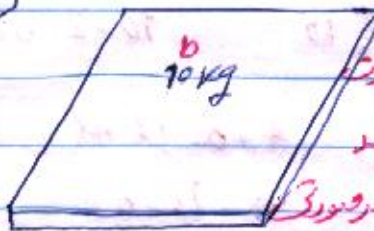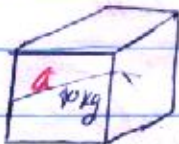

میان اقسام یک منبع تغذیه می خواهیم:

قطعه ای که می خواهد در وسط منبذ شود

زیرا دلیل سطح بودن ط و انتقال حرارت

واحد تر بوده و زودتر انجماد می یابد

پس جامد شده و منبع تغذیه می خواهد در صورتی

که ط این گونه است.

سیالیت:

عبارت از توانایی و قابلیت و نیک کردن تمام قسمتهای قالب است سرعت پارزین

معین توسط فلز مذاب

پارامترها مؤثر در سیالیت:

1- دما با افزایش دما سیالیت زیاد شده و خواص نامطلوب دیگر را میزایداده می کند مانند

افزایش جذب گاز، افزایش انقباض و افزایش تلفات شارژ

2- ترکیب شیمیایی ترکیب شیمیایی به منظور باشد که اگر مثلاً آلیاژ نقطه ذوب کمتر

دارد بر روی آن واقع شود

3- کیفیت لیلده:

3- تنش سطحی و کشش سطحی \*

4- جنس قالب

5- میزان انتقال حرارت خود فلز مذاب

مثال: آلیاژ Al-Cu-Zn را می‌خواهیم به نسبتی از مواد: (5) سیل براساس 100 کیلوگرم

2	Al-Cu
	50
2	Al-Zn
	20
3	Al
0.5	Cu
2	Zn

نکته: اولویت انتخاب مواد شارژ:

1- برگشتی‌ها 2- هاردنرها 3- مواد خالص

30% نیاز

Al-Cu	Cu	
100	50	
%	4	$\Rightarrow 8 \text{ Al-Cu}$
Al-Zn	Zn	
100	20	$\Rightarrow \frac{20 \times 4}{2} = 40$
%	2	$\Rightarrow 10 - 2 = 8 \text{ Al}$

از 8 کیلو 4 کیلو Al است.

آلومینیوم وارد شده از هاردنرها  $4 + 8 = 12 \text{ Al}$   
 هاردنرها  $94 - 12 = 82$

100	102	$\rightarrow 8 \cdot 16 = 128$
8	%	$\rightarrow x = 8.16$
		Al-Cu 50
		Al-Zn 20
		آلومینیوم خالص 10
		82
		100

تلفات کربن حاصل کردن آن به عنوان میران  
 تلفات به صیقل‌دهی می‌کنند

### عملیات کیفی:

بال بردن کیفیت محصول، سیالیت، خواص، از بین بردن منابع آلودگی  
 تعریف: به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که در خلال ذوب و ریخته‌گری به منظور  
 بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی، متالورژیکی، و ریخته‌گری

### نوع عملیات کیفی:

از بین بردن شکر (حفره‌ها) بافت‌ساز - از بین بردن مک با گاززدایی - بال بردن خلوص مذاب


1- عملیات گاززدایی 2- عملیات آخال زدایی و اکسید زدایی 3- عملیات چاشنی زدایی

ناخالصی

عملیات گاز زدایی :

گازها در مذاب بصورت اتمی حل شده اند یعنی بصورت حلی می شود با این حال مشکلی نداریم زیرا وقتی مشکل داریم که بصورت حباب حل نشود و این در صورتی است که به حل نشود وقتی هم می شود که در حال انجماد و در درون قالب به هم می شود و حفزه ایجاد می شود که به آن مک گویند

- 1- سریع سرد کنیم
- 2- راه حل تصویر داریم که عملی نیست
- 2- خیلی آرام سرد کنیم

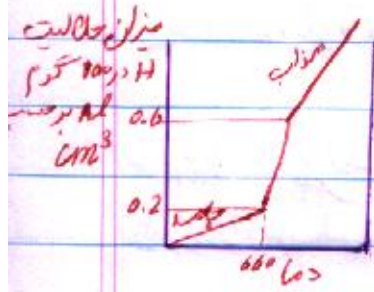

مذوب در رو بوی ما نشان می دهد بیشترین جذب گاز در حین ذوب شدن می باشد و هر چه دما بالاتر رود جذب گاز بیشتر می شود

نکته: در هنگام خارج شدن گازها (حفزه ها) از داخل مواد مشکلی ایجاد نمی شود



مثلاً حباب نمی تواند از میان تکه های پلاستیک بالا رفت و خارج شود و سیالیت لحظه به لحظه کم می شود مشکل بزرگتر که پیش می آید این است که به دلیل سنگین بودن حباب فلزات و خروج حباب کمی مشکل دارد.

نمونه های خروج گازها:

 
آروش دارم: الف) روغن کبریتی ب) روغن کبریتی ج) روغن کبریتی

لم گاز را با عنصر ترکیب و سپس خارج کنیم



سما عنصر که بیشتر از همه در صنعت مصرف می شوند: Fe و Cu و Al

این روغن ها (الف) از آن روغن است که باران زمان بیشتری هست، در عوض روغن ها که با آن کار می کنند و هم کنند و هم رانده آن کمتر دارد.

1- آلومینیم است که در حین فرسودگی هیدروژن جذب می شود و  $O_2$  جذب نمی شود و بر اجزای با گاز کلر خارج می شود.




 گاز کلر را اکثراً با قرص کلر وارد مذاب می کنیم (قرص در گازور) که رنگ آبی و قطر 5 cm و ارتفاع 1 cm دارد. برای گاز زدایی (هیدروژن زدایی) از گاز و استفاده می کنند. نکته مذاب 1 قرص می تواند

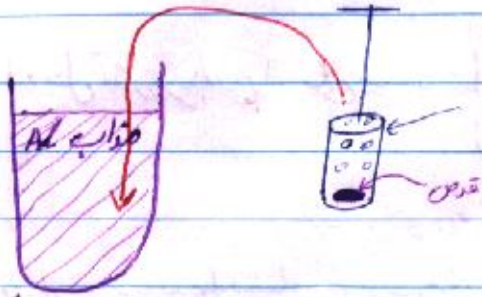

نمونه مصرف: آلومینیم دانست و آهن جذب قوطی سوراخ می شود قوطی را رنگ نوز می کنند تا دیگر ترکیب نشود.

2- Fe- آلومینیم است که در حین فرسودگی  $H_2$  و  $O_2$  را در نزد حلی جذب و اکسیدین را بر اجزای

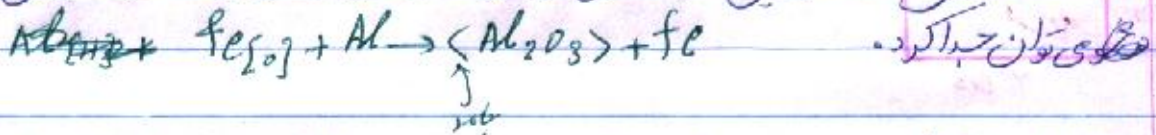


مقدار Al استفاده شده هم میزان 0.01 درصد وزن است. دستورالعمل و عملی در عمل هم میزان 0.05 تا 0.1 استفاده می شود. در مذاب های با وزن زیاد (0.05)

اگر Al جذب مذاب شود مقدار است 0.01 درصد است. میزان قیوی

همون که بر عمل یعنی توان 0.05 درصد وزنی Al آهن دیگر پس باید به سرانجام روشن ها در مکانی رود.

3- Cu در صن نیز هم اکسیدین و هم هیدروژن حلی می شود و در اجزای می توان خارج کرد.

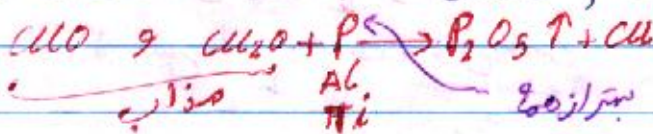


مذاب آلومینیم استرازه

ولی اگر هیدروژن حلی شده هم می توان آن را خارج کرد و مشکل ساز است مذاب این باید به دنبال روشن های با شیم که از جذب هیدروژن جلوگیری کنیم و برای جلوگیری از جذب هیدروژن اکسیدین می کنیم



5

- وخت گنگ (نوع مشتعلها)
1. دگير: نسبت هوا به سوخت بيتره باشد
  2. احتيائي: سوخت هوا
  3. خفني: هوا و سوخت مساوي باشد

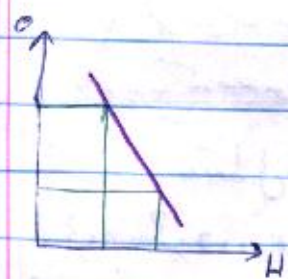

برای آلومینوم از سطل احتیائی استفاده می کنیم  
 زیرا اگر هیدروژن جذب شد آکسیژن جذب می شود و بالعکس

برای مس نیز به حالت تیور ۰.۵ تا ۰.۵۵ غفر افتادی شود.

غنیتر لغزیدن تکثیر غفر مس بر روی سطل مذاب برناب می شود. و اگر یک مقدار غفر جذب شد غنر حالت قبل را ندارد.

نکته: حیابها گاز در هنگام بالا آمدن در حالت مشتعل باقی می ماند و با خود مثل یک بادبازک بالای آوند

روش هاگرتنگی: که به نود بسته گاز زدایی یا گازهای اثر ۲ و ۳ گاز زدایی در حلال تقسیم می شوند با افزایش فشار داخل مذاب گازها خارج می شوند و با کاهش فشار داخل مذاب گازها جذب می شوند.  
 خوب خروج: (روش اول)



حیاب را به داخل مذاب از کف می دمیم

چون فشار مولکول  $H_2O_2$  و در داخل حیاب فن و مولکول  $H_2O$  صفر است پس در داخل حیاب رفت و آرام آرام به سطح مذاب آمده و خارج می شود و بی برگشتن  $H_2O$  خارج می شود.  
 گاز زدایی در حلال:


آخال زدایی: کلیه ناخالصیهای که ترکیبات فلزی و غیر فلزی داشته باشند و در فلز مذاب بوجود می آید متاعل اکسیدها و سیولفیدها و نیتریدها و ...

ناخالصیها همیشه هم مضر نیست و بعضی اوقات مراکز جواز زنی را بیشتر می کند بنابراین مقدار دانه ها بیشتر و دانه ها نیز تری می شود. مانند TIC و MnS و  $H_2O$

## انواع آخال ها

آخال ها به آروسی بوجود می آید: ۱- صلابتی  
 ناخالصی هایی که از پیرومن و آرومذاب را  
 می شود مانند مس (در قالب مس) سر باره و  
 ۲- ترکیبی واکنش های داخل قالب و  
 که از ترکیب عناصر داخل قالب بوجود  
 می آید که معمولاً ریز است  
 مانند  $MgS$  و  $MnS$  و  $Al_2O_3$  و غیره هستند.

تک: تشکیل ناخالصیها خصوصاً ناخالصی ترکیبی باید به طبقه منتهی یا جدول ریچاردسون انجام شود. (که ام واکنش زودتر انجام می شود بترتیب  $Al_2O_3$ )

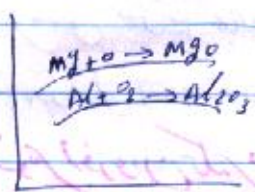

## منابع ورود آخال:

- مواد شارژ (آهن زنگ زده، صن سبز شده و...)
- انزله ی مواد شارژ (هر چه قطعات ریزتر باشد سطح آن بیشتر است و در پی آن ناخالصی بیشتر ممکن است داشته باشد) (اکسید سطح)
- ترتیب شارژ دهی: به ترتیب افزودن مواد مذاب به ترتیب
- هم زدن مذاب:
- محیط کوره:
- دما زوب: هر چه دما بالا تر رود جذب گازها بیشتر است پس دما باید به اندازه کافی دما زوب فلز برسد و دیگر پاک نشود

## ۷- وسایل و تجهیزات ذوب:

- نوع قالب: آلیاژ، فولاد، مس، آلومینیم، ...
- سیستم راه گاهی: ...


حال برای رهایی از دست آخال ها که وارد شده به مذاب اینگونه عمل می کنیم:

- ۱- قلیتر نشیوز: که راه گرانی است و مقرون به صرفه نیست
- ۲- فلاکس ها (مواد پوششی): یعنی سنگ زور سطح مذاب بریزیم که آخال ها و ناخالصیها وارد نشود. که به دو دسته الف - پوششی و ب - تمیزکننده تقسیم می شود.  
 زور سطح شارژ و زور قرار می گیرد و مانع دخول ناخالصیها می گردد. مثلاً برای  $Al$  پودر کالورال استفاده می کنند یا برای  $Ca$  پودر آلکال استفاده می شود.  
 واکنش داده و آنرا را بصورت نشاور زور سطح مذاب می آورد. (زور سر باره می آید)

6

دینی گنگر

نکته: از مشخصات محدود فلک کسپهای توان به ندانستن میل ترکیب به مزایب و همچنین به مزایب اشاره کرد. همچنین وزن مخصوص آن از مزایب کمتر است و احتمال دارد نقطه ذوبی کمتر از مزایب دارد.

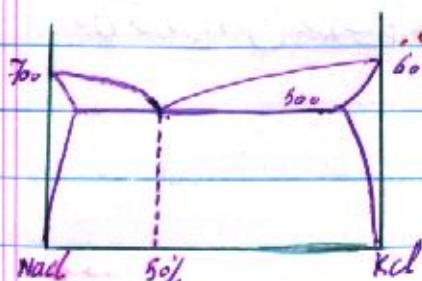

که این نکات در مورد تمیز کنند ها هم صادق است.

### عملیات جوانزایی:

افزودن مواد به ذوب در حین نیل بدانها ریزتر. همما فلور کسپ دانیم که در حال انجام هسته های اولیه یا از خود مزایب بوجود می آید که تمام هسته های خود معروف است و یا جوانها را غیر خود را اصل جوانها را به ذوب افزوده می کنند. این جوانزایی که به مزایب افزوده می شوند باید دارای خصوصیت زیر باشند:

1- نقطه ذوب بالایی داشته باشند. 2- Wet ability آن بالا باشد.

3- از نظر ساختار فیزیکی به فلز پایه باشند و این را مستحق عمل زمان جوانزایی و در نهایت جوانزایی و اندازه جوانزایی و مقدار جوانزایی و نحوه خیس جوانزایی در داخل مزایب از پارامترهایی است که دست به آن ضرور است. یکی از مزایب مهم جوانزایی این است که با ریز شدن جوانزایی خواص مکانیکی کیفیت بهتر پیدا می کنند.

### حین ذوب جوانزایی برای Al:

تیانشوم یا TiC و اخیراً استرانسیم Sr

برای Al

بهترین جوانزایی Fe است.

برای چدن:


فروسلیسیم خورد شده در اندازه 1 تا 2 میلیمتر به میزان 0.3 تا 0.5 درصد وزن

برای فولادها:

تیانشوم و بور

تغذیه  
 جامد  
 خنجر - تغذیه (خوراکی) ← عمل تغذیه  
 ← ایجاد تغذیه  
 ← انواع تغذیه ← بست (کور) (جانبی) ← باز

باز  
 عمل قرار دادن تغذیه : محصول در بال و در نفیم ترین جا که عطف (چون آخرین عملی است که باید بود)

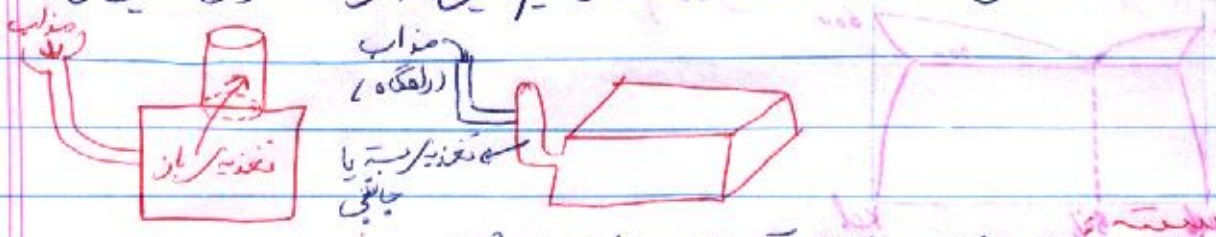

در کنار قلع با سید و با بالی آن تمس ذات است  
 چرا در مورد راهگاه و از بال آن نیست؟ چون مذاب باید به آرامی وارد قالب شود  
 و با هوا ترکیب نمود (قطعات کوچک اکثر تغذیه نمی خواهد)

عناصر باز:

- 1- گازها بر راحتی از داخل قالب خارج شده ولی در بسته می شود
  - 2- در باز راندمان کم است ولی در بسته بیشتر است
  - 3- در باز کنترل ذوب بال تر و بهتر است ولی در بسته کنترل مشکل است
- مغایب بسته : گازها به راحتی خارج نمی شوند و مگر استفاده از هوا کش


تکته  
 در یک جمع مینگر تغذیه کور اگر بتوانیم یک انجا که جت دارد داشته باشیم بهتر است  
 \* انجا که جت در آن است که از جداره قالب شروع شود تا به منقلب قطع  
 قطع می شود و بنابراین تغذیه را در آن عمل نفیم می توانیم اعمال کنیم \*

7

### دیفندر گذار

در مقابل انجماد جهت دار ما انجماد همه جانبه داریم  
تعریف: انجمادهایی است که در آن دما در تمام جهات یکسان است یا این آهسته و انجماد ناگهانی است.

ما با سرد گذار در انجماد همه جانبه (عیب آن این است که کشیدگی دارد یک نقطه خاص متمرکز نیست بدلیل همه جانبه بودن انجماد و با سرد گذار می توان این مشکل را حل نمود

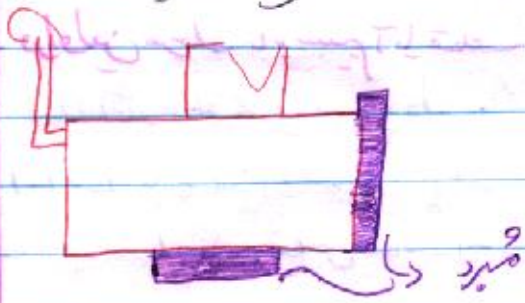


در کتاب ها به انجماد جهت دار، پوسته ای گویند.  
همه جانبه، خمیر گویند.

نکته: اگر ما در انجماد پوسته ای بودیم اطرافمان بیشتر و جهت دار کردن بهتر انجماد به سمت تقویم از سرد نیز بهره ببریم



دامنه انجماد منطقه ای است که مایع و مذاب با هم مخلوطند  
حال هر چه دامنه انجماد ما بیشتر باشد (فاصله  $L$  کمتر باشد) انجماد ما خمیر تر است (50C به بعد [فاصله  $L$   $T_2$ ])  
و هر چه دامنه انجماد ما کمتر باشد انجماد ما بیشتر است (50C به پایین پوسته ای تر)

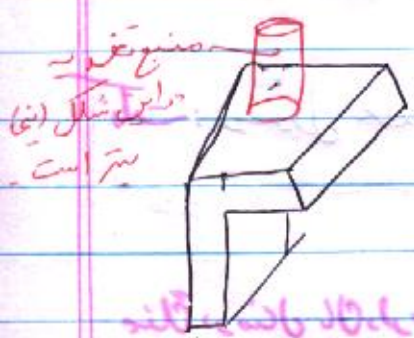

Equations and notes in pink:

$$m_1 = \frac{p}{4} = p = \frac{p}{4} = \frac{p}{4} = \frac{p}{4}$$
$$m_2 = \frac{p}{4} = p = \frac{p}{4} = \frac{p}{4} = \frac{p}{4}$$

و با  $m_1 = \frac{p}{4} = p = \frac{p}{4} = \frac{p}{4} = \frac{p}{4}$

ابعاد تغذیه به 3 روش زیر تقسیم بندی می شود:

1- روش جدول 2- روش راندمان 3- روش ضریب شکل


در این درس ما در باره روش جدول بحث می کنیم

در ریخته گری ما جدول حجمی (حجم - سطح) و جدول سطحی (سطح - حجم) داریم

$\frac{V}{A}$  مربوط به سوختن  $\frac{A}{V}$  مربوط به برکت گریز

در اولین مرحله باید ببینیم آیا قطعه تغذیه می تواند یازد.

مثلاً اگر قطعه روی پروراداند؟

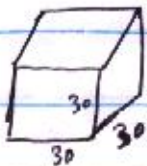

1- ابتدا باید حجم را حساب کنیم.  $V = (30)^3 = 27000 \text{ cm}^3$

2- بعد سطحی که در تماس با ماسه است و انتقال حرارت دارد را پیدا کنیم


$A = 6a^2 = 6 \times 30^2 = 5400 \text{ cm}^2$

3- حال جدول را پیدا می کنیم (جدول را با  $M_c$  نشان می دهند)

$M_c = \frac{27000}{5400} = 5$

حالت اگر  $M \geq 1$  باشد تغذیه می تواند و اگر  $M < 1$  باشد تغذیه نمی تواند

یعنی تغذیه

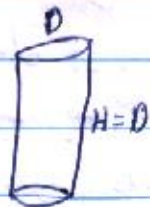

در استوانه رو برو  $M_r$  عبارتند از:

$$M_r = \frac{\frac{\pi D^2}{4} \times D}{\pi D \times D + \frac{2\pi D^2}{4}} = \frac{1.5 D}{7}$$

و اگر آسفل با  $M$  پایین نباشد:  $M_r = \frac{D}{4}$

نکته: جدول تغذیه باید از جدول قطعه بیشتر باشد بزرگتر از 5 بیشتر باشد

تأثیر از قطعه منفه گردد. و نسبت بزرگ بودن آن:  $M_r = 1.2 M_c$

مثلاً در مثال بالا داریم:  $M_r = 5 \text{ cm}$   $M_r = 1.2 \times 5 = 6 \text{ cm}$

حالت داریم:

$M_r = \frac{D}{4} \Rightarrow 6 = \frac{D}{4} \Rightarrow D = 24 \text{ cm} \Rightarrow H = 24 \text{ cm}$

8

رنگین کبر

مثال استوانه‌ای به قطر 20cm و ارتفاع 40cm اجزا، تعیین آن را می‌سازد؟

$$M_z = \frac{\pi \cdot 20^2 \cdot 40}{4} = 4$$

$$2 \times \frac{\pi \cdot 20^2}{4} + 20 \pi \cdot 40$$

$$M_r = 1.2 \cdot 4 = 4.8 \rightarrow 4.8 = \frac{D}{4} \rightarrow D = 19.2 \text{ cm}$$



تعیین آن را می‌سازد؟  
 20cm  
 40cm  
 1.2  
 4.8  
 19.2cm



که در آن:  $\rightarrow$  تنگ ترین محل بر سیسهم راه های  
 $A_c$ : مساحت مقطع تنگ  $cm^2$


$U$ : حجم مذاب عبور کرده از سطح مقطع تنگ  $cm^3$

$\mu$ : ضریب چسبندگی و بدون واحد  $\downarrow$  بین  $(0.6-0.8)$


$T$ : زمان بارر میرسد  $(0.6-0.8)$   
 $g$ : شتاب ثقل  $980 \frac{cm}{s^2}$   
 $h_c$ : ارتفاع موکد تغذیه  $cm$

$$A_c = \frac{U}{\mu T \sqrt{2gh_c}}$$


رابطه تجربی  $T = 1.2 \sqrt[3]{W}$  (۱۲)

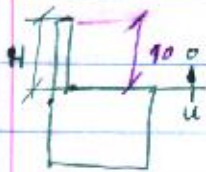

$\leftarrow h_c = H$  به عنوان مثال

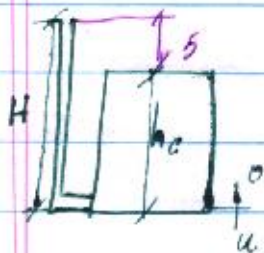

$$\leftarrow h_c = H - \frac{h_c}{2}$$

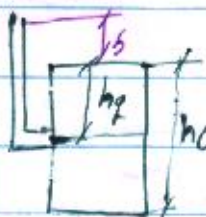

$$\leftarrow h_c = H - \frac{h_c^2}{2h_c}$$



9

10020

ریختن گکر

مثال: ملکی به ابعاد  $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}$  داریم با فرض اینکه تغیر نخواهد، اگر فزین ریختن گکر را  $0.6$  در نظر بگیریم ی سبب تغایب ابعاد سیستم راهگامی را اگر نسبت  $3:2:1$  باشد  $\rho = 7.8 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$  وزن مخصوص چدن

$$T = 1.2 \sqrt[3]{7.8 \times 1000} = 2.38 \quad \rho = \frac{m}{V}$$


$$\rightarrow T \approx 5 \text{ s}$$

$$A_c = \frac{1000}{0.6 \times 5 \sqrt{2 \times 980 \times 10}} = 2.3 \text{ cm}^2 \approx 2.5$$

در این  $\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$  است  $\rightarrow 9.80$

حالا زمان کمتر از  $5 \text{ s}$  داریم و با فرض قبول جوابه کمتر بگیریم به بر این  $T = 5 \text{ s}$  می کنیم

حال چون سیستم  $3:2:1$  است

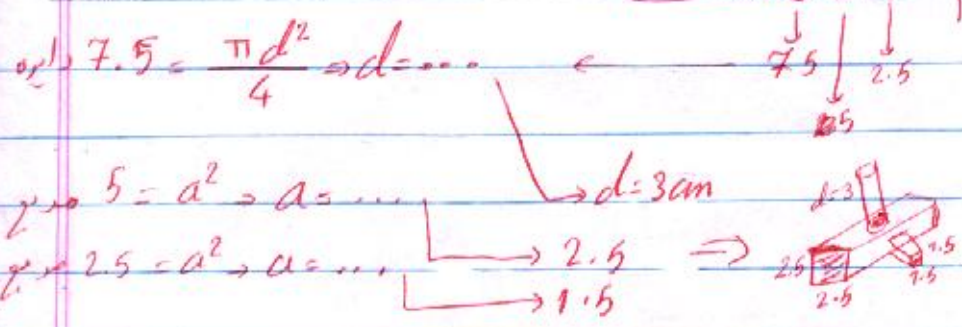

$$7.5 = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow d = \dots$$

$$5 = a^2 \Rightarrow a = \dots \rightarrow d = 3 \text{ cm}$$

$$2.5 = a^2 \Rightarrow a = \dots \rightarrow 2.5$$

$$\rightarrow 1.5$$

مثال: قطعه در ابعاد  $30 \times 30 \times 80 \text{ cm}$  از آلومینیم با وزن مخصوص  $2.7$  با نسبت سیستم راهگامی  $1:2:2$  و با فرض ریختن گکر  $0.6$ ، اگر نصف قطعه در درجه زیر و نصف دیگر آن در درجه روی قالب ریخته شود و با نسبت ابعاد سیستم راهگامی و تغیر  $3:2:1$  گذاریم؛ اگر نخواهیم دوراهگامه فرعی داشت با تقسیم سطح مقطع می باید نصف شود

$$T = 1.2 \sqrt[3]{2.7 \times 1000} = 1.2 \times 13.9 = 16.68$$


$$\rightarrow T = 1.2 \sqrt[3]{\left(\frac{2.7 \times 30^3}{1000}\right) + \left(\frac{6\pi \cdot 24^2 + 30^2}{1000}\right)} \approx 9$$

$$A_c = \frac{27000}{0.6 \times 16.68 \times \sqrt{2 \times 980 \times 12.5}}$$

$$\rightarrow A_c = \frac{6\pi \times 24^2 + 30^2}{0.6 \times 9 \times \sqrt{2 \times 980 \times 12.5}} = 7 = 5$$

$$h = 15 + 5 = 20$$

$$h_e = 5 + 15 - \frac{15}{2 \times 30}$$

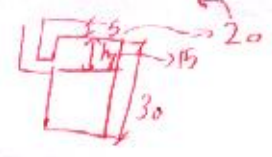

$$M_c = \frac{30 \times 30 \times 30}{(30)^2 + 6} = 5$$

$$V_r = \frac{\pi \cdot (24)^2}{4} \times 24 = 6\pi(24)^2$$

$$M_r = 6\pi \times 24^2 \times 2.7$$

$$y = 5 \Rightarrow \begin{matrix} 1 & 2 & 2 \\ \frac{1}{5} & 10 & 10 \end{matrix}$$

$$A_s = \frac{\pi d^2}{4} = 5 \Rightarrow d = \sqrt{20}$$

$$A_r = \frac{a^2}{1} = 10 \Rightarrow a = \sqrt{10}$$

$$A_z = a^2 = 10 \Rightarrow a = \sqrt{10}$$