

به نام خدا

# فرآیند ساخت سرامیک‌ها (۲)

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

# انواع محصولات قابل حصول از طریق فرایند پودر

- 1) الکترونیک: پایه ها، package ها، خازن ها، عایق ها، مقاومت ها، الکترودها، مغناطیس موتور، عایق شمع اتومبیل و ...
- 2) مواد پیشرفته سازه ای: ابزار آلات برشی ، اجزایی موتور، پوشش‌های مقاوم، پروتز‌های دندان و اورتوپدی
- 3) اجزایی مورد استفاده در فرایندهای شیمیایی: واسطه های تبادل کاتیونی، پایه کاتالیستی، فیلتر گاز و مایع
- 4) دیر گذازها: آستر کوره ها، عایقهای حرارتی، ابزار آلات کوره در رکوپراتور، بوته ها، المنتها و ...
- 5) مواد ساختمانی: کاشی، سیمان، بتن و محصولات سفالینه رسمی

6) محصولات خانگی: پخت و پز، انواع چینی ها و ...

ceramic.blog.ir

# خواص سرامیکها تابع عواملی است

1- ترکیب شیمیایی (بسیار متنوع)

اکسیدی                          غیراکسیدی

2) نوع پیوند و ساختار اتمی

این عامل تابع ریز ساختار ، اندازه ها و توزیع آنها ، مرزدانه ، نوع تخلخلها که اگر بدقت کنترل شوند

و بالاگه تخصصی مهندسی سرامیک

خواص مواد کنترل و تکرار پذیر می شود

ceramic.blog.ir

این ویژگی ها در سرامیکها تابع کنترل مواد و فرایند ساخت است که منجر به حداقل عیوب می شود.

مخلوط سازی با دست ، ساخت با دست ، ریخته گری و تراشکاری با 5000BC 5000BC بر می گردد.

اولین روش ماشینی چرخ کوزه گری بود که به 3500BC 3500BC بر می گردد. و بتدريج روش‌های پيشرفته تر شدند همانند پرس و

پخت در کوره فردی آلمانی به نام Fredrich Bottger در 1708 اولین پرسلان را ساخت پيشرفتهای قرن 18

عبارةت بود از ریخته گری در قالب‌های متخلخل و به دنبال آن اکستروژن اضافه شد.

در قرن 19 فرایند مخلوط سازی ماشینی شده و فيلتر پرس و پرس خشک ابداع شدند.

سرانجام در نیمه قرن 20 پيشرفتهای اساسی در سنتز ، روش های شناخت و فرایندهای شکل دهی محصولات سرامیکی

ceramic.blog.ir

انجام گرفت.

# روش‌های شکل دهنده



و بلاک تجهیزات مهندسی سرامیک

ceramicblog.ir

حمام مذاب قلع

پرس (قطعاتی که قطر دهانه مساوی یا بزرگتر از پایین است مانند لیوان)

پرس و دمش (قطدرهای کوچک است مثل بطری)

رولر پرس (شیشه جام)

- روش‌های شکل دهنده شیشه‌ها

Sol -jel , pvd, cvd , coating , -Pressure casting - Tapcasting      روش های خاص

همه قطعات سرامیکی نیاز به شکل دارند به غیر از:

کلینکر و سیمان و گچ ، جرمهاي نسور

سنти : تهیه آجر کی از قالب چوبی

روش های شکل دادن بر اساس نوع سرامیکها

متداول: دوغابی - اکسیترود - پرس

پیشرفته: PVD, CDV, Tap casting, Hp-HIP

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

# شکل دادن دوغایی یا ریخته گری دوغایی Slip Casting

خط تولید روش دوغایی:

ماده اولیه را یک بدنه سه جزئی **thriaxial bodies** فرض می کنیم.

مهمنترین عنصر مزاحم آب است. در مرحله خشک کن حذف می شود.

دلایل استفاده از آب

(1) در دسترس بودن

(2) وفور

(3) ارزانی نسبی

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir


# شکل دادن دوغابی یا ریخته گری دوغابی Slip Casting - ادامه


شکل دادن دوغابی یا ریخته گری دوغابی

خط تولید روش دوغابی:

ماده اولیه را یک بدن سه جزئی


thriaxial bodies فرض می کنیم.

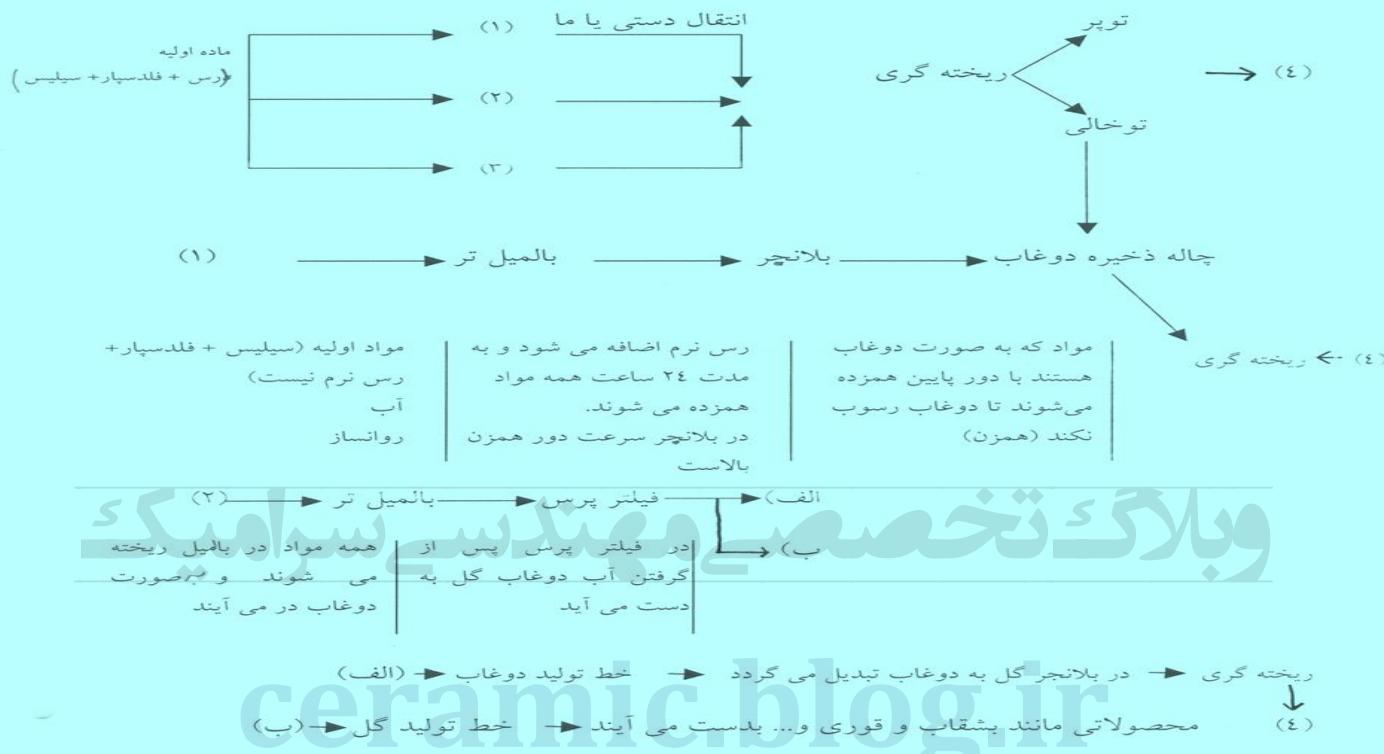

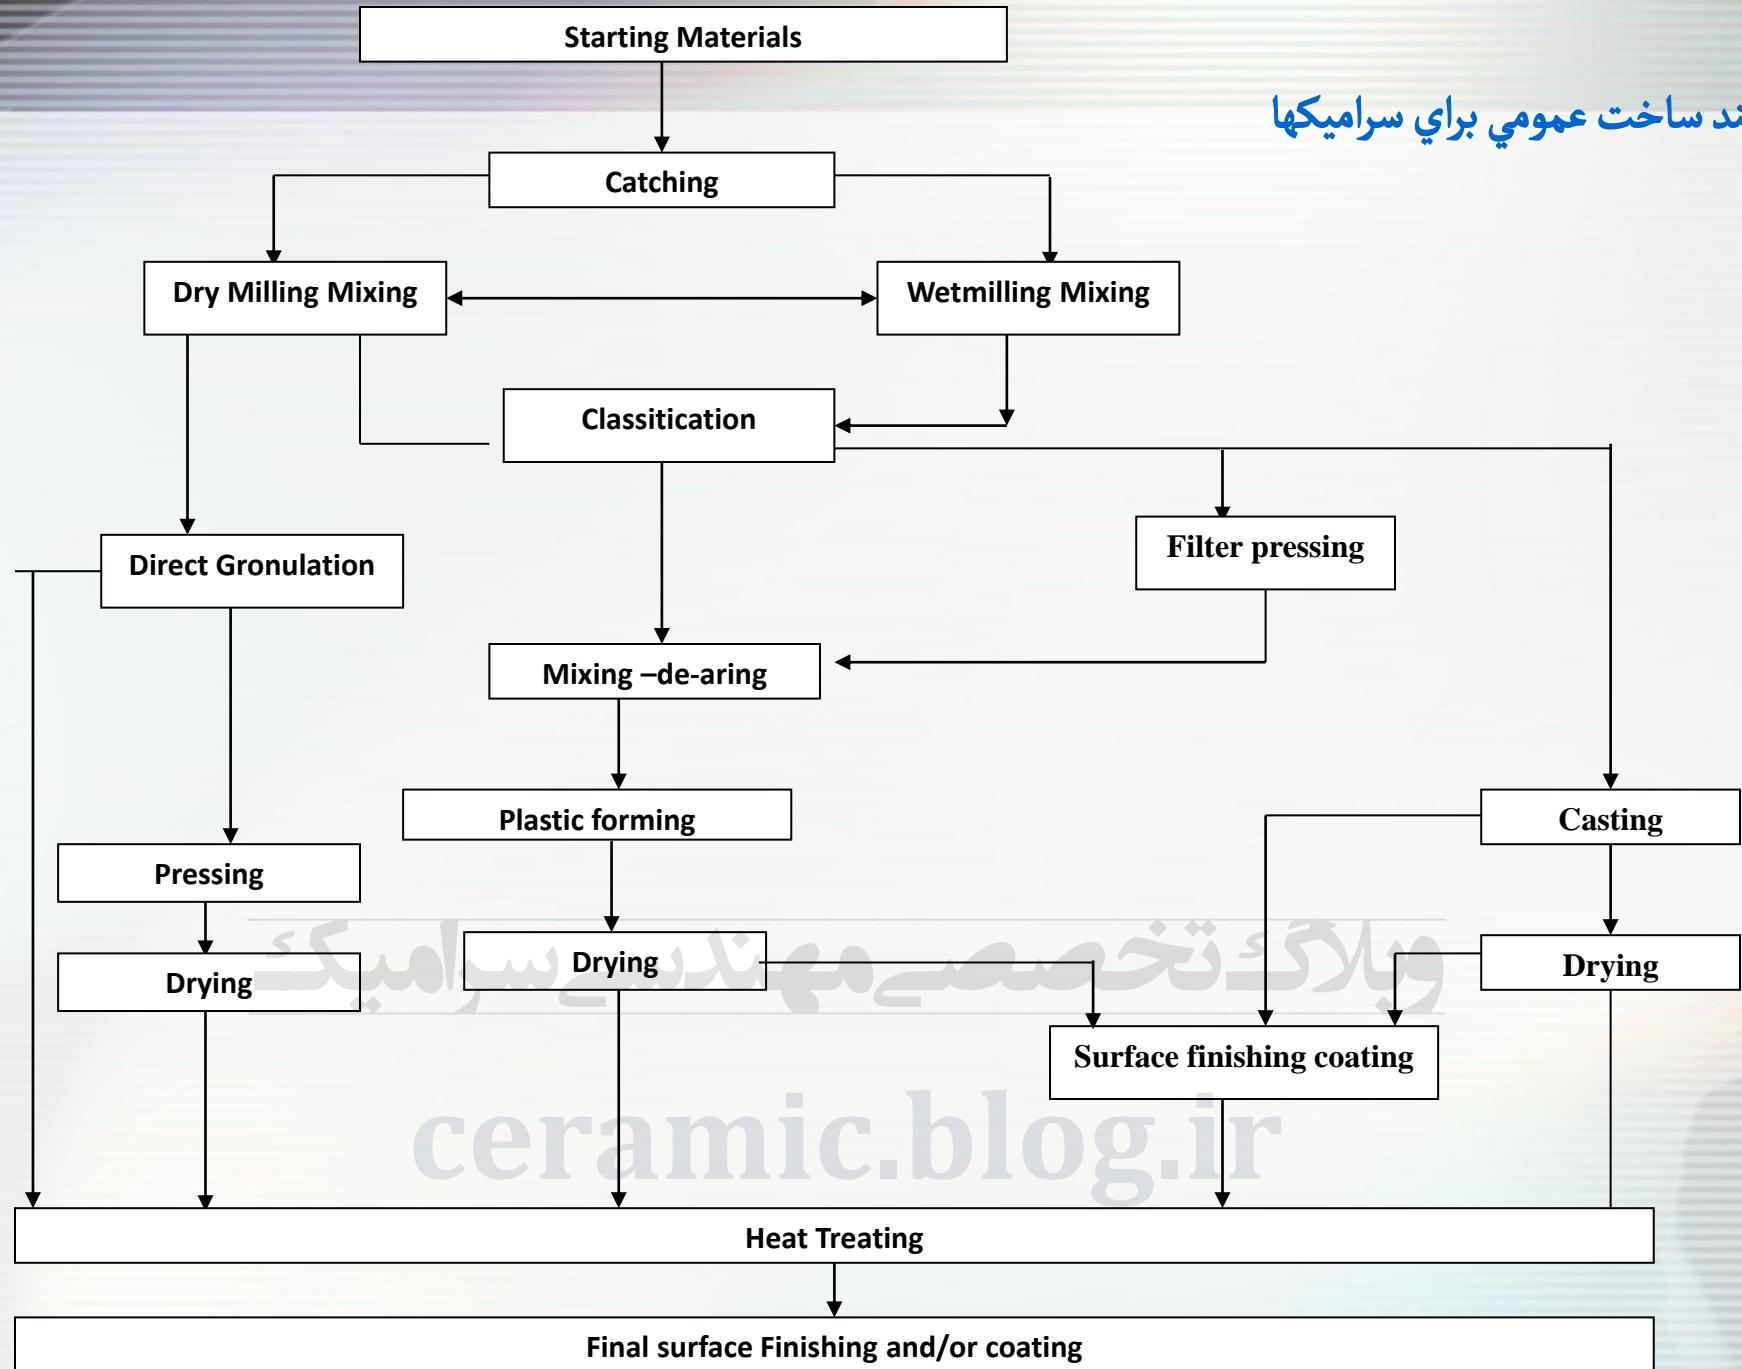


ceramic.blog.ir

# معرفی برخی از دستگاههای مورد استفاده در یک کارخانه سرامیک

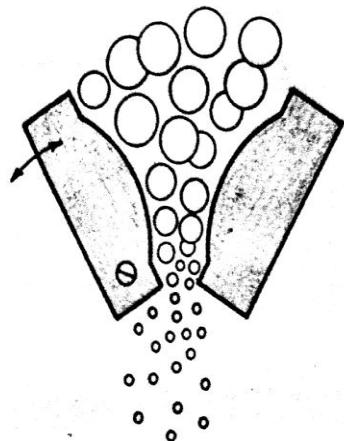

Jaw Crusher

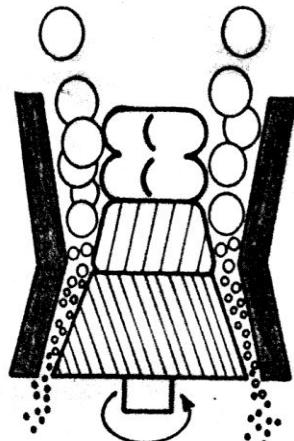

Rotary Crusher

jow crusher  
فکی

خرد کن یا سنگ شکن

ویراتوری

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ball mill  
بالمیل

Mill-grinder  
آسیاب

jar mill  
جارمیل

ceramic blog.ir

### بالمیل :

بالمیل با نیروی موتور می چرخد و جنس آن فلزی است

سنگهای سیلیس طبیعی چینی سخت آلومینا سنگ سیلیسی از جنس فلینت صنعت سیمان : فولادی	گلوله	سنگهای سیلیس طبیعی چینی سخت آلومینا لاستیک فشرده	آستر
---	-------	---	------

## جارمیل:

جارمیل با نیروی غلتک می چرخد و جنس آن سرامیکی است.

ceramic.blog.ir

## Filter press فیلتر پرس


عمدتاً صفحات آلومینیومی که بین صفحات آلومینیومی اکسید برزنی قرار دارد. مجموعه از ابتدا تا انتهای وسط صفحه ها با کانالهایی به هم مربوطند. تمام صفحات به صورت مکانیکی یا دستی حرکت می کنند. دوغاب توسط یک پمپ با فشار  $1\text{bar} = 1.2\text{atm}$  وارد مجموعه می شود. و در کیسه ها نفوذ می کند روزنه های برزنی طوری است که ذرات گل گیر کرده و فقط آب خارج می شود. با گذشت زمان ما بین جداره ها و صفحه ها پر از گل می شود.

- بعضها در دوغابها افزودنی (بایندرها) بعنوان سیمان هیدرولیک عمل می کنند که یک باند فعال واکنشی ایجاد می کند یا بایندری که بشکل ژل ممکن است در قالب ریخته شود و در آستر کوره یا قالبهای دندان پزشکی به کار می رود

- در فرایندهای gunning برای جرم های ریخته گری یک بایندر چسبیده با آب مخلوط شده و از طریق یک لوله یا کanal بر روی ماده مورد نظر بصورت پوشش یا آستر دیر گداز استفاده می شود.

# و بلاک تخصصی مهندس سرامیک

ceramic.blog.ir

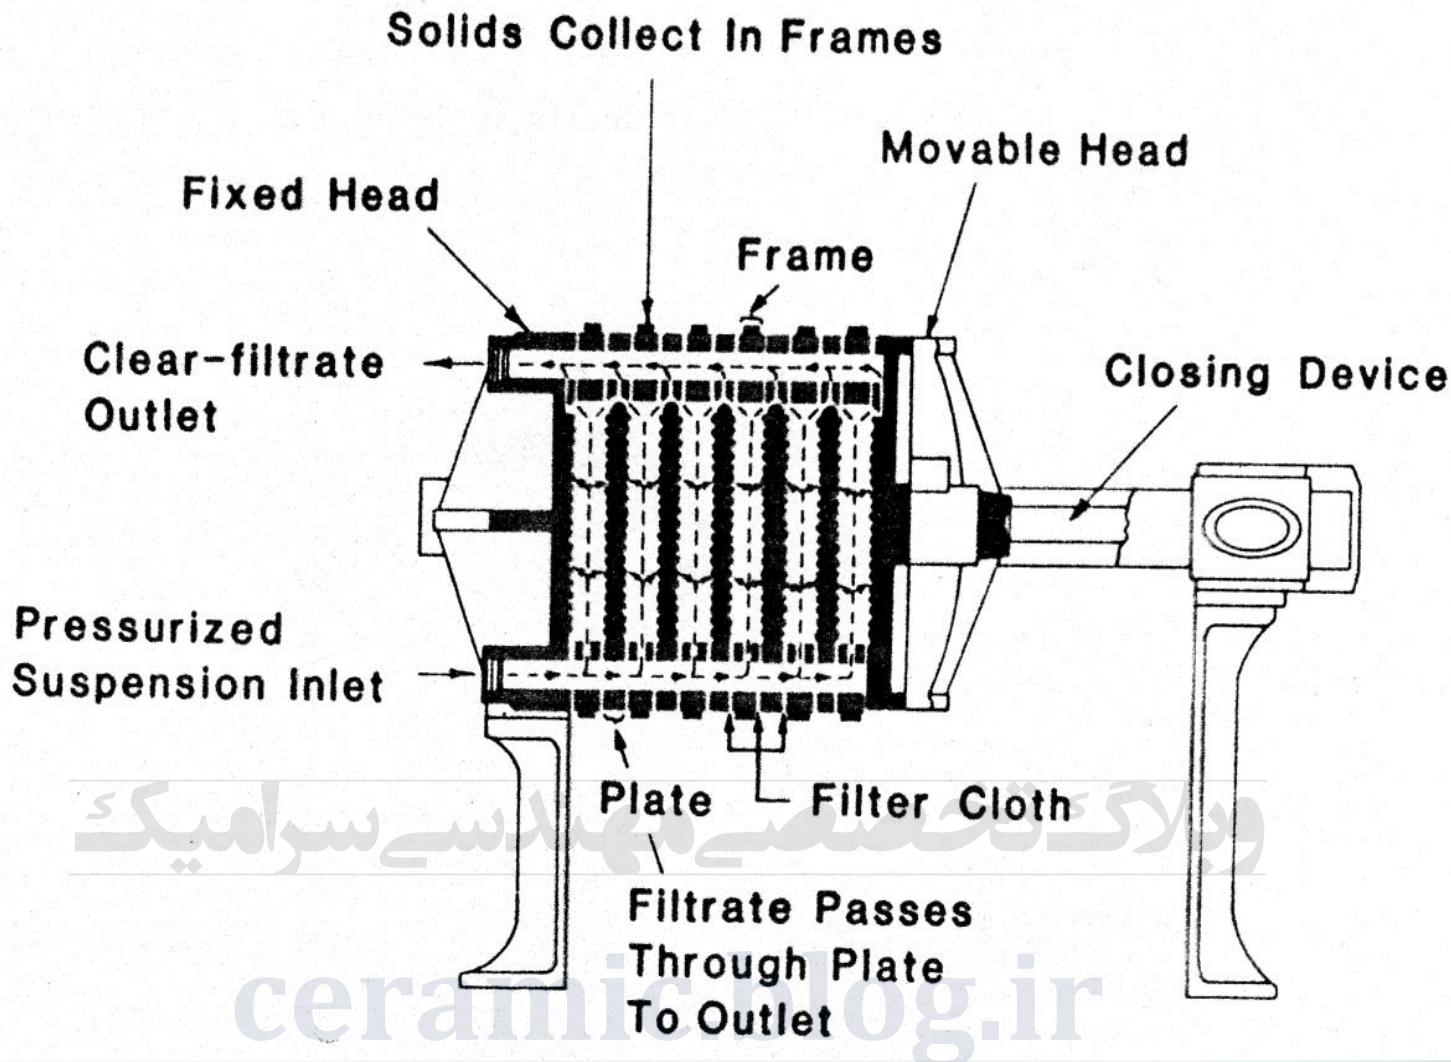

ceramicblog.ir

پارامترهایی که باید کنترل کرد.

1) رفتار رئولوژی دوغاب در حین پر کردن قالب

2) سرعت ریخته گری

3) دانسیته دوغاب

4) تنش تسلیم

5) رئولوژی دوغاب پس ماند

6) انقباض قطعه و جداسازی از قالب

7) استحکام و پلاستیسیته قطعه در حین نصف ملحقات و تمیز کاری سطح

عموماً رفتار پرودوپلاستیک (با افزایش سرعت بررشی، ویسکوزیته ظاهري کم می شود) و  $\delta$  کم برای پمپ کردن راحت و پر کردن مناسب قالب و حباب زدایی موردنظر می باشد.

$$\begin{cases} \eta < 2000 \text{ mpa.s} \\ \frac{\partial r}{\partial t} = 1 - 101 / \text{sec} \end{cases}$$

# ریخته گری در قالب نفوذ پذیر - ادامه

White ware		دوغاب دیر گذاز	
ماده	پودر Vol	ماده	Vol
غیر پلاستیک	25-30	$Al_2O_3$	40-50
رس	15-25	Ballclay	0-10
آب	45-60	آب	50-60
	% افزودنی Wt	$NH_4$ Polyacrylate	5/0-2
Na lignosulfonate	<0.5	$Mg So_4$	0-1/0
$Caco_3$	<0.1	$NH_4$ alginate carboxy methyl cellulose methyl hydroxyethyl cellulose 0 – 0.5	
$Baco_3$	<0.1		
clay	<1Mm		

## ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- ادامه

- دوغاب به داخل قالب نفوذ پذیر با شکل مشخص ریخته یا پمپ می شود. دراثر مکش لوله های مویین و فیلتراسیون توده جامدی ایجاد می شود.
- (تشکیل جداره) و قطعه خام حاصل می شود. پس از تشکیل جداره اگر مواد دوغاب اضافی بیرون ریخته شود و ریخته گری تو خالی نام دارد و اگر دوغاب اضافی بیرون ریخته شود ریخته گری توپر نام دارد.

### □ انواع ریخته گری:

- ریخته گری تو خالی : Slip casting

- چینی بهداشتی ، قوری ، قندان ، پارچ ، نمکدان ، بوته و ...

- ریخته گری توپر : solid Casting

- در قوری ، در قندان ، مجسمه های چینی ،

## و بلاک تخصصی مهندسی سرامیک

- حالات مختلف فرایند:

- بدون فشار (صرفاً ریختن)

ceramic.blog.ir

- با فشار pressure casting

- خلاء vaccum assisted casting

- سانتری فیوز Centrifugal pressure

## ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- ادامه

■ موارد کاربرد ریخته گری :

در قوری ، در قندان ، مجسمه های چینی ،

شکلهای پیچیده در محصولات پرسلانی ، مظروف یا آزمایشگاهی

محصولات قابل حصول دیرگذارها متراکم با شکل پیچیده یا وزن زیاد

چینی های ظریف سنتی و به طور کلی dinner ware

• مزایا:

1. در این روش افزودنی ها و آلگومره های پودری زیر میکرون به راحتی در دوغاب کنترل می شود

2. شکلهای پیچیده - سرامیکها مدرن اکسیدی و غیر اکسیدی - چینی ها و دیرگذارها از این روش بدست می آیند

ceramic.blog.ir

3. قیمت نسبی پایین

• معایب:

(1) استحکام کم (2) تراکم پایین (3) مصرف آب زیاد (4) مصرف انرژی حرارتی بالا

## ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- ادامه

ویژگی های دوغاب خوب:

- (1) ویسکوزیته مناسب
- (2) خیلی تیکسوتروپ نباشد
- (3) اگر با میله همزده شود بعد از همزدن بلافاصله شیارهای پر شود و ریزش دوغاب پیوسته باشد

چرا جداره تشکیل می گردد؟

دلایل تشکیل جداره:

- 1- مکش لوله های موین موجود در قالب گچی
- 2- یون  $\text{Ca}^{2+}$  که از حل گچ قالب در آب موارد دوغاب شده و چون فلوکولانت یا منعقد کننده است سبب تشکیل جداره میشود

ceramic.blog.ir

# ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- ادامه

عوامل موثر در ضخامت جداره تشکیل شده (سرعت ریخته گری)

1) شعاع لوله های موبین (سرعت عبور آب از لایه تشکیل شده)

کشش سطحی

قدرت مکش

2: شعاع لوله های موبین

2) نوع دی فلوکولانت

3) نسبت گچ به آب که بر میزان تخلخل و میزان انحلال بیشتر  $\text{Ca}^{2+}$  موثر است .

4) نوع ترکننده ها

ذرات برای کمتر کردن سطح انرژی خود تغییر شکل می دهند اگر سطح راتر نکنند کروی می شود

5) نوع آب ، سختی ، املاح در انحلال نمکها و یا ترکردن موثر است.

- آب تصفیه شده هدایت ویژه آن 5 است که با افزایش خلوص به 1 می رسد.


- افزایش دما ( $20-20^{\circ}\text{C}$ ) در ویسکوزیته تغییرات شدیدی ایجاد می کند.

6) نسبت رسا به آب

7) اندازه ذرات

تغییرگذید در ویسکوزیته

8) افزایش دما 20-50

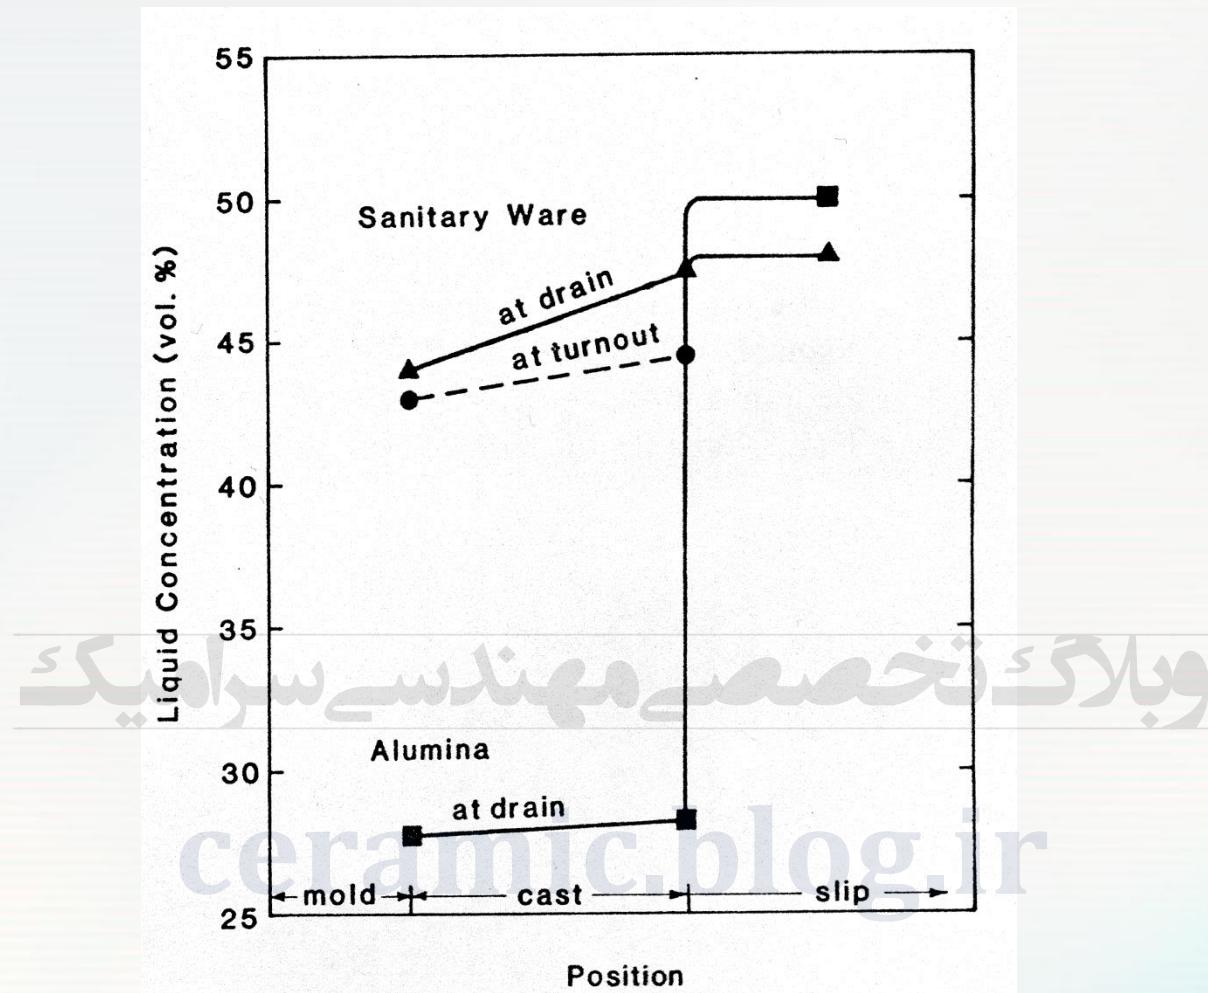

- سرعت ریخته گری دوغابی که دوجزئی دوفلوكوله شده ، بالاست.

- اختلاف رطوبت Slip و cast ناچیز است.

- برای آلمینیایی که خوب دفلوکوله شده سرعت ریخته گری پایین است و میزان مایع دوغاب و ریخته گری شده زیاد است.

رفتار .. پزودوپلاستیک و تیکسوترب است

در مراحل اولیه ریخته گری پس از حذف جزئی آب ، ژلاسیون بیشتر شده و افزایش می یابد

اگلمره های دوغابهایی که بطور جزئی پایدار شده باید از لحاظ درصد جامد و اندازه ذره کنترل شود.

## و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

خواص مواد اولیه مصرفی

ceramic.blogir

میزان کلوئیدی

تشکیل بدنه تابع

فلوکولاسیون ناشی از افزودنی های شیمیائی

## زمان ریخته گری

- باید بالانسی میان شکل پذیری ، دانسیته و پلاستیسیته برای قطعات حین جابجایی ، خشک و پرداخت کاری وجود داشته باشد.
- انتخاب توزیع دانه بندی مناسب و مایع مصرفی میزان تنش و اعوجاج را در خشک و پخت کم می کند .
- دوغابهایی که خیلی کم روانسازی شده اند مجهر به الگومره های درست تر و متخلخل تر در دوغاب شده و قطعه ریخته گری شده متخلخل و همراه با تخلخل های بزرگ تر می شود.

## دی فلوکولانت ها و کوآگولانتها

دی فلوکولانت:

پخش ذرات توسط یک افروزنی که روی ذرات جذب شده و نیروی دافعه را افزایش داده یا از نظر جایگزینی اتمی باعث جلوگیری از تجمع ذرات

شود. دی فلوکولاسیون است و افروزنی مذکور فلوکولانت است.

کوآگولانت:

حالت ضعیفتر ، الکترولیت ساده که الگومره شدن را تشویق می کند و در  $25ml$  ممانعت فضایی strick hindering نداریم.

## رئولوژی

دارند و هر چه آب کمتر باشد این بر همکنش شدیدتر و پیچیده تر است. دانستن علم interaction علم تغییر فرم و جریان است. آب ذرات

رئولوژی در مورد طراحی پمپ ، انتخاب پمپ ، انتقال مایع یا سیال ، سایش و ترسابی یا خشکسابی (فلوکوله یا دفلکوله کدام بهتر است و...) مخلوط

کردن ، اسپت درایر و... اهمیت دارد

ویسکوزیمتر ریزشی

ویسکوزیمتر پیچشی

بررسی رئولوژی

ویسکوزیمتر چرخشی

ceramic.blog.ir

### افزودنیها

1- دی فلوکولانت ها و دلمه کننده ها

2- پسابها (binder): استحکام خام را افزایش می دهند

3- ترکننده ها wetting agent که را کاهش می دهد.

4- پلاستی سایزر :  $T_g$  بایندر یا دمای نرم شوندگی آن را کاهش میدهد

5- حباب زاها و حباب زداها: کف صابون حبا زا است

6- مواد ضد فساد شیمیایی (ضد باکتری)

7- کمک آسیابها (milling acid) که زمان آسیب را کاهش می دهند مثل آب

و بالاگه تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

## سرعت ریخته گری Slip casting Rate

سرعت ریخته گری یعنی میزان یا وزن جداره تشکیل شده در واحد زمان در زمانهای مختلف وزن قطعه یا ضخامت جداره تشکیل شده اندازه گرفته می شود. ارتباط بین این دو پارامتر و زمان بیانگر سرعت ریخته گری می باشد

### -1- سرعت اولیه

لایه نازک با سرعت با تشکیل می شود و مانعی موجود نیست:

### -2- سرعت ثانویه

با تشکیل جداره اولیه ، برای تشکیل جداره ای دیگر آب باید از جداره اولیه عبور کند و توسط لوله های مویین قالب مکیده شود و تبخیر شود.

سرعت ثانویه تابع ضخامت است. و طبق قانون اول فیک شاریان flox شیب بستگی دارد.

و بلاک دارصصی مهندس سرامیک

بدنه با ضخامت کم (4-5)min

برای ضخامت 2cm ممکن است 1 ساعت باشد

برای ضخامت 30cm نیز برای توپرها امکان پذیر است

زمان تشکیل جداره

$$j = -D \left( \frac{dc}{dx} \right) \quad \text{شب فلو یا شار} = \text{میزان جداره تشکیل شده} \div \text{زمان} \times \text{سطح}$$

با توجه به اینکه می دانیم فرمول فیک برای حرکت و نفوذ اتمی است. مطابق قانون فیک فرمولی برای انتقال آب می نویسیم.

با توجه به اینکه می دانیم فرمول فیک برای حرکت و نفوذ اتمی است. مطابق قانون فیک فرمولی برای انتقال آب می نویسیم.

$$j = -k \frac{dp}{dx}$$

ceramic.blog.ir

$$\Delta p = \frac{-2\gamma}{r} \rightarrow j = -k \frac{\Delta p}{\Delta x} = +k \frac{2\gamma / r}{x = 0} = \frac{k2\gamma}{rx} \quad (1)$$

# ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- مکانیک و رفتار ریخته گری دوغانی- ادامه

$j$ : فلوی انتقال آب از قالب گچی

$K$ : ضریب ثابت

$Dp/dx$ : شیب فشار در لوله مویین

$r$ : شعاع لوله مویین

$\gamma$ : کشش سطحی آب

$\Delta p$ : اختلاف فشار یا قدرت مکش لوله مویین

از طرف دیگر

$\rho$ : چگالی

$m$ : وزن جداره

$v$ : هم

$$j = k'm = k'\rho v$$

$$\rho = d \frac{m}{v}$$

$$v = \frac{Adx}{A.dt} = \frac{dx}{dt}, \frac{dx}{dt} = v \rightarrow j = k'\rho \cdot \frac{dx}{dt} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} \frac{k2\gamma}{rx} = k'\rho \frac{dx}{dt} \rightarrow \int_0^t \frac{k2\gamma}{k'\rho r} dt = \int_0^x x dx$$

$$\rightarrow \frac{k2\gamma t}{k'\rho r} = \frac{1}{2} x^2 \rightarrow x^2 = \left( \frac{k \cdot 4 \gamma}{k' \rho r} \right) t$$

$$x^2 = k^2 t \rightarrow X = K \sqrt{t}$$

ضخامت جداره تشکیل شده با جذر زمان متناسب است

تمرین

ضخامت تشکیل شده برای دوغایی در مدت یک دقیقه،  $2\text{mm}$  است. چنانچه زمان دو برابر گردد ضخامت چقدر خواهد شد؟

$$X_1 = k \sqrt{t_1}$$

$$\rightarrow \frac{x_2}{x_1} = \sqrt{2} \quad \frac{x_2}{2} = \sqrt{2} - x_2 = 2\sqrt{2} = 2.8\text{mm}$$


$$X_2 = k \sqrt{2t_1}$$

ceramic.blog.ir

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting

گچ:

گچ یا سنگ گچ  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  می باشد که برای تبدیل آن به گچ مورد نیاز در صنعت سرامیک باید پخته شود

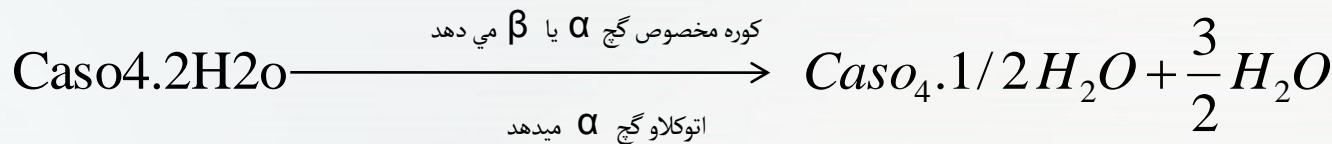

Gypsum  
Plaster of paris  
Molding plaster  
Pottery plaster  
Semi hydrated

و بالا در مسیر مهندس سرامیک

ceramic.blog.ir

کارخانه های پارس سرام در "قرچک ورامین" و مولایی "کیلومتر 10 جاده ساوه" در ایران تولید کننده گچ هستند

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting-ادامه

گچ A کریستالهای سوزنی شکل  
گچ B کریستالهای گرد و پفكی شکل

} گچ نیمه هیدراته 2 نوع است

به دلیل اینکه سنگ گچ پس از آسیاب شدن با آب مخلوط نمی شود آن را ژیپس تبدیل می کنند.



- گچ ساختمانی فاز X, CaSO<sub>4</sub> کی دارد و عمدتاً B دارد.

اگر به گچ قالب (CaSO<sub>4</sub> → 1/2H<sub>2</sub>O) مواد افزودنی نزدیم زمان گیرش 2-3min می باشد لذا در کارخانه های مصرف کننده

مواد اضافه می شود تا زمان گیرش افزایش پیدا کند. به این مواد کند کننده می گویند [retarder] در نتیجه زمان گیرش به 10-

20min افزایش پیدا می کند از مواد کند کننده می توان به سریش، سریشم، ترکیبات آلی اشاره کرد

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting-ادامه

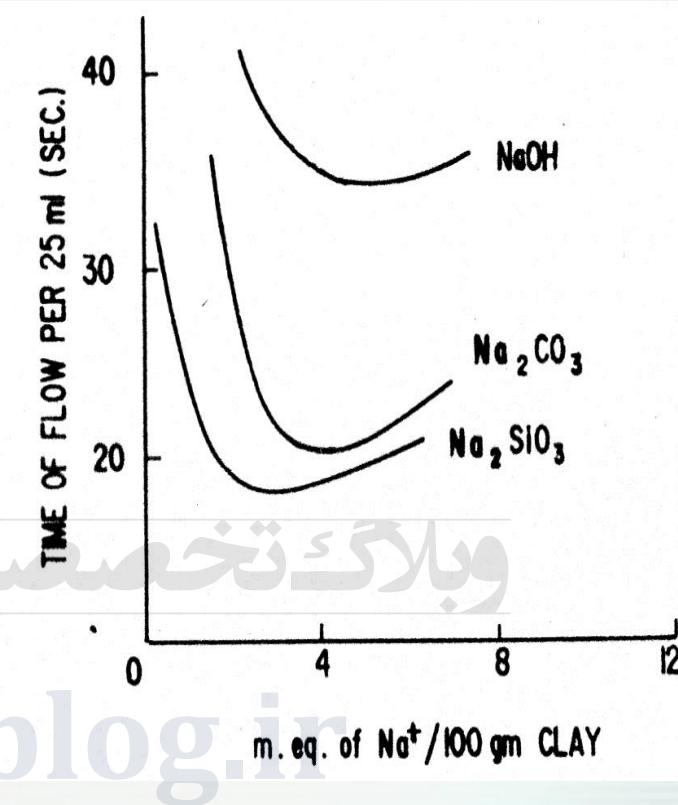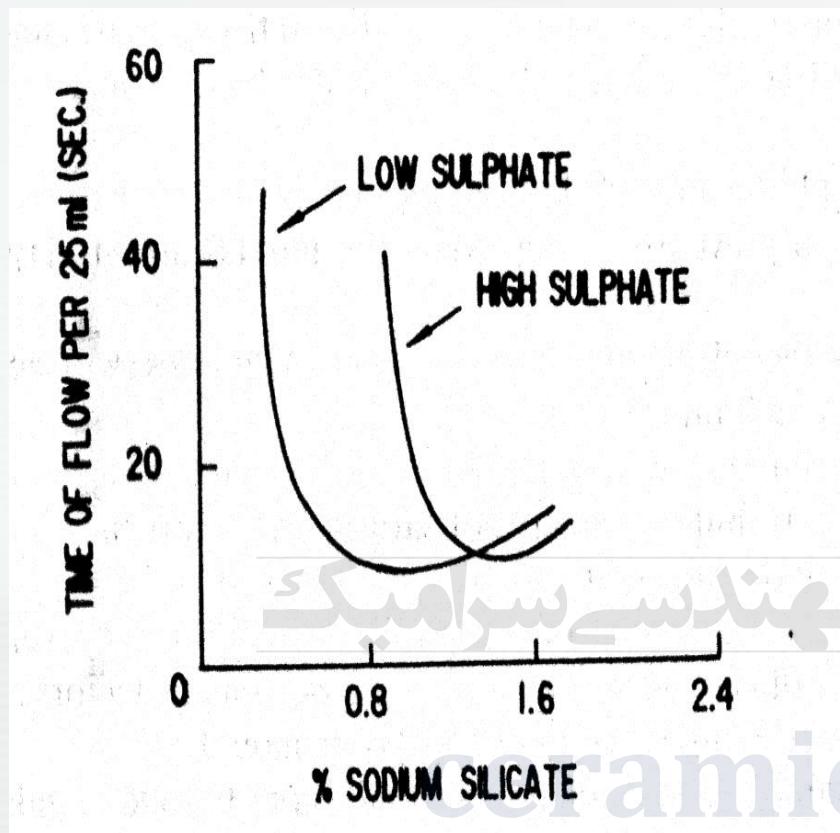

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در **slip casting**-ادامه

چه چیزهایی از گچ "plaster of paris" ساخته می‌شود؟

۱. مدل

۲. قالب اصلی یا قالب مادر

۳. قالب خط تولید یا مادر قالب که تولید کننده قالب‌های خط تولید می‌باشد

مدل: همان شکل اصلی قطعه است که می‌توان خود فنجان یا بوته آزمایشگاهی و یا ... هر قطعه دیگر آزمایشی و ساخته شده را مدل فرض کرد که

و بالاک تخصصی مهندسی سرامیک

در این صورت داخل فنجان یا بوته آزمایشگاهی را با گل پر می‌کنند.

دلیل نیاز به مدل این است که فنان ساخته شده از روی مدل فوق کوچکتر از مدل خواهد بود. زیرا مدل را باید با در نظر گرفتن انقباض خشک و

انقباض پخت ساخت. بنابراین برای ساخت مدل به صورت زیر عمل می‌کنند

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting-ادامه

روی چرخ کوزه گری "چرخ مدل" مقداری گچ که به صورت گل می‌باشد قرار می‌دهند و سپس با چرخش چرخ کوزه گری، بوسیله ابزار تراشی گچ را طبق مدل تراش می‌دهند به طوریکه تمام زوایا و شکل قطعه با زوایا و شکل مدل یکی باشد.

پس از تراشیدن مدل به آن آب و صابون می‌زنند در این صورت سطح مدل عاجی می‌گردد.

سپس از روی مدل قالب آن را که قالبی است چند تکه درست می‌کنند

لازم به تذکر است که پس از زدن آب صابون در صابون **1000cc+آب 500g** باید آن را گرم کرد ولی می‌توان از روغن بزرگ نیز استفاده کرد. این کار برای جلوگیری از چسبیدن قالب به مدل است

نحوه ساخت قالب مدل که به آن قالب اصلی یا قالب مادر می‌گویند در شکل زیر نشان داده شده است

پس از ساخت قالب اصلی یا قالب مادر هر تکه این قالب را یک مدل فرض می‌کنیم و از روی آن مجددًا قالب می‌گیریم تا مادر قالب بدست آید. مادر قالب تولید کننده قالب‌های خط تولید یا قالب مادر است. مادر قالب را می‌توان در رزین ساخت

موضوع سمینار: قالب‌های رزینی، نوع هاردنرها و...

- رزین نوعی چسب آلی است و دارای انواع مختلف است مثلاً مایع رزین اپوکسی که به آن **hardner** "سخت کننده" و **accelerator** "شتاب دهنده" می‌زنند تا پلیمریزاسیون صورت گیرد و رزین سفت شود

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting-ادامه

## آزمایش‌های کنترل کیفی بر روی قالب گچی

آزمایش‌های کنترل کیفیت بر روی قالب گچی صورت می‌گیرد تا از خرابی و صاف بودن آن اطمینان حاصل گردد. این آزمایشها

شامل مراحل مختلف می‌باشد

### 1) زمان گیرش اولیه و نهایی

زمان گیرش اولیه بدین صورت بدست می‌آید. که دوغاب گچ را به

صورت صفحه گردی در آورده و بر روی شیشه پهن می‌کنند و با تیغه‌ای

در وسط آن خط می‌اندازند تا زمانیکه این خط توسط گچ پرنشده زمان

گیرش اولیه بدست می‌آد

ceramic.blog.ir

2) زمان گیرش نهایی نیز با فشار انگشت روی گل که آب از اطراف انگشت بیرون نزد مشخص می‌گردد.

پریدن، سفت شدن و کل بستن گچ نیز اندازه گیری می‌شود.

# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting-ادامه

## (2) استحکام خمثی

ساخت دوغاب گچی و ریختن در قالب چوبی برای ساخت چند نمونه یا خط کش،

قرار دادن روی دو تکیه گاه و وارد کردن نیرو تا زمانیکه خط کش شکند

فاصله تکیه گاه \* نیرو \*

$$\text{modulus of Rapture} = \text{MOR} = \frac{3}{2^{(\text{ضخامت})\text{عرض}}}$$

نسبت آب به گچ مورد نیاز برای هیدراته شدن ژیپس آب 18/6

گچ 100  
و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

برای قالبی با حداکثر قطر تخلخل 5Mm  
میزان تخلخل ظاهری 40-50 است  
[ceramic.blog.ir](http://ceramic.blog.ir)




# گچ و ساخت قالب‌های گچی در slip casting-ادامه

دلایل استفاده از آب زیاد در ساخت قالب:

(1) برای دوغاب سازی به آب بیشتری نیاز داریم (افزایش زمان ریختن گچ)

(2) برای اینکه لوله‌های مowین بیشتر شوند و در نتیجه جذب آب بهتری توسط قالب صورت

گیرد. باید درصد تخلخل بیشتر باشد و با توجه به نمودار زیر نتیجه می‌شود که باید آب بیشتری استفاده شود.

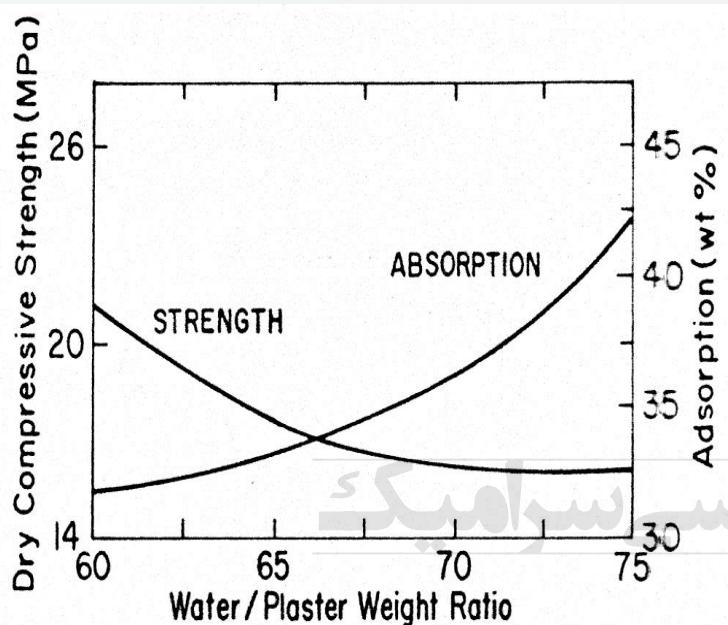

هنگام استفاده از آب زیاد، آب به داخل حفره‌های مابین اجزای سوزنی شکل گچ می‌رود و اگر در این حالت پس از ساخت قالب، آن را در خشک کن زیر  $50^{\circ}\text{C}$  (بالاتر از  $50^{\circ}\text{C}$  دوباره سوزنها تجزیه می‌شوند) قرار دهیم در نتیجه این عمل این آبها تبخیر شده و درصد تخلخل افزایش می‌یابد.

ceramic.blog.ir

# گج و ساخت قالب‌های گچی در **slip casting**- ویژگی های قالب‌های گچی مرسوم

$\alpha$ ( $^{\circ}\text{C}$ ) $^{-1}$	$155 * 10^{-7}$
استحکام فشاری (mpa)	
خشک	14
تر	7
استحکام کششی خشک	3
	2.6
حلالیت در آب $25^{\circ}\text{C}$ (g/lit)	2.6

## و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

- خشک کردن  $40^{\circ}\text{C}$

ceramic.blog.ir

طول عمر آنها در واسطه های الکلی یا اسیدی کمتر می شود.

• برای جدایش قطعات از تالک ، آلزینات و خمیر کاغذسازی استفاده می شود.

## ریخته گری در قالب نفوذ پذیر - ارتباط قطر کاپیلار با سرعت ریخته گری

قاعده‌تاً هر چه شعاع کاپیلارها کوچک‌تر باشد قدرت مکش بالاتر است اما در سرعت ریخته گری باید توجه کرد. هر چه کمتر باشد مقاومت در برابر جریان پذیری دو غاب و انتقال آب یا مشکل مواده می‌شود یعنی باید حالت بهینه ای بین جریان دوغاب و قدرت مکش وجود داشته باشد تا بتوان سرعت ریخته گری را افزایش داد.

$$\alpha r = \frac{1}{r} \cdot \left\{ \begin{array}{l} r^3 : \text{سرعت جریان از یک لوله} \\ \frac{1}{r^2} : \text{تعداد لوله‌ها در واحد سطح} \end{array} \right. \quad r^4 : \text{جریان ویسکوز فلو یا سیلان ناروا از طریق یک لوله}$$

ceramic.blog.ir

یعنی هر چه اندازه تخلخلهای قالب بیشتر باشد بهتر است اما معمولاً استحکام خام بدنه کمتر می‌شود.

$$\frac{dyn}{cm^2} = \frac{\text{فشار مکش}}{\text{بلندی}} \quad \text{اگر کشش سطحی آب}$$

$$r = 1\mu\mu \rightarrow p = 0.15\text{mpa}$$

$$r = 0.1\mu. \rightarrow p = 1.5\text{mpa}$$

$$r = 10\mu\text{m} \rightarrow p = 0.015\text{mpa}$$

توزیع تخلخلها در قالبهای کچی بین ۰.۱ تا ۱۰m است بنابراین فشار هیدرواستاتیک نسبت به فشار اتمسفر ۱۰.۱mpa کمتر یا بیشتر است.

با افزایش نسبت گچ به آب سرعت برای قالب افزایش می یابد اما برای بدنه ریخته گری شده کاهش یافته تا اینکه در min منحنی هاده اکثر سرعت ریخته گری را

خواهیم داشت.

در ریخته گری بدنه های ارتلن در بدنه های متراکم ایجاد شده که نفوذ پذیری آنها نسبت به قالب گچی 100 یا 1000 بار کمتر است.

ceramic.blog.ir

نسبت گچ به آب بهینه برای بدنه های مختلف:  
بدنه چینی خالص : آب / گچ =  $1033 / 75 = 13.77$

بدنه چینی بهداشتی با تراکم بالا : آب / گچ =  $2022 / 45 = 44.93$

چون ویژگیهای آب با دما متغیر است سرعت ریخته گری تابع دما است از جمله کشش سطحی که با افزایش دما کاهش یافته نیرو محرکه این فرایند مکش است

اما مقاومت گرا بیرونی کاهش می یابد

T (oc)	$\gamma(N/M)$	$\eta(kg.s)$
10	$10 \times 73.5$	$10 \times 1.1369$
20	72-75	1.0019
30	71.2	0.7982
40	69.6	0.6540
50	67.9	0.5477

مشاهده می شود از 15 تا  $40^{\circ}C$  تغییرات نسبی به شدید نراست بطوریکه 5.3% کاهش و 42% افزایش دما افزایش می یابد.

بطور کلی محدوده  $40^{\circ}C$  به بالاتر را کار داریم زیرا دو غایبها ژل می شود . به ازای هر  $1^{\circ}$  افزایش دمای دوغاب 2 درصد

سرعت ریخته گری را افزایش می دهد.

$$= \frac{\text{طول خام} - \text{طول خشک}}{\text{طول خام}} \times 100 < 0$$

$$= \frac{\text{طول خشک} - \text{طول پخت}}{\text{طول خشک}} \times 100 < 0$$

$$-14 = \frac{L_f - L_d}{L_d} \times 100 \rightarrow \frac{10 - L_d}{L_d} \times 100 = -14 \rightarrow L_d \text{ قطر خشک} = \frac{10}{0.86} = 11.63 \text{ cm}$$

$$-3 = \frac{L_d - L_g}{L_g} \times 100 \rightarrow \frac{11.63 - L_g}{L_g} \times 100 = -3 \rightarrow L_g 11.89 \text{ cm}$$

توجه شود که گچ به هنگام گیرش به میزان 0/2 درصد انبساط دارد پس داریم:

$$11.98 \times \frac{0.2}{100} = 0.00238 \text{ cm} \longrightarrow 11.98 \times 0.00238 = 11.97 \text{ cm}$$

ceramic.blog.ir

اثر فشار

فشار تا 20 اتمسفر به کار گرفته می شود و از قالبهای پلاستیک متخلخل نیز استفاده می شود. زمان ریخته گری تا

75 درصد کاهش می یابد.

### روش محاسبه قطر مدل

فرض می کنیم فرمولاسیون بدنه قطعه مورد نظر ما به صورت زیر باشد ما می خواهیم قطر مدل را که به صورت زیر است محاسبه کنیم انقباض خشک 3% انقباض پخت 14% و نتیجتاً انقباض خشک و پخت 17% می باشد

کائولن زدلتیر	30%
کائولن زنوز	10%
بال کلی ترالید	10%
فلدسپد چغائی	25%
سیلیس زمان آباد	25%
آب	30%
روان ساز	0.1%

ابتدا دوغایی از مواد فوق درست می کنیم سپس از دوغاب قطعه انقباض می سازیم و سپس داخل خشک کن قرار می دهیم و پس از خشک شدن آن را در کوره گذاسته در هر 3 حالت یعنی خام خشک و پخته شده طول خط کش را اندازه می گیریم و داریم .

- 1) ویسکوزیته دوغاب بایستی برای ریختن دوغاب در قالب مناسب باشد تا گوشه های قالب کاملاً پر شود.
- 2) ذرات دو غاب بایستی در مدت زمان معقولی رسوب کند چون در این حالت ترکیب بدنه در نقاط مختلف فرق می کند.
- 3) سرعت ریخته گری بایستی مناسب و قابل کنترل باشد.
- 4) بایستی بین ماده بسته شده و مابقی دوغاب یک مرز مشخص وجود داشته باشد در غیر این صورت ماده استحکام لازم را نخواهد داشت. این مسئله با فوت کردن کنترل می شود. در دو غایهای شدیداً تیکسوتروپ و لجنی این کار امکان پذیر نیست.

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

5) انقباض خشک ناگهانی نباشد

الف) در اول کار دوغایی از تالک + آب را در قالب گچی می ریزیم سپس آنرا در خشک کن  $40^{\circ}\text{C}$ - $50^{\circ}\text{C}$  قرار داده پس از خشک شدن ان ، شروع به ریخته گری قطعه اصلی در قالبی که تالک خشک شده وارد شده است و می کنیم . تالک خاصیت صابونی و همچنین درصد جزئی انقباض دارد و پس از ریخته گری می توان تالک را با سمباده از روی جداره پاک کرد.

ب) می توان از مواد آلی رها کننده release agent مانند آجینات سدیم دوغایی درست کرده در قالب گچی می ریزیم تا جداره ای از انها در قالب تشکیل شود . حسن این مواد این است که این مواد آلی به هنگام پخت می سوزند و از بین می روندو هیچگونه ناخالصی ایجاد نمی کنند (آجینات سدیم در دندانپیشکی کاربرد دارد.)

6) بدنه ریخته شده باید استحکام خام مناسب برای کارهای بعدی مانند حمل و نقل و نصب ملحقات را داشته باشد.

نصب ملحقات در نقطه لو هارد (H.I) انجام می شود در این حالت رنگشان سفید به نظر می رسد.

برای این کار از دوغاب خط تولید + لعب استفاده می شود.

و یا به دوغاب خط تولید سرکه که عامل اسیدی می باشد و دوغاب را فولکوله می کند و یا می توان از چسب اسیلیکات سدیم  $\text{PVA}+$  یا سولفات منیزیم استفاده کرد.

## ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- ویژگیهای دوغاب مناسب- ادامه

نکته مهم این است که دسته یا لوله چسبانده شده باید از محل نصب بشکند برای پی بردن به استحکام بدنه از دوغاب خط تولید در آزمایشگاه خط کش در ست می کنیم.

پس برای اندازه گیری استحکام خام دو روش داریم:

1- درست کردن گل و سپس ساخت خط کش

2- درست کردن خط کش با ریخته گری دوغابی

chinaclay 10—15 (Kg/cm<sup>2</sup>) = استحکام خام بدنه

1 > استحکام خام بدنه بال کلی (Kg/cm<sup>2</sup>)

7) دوغاب باید عاری از حباب باشد چون در این صورت عیوبی مثل pinhole و ته سنjacی در حین ریخته گری و در حین آماده سازی دوغاب ایجاد می شود . در حین ریخته گری حبابهای خود قالب و در حین آماه سازی دوغاب در همزنهای با سرعت های بالا ، باعث حباب می گردد.

8) حداقل مقدار آب مصرفی: که این مقدار در 27- 35% slip casting مرسوم می باشد

□ اگر میزان مصرف آب زیاد باشد :

وارد لوله های مؤین شده و در سطح قالب ایجاد شوره می کند.

ceramic.blog.ir

□ راه حل:

• اگر بخواهیم به تناسب خواص با مصرف حداقل آب برسیم باید از روانسازها استفاده بکنیم .

# ریخته گری در قالب نفوذ پذیر- ویژگیهای دوغاب مناسب- ادامه

## ▪ نظریه kingery برای داشتن یک دوغاب مناسب:

۱ - تعیین اندازه ذرات دوغاب

۲ - تعیین PH دوغاب ( موثر در فلوکولا سیون و دفلوکولا سیون )

۳ - تعیین سرعت ریخته گری دوغاب .

ویژگیهای دوغاب نامناسب :

- گوشه های غالب پر نمی شود.
- حبس هوا شدید است .
- بدنه تشکیل شده شل و ناصاف است و تغییر فرم دارد.
- سرعت ریخته گری بالا است

▪ حصول به ویژگیهای دوغاب مناسب تابع عوامل زیر است :

۱- کنترل ترکیب مواد اولیه.

۲- کنترل دانه بندی و آسیاب که در پروسه آسیاب به حجم و نوع و سایز گلوله

برمی گردد ( ذرات درشت سرعت ریخته گری کم و ته نشین شدن سریع )

۳- کنترل رئولوژی از دیدگاه فلوکولا سیون و دفلوکولا سیون

۴- کنترل غلظت ماده جامد دوغاب .

۵- کنترل افزودنیها و بهینه سازی مناسب آنها.

ceramic.blog.ir

## مروری بر مفاهیم و روانسازی :

همان طوری که می دانیم مینرالها دارای سطح منفی می باشند.

اگر رس در آب ریخته شود به دلایل اختلاف ثابت دی الکتریک ذرات واسط ایجاد بارهای الکتریکی (پتانسیل الکتریکی) می کند این ذرات جدا از هم نشده وارد آب می شوند و طبق سری هوفیستر خود را در فاصله مناسبی آرایش می دهند آب موجب حرکت شده در اثر این حرکت ذرات به هم رسیده و ضربه میزنند بنابراین دراثر نیروهای بهم می چسبند که در این حالت دو ساختار به وجود می آید.

- سطح یک ذره به لبه نزدیک می شود که به این ساختار خانه مقوائی (carden house ) می گویند و ذرات فلکوله می شود
- سطح یک ذره به سطح ذره دیگر نزدیک می شود در فاصله زیر A 10 قرار می گیرد در این حالت گویند سطوح زنجیره ای که همان نیروی واندرالسی است کنار هم قرار می گیرند و ذرات فلکوله می شوند .

## و بلاک خصوصی مهندس سرامیک

### □ روشهای جلوگیری از فلوکولاسیون :

ceramic.blog.ir

- غلظت ذرات را کم کنیم به عبارتی حجم آب مصرفی را افزایش دهیم .
- از عوامل تک ظرفیتی هوفیستر استفاده کنیماین عوامل فلوكوله هستند.
- از روانسازهای آلی استفاده کنیم این افزودنیها با ممانعت فضایی مانع نزدیک شدن ذرات رس می گردد.

روان سازی :

افزایش غلظت نسبی ذرات پودر در واسط بدون اینکه پایداری نشان دهنده روانسازی گویند.

سوسپانسیون متشکل از ، افزایش استحکام خام ، افزایش انقباض پخت و کاهش انقباض خام از مزایای استفاده از روان سازها می باشد

ذرات پودری و واسط است ذرات در تماس با آب باردار می شوند.

□ منشأ باردار شدن ذرات عبارتند از :

و باردار شدن ذرات


ceramic.blog.ir

• حرکت براونی از طریق ایجاد الکتریسته های ساکن

• عدم اشباع شوندگی پیوندهای سطحی

• جایگزینی ایزو مورفی ( سایز و ساختار و ... مهم است )

روانسازهای معدنی یک نقطه optimum دارند که بعد از آن دوغاب مناسب نخواهد بود ولی دوغابها با روانساز آلی هیچگاه سفت نمی شوند.


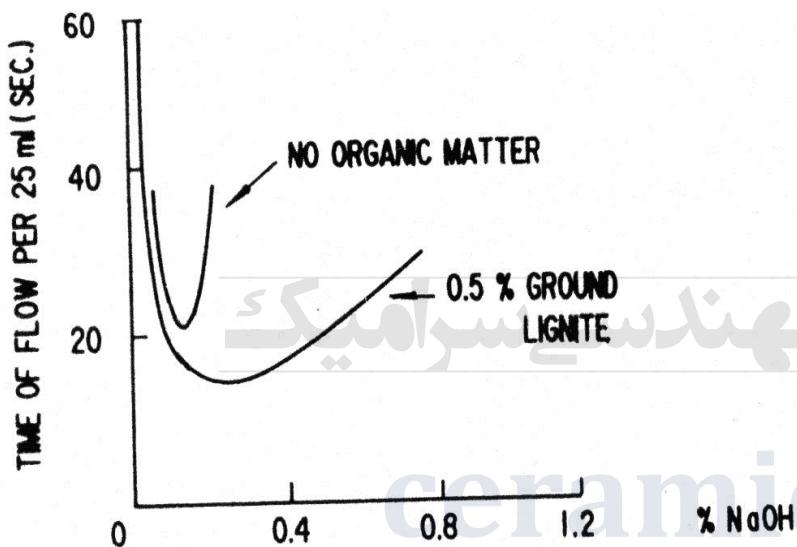


□ دلیل مهم انتخاب نقطه min:

- جداره تشکیل شده ضخامت یکسانی ندارد.
- زمان تشکیل جداره طولانی می شود.
- حساسیت رفتار.

A: فاقد ماده آلی.

B: 5٪ لیگنیت که در این مورد محدوده رفتار جریان وسیع است(غیر حساس)

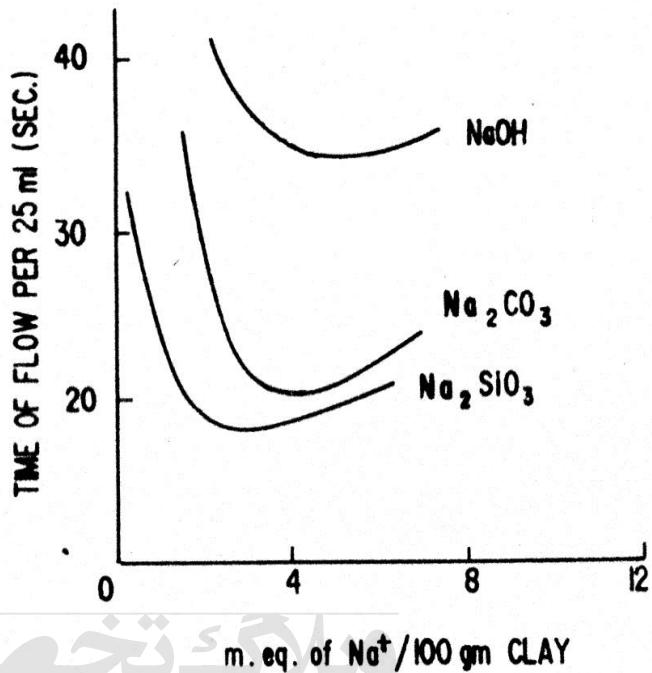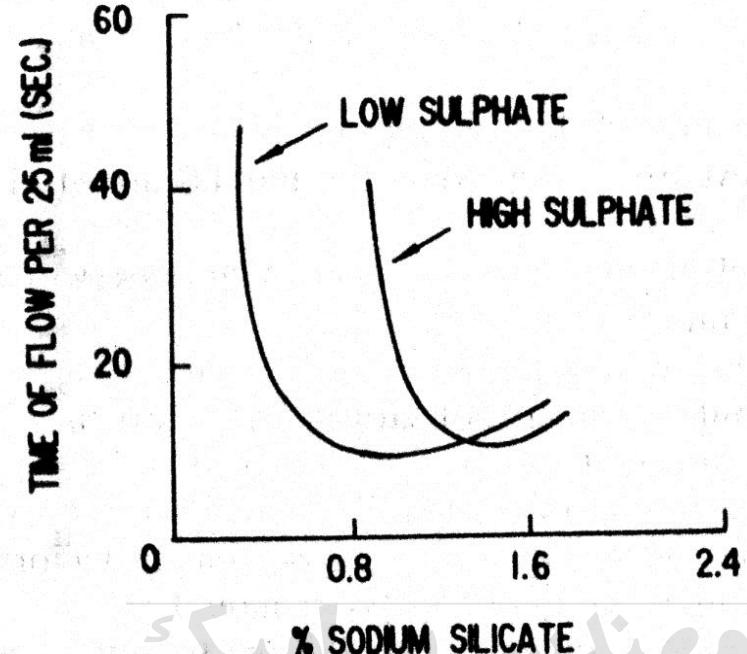

A: رس با سولفات زیاد

B: رس با سولفات کم

(calgon): سدیم هگزا متافسفات


## ■ مشکلات روان سازهای آلی:

- به لحاظ اقتصادی مقرن به صرفه نیست
- در حین سوختن ( زینترنیگ ) مشکل ساز است چون روانساز سوخته و تخلف ایجاد می شود در نتیجه روان زینترنیگ افزایش می یابد .
- سمی بودن و آلایندگی محیط و بد بو بودن

## ■ مشکلات روان سازهای معدنی :

- به طور کلی مشکلات مربوط به روان سازهای آلی را ندارند ولی قالبها را خراب می کنند
- مقدار مصرف زیاد این روان ساز موجب می شود قطعه به راحتی از قالب جدا نشود زیرا روان ساز به صورت چسب عمل می کند.
- در حین **drying** در سطح مهارت اتفاقی می افتد که منجر به فاز شیشه ای زینترنینگ بیشتر و در نتیجه عدم لعب گرفتگی را داریم (آلی بودن بدليل سنگین بودن نمی توانند به سطح مهارت کنند )
- با افزایش این روان سازها احتمال رسیدن ذرات به فاصله کمتر از  $A_{10}$  بیشتر شده در این حالت یونها در سطح ذره تمرکز کرده ( مثلاً از طریق افایش غلظت ذرات ) در اثر حرکت به هم می رسند . ( روان ساز آلی چنین خاصیتی ندارند )

بنابراین با استفاده روانسازها دوغابها یی با رفتارهای مختلف می توانیم بدست آوریم یا اینکه برخی از ترکیبات مختلف خود رفتارهایی دارند که میتوان با انتخاب روان ساز و مقدار آن رفتار مربوطه را تغییر دارد مثلاً دوغاب تیکسوتروپ

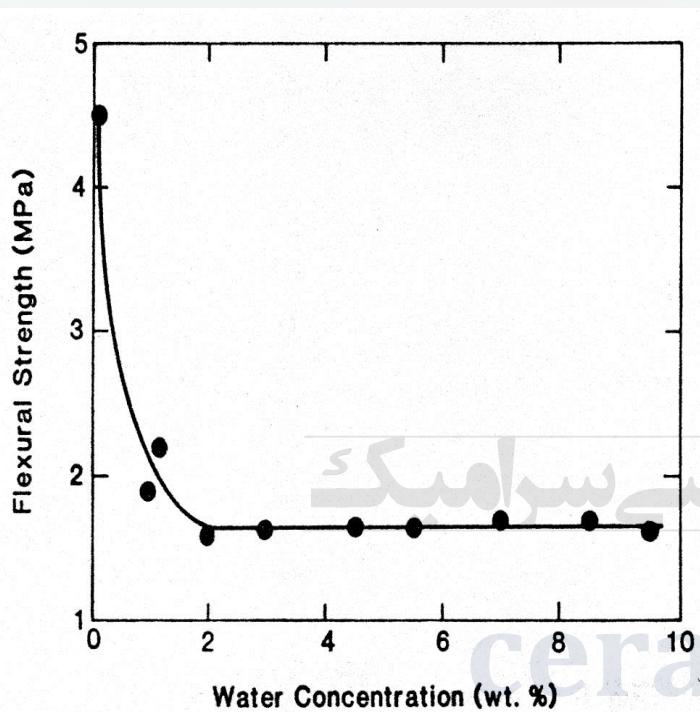

Thixotropy → Thixis ( Touching )  
+ Trope ( changing )

#### □ رفتار تیکسوتروپی:

- وقتی تنفس برشی کاهش می یابد ، ویسکوزیته افزایش و به عبارتی دوغاب دلمه می شود.
- دلایل تیکسوتروپی:
  - روانساز مناسب نمی باشد.
  - حضور ذرات بسیار ریز کلوئیدی که در اثر حرکت براونی بهم می چسبند.

برای پی بردن به تیکسوتروپی به صورت زیر عمل می کنیم:

- آزمایش عبور 100CC دوغاب را از ویسکوزیته در زمانهای مختلف انجام می دهیم

اگر تغییرات ویسکوزیته زیاد بود در این صورت تیکسوتروپی ثابت می شود.


روش دیگر بررسی تیکسوتروپی :

- تغییرات ویسکوزیته نسبت به تغییرات زمان اندازه گیری می شود.

$$\eta = \frac{-\tau}{dv} = -\frac{1}{\gamma} \rightarrow \tau = \eta \gamma^n$$

برای اندازه گیری سرعت و تنش برش از ویسکوزیمتر برش استفاده می کنیم و به

روش مدل استوک قابل اندازه گیری است

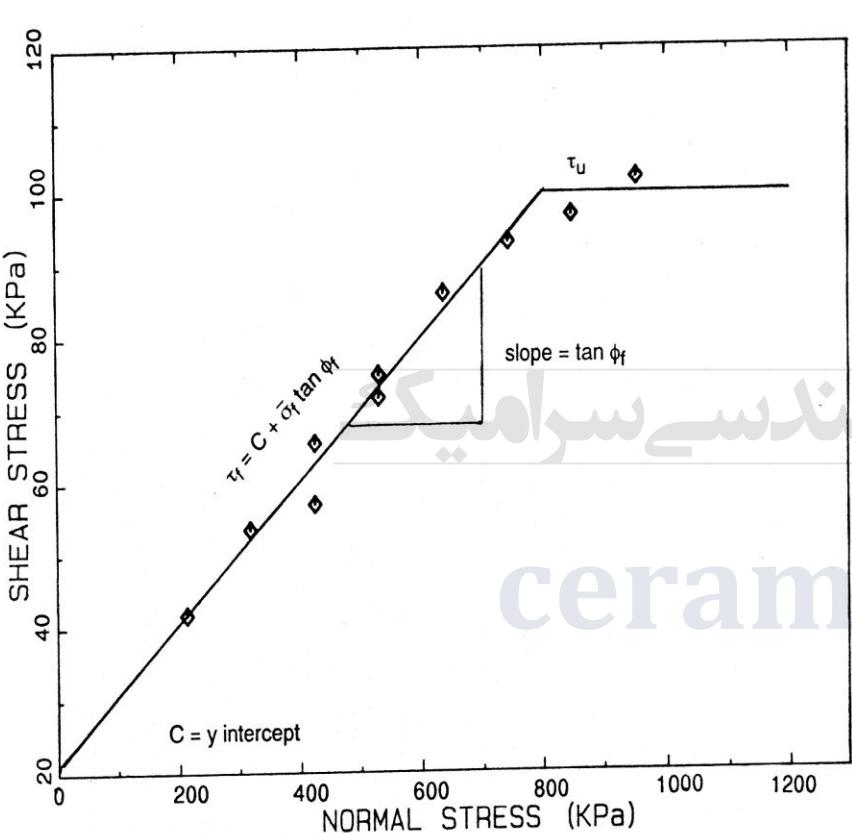

❑ کنترل ریخته گری :

- با روش‌های تجربی از دوغابی استفاده کرد که کاملاً دفلوکوله نشده و با تلورانس‌های مواد اولیه ، کارگر معدن ، دما ، شرجی شدن آب و هوای

فرمول را حفظ کند ( تغییرات و همچنین بازیابی دوغاب را نیز داشته باشیم )

و بلورات خاصه مهندسي سراميك

1700 - 1750 gr/1000 cc      • کنترل دوغاب ( وزن لیتر )

ceramic.blog.ir

## بحث روانسازی :

هر مینرال رس به دلیل جایگزینی ایزومورفی  $AL$  به جای  $Si$  در ساختمانهای تراهدرالها و یا جایگزینی  $Mg$  به جای  $Fe$  در ساختمان اکتا


هدرالها دارای سطح منفی به دلیل شکست پیوند در لبه ، دارای لبه مثبت و منفی ( لبه ها مثبت در نظر گرفته می شوند ) می گردند

cation یونهای نظیر  $Mg$  ،  $Na$  یونهای مقابله کننده یا قابل تعویض ، در میزالهای رسی هستند که با  $CEC$  = ظرفیت تعادلی کاتیونی

exchange capacity نشان داده میشوند و قطبی دوغابی آماده می کنیم و به آن روان ساز می زنیم ذرات دوغاب اولاً تحت تأثیر حرکت و

## ضربات بروانی آب به همدیگر نزدیک می شوند.

به رس کندولی تعادل کاتیونی بالایی  $Na$  در این صورت ظرفیت دوغاب باید سفت گدد ولی افزودن روان ساز باعث می شود تا سری هوافیستر میل جذب دارد در نتیجه در فاصله دورتری قرار می گیرد و باعث می شود ذره رس نتوانند به هم نزدیک شوند.

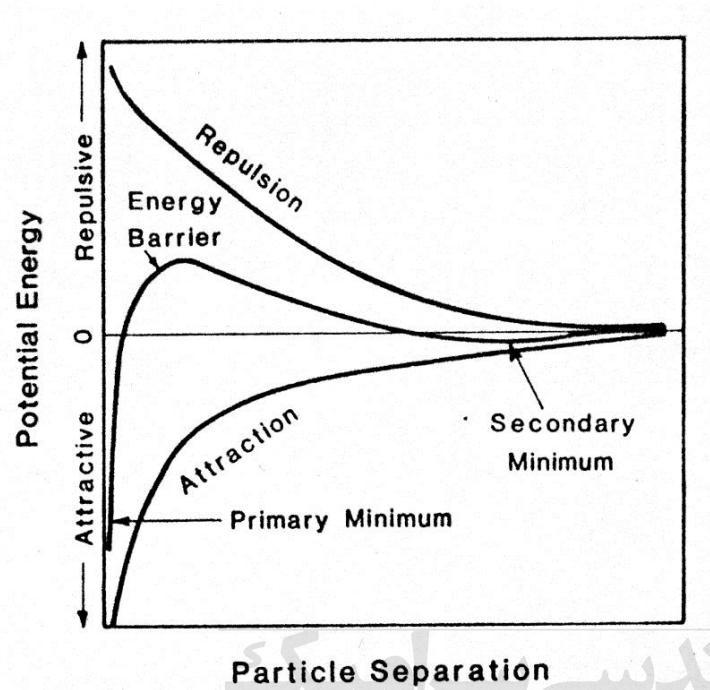

- فلوکوله شدن یا دلمه شدن

- دفلوکوله یا روان شدن

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک ceramic.blog.ir

اگر غلظت  $\text{Na}^+$  بیش از حد شود کاتیونهای مازاد به خط قبلی  $\text{Na}$  فشار وارد کرده لایه دیفیوز به ذره نزدیکتر شده (دراثر حرکت براونی ضربه توسط

+ احتمالاً از  $\text{Na}^+$  لایه می کاهد) ذره های رسی مجدداً به هم می رساند و فلوکو لاسیون مجدد رخ می دهد.

پتانسیل زتا:

پتانسیل زتا ، اختلاف پتانسیل در لایه نفوذ که ناشی از حرکت

الکتروفورتیک ذره است.



الکتروفورتیک حرکت ذره همراه با بار مجاورشان تحت اثر یک میدان گویند

و سرعت ذره باردار که تحت اثر میدان حرکت می کند را سرعت الکتروفورتیک

می گویند.

در لایه نفوذ اختلاف پتانسیل بارهای هم نام حداقل می شود بنابراین ما

ملزم به دانستن پتانسیل زتا هستیم.

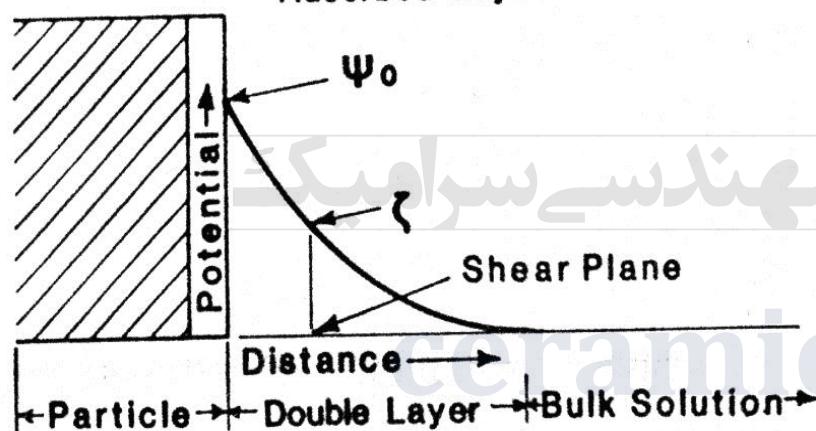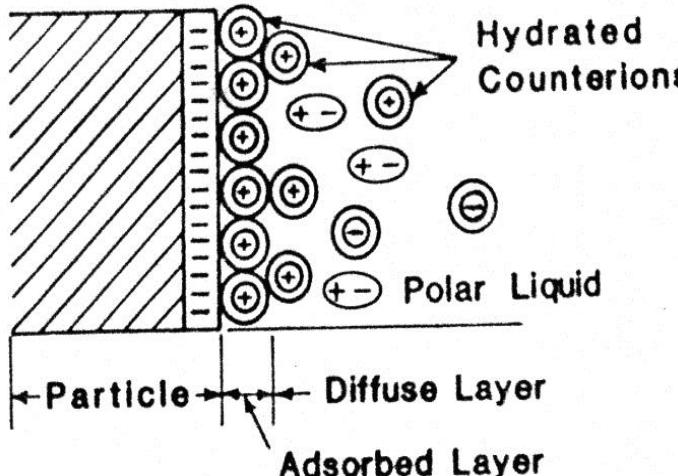

در سال 1934 دو شخص به نامهای Muller ، Abramson اثبات کردند که:

$$\rho = \frac{4\pi ed}{D}$$

**D** = ضریب دی الکتریک واسط

**e** = مقدار بار الکتریکی در واحد سطح

**d** = ضخامت لایه نفوذ

$$\rho = \frac{Fh\eta V_e}{\epsilon_r \epsilon_0 E}$$

**Ve** : سرعت الکتروفورتیک

**Fh** : ثابت هنری


**Z** : ویسکوزیته

: ثابت دی الکتریک ذره

**E** : شدت میدان الکتریکی

## و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

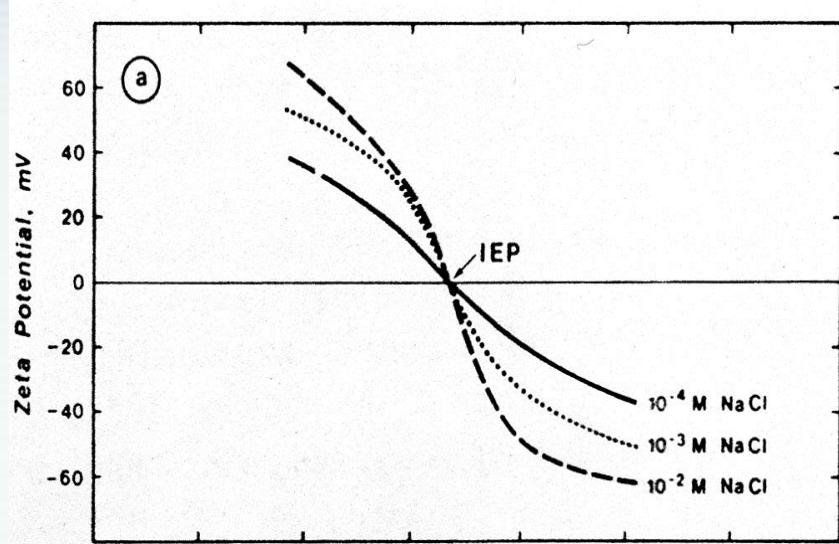

مقدار پتانسیل زتا همیشه بزرگتر از  $20\text{ mV}$  حائز اهمیت است و

دوغایی یا پتانسیل  $3040$  به خوبی حباب می دهد برای مثال

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  goethite ژئوتیت

## نقطه ایزو الکتریک (IEP)

نام ماده	IEP
کائولینیت disorder, order	5-7
آلومینا	8-9
سیلیس	2
فلوسپار	3-5

محلول ، غلظت کاتیونها تغییر می کند که این تغییر **PH** با تغییر

هایی که در آن **PH** بر پتانسیل و خنثی نمودن آن موثر است :


پتانسیل تا صفر است نقطه ایزو الکتریک گویند که روانسازی در این

روانسازی انجام گیرد . **IEP** محدوده ممنوع است باید دورتر از

## □ رئولوژی دوغابها

منحنیهایی به نام منحنی غلظت **Rheology consistency curve** و یا رفتار رئولوژیک دوغاب یا گل وجود دارد که می

توانیم به رفتار دوغاب پی ببریم.

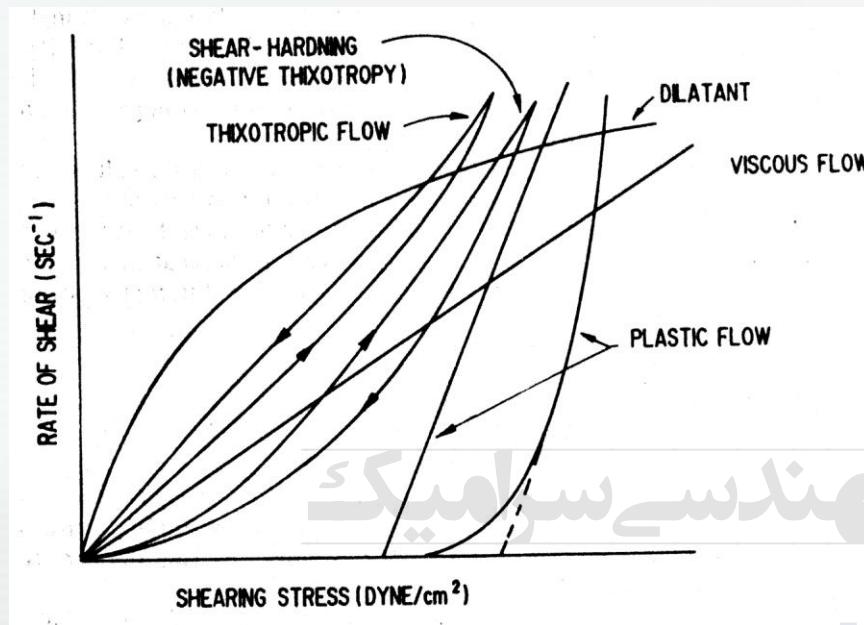

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک  
ceramic.blog.ir

مایع نیوتون: قوانین نیوتون در آن صادق و وضعیت ثابت دارد جهت ایجاد و ابقاء جریان لایه‌ای در یک مایع ساده تنش برش مورد نیاز است

$$\tau = \eta \left( -\frac{dv}{dr} \right) \rightarrow \tau = k \gamma^n$$

وقتی از مرکز دور می شویم جریان لایه‌ای ضعیف است.

• رفتار نیوتونی:

با افزایش تنش برش ، سرعت برش نیز به صورت خطی افزایش می یابد یا به عبارتی القای جریان لایه ای به ازای تنش برشی اعمالی به صورت

خطی تغییرمی کند این رفتار در مایعاتی که ذرات کلوئیدی آنها کم باشد

مشاهده می شود.

$$\tau = k\gamma^n \rightarrow \frac{\tau}{\gamma} = k\gamma^{n-1} \rightarrow \eta = k\gamma^{n-1} \quad n=1 \quad \eta = k$$

ceramic.blog.ir

• رفتار پلاستیک بینگهام:

به اعضای اعمال تنش اولیه هیچ جایه جائی و حرکت لایه ای نداریم تا زمانی که تنش به آستانه **yield** برسد بعد از آن با افزایش تنش برشی ، سرعت برشی نیز افزایش می یابد این رفتار در دوغابهای حاوی ذرات جانب مشاهده می شود ( ویژگی پلاستیک دارند)

$$\tau - \tau_y = k\gamma^n \rightarrow \tau = \tau_y + k\gamma^n \rightarrow \eta_a = \eta_p + k\gamma^{n-1}$$

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

• رفتار شبه پلاستیک: **pseudo plastic**

این رفتار در مایعات و محلولهای دارای ملوكولهای بزرگ ، سوسپانسیون پامل ذرات غیرهم اندازه و غیر جانب مشاهده می شود جریان لایه ای ممکن است بطور جزئی ملکول و ذرات را منحرف کند زمانی که انحراف مقاومت در برابر برش را کاهش دهد به ویسکوزیت ظاهری افت می کند.

$$\tau = k\gamma^n \rightarrow N < 1$$

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

• رفتار دیلاتانت:

با افزایش سرعت برش ممکن است دخالت ذرات افزایش یافته و ویسکوزیته ظاهری زیادتر شود این رفتار در دوغابهایی که ذرات سیلیکی خیلی ریز دارند مشاهده می شود

$$\eta = k\gamma^{n-1}$$

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

## تعریف تیکسوتروپی:

کاهش ویسکوزیته ظاهري در یک سرعت برش ثابت با تغيير زمان تیکسوتروپی است با افزایش غلظت مواد پلاستيك اين پدیده شدیدتر مي شود يا در غلظتهاي سوسپانسيون رخ مي دهد.

## تعریف رئوپکسي :Reopexy

وقتي دوغابي ساكن است سفت مي باشد با هم زدن کند سفت تر خواهد شد در مقابل اگر سريع هم زده شود دوغاب شل مي گردد اگر دوغاب خيلي غليظ باشد به تنهايي امكان چرخش نسبت به هم را ندارند تا ساختار **carden house** ايجاد شود ولی با سرعتهاي برشي کم اين امكان را پيدا مي کنند که به آن رئوپکسي گويند.

## و بلاگ تخصصي مهندسي سراميك

ماهه پلاستيك بينگهام تیکسوتروپ:

یک ماشه پلاستيك بينگهام که  $ZY$  دارد و رفتار تیکسوتروپی هم دارد  $Zg$  تنش تسلیم به اندازه  $Zg$  افزایش يافته که همان استحکام است  $\leftarrow$  افزایش تنش تسلیم ظاهري بعد از يك پریود سکون است در يك ماشه

پلاستيك بينگهام

$$l = l_y + l_g + k\gamma^n$$


■ بررسی رفتار رئولوژی:

- پس از هم زدن دوغاب بلافاصله ویسکوزیمتر ریزشی می گیریم سپس بعد از ۵-۱۰ دقیقه همین کار را تکرار می کنیم چنان که تغییرات ویسکوزیته خیلی

زیاد باشد در این صورت دوغاب تیکسوتروپ است

- استفاده از دستگاهی که بتواند رفتار رئولوژی را مطالعه کند.

**hysteresis loop** = استوانه چرخشی      **Brookfield** = حلقه هیسترزیس

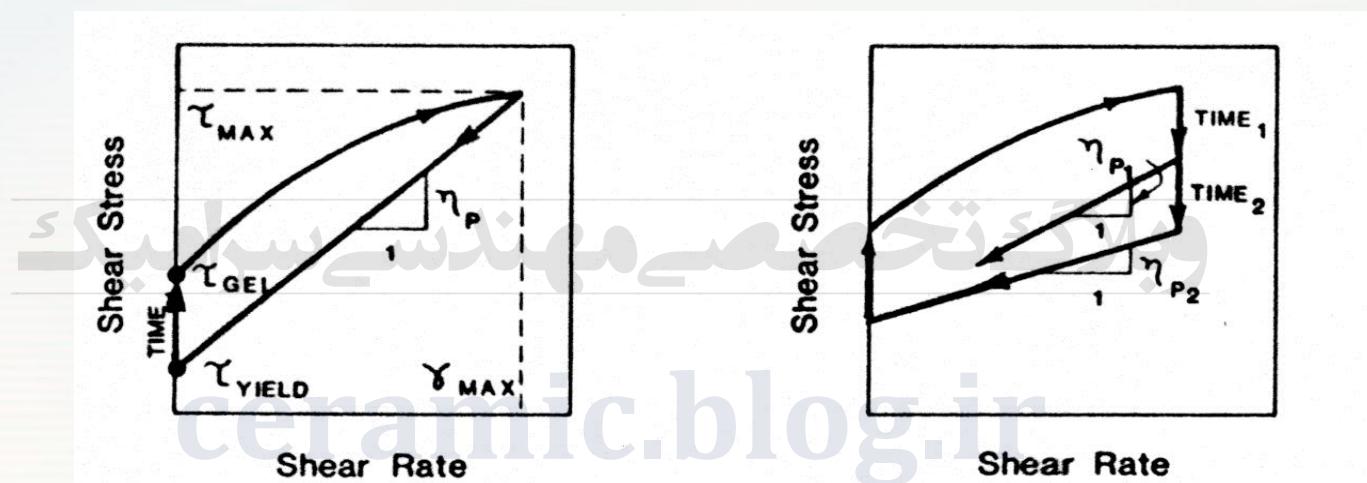

هر چقدر پهنای حلقه هیسترزیس بیشتر باشد دوغاب تیکسوتروپتر است در مورد دوغابهایی که ذرات کلوئیدی آنها زیاد است (دوغابهای چینی) مسیر رفت و برگشت یکی نیست .

### □ ریخته گری دوغانی غیر رسمی ها :

قابلیت دیسپرز شدن در آب را با حللاهایی مانند الكل ، کتونها و ... دارند .

MgO در الكل جواب می دهد . اولاً ذرات را بسیار ریز کنیم تا سرعت رسوب گذاری کم شود PH باید تنظیم شود . غیر رسمی ها باعث کاهش استحکام

خشک و انقباض می شود .

### □ عیوب ریخته گری :

- عیب خال یا لکه ریخته گری

- عیب افزایش چگالی در یک نقطه

- عیب خط مرز Seam

- حلقه ای شدن Wreathing

- حباب هوا

و بارگ

ceramic.blog.ir

## • عیب خال یا لکه ریخته گری :

پخت لعاب → لعاب → لوره بیسکویت → خشک کن → ریخته گری

در مرحله پخت بیسکویت نقاطی بر روی بدنه تشکیل می شود که حالت شیشه ای دارند که به آنها Flashing spot رنگ یا لکه یا نقطه یا شیشه ای گویند این نقاط بیش از حد زینتر شده اند و لعاب به خود نمی گیرند یا اینکه لایه ای نازک از لعاب را به خود می گیرند .

## دلایل این عیب:

الف بعضی از رسها و فلدسپارها ( فلدسپار مشهد ) میکا دارند ( به صورت ناخالص ) رسها در اثر شستشو میکا را از دست می دهدولی فلدسپارها اینگونه نیستند پس میکا در سطح دوغاب جمع شده و هنگام ریخته گری روی سطح خارجی قطعه قرار می گیرد که در هنگام پخت میکا زینتر و شیشه ای می شوند ( که بطور کلی ناشی از نمکهای محلول در آب در سطح جذب بدنه می شوند در حین خشک شدن به سطح می آیند و زینتر می شوند .

## راه حل:

ceramic blogir

استفاده نکردن از فلدسپار یا از فلدسپاری استفاده کرد که میزان میکای آن کم باشد .

• عیب افزایش چگالی در یک نقطه

همچنین اینکه در اثر سقوط و شتاب ثقل تراکم در اولین نقطه برخورد زیاد می شود زیرا زمان طولانی تری دو غاب در تماس با غالب

بوده در نتیجه این نقطه دارای فشردگی زیادی نسبت به سایر نقاط می شود و استحکام خام این نقطه بالا می‌رود لذا هنگام پخت شیشه

ای می گردد.

راه حل:

با کشیدن یک ابر خیس به قالب مشکل حل می شود

ceramic.blog.ir

## • عیوب خط مرز :Seam

در قالبهای چند تکه در صورت خوب چفت نشدن تکه های قالب به هم دیگر پیلیسه هاییدر سطح قطعه ریخته گری شده ایجاد می شود

ولی خط مرزی که در بیسکویت قطعه همراه ایجاد می شود با پرداخت کردن یا کشیدن ابر خیس و حتی پس از زدن لعاب نیز از بین نمی

رود زیرا دوغاب از دو طرف مکیده شده آرایش ذرات علاوه بر آرایش ذرات خود درز بمانند لوله معین عمل کرده و آب بیشتری را جذب می

کند طبیعتاً غلطت ذرات تشکیل دهنده خام افزایش می یابد و زنیترینگ در این ناحیه افزایش می یابد لازم به توضیح است که فقط ذرات

کلوئیدی می توانند آرایش توجیهی داشته باشند (ذراتی که اندازه آنها بین ۵-۲ است این حالت را ندارند) حتی ممکن است آرایش

توجیهی ذرات کلوئیدی درون قطعه نیز نفوذ کرده باشند لذا نمی توان این آرایش را با کندن خط مرز از بین برد

• حلقه‌ای شدن Wreathing

عیب حلقه‌ای شدن عبارتست از خطوط ظریف افقی بر روی سطح قطعه و زمانی ایجاد می‌شود که دوغاب به صورت مقطعي و با مکث در قالب ریخته می‌شود در اين صورت اين حلقه‌ها ایجاد می‌شود.

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

• حباب هوا:

دلایل ایجاد:

### H.1 دوغاب بالا باشد

۱. دوغاب بالا باشد: مایع ذرات را تر نمی کند و هوا راحتتر به ذرات می چسبد

۲. از هم زدن بهینه استفاده نشده باشد

۳. Aging مناسب صورت نگرفته باشد

و بلاک تخصصی مهندس سرامیک

ceramic.blog.ir

- دلایل افزودن کربنات باریم به دوغاب:



برخی از رسها سولفات‌کلسیم - آهن و ... دارند سولفات‌ها از عوامل مزاحم روانسازی هستند بنابراین این سولفات‌ها باید به صورت رسوب درآیدمیزان مصرف

ماده فوق ۰۱-۰۲٪ می‌باشد

Baco3 24 gr/100cc

Baso2 0.23 gr

Caco3 1.3gr

درصد سولفات	نوع رسی
0.01-0.28	بال کلی
0.002-0.015	کائولن
0.1-0.2	بنتونیت
0.007-0	سیلیس و فلدسپات

ceramic blog.ir

□ عیوب ریخته گری در مورد بدنه های **erthen ware**

لایه های لعاب دار یا بدون لعاب با تخلخل بالا **Erthen ware** ➤

• Natural تک جزئی ( خاک رس تصفیه نشده )

• Fine جزئی و غیر پلاستیک

• Talc

• Semi vitreous

بدنه های ارتن ور بدنه هایی هستند که پس از پخت تخلخل دارند مانند کاشی دیواری (روش شکل دهی پرس پلاستیک و ریخته گری دوغابی) و بدل چینی ها (روش ریخته گری دوغابی)

ceramic.blog.ir

■ مشخصات دوغاب رقیق:

- عیوب ریخته گری حاصله:
  - سرعت انتقال آب به قالب زیاد ( مانند این است آب را روی گچ بریزیم )
  - سرعت ریخته گری کم
  - دانسیته و استحکام خام کم
  - جدایش ذرات ریز و درشت رخ می دهد ( درشت ها ته نشین می شود )
- آب زیاد از حد
- بسیار سیال
- روانسازی بیش از حد انجام شده است

## و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

ترک برداشتن زیاد در حین خشک شدن

■ مشخصات دوغاب غلیظ:

- عیوب ریخته گری حاصله:
- پر شدن قالب مشکل است
- جریان پذیری کم
- ویسکوزیته بالا
- حبس هوا
- دانسیته قطعه بالا
- دوغاب دلمه شده و خود را می بندد
- تخلیه دوغاب مشکل

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

□ دوغاب تیکسوتروپ:

- تخلیه دوغاب نامناسب
- خشک شدن دوغاب کند صورت می گیرد
- جداره تشکیل شده شل است
- هنگام ریختن دوغاب اضافی که سفت شده است وقتی هم می زنیم قسمتی از جداره نیز با دوغاب مخلوط شده و بیرون می ریزد
- دوغاب درست در نقطه  $\text{min}$  روان شده است
- سرعت ریخته گری کم است
- در حین خشک شدن ترک برمی دارد
- قالب زود شوره می زند و خراب می شود (روانساز معدنی)

ملاجئ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

• مشخصات بایندر:

1. تشکیل یک توده یا فیلم محکم و قابل انعطاف زمانی که در غلظت های کم باشد و خشک شود.
2. فرار باشد در حین سوختن کربن یا خاکستر بر جا نگذارد.
3. مشکلات زیست محیطی
4. قابل انحلال در حللهای ارزان و غیر قابل اشتعال
5. ارزان

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

□ چند نکته راجع به دوغاب مناسب :

دوغاب مناسب را اینگونه تشخیص می دهند که پس از هم زدن با میله شیشه ای و خط کشیدن ، شیار در دوغاب ایجاد می کنند که اگر این شیار پر شود و یا اینکه با یک میله شیشه ای یا قاشقک و یا تیغه مقداری از دوغاب را برداریم و مجددا آنرا بریزیم باید پیوسته ریخته شود و قطرات ریخته شده باید محو شوند در این صورت دوغاب مناسب است .

❖ 1800 گرم از دوغایی با شرایط زیر می خواهیم: وزن لیتر  $1.8 \text{ gr/cm}^3$  ، اگر ماده خشک 400 گرم و دانسیته آن 2.5 گرم بر سانتیمتر مکعب

باشد چقدر آب لازم داریم ؟

$$\frac{\text{وزن ماده خشک} + \text{وزن آب}}{\text{حجم ماده خشک} + \text{حجم آب}} = \text{دانسیته دوغاب}$$

$$d = \frac{m}{V} \quad 2.5 = \frac{400}{V} = V = 160 \text{ cc}$$

$$1.8 = \frac{x + 400}{x + 1600} \rightarrow x = 140 \text{ cc}$$

	اجزا	آب چاه	آب شهر	آب شهر و آب چاه تفاوت زیرا با هم دارند	آب مقطر
Ca	300	78	Trace		
	172	72		Trace	
	8	360		Trace	
	100	125		Trace	
	7.8	7.9	5.5		
	268	260	4-10		

TDS = Total Dissolved Solid

$$TDS = \frac{C - 0.055}{2.5c}$$

ceramic.blog.ir

## ریخته گری در قالب نفوذ پذیر-جند نکته راجع به دوغاب مناسب-ادامه

هدایت ویژه جامدات یونیزه شده در آب

بین آب و الكل تفاوت‌های زیر موجود است :

ماع	فرمول	ویسکوزیته	تنش	جوش	اشتعال
آب	H <sub>2</sub> O	73	1mpa.s = 0.1	100	NON
الكل	CH <sub>3</sub> OH	23	0.8	65	18

برخی از فلزات مثل تنگستن - مولیبدون - فولاد را نز ریخته گری دوغابی می کنند

فولاد + آلجينات یا PVA ← دوغاب      PH = 10

آلومینا + HCl ← دوغاب      PH = 2.5-4

همیشه روشن دوغابی مقرر به صرفه نیست

همیشه مرز مشخصی بین ریخته گری و روشن پلاستیک موجود نیست مانند mud casting

## □ انواع ریخته گری :

- ریخته گری خلاء

- ریخته گری انجامادی

- ریخته گری فشاری

- روش افزایش فشار

- ریخته گری لوله موئینی

- ریخته گری سانتری فیوز

- ریخته گری مافوق صوت

- ریخته گری نواری

ceramic.blog.ir

مهندس سرامیک

• ریخته گری خلاء:

در این ریخته گری قالب قابل نفوذ به خلاء وصل شده پس در دوغاب فروبرده می شود Pre Form انجام می گیرد پس از

اینکه جداره بسته شد خشک می گردد سطح خارجی قالب گچی ممکن است در معرض خلاء قرار بگیرد  $\Delta pt$  افزایش یابد و

شرعت ریخته گری نیز زیاد می شود

✓ عایقهایی که متخلخل دیرگداز با شکلهای پیچیده را به این روش ریخته گری می کنند

## وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

• ریخته گری انجام‌دادی :Freeze Casting  
ceramic.blog.ir

در این نوع ریخته گری دوغاب خیلی سفت درون قالب غیر متخلخل (لاستیک) ریخته شده سپس یخ می بندد با اعمال فشار و

تغییر دما به یخ بستن دوغاب کمک می شود (یخ تبخیر می شود)

## • ریخته گری فشاری :Pressure Casting

برای پرسلانها و دیر گدازها از این روش استفاده می شود قالب به عنوان فیلتر و زمان ریخته گری با تنظیم فشار خارجی

تنظیم می شود در اینجا نیازی به خشک شدن قالب و پائین بودن رطوبت آن نیست

$$\frac{L^2}{t} = \frac{2PgE^3}{5s^2\eta(y-1)(1-E)^2}$$

$E$  میزان تخلخل جداره بسته شده  $\gamma$  حجم دوغاب  $t$  زمان ریخته گری  $S$  سطح مخصوص پودر (یک گرم پودر چند  $m$  مساحت دارد).  $L$  ضخامت

ریخته گری شده ،  $g$  شتاب ،  $P$  فشار بیرونی + فشار لوله مؤین

بطورکلی روش موجب افزایش دانسیته ، کاهش انقباض (از  $1.3-1.1$  به  $0.3-0.1$  تقلیل می یابد)

کاهش آب دوغاب: برای ضخامت برای تشکیل  $1\text{ cm}$  از  $1-2\text{ hr}$  به  $20\text{ min}$  کاهش می یابد

## روش افزایش فشار :

در این نوع ریخته گری 2 نوع است:

الف ) یکی اینکه در بالای قالب یک ظرف قرار می دهیم که جاذب رطوبت نیست (غیر قابل نفوذ) لذا به دوغاب وزن ظرف فشار وارد می کند.

ب ) با اعمال فشار گاز به دوغاب در این صورت افزایش فشار موجب افزایش دانسیته کاهش تخلخل و در نتیجه موجب کاهش انقباض خشک و پخت می گردد.

در این ریخته گری از فشار هوا برای جدا کردن بدنه از قالب نیاز است

فشار (Mpa)	سرعت ریخته گری پرسلان	سرعت ریخته گری آلومینا (mm/min)
0.14	2	2.4
0.28	3.1	4.9
0.56	5.2	10
	1.4	25
	2.8	50

• **ریخته گری لوله موئینی Capillary Casting**

یک سری لوله موئین اضافی در قالب قرار می دهند .

• **ریخته گری سانتری فیوژ Centrifugal casting**

در این نوع ریخته گری شتاب را افزایش می دهیم نحوه کار بدین صورت است که : یک قالب استوانه ای در حال چرخش بوده و دوغاب از

انتهای قالب وارد آن می شود این روش به شکلهای ساده محدود می شود و چون قالب گچی می چرخد باید دارای استحکام بالایی باشد.

• **ریخته گری مافوق صوت Ultra Sonic Casting**

در این روش به قالب گچی در حین ریخته گری ارتعاش وارد می شود با فرکانس  $20KH - 15$  و در نتیجه استحکام افزایش می یابد .


ceramic.blog.ir

## Tape Casting • ریخته گری نواری

این روش به نامهای knife casting ، blade casting ، sheet Casting

نیز معروف است این روش قبل از صنایع رنگسازی ، کاغذ سازی و پلاستیک استفاده می شد اما 47 سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم برای پیشرفت dielectric ، مواد جایگزین میکا و ... به کار برد شد.

ریخته گری نواری عبارت است از ریختن دوغاب شامل پودر خیلی ریز و مایع / مائی وغیر مائی ) و چسبها و پلاستی سایزرهای ... بر روی یک نوار متحرک غیر جاذب

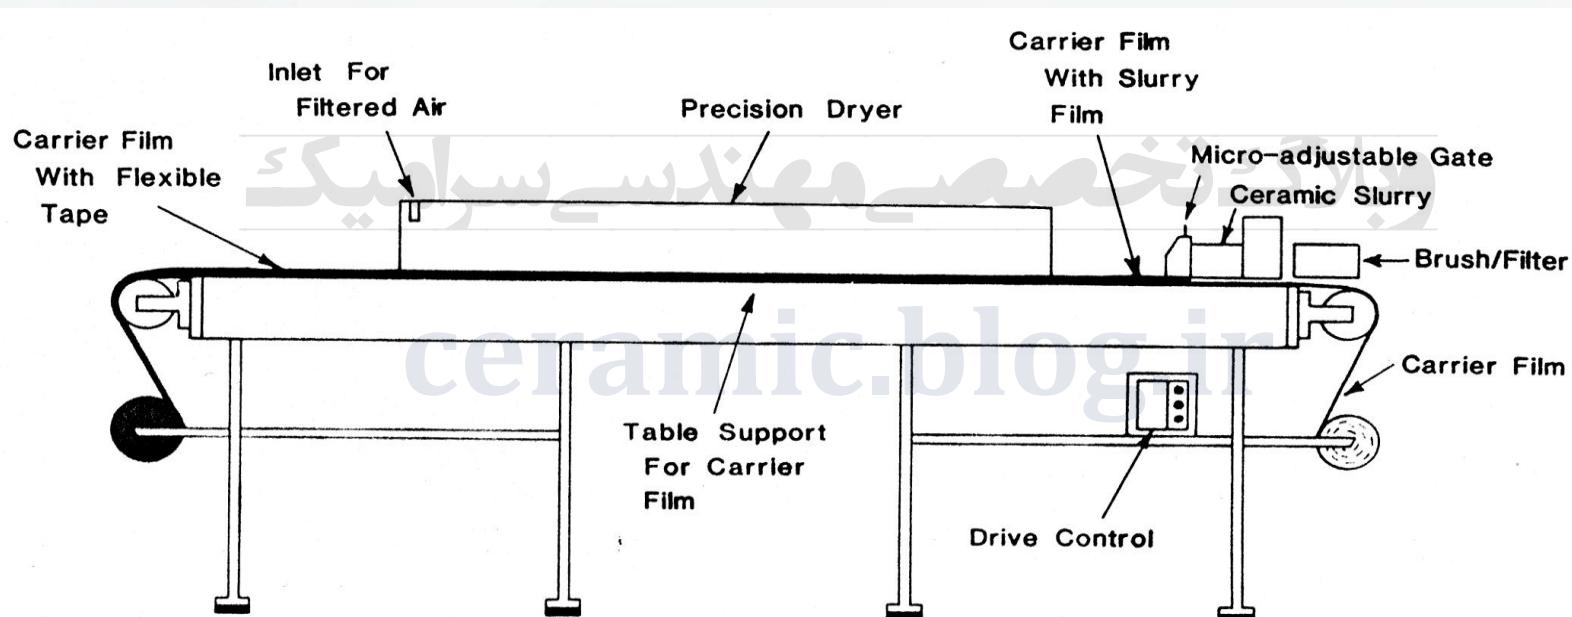

## ■ مواد مورد نیاز برای دوغاب Tape Casting :

In 0.1

3 poly vinyl butyral

35 toluene

5.6 polethylene glycol

<b>300gr</b>		پودر آلومینا
<b>7.5gr</b>	اکسید منیزیم	اسپنیل
<b>55gr</b>	روغن ماهی	دفلوکولانت
<b>1170gr</b>	ترو کلرواتیلین	حلال
<b>450gr</b>	الکل اتیل	حلال
<b>120gr</b>	پلی ونیل بویترل	رزین
<b>128gr</b>	پلی اتیلین	پلاستی سایزر

## □ شکل دادن پلاستیک

در این روش مخلوط مواد اولیه به صورت گل می باشد.

<p>با دست تهیه فتیله های گل و چسباندن به هم</p> <p>با دست و قالب: پرتاب در جهار چوب چوبی</p> <p>چرخ کوزه گری</p>	<p>دستی</p>	
<p>جیگر</p> <p>جولی</p> <p>رولر</p> <p>تراش</p> <p>پرس گل</p>	<p>دستگاهی</p>	<p>انواع مختلف</p>
<p><b>Preforming</b></p> <p><b>Forming</b></p>		<p>اکسیترود</p>

## شکل دادن پلاستیک-روش شکل دادن با دست:

### ▪ روش شکل دادن با دست:

گل با دست ورز داده می شود سپس گل را به صورت فتیله درآورده و فتیله ها را به صورت کاسه ای تهیه و به هم چسبانده می شود.

### • روش شکل دادن با دست و قالب:

در این روش از قالب چوبی ، فلزی ، حصیری استفاده می شود. امروزه در تولید آجر ساختمانی ، روش خشت زنی کاربرد دارد. همچنین در تولید آجر عایق نیز بدین صورت عمل می شود:



■ در آجر عایق:

• گل شل — قالبگیری می شود

• این آجرها نسبت به مواد سوختنی در تولید آجرهای عایق برتری دارند

• قالبگیری دستی می شود

■ گل شاموتی : سفارشات خاص در مورد آجرهای شاموتی

■ جرمهای ریختنی نیز که گل نیستند قالب گیری دستی می شوند.

## وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

## ▪ روش شکل دادن با چرخ کوزه‌گری (مخصوص اشکال مدور):

شیار برای این است که گل از روی head نلغزد

فرد مشغول به کار با پای خود به چرخ طیار ضربه می‌زند و چون این صفحه بزرگ است. نیروی واردہ را به یک نیروی منظم بدون لغزش تبدیل می‌کند.

## نحوه کار

لقمه گل را روی head چرخ قرار می‌دهند و سپس آن را با محور دستگاه، هم مرکز می‌کنند تا گل لنگ نزند. سپس گل را روی چرخ ورز می‌دهند تا برای شکل دادن آماده شود. بعد از این مرحله استوانه گل را توخالی می‌کنند (دو انگشت را داخل استوانه برد و یک دست را پهلوی استوانه قرار می‌دهند، در اثر چرخش استوانه توخالی می‌شود) سپس شکل نهایی را به آن می‌دهند و بعد با سیم برش آن را از دستگاه جدا می‌کنند و بعد آن را پرداخت می‌کنند.

شکل دادن با چرخ کوزه‌گری دارای مشکلاتی است و این امر موجب شده تا ماشینهایی نظیر جیگر و جولی و رولر ساخته شود

•مشکلات روش چرخ کوزه‌گری

1. نیاز به مهارت بالا
2. تلورانس وسیع
3. تیراژ تولید پایین

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

## □ اکسترود

این دستگاه موارد کاربردی متعددی دارد

1. به عنوان پیش شکل دهی **preshaping or preforming**

2. به عنوان شکل دادن اصلی **shaoing or forming**

1. به عنوان پیش شکل دهی **preshaping or prefcrming**

جیگر ، جولی و رولر

خراطی

سفالگری و چرخکاری

شمش گلهایی که در موارد متعدد به کار می رود توسط این دستگاه شکل می گیرد

با استفاده از ویژگی پلاستیک گل استوانه ای تهیه می شود

ceramic.blog.ir

مقره های دو شیاره که سرتیرهای چراغ برق دیده می شود پس از درست کردن شمش توسط الکترود به وسیله دستگاه تراش شکل می گیرند.

مقره های بزرگ که در ایستگاه های تبدیل فشار قوی به کار می روند نیز با اکسترود و تراش ساخته می شوند.

## 2. به عنوان شکل دادن اصلی **shaping or forming**

قطعه نهایی را با این روش می سازیم و قطعه مستقیماً خشک یا زینتر می شود.

• **آخر ساختمانی**: هم با اکسترود ، هم با قالبگیری دستی ، هم با پرس (آجر فشاری) ساخته می شود.

• **آخر نسوز**: هم با اکسترود ، هم با پرس ساخته می شود.

• **آخر عاق**: هم با اکسترود ، هم با قالبگیری دستی ، هم با پرس ساخته می شود.

• **لوله**: رولرهای کوره‌های رولری که به صورت لوله هستند توسط الکترود ساخته می شوند.

• **فیلتر**: فیلتر نیز به وسیله الکسترود ساخته می شود. این فیلترها هنگام ریخته گری فلز کاربرد دارند و جلوی ورود ناخالصیهای درشت مذاب

فلزی را به قالب می گیرند تا عیب آخال کمتر شود

به عنوان کاتالیست‌ها به مصرف می‌رسند:

1. کاتالیست ساده در اگروز ماشینها برای جلوگیری از خروج آلاینده‌ها

ceramic.blog.ir

2. به عنوان کاتالیست درد پتروشیمی

3. تهیه مواد اولیه

► خاکهایی چون بال کلی و کائولن دانه‌ریزند و هنگام جابجایی با ایجاد گرد و خاک ضایعات زیادی تولید می‌کنند با تولید گل اکسترودی مسائل

جابجایی انتقال، نگهداری و آلوودگی حل می‌شود.

► صنعت کاشی بدون خالص سازی به بازار عرضه می‌شود

باسیلکون بادی

باسیلکون آبی (هیدروسیلکون)

در هیدروسیلکون معمولاً دانه‌های درشت (ناخالصیها) در پایین و دانه‌ریز رسها در بالا قرار گرفته و سرریز می‌شوند سپس:



## انواع اکسترودهای خط تولید

به طور کلی دو گروهند:

- اکسترود پیستونی
- اکسترود افقی

## اکسترود پیستونی

گل فیلتر پرس را به اندازه مشخصی در استوانه قرار میدهند سپس با اعمال نیرو توسط پیستون گل پایین آمده و در قالب شکل می‌گیرد.

سپس با سیم برش بریده می‌شود. با به کارگیری یک شافت میله می‌توان گل خروجی را سوراخ کرد. و سطح مقطع توخالی بدست آورد.

با این اکسترود لوله و اشکالی با طول زیاد که توخالی هستند و شمشهای بزرگ تولید می‌شوند.

ceramic.blog.ir

### اکسترود افقی

اکسترود افقی نسبت به نوع ستوونی پیچیده‌تر است.

زاویه پره‌ها 20-25 است و در پرسلانها سرعت خروج است.

گل با برخورد به پره‌های فلزی در حلقه اول بریده شده و سطح مخصوص افزایش می‌یابد.

شمیش بزرگ را با اکسترود افقی نمی‌توان تولید کرد. زیرا شمش بزرگ گل با میز اصطکاک ایجاد می‌کند و این امر سبب می‌شود تا گل تاب بدرارد.

در ایران اگر دستگاه اکسترود مجهز به محفظه خلاء باشد به آن پاگمیل می‌گویند ولی در انگلیس چه اکسترود یک محفظه‌ای و چه دو محفظه‌ای باشد به آن

اکسترود می‌گویند.


► اگر گل از سیستم خلاء رد نشود جباب هوا خواهد داشت و پلاستیسته کاهش می‌یابد. درین تغییر فرم پلاستیک این امکان وجود دارد که حباب‌های هوا به هم متصل شده و ایجاد ترک کنند و استحکام خام را کاهش دهند. اما خلاء زیاد بالا نیست حدود 0.9 bar کفايت می‌کند.

خلاء در انتهای حلقه دوم امکان پذیر است. گل کل مجرماً گرفته و در گل پلاستیک سرعت حرکت حلقه کاهش می‌یابد و سرعت خروج هم کاهش می‌یابد

خلاء را به دو صورت کنترل می کنند:

1. با فشارسنج

2. پس از برش ، کالباس گل را آرام خم می کنند اگر از وسط ترک خورد ، نشانه وجود حباب و عدم کارکرد مناسب سیستم خلاء است.

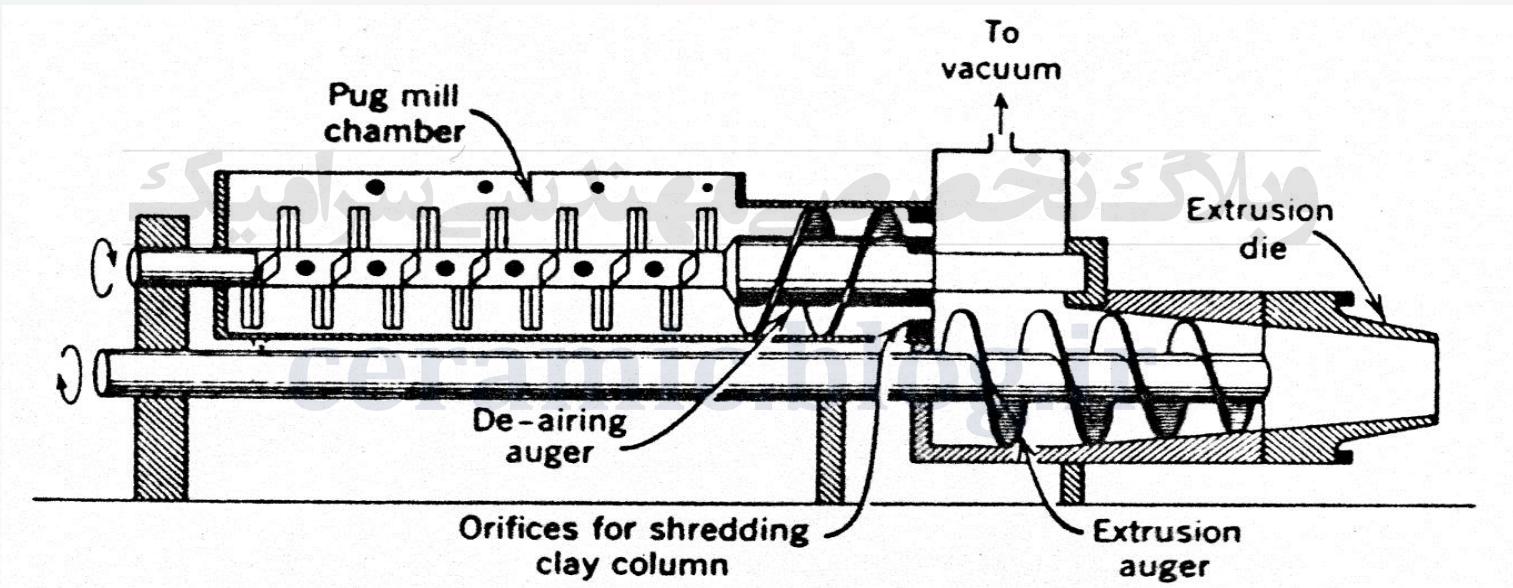

## □ مکانیک یا نحوه کار اکستروژن

پس از ورود گل در اثر انتقال نیرو به سطوح جدید گل ایجاد شده و فشار اعمالی بر روی گل منجر به ایجاد جریان لایه‌ای

در گل می‌شود. laminate

- نیروی محركه دستگاه باید به عوامل زیر غلبه کند تا گل از محفظه خارج شود:

1. مقاومت مواد : مقاومت بین اجزایی تشکیل دهنده مواد اولیه که بستگی به مشخصات فیزیکی دارد مثل پلاستیسیته ،

رطوبت ، توزیع اندازه ذرات و افزودنی‌ها

2. اصطکاک دیواره: گل در حین حرکت همواره درتماس با محفظه اکسترود یا دیواره قالب است. و قبل از جریان لایه‌ای اغلب

لفرش رخ می‌دهد. هر چه نیرو بیشتر شود حرکت و پیرون آمدن گل سریعتر است.

## اهمیت وجود جریان لایه‌ای:

جریان لایه‌ای به ورز دادن و هم زدن گل کمک می‌کند. اگر نتوانیم مسائل پلاستیسیته، رطوبت، ترکیب و رفتار رئولوژی و ... را کنترل کنیم آن ستونی که قرار است شکل داده شود، خوب نمی‌تواند هم زده شود و صرفاً لغزش می‌یابد.

دو نوع تنش را در این رابطه می‌توان تعریف کرد:

$$\tau_{wall}$$

1. تنش برشی مورد نیاز برای لغزش میان گل و دیواره

$$\tau_{yield}$$

2. تنش موری نیاز برای ایجاد جریان لایه‌ای در خود گل

اگر  $\tau_{yield} < \tau_{wall}$  یا شک می‌یعنی هنگام اعمال نیرو و در گل جریان لایه‌ای وجود نداشته باشد و گل خارج شود در این مورد با وجود اینکه اکستروزن به راحتی انجام شده ظاهراً کامل است و گل به راحتی بیرون می‌آید ولی ستون گلی خروجی مناسب نخواهد بود. هر چه فشار دستگاه افزایش یابد سرعت حرکت و انتقال گل بیشتر می‌شود بدون اینکه جریان لایه‌ای در گل وجود ایجاد شود.

اگر  $\tau_{wall} > \tau_{yield}$  باشد تنش تسليم برای حرکت لایه‌ای بین ذرات کمتر از تنش مورد نیاز برای غلبه بر اصطکاک بوده و جریان لایه‌ای مناسبی

**ceramic.blog.ir**

$$\tau_{wall}$$

$$\tau_{yield}$$

اگر سطح مقطع گل خارج شده را در نظر بگیریم معمولاً از مرکز به سمت دیواره گرادیان جریان لایه‌ای وجود دارد جریان لایه‌ای در کناره بیشتر است یا به عبارتی با افزایش شعاع جریان لایه‌ای سخت تر می‌شود.

$$\text{اختلاف فشار محوری نسبی برای: } \frac{\Delta P}{L} \text{ در حداقل لمسه}$$

$$\tau_{wall} = \frac{R\Delta P}{2L} : L \text{ نمونه‌ای به طول}$$

به طور کلی باید تنش تسليم بدنه کمتر از استحکام چسبندگی بدنه روی سطح قالب باشد.

اگر گل با رنگهای مختلف موجود باشد. مشاهده شده است اختلاف سرعت درخروج گل میدان و مرکز و دیواره وجود دارد. و لازمه برای تغییر فرم گل در مرکز

کمتر است.


**ceramic.blog.ir**

اگر دهانه خروجی اکسترود باریکتر شود اختلاف و سرعت حرکت بین مرکز و حاشیه‌ها افزایش می‌یابد

به ازای یک تنش مساوی اگر سطح مقطع را کوچکتر کنیم فشار بیشتر می‌شود.

$$P = \sigma = \frac{F}{A}$$

و در یک اکسترود دو محوره اختلاف در جریان لایه‌ای و حرکت بین گل در سطح و گل در مرکز بیشتر می‌شود و به هم میریزد.

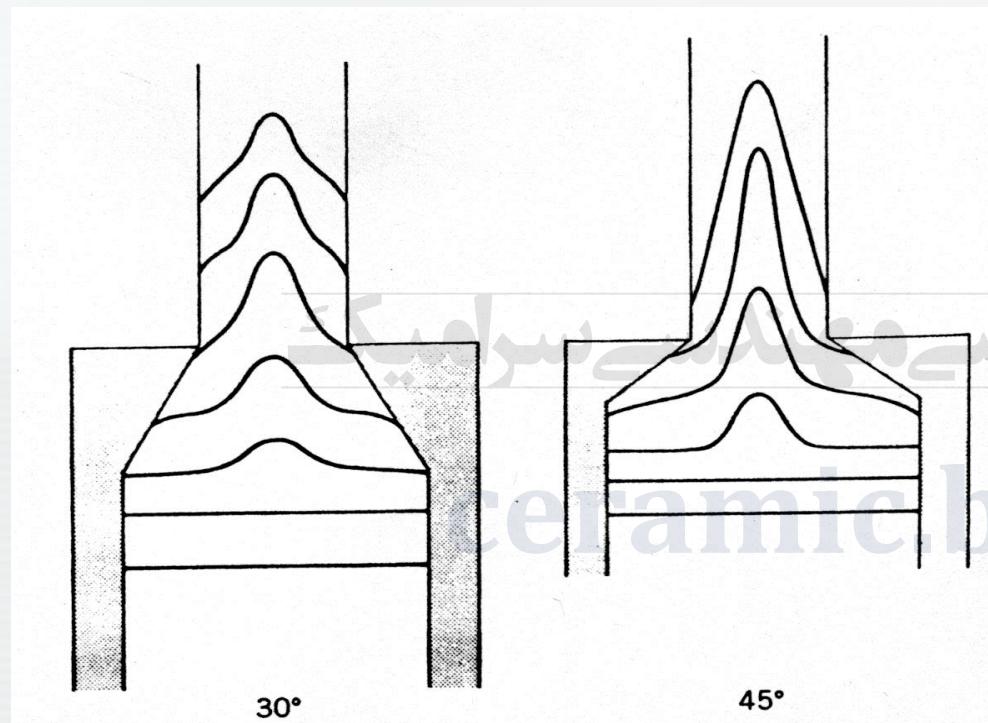

#### ۱۰ اختلاف سرعت حرکت تابع:

۱. دهانه خروجی اکسترود
۲. اصطکاک دیواره و مواد
۳. فشار دستگاه

## شکل دادن پلاستیک-اکسترود-ادامه

توجه:

مواد غیر پلاستیک را نیز اکسترود می کنند البته سایز و ... که قالب گرم می شود همچنین اکسترود در صنایع غذایی ، مفتول سازی ، پلاستیک سازی و ... استفاده می شود.

توجه:

در حالت (2) با کم کردن زاویه قالب (افزایش طول قالب) ، استفاده از روانسازهای مختلف که لغزش را تسهیل می کنند و استفاده از هیتر می توان اصطکاک میان دیواره و مواد را کاهش داد.

در طول فرایند اکسترود همیشه در ابتدا جریان لایهای داریم و لغزش نمی افتد

$$\tau_{wall} > \tau_{yield}$$

دیواره کاهش می یابد و لغزش آسان تر می شود. اما در اغلب موارد مغز رطوبت بیشتری دارد زیرا چون سطح گرم می شود دراثر جریان اسمز حرارتی آب سطح به مغز مهاجرت می کند.

### ▪ روشهای بالا بردن و افزایش کارایی اکستروژن:

1. با افزایش طول قالب ، اصطکاک کاهش یافته و نیروی لازم برای اکسترود کاهش می یابد
2. استفاده از روغن کاری سطح قالب یا داخل مواد
3. با گرم کردن دهانه اکسترود ، بخار ایجاد شده و سرعت خروج گل افزایش می یابد.

توجه:

اگر لغزش زیاد باشد ، گل به هم نخورده و تنها سطح استوانه گلی صیقلی می شود.

► پدیده **spring back** داریم که تابع ترکیب مواد ، جهت گیری ترجیحی ذرات رس و فاکتورهای دستگاهی است.

### ▪ ویژگی های گل اکسترود شده:

1. استحکام کافی گل جهت انجام عملیات بعدی بر روی گل
2. عدم تخلخل ، ترک و حالت لایه لایه ای و عدم همگن
3. عدم جوش و ترکهای سطحی و مغزی

□ عیوب اکسیترود:

1. ترک های S شکل

2. ترک های شمعدانی یا شقه شدن ستون گل cdume splitting

3. عیب لایه لایه ای شدن

4. عیب حفره و جوش سطحی

5. عیب مغز و پل

6. جهت گیری ترجیحی ذرات

7. جدایش میان آب و ذرات

ملاجئ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

## 1. ترک های S شکل:

هنگام اکسترود گل ، در آن جريان لايه اي ايجاد مي شود. وقتی گل از قسمت حلزوني عبور مي کند در قسمت انتهائي پس از خروج يك سري از خروج يك سري ترک S شکل دیده مي شود و علت اين امر ناشي از تراكم پذيری نامناسب در وسط گل است. همچنين ترک هايي در راستاي محور مرکزي مشاهده مي شود. اين عوامل سبب مي شود تا در هنگام پخت انبساط و انقباض داشته باشيم.

براي رفع اين مشكل:

1. باید پلاستیسیته بهبود داده شود.

2. فاصله بین مارپیچ و قالب بیشتر شود . با افزایش فاصله به گل فرصت تراکم دده می شود.

3. زاویه قالب باید تغییر داده شود.

4. سرعت خشك شدن مناسب باشد.

► اگر سرعت خشك شدن زياد باشد انقباض قسمت مغز بيشتر خود را نشان مي دهد و موجب تنش و ايجاد ترک مي شود.

## 2. ترک های شمعدانی یا شقه شدن ستون گل :cdume splitting

اگر در گل اکسترود ذرات غیر پلاستیک درشت زیاد باشد (ذرات شاموتی ، سیلیس و فلدسپار) ذرات پلاستیکی که این ذرات را فرا گرفته اند حین خشك شدن منقبض می شوند اما ذرات پلاستیک انقباض نداشتند و نتش ایجاد شده و ترک لایه های خارجی اتفاق می افتد و ذرات پلاستیک ترک می خورند.

## 3. عیب لایه لایه ای شدن:

اصطکاک میان گل و دیواره قالب ناشی می شود یعنی اگر در اثر اعمال نیرو به راحتی جلو نرفته و آثار گیر کردن به صورت اعوجاج در سطح مشاهده می

شود به گسیختگی و شکاف در لبه یا ستون گل را که به صورت لایه لایه است دندان سگی یا دندان اژدهایی گفته می شود.

دانه های درشت غیر پلاستیک این عیب را تشدید می کند. طراحی قالب ، پلاستیسیته کم گل و .... نیز مؤثر است.

► برای جلوگیری از این عیب روانساز استفاده می شود ، رطوبت گل افزایش داده می شود و دیواره قالب چرب می شود.

ceramic.blog.in

### 4. عیب حفره و جوش سطحی:

این عیب ناشی از هواگیری نامناسب گل است اگر وکیوم دستگاه خوب انجام وظیفه نکند ، حباب‌ها در گل مانده و با حرکت به سوی سطح ایجاد جوش می‌کنند. برای جلوگیری از این عیب باید اکسترود را به سیستم خطاء مناسبتری مجهز کرد.

### 5. عیب مغز و پل:

جای پلها روی قطعات مشخص می‌گردد که بدلیل نامناسب بودن محل پلها است یا اینکه ضخامت آنها زیاد است.

### 6. جهت‌گیری ترجیحی ذرات:

انقباض در جهت‌های مختلف متفاوت است. در ارتفاع انقباض بیشتر است.

### 7. جدایش میان آب و ذرات:

ceramic.blog.ir

گردایش رطوبتی میان مرکز و خارج سبب می‌شود که ذرات به طور ترجیحی جدایش یابند.

□ عوامل تعیین کننده قابلیت اکسٹرود شدن:

1. خواص مواد اولیه:

چسبندگی بین ذرات ، چسبندگی میان ذرات و دیواره که خود تابع پرداخت کاری فلز ، آب دادن فلز (آب کروم جهت ایجاد سطح یکنواخت) ،

گرم کردن فلز ، میزان آب گل ، روانساز ، ذرات و ریزی آنها ، شکل ذرات و توزیع اندازه ذرات می باشد

2. اصطکاک داخلی:

مسائل مربوط به انتخاب نسبت مناسب قطر اکسٹرود به قطر خروجی و یا پره های حلزون می باشد

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

□ فاکتورهای دستگاهی مؤثر بر اکستروزن:

• **حلزون یا Auger:**

طول ، زاویه کاهش قطر ، تعداد پره ها و فاصله آنها ، ضخامت و زاویه هر پره

• **سرعت چرخش حلزون:**

نیروی مقاوم تغییر فرم گل به سرعت چرخش حلزون بستگی دارد

• **نسبت Turn down ratio:**

نسبت قطر قالب به قطر حلزون که باید با مشخصات مواد اکستروودی متناسب باشد

• **جنس قالب (Die):**

سطح ، طراحی ، زاویه و طول آن مهم است.

ceramic.blog.ir

• **میزان خطاء دستگاه**

• **بالانس قالب :**

هم محور بودن محور اکستروزن و مرکز قالب

### □ شکل دهی آجرها

دو بعد آجر توسط قالب و بعد سوم با سیم (Wire cut bricks) شکل داده می شود.

انواع آجرهای سوراخ دار ، لوله های فاضلاب و غلافهای ترمرکوپل را می توان با این روش شکل داد.

توجه:

پشت اجزای قالب باید محکم و حالت آیرودینامیک داشته باشد که به این قالب بعضاً شابلون هم گفته می شود.

در حالت (2) شیب استوانه ای فلزی کمتر و تغییرات و اعوجاج کمتری در گل داریم اگر عیوبی مسیر باشد می تواند ترمیم شود

# وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

## □ جیگر Jigger

شمیش گل بیرون آمده از اکسیترود را برش داده و تکه تکه می کنند که به آنها برش ، کالباس ، لقمه می گویند و نیزگی این شمشهای قطر کم و ضخامت بیشتر آنها است.

کالباس را در دستگاه گل پهن کن ، پهن یا **battling** می کنند و آن را روی قالب گچی قرار داده و در روی **head** دستگاه جیگر قرار می دهند سر دستگاه با

توسط نیروی موتور و چرخش محور متصل به آن می چرخد دور دستگاه 500 تا 1200 rpm است. در همین حین شابلون پایین آمده و **head**

آن را در حد معینی نگاه می دارد آب نیز ضمن کار بر روی گل اسپری می شود تیغه برش گل اضافی را بریده و گل اضافی به خارج پرت می شود **stopper**


بنابراین همان طور که مشاهده می شود قالب گچی داخل قطعه و شابلون خارج از قطعه را شکل می دهد. پس از اتمام کار در خشک کن قرار داده می شود تا قطعه

از قالب گچی سوا شود بعد از این مرحله در دستگاه خشک کن اصلی و سپس در کوره پخت بیسکویت قرار داده می شود. قالب گچی نیز پس از خشک کن و

خشک شدن کامل به دستگاه گل پهن کن بر می گردد تا مجدداً از آن استفاده شود

ceramic.blog.ir

## شکل دادن پلاستیک-دستگاهی-جیگر-ادامه

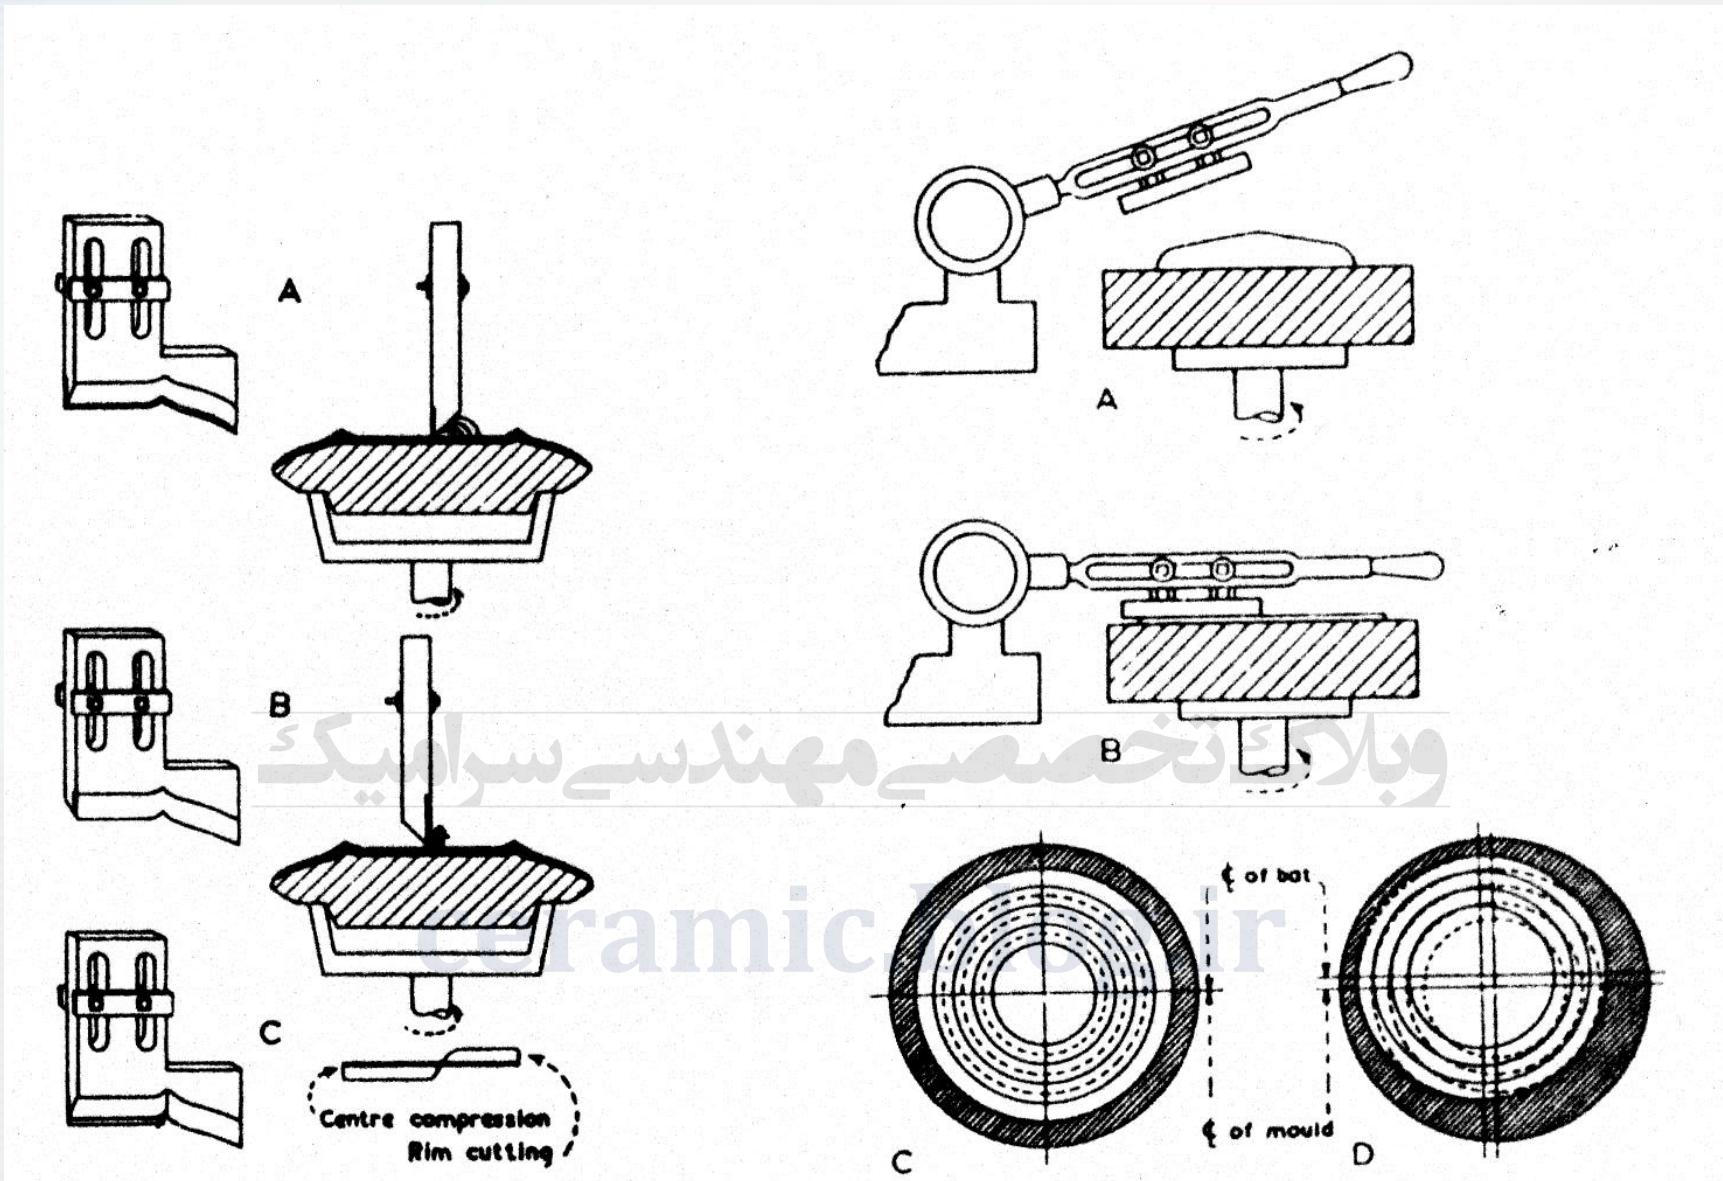

# شكل دادن پلاستیک-دستگاهی-جیگر-ادامه

وسایلی نظری بشقاب ، نعلبکی توسط جیگر ساخته می شود. برای ایجاد کنگره روی بشقاب برجستگی هایی روی قالب ایجاد می کنند.

## ■ انواع جیگر:

- جیگر دستی میزان تولید جیگر ( بشقاب ) hr = 100
- جیگر نیمه اتوماتیک میزان تولید جیگر نیمه اتوماتیک ( بشقاب ) hr = 150
- جیگر تمام اتوماتیک جیگر تمام اتوماتیک ( بشقاب ) hr = 250-300

## نکته:

- در زمان شکل دهی میزان رطوبت بسیار مهم است و حتماً یک سری افشانک هایی هستند که دائماً گل را مرطوب می کنند تا ترک نخورد. درصد رطوبت حول 25%

20 است و یک سری دستگاههای جیگر جدید الملت می گذارند و گرمایش موجب می شود تا رطوبت به سطح قطعه مهاجرت کند و ترک های سطحی را ترمیم کند.

انواع رطوبت دهنده ها : افشانه ای ، المتنی ، ساده

ceramic.blog.ir


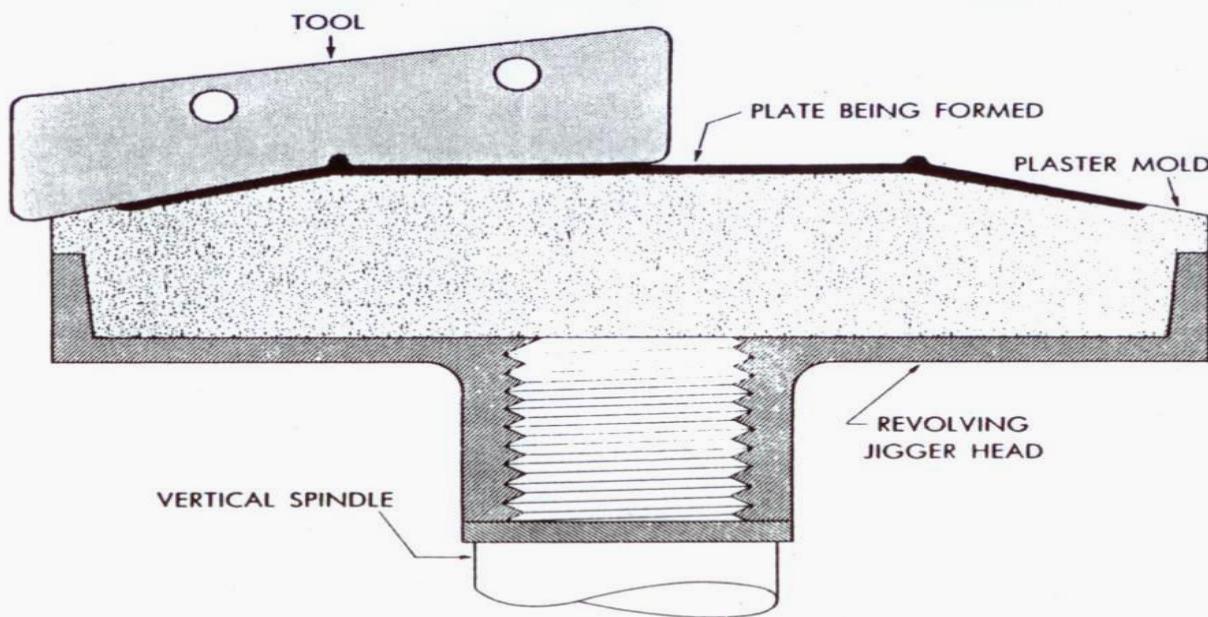


Fig. 8.7 Cross section of a jigger head as plate is being formed.

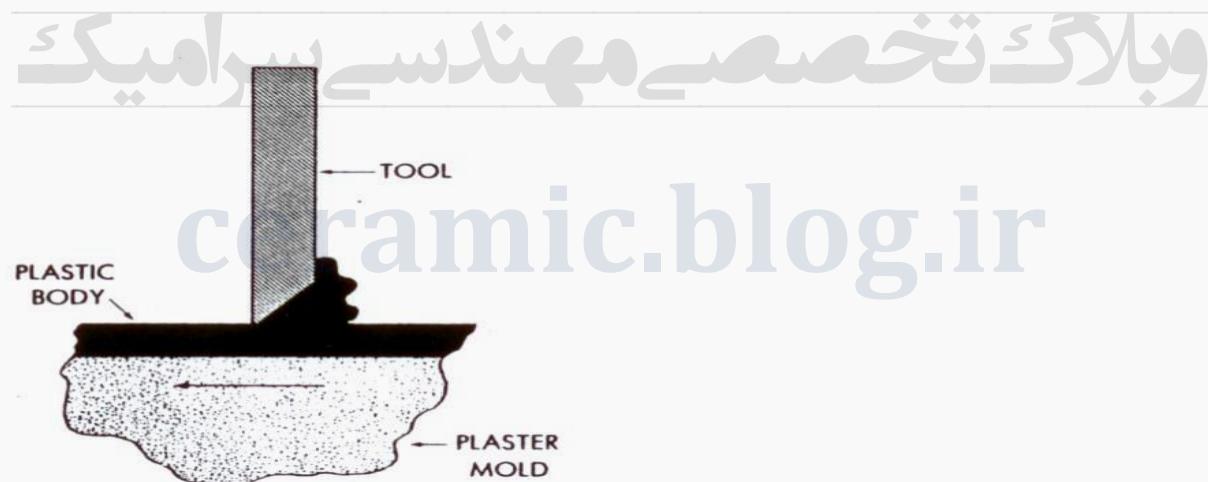

## □ جویی Jolley

دستگاه جویی شباهت زیادی به دستگاه جیگر دارد متنها در جیگر ، قالب گچی داخل قطعه را شکل می دهد ولی شابلون و قالب جویی دارای طرح

متفاوتی هستند. شابلون داخل قطعه و قالب بیرون قطعه را می سازد. وسایلی نظیر کاسه ، فنجان ، پیاله توسط این دستگاه ساخته می شود.

در گلدانهای بزرگ تیغه‌ای آویزان شده و میله می چرخد.

► جنس شابلون در هر دو مورد (جیگر و جویی) فولاد سخت ، WC یا آلومینیم زینتر شده است.

► قالب‌های گچی در جیگر و جویی با قالب‌های ریخته‌گری دوغابی متفاوتند چون در جیگر و جویی با وجود تیغچه اصطکاک گل و قالب گچی دائمی است

نسبت گچ به آب این قالبها باید از قالب‌های ریخته‌گری دوغابی بالاتر و جذب آنها کمتر باشد به عبارتی به استحکام بالاتری نیاز دارند. هر قالب گچی در روش‌های

جیگر و جویی چیزی حدود 80-120 به لحاظ عملکرد و طول عمر متفاوت است.

ceramic.blog.ir

## roller □ رولر

این دستگاه تکامل یافته جیگر و جولی است.

■ تقاووت رولر با جیگر و جولی:

1. شابلون توسط یک حجم دوار فلزی بنام **bomb** جایگزین شده است. شکل **bomb** بستگی به نوع قطعه‌ای دارد که قرار است کل داده شود.
2. در رولر هم **bomb** می‌تواند بچرخد هم **head** وهم اینکه دوتایی می‌توانند در خلاف جهت هم با سرعت‌های متفاوت بچرخدند
3. هم **bomb** وهم **head** دستگاه قابلیت بالا و پایین شدن دارند.
4. پشت قالب گچی یک پمپ مکش هوا وجود دارد قالب خوب به دستگاه می‌چسبد و گل به خوبی نگهداری می‌شود.
5. موتور توسط بادامکها به محور **bomb** پا پایه دستگاه وصل است.

## ■ انواع مکانیزم هاي رولر:

- (a) پس از برش گل و قرار دادن در مرکز قالب گچي فقط پایه دستگاه (head یا قالب گچي) می چرخد ، bomb پایین آمد و به گل می چسبد سپس در اثر اصطکاك میان head و گل ، bomb نیز می چرخد ولی سرعت چرخش bomb از head کمتر است.
- (b) پس از برش گل و قرار دادن در مرکز قالب گچي فقط bomb در حال چرخش است اما پس از پایین آمدن آن و تماس با گل نیز head می چرخد.
- (c) هم head و هم bomb موتور دارند و می چرخند.
- دستگاه رولر به يك المان حراري وصل است و دمای آن ( ) است تا گل به آن نچسبد و آب نیز اسپري می شود
- ceramic.blog.ir

## شكل دادن پلاستیک-دستگاهی-رولر- ادامه

■ مزایای رولر نسبت به جیگر و جولي:

1. مراحل پهن کردن گل و شکل دادن آن به طور همزمان توسط **bomb** انجام می شود.
2. سطوح قطعات ساخته شده به اين روش صاف و صيقلي است زيرا **bomb** هيچگونه تراشي انجام نمي دهد اما در جيگر و جولي شابلون گل را مي تراشد
3. نياز به نيري انساني كمتر
4. در رولر چون فشار اعمالي بالاتر است رطوبت گل كمتر است در نتيجه انتها خشک و پخت كمتر است و استحکام بيشتر است.
5. سرعت توليد در رولر بيشتر است.
6. تراشه گل كمتری تولید می شود.
7. با يك رولر خاص مي توان ديسكهای بيضوي ساخت در اين حالت **bomb** دو نوع حرکت دارد:

(a) چرخش به دور خود

(b) چرخش انتقالی به صورت بيضي

➤ ديسكهای بيضوي به روش دوغائي نيز بدست مي آيند ولی عيوب ريخته گري در آنها زياد است

## □ خراطی (تراش)

کاربرد: مقره‌های الکترونیکی (پرسلان‌های سخت)

## □ پرس گل پلاستیک Ram Process

دو قالب به صورت نر و ماده روی هم قرار گرفته و توده گل میان این دو پرس می‌شود گل در این روش باید از روش خراطی شل‌تر باشد.

کاربرد: سفال‌های پشت بام، آجرهای ساختمانی، آجر عایق، کاشی (زین)


## □ قالب‌گیری تزریقی Injection moulding

مخلوط گرم شده شامل پودر و افزودنی‌ها (چسبها، لوبریکنتها، پلاستی سایزر و ...) را به داخل قالب تزریق می‌کنند.



# شکل دادن پلاستیک-سایر روش‌ها-ادامه

قالب‌گیری تزریقی اولین بار در 1937 جهت ساخت شمع اتومبیل سپس برای ماهیچه‌های مختلف، پره‌های توربین و ... به کار گرفته شد.

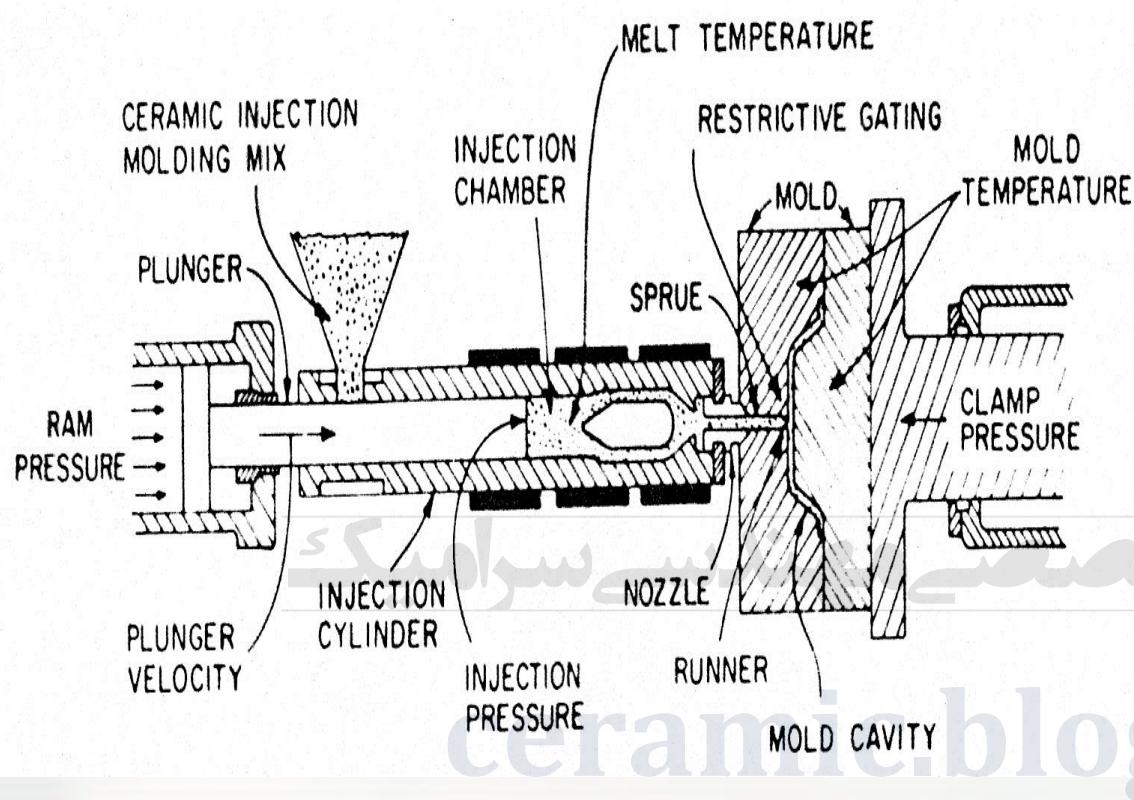

مشابه دستگاه تزریق پلاستیک است.

کاربرد: توپ، عروسک پلاستیکی و ..

▪ چسب

یکی از انواع چسبها رزینها هستند.

انواع رزینها:

thermost 1-ترموست

در دمای محیط مایع است و با گرمای سخت می‌شود

مثل رزین سبليکون و فنوليك

2-ترموپلاستیک thermoplastic: در دمای محیط پودر با گرم شدن شل می‌شود.

## ■ فاکتورهای مهم در کنترل روش:

- دمای ذوب:

براساس دفرمه شدن قطعه و جریان یابی بخش شکل داده شده تنظیم میشود.

- فشار تزریق

- سرعت جریان یابی:

با سرعت جریان، فشار تزریق و طراحی قالب تغییر می کند.

- سرعت سرمایش

## ■ عیوب روش:

- حبس هوا

- حباب زدن:

با طراحی مناسب قالب و کنترل جریان مواد قابل حل است.

- ترک:

فرمولاسیون مناسب بایندرها و کنترل سرعت حرارت دهی برای انقباض در حین سوختن مواد از این عیوب می کاهد.

- اعوجاج پس از خروج بایندر:

انیزوتروپی در توزیع بایندر یا ترک حین سوختن بایندر

## ■ شکل دهی به روش پرس

### ■ آماده سازی پودر

### گرانول سازی:

گرانول مجموعه‌ای از ذرات تشکیل دهنده بدن است که توسط مشتری یکسری نیروهای ثانویه بهم متصل شده‌اند گرانول‌ها شبیه کروی و متخلف هستند.

گرانول حاوی پودر، آب و بایندر است.

## و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

انواع گرانول سازی:

ceramic.blog.ir

1. روش خشک

2. روش تر

## 1) روش خشك:

این روش به نسبت ساده‌تر است اصطلاح خشك نسبی است زیرا رطوبت استفاده می‌شود اما نه به صورت دو غاب ، پودر همراه با مقداري رطوبت وارد گرانول‌ساز می‌شود که نوعي مخلوط کن است و آماج ساز ناميده می‌شود . آماج ساز ذرات تقریباً کروی و گرانول تهیه می‌کند این روش در کاشی‌های سنتی استفاده می‌شود.

### مزایای روش:

- I. ارزان بودن
- II. وقت‌گیر نبودن
- III. انقباض کمتری
- IV. دقت ابعاد نهایی بالاتر

ceramic.blog.ir

## (2) روش تر:

در این روش مجموعه به صورت دو غاب آماده می شود و رطوبت بالاتر است و یکنواختی گرانول ایجاد شده

بیشتر است

رد شدن از الک در شاموت سازی بخاطر کنترل انقباض و حذف واکنش های اضافی است.

▶ پودرهای غیرگرانوله که حاوی بایندر ، مایع و پودر هستند اگلومره های غیراندازه و غیرهم شکل با گرادیان دانسیته هستند که جریان پذیری ندارند و

خوب دنس می شوند و ساختار یونی فرم دادن نمی شود.

▶ گرانول سازی فرآیندی است که برای جبران مشکلات تغذیه مواد به قالب انجام می گیرد و گرانولها اگلومره های کنترل شده هستند.

ceramic.blog.ir

□ روش های مختلف گرانول سازی :

1. الک
2. آسیاب خشک
3. آسیاب تر
4. اسپری درایر در کاشی و مواد آلومینا بالا
5. اکسترود spaghetti-Saphe orifice از صفحه خارج شده بعد از برش خشک و سپس خرد می شوند
6. پرس با فشار 10 Mpa گرانول سخت متراکم و محکم ایجاد می شود
7. مخلوط کن های تاوه ای Pan ribbon
8. سیاره ای double planlary

■ انواع مواد اولیه که قابلیت گرانول شدن دارند عبارتند از:

آلومینا - فریتها - رسها - بدنه های کاشی - پرسلان - دیرگذار - پایه کاتالیستها، تغذیه مواد اولیه شیشه و ...

▶ یکی از افزودنی های مهم بایندرهای پلی مری یا کلوئیدی هستند که استحکام را افزایش می دهند.

▶ با افزایش دمای پودر گرانول ها تمایل به کوچک شدن دارند.

▶ در اسپری درایر، گرانول ها تمایل به کروی شدن دارند.

■ محسن بالیمل تر:

1. مواد اولیه به صورت همگن تری مخلوط می شوند.


2. بازدهی آسیاب بیشتر است.

در بالمیل خشک که مواد ریز و درشت باهم هستند ممکن است خیلی از مواد درشت خرد نشوند ولی در بالمیل تر چون دوغاب وارد بالمیل درشت می شود لذا دوغاب بالآمده و

ذرات ریز را نیز در خود حل می کند و باعث می شود سایر مواد در اثر نیروی اعمالی خرد شوند.

□ اسپری درایر:

در اسپری درایر دوغاب پمپ می شود و در اثر برخورد با هواي گرم ، گرانولهای کروی همگن با سطح ویژه بالا ابعاد حدود 20 میکرومتر تولید می شوند.

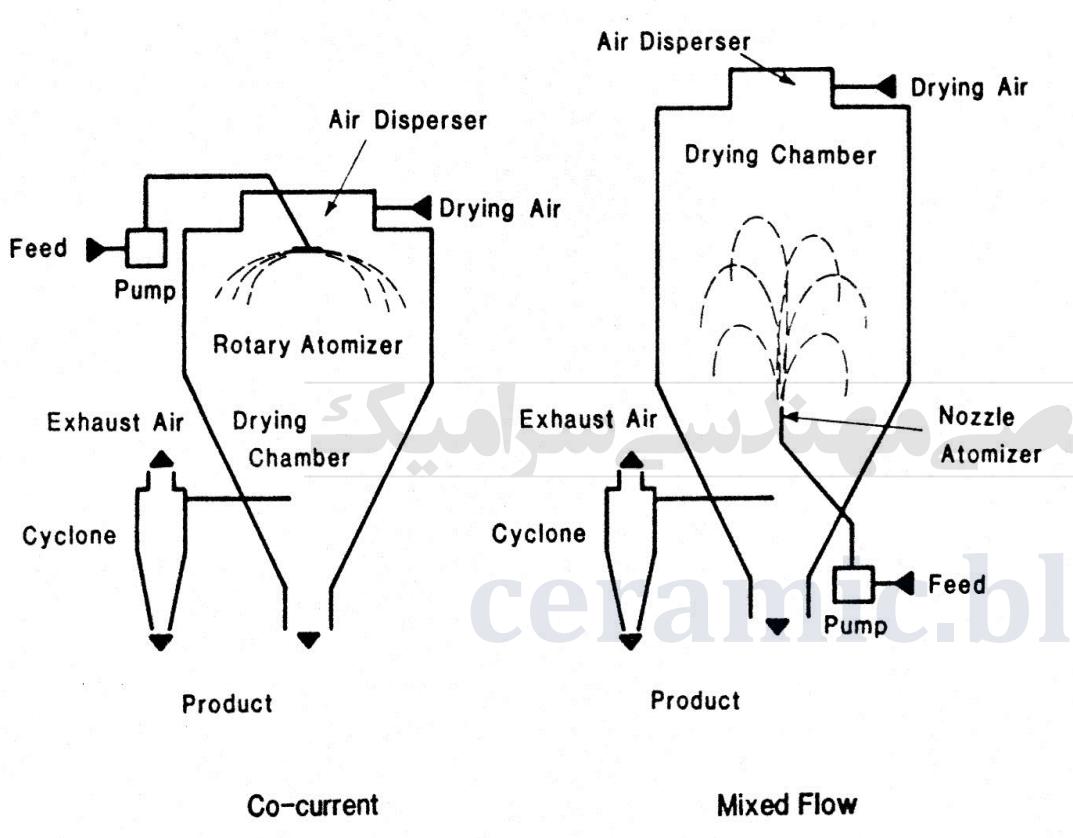

رطوبت گرانول در بدن های

کاشی و آلومینیابالا

و بلای خصوصی سرامیک  
ceramic.blog.ir  
(20-26 % vol) و (8-14% wt) است.

هدف کلی، تهیه گرانولهای فریتها ، فروینناناتها ، سرامیکهای الکتریکی ، آلومینا ، کاربیدها ، نیتریدها ، پرسلانها و کاشی ها است.

➤ وزن لیتر دوغاب دفلوکوله شده باید بالا بوده و عاری از هوا باشد. کاهش دانسیته دوغاب منجر به کاهش دانسیته گرانولها می شود.

➤ رفتار دوغاب باید غیردیلاتانت بوده و سرعت برشی آن  $10^4 \text{ s}^{-1}$  باشد.

ویژگی های گرانولهای آلومینایی اسپری درایر شده : Two-fluid nozzle

جامد (vol%)	بایندر (%wt)	90% <	50% <	10% <
35	1.0	172	92	40
35	0.5	144	74	27
50	0.5	202	118	54
52	0.5	218	113	41

## شكل دهی به روش پرس-آماده سازی پودر-ادامه

### ■ مزایای گرانول سازی :

• Flowability :

گرانول چون کروی و یا شبه کرومی است. لذا در قالب براحتی جریان پیدا می کند و قالب خوب پر می شود. و ذرات در اثر اعمال نیرو توسط سمبه

راحت تر جابجا می شوند.

• Packing :

چون گرانولها مش درشت ، متواتر و ریز دارند لذا فشردگی قطعه بهتر خواهد شد. در این صورت دانسیته بهتر خواهد شد و در نتیجه زینتر بهتر صورت

می گیرد و انقباض خشک و پخت نیز کمتر می گردد.

• Separation :

جدایش ذرات کمتر است. مواد به صورت پودر دانسیته یکسان ندارند و دارای اندازه ها و شکل های متفاوتی هستند لذا به هنگام انتقال پودر توسط نقاله

ها در کارخانجات جدایش صورت می گیرد ولی این جدایش در گرانولها کمتر است.

ملک تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

# شکل دهنده روش پرس-پرس و انواع آن

□ پرس:

Dust pressing

Uniaxial compaction

اسامی پرس

Die pressing

فشار پرس: 20-300 mpa

پودرسرامیکی بعد از انتقال به قالب توسط فشار محوری شکل می‌گیرد. به عبارتی در اثر اعمال نیرو و سنبه باعث فشردنگی ذرات پودر شده و قطعه پرسی

تهیه می‌شود.

اعمال نیرو توسط سنبه می‌تواند تدریجی یا ضربه‌ای (F.T) باشد. نیرو توسط بازوها یا از طریق مکانیزم مکانیکی یا هیدرولیکی اعمال می‌شود.

ceramic.blog.ir

■ انواع پرس:

1. تک محوری uniaxial
2. دو محوری two direction
3. ایزواتاتیک سرد cool Isostatic press
4. پرس گرم Hot press
5. ایزواتاتیک گرم HP
6. پرس پلاستیک HIP
7. کوبیدن
8. انفجاری explosive forming

بررسی تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

انفجاری explosive forming

■ سرعت تولید :

• (1-15) عدد در دقیقه برای قطعات بزرگ

• چند صد عدد در دقیقه برای قطعات کوچک

• چند هزار در دقیقه برای پایه های الکترونیکی

■ انواع قطعات قابل تولید به روش پرس :

پرسانهای الکتریکی - ابزار برش - دیر گذازها - ساینده ها - تجهیزات الکترونیکی - کاشیها - حلقه ها و رینگها - واشرها - نازلها - غلافهای ترموموکوپل -

# وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

مدلهای کمپکشن

■ پیشینی دانسیته خام بدنه در اثر فشار اعمالی:

ceramic.blog.ir

1. مدل تجربی

2. مدل نیمه کمی

## Empirical based models ۱) مدل تجربی

$$a) \phi_2 / \phi_1 = \exp [-(p_a / R)] \quad p_a : \text{فشار اعمالی}$$

$\phi$  : تخلخل نهایی

$\phi$  : تخلخل اولیه

$$b) D_g - D_0 = S^2 \cdot p_a \quad D_g : \text{دانسیته خام در فشار}$$

D : دانسیته اولیه

$$c) D_g - D_0 = T^{1/3} \cdot p_a \quad T, S, R \quad \text{ثوابت تجربی هستند که تابع سختی، پلاستیسته شکل هندسی ذرات.}$$

و روش آزمایش است.

رابطه اساسی و مشخصی بین ویژگی های پودر و رفتار کمپکش آنها برقرار نیست.

ceramic.blog.ir

## semi quantititve based models (2) مدل نیمه کمی

Ivkasiewicz , Niesz , kawakita مدل های جالب توجه ترند .

$p_y$  : فشار مورد نیاز برای شکست گرانولها

$$d) D_g = D_f + m \ln \left( p_a / p_y \right) \quad P_a : \text{فشار اعمالی}$$

fill density :  $D_f$

$D_y$  : دانسیته خام در فشار اعمالی  
M : ثابت کمپکش که تابع فشردگی و توانایی دفرمه شدن پودر است .

ceramic.blog.ir

## ■ اساس کار پرس :

نیروی مکانیکی (موتور ، چرخ دنده ، گیربکس ، چرخ طیار.....) یا هیدرولیکی از طریق سمبه به پودر درون ماتریس اعمال و در اثر سر نزدیک شدن ذرات

بدنه شکل می گیرد.

در دیرگذارها: پودر+آب+ **additive** ← انتقال به قالب ، مورد مصرف

در کاشی ، مغناطیسی ، الکتریکی ، ساختمانی : پودر+آب+ **additive** ← تهیه گرانول ← انتقال به قالب

■ مراحل انجام کار عبارت است از:

## و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

► میزان رطوبت: در نیمه خشک 5% - 4 و در مرطوب 8-9%

2. فشار

► توجه شود که غیرپلاستیکها به رطوبت بالاتری نیازدارند و فشار بیشتری می

3. حذف فشار

خواهد.

4. تخلیه قطعه

■ عوامل تعیین کننده فشار پرس:

1. فرم پذیری یا میزان مواد پلاستیک
2. رطوبت
3. توزیع اندازه ذرات
4. شکل ذرات
5. ابعاد قطعه
6. نوع افزودنی ها

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

# شکل دهی به روش پرس- اساس کار- ادامه

افزودنی های مورد استفاده در فرایند پرس:

نوع محصول	پایاندر	پلاستی سایزر	لوبریکنت
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	PVA	پلی اتیلن گلیکول (PEG)	استئارات الومینیم
MnZn ferrite	PVA	پلی اتیلن گلیکول (PEG)	استئارات روی
Barium titanate	PVA	پلی اتیلن گلیکول (PEG)	اسید استئاریک
Spark plug	Wax emulsion	اسید اتانیک	تالک، کلی
Steatite insulator	Wax emulsion	اب	تالک کلوییدی و واکس
Refractories	Ca/Na ligno Sulfonate	اب	اسید استئاریک
Tile	Clay	اب	تالک کلوییدی و واکس
Hotel China	Clay and Polysacharides	اب	کلی کلوییدی

■ فاکتورهای مهم در فرآیند پرس:

(1) اندازه ذرات و دانه بندی گرانول:

محدوده دامنه نسبتاً وسیعی از اندازه ذرات مطلوب است در این صورت packing مناسب و بالا خواهد بود.

(2) شکل و نوع ذرات:

الف) packing: شکلهای گوشه دار در حین پرس اصطکاک بیشتر ولی کروی ها بر عکس

ب) Filing density Tab density free flowing: جریان پذیری در قالب تابع شکل است که این منجر به

(3) رطوبت: هر چه رطوبت بالاتر رود اصطکاک کمتر و فشردگی به ازای میزان فشار یکسان بیشتر می شود.

(4) افزودنی:

I. لوبریکنت: باعث کم کردن اصطکاک می شوند.


II. بایندر: در رطوبت بالا ویژگی پلاستیسیته بهتری نشان می دهد

III. پلاستی سایزر

(5) فشار اعمالی

(6) نوع پرس

ceramic.blog.ir

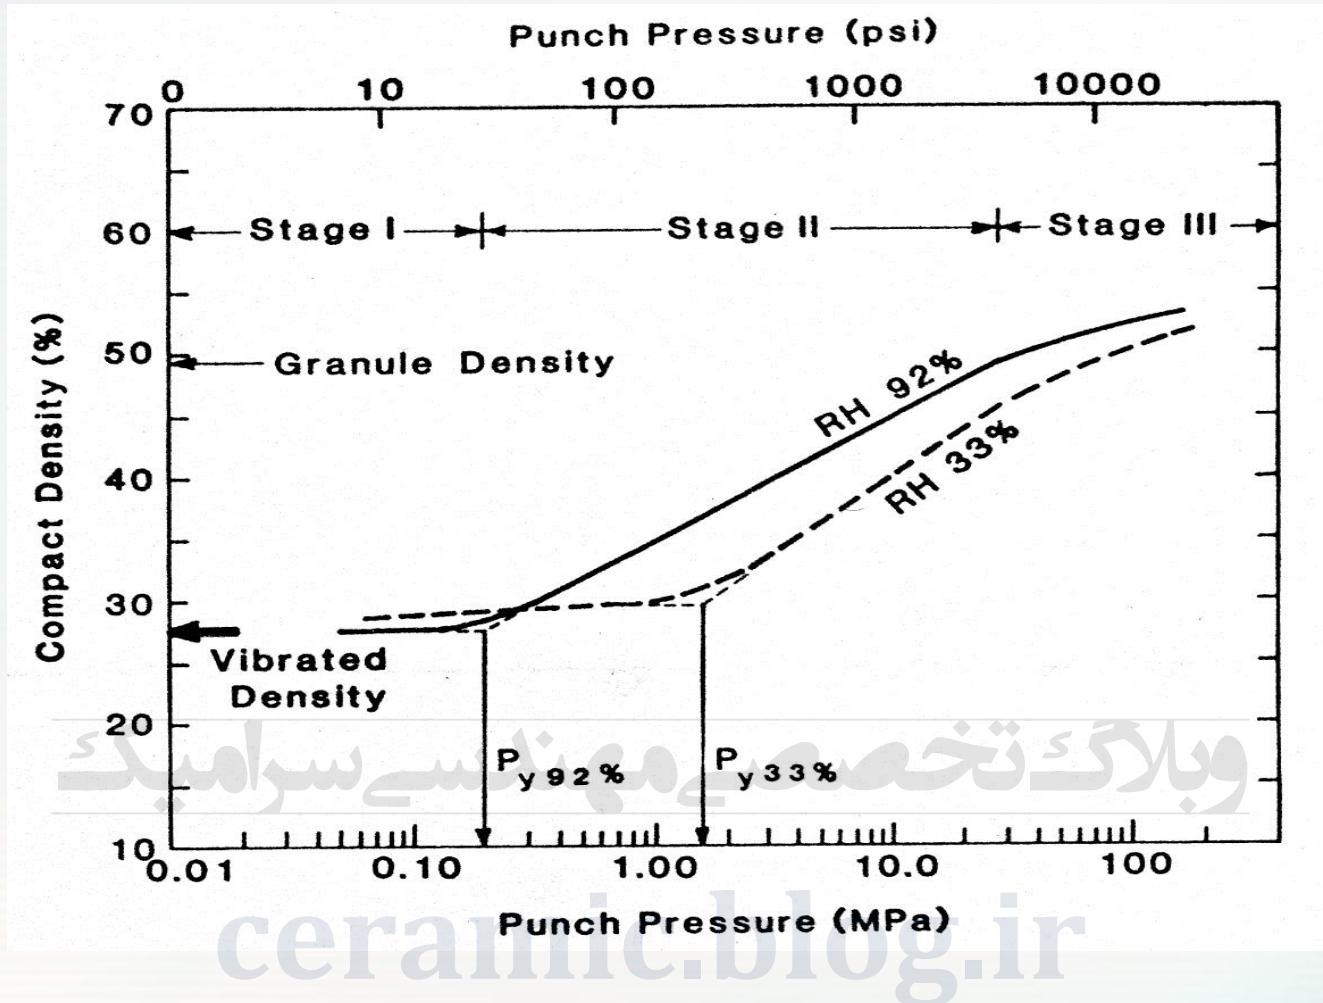

|) دانسیته در حدود Fill density است. که ممکن است در نتیجه نظم و آرایش مجدد ذرات حاصل شده باشد در این حالت تخلخلهای بین گرانول

ها از تخلخلهای درون گرانول ها بیشتر است.

II) گرانول ها دفرمه شده یا شکسته می شوند و فضاهای خالی بزرگ میان گرانول ها کاسته می شود. زمانی بایندر مورد استفاده در اثر رطوبت موجود

نرم و تغییر پذیر باشد  $P$  گرانول ها کمتر از یک مگاپاسگال است. در غیر اینصورت در مورد گرانول هایی با بایندر زیاد (که متراکم تر نیز می باشند) و

بایندri که پلاستی سایزr با آن استفاده نشده است. این گرانول ها مقاومت بالایی در برابر تغییر فرم نشان می دهند و در فشار بالاتری می شکنند. در



مرحله دوم رابطه lukasiewicz برقرار است.

► فصل مشترک میان گرانول های کوچکتر و نرم تر شروع به حذف شدن می کند و گرده های کوچک به صورت توده یکپارچه تری درمی آیند.


III) زمانی است که اغلب تخلخلهای بزرگ بین گرانول های دفرمه شده پراکنده شده اند و افزایش فشار منجر به سایش و آرایش مجدد ذرات یا شکست

جزای بسیار ریز درون گرانول ها شده تا منجر به ایجاد فشردگی بیشتر شود.

ترکهای بسیار ریز بین گرانول های بزرگ یا سخت و درون گرانول های بزرگ در مرحله سوم ایجاد می شود.

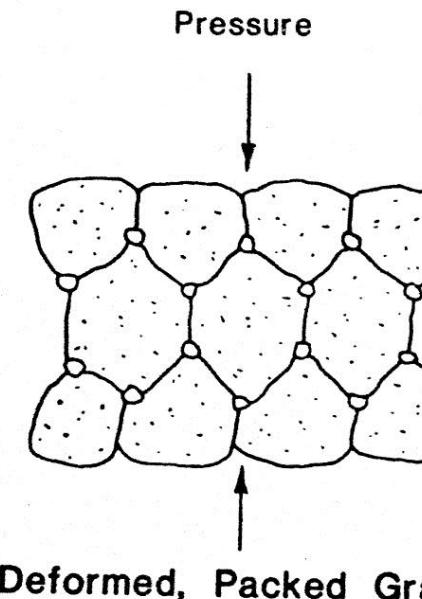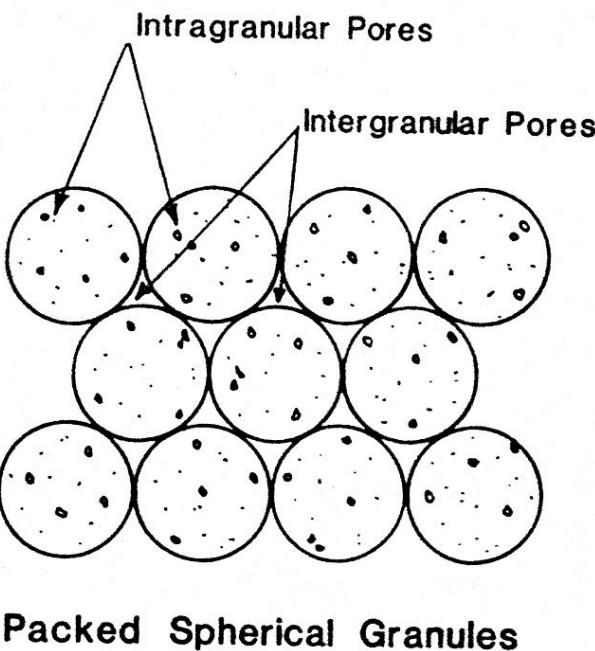

و بلاگ تخصصی مهندس سرامیک

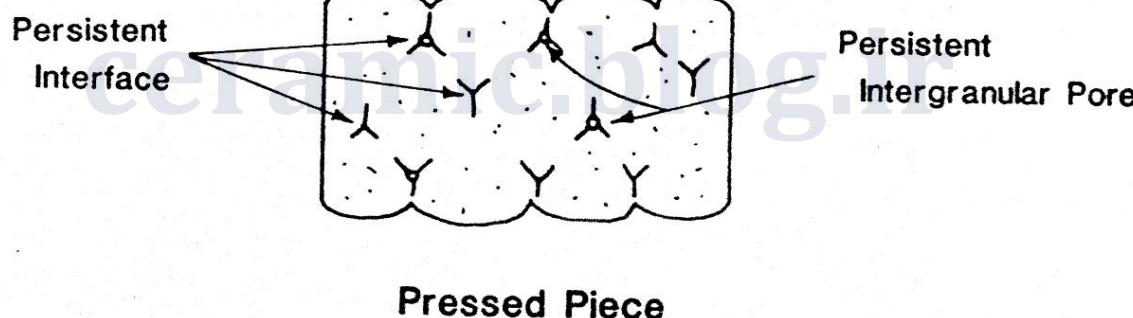

□ گراف تغییرات حرکت سمبه و قالب در پرس محوری:

- سیستم پرس تک ضرب و تک محور می باشد.
- در زمان صفر سمبه در حالت **B** و قالب در سطح افقی **A** است با گذشت زمان قالب ثابت است ولی سمبه بالایی پایین می آید.
- با گذشت زمان در  $t_1$  و نقطه **C** سمبه و قالب لب به لب می شود
- در  $t_2$  و نقطه **C** قالب ثابت است اما سمبه به اندازه **AD** جابجا شده و ایجاد فشردگی می کند.
- از  $t_2$  تا  $t_3$  سمبه و قالب با هم حرکت می کنند.
- در  $t_3$  بعد از سمبه به سمت بالا ولی قالب پایین می آید تا چنگک قطعه را بردارد (مرگ پایینی قالب)
- در  $t_4$  مرگ قالب تمام شده و در  $t_5$  قالب به جای اولیه (سطح افق) برمی گردد

و بالا در حصص مهندسی سرامیک

ceramicblog.ir

# شکل دهی به روش پرس- اساس کار- ادامه

■ انواع پرس:

• تک ضرب

• دو ضرب

• قالب معلق یا آویزان

نوع پرس	قالب	Upper punch	Lower punch	تخلیه قطعه
تک ضربه ای (تک جهت)	ثابت	متحرک	ثابت	Lower punch
دو ضربه ای (دو جهت)	ثابت	متحرک	متحرک	Punch
قالب متحرک	متحرک	متحرک	ثابت	Die

ceramic.blog.ir

■ مزایای پرس تک محور نسبت به ریخته گری دوغایی و شکل دادن پلاستیک :

1 - میزان کم مصرف آب:

در پرس پودر حداکثر 15% آب به کار می بردیم ( معمولاً 4-7% رطوبت )

پرس خشک 4 - 5% 8-9%

در حالیکه در ریخته گری دوغایی 50- 27% و در شکل دادن پلاستیک نیز 20-25% رطوبت داریم اگر گل 15-20% رطوبت داشته باشد

باید با پرس شکل داده به آن پرس گل گویند .

■ چون درصد رطوبت روش پرسی کمتر است لذا :

۱۰- نقباض خشک کم است در نتیجه احتمال عیوبی مانند ترک کم است و دقت ابعادی بالا می رود .

• تلورانس ابعادی کمتر است  $10 \pm 0.1 \text{ mm}$

• مرحله خشک شدن در زمان کمتری صورت می گیرد

• انرژی لازم برای خشک شدن کم می شود

- سرعت تولید بالا:

زیرا :

- شکل دادن به این روش آسانتر است ( پودر یا گرانول وارد ماتریس شده و در اثر ضربات سنبه قطعه شکل داده شده حاصل می شود و همه این اعمال در زمان کمتر از

$\text{min} \ 1$  صورت می گیرد )

- مرحله خشک شدن کوتاه است .

- سیستم قابل اتوماتیک کردن است .

### 3 - توانائی شکل دهی راحت تر بدنه های غیر رسی ( غیر پلاستیک )

- 4- مشکلات مربوط به انبار گچ ، قالب ، کارگاه قالب سازی ، خشک کردن قالب و ... وجود ندارد

ceramic.blog.ir

5 - اتوماسیون بیشتر

- 6- در ریخته گری دوغابی و شکل دادن پلاستیک ، آرایش توجیهی ذرات وجود دارد ولی در پرس ذرات تقریباً هیچ گونه آرایش ترجیحی ندارند

## شکل دهی به روش پرس- عیوب و محدودیت‌ها

### ■ محدودیتهای روش پرس:

■ محدودیت در نسبت طول به قطر

■ در دیواره‌ها چون اصطکاک داریم بالاترین فشردگی را مشاهده می‌کنیم

انواع اصطکاک: شامل ذره و دیواره و ذره به ذره می‌باشد.

■ اصطکاک بین ذرات زیاد می‌باشد (چون حجم ذرات زیاد شده است) درنتیجه فشار به انتقال زیرین را ندارد

راه حل: با استفاده از لوبریکنت کاهش می‌یابد که نتایج کاهش عبارت است از :

• صافی سطح که تابع صافی پانچ و قالب است کاهش می‌یابد

• عدم چسبندگی ذرات به سطح پانچ و قالب

• اندازه و فرماسیون گرانولهای


■ محدودیت در شکل دهی قطعات نسبتاً پیچیده را در پرس داریم

مثلًا ایجاد کانالها سوراخها به ویژه در گوشه‌های قالب

■ حساسیت میزان فشار به دانه بندی

■ ذرات خیلی ریز منجر به جبس هوا می‌شوند

شکل ذرات (ورقه ای و ...) نیز در ساختار پرس پذیری موثر است . مسائل مربوطه را باید در نظر گرفت

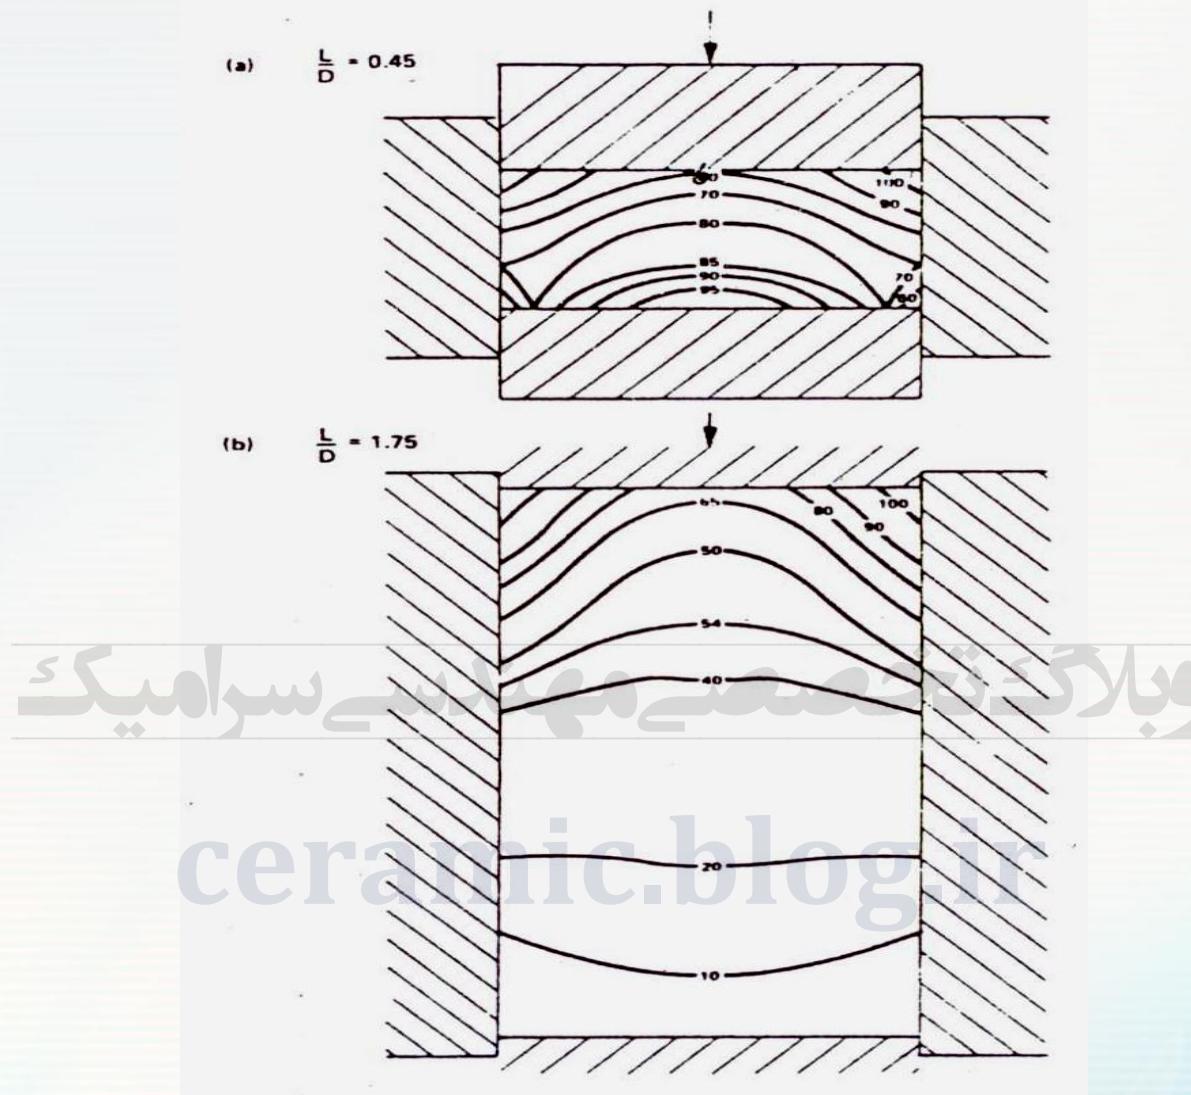

و بلاک ۲۰۱۷ سرامیک سامانه سس سرامیک

ceramic.blog.ir

## ■ چند نکته عملی در مورد پرس:

■ روش انتخاب گرانول با دانه بندی مناسب که به صورت زیر می باشد :

پرکردن را در مورد گرانول به این صورت می سنجیم که گرانولها را درون ظرفی تا حد معین ریخته و چند ضربه آرام به ظرف می زنیم تا گرانولها ظرف را پر کنند سپس با

اندازه گیری وزن پودر داخل ظرف (همچنین اندازه گیری حجمی که پودر آن را پر کرده است) بدست می آوریم هر کدام که پرکردن مربوط به آن بیشتر بود بهترین

انتخاب در مورد گرانول می باشد .

■ اصولی که در مورد پرس تک محوري وجود دارد و حتی الامکان باید رعایت کرد :

• سمبه بالا و پایین نباید همیگر را در طول سیکل پرس لمس کنند .

• تعبیه سوراخ در قطعه باید دور از لبه قطعه باشد

• ایجاد سوراخ توسط پین از بالا و پایین و بغل امکان دارد

• امکان شیار زنی از بغل وجود ندارد این عمل پس از پرس توسط شابلون یا تراش صورت می گیرد

عوامل اختلاف در پرس تک محوری در نقاط مختلف :

▪ نوع پرس

▪ میزان اصطکاک

▪ نسبت L / o

▪ اختلاف در نوع مقطع

▪ تنشهای ناشی از end Gaping and lamination → differential springback on

ceramic.blog.ir


### ■ دلایل به وجود آمدن این عیوب عبارتند از : ( عیوب c ، d )

- فشار انتقال در توده به دلیل دیواره ها در انرژی الاستیک ذخیره شده که باعث می شود گرانولها غیر هم شکل و پرشدن نامناسب قالب و هوا فشرده می شود .
- باقیمانده اصطکاک ناشی از فشارهای شعاعی بالا در توده ، تنفس الاستیک قابل توجه قالب و روانسازی کم دیواره ها
- بخش ejection شده در تماس با بدنه اسپرینگ بک بالاتری نسبت به داخل قالب از خود نشان می دهد .

### ■ راه حل :

### • افزایش Fill density

- استفاده از سیکلهاي طولاني تر پرس
- از بایندرهایی استفاده شود که براحتی سایزرهای نرم شوند .
- کاهش lamination کاهش spring back ، تغییر ترکیب پودر به منظور افزایش تنفس فشاری ، کاهش فشار پرس ، استفاده از روانسازی قالب جهت کاهش فشار ، استفاده از قالبهایی با stiffness کم و صافی سطح .

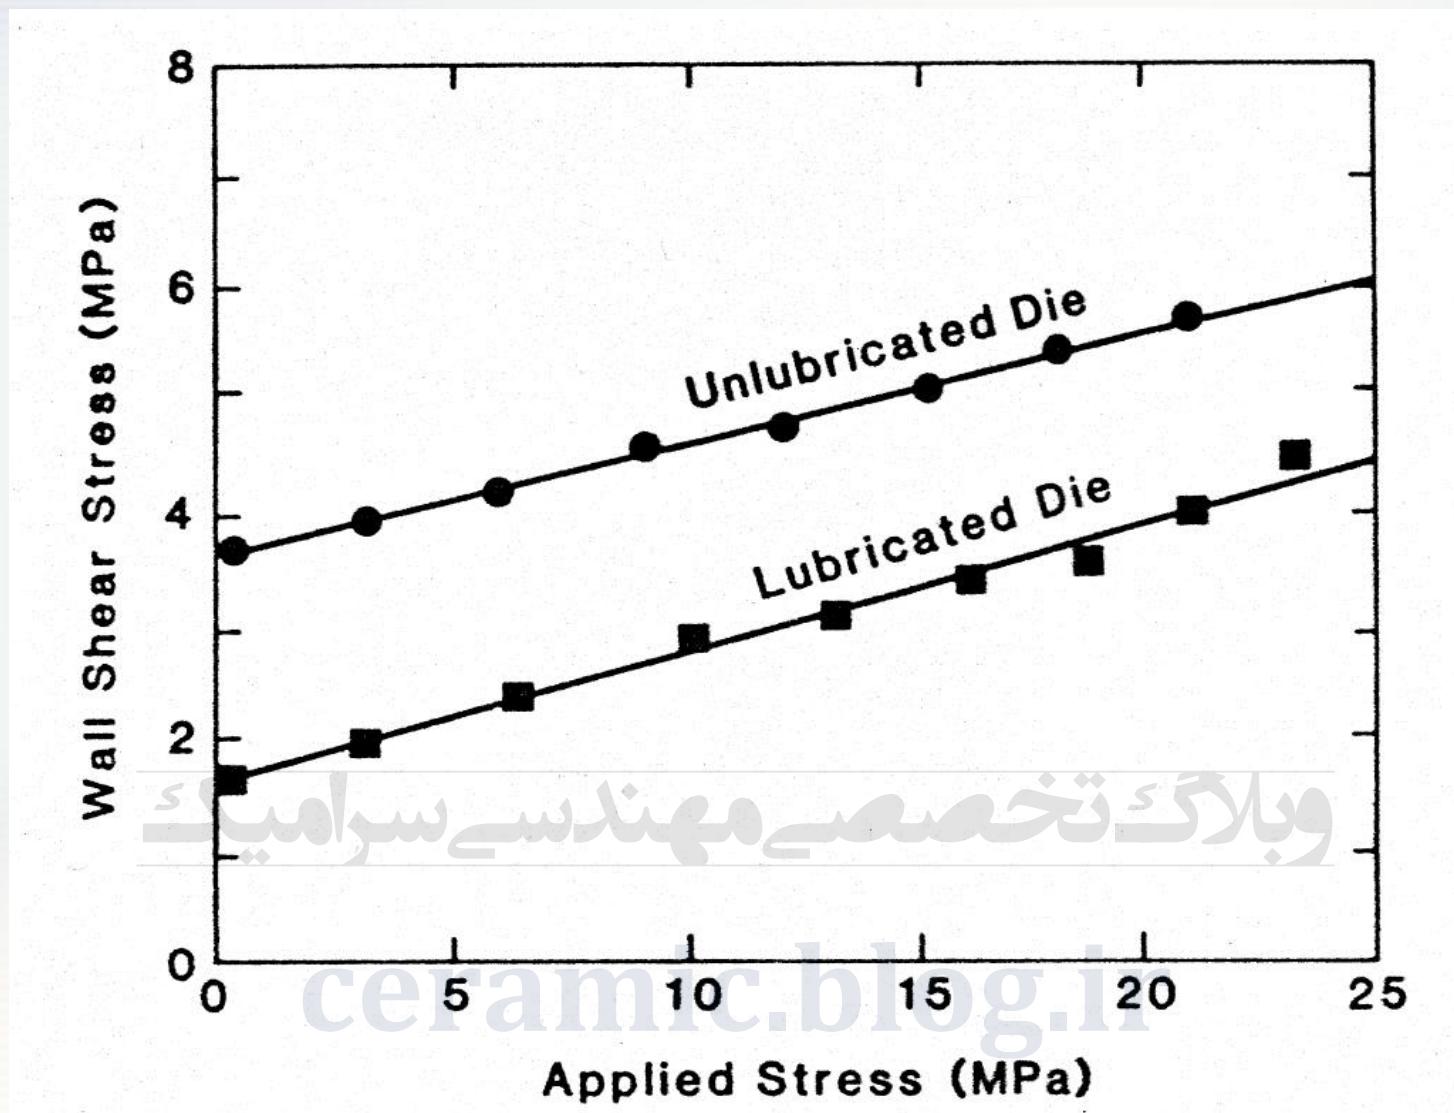

## ■ عیب spring back

1. lamination لبه ها ← گیر افتادن پودرین **gap** زمانی که فاصله **punch**، **die wall** بین سمبه و دیوار قالب بزرگتر از اندازه ریزترین

گرانولها باشد. اگر اسپرینگ بک در گوشه ها نسبتاً بالا باشد عیب (C) رخ می دهد.

2. بنابراین **spring baek** شدید در نمونه فشرده شده و اصطکاک زیاد دیواره ها تمایل **end gap** را افزایش می دهد ترکهای ناشی از فشردگی و سرعت بالا

باشد و در جاهایی که ضخامت قطعه زیاد، نفوذ پذیری قطعه کم و تنفس پایینی باشد.


## • راه حل spring back

1. تغییر در آماده سازی پودر


2. افزایش **Fill density** و نفوذ پذیری

3. استفاده از سیلکهای طولانی پرس


4. بایندرهایی که براحتی توسط پلاستی سایزرهای نرم شوند تا رفرماسیون گرانولها راحت شود و اسپرینگ بک نداشته باشند

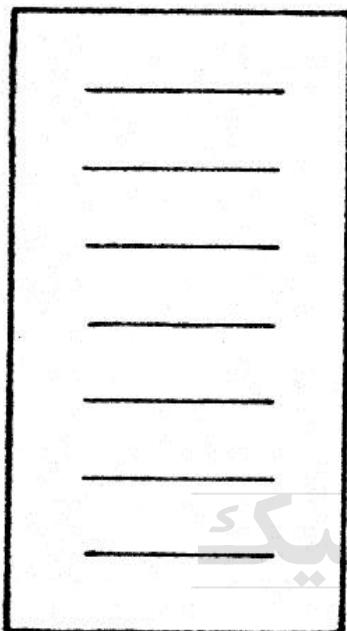

Laminations

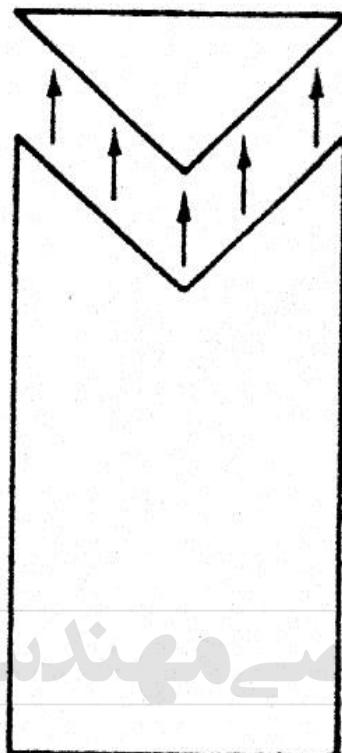

End Cap

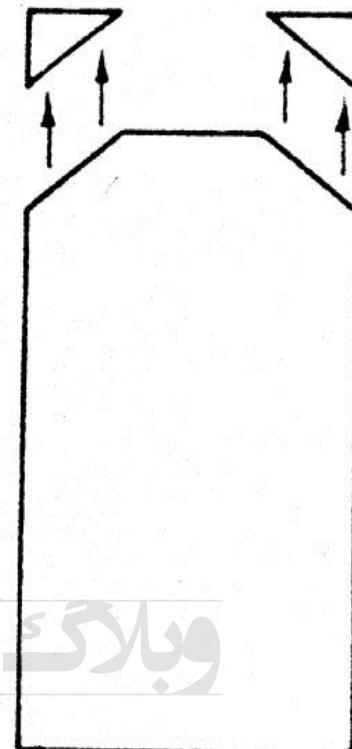

Ring Cap

ceramic.blog.ir

## □ توضیحات بیشتر در مورد برخی از فاکتورهای مهم در روش پرس کردن :

1. میزان رزین: کمتر از پودر باشد ولی مقداری اپیتم مدارد اگر کمتر از این مقدار باشد حرکت و چسبندگی و استحکام خام مشکل دار می شود
2. انتخاب توزیع دانه بندی
3. درصد حجمی: معمولاً 75% و درصد سایر مواد 25% است (حداکثر تخلخل 25% است)
4. انتخاب نوع پرس (دستگاه)
5. ساخت گرانول و دانه بندی گرانول
6. دانه بندی: برای رسیدن به تراکم بهتر نیاز به دانه بندی داریم . به عنوان مثال در یک نوع دانه بندی 45-25% میزان فشردگی در دونوع دانه بندی 55% دو سه نوع دانه بندی 74-80% و در بیشتر از سه نوع دانه بندی 90% فشردگی حاصل می شود .

## ■ یک پیشنهاد

در مبحث مدل های پرس و تئوری پرسینگ به فرمولها اشاره شده است.

$$\rho = \rho_i + A \log P$$

فرمول تجربی در ارتباط فشار با رطوبت و نوع جنس گرانول

$\rho$  : دانسیته بعد از پرس

$\rho_i$  : دانسیته پر کردن

$A$  : ثابتی است مناسب با رطوبت و جنس گرانول

$P$  : فشار

$A$  آزمایش تعیین ثابت

ceramic.blog.ir

4 فشار مختلف بر گرانولها اعمال کرده و دانسیته بعد از پرس را حساب می کنند و سپس با رسم نمودار دانسیته بعد از پرس بر حسب فشار و اندازه گیری ضریب

زاویه آن ، را بدست می آورند.

7. اثر جنس گرانولها:

چون سخت تر از سایر مواد است لذا اولاً جابجایی آن مشکل صورت می‌گیرد و ثانیاً بدلیل سختی بالای آن نمی‌توان آن را شکست.

8. انتخاب افزودنی مناسب (لوبریکنت و بایندرها)

مبناي انتخاب ايجاد اتصال موقت بین گرانولها و تشکيل آگلومره هاي ضعيف ، بالا بردن استحکام ذرات ، جريان يابي خوب در قالب ، حداقل اصطکاك

بين ذرات و ديواره است که اين گرانولها همراه با تخلخل نيز مي باشند و در اثر استحکام خام ، نوع و مقدار لوبریکنت را تغيير مي دهند.

■ لوبریکنتها:

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

• باعث کاهش اصکاک ، افزایش استحکام و تراکم پذیری و تسهیل در جهت‌گیری مناسب ذرات می‌شوند

ceramic.blog.ir

## ■ انواع بایندر:

### • بایندرهای نرم:

که شامل صمغها ، واکسها مانند **PVA** و **MC** می باشند **ویژگیهای** این مواد این است که نسبت به تغییرات دما بسیار حساس می باشد و با افزایش دما شدیداً افت می یابد همچنین برای تر کردن ذرات به آب زیاد نیازی نیست. و اما ضعف بایندرهای نرم این است که در نقل و انتقالات باید دقت کرد چون استحکام خام نسبت به بایندر سخت کم است و ممکن است به سطح قالب بچسبد.

### • بایندرهای سخت:

که شامل دکسترین ، لیگنین، آکریلیت می باشند از **ویژگیهای** این مواد این است که گرانولهای متراکم شده بسیار سخت ایجاد می شود جریان یابی بالا ، اصطکاک کم ، دانسیته گرانول بالا اثبات ابعادی بالا ، انقباض پخت پس از خروج آنها از قطعه کم ، استحکام قطعه بالا و چسبیدن به قالب کم می باشد.

► پس بطور کلی انتخاب بایندر باید به گونه ای باشد که:


قبل از زینتر و ایجاد فاز مذاب از قطعه خارج شود تا ایجاد بادکردگی و ترک قطعه نشود.

► اگر **Rate** گرمایش سریع باشد بایندر فرصت سوختن نمی یابد.

► همچنین نوع اتمسفر بسیار حائز اهمیت است.

► برخی از بایندتها نیاز دارند که در حین استفاده مقداری گرم شوند مانند استئاراتها (ترکیبات شمع)

## شکل دهی به روش پرس-پرس ایزوفاستاتیک

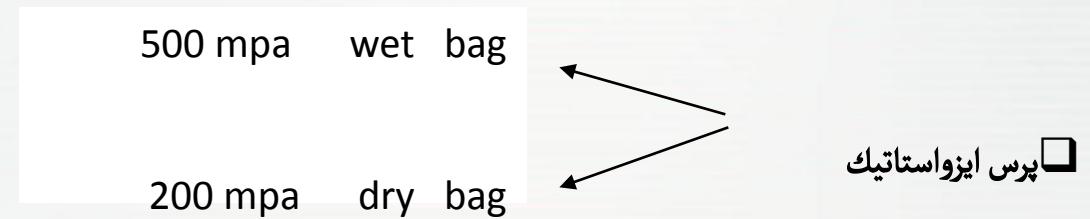


که قابلیت انتقال فشار به صورت همه جانبه را در حالت سرد داریم.

ضخامت جداره دستگاه زیاد است تا منفجر نشود.

پس از ایجاد فشار توسط پمپ هوا ، انتقال فشار از طریق روغن هیدرولیک انجام شده و سپس فشرده شدن rubber و در نهایت فشرده

شدن ذرات پودر بین مندل فلزی و rubber

ceramic.blog.ir

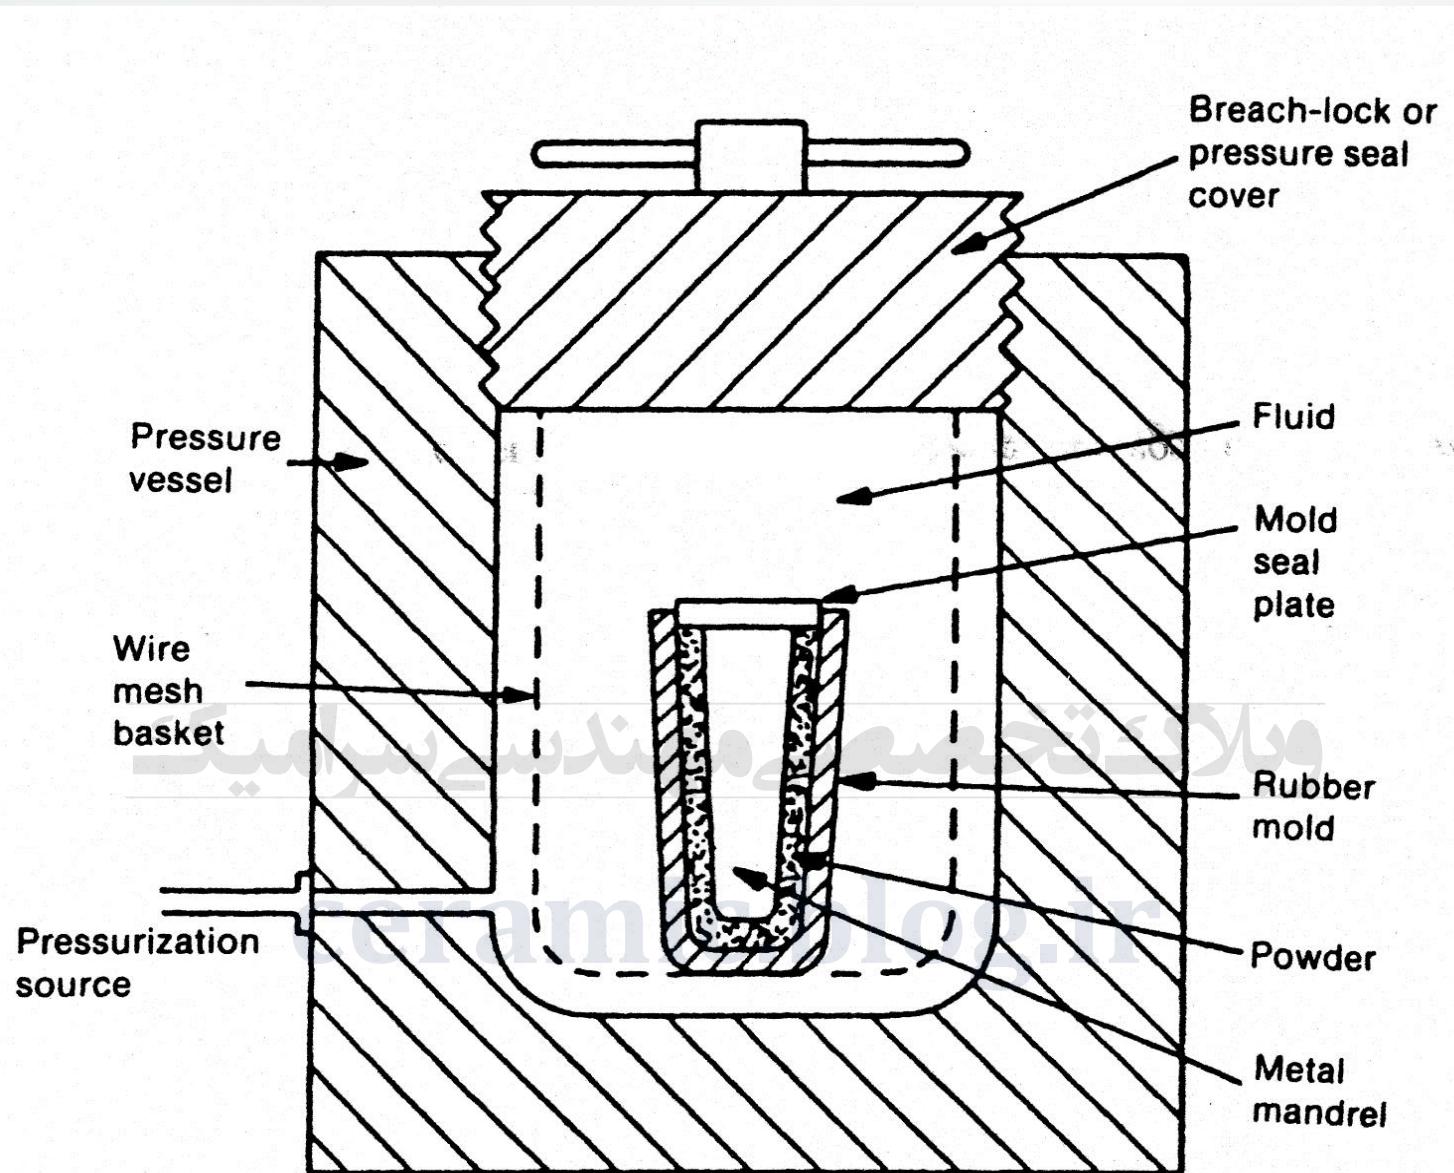

■ ویژگیهای این روش:

1. فشار یکنواخت همه جانبه
2. توزیع تنש و نهایتاً دانستیه خام تقریباً یکسان
3. دقت ابعادی بالا و تلوارans کم
4. توانایی شکل دادن قطعات با نسبت طول زیاد و یا شکلهای پیچیده که توانائی آنها با روش‌های پرسی محوری نداریم و یا پلاستیسیته کمی دارند.
5. به دلیل فشار بالا به افزودنی کمی نیاز دارند. (به 98% دانستیه تئوری می‌توان رسید)
6. دمای زینتر کاهش می‌باید.
7. سرعت تولید کم است برخی وقتها قطعه پرس ساده اولیه می‌شود.
8. بدلیل ویژگی عایق بودن جذب و عدم جذب آب برای اولین بار در ساخت شمع اتومبیل (چینی، آلومینیانی) به کار رفت.

## و بازگشت خصوصیات مهندسی سرامیک

ceramic blog.ir