

گروه مهندسی مواد - سرامیک

تئوری لعاب ها



دکتر محمد رضوانی

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir



مقدمه

لعاب: پوشش شیشه ای روی سطح بدنه که به صورت سوسپانسیون یا خشک از مواد اولیه با روش های غوطه وری ، dnyspray ، dipping و ... روی بدنه اعمال می شود.

چرا؟!: ویژگی های سطحی و حجمی مورد نیاز در یک بدنه همیشه با هم اتفاق نمی افتد به همین خاطر باید از پوشش استفاده کرد.

در این درس منظور از لعاب همان لعاب سرامیکی است، به لعاب فلزی enamel اطلاق می شود.

Session X

تاریخچه: * (۴۰۰۰-۳۰۰۰ ق م) در مصر، اولین لعاب‌های اپک¹ Amphora

* (۱۶۰۰-۱۵۰۰ ق م) در چین، لعاب‌های استون وری [حاوی خاکستر گیاهان + CaO]
مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

* (۲۰۶-۲۰۰ ق م) لعاب‌های فلدسپاتیکی دما پخت بالا

* (۹۰۰ سال بعد از میلاد) لعاب‌های سفید اپک (SnO_2)

1- اپک بر خلاف Matt دارای انعکاس‌های منظم است

◀ تا سال ۱۹۰۰ م عمدتاً کاربرد لعاب صنعتی نبوده و جنبه هنری داشته است.

◀ در ۱۰ سال گذشته سعی شده ماده فلوکس سرب دار از سیستم خارج شود و لعابهای بدون سرب اساس ساخت لعابهای مختلف شد.


ویژگیهای کلی لعاب ها:

 ویژگی های مکانیکی

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

 مقاومت به سایش و خراش سطح


ceramic.blog.ir

 مقاومت شیمیایی (در برابر اسید و باز و واسطهای آلی که نقش خورنده برای سطح را دارند)

 افزایش قابلیت تمیز کاری

 مسائل زیبایی و هنری

تقسیم بندی لعاب ها بر
ماسب دمای پخت

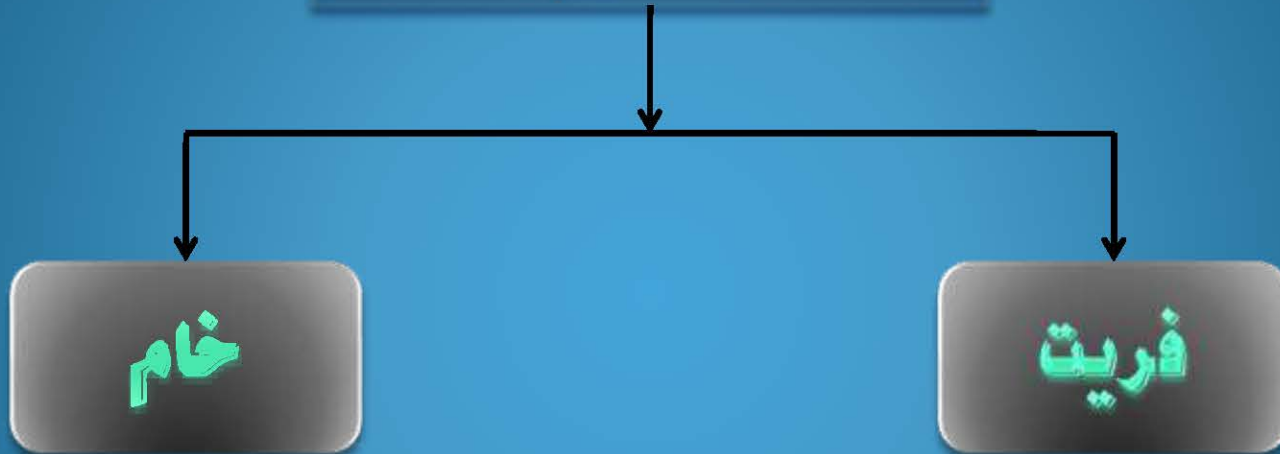

فریتها برای بدنه هایی استفاده می شوند که دمای پخت بدنه، پایین باشد. دمای پخت فریتها در حدود 950° - 1100° است. ولی اگر دمای پخت بدنه بالاتر باشد باید از لعابهای خام استفاده کرد.

تولید فریت‌های سنتی در ایران



سیلیس + خاکستر گیاهان (برای پایین آوردن نقطه ذوب سیلیس)

از جمله مشکلات کوره ها در آن زمان نبود نسوز بوده است 

انواع روشهای بیان فرمولاسیون

درصد وزنی 

فرمول مولکولی 

فرمول زگر 

بیان اغلب فرمولهای لعاب با فرمول زگر می باشد

اکسیدهای مورد استفاده در لعاب

1 گروه‌های یک یا دو ظرفیتی (عوامل بازی) - RO , R_2O

2 واسطه‌ها یا عوامل سه ظرفیتی (آمفوترها) - R_2O_3

3 عوامل اسیدی - RO_2 , R_2O_5

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

Pb

R : Pb , Na , K , Ca , Mg , Ba , Sr , Li , Zn

✓ گداز آور (flux) بسیار قدرتمند

✗ فشار بخار بالا در حدود $1150^{\circ}C$

↩ برهم زدن batch و خوردگی نسوز و جداره کوره



✗ سمی

بهمین خاطر برای میزان استفاده آن استاندارد وجود دارد در وهله اول باید بصورت

فریت باشد و حداکثر میزان استاندارد آزاد شدن آن $\frac{3mg}{dm^2 \cdot 24h}$ است

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

Na

فلاکس بسیار مناسب (در محدوده دمایی 900° – 1300°) 

ceramic.blog.ir

انحلال در واسط های اسیدی 

نرمی سطح لعاب و مقاومت پایین در برابر فراشهای سطحی 

افزایش α \leftrightarrow عیب Crazeing (شسته شدن لعاب) 

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

K

✓ قدرت فلاکس بیشتر نسبت به سدیم در سیستم‌های سیلیکاتی (دوتایی)

✓ ذوب یکنواخت‌تر و بهتر نسبت به سدیم

✓ از لحاظ α یک مرتبه بهتر از سدیم.

✎ برای حذف عیب **Crazing** منبع تامین سدیم اندکی به سمت پتاسیم سوق داده می شود.

✗ ویسکوزیته مذاب شیشه بالاتر از سدیم در دمای بالا

✎ مشکل ساز در رابطه با حذف هوا - مبابزدایی

بررسی نقش عوامل RO , R_2O



نقش گذار آور در بالای ۱۰۰۰ درجه

ایجاد لعاب دما پایین (پخت پایین) در مجاورت عواملی مثل اکسید سرب-

اکسید روی $(Na_2O + PbO + ZnO \approx 980^\circ)$

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

در دماهای نسبتاً بالا نقش ایفا می کند

Mg

نسبت به CaO دیر گذازتر (دمای خوب بالاتر
نسبت به لعاب حاوی کلسیم اکساید)

فزیب انبساط نسبت به CaO پایین تر
است. (دیر گذاری)

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

فلاکس دما بالا

تشویق مسائل مربوط به Separation (جدایش) مثل دیگر قلیایی
فاکی ها (تشکیل دو ترکیبی یا حالت دو فازی در لعاب)

Ba

۱- خوردگی: یک مرز بین دو فاز ایجاد می شود که دارای انرژی مازاد بوده و محل مناسبی برای خوردگی است

۲- به لحاظ اپتیکی خوب نیست: رگه رگه می شود.

توجه: جدایش باریم شدیدترین است

بررسی نقش عوامل RO , R_2O ✨

مشابه

Ba

Sr

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

تقریباً مشابه سدیم

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

ceramic.blog.ir

مصرف کم

Li

افزایش عیوب مانند جوش
و حباب در لعاب

گران بودن به لحاظ اقتصادی
(نایاب بودن)

Session X

بررسی نقش عوامل RO , R_2O

کاربرد در حوالی ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد

عامل کمک کننده برای گداختگی سایر اکسیدها

کمک به تشکیل مذاب با ایجاد کمپلکس (کاتالیزور)

بهبود مقاومت شیمیایی

Zn

کاربرد با میزان محدود

چون متی در مقادیر کم باعث ایجاد عیوب زیر می شود

تبلور سطحی
(کریتالیزاسیون)

جوش

سوراخهای ته
سنجاقی

لعاب نگرفتگی

بررسی نقش عوامل R_2O_3



مهمترین اکسید در این گروه

Al

R : Al, Fe

جلوگیری از تبلور سطحی

کاهش دمای لیکوئیدوس (T_1)

افزایش ویسکوزیته لعاب

افزایش مقاومت شیمیایی و سختی سطح

افزایش ماتی سطح

Tl پایین ← تشکیل مذاب در دمای پایین، سرمایش ← انجماد در دمای پایین، عدم فعالیت اتمها در دمای پایین، ایجاد ممانعتهای سینتیکی در تشکیل بلور، ولی در دماهای بالا بعلت فعالیت زیاد اتمها، افزایش تمایل به تشکیل کریستال پس آلومینا بعنوان عامل مخالف با جدایش مطرح است. (برخلاف باریم - استرانسیوم ...)

این مات بودن در بدنه هایی که رنگ پخت آنها مشکل دارند: مثل خاکینه ها - داشخالها - بدنه های با پخت قرمز - زرد - قهوه ای - بدنه های با نقاط خالدار - با عوامل تیتانیوم - آهن. به نفع ما است. چون با استفاده از آلومینا این عیوب رنگی را می پوشانیم (با مات کردن سطح)

بررسی نقش عوامل R_2O_3



اگر چه جزو این گروه است، بدلیل ایجاد رنگهای زرد متمایل به قهوه ای عاملی نامطلوب محسوب می شود

Fe

کاربرد در لعابهای خاص مثل لعابهای شکلاتی رنگ مانند: مقره‌های الکتریکی، که دلیل این، تنها رنگ نیست و مقداری هدایت الکتریکی در کل سیستم ایجاد کرده و یک توزیع برقی را سبب می شود و می توان MnO_2 ۲-۳% هم با آهن استفاده کرد



بررسی نقش عوامل R_2O_3



ایجاد رنگ‌های مختلف بدلیل داشتن ظرفیتهای مختلف \times نامطلوب

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

Cr

از طرفی کروم در ظرفیت یا خود مشکل ساز است. چون نسبت بار(شعاع) فیلی بالا رفته و قدرت میدان یونی بسیار بالایی داشته، باعث میشود که مسئله جدایش بشدت تشویق می شود. تا نهایتا عدد کئوردیناسیون خود را بدست آورد

پس کروم به تنهایی مشکلی ساز است و به آن Fe_2O_3 - آکومینا و ... اضافه می کنند

بررسی نقش عوامل RO_2 , R_2O_5

SiO_2 : Si , B , Ti , Zr , Sn , P , Ce , Ge , As , CaF_2

 
یکی از اجزای اصلی ساخت لعاب و شیشه است.

چون Base اصلی است، نسبتهای مختلفی از آن دماهای ذوب مختلفی می تواند بدهد. از ۱ تا ۲ برابر تا ۱۰ برابر سایر اجزا می توان استفاده کرد (به لحاظ مولی)

اگر ۱ تا ۲ برابر سایر اجزا استفاده شود: دمای ذوب $T_m < 1050^\circ C$

اگر ۳ تا ۵ برابر سایر اجزا استفاده شود: دمای ذوب $T_m \approx 1250^\circ C$

بررسی نقش عوامل RO_2 , R_2O_5



از فلاکس های قدرتمندی است که در تمام محدوده های دما بعنوان گذار آور خوبی محسوب می شود

ولی به لحاظ فشار بخار بالا مشکل ساز است و متی اگر از اسید بوریک پودری استفاده شود، دمای ذوب از ۴۵۰ به ۱۸۰ می رسد، پس پرت بور فیلی زیاد است. (فرض کنید از ۴۰۰-۲۰۰ به ۱۲۰۰ پرت زیاد است)

به مقدار ۱۰-۱۲ درصد استفاده می شود و به کاهش ضریب کمک می کند

این مقدار در بوره سیلیکاتهای سدیمی است و در بوره سیلیکاتهای سربی بیشتر هم می توان استفاده کرد، که سرب از پرت شدن زیاد جلوگیری می کند

بررسی نقش عوامل RO_2 , R_2O_5

SnO_2

ZrO_2

TiO_2

عوامل اپک کننده در لعاب

به مقدار ۰.۵ درصد و کمتر استفاده می شوند، که منجر به اپک شدن سطح لعاب می شوند

(اپک: سطح لعاب، ترانپارنسی نداشته ولی جلا دارد)

 
بررسی نقش عوامل RO_2 , R_2O_5



زمانی استفاده می کنیم که برای ساختار لعاب
از خاکستر استخوان بهره گرفته باشیم

فاکستر استخوان بعنوان شبکه ساز استفاده می شد

بررسی نقش عوامل RO_2 , R_2O_5



اگر چه شیشه ساز هستند، ولی چون نایاب و گران هستند، استفاده نمی شوند

اصولا شیشه ساز نیست ولی یک فلاکس خوب محسوب می شود.
با نامهای فلورین و فلورسپار هم مطرح است.

بررسی فرمول زگر

سه اکسید RO, RO_2, R_2O_3 را به لحاظ مولی بررسی می کند،
مثلا یک قاعده این است که جمع مولی RO باید ۱ باشد:

پس در هر فرمولی که داده می شود (مثل زیر) باید ضریب RO ، ۱ شود:



ضریب RO خواه کمتر از ۱ باشد، خواه بیشتر از ۱، باید آنرا به ۱ تبدیل کنیم

فرمول عمومی زگر تمام لعابها (بطو کلی):



نقطه ذوب لعابهای خام و فرینتی مصرفی سرامیک از $1500^\circ - 900^\circ$ متغیر است

بررسی فرمول زگر

مثال) لعابهای زیر را با هم مقایسه می کنیم:

لعاب ۱:	1SiO_2	$0.1\text{Al}_2\text{O}_3$	1PbO
لعاب ۲:	1.5SiO_2	$0.15\text{Al}_2\text{O}_3$	$0.5\text{PbO}, 0.5\text{Na}_2\text{O}$
لعاب ۳:	1SiO_2	$0.1\text{Al}_2\text{O}_3$	$0.5\text{PbO}, 0.5\text{Na}_2\text{O}$

عامل تعیین کننده گدازآوری در لعاب، 1SiO_2 است.

✓ ۲ دیرگدازتر از ۳، چون SiO_2 بیشتر است.

✓ ۲ و ۳ به لحاظ نقطه ذوب یکسان هستند. چون SiO_2 یکسان دارند. ولی چون بجای سرب، سرب+ سدیم استفاده کرده ایم، به لحاظ انمزال و مقاومت شیمیایی، مقاومت ۳ بدتر شده است

✓ به لحاظ دیرگدازی ۲ از بقیه دیرگدازتر است و ۱ و ۳ یکسانند. ۳ مقاومت شیمیایی پایینتری نسبت به ۱ دارد.

وجود اکسیدهای مختلف در مجاورت هم باعث کاهش مقاومت شیمیایی می شود

بررسی فرمول زگر

مثال) فرمولی مطابق زیر داریم:

✓ دیرگدازتر	1RO	1.2Al ₂ O ₃	12SiO ₂	T _m ≈ 1500°
	1RO	1Al ₂ O ₃	10SiO ₂	T _m ≈ 1450°

لعاب دیرگدازتر، در جایی استفاده می شود که کاربرد دما بالا داشته باشیم

مثل: انواع بوتله های چینی برای دست گرفتن. یا بوتله های آزمایشگاهی -
شمع های اتومبیل- وسایل نساجی

لعاب هم یک نوع شیشه محسوب شده و T_g ی لعابها بالاتر از شیشه هاست

مثلا لعابی که ۱۲-۱۰امول SiO₂ دارد، دارای T_g=1150 است. پس مسلما
دمایی که ما با لعاب کار می کنیم تا فاصیبت شیشه ای بیاید در محدوده ی T_g
است(نه ذوب کامل)

بررسی فرمول زگر

بررسی محدوده دمایی بازای مقادیر مولی مختلف SiO_2 (سیستم دو جزئی SiO_2 - PbO)

1PbO	1SiO_2	$T_m = 900^\circ$
1PbO	1.1SiO_2	$T_m = 920^\circ$
1PbO	1.2SiO_2	$T_m = 940^\circ$
1PbO	1.3SiO_2	$T_m = 960^\circ$
1PbO	1.4SiO_2	$T_m = 980^\circ$
1PbO	1.5SiO_2	$T_m = 1000^\circ$
1PbO	2.5SiO_2	$T_m = 1200^\circ$

یعنی افزایش حدود ۰.۱ مول در ، باعث افزایش ۲۰ در دمای ذوب لعاب می‌شود.

بررسی فرمول زگر

چگونگی محاسبه فرمولاسیون بچ با استفاده از فرمول زگر:

فرض کنیم فرمول زگری مشابه زیر داده اند:

PbO	CaO	BaO	K ₂ O	ZnO	Al ₂ O ₃	SiO ₂
0.7	0.05	0.05	0.1	0.1	0.22	2.10

بررسی فرمول زگر

اکسید	مول n	وزن		شماره	PbO	CaO	BaO	K ₂ O	ZnO	Al ₂ O ₃	SiO ₂
		مولکولی	M								
PbO	0.7	22.3	1	0.7	-	-	-	-	-	-	-
CaO	0.05	100	2	-	0.05	-	-	-	-	-	-
BaO	0.05	194	3	-	-	0.05	-	-	-	-	-
K ₂ O	0.1	556	4	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.6
ZnO	0.1	81	5	-	-	-	-	0.1	-	-	-
Al ₂ O ₃	0.12	256	6	-	-	-	-	-	-	0.12	0.24
SiO ₂	1.26	60	7	-	-	-	-	-	-	-	1.26
جمع	-	-	-	0.7	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.22	2.10

بعضی مواد ممکن است از بیش از یک منبع تامین شود

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

مثلا در مورد Al_2O_3 ، مقداری از آن (۰.۱) از اورتوکلز و مقداری دیگر (۰.۱۲) از کائولینیت تامین خواهد شد. یعنی منبع اصلی تامین Al_2O_3 ، کائولینیت است. ولی ممکن است مقداری از آن در طی، آنالیز از مواد دیگری هم چون اورتوکلز نیز تامین شود که این مقادیر را از مقدار اصلی Al_2O_3 (۰.۲۲) کم می کنیم و باقیمانده را از کائولینیت می گیریم.

در محاسبات واقعی، اکثر مواد چنین حالتی دارند

بررسی فرمول زگر

تعیین درصد وزنی مواد batch

تعیین وزن n مول از ماده اولیه با وزن مولی M

$N_1 * M_1 = A_1$ مربوط به ماده اولیه 1

$N_2 * M_2 = A_2$ مربوط به ماده اولیه دوم

وزن بچ مورد نظر

$$\frac{A_1}{A_t} * 100 = \text{درصد وزنی 1}$$

$$\frac{A_2}{A_t} * 100 = \text{درصد وزنی 2}$$

بررسی فرمول زگر

عمدتاً مواد اولیه خالص نبوده و عواملی مختلفی دارند، در این میان مسئله پرت باید در نظر گرفته شود

مثلاً فرمول کائولینیت ، دو مول H_2O دارد

فرض کنیم برای ۰.۱۲ مول کائولینیت ، $۰.۱۲ * ۲ = ۰.۲۴$ مول H_2O وجود دارد
یک تناسب هر مول یا هر ۲۵۸ گرم کائولینیت ، ۲ مول یا $۲ * ۱۸ = ۳۶$ گرم آب دارد

مال اگر ۰.۲۴ مول H_2O پرت در نظر گرفته شود، چند گرم کائولینیت را باید
بصورت مازاد در بیج نمود

یعنی ۰.۱۲ مول کائولینیت ، ۴.۳۲ آب به بیج اضافه می کند. (۱)

برای کربناتی ها هم همین کار را انجام می دهیم. (پرت کربناتی ها) 

مواد اولیه ناخالصی ها

برای تهیه جدول مولی نیاز به مولهای اولیه داریم

جدول بدست آمده از آزمایشگاه و معادل بر حسب درصد وزنی
هر اکسید در ماده مورد نظر است

باید این درصد اکسیدها به مول تبدیل شوند \Leftarrow مول = $\frac{\text{درصد اکسید}}{M}$

بررسی فرمول زگر

در مرحله بعد

$\sum RO (R_2O) = 1$ می گیریم. یعنی فرض داشته باشیم: \dots, BaO, \dots
 $CaO-Na_2O-K_2O$ با مولهای مشخص (0.05-0.4, ...)، جمع نسبت تک
تک مولها بر جمع مولی 1 می شود

فلدسپارها

ضریب Al_2O_3 را 1 می گیریم، مثلاً فرض کنیم برای Al_2O_3 ، 0.45
بدست آمده باشد، تمام مدلهای تمام اکسیدها را بر 0.45 تقسیم
می کنیم تا ضریب مولی Al_2O_3 ، 1 می شود.

کائولن ها

مثل بالا ضریب SiO_2 را مساوی 1 می گیریم

سیلیس ها

نکته: اساس ضرب- تقسیم های بالا بر این است که در مورد تعدادی مول از مواد اولیه، ما نمی توانیم
تمامی این مولها را به یک عدد ثابت تقسیم کنیم، که در مورد اول با تقسیم بر جمع مولی و در مورد
دوم و سوم با تقسیم بر مول SiO_2, Al_2O_3 این کار را انجام می دهیم. (برای تشکیل جدول دوم)

بررسی فرمول زگر

در مرحله سوم، حل دستگاه چند معادله با چند مجهول



تعیین n تعداد مولهای مواد اولیه

$$n_I * M_I = A_I \Rightarrow \frac{A_I}{B} * 100$$

درصد وزنی ماده اولیه اول

$$n_{II} * M_{II} = A_{II} \Rightarrow \frac{A_{II}}{B} * 100$$

درصد وزنی ماده اولیه دوم

$$\sum n.M = B$$

وزن بچ

بررسی فرمول زگر

درصدهای وزنی خاکهای مورد نظر در بچ مفروض بدست می آید که می توان با توجه به گرم بچ، میزان هر ماده اولیه را بر حسب گرم در بچ مفروض بدست آورد

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

چون حالت، ایده آل نیست، وزن مولکولی می تواند با حالت ایده آل یکی نباشد

در مرحله آخر، پرت را در نظر می گیریم. باید آنالیز شیمیایی را به آنالیز مینرالی تبدیل کرده و میزان مواد مازاد را حساب کنیم

منابع تامین مواد اولیه در فرمول زگر (در حالت کلی)

اولویت با عوامل قلیایی و قلیایی فاکی است

K_2O, Na_2O : فلدسپارهای سدیک و پتاسیک

نکته: اگر محاسبات منفی درآمد و Na_2O تامین نشد، باید از Na_2CO_3 استفاده کنیم (هنگامی که درصد Na_2O یا K_2O زیاد باشد: >0.4)

روش تامین Na_2CO_3 از روش سولوی Solvay است:



منابع: در آمریکا بصورت $Na_2CO_3 (+)$ و بی کربنات سدیم (جوش شیرین) یافت می شود و نیز در آفریقا). ولی در سایر موارد بصورت یک ماده سنتزی است. $\{NaHCO_3 + Na_2CO_3\}$

پس وقتی درصد زیاد باشد و نتوان تمامی آنرا از فلدسپار تامین کرد و در نتیجه محاسبات اشتباه در آمدند باید مازاد را از کربنات سدیم تامین کرد



بررسی فرمول زگر

نامحلولها : (مواد اولیه تامین کننده بخش نامحلول در آب)

فسفات کلسیم
 $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$

آهک خام
(فلاکس قوی)

کربنات کلسیم

کربنات باریم
(از باریت تامین
می شود)

کائولین
(خام یا پخته)

فلدسپارها
(سدیک
پتاسیک، کلسیک)

تالک
 $3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

منیزیا (MgO) و منیزیت
(MgCO₃) منابع تامین
MgO

Calimaint
بورات کلسیم آبدار
 $2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot s\text{H}_2\text{O}$

زیرکون یا سیلیکات
زیرکونیم یا زیرکوزیل
 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$

کربنات بازی سرب
(سفید آب شیخ) :
 $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$

منابع اکسید سرب
(PbO, PbCO₃, Pb₃O₄,
PbS)

کریولیت : Na₃AlF₆
(فلاکس بیار قوی)

ZnO₂

TiO₂

SnO₂

ZnO

کوارتز

محلولا



نیترات سدیم

کربنات پتاسیم: K_2CO_3

کربنات سدیم: Na_2CO_3

هگزا فلورو سیلیکات سدیم
 Na_2SiF_6

اسید بوریک*
 $2\text{H}_3\text{BO}_3 \rightarrow \text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

بور اکس
 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

* دمای ذوب پایین دارد ولی پرت زیادی دارد. اکتیویته اش زیاد بود. فشار بخار بالایی دارد.

لعاب یک پوشش شیشه ای برای ایجاد خواص اپتیکی، مکانیکی، شیمیایی و یا مصرفی است.

بطور کلی: هر پوشش شیشه ای که می تواند شفاف، کدر یا رنگی با ضخامت تقریبی 0.15-0.4mm باشد.

تفاوت‌های عمده لعاب با شیشه

درصد آلومینا (Al_2O_3) در لعاب بیشتر است


ceramic.blog.ir


فرآیند سافمت: در شیشه مواد را ذوب کرده و سپس سرد و شیشه می‌کنیم ولی در لعاب مواد پودری را بصورت دوغاب تهیه کرده و روی بدنه اعمال می‌کنیم و سپس پخت می‌کنیم تا شیشه بدست آید

ویسکوزیته: مساسیت شیشه به تغییرات محدود فیلد شدید بوده و با اندک تغییرات، تبلور، یخ زدگی و ... رخ می‌دهد ولی برای لعاب تغییرات ویسکوزیته، زیاد مهم نمی‌باشد. (مساسیت نسبت به شیشه شدید نیست)

اندازه گیری ویسکوزیته

از ویسکوزیته سنتی شیاری استفاده می شود

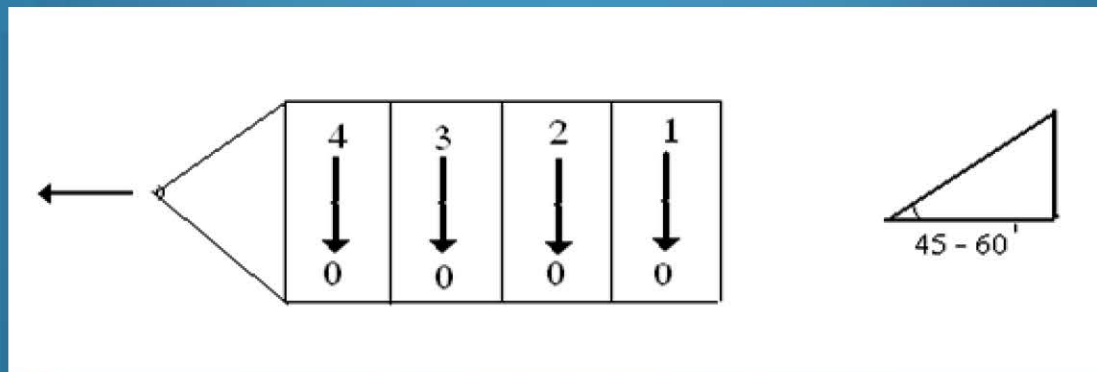

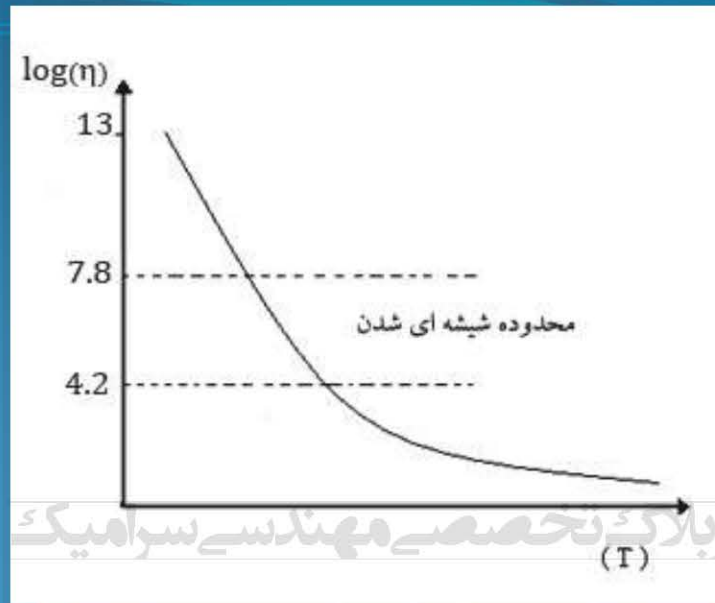

یک سطح نسوز شیبدار با زاویه ۶۰-۴۵ انتخاب می شود که یک لعاب استاندارد است که در بالا قرار داده می شود، و با همه افزودنی ها در کوره قرار داده می شود و بر حسب میزان شارش (جاری شدن) یک محدوده بهینه برای لعاب تعیین می شود. (بصورت کیفی و مقایسه ای)

برای ویسکوزی سنجی لعابها، از همین روش بالا استفاده می شود (سنتی شیار) و دیگر مثل شیشه ها از محدوده $\log(\eta)$ و نمودار بالا استفاده نمی شود

تقسیم بندی لعابها

(B) بر مبنای روشهای تولید

(A) بر مبنای ترکیب

A - ۱ - لعابهای سرب دار

A - ۱ - ۱ - لعابهای سرب دار بدون بور

عامل گذار آوری صرفا PbO است: لعابهای سربی ساده $PbO \cdot SiO_2$

A - ۱ - ۲ - لعابهای سرب دار بور دار

دو عامل بعنوان فلاکس مطرح می شود.

پس PbO بعلت قدرت گذار آوری زیاد، نقش کلیدی در لعابها را بازی می کند. (و همپنین بوراکساید)

A - ۲ - لعابهای بدون سرب

A - ۲ - ۱ - لعابهای بدون سرب بور دار

A - ۲ - ۲ - لعابهای بدون سرب بدون بور

ممدوده کار $1150^{\circ} - 1200^{\circ}$: برای این دما باید از عوامل قلیایی، قلیایی فاسی ها + $ZnO + MgO$ استفاده کنیم.

توجه: 1180° دمای تبدیل از لعاب خام به فریت است.

تقسیم بندی لعابها

فرض می کنیم فرمول زگر برای لعاب فریت (بدون سرب) به شرح زیر داریم

0.5 CaO(MgO)	2SiO_2	$0.2 \text{ Al}_2\text{O}_3$	$0.5 \text{ Na}_2\text{O}$
------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------

ولی حضور B_2O_3 اجتناب ناپذیر است.
 B_2O_3 فلاکس بسیار قدرتمندی است. استاندارد $(\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2)$ (1/10;1/12) است که اگر بالا باشد. مشکل ذوب داریم و با افزودن B_2O_3 مشکل را حل می کنیم

همچنین B_2O_3 ، ساختار شیشه را تحت اثر قرار داده و خواص از جمله α را بهبود می بخشد. (پایین می آورد)

یادآوری، اگر PbO باشد و یا B_2O_3 می توانیم از آنها استفاده کرده و نقطه ذوب را پایین آوریم

اینها نباشند می شود، بدون سرب و بدون بور:

تقسیم بندی لعابها

لعابهای بدون سرب – بدون بور

با استفاده از عوامل قلیایی این مشکل حل می شود که بر دو نوعند

۱ – لعابهایی با درصد قلیایی های بالا: لعاب فریتی



۲ – لعابهایی با درصد قلیایی های کم: لعاب خام



تقسیم بندی لعابها

A - ۳ - لعابهای اپک

A - ۴ - لعابهای مات

A - ۵ - لعابهای ویژه (لعابهای کریستال - لعابهای پوست ماری - لعابهای با نقش و نگارهای خاص)

اپک کنند های مهم

BaO

ZnO

SnO₂

ZrO₂
(از زیرکون)

تقسیم بندی لعابها

B (تقسیم بندی بر مبنای روشهای تولید

B - ۱ - لعابهای خام

B - ۲ - لعابهای فریتی

B - ۳ - لعابهای نمکی

تقسیم بندی لعابها

منظور از لعابهای خام: در رابطه با مواد اولیه هیچ گونه پروسه حرارتی نداریم. یعنی بدون اینکه هیچ عملیاتی نظیر کلسینه ... روی مواد انجام گیرد، وارد فرمولاسیون شده و مواد اولیه لعابهای خام نامحلول در آب هستند.

کاربرد: صنایع چینی سازی - چینی های سخت - نرم (دمای ما بین ۱۱۲۵۰ - بدل چینی (آهکی - فلدسپاتی - مخلوط) ... استون در ظریف.

توجه: تفاوت بین ارتن ور و واستون ور: تفلنل است. ارتن می تواند تا ۲۰ درصد تفلنل داشته باشد ولی استون ورها مدود صفر و زیر ۰.۵ درصد دارند.

دلایل استفاده از لعابهای فام

۲ - از مقاومت شیمیایی بالایی برخوردارند. (بعلت بالا بودن دما)

۱ - ارزان قیمت هستند

تقسیم بندی لعابها

توجه: در فریت مهم نیست که مواد اولیه محلول باشند یا نه. همانطور که از کربناتهای مختلفی استفاده می کنیم ولی در مورد لعاب خام باید نامحلول باشند.

از طرفی کربناتها و نیتراستها سنتزی بوده و گران هستند بعنوان مثال کربنات سدیم تقریباً بصورت طبیعی معدن ندارد. مهمترین منبع در ترکیه بصورت کربنات هیدروژن سدیم یا جوش شیرین است. از روش Solvey تهیه می شود

از طرفی کربنات سدیم به مقدار زیاد در لعاب فریت استفاده می شود

تقسیم بندی لعابها

در لعاب خام چون مواد اولیه خام هستند و نیازی نیست که بصورت محلول در آب استفاده شود ← ارزان است

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

از طرف دیگر لعابهای خام در بدنه های ارزان قیمت بیشتر استفاده می شود علت: لعاب فریتی اکثراً تراسپارنت هستند و بدنه اصلی را نشان می دهند و عیوب را نمی پوشانند ولی در لعاب خام بعلت مواد اولیه، رنگ بدنه را می پوشاند و این بهتر است

نکته: T_g ی لعابهای خام بیشتر از T_g ی فریت است

T_g فریت: 800-850

T_g شیشه : 600-650

نقطه ذوب لعابهای خام بالاست پس باید از اکسیدهای مختلف استفاده کنیم

تقسیم بندی لعابها

چون منبع تامین لعابهای خام، مواد رسی هستند به آنها
لعابهای رسی هم گفته می شود

منظور از رس همان فای است که انواع نیتراتهای مثل کائولینیت، میکای سدیک، پتاسیک
را داراست و در ادامه شامل مقداری سیلیس آزاد و عوامل کربناتی باشد

تقسیم بندی لعابها

این جدول درصدهایی از انواع مواد اولیه را نشان می دهد برای لعاب فامی که می فواهد در محدوده هایی دمایی مشخص شده ذوب شود

۱۲۳۰° - ۱۲۸۰° (%)	۱۱۶۰° - ۱۲۰۰° (%)	۱۱۲۰° - ۱۱۶۰° (%)	ماده اولیه
۱۰	۱۰	۲۰	رس
۲۰	۲۰	۲۰	بال کلی Plastic یا چرب
۳۰	۳۵	۳۵	Fl.Na
۱۰	-	-	تالک
۱۰	۱۰	۱۰	ولاستونیت $CaO.SiO_2$
۲۰	۲۵	۲۵	بال کلی- پخت فرمز
-	-	۱۰	پودر شیشه

تقسیم بندی لعابها

نکته: دلیل استفاده از ولاستونیت مسائل بهبود خواص مکانیکی- کاهش α و افزایش مقاومت سایشی سطح است

نکته: بال کلی آباده پخت قرمز است

نکته: از پودر شیشه وقتی استفاده می شود که امکانات نسوز پایین باشد، کوره، دما پخت پایین بوده و یا بخواهند دمای پخت را پایین آورند

بعنوان مثال: برای اینکه بخواهیم لعاب خام محدوده دمایی $(\%)$ $1280^{\circ} - 1230^{\circ}$ را رنگی کنیم از $1 - 3\% \text{Fe}_2\text{O}_3$ ، $1 - 2\% \text{MnO}_2$ استفاده می شود که رنگهای قهوه ای تیره و شکلاتی می دهد. لعاب خام شکلاتی و در مقره سازی استفاده می شود

نکته: لعابهای مورد استفاده در مقره های الکتریکی و ویژگیهای این لعابها \Leftarrow سمینار

مواد اولیه مورد استفاده در لعابهای خام



۱ - انواع رسها: سفالگری

۱-۱ آجر (استون وری)

۱-۲ سایر رسهای مرسوم

ceramic.blog.ir

۲ - مارن (مارل)

- آهکی

- رسی

۳ - لوس (Loys)

مواد اولیه مورد استفاده در لعابهای خام



① رسی ها

منشا رسیها، سنگهای آذرین (ویا فلدسپاتی) هستند که در اثر عوامل هوازدگی و غیره حاصل می شود

فرض اگر یک منبع رسی به کائولن تبدیل شود، در حالت بهترین، ماکزیمم درجه خلوص ۴۵ درصد است پس بر اثر این عملیات می توان اکسیدهای مختلفی بدست آورد

مثلاً اکسیدهای آهن (بسته به نوع هوازدگی) $Fe_3O_4 \rightarrow Fe_2O_3, FeO$