

بسم الله الرحمن الرحيم

## آلیاژ های غیر آهنه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج استاد حسین صداقتی

جلسه اول

- به جز چدن و فولاد ، روی چهار گروه آلیاژها : آلومینیوم- مس- روی - منیزیم کار می کنیم.

- پیش نیاز این درس متالورژی فیزیکی و عملیات حرارتی است.

- استفاده از کامپیوتر و اینترنت ، آشنایی با منابع مکتوب ، استفاده از درس های مهندسی صنایع.

"آلیاژهای آلومینیوم"

از نقاط قوت آلومینیوم در مقابل فولاد  $\frac{\text{استحکام}}{(\text{مخصوص}) \text{ وزن}}$

- که برای استفاده در صنایع هوایپیما سازی ، نظامی و خودروسازی کاربرد خواهد داشت.

- کاهش وزن مصرف سوخت را کاهش خواهد داد.

- یکی از معیارهای توسعه یافته‌گی میزان تولید و مصرف آلیاژهاست.

- مقایسه صحیح بین مصرف فولاد و آلومینیوم باید حجمی باشد.

قطعات آلومینیومی خودرو :

- ساخت بلوک سیلندر- سرسیلندر- مانی فولد- رینگ خودرو- ( حساس ترین قطعه خودرو ، رینگ اسپرت که اصلاً توصیه نمی شود).

- در سال ۱۹۶۵ ، ۲۵ کیلو آلومینیوم در خودرو و اکنون در خودروهای ۶۵۰ کیلویی ، ۱۵۰ کیلو آلومینیوم است.

- هوایپیما سازی - خودرو- هلی کوپتر - هواپضا- کامپیوتر- الکتریکی - وسائل خانگی - چاپ - نساجی - از زمینه های استفاده از آلومینیوم است.

- منابع آلومینیوم ایران اندک است و عمدتاً سیلیکاتی است که در مقابل آلومینا تولید Al از آن سخت تر است.

- ۹۸٪ خودروهای جهان سرسیلندر آلومینیوم دارند. ولی بلوک سیلندر کمتر.

- آلیاژهای آلومینیوم در ایران تحت استانداردهای آمریکا و انگلیس است.

تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیوم : ( ریختگی )

به طور کلی در ایران تقسیم بندی آلیاژ های آلومینیوم بر مبنای ترکیب شیمیایی به صورت بین المللی و استاندارد مورد پذیرش قرار نگرفته است. ولی آنچه که بیشتر عمومیت دارد استاندارد آمریکایی از انجمن آلومینیوم آمریکا A.A است. در این استاندارد شمش های ریختگی با سه رقم بیان می شوند.

1XX → Al > 99%

2XX → Al-Cu

3XX → Al-Si-Mg یا Al-Si-Cu یا Al-Si-Mg-Cu

4XX → Al-Si

آلیاژ های گروه 3XX و 4XX پرمصرف ترین آلیاژ های آلومینیوم است . بیش از ۹۰ درصد قطعات ریختگی در این دو گروه است.

5XX → Al-Mg

6XX استفاده نشده است

7XX → Al-Zn

8XX → Al-Sn

آلیاژ های با استاندارد انگلیسی به صورت LM4 ، LM12 است.

### اثر عناصر آلیاژی

**مس Cu :** عنصر مس می تواند در آلیاژ های Al تا حدود ۱۰% نیز افزایش پیدا کند. مس باعث بهبود استحکام و سختی در حالت ریختگی و همچنین عملیات حرارتی شده می شود. به خصوص آلیاژ های Al که بین ۴ تا ۶ درصد مس دارند قابلیت عملیات حرارتی پذیری مناسبی دارند. مس عمدتا مقاومت به خوردگی را کاهش داده و همچنین حساسیت به خوردگی تنشی S.C.C را افزایش می دهد. مقاومت به ترک گرم Hot tear را کم می کند یا به عبارتی قابلیت ریختگی را کاهش می دهد.

عنصری که می تواند اثرات منفی مس را جبران کند سیلیسیم است.


## سیلیسم : Si

$\text{SiO}_2$	سیلیس	فرانسوی
	سیلیکا	انگلیسی
Si	Silicon	انگلیسی
	سیلیسم	فرانسوی

Si باعث بهبود قابلیت ریختگی می شود ، باعث افزایش سیالیت شده و باعث افزایش مقاومت به ترک گرم خواهد شد. خاصیت مذاب رسانی را افزایش می دهد.

انجماد آلیاژ های Al-Si مثل چدن هاست.

اکثر قطعات آلومینیومی در قسمت یوتکنیک و هایپو است.

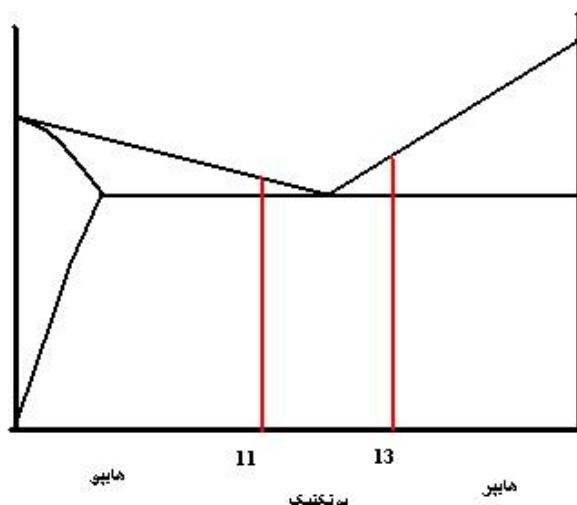


## جلسه دوم

### منیزیم : Mg

این عنصر باعث بهبود استحکام و سختی آلیاژ های Al-Si می شود به خصوص در حالت عملیات حرارتی شده منیزیم خاصیت عملیات حرارتی پذیری را افزایش می دهد.

معمولًا آلیاژ های Al-Si علاوه بر منیزیم می توانند عناصری نظیر مس و نیکل را به منظور افزایش عملیات حرارتی پذیری همراه داشته باشند.

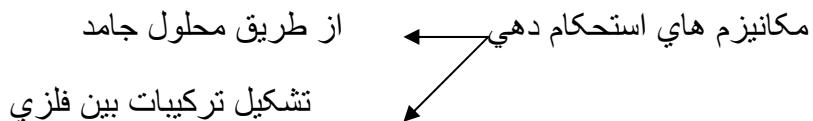

به عنوان مثال Mg از طریق تولید فاز بین فلزی  $Mg_2Si$  موجب استحکام دهی می شود و با کنترل رسوب سختی ، افزایش استحکام کنترل می شود.

در آلیاژ های Al-Si در محدوده  $4\% - 7\%$  می تواند متغیر باشد. در سیستم های سری 500، Mg به مقادیر بیشتری نیز بکار می رود و محدودیت ندارد . Al-Mg از ویژگی های قابل توجه سری 500 (Al-Mg) صافی سطح ، صیقلی بودن و روشن بودن سطح ، مقاومت به خوردگی بالاست. در حالیکه تلفیقی از استحکام و فرم پذیری مورد نیاز باشد این آلیاژ بکار می رود. معمولًا عناصری که استحکام را بالا می برنند موجب تردی می شوند اما در این آلیاژ این طور نیست. چنین آلیاژ هایی عمدتاً کاربرد ساختمانی دارند.

ویژگی آلیاژ Al-Mg در ریخته گری اهمیت ندارد.

### روی : zn

این عنصر به تنهایی چندان موثر نیست اما همراه با مس و منیزیم باعث ایجاد خواص عملیات حرارتی پذیری می شود و رسوب سختی ممکن خواهد بود. روی بیشتر در آلیاژ های دایکاست و همچنین ریخته گری در قالب های فلزی یا ثقلی استفاده می شود.

### قلع : Sn


این عنصر به طور موثر خاصیت ضد اصطکاک دارد . این خاصیت در بلبرینگ ها و یاتاقان ها بکار می رود. آلیاژ های ریختگی آلومینیوم ممکن است تا ۲۵٪ قلع داشته باشند. افزایش قلع همچنین موجب بهبود خاصیت ماشینکاری می شود.

### سرب : Pb

سرب موجب بهبود خاصیت ماشینکاری در آلیاژ های ریختگی آلومینیوم می شود . مقادیر مورد نیاز  $Pb > 0.1\%$  است.


### آهن : Fe

آهن دارای اثر دوگانه است . اما بطور کلی یک عنصر مضر در آلیاژ های آلمینیوم شناخته می شود . آهن باعث ایجاد ترکیبات بین فلزی مانند  $\beta$ -Al<sub>5</sub>FeSi، Fe<sub>3</sub>Al می گردد . این ترکیبات بین فلزی فاز های سوزنی شکل هستند و اثرات بسیار مخربی بر خواص مکانیکی دارند . علت آن است که با اعمال یک تنفس بر قطعه مرکز تنفس در فصل مشترک بین زمینه و این سوزنها صورت می گیرد و از همین قسمت ها که اختلاف تنفس وجود دارد ترک ایجاد و توسعه می یابد .

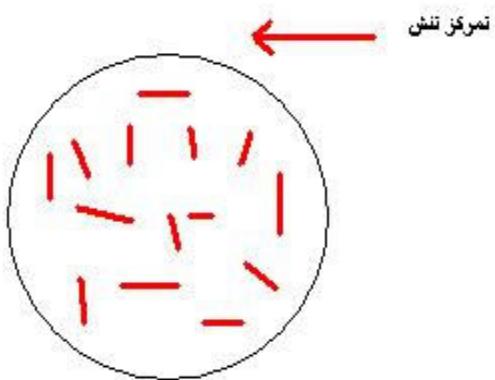

کلیه ترکیبات بین فلزی فاز های ترد ، سخت و شکننده هستند . سختی فاز های سوزنی ۶۰۰-۷۰۰ ویکرز و سختی زمینه Al ، ۲۰-۳۰ راکول است . فاز های سوزنی در واقع صفحاتی هستند که از کناره دیده می شوند . با افزودن منگنز مورفولوژی ( شکل هندسی ) فاز های بین فلزی تغییر داده می شود و از اثر مضر آن کاسته می شود .

آهن دارای اثرات مثبتی نیز هست . برخی از آلیاژ ها مقاومت به ترک گرم را بهبود می بخشد و استحکام در دمای بالا را افزایش می دهد . نیکل نیز مانند آهن در آلیاژ های دما بالا به علت ایجاد ترکیبات بین فلزی پایدار استحکام در دمای بالا را بهبود می بخشد . در آلیاژ های دایکاست نیز آهن مفید است . علت آن است که آهن از چسبیدن قطعه به قالب در این فرآیند جلوگیری می کند و از جوش خوردن قطعه به قالب جلوگیری می کند .

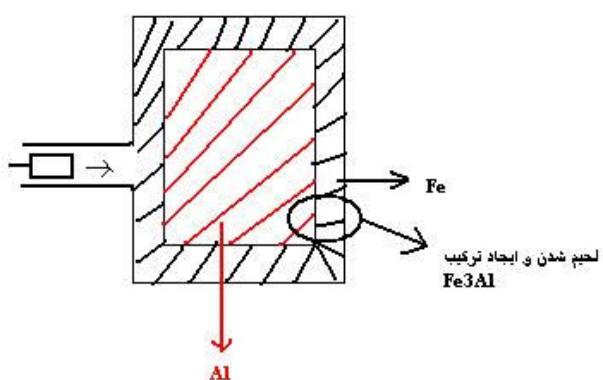

چسبیدن قطعه به قالب : تشکیل ترک بین فلزی در قصل مشترک قطعه و قالب در اثر نفوذ برای رفع این عیب که قطعه یا قالب را خراب می کند میزان درصد آهن مذاب را افزایش می دهد تا حدود ۱% می رسد. بدیت ترتیب میل ترکیبی (affinity) پتانسیل شیمیایی برای ترکیب با دیواره مذاب Al را نسبت به دیواره قالب فولادی کاهش می دهد. با این وجود ترکیبات بین فلزی سوزنی شکل تشکیل خواهد شد . برای اصلاح این عیب از عناصر دیگری مانند منگنز استفاده می شود.

### منگنز : Mn

این عنصر از تشکیل فاز ترد و شکننده سوزنی آهن تا حدودی جلوگیری می کند . منگنز مصرفی است. (0/2-0/4) XFe%

Needle	Mn	Chinese Script
--------	----	----------------



چنانچه بتوانیم فازهای سوزنی شکل  $\beta$  را به فاز  $\alpha$  ( حروف چینی) و یا فازهای متراکم تبدیل کنیم اثرات تخریبی آن کاهش یافته و خواص مکانیکی بهبود می یابد و اثر مثبت وجود Fe نیز حفظ می شود. ( فازهای ستاره ای شکل یا کروی نیز ممکن است تولید شود).

Fe,Mn,Cr در یک دوره تناوب قرار دارند و در فرمول شیمیایی قابلیت جانشینی یکدیگر را دارند.

$Al_{15}(Fe,Mn,Cr)_3S_{12}$       Complex intermetallic Compound

چگالی فاز فوق الذکر از چگالی (Al) بسیار بالاتر است در نتیجه این فاز رسوب (Setting) می کند و موجب ایجاد لجن در کوره های نگهدارنده مذاب می شود. (Sluge) این لجن ظرفیت کوره را اشغال می کند و کاهش می دهد و ترکیب شیمیایی مذاب را تغییر می دهد. Mn روی جوانه زنی ورشد فازهای بین فلزی تاثیر دارد با ایجاد Twinning موجب ایجاد انشعاب در حین رشد می شود.

با استفاده از یک عنصر میکروآلیاژی مانند استرانسیم می توان این ترکیبات بین فلزی را چنان کوچک کرد که با بزرگنمایی بالای 5000X دیده شوند و اثر مضر آهن از بین می رود و کامپوزیتی با زمینه Al و عامل استحکام بخش ترکیب بین فلزی آهن ایجاد می شود. مکانیزم رسوب سختی نیست بلکه توزیع فاز سخت ساز است با وجود عامل ترکیب بین فلزی به صورت رسوبات سخت کننده سرامیکی نیازی نخواهد بود.

## کرم : Cr

کرم نیز نقش Mn را بازی می کند و باعث بهبود اثر تخریبی فازهای آهن می شود . ترکیبات حاوی کرم مانند  $\text{CrAl}_6$  از رشد دانه جلوگیری می کند . همچنین Cr در بعضی آلیاژها مقاومت به خوردگی را بهبود بخشیده و در مقابل ، از مقادیر بالا حساسیت به سریع سرد شدن quench را افزایش می دهد که مفید نیست .

## نیکل : Ni

این عنصر همراه با مس خاصیت عملیات حرارتی پذیری را به آلیاژ داده و کاربرد آلیاژها در دماهای بالا را توسعه می دهد . Ni نسبت به سایر عناصر گران قیمت تر است و چنین آلیاژی برای کاربردهای معمول نخواهد بود بلکه در دمای بالا بکار می رود . مثل : الیاژ پیستون در موتور اتومبیل . نیکل ضریب انبساط حرارتی Thermal Expansion Coef را کاهش می دهد . کاهش ضریب انبساط حرارتی در آلیاژهای دمای بالا بسیار مفید خواهد بود . و از تغییرات ابعادی جلوگیری می کند . چنین آلیاژی پایداری ابعادی Dimensional Stability در دمای بالا خواهد داشت که در طراحی قطعات موتور حائز اهمیت است . این خاصیت در قطعات هوا و فضا نیز کاربرد دارد . بدین ترتیب اعوجاج در دمای بالا رخ نمی دهد . اگر تنش ها الاستیک باشند مشکلی نیست اما با ورود به منطقه پلاستیک قطعه از نظر ریخته گری نابود شده است . قطعه با ضریب اطمینان باید زیر منطقه پلاستیک وارد شود .

## فسفر P : میکرو آلیاژی

این عنصر به صورت تشکیل فسفید آلومینیوم AlP موجب جوانه زنی و ریز شدن فاز سلسیم اولیه در آلیاژهای هایپریوتکنیک می شود ، تنها اثر مثبت این عنصر همین است .

## تیتانیم : Ti

این عنصر نقش جوانه زا (grain Refiner) را دارد و به همراه عنصر B بکار می رود و تشکیل ترکیبات بین فلزی  $\text{TiAl}_3$  و  $\text{TiB}_2$  را می دهد و محل جوانه زنی می باشد و دانه ها را ریز می کند .

## استرانسیم : Sr

این عنصر modifier است یعنی موجب اصلاح و بهسازی آلیاژ خواهد بود . با اصلاح سیلیسیم یوتکنیک آلیاژ خواص بهتری از نظر مکانیکی خواهد داشت . میزان استفاده آن کم است .

۰/۰۲ - ۰/۰۴% Sr


۲۰۰-۴۰۰ Ppm

این عناصر که با مقادیر بسیار کمی بکار رفته اثرات زیادی دارند میکروآلیاژی نامیده می شوند و موجب صرفه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده است . (Sr, B, Ti, ....)

## انتیموان Sb و سدیم :

این دو عنصر نیز مانند Sr جهت اصلاح و بهسازی Si در آلیاژهای Al-Si مصرف می شود.

چنانچه از عناصر میکروآلیاژی بیش از حد استفاده شود عیب ایجاد می گردد، به عنوان مثال افزایش مصرف Sr بیش از حد لازم موجب ایجاد مک و تخلخل می شود. عناصر آلیاژی دارای میزان بهینه ای در هر کاربرد هستند. عناصر آلیاژی در منطقه فوق ذوب super heat بکار می روند.

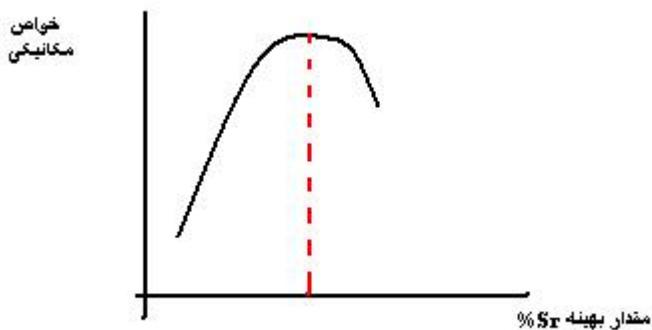

مقدار بهینه عناصر آلیاژی برای هر آلیاژ متفاوت است با میزان Si تغییر می کند.

## خواص آلیاژهای Al :

۱- یکی از ویژگی های خوب Al وزن مخصوص پایین آن است.  $\rho_{Al} = 2/7 \text{ gr/cm}^3$ . این مقدار  $\frac{1}{3}$  فولاد، مس و برنج هاست که برای ساخت سازه های سبک بکار می رود.

۲- نقطه ذوب آلیاژهای آن پایین است.  $\approx 660^\circ C$ .

۳- قابلیت ریخته گری عالی

۴- خاصیت ماشین کاری خوب

۵- مقاومت به خوردگی عالی

۶- هدایت حرارتی و الکتریکی عالی

۷- غیر مغناطیس بودن. کاربرد: در صنایع الکتریکی و مخابرات

۸- غیر سمی بودن. مثال: صنایع بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی ها

۹- قابلیت بازیافت

۱۰- نسبت استحکام به وزن (وزن مخصوص)

۱۱- استحکام خوب

## انتخاب آلیاژ :

**الف) قابلیت ریخته گری :** سیالیت آلیاژ از عوامل موثر در ریخته گری است به علاوه حساسیت به ترک گرم ، درصد میزان انقباض ، ترکیب شیمیایی آلیاژ مورد اهمیت است و در سلامت قطعه نقش دارد . در آلیاژ های Al با دامنه انجماد از صفر ( یوتکنیک ) با قابلیت سیالیت بالا تا  $\Delta T = 140^{\circ}\text{C}$  ( آلیاژ خمیری ) مواجه هستیم. مثال از مورد اخیر به آلیاژ Al-17%Si اشاره کرد که بسیار در ریخته گری مشکل ایجاد کرده و موجب shrinkage می شود.

**ب) خواص مکانیکی :** لزومی ندارد که هر قطعه ای هزینه بالایی ایجاد کند بلکه باید خواص مکانیکی مورد نیاز را تشخیص داد . از فرآیند هایی که خواص مکانیکی را کنترل می کند ، عملیات حرارتی است که در اینجا ویژگی عملیات حرارتی پذیری مطرح می شود . چنین آلیاژ هایی امکان دستیابی به خواص مکانیکی بالا را فراهم می کنند ، کنترل اندازه دانه و اصلاح و بهسازی با کنترل Si-Eut در خواص مکانیکی موثر است.

**ج) خواص کاربردی ( مصرف ) و هزینه های اقتصادی :** بعضی از آلیاژ ها در کاربردهای معمولی بکار می رود اما بعضی کاربرد ویژه ( مثلاً دمای بال ، مقاومت به خوردگی و .... ) دارند . آلیاژ های ریخته گری برای مصارف عمومی بر اساس قابلیت ماشینکاری ، مقاومت به خوردگی و ... انتخاب می شوند. آلیاژ های دارای مصارف ویژه ( مثل مقاومت در درجه حرارت بالا ، ضربه انبساط حرارتی کم ، ضد اصطکاک ) نیز بر اساس موارد گفته شده بررسی می شوند.

## روش های ریخته گری :

به علت نقطه ذوب پایین اکثر روش های ریخته گری برای آلیاژ های Al بکار می روند. در انتخاب روش ریخته گری سه عامل تاثیر دارد :

**۱-کیفیت مورد نیاز :** هدف ما تولید قطعات تضمین یافته است ، لازمه تولید قطعه با کیفیت هزینه بالاست.

**۲-محدویت های فنی :** نمی توان برای یک قطعه سرمایه گذاری عظیم کرد بلکه باید با توجه به امکانات موجود قطعه را تولید کرد.

**۳-ملاحظات اقتصادی :** بررسی سود و زیان برای تولید قطعه با کیفیت در رقابت با سایر واحدها.

## روش های ریخته گری کورد استفاده عبارتند از :

**۱-ریخته گری در ماسه :** برای تولید قطعات سنگین تا چند تن با تیراز تولید قطعه تا چند هزار قطعه ، با وجود ریخته گری در ماسه این تیراز امکان پذیر شده است.

۲- ریخته گری در قالب فلزی ( دائمی - قالب ریژه ) : قطعات ریختگی متوسط ( تا حدود ۱۰۰ kg ) با تیراز ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ قطعه . ریخته گری تحت فشار کم ( LPDC: low pressure ) ( Diecasting )

۳- ریخته گری تزریقی تحت فشار بالا ( HPDC ) ( دایکاست ) : این تکنولوژی موجب تولید بالا در قطعات Al شده است . قطعات کوچک تا ۵۰ kg تولید می شوند : مثال تولید بلوك سیلندر پژو با وزن ۲۴-۲۳ kg با سیستم راهگاهی . تیراز تولید در این روش بالاتر از ۱۰۰۰۰ قطعه تا ۱۰۰۰۰۰ قطعه .

۴- ریخته گری دقیق : برای قطعات بسیار ریز

۵- فوم ( Foam casting-Lost foam ) : با استفاده از این روش سرعت بالا می رود .


۶- ریخته گری در قالب گچی

۷- ریخته گری در قالب سرامیکی

۸- ریخته گری گریز از مرکز ( سانتریفوژ )

۹- روش های نوین : Squiz Casting

Semi Solid Metal Casting

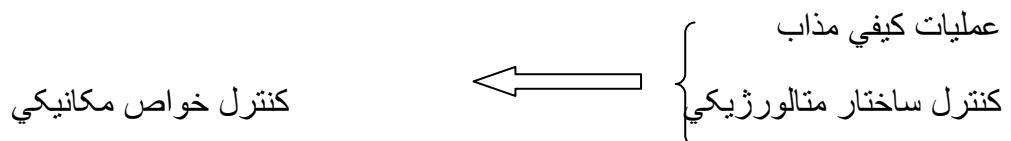

### جلسه سوم

الف) عملیات کیفی مذاب آلمینیوم

ب) کنترل ساختار متالورژیکی

- کوره های ذوبی که برای آلیاژ های Al بکار می رود : کوره القایی - کوره های گردان - بوته ای ( با سوخت های مقاومت ) ، مقاومتی ، تشعشعی .

- چون کوره القایی فیلم اکسیدی سطح ررا می شکند و در داخل می برد برای آلمینیوم مناسب نیست . ولی سرعت ذوب بالایی دارد . ولی مناسب ترین کوره برای ذوب Al کوره مقاومتی است و اگر این ذوب در Vacum باشد بسیار بهتر است .

مواد اولیه : استفاده از شمش های کارخنچات - برگشتی ها و قراضه ها

حتی تحت شرایط بهینه و مطلوب ذوب و نگهداری مذاب Al به سه نوع کاهش کیفیت حساس است :

۱- جذب گاز : با گذشت زمان در درجه حرارت خاص جذب هیدروژن داریم که تا حد تعادلی پیش روید.

۲- اکسیداسیون : با گذشت زمان در درجه حرارت خاص پدیده اکسیداسیون داریم.

۳- تلفات : عناصر قلایی یا قلایی خاکی ، اکثر اینها فشار بخار بالایی دارند و واکنش پذیری شدید دارند در نتیجه ممکن به صورت مستقیم دچار کاهش یا تلفات شوند.  $St, K, Na, Mg$ .

- تلاطم و بهم زدن مذاب یک عامل منفی است.

- هرگونه افزایش درجه حرارت باعث توسعه اکسیداسیون می شود و همچنین جذب گاز و اتلاف عناصر.

- در آلیاژهای Al از فوق ذوب زیاد باید اجتناب کرد. این عامل باعث انتقال حرارت کم می شود و :

۱) فوق ذوب زیاد باعث کاهش سرعت انجماد شده و گرمایی اضافی به آرامی از قالب خارج شده در نتیجه دانه ها درشت تر و ساختار ضعیف ایجاد می گردد.

۲) در دماهای بالا Al به سهولت با بخار آب واکنش نموده و اکسید Al و هیدروژن تشکیل می دهد. این گاز ( $H_2$ ) در فلز مذاب حل شده و در هنگام انجماد با کاهش درجه حرارت از میزان حلالیت هیدروژن کاسته شده و هیدروژن بصورت مولکولی در فضاهای بین دندرتی ایجاد مک و تخلخل می شود.



**حلالیت هیدروژن در مذاب آلومینیوم و اثر آن در تشکیل مک های گازی :**

$H$  تنها گازی است که قابل حل می باشد و به دلیل آنکه حلالیت آن در حالت جامد بسیار کم است . گازهای خارج شده در حین انجماد به صورت مک و تخلخل در قطعه ریختگی ظاهر می شود و خواص مکانیکی را به شدت کاهش می دهد . حلالیت هیدروژن در Al مطابق قانون زیورت مستقیماً متناسب با ریشه دوم فشار جزئی هیدروژن می باشد


$$M = k \sqrt{P_{H_2}}$$

$m$  : مقدار هیدروژن حل شده  $P_{H_2}$  : فشار جزئی هیدروژن

حلالیت هیدروژن در مذاب Al با درجه حرارت تغییر می کند که طبق رابطه گرفته به صورت زیر است

$$\text{Log} S = \frac{-2550}{T} + 2/62 \quad \leftarrow \text{Grant \quad برای Al خالص}$$


$T$  : دما بر حسب کلوین  $S$  : حلالیت هیدروژن

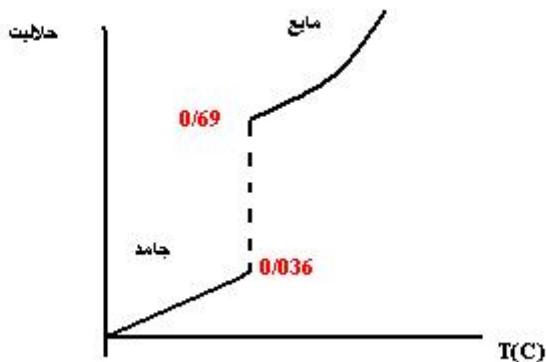

آلیاژهایی مثل Al که اختلاف شدید حلالیت بین فاز جامد و مذاب دارند عمدتاً با مساله مک و تخلخل روبرو هستند.

همانگونه که عناصر آلیاژی در چگونگی فعل و انفعالات شیمیایی و افزایش یا کاهش اکسیداسیون مذاب موثر می باشند همچنین این عناصر در میزان حلالیت گاز هیدروژن در مذاب نیز موثرند به عنوان مثلاً مس و سیلیسیم حلالیت هیدروژن را در مذاب Al کاهش داده و در عوض منیزیم این حلالیت را افزایش می دهد.

منابع ورود هیدروژن به مذاب :

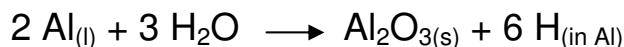

۱- یکی از منابع ورود هیدروژن واکنش مذاب Al با بخار آب یا به عبارتی تجزیه  $\text{H}_2\text{O}$  به هیدروژن که به راحتی در شرایط ذوب انجام می گیرد.

۲- وجود هرگونه تلاطم در سطح مذاب و شکستن فیلم اکسید Al محافظ در سطح مذاب باعث توسعه این واکنش می گردد.

این فیلم اکسیدی تا  $930^{\circ}\text{C}$  خاصیت محافظتی دارد و بعد از آن تغییر آواروپی می دهد و اکسیداسیون افزایش می یابد.



۳- سایر منابع اتمسفر کوره است . به عنوان مثلاً میزان حلالیت هیدروژن در تابستان که گرم و مرطوب است با زمستان که خشک است متفاوت است. هوا در  $26^{\circ}\text{C}$  دارای رطوبت نسبی دارای ۶۵% حاوی  $16 \frac{\text{gr}}{\text{m}^3}$  آب است.

۴- از منابع دیگر فلاکس ها : فلاکس را به اهداف مختلف اضافه کرده که در ریخته گری اضافه می شود. عمدتاً نمک های جاذب رطوبتند در نتیجه هنگامی که این ها را به مذاب اضافه می کنیم امکان افزایش هیدروژن وجود دارد. برای رفع آن ، باید در بسته بندی ، انبار کردن آنها دقت شود و

همچنین توصیه می شود این ها را در کنار کوره حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد پیش گرم کنیم که رطوبت آن خارج شود.

۵-بوته ها : به خصوص بوته های نو همیشه مقداری رطوبت در خل و فرج سطحی خودشان دارند که باز پیش گرم توصیه می شود.

۶-مواد نسوز و دیرگذار هم معمولاً دارای مقداری رطوبت اند که باز با پیش گرم باید آنرا خارج کرد.

۷-گازهای ناشی از احتراق : که بهترین منبع ورود هیدروژن به مذاب اند. محصول احتراق اغلب سوخت ها حاوی ۱۰ تا ۲۰ درصد بخارآب است به عنوان مثال گاز طبیعی بازای سوختن هر مترمکعب حدود دو متر مکعب بخار آب تولید می کند . برای به حداقل رساندن جذب هیدروژن توصیه می شود از شعله کمی اکسیدان استقاده شود . اگر شعله زرد باشد احیایی و اگر آبی باشد اکسیدی است.

۸-ابزارآلات ریخته گری : ملاقه ، پاتیل ، پلانجر ، باید پیش گرم کرد و پوشش داد.

۹-مواد شارژ : شمش ها، قراضه ها، برگشته ها که آغشته به روغن و گریس اند.

## جلسه چهارم

### مک های گازی و انقباضی

مک مهمترین عیبی است که در قطعات ریختگی یافت می شود و عامل برگشت دادن قطعات است . به طور کلی ریخته گران مک ها را به دو دسته گازی و انقباضی تقسیم می کنند. به طور کلی اکثر مک ها تلفیقی از مک های گازی و انقباضی است.


مک های انقباضی :



این کاهش حجم در قطعه خودش را به صورت مک نشان میدهد.

مک متمرکز

پراکنده

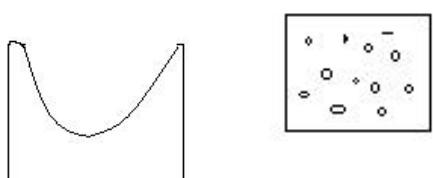

عیب مک انقباضی در آلیاژهای با دامنه انجمادی طولانی مطرح است و مهمتر است.

## مک های گازی :

به علت محبوس شدن حباب گازی در حین انجمادات که بیشتر به گاز هیدروژن مرتبط می شود. جوانه زنی حباب هیدروژن در مذاب  $A_1$  فرآیند بسیار مشکلی است و نیاز به میزان زیادی هیدروژن حل شده دارد. ( جوانه زنی هموژن اینها مشکل است ولی به دلیل آخال ها هتروژن جوانه می زند) اکثر مک ها تلفیقی از گازی و انقباضی اند و مک ها عمدتاً در مناطق بین دندریتی تشکیل می شوند. عمدتاً مک های گازی و انقباضی در انتهای انجماد تشکیل می شوند . با تشکیل و رشد شبکه دندریتی گاز هیدروژن به مذاب بین دندریتی پس زده می شود و در آخر انجماد به صورت مک باقی می ماند . مک های گازی عمدتاً به شکل کروی است. مک های انقباضی به شکل کرمی شکل است.

اگر قطعه ای را بشکنیم و نگاه کنیم مک های گازی دارای سطح برآفند.

$$P_i \geq P_{atm} + P_h + \frac{z\gamma}{r}$$

$$P_i = P_s + P_g$$

:  $z\gamma$  : فشار متالو استاتیکی  $P_h$  : فشار اتمسفر  $P_{atm}$  : فشار داخلی  
تنش سطحی

## ۲: شعاع مک حباب

$P_s$  و  $P_g$  این عوامل در مراحل نهایی انجماد بسیار حائز اهمیت هستند یعنی در جایی که مقادیر زیادی هیدروژن در فضاهای مذاب بین دندریتی به دلیل کاهش حلایت هیدروژن در حالت جامد تجمع می یابد همچنین در انتهای انجماد به واسطه انقباض ناشی از انجماد که با کاهش حجم مواجه می باشد و همچنین عدم مذاب رسانی صحیح به این فضاهای انقباضی دچار تشکیل مک های انقباضی می شویم. حضور اکثر آخال ها و ناخالصی ها می تواند زمینه ای برای جوانه زنی مک و تخلخل باشد یعنی آخال ها و ناخالصی ها به تشکیل مک و تخلخل کمک می کنند. به طور کلی مذاب های کثیف باعث ایجاد قطعات متخلخل و مک دار می شود.

هرچه درصد هیدروژن افزایش یابد مک و تخلخل زیاد می شود.

هرچه درصد تخلخل زیاد شود باعث افت خواص مکانیکی می شود.

## گاز زدایی :


تکنیکی است که در حذف مک ها حائز اهمیت است. در مذاب آلیاژ های Al هیدروژن تنها گازی است که به صورت محلول در مذاب است و در قطعه جامد شده به صورت مک خودش را نشان می دهد در نتیجه حذف هیدروژن از مذاب حائز اهمیت می باشد . روش هایی که برای گاززدایی از آلیاژ های Al استفاده می شود سه گروه است :

- ۱- دمش گاز ( ذوب در خلا )
- ۲- استفاده از گاز زدایی فلاکس جامد
- ۳- گاززدایی از طریق مخلوط کردن مکانیکی

### روش اول ( دمش گاز ) :

دمش گاز های بی اثری مثل Ar و N<sub>2</sub> باعث می شود فشار نسبی داخلی افزایش پیدا کرده و هیدروژن از سیستم خارج شده و از حلایت آن کاسته شود.


#### mekanizm خروج هیدروژن :

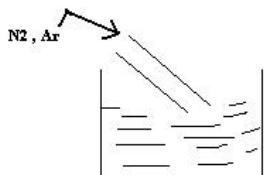

- ۱- افزایش فشار داخلی سیستم
- ۲- جوانه زنی حباب هیدروژن روی همین حباب های گاز خنثی

این فرآیند جوانه زنی و رشد است و با نفوذ کنترل می شود.

هم واکنش های جوانه زنی و رشد از طریق دیفیوژن کنترل می شود.

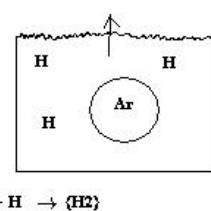


برای خروج گاز یا فشار داخلی را افزایش می دهیم و یا فشار خارجی را کم می کنیم.

به عنوان مثال با ایجاد خلا نسبی ( ۰/۰۰۱ pas / ۰/۰۰۱ psi ) باعث کاهش فشار خارجی بر روی مذاب می شود در نتیجه از حلایت هیدروژن به نسبت زیادی کم می شود. (VIM) یکی از مزایا کاهش حلایت گاز است.

مزیت دوم این است که از اکسیداسیون و سایر ترکیبات و اکسیدی کاسته می شود. تمیز بودن مذاب و کاهش سرباره هم مزیت آن است.

اختلاف بین تکنیک های مختلف گاززدایی به نوع گاز ، اندازه حباب ، نحوه توزیع گاز خنثی در مذاب بستگی دارد. موثرترین گاز زدا گاز کلر Cl بود که اکنون ممنوع شده است.

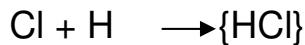

ولی در صدهای کم آن مصرف می شود.

موارد مصرف در صنعت


99% Ar-1% Cl<sub>2</sub>

90% Ar- 10% Cl<sub>2</sub>

90% N<sub>2</sub>- 10% Cl<sub>2</sub>

70% N<sub>2</sub> – 30% Cl<sub>2</sub>

حباب های با قطر ۲-۳ سانتی متر راندمان بالایی دارند.

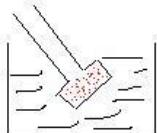

از سرهای گرافیتی متخلخل برای ریز کردن این حباب ها استفاده می شود.

روش دوم ( استفاده از گاز زداهای فلاکس جامد ) :

در این روش از قرص های گاززدا که مواد شیمیایی اند و حاوی کلر ( هگزاکلرواتان C<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> ) این قرص های دگازور در تماس با مذاب و در معرض حرارت تجزیه شده ، گاز کلر ایجاد می کنند که گاز کلر می تواند هیدروژن را از مذاب خارج نماید.

خیلی توصیه نمی شود چون :

۱- سرباره و شراکه زیادی تولید کرده.

۲- گازهای بدبو و مضر را در سیستم پراکنده می کند.

نگهداری این قرص ها مهم است چون جذب رطوبت می کنند که این هم منسوخ شده است.

روش سوم ( گاززدایی از طریق مخلوط کردن مکانیکی ) :

این روش یک روش مکانیکی است . راندمان گاززدایی بسیار بالاست .

Rotary gas injection system

گاز خنثی از طریق یک ستون یا شفت چرخنده از طریق روزنه های ریز در قسمت انتهایی روتور به مذاب تزریق می شود ریال سرعت چرخش روتور حدود ۵۰۰-۳۰۰ rpm است. باعث ایجاد

حباب های گازی بسیار ریز با توزیع گسترده جهت گاز زدایی فراهم می آورد. کسر حجمی گاز ثابت است ولی نسبت سطح حباب ها را افزایش می دهیم.


سرعت واکنش افزایش یافته چون فاصله نفوذ گاز H کاهش می یابد و راندمان افزایش می یابد.

پارامترهای  $(Q, t, T, rpm)$  (دبی ورود گاز) در این فرآیند مهم است.

### جلسه پنجم


سوال : آلیاژ ۱ نسبت به ۲ مک های انقباضی بیشتری دارد ولی ممکن است مک های گازی آنها یکسان باشد .

-آلیاژی با ترکیب اولیه یوتکنیک و مذاب منجمد شده در مرحله آخر و فضای بین دندربینی متفاوت است چون کسر حجمی گاز محلول در یوتکنیک بین دندربینی خیلی بیشتر است بنابراین در این یوتکنیک مک گازی تشکیل خواهد شد.

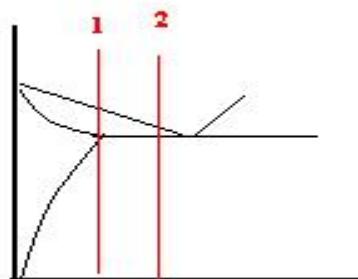


### اکسیداسیون (آخالها) Nonmetallic inclusions

Al براحتی در درجه حرارت مذاب اکسید می شود و لایه اکسید بر روی سطح مذاب تشکیل می شود این لایه اکسید نقش حفاظت از مذاب را عهده دار می باشد.

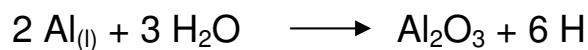

Al از طریق انجام این واکنش با بخار آب موجود در اتمسفر هوا براحتی تشکیل آخال  $\text{Al}_2\text{O}_3$  را می دهد .

سایر منابع آخال ها : قراضه ها و برگشتی ها ، عمل انتقال متلاطم مذاب ، به هم زدن پیاپی مذاب ، انجام واکنش های آلومینوترومیک با اکسیدهای سایر فلزات مثل با اکسید آهن ، اکسید سلسیم ، اکسید منیزیم

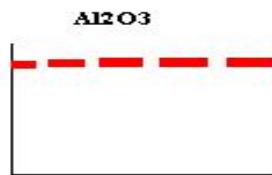

### آخال زدایی ( فلاکس ها )

فلاکس ها عمدتاً نمک های شیمیایی هستند. این ها می توانند جامد، گازی باشند ولی عمدتاً حاوی ترکیبات کلر، فلوراید، کلراید و یا فلوراید هستند. هدف از فلاکسینگ این است که فصل مشترک مذاب و اکسید دوباره مرطوب و آغشته گردد تا موجب جداسازی موثر اکسیدها شود در اثر عملیات فلاکسینگ اکسیدها (آخال ها) به اینگونه نمک ها متصل می شوند و چون چگالی کمتری پیدا می کنند به سطح مذاب شناور شده و مورد سرباره گیری قرار می گیرند. نمک ها به دو صورت عمل می کنند یا به صورت مکانیکی یا به صورت شیمیایی

۱- فلاکس های انفعالی Passive Flux  
 (Coveral FL)  
 ۲- فلاکس های فعال active Flux  
 (Cleaning FL)

فلاکس های پوششی عمدتاً بر روی سطح مذاب قرار می گیرند و نقش حفاظت از سطح مذاب را دارند که نه آخال و نه جذب گاز انجام شود. اما فلاکس های فعال نقش انجام واکنش با آخال را دارند و حذف و خارج سازی آن از سیستم .

ما بیش از ۱۵۰ نوع ترکیب فلاکس را در صنعت متالورژی Al داریم و اکثر آنها بر پایه NaCl و KCl استوار است. نمک هایی دیگر به این اضافه میشود : AlCl<sub>3</sub>، CaF<sub>2</sub>، AlF<sub>3</sub>

### ۱- فلاکس های پوششی :

عمدتاً نمک هایی اند که بر روی سطح مذاب پاشیده می شوند و به صورت لایه ای از مذاب بر روی مذاب Al تشکیل شده و نقش حفاظت از مذاب Al را بازی می کنند . مشخصه عده این فلاکس ها :

- باید دارای نقطه ذوب پایین ( پایین تر نقطه ذوب Al )

- نقطه تبخیر بالاتر از درجه حرارت مذاب الومینیوم

- وزن مخصوص کم که باعث می شود به صورت مذاب در سطح مذاب Al قرار بگیرد.

برای الیاژ های حاوی منزیم عمدتاً فلاکس های بر پایه کلرید منزیم توصیه شده است.

## ۲- فلاکس های تمیزکننده :

فلاکس های تمیزکننده جهت خارج سازی اکسیدآلومینیوم از مذاب مورد استفاده قرار می گیرد. ماده اصلی این فلاکس ها فلوروسیلیکات سدیم  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ .

این ماده از طریق انجام یک واکنش شیمیایی به صورت ذیل :



باعت ایجاد ترکیبات با چگالی کمتر شده آن را به سرباره کشیده و می توانیم سرباره گیری کنیم. علاوه بر این تحقیقات نشان داده است که فلوروسیلیکات سدیم می تواند از طریق مکانیکی نیز باعث جداسازی آخال ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) از سیستم گردد.

مکانیزم :

$\text{Na}_2\text{SiF}_6$  می تواند دراثر انرژی سطحی فصل مشترک بین  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و آلومینیوم داخلی را می پوشاند به طوری که اکسیدآلومینیوم از طریق  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$  ایزوله شده و به روش مکانیکی به سرباره می رود.

فلوروسیلیکات سدیم از دو روش عمل می کند :

- ۱) روش واکنش فوق
- ۲) روش مکانیکی که آخال را متلاشی می کند و به سطح می برد.

برخی از مشکلات ناشی از استفاده فلاکس :

۱- تشکیل آخال : اگر عمل شناور سازی و بالا آمدن فلاکس به سطح مذاب صورت نگیرد امکان باقی ماندن ترکیبات شیمیایی و آخال ها در مذاب وجود دارد. این عمل نیازمند زمان شناورسازی می باشد که با عمق حمام مذاب و ابعاد کوره تغییر می کند همچنین درجه حرارت مناسب برای شناورسازی فلاکس بسیار حائز اهمیت است ، توصیه می شود دما را بین  $750 - 780^{\circ}\text{C}$  انتخاب نمود علت این است که مذاب سیالیت بالاتری داشته و آخال ها راحت تر به سطح مذاب شناور می گردند. حضور آخال ها باعث افت خواص مکانیکی همچنین باعث ایجاد مک و تخلخل می شود.

## ۲- واکنش بین فلاکس - آمیزان (Aliazer-saz)

چون فلاکس ها از عنصر فعال و واکنش زا تشکیل شده اند تظیر : فلوئور ، کلر و .... می توانند از طریق شیمیایی با آمیزان ها که برای اهداف دیگری به الیاژ اضافه شده اند وارد واکنش شوند و اثرات آنرا متفعل نمایند. ( بی اثر کنند ) به عنوان مثال  $\text{Sr}$  برای بهسازی سیلیسیم یوتکتیک به مذاب اضافه می شود چنانچه فلاکس با استرانسیم وارد واکنش شود تولید  $\text{SrF}_2$  و  $\text{SrCl}_2$  می کند. در این حالت استرانسیم نمی تواند به صورت بهساز عمل کند.

قابل Modification و fluxing

تقدیم این دو روش :

اول فلاکسینگ ، زمان می دهیم تا آخال ها شناور شوند و سرباره گیری می کنیم و بعد از آن Modification را انجام می دهیم.

### ۳- جذب هیدروژن :

اکثر فلاکس ها حاوی نمک های شیمیایی هستند که شدیداً جاذب رطوبت هستند. در نتیجه اگر دقت صورت نگیرد در مصرف آنها امکان افزایش هیدروژن و جذب گاز وجود دارد . یک راه پیش گرم کردن آنها و راه دوم انبارداری آنها در محفظه پلمه پشده است.

### ۴- دور ریختن فلاکس و محصولات حاصله :

عمل دور ریختن فلاکس ها یک مشکل اساسی برای محیط زیست است در نتیجه کوشش های زیادی از طریق صنایع صورت می گیرد تا از اینگونه فلاکس ها و یا محصولات آنها استفاده مجدد شود. (Recycle) از این طریق اثرات تخریبی آنها حذف و یا به حداقل بررسد.

-اگر با تمام این ترفندها نتوانیم فلاکس ها را خارج کنیم از فیلتریشن استفاده می کنیم.

## جلسه ششم

### تصفیه یا فیلتر کردن filtration

ناخالصی ها (آخالها) باعث ایجاد مشکلاتی در تولید قطعات ریختگی می شود از جمله ، افت خواص مکانیکی ، سطوح تراشکاری شده ضعیف ، افزایش مک و تخلخل ، افزایش خوردگی در قطعات می شوند . فرآیند فیلتر کردن عبارت است از : عبور مذاب آلومینیوم از یک وسیله متخلخل ( فیلتر) برای به تله انداختن آخال های موجود در مذاب .

ویژگی های فیلتر : دیرگذازی بالا – مقاومت به شوک حرارتی بالا – مقاومت به سایش و خوردگی داشته باشد.



خارجی : مثل شکستن دیواره بوته و یا ماسه شویی و داخل مذاب می شود شامل آلومینا ، سیلیس ، کاربید سیلیسیم . اندازه ذرات می تواند بین  $1\text{ }\mu\text{m-mm}$  باشد.

داخلی : ناشی از واکنش های شیمیایی مثل : واکنش فلاکس ها ، جوانه زاها ، بهسازها با مذاب .

انواع فیلترها : فیلتر های اولیه از فایبرگلاس تهیه شده بود . همراه با سیم های مشبك فولادی که در سیستم راهگاهی قرار می دادند و به صورت الک عمل می کرد . این مکانیزم برای خارج سازی کلیه آخال ها موفق نبود و فقط آخال های بزرگ را جدا می کرد .

(بستر فیلتر) : برای ریخته گری مداوم آلومینیوم Bed Filter

در این روش یک سری گلوله آلومینایی در یک ایستگاه قرار دارد و آخال ها در حین عبور از آن حبس می شوند . این روش برای کارخانجات تولید Al مناسب است . برای قطعه ریزی از نوع سوم فیلتر استفاده می شود.

**Foam Filter** : از جنس سرامیک مثل آلومینا . این فیلترها حدود ۸۵-۹۰٪ تخلخل باز دارند . هرچه این در صد بیشتر باشد فیلتر بهتر است . تخلخل بسته نقشی در تصفیه ندارد .

این فیلترها باید سبک باشند .  $15-30 \text{ Ppi}$

فیلتر علاوه بر حذف آخال ها باعث ایجاد جریان آرام مذاب در قالب می شود .

**کنترل ساختار متالورژیکی** : تعدادی از عوامل که در کنترل ساختار متالورژیکی قطعات ریختگی Al دخالت دارند عبارتند از : فاصله بازو ها Dendrite Arm Spacing ، اندازه دانه ها ، فاز های ریزساختاری مثل سیلیسیم یوتکتیک ، فاز های بین فلزی


به طور کلی در فرآیندهای ریخته گری عمل انجامد با تشکیل دندریت ها آغاز می شود و شبکه شاخه ای دندریتی کل قطعه را فرا خواهد گرفت . دندریت ها توسط سرعت انجامد کنترل می شوند .

$$\text{DAS} = f(\text{Solidification Rate})$$

$$= f(\text{Cooling Rate})$$

$$= f(t_f)$$

S.R : میزان پیشروی جبهه انجامد

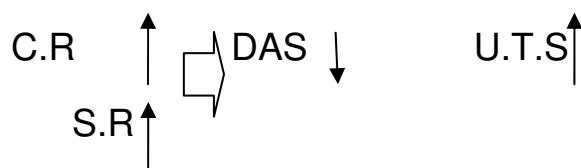

ریزدانگی

به طور کلی هرچه ساختار دانه های ریز و هم محور داشته باشیم خواص مکانیکی بهبود می یابد در نتیجه نوع و اندازه دانه های تشکیل شده از طریق ترکیب شیمیایی آلیاژ - سرعت انجامد و افزودن مواد جوانه زا ها قابل کنترل می باشد .

دانه ها :  $1-10 \text{ mm}$

$10-150 \mu\text{m}$  : DAS


سیلیسیم یوتکتیک  $< 1 \mu\text{m}$  بصورت کروی

تصویرت صفحه ای  $2 \text{ mm}$  تا

خواص ریزدانگی

استحکام بالا - تراشکاری بهتر و صافی سطح مناسب تر - بهبود نشت پذیری ( نشت پذیری کمتر )  
- بهبود عملیات حرارتی پذیری - مقاومت به ترک گرم افزایش می یابد - بهبود خاصیت مذاب  
رسانی و تغذیه

عمل ریزدانگی توسط افزودن جوانه زاها انجام می شود که همان مواد آمیزان ( آلیاز ساز )

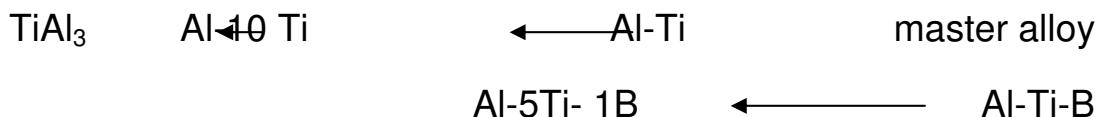


این جوانه زاها به صورت تکه های کوچک و یا به صورت پودر به مذاب اضافه می شود و با ایجاد ترکیبات فوق نقش جوانه زایی را انجام می دهد. Ti و B نقش مهمی در جوانه زنی Al دارد و نقش قوی تر است. B

### جلسه هفتم

#### مکانیزم ریزدانگی grain Refinement

به طور کلی تئوری صد درصد قابل قبولی در ارتباط با مکانیزم ریزدانگی هنوز مورد تایید قرار نگرفته است اما یکی از تئوری هایی که بیشتر رجوع می شود بحث جوانه زنی باستفاده از ذرات  $TiAl_3$  است. که می تواند محلی برای جوانه زنی کریستال های Al باشد. که شباهتی با کریستالوگرافی Al دارد. ذرات جوانه زا در آخرین لحظات بارگیری اضافه می شود تا حل نشود.

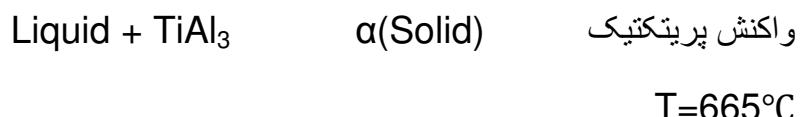

به محض تشکیل Al اولیه که ذرات  $TiAl_3$  را احاطه می کند می تواند مکان هایی باشد برای ادامه رشد یعنی اتم های Al از مایع به این جامد ملحق می گردند.



واکنش پریتکنیک هیچگاه بطور کامل انجام نمی شود چون ارتباط به مواد اولیه قطع می شود. مثل اینجا ارتباط بین  $TiAl_3$  و فاز مذاب با  $\alpha$  قطع شده است و این جوانه زاها از بین نمی روند و می توان با مقطع زدن و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی جوانه زاها را دید.

توزیع این جوانه زا خیلی حائز اهمیت است ، تعداد ، اندازه هم همینطور.

اندازه نهایی دانه ریختگی کاملاً مرتبط با آمیزان اولیه است . هرچه ذرات  $TiAl_3$  ریزتر باشد برای این منظور مفیدتر است.

تا یک زمانی آمیزان ها می مانند و بعد از آن حل شده است.

مقدار Ti در حد  $Ti = 0/02\% \text{ to } 0/1\%$  ( %Ti ) که طبق فاز دیاگرام باید انتظار حل شدن را داشته باشیم.

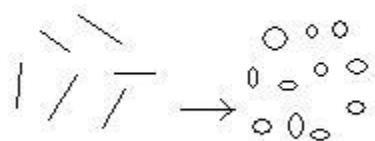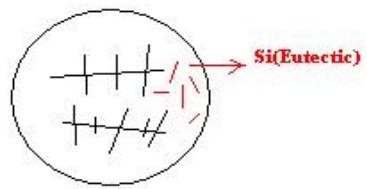

۱- جوانه زنی سیلیسیم بر روی ذرات فسفید آلمینیوم AIP صورت می‌گیرد چون AIP ساختار کریستالی بسیار نزدیک به سیلیسیم دارد در نتیجه AIP ترکیب بین فلزی موثر برای جوانه زنی سیلیسیم است. در آلیاژ‌های آلمینیوم، سیلیسیم به مقدار کافی فسفر وجود دارد البته کم است ولی کافی است تا مقادیر فراوانی AIP را تولید کند (بیش از حد نیاز) در نتیجه این امر یعنی حضور ذرات AIP منجر به جوانه زنی سیستم یوتکتیک در مادون انجمادهای خیلی کم یعنی کمتر از ۲۰°C می‌شود در نتیجه باعث تشکیل تیکه‌های Si سوزنی خشن می‌شود. اصلاح کننده‌ها اثر فسفر را خنثی می‌کنند یعنی جوانه زنی از طریق AIP را حذف می‌کند و باعث می‌شوند که مادون انجماد برای جوانه زنی Si افزایش یافته و ساختار رشته‌ای، گلوله‌ای بدست آید. علاوه بر مکانیزم فوق الذکر مکانیزم دیگری وجود دارد.

در این تئوری رشد سیلیسیم از طریق پدیده دو قلویی یا twinning صورت می‌گیرد. با استفاده از اصلاح کننده‌های نظری Sr و Na این عناصر بر روند رشد سیلیسیم اثر گذاشته و باعث افزایش تعداد دوقلویی‌ها می‌شوند همچنین باعث خم شدن و شکستن و چند تکه شدن سیلیسیم در هنگام رشد می‌شوند و باعث ایجاد مورفولوژی رشته‌ای و گلوله‌ای می‌شوند. Sr تعداد دوقلویی‌ها را در واحد حجم زیاد می‌کند.



Sr را بصورت آمیزان‌های Al-90%Sr ، Al-10%Sr ، T=680-750°C اضافه می‌کنیم. زمان مناسب و مطلوب برای حل شدن Al-Sr حدود ۱۵min است. مقدار وارد Sr ۰/۰۲% - ۰/۰۱٪ است.

آلیاژ‌هایی که Si کم دارند از مقادیر کم آمیزان استفاده می‌شود.

آلیاژ‌هایی که Si بالا دارند از مقادیر زیاد Sr استفاده می‌شود.

راندمان استفاده از Sr بالاست بالای ۹۰٪ است یعنی خیلی موثر است.

سدیم Na : را به صورت خالص اضافه می‌کنیم. در قوطی‌های Al کوچک تحت خلا بسته بندی شده تا واکنش و سوختن نداشته باشد. در نتیجه کنترل میزان سدیم در مذاب بسیار مشکل است.

بازیابی Na در مذاب ضعیف است . < راندمان ۲۰٪

همین مقدار Na از Sr موثرتر است.

اگر مقدار Na کم است و زود از بین می‌رود و برای محیط زیست هم ضرر دارد. اکنون Sr بهترین بهساز در دنیاست.

## جلسه هشتم

### آلیازهای آلومینیوم از دیدگاه متالورژیکی فیزیکی :

آلیازهای Al از پر مصرف ترین آلیازهای مهندسی هستند و بدلیل نسبت استحکام به وزن مخصوص خوب کاربردهای صنعتی زیادی دارند.

H.T	عملیات حرارتی پذیر	Al
Non-H.T	عملیات حرارتی ناپذیر	

در آلیازهای غیر آهنی منظور از عملیات حرارتی Precipitation hardening و Solutionizing است.

Casting	1-ریختگی	Al
Wrought	2-نوردی	

آلیازهای ریختگی هم می توانند H.T و هم Non H.T باشد همینطور در مورد نوردی.

Non HT: Al-Si      Al-Mg      Al-Mn

### آلیازهای نوردی :

استاندارد A.A آمریکایی

1XXX: Al      1060 →      99.60% Al      خالص Al

2XXX : Al-Cu      عمليات حرارتی پذیر ( CuAl<sub>2</sub> رسوب استحکام بخشی )

2024      0/8% Mn, 1/5% (Cu, Mg)

3XXX : Al-Mn      عمليات حرارتی ناپذیر

12%Mn → 3003, 3004

4XXX : Al-Si      4032      Al 12% و Si 1% و Mg یا Cu یا Ni

5XXX : Al-Mg      عمليات حرارتی ناپذیر

5052: 2/5% Mg+ 0/5% Cr

5056: 5/2% Mg + 0/5 % Cr + 0/1% Mn

5186: 4/5% Mg + 0/5 % Cr + 0/8 % Mn

منگنز استحکام آلیاژ را بالا می برد . کروم نقش جوانه زا و ریزکننده دانه ها دارد.

6XXX : Al-Mg-Si      ( $Mg_2Si$ ) (رسوب استحکام بخشی)

پر مصرف ترین آلیاژ در ساختمان و قابل اکسیتروزن شدن 6063 ، 6061

عملیات حرارتی پذیر Al-Zn

7075: 5/5 % Zn, 2/5 % Mg, 1/5 % Cu, 0/3% Cr

آلیاژهای جدید آلومینیوم 8XXX : Al-Li-.....

آلیاژهای 3XXX Al-Mn :

تر کیب شیمیایی :

1/2%Mn (می تواند همراه با 0/2% Sr و 0/6% Fe): سختی و استحکام را افزایش می دهد.

چگونه ؟ به دو طریق      الف ) افزایش استحکام از طریق محلول جامد

ب) باعث ایجاد و توزیع رسوبات ریز و ظریف می شود.

به این آلیاژ می توانیم 1% Mg برای استحکام بیشتر اضافه کرد.

از نظر کاربردی بیشتر مصارف و کاربرد ساختمانی دارد و عمدتاً ترکیبی مطلوب از استحکام ، شکل پذیری و مقاومت به خوردگی دارند.

ساختمان میکروسکوپی : بعد از نورد سرد عملیات حرارتی آنلینینگ در حدود  $340^{\circ}C$  انجام می شود با این کار رسوبات ریزی نظیر  $Al_6(Fe,Mn)\alpha$  ایجاد می شود. این رسوبات که غنی از Mn هستند تشکیل می شوند که عمدتاً بر روی نابجاییها جوانه می زند . در نتیجه این رسوبات عمل قفل کردن یا Pinning را انجام می دهند و از حرکت نابجایی ها جلوگیری می کنند در نتیجه باعث افزایش سختی و استحکام می شود.

خواص مکانیکی

UTS

آلیاژهای سری 300 استحکام خیلی بالایی ندارند .  
3003

12Ksi

1100

از طریق مکانیزم افزایش استحکام محلول جامد  
3004

ناشی از Mg استحکام بیشتری دارد.

### آلیاژهای (5XXX) Al-Mg :

عملیات حرارتی ناپذیر هستند گرچه Mg حلایت جامد قابل ملاحظه ای را در آلیاژهای Al دارد و همچنین در اثر کاهش درجه حرارت از حلایت آن کاسته می شود اما آلیاژهایی که میزان Mg آن کمتر از ۷٪ باشد قابلیت عملیات حرارتی پذیری ندارند. بیشتر مصارف ساختمانی دارند.

در این آلیاژ گاهی ۱% Mn، ۰/۱-۰/۲۵% Cr هم وجود دارد.

سه آلیاژ معروف این گروه : 5052-5154-5056

ساختار : منیزیم تا حدود ۳۵٪ در آلیاژهای Al-Mg به صورت محلول جامد است و بیشتر از آن رسوب  $Mg_2Al_3$  این رسوبات در عملیات حرارتی آنلینگ حدود ۱۵۰-۱۲۰ و یا بوسیله سرد کردن آهسته از دماهای بالا تشکیل می شود. چنانچه این رسوبات به صورت مداوم در مرزهای دانه تشکیل شود ساختار نامطلوب ایجاد کرده و آلیاژ را نسبت به خوردگی تنشی حساس می کند.

### خواص مکانیکی :

UTS این آلیاژها استحکام متوسطی دارند.

18 ksi 5005-O

45ksi 5456-O

آلیاژهای (Al-Cu) : آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر حاوی این عناصرند

(Cu) (Cu,Ni) یا (Cu,Zn) یا (Mg,Si)

که فازهای بین فلزی ساخته و این فاز سخت در زمینه پخش می شود.

دیاگرام هایی که قابلیت عملیات حرارتی و رسوب سختی دارند :

۱-باید حلایت جامد جزئی داشته باشند.

۲-در اثر کاهش دما کاهش شدید حلایت پیدا کند. مثل Al-Cu در دو دمای ۲۰ و ۵۴۸ درجه اگر بعد از محلول سازی آهسته سرد شود و یا سریع سرد شود چه خواهد شد؟

## عملیات رسوب

### سختی

۱- انجام عملیات محلولی Solution Treatment  $\alpha$  رسیدن به تک فاز

باعث می شود که اتم های مس به صورت کاملاً اتفاقی در بین اتم های Al نفوذ کرده و به صورت محلول جامد حل شود.

۲- کوئنچینگ و سریع سرد کردن تا درجه حرارت محیط یا پایین تر از آن.

باعث ایجاد محلول جامد فوق اشباع می شود یعنی مس به صورت فوق اشباع در شبکه آلومینیوم حل می شود که ناپایدار بوده و چنانچه در معرض حرارت قرار بگیرد شروع به تشکیل فازهای نیمه پایدار می کند. این کار در مرحله سه انجام می گیرد.

۳- پیرسازی aging : در این عمل رسوب کردن فازهای نیمه پایدار انجام می شود.

$T_4$ : Natural aging      }  
پیرسازی در دمای محیط انجام گیرد  
پیرسازی در دمای بالاتر از محیط      }  
 $T_6$ : Artificial aging      }  
درجه سانتی گراد  
جلسه نهم

فازهایی که در طی عملیات پیرسازی در آلیاژهای Al-Cu حاصل می شوند.

اگر دمای پیرسازی را کمتر انتخاب کنیم، Max دیرتر اتفاق می افتد ولی این ماکزیمم از دمای بالایی بیشتر است.

۴- در دمای ۳۰ درجه شیب بسیار ملایمی دارد و به پیک ماکزیمم در زمانهای خیلی طولانی می رسد که شاید از همه ماکزیمم ها بیشتر هم باشد.

قطعات آلومینیومی که به خصوص در هوای پیما استفاده می شود باید قبل از رسیدن به پیک تعویض شود.

- ابتدا بایستی محلول جامد فوق اشباع داشته باشیم و بعد از آن چهار مرحله ممکن است اتفاق بیفت.

۱- تشکیل مناطق GP Zone ، GP1

۲- تشکیل مناطق GP2 ( فازهای  $\theta''$  )

۳- تشکیل فازهای  $\theta'$

۴- تشکیل فاز تعادلی  $\theta$  (CuAl<sub>2</sub>)

۱- مناطق **GP1** در درجه حرارت پایین تشکیل می شوند  $T < 130^\circ$  و از طریق جدایش اتم های مس در محلول جامد فوق اشباع تشکیل می شوند . مناطق GP1 از دیسک هایی به ضخامت چند اتم  $4A^\circ - 6A^\circ$  و قطر  $80-100 A^\circ$  بر روی صفحات مکعبی {100} زمینه FCC، Al تشکیل شده است . این فازها با TEM می توان مشاهده کرد .

این رسوبات ریز و نیمه پایدار به صورت مواعنی در مسیر حرکت نابجاییها قرار گرفته و باعث افزایش سختی و استحکام می شوند . ساختار این رسوبات تتراگونال می باشد و هم سیما می باشند . Coherent

۲- فازهای  $\theta''$  : با ادامه روند نفوذ اتم های مس به سمت مناطق GP2 یا  $\theta''$  بوجود می آید . ساختار همان تتراگونال است . هم سیماست . با همان زمینه {100} منطبق است . تنها تفاوت آن است که مقدار مس بیشتر است . ابعاد آن بیشتر شده است .

ضخامت  $A^\circ 40-100$  قطر  $A^\circ 60-100$

۳- فازهای  $\theta'$  : در اثر نفوذ اتم های مس به سمت رسوب یا در اثر Over aging ( حرارت بیشتر ) فاز  $\theta'$  تشکیل می شود . در اینجا دو نظر وجود دارد بعضی می گویند In Coherent و برخی می گویند Semi-Coherent . که می توان قطعاً گفت که هم سیما نیست . این فاز به صورت هتروژن ( ناهمگون ) به خصوص بر روی نابجاییها جوانه می زند . اندازه فاز  $\theta'$  به زمان و دمای پیرسازی بستگی دارد . ضخامت  $A^\circ 100-150$  و قطر  $A^\circ 100-600$  است .

ساختارش تتراگونال است . تا اینجا این سه فاز meta-stable بودند .

۴- در اثر نفوذ بیشتر اتم های مس پیرسازی بالای  $190^\circ C$  ما به فاز تعادلی خواهیم رسید که کاملاً غیر هم سیما است . ساختار bct است . که این فاز را می توان زیر میکروسکوپ نوری دید . فاز  $\theta$  ممکن است طی این مرحله تشکیل شود و راه دوم ممکن است از طریق ریخته گری ایجاد شود . ( انجماد آهسته )

آلیاژ های سری 2XX رسوب سختی پذیرند مثل :

2017: 4%Cu, 0/6%Mg, 0/7%Mn

2024: 4/5% Cu, 1/5% Mg , 0/6% Mn

آلیاژ های 2024 استحکام بالایی دارد در بدنه هوایی مورد استفاده قرار می گیرد . آلیاژ های این گروه در ساخت موتور جت ، هوایی ، پیستون و سرسیلندر هوایی کاربرد دارند . افزودن Mg به

آلیاژ های Al-Cu باعث افزایش رسوب سختی پذیری می شود . مکانیزم همان است ولی فاز ها فرق می کند.

محلول جامد فوق اشباع  $\xrightarrow{\text{GP}}$  مناطق  $\xrightarrow{\text{S' (Al}_2\text{CuMg)}}$   $\longrightarrow \text{S (Al}_2\text{CuMg)}$

خواص مکانیکی

2024-T6 75Ksi

2014-O 27Ksi

2014-T6 70Ksi

### (Al-Si-Mg) : 6XXX

این گروه قابلیت عملیات حرارتی پذیری دارد و در این گروه منیزیم (٦-١٪) و سیلیسیم (٣-٤٪) . فاز رسوبی  $\text{Mg}_2\text{Si}$  است.

اکستروژن گرم 6061: 1%Mg, 0/6%Si, 0/2% Cr

مصارف الکتریکی ( سیم و ... ) 6201: 0/8% Mg, 0/7% Si

ساختار

محلول جامد فوق اشباع  $\longrightarrow$  مناطق GP سوزنی  $\xrightarrow{\text{S' (Mg}_2\text{Si)}}$   $\xrightarrow{\text{B(Mg}_2\text{Si)}}$

6201-T6 : 48Ksi

6061-O : 18Ksi

6061-T6 : 45Ksi

جلسه دهم

### (Al-Zn-Mg-Cu) و (Al-Zn-Mg) 7XXX

آلیاژ های استراتژیک است . Zn: 4-8% Wt%

Mg: 1-3% Wt%

7075: 5/6% Zn, 2/5% Mg , 1/6 % Cu, 0/3% Cr

ساختار آلیاژ :

محلول جامد فوق اشباع  $\longrightarrow$  مناطق GP  $\longrightarrow$   $\eta' (\text{MgZn}_2)$   $\longrightarrow \eta (\text{MgZn}_2)$

خواص مکانیکی : جزء مستحکم ترین آلیاژ های Al است .

7001: 7/4% Zn, 3% Mg, 2/1% Cu

7001(O) 37Ksi

T6 98Ksi %  $\epsilon$ =9%

7075 83Ksi % $\epsilon$  =11%

319: خودرو سازها سرسیلندر را از این آلیاژ تهیه می کنند.

332: آلیاژ ساخت پیستون است.

355-356-357: پر مصرف ترین آلیاژها در رینگ خودرو.

380-383-384: مقدار آهن بالاست تا در دایکاست به قالب نصب شود. بلوک سیلندر پژو از این آلیاژ و دایکاست تولید می شود.

390: تنها آلیاژ هایپر است. بیشترین کاربرد در ساخت موتورهای دیزل.

413: تقریباً یوتکتیک است. خواص مکانیکی بالایی ندارد ولی سیالیت عالی دارد.

مس و آلیاژهای آن :

خصوصیات ریختگی مس را می توانیم با افزودن عناصر آلیاژی نظیر سیلیسیم ، بریلیم ، نیکل ، قلع ، روی ، کرم در بعضی موارد نقره افزایش دهیم. مس خالص بالاترین هدایت الکتریکی را دارد اما افزودن عناصر آلیاژی به مس از هدایت الکتریکی آن کم می کند اما بر خواص مکانیکی آن می افزاید.

کاربردها : آلیاژهای مس به دلیل کیفیت سطحی عالی ، مقاومت به خوردگی عالی ، خواص یاتاقانی خوب ، هدایت الکتریکی و حرارتی بالا کاربرد زیادی در صنعت دارند.

-ساخت انواع اتصالات ، شیرآلات ، پمپ ها ، این قطعات باید نقش هدایت و انتقال سیالات را بازی کنند . اولین چیزی که مطرح است نشت ناپذیری آن است. مقاومت به خوردگی خوب و استحکام مکانیکی مناسب را برای این کار دارند.

-بوش ها و یاتاقان ها : اینگونه قطعات نیاز به تلفیقی از استحکام ، مقاومت به خوردگی ، مقاومت به سایش و خواص خود روغن کاری دارند. که از طریق متالورژی پودر تولید می شود .

برنز قلع - برنز آلومینیوم در این گروهند.

-چرخ دنده ها : برنز قلع - برنز نیکل قلع

-صنایع کشتی سازی و دریابی : بدنه پمپ ها - شیرها- پروانه کشتی - شفت پروانه - در محیط آب دریا باید مقاومت به خوردگی داشته باشد.

-صنایع الکترونیکی : ترانسفورماتورها - اجزای انتقال نیرو - سیم های مسی

کاربرد تزئینی و هنری : اکثر آلات موسیقی از مس است . طنین خوبی دارد . اکثر مجسمه های قدیمی برنزی بوده است . ناقوس کلیسا - جواهر آلات مصنوعی

مس خالص و انواع آن :

اصولا هرگونه اخلال در شبکه کریستالی مس FCC می تواند باعث پراکندگی الکترون ها گردد. در نتیجه باعث کاهش هدایت الکتریکی می شود . عناصر آلیاژی در شبکه کریستالی مس چنانچه اندازه اتمی آنها با مس متفاوت باشد باعث ایجاد تنفس های الاستیک موضعی شده و هدایت الکتریکی را کاهش می دهد.

۱-مس عاری از اکسیژن با هدایت الکتریکی بالا  
Oxygen Free High- (OFHC) Conductivity


این مس با خلوص بالای  $Cu > 99.99\%$  برای مصارف الکتریکی استفاده می شود. این مس تحت شرایط کنترل شده و دقیق از اکسیژن زدایی تهیه شده بنابراین هم میزان اکسیژن باقیمانده و هم عناصر اکسیژن زدایی باقیمانده در آن بسیار کم است.

۰.۰۱% < اکسیژن


این مس بیشتر برای کار سرد استفاده می شود و میزان اکسید مس خیلی کم است.

۲-مس صنعتی

برای تولید نوار سیم ، مفتول و صفحه مسی استفاده می شود . میزان اکسیژن موجود در آن  $0.05\%$  است که تماما به صورت  $Cu_2O$

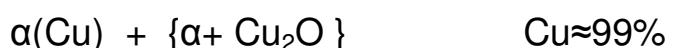

چنانچه این مس تا حدود  $400^{\circ}\text{C}$  و یا بیشتر در اتمسفر حاوی هیدروژن و یا سایر گازهای احیایی حرارت داده شود هیدروژن براحتی در مس نفوذ می‌کند و به سهولت در آن حل می‌شود و خودش را به ذرات  $\text{Cu}_2\text{O}$  می‌رساند.

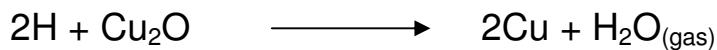

تشکیل مولکول‌های  $\text{H}_2\text{O}$  به صورت گازی شکل بدلیل اینکه در مس جامد نامحلول اند و به صورت حفره و مک در ساختار ظاهر می‌شوند. فشار زیاد ناشی از تشکیل بخار باعث گسیختگی در مرزهای دانه می‌شوند و عمدتاً باعث ایجاد ترک و افت استحکام می‌شود. بهتر این است که این نوع مس را در این محیط‌های احیایی آبیل نکنیم. از این مس برای تولید لوله‌ها و تیوب مسی استفاده می‌شود.

### جلسه یازدهم

#### برنج‌های $\text{Cu-Zn}$ دو فازی ( $\alpha+\beta'$ )

مناسب برای کار گرم هستند.

$\beta \longrightarrow \beta'$  استحاله order-dis

درصد  $\text{Zn}$   $40\text{-}45\%$

معروفترین این آلیاژ:  $\text{Cu-40\%Zn}$

حضور فاز  $\beta$  قابلیت عملیات حرارتی به این آلیاژ میدهد.  $\alpha+\beta'$  و  $\alpha+\beta$

در دمای بالا  $T=750^{\circ}\text{C}$  این برنج کاملاً تک فاز خواهد بود. دمای کارگرم برای این فلز  $650\text{-}750$  است.

$\text{Pb}$  سرب برای بهبود ماشینکاری به آن اضافه می‌شود.

#### برنج خوش تراش Free-Cutting Brass

اشکال این آلیاژ این است که کارگرم نمی‌شود چون سرب هیچ حلایتی در این آلیاژ ندارد و کاملاً نامحلول است. اگر به دمای کارگرم  $T=500\text{-}900$  برؤیم سرب ذوب می‌شود و وارد منطقه دوفازی  $\alpha+\text{Liquide}$  می‌شویم در نتیجه مایع مرزهای دانه  $\alpha$  را آغشته می‌کند و آلیاژ از هم می‌پاشد و از بین می‌رود.

فاز  $\beta$  یک ترکیب بین فلزی است از  $\text{Cu-Zn}$

ترکیب بین فلزی  $\beta$  در اثر کاهش دما می تواند به  $\beta'$  تبدیل شود .  $\beta$  دارای شبکه BCC است در دمای  $T > 470^\circ\text{C}$  ، در این حالت اتم های Cu و Zn کاملاً اتفاقی و نامنظم در شبکه قرار دارند . در اثر کاهش دما اتم ها در مکان های ترجیحی قرار می گیرند زیرا در دماهای بالا در اثر انرژی حرارتی کافی ارتعاشات در شبکه زیاد می باشد در صورتی که با کاهش دما از ارتعاشات شبکه کاسته شده و بین اتم های Cu و Zn انرژی اتصالی ایجاد می گردد و اتم ها در مکان های ترجیحی در شبکه قرار می گیرند . اتم ها در این حالت به صورت منظم کنار یکدیگر فرار می گیرند به این حالت شبکه منظم Super lattice ( فوق شبکه ) گفته می شود.

در دیاگرام Cu-Zn ملاحظه می شود فاز  $\beta'$  در دمای  $250^\circ\text{C}$  در اثر واکنش یوتکتونیدی  $\alpha + \beta'$  را داریم اما مرزهای فازی در دیاگرام مزبور به صورت خط چین نشان داده شده است . این مبين آن است که از نظر تجربی بر آن اطمینانی نیست همچنین واکنش یوتکتونید مربوطه نیاز به زمان قابل ملاحظه ای دارد .

$\alpha : \alpha + \beta'$  فاز محلول جامد FCC نرم و شکل پذیر

$\beta'$  یک فاز ترد و شکننده است .

این ساختار دو فازی در بعضی مواقع مثل ساخت یاتاقان ها می تواند مناسب باشد . فاز نرم تنفس ها را مستهلک می کند و فاز سخت مقاومت به سایش و استحکام را افزایش می دهد .

#### عملیات حرارتی :

تا دمای  $T = 800^\circ\text{C}$  حرارت داده وارد منطقه تکفار می شویم . با کنترل تشکیل رسوب و ایجاد فاز  $\alpha$  در هنگام سرد کردن می توانیم خواص را بهبود بخشیم . بدین صورت که چنانچه آلیاژ مذکور را از دمای  $800^\circ\text{C}$  سریع کوئنچ کنیم ساختار نهایی ضرورتا  $\beta'$  تشکیل خواهد شد . فاز  $\alpha$  به صورت سوزنی شکل خود را نشان می دهد . لازم به ذکر است که فاز  $\alpha$  توسط حضور دوقلویی ها قابل تشخیص می باشد .

برنج های خوش تراش - برقی سرب دار

Cu-Pb برقی

برنز

سرب در مذاب در درجه حرارت های بالا به هر مقدار حل می شود اما در دمای محیط سرب هیچ گونه حلایتی در مس ندارد . اگر این آلیاژ را از دمای  $T = 1080^\circ\text{C}$  به آهستگی سرد نماییم در این دما اولین جوانه زنی با تشکیل فاز  $\alpha$  ( محلول جامد مس ) شروع می شود . اگر مس از مذاب خارج شود مذاب باقیمانده از سرب غنی می شود .

در دمای  $T = 955^\circ\text{C}$  غلظت سرب در مذاب باقیمانده طبق دیاگرام  $\text{Pb} = 36\%$  می شود .



انجماد ادامه پیدا کرده و جوانه زنی فاز  $\alpha$  ادامه دارد تا اینکه در دمای  $326^{\circ}\text{C}$  غلظت سرب در مذاب باقیمانده آنقدر زیاد خواهد شد  $99/94\%$  می‌رسد.

در این دما واکنش یوتکنیک صورت می‌گیرد.



این سرب یا فاز  $\beta$  بصورت گلوله‌های ریز در نواحی بین دندانه‌های توسعه خواهد شد و در نتیجه آلیاژ را مناسب برای انجام کار سرد می‌نماید.

دیاگرام سه تایی  $\text{Pb-Cu}$  و  $\text{Zn}$  را بررسی کرده و بر روی حلالیت و همچنین دمای واکنش سرب مطالعه شود.

## جلسه دوازدهم

### برنج های دارای آلومینیوم و قلع

افزودن حدود ۱۰٪ قلع به برنج های تک فاز  $\alpha$  به خصوص  $70:30$  مقاومت به خوردگی افزایش می‌یابد به خصوص در آب دریا به همین دلیل در سال  $1920$  در نیروی دریایی انگلستان استفاده شد. بعد از آن از  $0/04\%$  آرسنیک هم به این اضافه شد که باعث شد از پدیده خوردگی به نام روی زدایی جلوگیری شود.

**روی زدایی :** عبارت است از خوردشدن روی در آلیاژ و باقی گذاردن سطحی متخلخل بر روی مس و محصولات آن.

برای کاهش هزینه  $\text{Al}$  را جایگزین قلع کردند. آلومینیوم با تشکیل اکسید محافظ بر سطح برنج باعث تولید فیلم اکسید آلومینیوم سخت بر روی آلیاژ می‌شود و می‌تواند مقاومت به خوردگی در آب دریا را افزایش دهد.



یکی از کاربردهای این آلیاژ خنک کننده‌های زیر دریایی هاست.

**مورد دوم خوردگی برنج ها :** ترک های ناشی از خوردگی تنشی است .  $\text{S.C.C}$

چنانچه برنج های تک فاز  $\alpha$  که بیش از  $5\%$  روی دارند در شرایط کار سرد شده به خصوص در محیط‌های حاوی مقادیر آمونیاک یا در حضور اکسیژن و رطوبت قرار داشته باشند دچار  $\text{S.C.C}$  خوردگی تنشی می‌شوند.

معمولًا این ترک ها در برنج های  $\alpha$  در امتداد مرزهای دانه اتفاق می افتد که به این ترک های بین دانه ای می گویند.

اما اگر آلیاز تحت کار سرد شدید قرار گرفته باشد چنانچه تغییر فرم پلاستیک زیاد باشد در این حالت ترک ها از داخل دانه می گذرند و به درون دانه منتقل می شوند.

#### راه علاج :

این است که چون این ترک ها در برنج های کار سرد یافته دیده می شوند لذا با انجام آنلیل تنش زدایی در دماهای پایین می توان آنرا برطرف نمود یا کاهش داد.

#### برنزها :

#### (Cu-Sn ) قلع

قلع در مس خیلی کندر و کمتر حاصل می شود و به صورت محلول جامد در می آید در مقایسه با روی در مس

-دیاگرام فازی Cu-Sn دارای ترکیبات بین فلزی زیادی بوده و در دمای  $T = 520 - 586$  مکزیم حلالیت ۱۵/۸٪ قلع وجود دارد و شرایط تک فاز  $\alpha$  است.

Cu-Sn- قلع در هنگام سرد شدن تا دمای محیط فاز  $\epsilon$  رسوب می کند . این فاز در صورتی که آلیاز به صورت آهسته و تعادل منجذب بشود بوجود می آید اما در شرایط عینی ریخته گری فاز  $\delta$  تشکیل می شود. ( $\alpha + \delta$ )

#### فازها :

۱- فاز  $\alpha$  شبکه کریستالی FCC

۲- فاز  $\beta$  شبکه کریستالی BCC

۳- فاز  $\gamma$  شبکه کریستالی BCC

۴- فاز  $\epsilon$  شبکه کریستالی رومبیک با فرمول  $Cu_3Sn$

۵- فاز  $\delta$  شبکه کریستالی BCC با فرمول  $Cu_{31}Sn_8$

#### تحولات :

۱- در دمای  $798^{\circ}C$  تحول پریتکتیک

۲- در دمای  $586^{\circ}C$  تحول یوتکتوئید



معمولًا تک فاز  $\alpha$  برای کار سرد مناسب است. انعطاف پذیری خوبی دارد. اما با حضور ترکیبات بین فلزی عمدتاً ساختار ترد و شکننده می‌شود. اگر Sn بین  $5-15$  درصد باشد دامنه انجام طولانی دارند بعضی مواقع  $200$  درجه فاصله وجود دارد و انجامد خمیری است و باعث ایجاد انقباض پراکنده می‌شود در نتیجه نیاز به سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مناسبی دارند و این آلیاژها دارای پدیده Micro Segregation یا Coring هستند.

در شرایط ریخته گری (غیر تعادلی)  $\alpha + \delta$  این دو فاز را خواهیم داشت و فقط تحت شرایط آنلینگ طولانی مدت می‌توان  $\delta$  را حذف نمود و به جای آن فاز  $\epsilon$  را تشکیل داد.

برنز قلع      برنزهای قلع نوردي       $1-10\%$  قلع - تک فاز  $\alpha$

برنزهای قلع ریختگی       $\text{Sn} > 10\%$       کار سرد نمی‌شوند.

در برنزهای قلع نوردي می‌توانیم  $P\% / 1$  برای اکسیژن زدایی و بهبود قابلیت ریختگی مذاب اضافه می‌کنیم.

اگر میزان فسفر بیش از حد لازم برای اکسیژن زدایی باشد باعث تشکیل فاز  $\text{Cu}_3P$  فسفید مس که باعث افزایش سختی و استحکام را بالا می‌برد.

چنانچه برنز قلع تک فاز یا نوردي را با آلیاژ مشابه یعنی برنج تک فاز مقایسه کنیم از استحکام بالاتری برخوردار است به خصوص در حالت کار سرد شده. مقاومت به خوردگی اش هم بالاتر است.

در برنز قلع تک فاز هم مثل برنج دوقلویی داریم. مثل:  $8\% \text{Sn}$  و  $92\% \text{Cu}$

برنزهای قلع ریختگی چون وارد منطقه دو فازی می‌شویم برای کار سرد مناسب نیست.

$\text{Sn} < 16\%$  برای ساخت یاتاقان های با استحکام بالا استفاده می‌شود.

سرب در این آلیاژها نقش بهبود ماشین کاری، فرم پذیری، افزایش سطوح یاتاقانی مناسب، دارد.

ریختگی این آلیاژهای برنز بین  $1100-1200^{\circ}\text{C}$  است.

در یک تقسیم بندی دیگر:

انواع آلیاژهای برنز قلع

۱- برنزهای قلع دار ساده می‌توان براحتی ریختگی نمود، کار سرد یا کار گرم انجام داد و  $\text{Sn} < 10\%$  برای کار سرد،  $\text{Sn} > 16\%$  برای ریخته گری یاتاقان

$\alpha + \delta$

فاز  $\alpha$  حسنش این است که در مقابل ضربه و ارتعاش مقاومت کرده و تنش ها را در خودش مستهلك می کند اما  $\delta$  مقاومت به سایش را افزایش می دهد.

۲-برنزهای فسفر دار (فسفر برنس)  $\% : 5-10$  + Sn :  $0/5-1%$  P :

در نتیجه این آلیاژها قلع سختی و چقرمگی را به آلیاژها می دهد. فسفر نیز باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش می شود همچنین مقاومت در مقابل زنگ زدگی را زیاد می کند. این آلیاژ برای ساخت یاتاقان ها مناسب  $Cu_3P$  در این آلیاژ تشکیل می شود.

۳-برنز روی دار  $\leftarrow$  این برونزها را می توان ریخته گری نمود می توان کار سرد انجام داد.

حاوی : Cu + ۳% Zn + قلع ۲/۵% Zn

ابتدا برای ضرب سکه استفاده می کردند. اما چون قلع گران است به سمت افزایش روی رفتند. معروفترین این آلیاژ، آلیاژ مفرغ است.

در کشتی سازی مورد استفاده دارد به این علت که مقاومت به زنگ زدگی خوبی دارد.

۸۸ - ۱۰ - ۲

### Cu-Sn-Zn

۴-برنز سرب دار  $\leftarrow Pb$  قابلیت ماشین کاری را زیاد می کند تا ۳% می توانیم سرب اضافه کنیم. این برونزها در یاتاقانها کاربرد دارد چون سرب باعث می شود مقاومت در برابر نیروهای واردہ افزایش یابد. به طور کلی برونزهای سرب دار قابلیت نورد گرم ندارند ( همان نقصان گرم ) فقط کار سرد می شوند و به خاطر همان دلایلی که در مورد برنج های سرب دار قبل اشاره شد در هنگام نورد گرم امکان متلاشی شدن آلیاژ وجود دارد.

85-5-5-5

مثال : آلیاژ توب

### Cu-Sn-Pb-Zn

این آلیاژ به طور وسیع در ساخت قطعات سیستم های هیدرولیک اتصالات آب استفاده می شود همچنین برای ساخت یاتاقان های با تنفس متوسط ( کم ) از این استفاده می کنیم.

سختی این یاتاقان خیلی کم است. 30HB

### برنز آلومینیوم (Cu-Al)

دیاگرام Cu-Al خیلی شبیه Cu-Zn است. حلایت آلومینیوم در مس نسبتاً زیاد است و در درصدهای بالاتر آلومینیوم ترکیبات بین فلزی متعددی تشکیل می شود.

ویژگی ها :

-در  $T=565$  مقدار  $AI=4/19\%$  حل می شود و تکفار  $\alpha$  است.

-در دمای پایین تر  $\alpha+\gamma_2$  یک ترکیب بین فلزی ترد و شکننده است و باعث افزایش سختی می شود.

فازها :

۱-فاز  $\alpha$  شبکه کریستالی FCC

فاز  $\beta$  شبکه کریستالی Cu<sub>3</sub>Al BCC

فاز  $\gamma_2$  ترکیب بین فلزی Al<sub>4</sub>Cu بسیار ترد و شکننده

تحولات :

۱-تحول یوتکتیک  $L \rightarrow \alpha+\beta \quad AI=3/8\% \quad T=1035^\circ C$

۲-تحول یوتکتوئید  $\beta \rightarrow \alpha + \gamma_2 \quad AI=8/11\% \quad T=565^\circ C$

$\beta$  اگر آرام سرد شود و اکنش تعادلی پرلیت تشکیل می شود و اگر کوئنج شود مارتزیت تشکیل می شود.

جلسه چهاردهم

آلیاژهای منیزیم (Mg) :

بحث کاهش وزن مطرح شد. منیزیم فلزی است با رنگ سفید نقره گون ، وزن مخصوص  $1/7 \text{ gr cm}^3$ . سبک ترین فاز صنعتی است . نقطه ذوب  $651^\circ C$  اما نقطه تبخیر  $T_b=1105^\circ C$  پس خیلی سریع تبخیر شده و تلف می شود. دارایی فشار بخار زیادی است در نتیجه احتمال تبخیر آن زیاد است . شبکه کریستالی آن هگزاگونال است شبکه های هگزاگونال داکلتیته کمتری از FCC دارند پس Mg از Al و Cu داکلتیته کمتری دارد پس این آلیاژها کار سرد نمی شود ولی کار گرم می توان انجام داد.

روش های ریخته گری در ماسه - قالب فلزی GDC ، LPDC ، HPDC را می توان برای آن بکار برد. دایکاست این آلیاژ متدائل است.

موبایل - لپ تاپ - فرمان پژو ۲۰۶ - رینگ خودرو -

با توجه به مقایسه نسبت  $\frac{\text{استحکام}}{\text{وزن مخصوص}}$  می توان نتیجه گیری نمود که آلیاژ منیزیم با نسبت استحکام به وزن مخصوص بهترین آلیاژ آلومینیوم (7575) در شرایط عملیات حرارتی شده و همچنین سوپرآلیاژ پایه Ti قابل رقابت و مقایسه است و از بهترین نوع فولادها به عنوان مثال HSLA به مراتب بالاتر است.

کاربرد :

قطعات هواییما- موشک - راکت - تانک بنزین - رینگ خودرو - رینگ هواییما - قطعات موتور  
- لپ تاپ

### ذوب و ریخته گری :

مواد شارژ : شمش های اولیه

آمیزان ها : Al-Mg ، Mg-Mn ، Al-Be

ولی عنصر دوم Al و عنصر سوم Zn است .

کوره ذوب : محدودیتی ندارد هر کوره ای برای Al باشد می توانیم برای Mg استفاده کرد .

بوته : علاوه بر بوته های مربوط به Al می توان بوته های فولاد و چدنی هم استفاده کرد . بدلیل عدم حلالیت آهن در منیزیم .

### گاز زدایی :

به دلیل اینکه فشار بخار منیزیم بالاست در نتیجه حلالیت هیدروژن به حساسیت آلیاژ های Al نیست در نتیجه عیوب گازی ، مک و تخلخل در آلیاژ های منیزیم کمتر از آلیاژ های Al است .

با این وجود برای گاز زدایی می توان از  $C_2Cl_6$  و  $Cl_2$  برای این کار استفاده کرد . فلاکس های پوششی بسیار حائز اهمیت است چون شدت اکسیداسیون و تجزیه Mg زیاد است .

ترکیبات استفاده شده معمولاً  $BaCl_2 + NaCl + KCl + MgCl_2$  هستند .

فلاکس های تصفیه یا تمیزکننده بر پایه  $MgCl_2$  است . Cl با آخال واکنش داده به سرباره می رود و Mg داخل مذاب می شود .

### باربریزی :

قبل از ریختن مذاب معمولاً سرباره و مواد فلاکس را از سطح مذاب خارج می کنند در نتیجه امکان سوختن فلز و آتش سوزی وجود دارد باید سطح مذاب تمیز شده را گوگرد بپاشیم .

گوگرد تولید گاز سولفوره می کند

دانسیته این گاز زیاد است و روی سطح را می پوشاند و باعث فاصله انداختن با اکسیژن هوا می شود . اما  $SO_2$  کمی است .

سیستم تهویه بسیار قوی باید حاکم باشد . ماسک باید بزنیم .  $SO_2$  با هموگلوبین واکنش می دهد . به جای گوگرد از  $SF_6$  هم استفاده می شود که باز هم سمی است .

### آلیاژ های منیزیم - الومینیوم - روی

منیزیم به صورت سوخت جامد موشک ها استفاده می شود و در آتش بازی


AZ91      Al=9%      Zn =1%

AZ63      Al=6%      Zn=3%

تا دمای حدود ۱۷۵°C خیلی خوب و رضایت بخش کار میکند.

-آلیاژ AZ63 در جاهایی که نیاز به Max تافنس یا داکتیلیت همراه استحکام تسليم بالا بخواهیم استفاده می شود.

-آلیاژ AZ91 در جاهاییکه استحکام تسليم بالا و خاصیت نشت ناپذیری بالا استفاده می شود.  
آلیاژ های منیزیم قابلیت عملیات حرارتی را هم دارند.

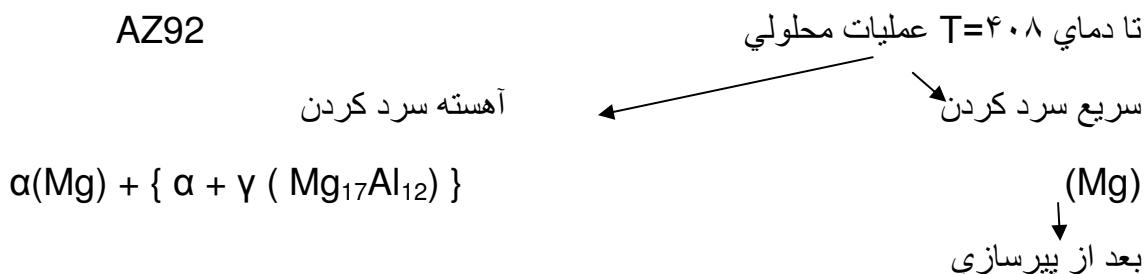

در اثر پیر کردن مصنوعی ترکیبات بین فلزی به صورت ذرات ریز در درون دانه ها رسوب کرده و باعث افزایش استحکام و سختی می شود.

$$\left\{ \begin{array}{l} T = 220^{\circ}\text{C} \\ t = 5\text{Hr} \end{array} \right.$$

آلیاژ های روی :

آلیاژ Friendly User است . رنگ های زیبایی داشته ، قیمت آن  $\frac{2}{3}$  آلومینیوم است . پوشش فولادها ( گالوانیزه ) برای جلوگیری از خوردگی ترکیبات روی : لاستیک - کبریت - رنگ

اما دمای تبلور مجدد روی پایی است .  $T_R < 25^{\circ}\text{C}$

پس در هر دمایی نورد گرم روی آن انجام می شود به این فلز خود اینل شونده می گویند .  
با افزودن عناصر آلیاژی و ناخالص می توان دمای تبلور مجدد را افزایش داده و قابلیت کار سختی در آلیاژ ایجاد کرد.

اکثر قطعات دایکاست - وسایل آشپزخانه - قطعات اتومبیل - قطعات در رادیو ، ضبط و ویدیو ....  
بدنه کاربراتور - بدنه پمپ بنزین - دستگیره های درب اتومبیل یا دستگیره در و پنجره - اسباب بازی

**خواص روی خالص :**

**چگالی :**  $7/14 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$

$T_b = 907^\circ\text{C}$

$T_m = 419^\circ\text{C}$

**ساختار CPH**

خود روی خالص شکل ندارد ولی در برنج سازی مشکل است چون

**Cu-Zn**               $T=1083$                $T=1200$

اضافه کردن روی به آن ، مساوی با تجزیه کامل روی است .

روی مذاب را با پوششی از  $\text{SiO}_2$  -شیشه- یا ماسه می پوشانیم سپس با پلانجر روی را به داخل مذاب می زنیم.

هدایت الکتریکی  $28/27\% \text{ IACS}$  است.

**مقاومت به خوردگی :** خوب

یکی از فرآیندهای تولید این آلیاژ دایکاست است.

**ذوب و ریخته گری :**

روی به دلیل اینکه فشار بخار زیاد دارد عمدتاً خاصیت جذب گاز ندارد نهایتاً کمتر با مک و تخلخل مواجهیم . عناصر آلیاژی اضافه شده در روی  $\text{Al}, \text{Cu}, \text{Mg}$  است.

ریخته گری در ماسه بصورت محدود انجام می شود.

مس : باعث افزایش سختی ئ استحکام می شود.

**Mg :** جلوگیری از خوردگی + خاصیت اکسیژن زدایی

**Al :** جلوگیری از خوردگی + خاصیت اکسیژن زدایی

**Pb              Sn              Cd :** سه عنصر مضر :

$<0.007\%$

$<0.005\%$

$<0.005\%$

شدت خوردگی بین دانه ای را افزایش می دهد.

زاماک سرب خشک گفته می شود که نباید سرب داشته باشد.

**ذوب :** در کوره های بوته ای - الکتریکی و .... انجام می شود.

به سرعت اکسید می شود در نتیجه باید سطحش به خوبی پوشش داده می شود. اما اکسید روی وزن مخصوصاً کمتر از مذاب خودش دارد و این اکسید آغشته پذیری با مذاب خوش را هم ندارد در نتیجه به راحتی روس سطح مذاب قرار می گیرد.

دامنه انجمادی آلیاژهای روی کوتاه است پس جزء الیاژهای پوسته ای هستند.

ریخته گری در ماسه باعث دانه درشتی ساختار می شود.

بیشترین کاربرد را در دایکاست دارد . قیمت پایین دارد.

به سادگی ریخته گری می شود – استحکام نسبتاً خوب – دقت ابعادی بالا – ماشین کاری کم هزینه است – مقاومت به خوردگی خوب

#### حدودیت :

در دماهای بالا  $T > 100$  کاربردی نیست . ۳۰% کاهش استحکام و ۴۰% کاهش سختی .

Zamak-3                          ۴% Al + ۰/۰۴ %Mg + مس ندارد یا ناقیز

Zamak -5                          ۴% Al + ۰/۰۴ % Mg + ۱%Cu

زاماک ۳ = داکتلتیه بالاتر – مقاومت به ضربه بالاتر

زاماک ۵ : استحکام و سختی بالاتری دارد – قابلیت ریخته گری بهتر است .

کاربردها : قطعات اتومبیل – وسائل منزل – ابزار آلات – ساختمانی – دستگیره های در و کابینت – اسباب بازی