

ARASH

مهندس آرش نقیبی

 
جوش

آیین نامه ایران

مهر

۱۳۹۲

ARASH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنام یگانه مهندس هستی

فصل اول

الکتروود

فهرست مطالب

فصل اول

- ۵.....جدول مشخصات الکتروود.....
- ۷.....کاربرد الکتروودها.....
- ۹.....الکتروود کم هیدروژن.....
- ۱۰.....الکتروود فولادی آلیاژ دار.....
- ۱۰.....الکتروود فولادی ضد زنگ.....
- ۱۱.....الکتروود آلومینیوم.....
- ۱۱.....الکتروود های روکش دار قابل دسترسی برای جوشکاری قوس آلومینیوم.....
- ۱۲.....مشکلات جوشکاری آلومینیوم.....
- ۱۳.....کاربرد الکتروودهای نیکل دار.....
- ۱۳.....سیستم طبقه بندی الکتروود.....
- ۱۴.....جدول مفهوم رقم آخر شناسایی الکتروود.....

الکترودهای روکشدار از فولاد نرمه با روکش ضخیم

ازدیاد طول نسبی در ۵۰ میلیمتر	نقطه تسلیم $\frac{kg}{cm^2}$	حداقل مقاومت کششی $\frac{kg}{cm^2}$	جداشدن سربار (گل)	پاشش	ظاهر نوار جوش	سرعت حرکت	نفوذ	نوع جریان	وضعیت جوشکای	نوع روکش
% ۲۲	۳۵۰۰	۴۳۴۰	تقریباً آسان	متوسط	موجدار وتخت	متوسط	عمیق	DCRP	تمام وضعیتها	پرسولوز - سدیمی
% ۲۲	۳۵۰۰	۴۳۴۰	تقریباً آسان	متوسط	موجدار وتخت	متوسط	عمیق	DCRP	تمام وضعیتها	پرسولوز - پتاسیمی
% ۱۷	۳۸۵۰	۴۶۹۰	آسان	کم	صاف ومحدب	خوب	متوسط	DCSP a . c.	تمام وضعیتها	روتیلی - سدیمی

% ۱۷	۳۸۵۰	۴۶۹۰	آسان	کم	صاف وتخت نامحدب	خوب	کم	DCRP DCSP a . c.	تمام وضعیتها	روتیلی - پتاسیمی
% ۱۷	۴۲۰۰	۴۹۰۰	آسان	کم	صاف وتخت نامحدب	بالا	متوسط	DCRP DCSP a . c.	تمام وضعیتها	روتیلی پودر آهن
% ۲۲	۴۲۰۰	۴۹۰۰	تقریباً آسان	کم	صاف ومحدب	خوب	کم تا متوسط	DCRP	تمام وضعیتها	کم هیدروژن سدیمی

E7016	کم هیدروژن پتاسیمی	تمام وضعیتها	DCRP a.c.	کم تا متوسط	خوب	صاف ومحدب	کم	خیلی آسان	۴۹۰۰	۴۲۰۰	% ۲۲
E6020	اکسید آهن	تخت-افقی	تخت d.c- a.c. افقی DCSP- a.c.	عمیق	بالا	صاف وتخت نامقعر	کم	خیلی آسان	۴۳۴۰	۳۵۰۰	% ۲۵
E7024	روتیل پودر آهن	تخت-افقی	DCSP DCRP a.c.	کم	خیلی بالا	صاف وکمی محدب	کم	آسان	۵۰۴۰	۴۲۰۰	% ۱۷

E6027	پودر آهن اکسید آهن	تخت-افقی	تخت d.c- a.c. افقی DCSP- a.c.	متوسط	خیلی بالا	تخت نامقعر	کم	آسان	۴۳۴۰	۳۵۰۰	% ۲۵
E7018	پور آهن کم هیدروژن	تمام وضعیتها	DCRP a.c.	کم	بالا	صاف وتخت نامحدب	کم	خیلی آسان	۵۰۴۰	۴۲۰۰	% ۲۲
E7028	پودر آهن کم هیدروژن	تخت-افقی	DCRP a.c.	کم	خیلی بالا	صاف وکمی محدب	کم	خیلی آسان	۵۰۴۰	۴۲۰۰	% ۲۲

a.c.: جریان متناوب d.c.: جریان مستقیم DCRP: جریان یکسو باقطبیت معکوس

(الکترو مثبت) ، DCSP: جریان یکسو باقطبیت مستقیم (الکترو منفی)

نکته: در جدول منظور از رتیلی، روتیل اکسید تیتان می باشد.

E6010 – E6011-۱

نوع -زود جوش است

کاربرد :

-در جوشکاری ورقهای گالوانیزه یا بعضی از فولادهای کم آلیاژ

- در جوشکاری بدنه کشتی

جوشکاری ساختمانها و پلها و مخازن ذخیره- لوله ها و مخازن معمولی و تحت فشار می باشد.

E6012-E6013-2

از نوع زود جوش و پر جوش

کاربرد: به خاطر اقتصادی بودن - سهولت کاربرد - و سرعت بالای جوشکاری کاربرد وسیعی در کارهای فلزی کارخانه ای دارد.

E7014-۳

از نوع پر جوش

کاربرد: برای جوشکاری فولادهای نرمه و فولادهای کم آلیاژ و برای جوشکاری ورقها با ضخامت متوسط به کار می رود.

E7015-E7016-۴

برای جوشکاری فولاد آلیاژی - فولاد پرکربن - فولاد گوگرد دار - آهن چکش خوار - فولادهای لعاب دار - فولاد فنری و جوشکاری صفحات روکش شده با فولاد نرمه به کار میرود و نیاز به عملیات پیش گرمایش و پس گرمایش ندارد.

E7018-۵

کاربرد: در جوشکاری لوله ها - مخازن و کارهای ساختمانی

E7028-۶

کاربرد مانند ۱۸ است و دارای ویژگی الکتروود های پر جوش است.

E6020-۷

کاربرد: جوشکاری مخازن تحت فشار - منابع - کف ماشینها - واحدهای تجهیزات سنگین و مقاطع ساختمانی این الکتروود برای جوشکاری ورقهای نازک قابل استفاده نیست.

E7024-۸

به الکتروود تماسی معروف است

کاربرد: برای جوشکاری گوشه - فولاد کم آلیاژ و فولاد با کربن متوسط و زیاد به کار می رود.



E6027-۹

مانند E7024 با تکنیک کشیدن به کار میرود و مناسب جوشکاری سازه های سنگین است و دارای کیفیت بالا در آزمایش پرتونگاری است.

الکتروود بدون روکش یا الکتروهای فولاد نرمه با روکش نازک**E4510-۱**

الکترو با روکش سلول-جریان یکسو با قطبیت مستقیم یا الکتروود منفی قابل استفاده هستند- قوس حاصل از این نوع الکتروود وحشی و نه چندان قوی و عمق نفوذ آن زیاد نیست - همه وضعیتها

E4511-۲

سطح جوش نسبت به قبلی صافتر و یکنواختر - در همه وضعیتها به کار میرود - با جریان یکسو با قطبیت مثبت عمل می کند.

الکتروود کم هیدروژن

قوس ایجاد شده با این الکتروود تند و شدید نبوده و دارای نفوذ متوسطی است و گل ایجاد شده ضخیم و ترد بوده و به راحتی تمیز می شوند.

الکترودهای کم هیدروژن با اندازه بیشتر از ۴ میلیمتر در همه موقعیتهای قابل استفاده هستند و قطرهای بزرگ این الکترودها برای جوشکاری گوشه در موقعیت افقی و تخت مناسب هستند.

اضافه کردن تعدادی عناصر آلیاژی نظیر کلئید کربن - منگنز - کروم نیکل - مولیبدیم - و وانادیوم به ساختمان روکش این الکترودها امکان پذیر است - E6015-16-18

الکترودهای فولادی آلیاژدار

مفتول این الکترودها به جای فولاد کربن دار از جنس فولادهای آلیاژ دار می باشند و پوشش الکترودها نیز دارای سنگ آهن آهک دار از نوع کم هیدروژن و ممکن است حاوی پودر آهن نیز باشند و ویژگی های کاربردی مشابه الکترودهای کم هیدروژن است هر چند این الکترودها قابل دسترسی در رده های 70-80-90-100-110-120 XX می باشند.

الکترودهای فولادهای ضدزنگ

فولاد ضد زنگ عنوان رایجی برای فولادهای کروم دار یا فولادهای کروم نیکل است این آلیاژ مصالحی است با مقاومت زیاد در برابر خوردگی - حرارت زیاد و اکسیداسیون و پوسته شدن است

۱- الکترو د فولاد ضدزنگ باروکش حاوی آهک - تیتانیوم آهک و تیتانیوم

برای همه وضعیتها با جریان یکسو و قطبیت معکوس طراحی شده اند- سطح جوش محدب در وضعیت قائم و سقفی به کار می رود- منجر به تولید جوشی عاری از تخلخل و دارای خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی قابل توجه میکند- در طبقه E3XX-15 قرار می گیرند.

۲- روکشهای از جنس تیتانیوم

برای هر دو نوع جریان متناوب و یکسو با قطبیت معکوس طراحی شده اند و تحت عنوان الکترودهای نوع آهکی یاد می شوند- ظاهر جوش صاف- در طبقه E3XX-16 قرار میگیرد - الکترو د باروکش تیتانیوم آهکی با جریان یکسو و یا هر دو نوع جریان یکسو و متناوب به کار می روند- همه وضعیتها به کار می روند و برای جوشکاری فولاد پر مقاومت کروم دار و ضد زنگ از آلیاژ کروم - مولیبدن و بعضی از فولادهای ضدزنگ کروم- نیکل به کار می روند.

الکترو د آلومینیوم

آلیاژهای اصلی در الکترو د آلومینیومی و میله های جوشکاری بدون روکش عبارتند از منیزیم در ترکیب با روی یا بدون منگنز- و سیلیکون با یا بدون مس سه نوع از

الکترودهای روکشدار قابل دسترسی برای جوشکاری قوس آلومینیوم

E1100-۱

برای جوشکاری آلومینیوم بدون آلیاژ طراحی شده اند و دارای شکل پذیری زیاد - هدایت الکتریسیته مناسب و حداقل مقاومت کششی معادل 840 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

E3003-۲

با شکل پذیری زیاد و حداقل مقاومت کششی معادل 980 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

E4043-۳

با مقدار سیلیکون بالا حدود ۵ درصد که روانی فوق العاده ای در فلز جوش تامین می کند به این منظور این نوع الکترودها برای جوشکاری های معمولی ارجح است.

کاربرد:

مفتولهای بدون روکش و الکترودهایی از جنس آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم برای استفاده با جوشکاری اکسی استیلن قوس کربنی - هیدروژن اتمی و جوشکاری های گازی غیر تنگستن و جوشکاری های با حفاظ گازی گسترش یافته اند.

طبقه بندی الکترودها و مفتولهای بدون روکش طبق AWS:-E5554-ER5356

ER5183-ER4115-ER4047-ER4043-ER2319-ER1100-ER5654-

گری چدن به کار می روند.

مشکلات جوشکاری آلومینیوم

- ۱- شکل پذیری و ترک خوردگی که بنام پارگی گرم شناخته می شود .
- ۲- ترک خوردگی های جوش به خاطر پایین بودن مقاومت کششی بعضی از ترکیبات فلز جوش در تغییرات درجه حرارت معمول است.

راهکار: استفاده از مقدار بیشتری آلیاژ منیزیوم - آلومینیوم است.

کاربردهای الکترودهای نیکل دار

- الکترودهای پرنیکل برای جوشکاری فلزاتی نظیر چدن خاکستری - آهن شکل پذیر - آهن چکش خوار - و انواع دیگر آهنها به کار می رود - نوعی از فلز پرکننده از جنس آلیاژ نیکل دار قادر به جوشکاری ترکیبات فلزی متفاوت از جنس خود می باشد.
- شماری از الکترودها که حاوی ۵۰ درصد یا بیشتر نیکل می باشند برای جوشکاری نیکل و آلیاژهای آن به کار می روند این الکترودها شامل ترکیبات آلیاژی نیکل - مس ، منل - نیکل - مس ، منل - نیکل باعمر سخت پذیری - انیکلنل باعمر سخت پذیری ، انیکلنل - نیکل - کروم - آهن و فلز پرکننده از جنس آلیاژ پرنیکل

سیستم طبقه بندی الکتروودها

سیستم طبقه بندی الکتروودها به روش AWS.

مثال	مفهوم	رقم
E-60XX=4200 kg/cm ² E-110XX=7700 kg/cm ²	حداقل مقاومت کششی	۲ با ۳ رقم اول
E-XX1X = تمام وضعیت ها E=XX2X = تخت و افقی E=XX3X = تخت	وضعیت جوشکاری	رقم بعدی
به جدول ۳-۵ مراجعه شود.	نوع جریان، نوع گیل، نوع قوس، عمق نفوذ، وجود پودر آهن در روکش	رقم آخر
پیشوند E نشان دهنده علامت الکتروود برای جوش قوسی است.		

حرف ضمیمه منظور دو رقم اول می باشد که نشان دهنده حداقل مقاومت کششی مفتول الکتروود است که تابع آلیاژها و ترکیبات به کار رفته در الکتروود است.

جدول ۳-۵ مفهوم رقم آخر در علامت شناسایی الکتروود.

علامت شناسایی	جریان	نوع پوشش
E6010	فقط DCRP	آلی
E6011	DCRP یا a.c.	آلی
E6012	DCSP یا a.c.	روتیلی (اکسید تیتان)
E6013	DCSP ، DCRP یا a.c.	روتیل
E7014	DCSP ، DCRP یا a.c.	روتیل با پودر آهن (حدود ۳۰٪)
E7015	فقط DCRP	کم هیدروژن
E7016	DCRP یا a.c.	کم هیدروژن
E7018	DCRP یا a.c.	کم هیدروژن - پودر آهن (حدود ۲۵٪)
E6020	DCSP ، DCRP یا a.c.	اکسید آهن زیاد
E7024	DCSP ، DCRP یا a.c.	روتیل با پودر آهن (حدود ۵۰٪)
E6027	DCSP ، DCRP یا a.c.	معدنی - پودر آهن (حدود ۵۰٪)
E6028	DCRP یا a.c.	کم هیدروژن - پودر آهن (حدود ۵۰٪)

DCSP = جریان یکسو - قطبیت مستقیم

DCRP = جریان یکسو - قطبیت معکوس

a.c. = جریان متناوب

فصل دوم

عیوب جوش

و

آزمایش های جوش

۱۸.....	جوش پذیری.....
۱۹.....	انواع ترک در جوشکاری.....
۱۹.....	عوامل وقوع ترک و راهکارها.....
۲۱.....	شکل هندسه درز جوش.....
۲۲.....	جدول علائم اصلی جوش.....
۲۳.....	جدول کاربرد علائم جوشکاری.....
۲۴.....	معایب اصلی جوش.....
۲۵.....	ترک در جوش.....
۲۶.....	جدول روش های ارزیابی برای جوش های گوشه و شیاری.....
۲۷.....	جدول آزمایش های معایب فلز جوش و فلز پایه.....
۲۷.....	پذیرش جوش بر اساس آیین نامه AWS.....
۲۸.....	الف-بازرسی های عینی.....
۲۹.....	شکل مقاطع قابل پذیرش جوش.....
۳۰.....	ب-بازرسی های غیر مخرب.....

- پ-بازرسی های پرتونگاری..... ۳۰.....
- نمودار شرایط پذیرش ناپیوستگی ها با حفرات سوزنی..... ۳۱.....
- شکل ضوابط پذیرش نتایج بازرسی پرتونگاری..... ۳۲.....
- د-بازرسی های فرا صوتی..... ۳۳.....
- آزمایش غیر مخرب..... ۳۵.....
- الف-آزمایش ذرات مغناطیسی..... ۳۵.....
- ب-پرتونگاری..... ۳۵.....
- پ-بازرسی با مواد نافذ..... ۳۵.....
- د-فراصوتی..... ۳۶.....
- ت- جریان گردابی..... ۳۶.....
- ح-نشست..... ۳۶.....
- ج-سختی..... ۳۶.....
- منابع انرژی جوشکاری..... ۳۸.....
- عیوب قابل تشخیص جوش در بازرسی چشمی..... ۳۹.....

جوش پذیری

ترکیبات غیر آهنی موجود در فولاد عوامل عمده موثر بر جوش پذیری آن می باشند در جدول زیر حدود متعارف این ترکیبات برای حصول حداکثر سرعت جوشکاری و اقتصاد مناسب کار ارائه شده است که ترکیبات فولاد نرمه تجارتي غالباً در محدوده های ذکر شده در جدول زیر است :

حدود مناسب ترکیبات فولاد برای حصول قابلیت جوشکاری مناسب.

عنصر	دامنه مناسب (درصد)	در صورتی که مقدار هر یک از عناصر از مقادیر زیر تجاوز نماید، احتیاج به روش ها و توجهات خاص در هنگام جوشکاری دارد
کربن C	۰/۰۶~۰/۲۵	۰/۳۵
منگنز Mn	۰/۳۵~۰/۸	۱/۴
سیلیسیم Si	۰/۱ (حداکثر)	۰/۳
سولفور S	۰/۰۳۵ (حداکثر)	۰/۰۵
فسفر P	۰/۰۳ (حداکثر)	۰/۰۴

میزان بعضی از ترکیبات موجود در فولادهای پر مقاومت و آلیاژ دار از مقادیر جدول فوق تجاوز میکند که نیاز به دستور العمل های خاص جوشکاری برای جلوگیری از ترک است که شامل:

- ۱- شکل و هندسه درز جوش ۲- حداقل نفوذ به منظور جلوگیری از رقیق شدگی فلز جوش
- با عناصر آلیاژی ورق ۳- پیش گرمایش درجه حرارت کنترل شده برای عبورهای یا پاس های میانی و کنترل حرارت القایی از عمل جوشکاری به منظور به تاخیر انداختن سرعت سرد شدن و کاهش تنشهای انقباضی

انواع ترک در جوشکاری

۱- وقوع ترک در نوار جوش

۲- ترک در ناحیه ای از فلز پایه که تحت تاثیر دمای جوش تغییر حالت متالورژیک میدهد به

این ناحیه ، ناحیه تفتیده می گویند (ترک در زیر نوار جوش)

۳- ترک در جوش در هنگام بهره برداری یا ترک مقاومتی

عوامل وقوع ترک و راهکارها

۱- گیرداری درز که باعث به وجود آمدن تنشهای انقباضی زیاد در جوش می شود

۲- هندسه مقطع نوار جوش : در نوار جوش با سطح مقعر تنشهای کششی عرضی قابل توجهی ایجاد می شود که می تواند یک ترک طولی در زنجیره جوش به وجود آورد
راهکار : سطح نوار جوش باید قدری محدب باشد و دارای نسبت عرض به عمق مناسب باشد.


نکته : وجود سولفور یا فسفر در فلز پایه وقوع هر دو ترک فوق را محتمل می سازد.

۳- میزان کربن و آلیاژها در فلز پایه : هرچه مقدار کربن و آلیاژ در فلز پایه بیشتر باشد کاهش در شکل پذیری فلز جوش افزایش یافته و احتمال وقوع ترک بیشتر میشود.

۴- دخول حفرات هیدروژن از روکش الکتروود در نوار جوش باعث به وجود آمدن رطوبت در سطح فلز پایه شده و در نتیجه آلوده شدن این سطح می شود راهکار: استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن

جوش

۵- سرد شدن سریع جوش که آثار بند ۳ و ۴ را افزایش میدهد راهکار: استفاده از حرارت القایی کمتر که باعث کاهش تنشهای انقباضی و کاهش سرد شدن که از تردی زیاد حوزه تاثیر حرارت می‌کاهد.

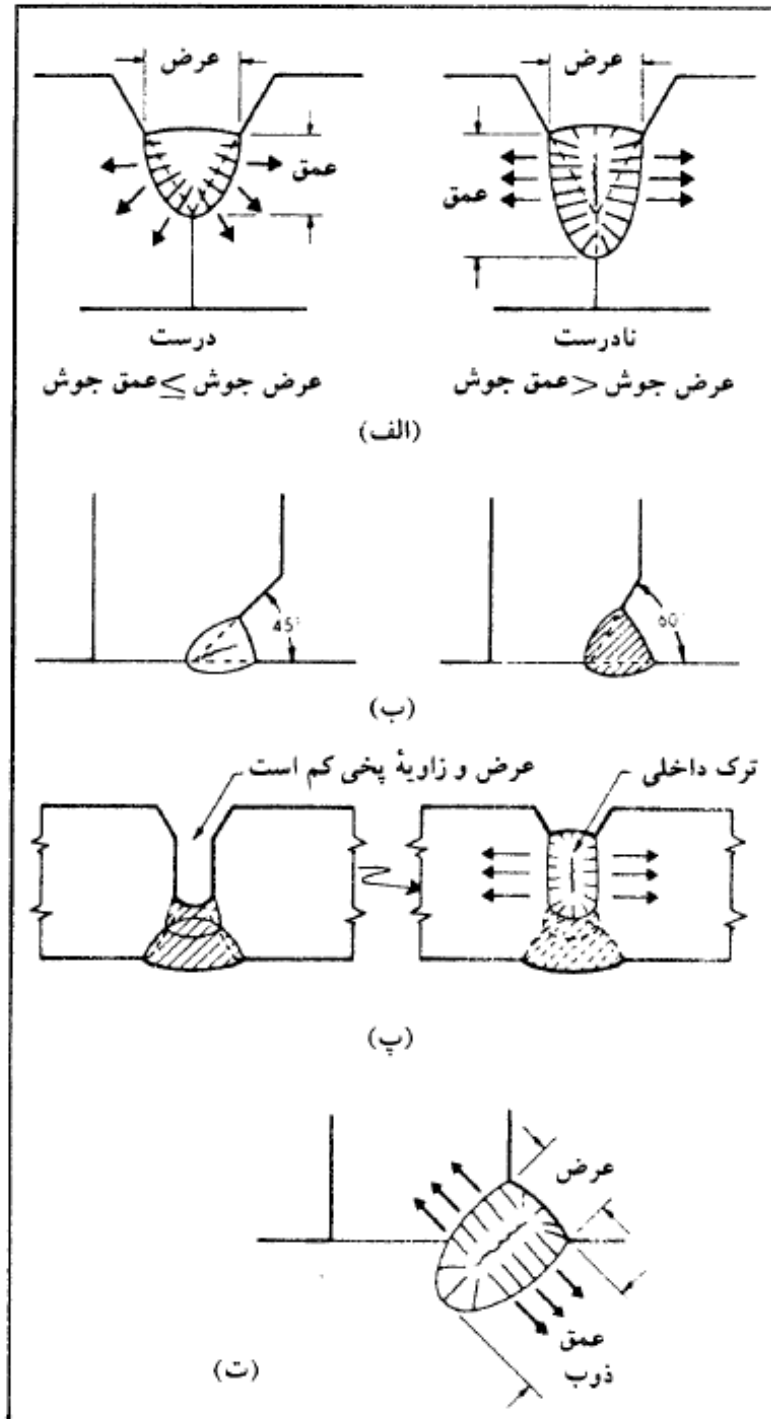

مهندس آرش نقیبی

جوش

نکته ۱: اگر عمق ذوب خیلی بزرگتر از عرض نوار جوش

باشد سطح جوش ممکن است زودتر از مرکز آن منجمد شود


که در این حالت تنشهای انقباضی میتوانند در هسته داغ جوش

ترک داخلی بدون بروز سطحی به وجود آورند.


نکته ۲: مهمترین عامل ترک جوش نسبت عمق به عرض درز جوش

است که بهتر است نسبت عرض جوش به عمق ذوب ۱ تا ۱.۴ باشد.







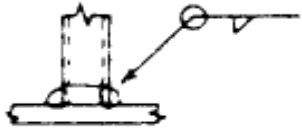
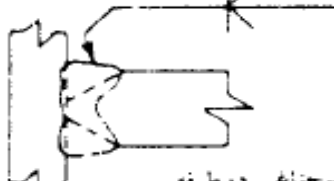


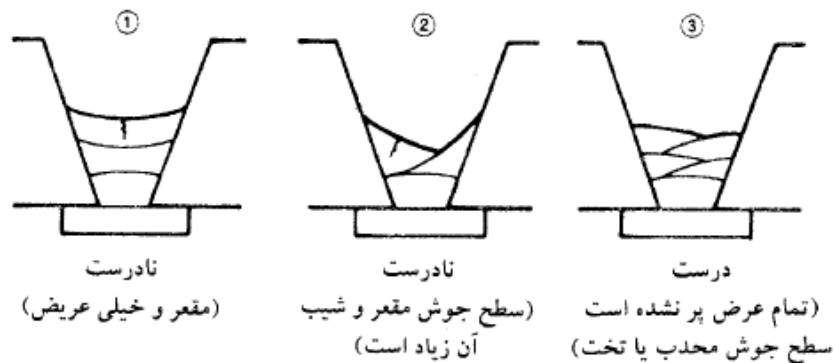نکته ۳: شکل صحیح هندسه درز جوش :

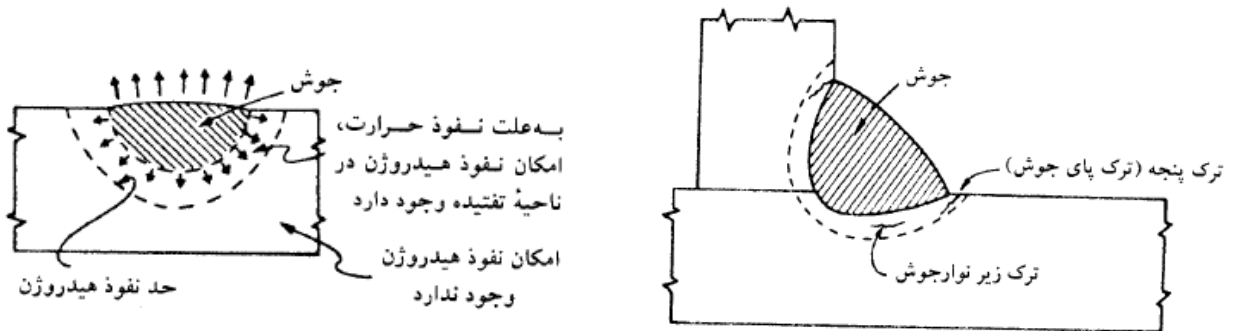

جوش

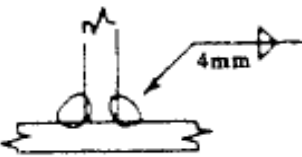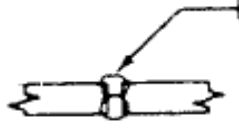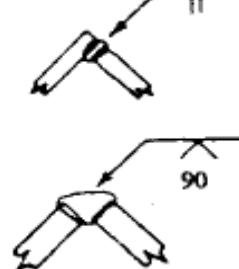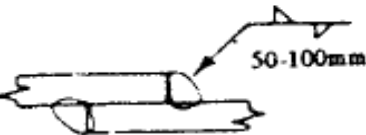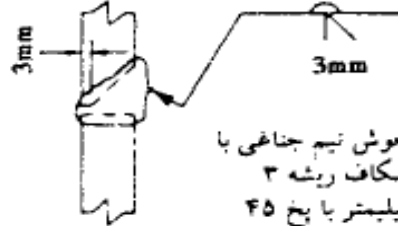

علائم اصلی جوش									
جوش پشت یا پشت‌بند	گوشه	کام یا انگشتانه	شیرازی						
			ساده	جانغی	نیم‌جانغی	لاله‌ای	نیم‌لاله‌ای	جانغی گرد	نیم‌جانغی گرد
علائم تکمیلی جوش									
بسیار دیگر علائم اساسی به کتاب قراردادی اتصالات در ساختمانی فلزی یا نشریات AWS مراجعه کنید.	جوش دورتادور	جوش در محل (موقع نصب)	شکل سطح جوش						
			تخت	محدب					
محل قراردادی جاگیری علامت‌های جوشکاری									
نشانه سنگ‌زدن	زاویه شیراز درز	طول جوش	فاصله مرکز به مرکز تکه‌های جوش در جوشهای منقطع	علائم جوش در محل (موقع نصب)	پیکانی که خط مشخصات را به طرف نشانه رفته شده اتصال، یا عضو متصل شده مرتبط می‌سازد				
شکل سطح جوش	اندازه شکاف، ریشه یا عمق پرشدگی با جوش در اتصالات کام و انگشتانه	اندازه گلولی مؤثر	اندازه جوش	خط مشخصات جوش	مشخصات اضافی، نحوه عمل با مراجع دیگر				
دنباله (در صورت نبودن مطلب اضافی می‌توان آنرا حذف کرد)	علامت اصلی جوش یا مشخصات جزئی جوش	جوش دورتادور							

جوشهای گوشه	جوشهای شیاری	جوشهای شیاری مخصوص
 <p>عدد نماینده اندازه ساق جوش وقتی جوشهای دو طرف یکی باشد تنها در یک طرف گذارده می‌شود</p>	 <p>جوش شیاری ساده با جوشکاری از دو طرف</p>	 <p>جوش گونیا برای بارهای سگ</p>
 <p>نشان‌دهنده این است که حوشها یکی در میان بوده تکه‌های جوش ۵ سانتی متری هستند و به فاصله مرکز به مرکز ۱۰ سانتی متری قرار دارند</p>	 <p>جوش نیم جناغی با شکاف ریشه ۳ میلیمتر با پخ ۴۵ درجه در قطعه بالایی و استفاده از جوش پشت بند</p>	 <p>جوش گونیا با خط جوش داخلی برای مقاومت بیشتر</p>
 <p>جوش دورتادور</p>	 <p>نیم جناغی دو طرفه</p>	 <p>اتصال گونیا، نفودی کامل ترکیب جوش گوشه و جوش شیاری مورد استفاده در اتصالات تحت بارهای ضربه‌ای با در معرض سختگی</p>
 <p>جناغی با زاویه پخی ۶۰ درجه و شکاف ریشه ۲/۵ میلیمتر</p>		

کاربرد علایم جوشکاری.

معایب اصلی جوش

۱- **نفوذ ناقص**: تحت شرایط زیر رخ می دهد:

ضخامت پیشانی ریشه بیش از نیاز دهانه ریشه باشد- دهانه ریشه خیلی کوچک است
زاویه پخی شیار ۷ شکل خیلی کوچک است- اندازه الکتروود خیلی بزرگ است
سرعت حرکت الکتروود خیلی زیاد است- شدت جریان جوشکاری خیلی پایین است.

۲- **امتزاج ناقص**: دلایل: افزایش ناقص درجه حرارت - گدازش نادرست - سطح آلوده

ورق نوع و یا اندازه نامناسب الکتروود - تنظیم نادرست جریان جوشکاری

۳- **بریدگی کناره جوش**: دلایل: شدت جریان زیاد- طول قوس خیلی بلند است

نقص در پر کردن کامل چاله جوش با فلز جوش

۴- **اختلاط سرباره**: دلایل: ناخالصی های موجود که عموماً ناشی از ترکیبات روکش

الکتروود و یا گداز آورها می باشند که اختلاط سرباره با این ناخالصی ها موجب ایجاد
تخلخل در جوش میشود راهکار: آماده سازی صحیح شیار و جوش پاک کردن کامل

سرباره - اطمینان از ور آمدن سرباره از سطح حوضچه جوشکاری - اجتناب از حالتیایی

که نفوذ کامل توسط قوس الکتریکی به دشواری صورت می گیرد.

۵- **تخلخل**: فضاهاى ایجاد شده حاوی هوا می باشد که در اختلاط سرباره حاوی

ناخالصی می باشند این حفره های گازی تحت شرایط زیر شکل میگیرند: درهنگام سرد

شدن - گازهایی که توسط واکنشهای شیمیایی در جوش تشکیل میشود - راهکار: عدم

بیش گرمایش و زیر گرمایش فلز جوش - استفاده از شدت جریان زیاد در جوشکاری

استفاده از قوس بلند

۶- ترک در جوش:


۱- ترک خوردگی گرم: در درجه حرارت زیاد و در خلال سرد شدن ناگهانی جوش پس از آنکه فلز جوش رسوب و شروع به انجماد نماید.

۲- ترک خوردگی سرد: در دمای معمولی اتاق یا درجه حرارتی نزدیک به آن رخ می دهد که این ترک خوردگی در فولاد در مقایسه با سایر فلزات بیشتر است.

۳- ترکهای مویی: ممکن است از نوع گرم باشد یا از نوع سرد با چشم مسلح با بزرگنمایی حداقل ۱۰ مرتبه قابل رویت است.

ترک خوردگی فلز جوش: ۱- عرضی ۲- طولی ۳- عمقی

ترک خوردگی فلز پایه که در نتیجه دستور العمل ناقص جوشکاری میباشد.

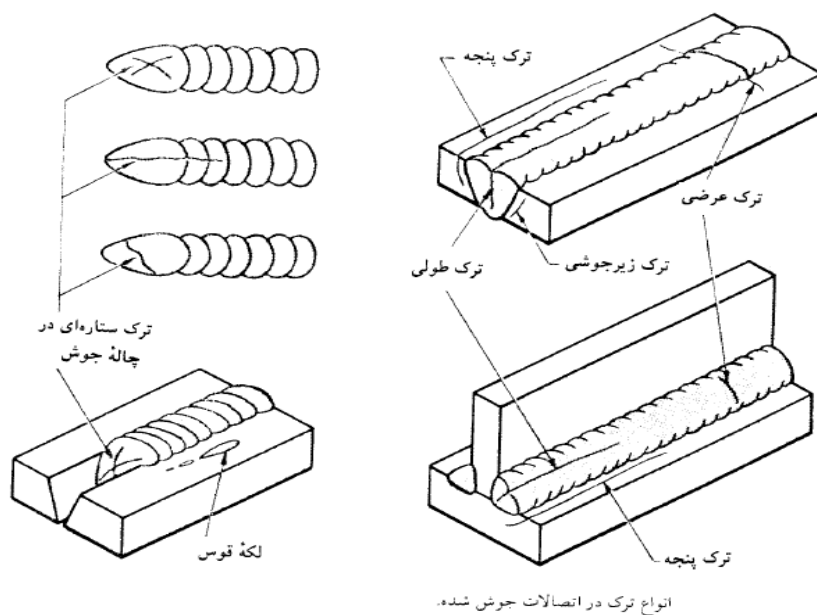

- ۷- **خطای ابعاد جوش**: خطاهای ابعادی شامل: انقباض طولی - عرضی - تابیدگی و پیچش قطعات می باشد که در نتیجه دستور العمل جوشکاری نادرست و تکنیک های نادرست جوشکاری به وجود می آید راهکار: استفاده از وسایل کنترلی و تنظیمی نظیر گیره های جوشکاری انتخاب صحیح توالی پاسهای جوش و اعمال دستورالعملهای صحیح جوشکاری - شکل درز - اتصال مناسب - و کاربرد فرایندهای پیش گرمایش و پس گرمایش میتوان از تغییر شکلهای پیچشی یا اعوجاج قطعه جوشکاری جلوگیری کرد.
- ۸- **جوش های ترد شکن**: یکی از دلایل اصلی ایجاد یک جوش ترد شکن استفاده از درجه حرارت زیاد در جوشکاری است.

۹- اندازه گیری جوش

روش های ارزیابی برای جوش های گوشه و شیاری

بازرسی توصیه شده		
نوع عیب	جوش گوشه	جوش شیاری
جوش با بعد کم	عینی ^۱	عینی
تخلخل سطحی	عینی	عینی
تخلخل داخلی	مخرب	پرتونگاری
گودافتادگی	عینی	عینی
ترک	ذرات مغناطیسی نفوذ ماده رنگی عینی مخرب ^۲	ذرات مغناطیسی نفوذ ماده رنگی عینی فراصوتی پرتونگاری ^۳
نفوذ ناقص	مخرب فراصوتی	پرتونگاری فراصوتی
اختلاط سرباره	مخرب فراصوتی	پرتونگاری فراصوتی

- ۱ - از ابزار اندازه گیری جوش گوشه استفاده کنید.
- ۲ - آزمایش های مخرب وجود ترک های داخلی را آشکار خواهد کرد.
- ۳ - آزمایش پرتونگاری نوع ترک های موجود در محدوده آزمایشی را آشکار خواهد ساخت.

آزمایش‌های معایب فلزجوش و فلز پایه

معایب	روش‌های آزمایش
معایب هندسی اعوجاج فاصله نامناسب قطعات بعد جوش نادرست نیمرخ نامناسب جوش	بازرسی عینی با ابزار اندازه‌گیری دقیق بازرسی عینی با وسایل اندازه‌گیری دقیق بازرسی عینی با اندازه‌گیری تقریبی جوش بازرسی عینی با اندازه‌گیری تقریبی جوش
معایب متالورژی تخلخل ناخالصی در سرباره امتزاج ناقص ترک خوردگی گودافتادگی جوش معایب سطحی نفوذ ناقص	پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی بازرسی عینی، آزمایش خمش، پرتونگاری، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، ذرات مغناطیسی، پخت روغن، فراصوتی بازرسی عینی، آزمایش خمش، پرتونگاری، فراصوتی بازرسی عینی پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی
معایب مکانیکی مقاومت کشش کم مقاومت تسلیم کم شکل‌پذیری سختی نامناسب شکست ضربه‌ای ترکیب ساختمانی نامناسب مقاومت خوردگی کم	کلیه آزمایش‌های کشش فلز جوش، کشش عرضی، برش جوش گوشه، کشش فلز پایه کلیه آزمایش‌های کشش فلز جوش، کشش عرضی، کشش فلز پایه کلیه آزمایش‌های کشش فلز جوش، آزمایش خمش آزاد، خمش هدایت شده، کشش فلز پایه آزمایش سختی آزمایش ضربه تجزیه شیمیایی آزمایش خوردگی

آیین نامه AWS پذیرش جوشها را در دو مرحله مقرر کرده

۱- بازرسی عینی ۲- بازرسی با آزمایشهای غیر مخرب نظیر پرتونکاری-فراصوتی-ذرات مغناطیسی ورنگ نافذ جوشی تحت آزمایشهای غیر مخرب قرار میگیرد که در بازرسی عینی مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

۱-بازرسی های عینی:

تمام جوشها باید مورد بازرسی عینی قرار بگیرند در صورتی که شرایط زیر بر آورده شد می توانند مورد پذیرش قرار گیرند:

۱-جوش باید فاقد هر گونه ترک باشد .

۲-بین لایه های جوش مجاور و بین لایه جوش و فلز پایه امتزاج کامل برقرار باشد.

۳-تمام چاله های انتهایی نوار جوش باید به اندازه سطح مقطع کامل جوش پر شوند این حوضچه ها میتوانند حاوی ترکهای ستاره ای باشند.

۴-مقطع جوش باید مطابق شکل زیر باشند .

۵- برای مصالحی با ضخامت ۲۵۴ میلیمتر و کمتر میزان بریدگی لبه جوش باید کمتر از ۱میلیمتر باشد لیکن در طولی معادل ۵۰میلیمتر در هر ۳۰۰میلیمتر طول نوار میتوان بریدگی تا ۱.۵میلیمتر را پذیرفت.


۶-در جوشهای گوشه مجموع قطر تخلخلهای سوزنی با قطر ۱میلیمتر و بزرگتر نباید از ۱۰میلیمتر در هر ۲۵میلیمتر طول جوش و از ۲۰میلیمتر در هر ۳۰۰میلیمتر طول جوش بیشتر باشد.

جوش

۷- مجموعاً ۱۰ درصد از کل نوار جوش می تواند دارای اندازه ای به مقدار ۱.۵ میلیمتر کوچکتر از اندازه نقشه باشد درجوش گوشه متصل کننده بال به جان در طولی معادل دوبرابر عرض بال از انتهای تیر هیچ گونه کمبود اندازه مجاز نیست.

۸- در درزهای لب به لب با جوش شیاری تمام نفوذی که امتداد درز عمود بر امتداد تنش کششی است نباید هیچ گونه تخلخل سوزنی قابل ملاحظه باشد در سایر موارد جوشهای شیاری مجموع قطر تخلخلهای سوزنی با قطر ۱ میلیمتر و بزرگتر نباید از ۱۰ میلیمتر در هر ۲۵ میلیمتر طول جوش و ۲۰ میلیمتر در هر ۳۰۰ میلیمتر طول جوش بیشتر باشد.

۹- بازرسی عینی جوشها میتواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز گردد در فولادهای خیلی پر مقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بازرسی های عینی باید ۴۸ ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.



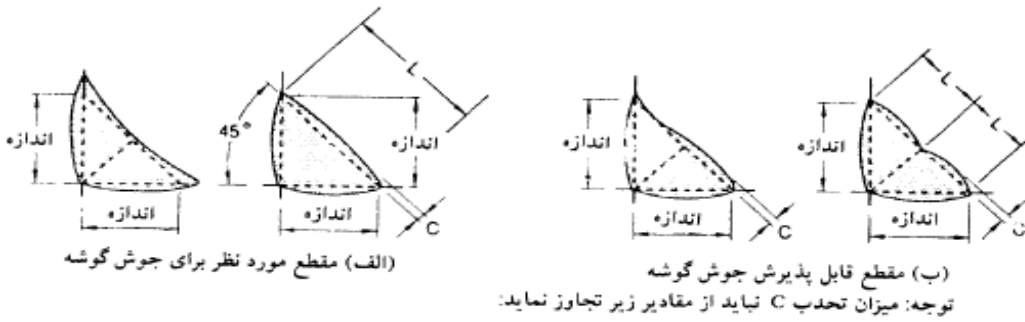


اندازه وتر (L)

$L \geq 8 \text{ mm}$
 $8 \text{ mm} < L < 25 \text{ mm}$
 $L > 25 \text{ mm}$


حداکثر تحدب (mm)

1.5 mm
 3 mm
 5 mm

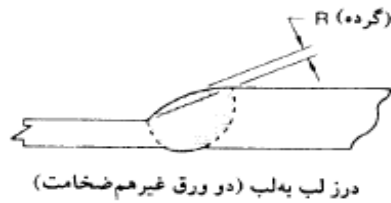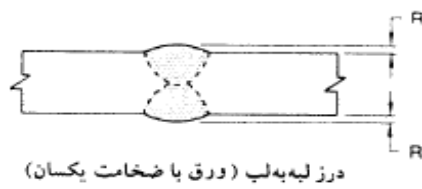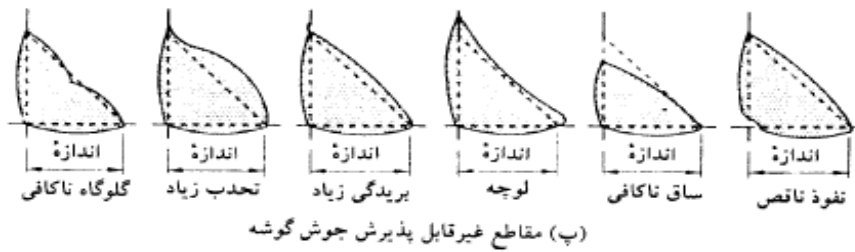

توجه: میزان گرده جوش نباید بیش از ۳ میلی متر باشد

(ت) مقاطع جوش های شیاری قابل پذیرش در درزهای لب به لب

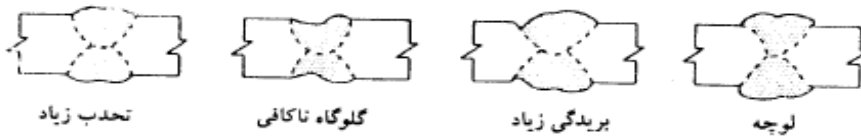

(ث) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش شیاری در درزهای لب به لب

مقطع قابل پذیرش جوش ها.

۲- بازرسی های غیر مخرب:

جوشهایی تحت آزمایش غیر مخرب قرار می گیرند که از نظر بازرسی های عینی طبق بند ۱ مورد پذیرش قرار گرفته باشند.

۳- بازرسی های پرتو نگاری:

در صورتی که ابعاد حفرات آشکار شده در عکسهای پرتو نگاری بزرگتر از محدوده های زیر باشند غیر قابل پذیرش خواهند بود :

۱- حفره سوزنی که اندازه آن بزرگتر از اندازه نشان داده شده در شکل باشد.

۲- حفراتی که فاصله آنها کوچکتر از حداقل فاصله نشان داده شده در شکل باشد.

۳- حفرات گرد با اندازه بزرگتر از $\frac{E}{3}$ یا ۶ میلیمتر در صورتی که ضخامت قطعه بزرگتر از

۵۰ میلیمتر باشد محدودیت ۶ میلیمتر می تواند تا ۱۰ میلیمتر افزایش یابد حداقل فاصله آزاد

این نوع حفره با بعد بزرگتر از ۲ میلیمتر تایک حفره سوزنی و یا گرد قابل پذیرش و یا تا لبه

جوش تقاطعی سه برابر بزرگترین بعد حفره مورد نظر است

۴- خوشه حفرات گرد که مجموع بزرگترین بعد آنها بزرگتر از اندازه مجاز حفره تک طبق

شکل است فاصله حداقل هر خوشه تا خوشه یا حفره تک بعدی یا انتها و یا لبه جوش متقاطع

مساوی مقدار C در شکل می باشد.

۵- مجموع بعد حفرات تک با بعد حداکثر ۲ میلیمتر در هر ۲۵ میلیمتر طول جوش نباید از


$\frac{2E}{3}$ یا ۱۰ میلیمتر هر کدام که کوچکتر است باشد این محدودیت مستقل از سه بند اول

میباشد- در حفرات سوزنی وقتی که مجموع بعد بزرگتر حفرات از E در هر 6E طول

مهندس آرش نقیبی

جوش

نوار جوش باشد وقتی که کل نوار جوش کوچکتر از $6E$ باشد مقدار مجموع حفرات به تناسب کاهش می یابد .

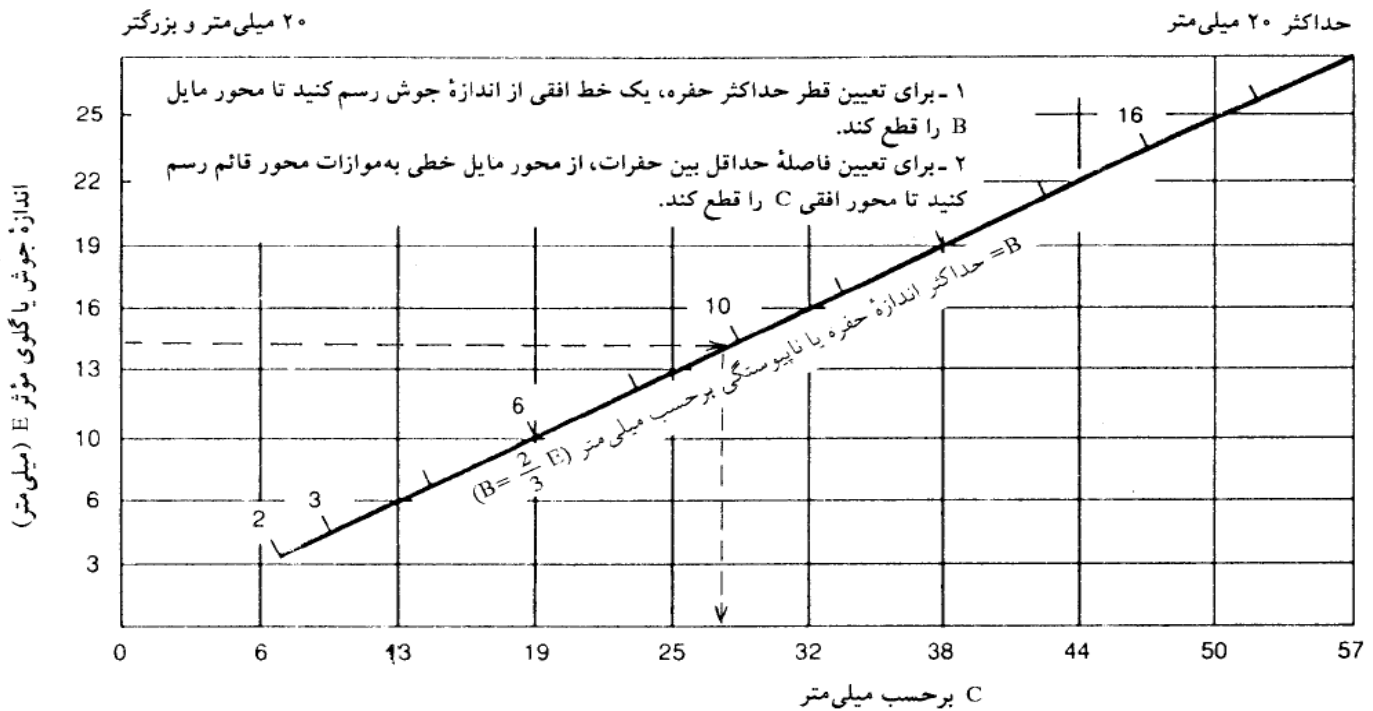


$C =$ حداقل فاصله آزاد بین لبه دو ناپیوستگی در امتداد طولی

شرایط پذیرش ناپیوستگی ها یا حفرات سوزنی آشکار شده در عکس های پرتونگاری برای جوش ها تحت بار استاتیکی.

مهندس آرش نقیبی


جوش

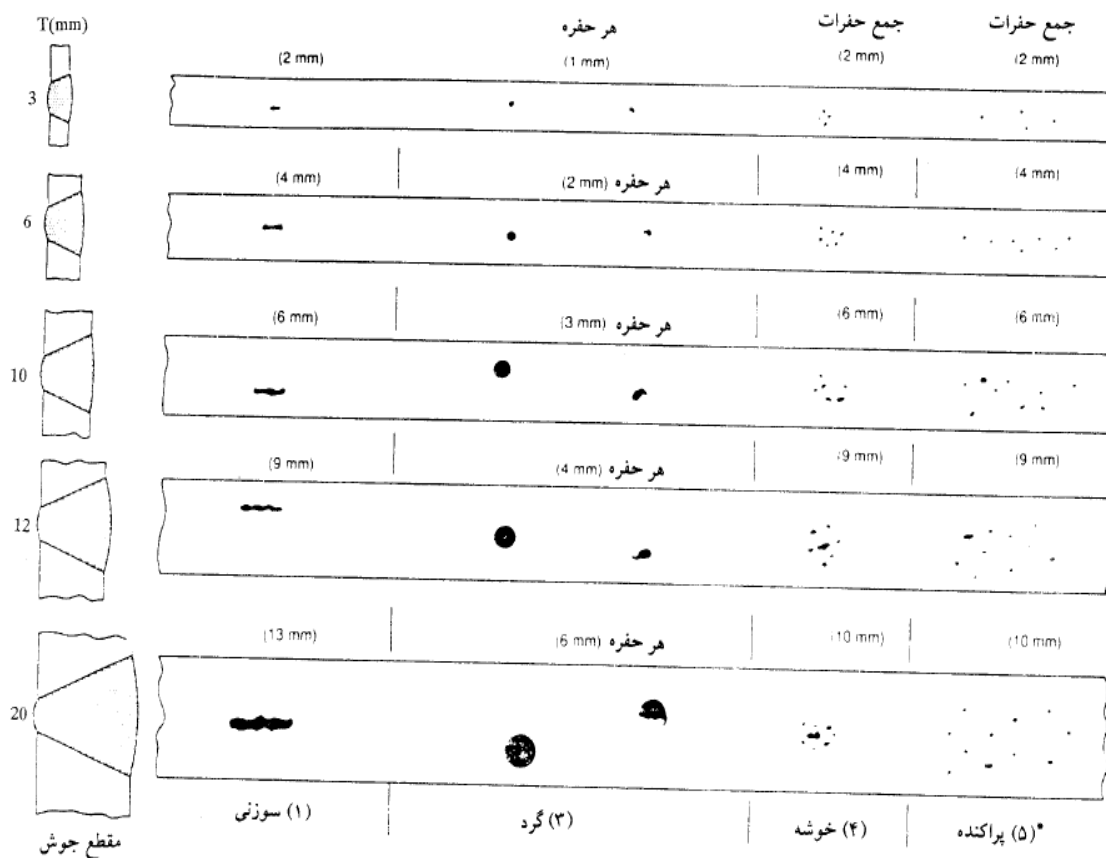

(۵) مستقل از ۱ و ۳

(۵) می تواند در ترکیب با ۱ و ۳ باشد.

ضوابط پذیرش نتایج بازرسی پرتونگاری.

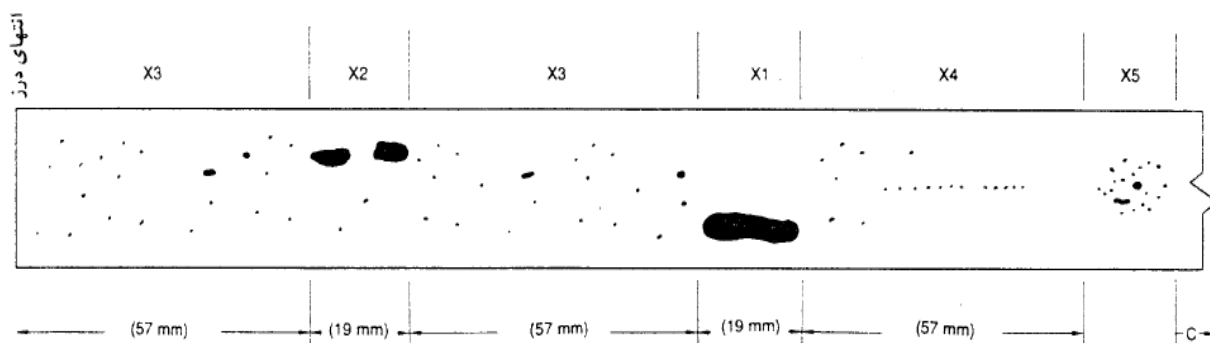

ضوابط پذیرش نتایج بازرسی پرتونگاری.

۴-بازرسی فرا صوتی:

جوشهای قابل پذیرش در بازرسی عینی وقتی در بازرسی فراصوتی قابل پذیرش هستند که احتیاجات جدول زیر را بر آورده سازند.

ضوابط پذیرش بازرسی فراصوت

رده شدت ناپیوستگی و حفرات*	ضخامت جوش بر حسب میلی متر و زاویه پروب**										
	۸ تا	۲۰ تا	بزرگتر از ۳۸ تا ۶۴			بزرگتر از ۶۴ تا ۱۰۰			بزرگتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰		
	۲۰	۳۸	۷۰°	۶۰°	۴۵°	۷۰°	۶۰°	۴۵°	۷۰°	۶۰°	۴۵°
رده A	+5 و کمتر	+2 و کمتر	-2 و کمتر	+1 و کمتر	+3 و کمتر	-5 و کمتر	-2 و کمتر	0 و کمتر	-7 و کمتر	-4 و کمتر	-1 و کمتر
رده B	+6	+3	-1 0	+2 +3	+4 +5	-4 -3	-1 0	+1 +2	-6 -5	-3 -2	0 +1
رده C	+7	+4	+1 +2	+4 +5	+6 +7	-2 تا +2	+1 +2	+3 +4	-4 تا +2	-1 تا +2	+2 +3
رده D	+8 و بیشتر	+5 و بیشتر	+3 و بیشتر	+6 و بیشتر	+8 و بیشتر	+3 و بیشتر	+3 و بیشتر	+5 و بیشتر	+3 و بیشتر	+3 و بیشتر	+4 و بیشتر

* برای دیدن رده شدت ناپیوستگی به جدول ۸-۵ و ۸-۶ مراجعه شود.

** ضخامت جوش، ضخامت قطعه نازکتر است.

- ۱- ناپیوستگی های B، C باید به اندازه $2L$ از یکدیگر فاصله داشته باشند. L طول بزرگترین ناپیوستگی است.
- ۲- ناپیوستگی های B، C باید به اندازه $2L$ از لبه فاصله داشته باشند. L طول ناپیوستگی است.
- ۳- ناپیوستگی هایی که در تراز رویه جوش در جوش های شیاری تمام نفوذی دو طرفه شناسایی می شوند، باید با حساسیت ۴ دسی بل بیشتر از حساسیت بند ۸-۵-۴ مورد جست و جو قرار گیرند.

رده شدت ناپیوستگی و حفرات

A	ناپیوستگی های وسیع ^{۶۶}	هر نشانه‌ای در این رده مردود است (بدون توجه به طول)
B	ناپیوستگی های متوسط ^{۶۷}	هر نشانه‌ای در این رده با طول بزرگتر از ۲۰ میلی متر مردود است
C	ناپیوستگی های کوچک ^{۶۸}	هر نشانه‌ای در این رده با طول بزرگتر از ۵۰ میلی متر مردود است
D	ناپیوستگی های ریز ^{۶۹}	هر نشانه‌ای در این رده بدون توجه به طول یا محل قابل پذیرش است

تراز رویش^{۷۰}

بالای تراز مرجع (dB)	* مسیر تابش ^{۷۱} (میلی متر)
14	تا ۶۰
19	۶۰ تا ۱۲۵
29	۱۲۵ تا ۲۵۰
39	۲۵۰ تا ۳۸۰

* این ستون طول مسیر تابش است نه ضخامت قطعه

۵- آزمایش با رنگ نافذ و ذرات مغناطیسی

ضوابط پذیرش مانند ضوابط پذیرش بازرسی عینی است.

نکته: به غیر از جوشکاری ورقها با تنش تسلیم $F_y = 6000 \frac{kg}{cm^2}$ تمام بازرسی های مورد اشاره در ۵ بند بالا را میتوان بلافاصله بعد از خنک شدن انجام داد و در مورد جوشکاری فولادهای خیلی پرمقاومت $F_y > 6000 \frac{kg}{cm^2}$ بازرسی ۴۸ ساعت بعد از خنک شدن جوش انجام می شود.

آزمایش غیر مخرب

۱-آزمون ذرات مغناطیسی:

کاربرد: بازرسی و بازمینی عیوب سطحی لبه ورقهای قبل از جوشکاری این روش جوش را برای معایبی از قبیل ترکهای سطحی - ذوب ناقص - تخلخل بریدگی کناره جوش - نفوذ ناقص ریشه جوش و اختلاط سرباره کنترل میکند و محدود به مواد مغناطیسی شونده نظیر چدن و فولاد است - این آزمایش محل ترکهای داخلی و سطحی بسیار ریز را برای روئیت با چشم غیر مسلح آشکار میکند معایب موجود توسط این روش در عمقی معادل ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر زیر سطح جوش قابل تشخیص است.

۲-آزمایش پرتو نگاری:

با پرتوهای ایکس یا گاما صورت میگیرد و حضور معایب مختلف در فلز جوش و فلز پایه رو مسجل میکند و اندازه و شکل و محل آنها را ثبت میکند.

۳-بازرسی با مواد نافذ:

برای محل یابی معایب سطحی به کار میرود این آزمایش مشابه روش پرتونگاری برای فلزات غیر مغناطیسی نظیر فولاد ضد زنگ - آلومینیوم - منیزیم و تنگستن و پلاستیکها قابل کاربرد است این آزمایش برای تشخیص عیوب داخلی قابل استفاده نیست.

۴-آزمون فراصوتی:

قادر به تشخیص معایب داخلی جوش بدون نیاز به تخریب قطعه جوش شده دارد این روش هم معایب سطحی و هم نواقص داخلی فلز جوش و فلز پایه رو را مشخص - مکان یابی و اندازه گیری میکند همچنین در اکثر موارد میتواند نوع عیب را تشخیص دهد.

۵-آزمایش جریان گردابی:

این آزمایش هم برای مصالح آهندار وهم ترکیبات غیر آهنی مناسب بوده و در بازرسی جوشکاری خطوط لوله به کار می رود این شیوه عیوبی از قبیل تخلخل - نفوذ یا اختلاط گل جوشکاری - ترک و ذوب ناقص فلز جوش را ظاهر می کند.

۶-آزمایش نشست:

این روش معمولا برای جوشکاری مخازن تحت فشار و خطوط لوله به کار می رود - در این آزمایش از آب برای تعیین محل نشست استفاده میشود - و روزه های خیلی کوچک با استفاده از هوا یا روغن تحت فشار و چسبندگی کم قابل تشخیص هستند.

۷- آزمایش سختی:

که شامل آزمایشهای

الف-برینل: شامل اثر گذاری یه گلوله فلزی سخت بر روی قطعه فلزی مورد آزمایش میباشد که این روش در مورد تعیین سختی سطوح بزرگ و زمانی که اثر گذاری روی سطح مجاز باشد به کار می رود.

ب-راکول: مانند آزمایش برینل با این تفاوت که گودی به جای مانده به جای گلوله فولادی سخت کوچک با یک مخروط الماسه است.

ج- ویکر: شامل اثر گذاری یک مته الماسه بر روی سطح نمونه و این آزمایش برای مصالح خیلی سخت قابل استفاده است.

د-اسکلروسکوپ: این روش برای مصالح سخت بسیار مناسب بوده و برای مصالح نسبتاً نرم کاربرد ندارد.

منابع انرژی جوشکاری

الکتروود بسته به نوع و اندازه شان برای تولید قوس به ولتاژی حدود ۱۷ تا ۴۵ ولت نیاز دارند اگر ولتاژ زیاد باشد طول قوس بلند بوده و ممکن است موجب انحراف قوس گردد و اگر میزان ولتاژ خیلی کم باشد طول قوس خیلی کوچک بوده و برقراری قوس بسیار مشکل است الکتروود برای ذوب فلز پایه و الکتروود به جریان تقریبی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ آمپر نیاز دارد جریان الکتریکی می تواند متناوب و یا یکسو باشد ولی باید از منبعی تامین گردد که جهت بر آوردن شرایط مختلف کاری قابل کنترل باشد.

جوشکاری

۱- خال جوش ها باید از همان کیفیت جوش های اصلی برخوردار باشند نوع الکتروود خال جوش ها و جوش های اصلی باید همانند باشند.

۲- در مورد خال جوش هایی که با یک پاس جوشکاری می شوند و در جریان جوشکاری اصلی مجددا ذوب شده و در جوش اصلی غرق می شوند پیش گرمایش ضروری نیست.

۳- از مصرف الکترودهای مرطوب باید پرهیز گردد .

۴- در صورتی که دمای سطح کار از ۱۸۰ درجه سانتیگراد کمتر باشد باید جوشکاری متوقف شود. به طور کلی جوشکاری در دمای محیط جوشکاری زیر صفر درجه سلیسیوس خصوصا در جریان باد ممنوع است البته با تمهیداتی که در آیین نامه آورده شده است می توان جوشکاری را انجام داد.

۵- پیش گرمایش و حفظ دمای کافی مابین پاس های جوشکاری برای جلوگیری از ترک خوردگی جوش بسیار موثر و ضروری است.

۶- قطر الکتروود مورد استفاده تابع عواملی مانند نوع و وضعیت جوش ، نوع درز ، ضخامت ورق های مورد اتصال و مهارت جوشکار است .

۷- نوع الکتروود مصرفی باید با مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز و نیز با خصوصیات جوش مورد نظر سازگار باشد به نحوی که درز جوش به نحو مطلوب پر شود و مقاومت لازم اتصال بدست آید .

۸- در هنگام سوار شدن هر قطعه ، ابتدا اتصالاتی که بیشترین انقباض را ایجاد می کنند باید جوشکاری شوند سپس اتصالاتی که انقباض موضعی آنها کمتر است اجرا شوند.

۹- پیشروی کل جوشکاری یک عضو باید از نقاطی که قطعات نسبت به یکدیگر تقریباً ثابت هستند به سمت نقاطی که از آزادی حرکت نسبی بیشتری برخوردارند صورت گیرد.

عیوبی که در بازدید چشمی قابل تشخیص است

- ترکهای سطحی

- عدم یکپارچگی بین لایه های جوش و بین فلز جوش و فلز مبنا

- عدم حصول سطح مقطع مورد نظر جوش

- گود افتادگی لبه های جوش به مقدار بیش از حد مجاز

- تخلخل سوزنی قابل روئیت

فهرست مطالب

فصل سوم

- ۴۱.....جدول علامت اجرای جوش
- ۴۲.....شکل های ورق های آزمایش ها برای جوش گوشه
- ۴۴.....جوش انگشتانه و کام
- ۴۵.....جوش لب به لب
- ۴۵.....دهانه یا باز شدگی ریشه جوش
- ۴۸.....سوراخ های دسترسی برای جوشکاری
- ۴۸.....جوش پشت
- ۴۹.....جدول آزمایش های مخرب در مورد جوش

در مورد قطعاتی که به وسیله جوش گوشه به یکدیگر جوش می شوند:

فاصله درز تا ۲ میلیمتر مجاز است و با اصلاح اندازه ساق جوش می توان تا ۵ میلیمتر فاصله را افزایش داد ولی این فاصله نباید از ۵ میلیمتر تجاوز کند.

علامت اجرای جوش برای جوش شیاری و گوشه ورقها ولوله ها

مصلح	انوع جوش	وضعیت نمونه آزمایش ^۱	شماره وضعیت ^۱	وضعیت ارزیابی ^۲	
				شیاری	گوشه
شیر	شیاری	تخت	1G	F	F,H
		افقی	2G	F,H	F,H
		قائم	3G	F,H,V	F,H,V
		سقفی	4G	F,OH	F,H,OV
		قائم و سقفی	3G,4G	-	همه
	گوشه	تخت	1F	-	F
		افقی	2F	-	F,H
		قائم	3F	-	F,H,V
		سقفی	4F	-	F,H,OH
		قائم و سقفی	3F,4F	-	همه
شیر	شیاری	افقی دورانی	1G	F, (دورانی)	F,H ^۳
		قائم ثابت	2G	F,H	F,H
		افقی ثابت	5G	F,V,OH	F,V,OH
		مورب ۴۵ درجه ثابت	6G	همه	همه
		افقی و قائم ثابت	2G,5G	همه	همه

۱ - وضعیت و شماره وضعیت که جوشکار تحت آن آزمایش می شود.

۲ - وضعیت تأیید شده برای جوشکار


۳ - فقط جوشکاری ورقها

F = تخت ؛ H = افقی ؛

V = قائم (سربالا) ؛ OH = سقفی (بالای سر)

جوش


گلولی جوش عمودی است

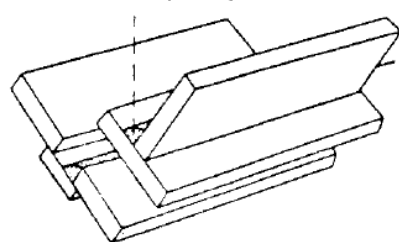


(الف) وضعیت تخت (1F)

محور جوش

محور جوش

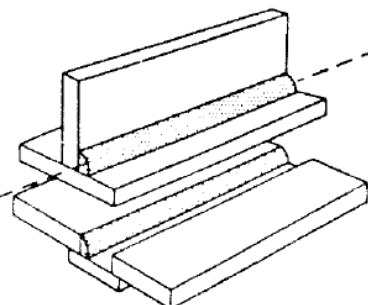


(ب) وضعیت افقی (2F)

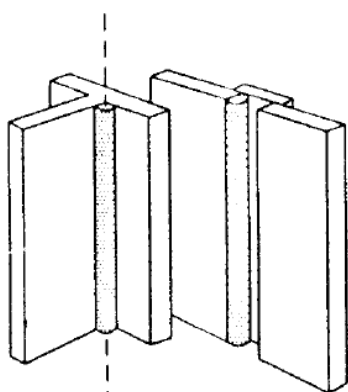


(پ) وضعیت قائم (سربالا) (3F)

محور جوش

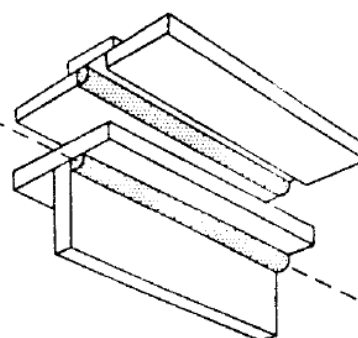


(ت) سقفی (4F) (ورق‌ها)


وضعیت ورق‌های آزمایشی برای جوش گوشه

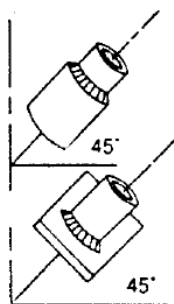


(الف) وضعیت تخت دوار (1F)

 

(ب) وضعیت افقی ثابت (2F)

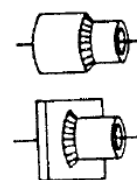

(پ) وضعیت افقی دوار (2F)

 

(ت) وضعیت سقفی ثابت (4F)




(ث) وضعیت مختلط ثابت (5F)



وضعیت لوله‌های آزمایشی برای جوش گوشه


جوش

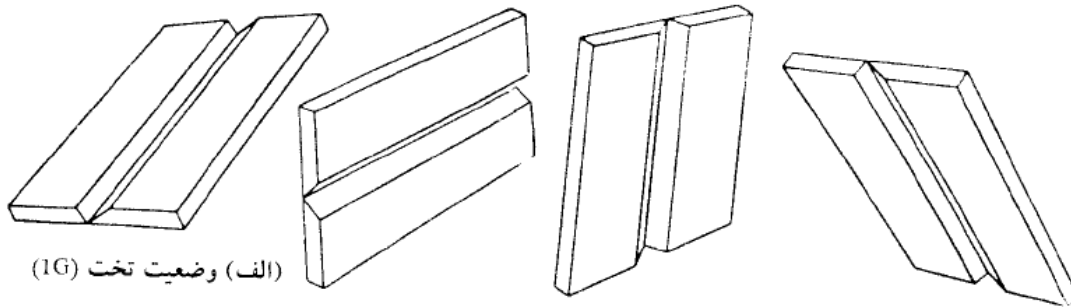

(الف) وضعیت تخت (1G)

(ب) وضعیت افقی (2G) (پ) وضعیت سربالا (3G) (ت) وضعیت سقفی (4G)



وضعیت‌های جوشکاری برای جوش شیاری ورق‌ها

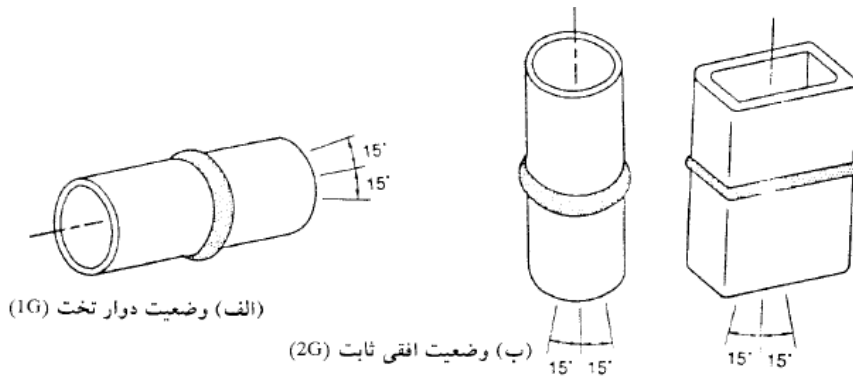


(الف) وضعیت دوار تخت (1G)

(ب) وضعیت افقی ثابت (2G)

(پ) محور لوله افقی و لوله ثابت (5G)

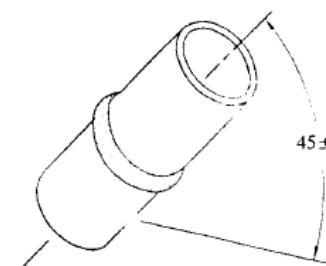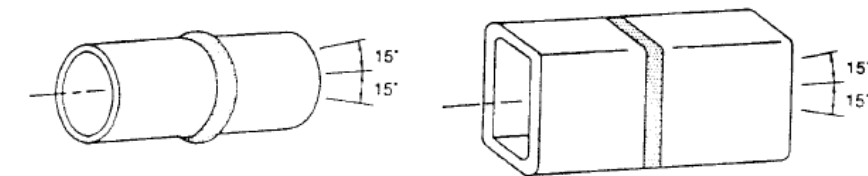

(ت) لوله با زاویه تمایل حدود ۴۵ درجه و ثابت (6G)

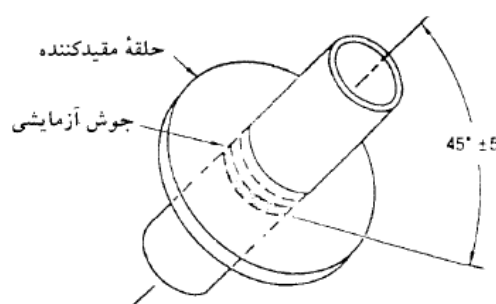

(ث) وضعیت 6GR (اتصال T، Y و K)

وضعیت‌های جوشکاری برای جوش شیاری لوله‌ها

جوش انگشتانه و کام

۱. **سطح مقطع مؤثر:** سطح مقطع مؤثر در برش برای جوش انگشتانه و کام برابر با سطح مقطع اسمی سوراخ و شکاف در صفحه برش به حساب می‌آید.
۲. **محدودیت:** استفاده از جوش انگشتانه و کام برای انتقال برش در اتصالات پوششی و یا جلوگیری از کمانش در عناصر روی هم آمده در اعضای مرکب ساخته شده، مجاز می‌باشد.

جوش انگشتانه

قطر سوراخ در جوش انگشتانه نباید از ضخامت قطعه سوراخ شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین قطر یاد شده نباید از مقدار حداقل به اضافه ۳ میلی‌متر و یا $\frac{1}{4}$ برابر ضخامت جوش بزرگتر شود. حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌های جوش‌های انگشتانه ۴ برابر قطر سوراخ می‌باشد.

جوش کام

پهنای شکاف در جوش کام نباید از ضخامت قطعه بریده شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر و همچنین $\frac{1}{4}$ برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.

انتهای شکاف باید به صورت نیم‌دایره یا خطی مستقیم که در گوشه‌ها تبدیل به ربعی از دایره (با شعاعی بزرگتر از ضخامت قطعه) می‌شود، باشد.

حداقل فاصله مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد عمود بر طول، ۴ برابر پهنای شکاف و حداقل فاصله مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد طول، ۲ برابر طول شکاف می‌باشد که طول شکاف نیز نباید از ۱۰ برابر ضخامت جوش بیشتر شود.

ضخامت جوش انگشتانه و کام در مصالحی که ضخامت آنها ۱۶ میلی‌متر و یا کمتر است باید برابر با ضخامت مصالح باشد. در مصالحی که ضخامت آنها بیش از ۱۶ میلی‌متر است، ضخامت این جوش باید حداقل $\frac{1}{4}$ ضخامت مصالح باشد و از ۱۶ میلی‌متر نیز کمتر نشود.

جوش لب به لب

قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می شوند باید با دقت به یکدیگر همباد و همتراز شوند حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه برابر است با حداقل دو مقدار زیر:

۱-۱۰٪ ضخامت قطعه نازکتر

۲-۳ میلیمتر

دهانه یا باز شدگی ریشه در اتصال لب به لب

در شکل ۴-۵ دهانه ریشه R که همان فاصله بین دو لبه در محل ریشه درز می باشد نشان داده شده است دهانه ریشه برای این منظور به کار می رود که الکتروود بتواند به ریشه جوش برسد و هر قدر که زاویه پخی لبه ها کم باشد برای اینکه یک ریشه خوب به دست آید باید دهانه ریشه R را بیشتر در نظر گرفت.

اگر دهانه ریشه خیلی کوچک باشد جوش ریشه خیلی مشکل خواهد بود و باید از الکتروودهای نازک استفاده گردد که باعث کندی کار می شود و دهانه ریشه خیلی بزرگ بر کیفیت جوش اثری ندارد، ولی مصرف مصالح جوش را افزایش می دهد که نتیجه آن افزایش هزینه جوشکاری و اعوجاج حاصل از جوشکاری است.

شکل ۴-۶ نشان می دهد که وقتی زاویه پخی لبه کم می شود دهانه ریشه باید افزایش یابد وقتی که دهانه ریشه زیاد می گردد، باید از تسمه پشت بند استفاده شود هر سه وضعیت نشان داده شده در شکل ۴-۶ قابل قبول و مساعد جوشکاری خوب هستند.


جوش

آماده کردن لبه ها برای جوشکاری و دهانه ریشه هر دو تاثیر مستقیم بر هزینه جوشکاری (میزان مصرف مصالح) دارند منظور از آماده کردن لبه جوش ، پخ زدن لبه ها به شکل دلخواه قبل از جوشکاری می باشد.


شکل ۴-۷ الف حالتی را نشان می دهد که فاصله لبه دو قطعه و همچنین زاویه پخی لبه ها کم می باشد این حالت برای جوشکاری خوب نیست زیرا جوش بین دو لبه پل زده ، تفاله و خاکستر جوشکاری پس از انجام عملیات جوشکاری در محل ریشه اتصال باقی می ماند و حذف آنها از روی جوش برای جوش طرف دوم وقت گیر خواهد بود.

شکل ۴-۷ ب نشان دهنده یک فرم صحیح لبه ها قبل از شروع به جوشکاری می باشد این جوش باعث یک امتزاج و ترکیب خوب مصالح در ریشه خواهد شد . تولید خاکستر جوشکاری در این حالت به حداقل مقدار خود خواهد رسید.


شکل ۴-۷ پ نشان می دهد که چگونه فاصله زیاد لبه ها در هنگام جوشکاری باعث ریزش جوش از زیر آن می گردد. در کارخانه برای اینکه از ریزش جوش جلوگیری بکنند از تسمه های فاصله دهنده به اندازه معین استفاده می کنند.

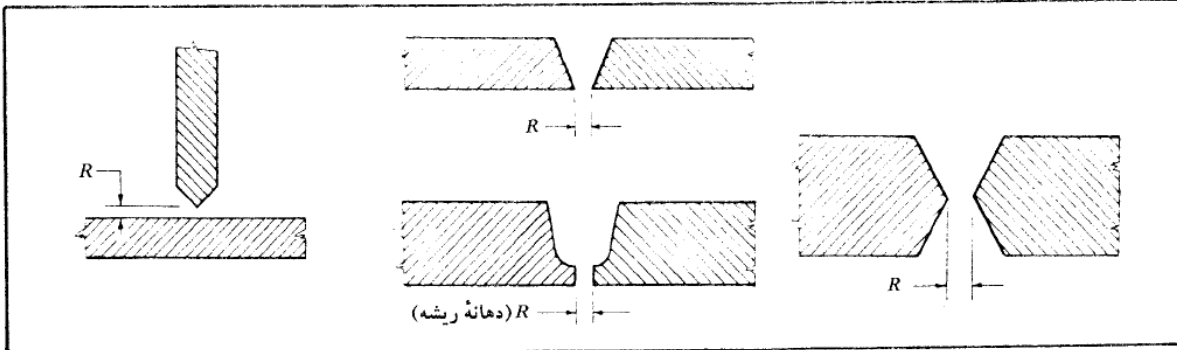

شکل ۴-۵ - دهانه یا بازشدگی ریشه.

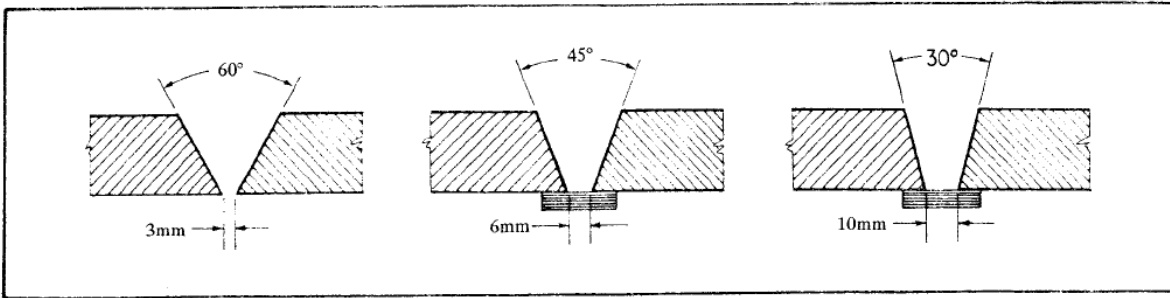


شکل ۴-۶ - تسمه پشت بند.

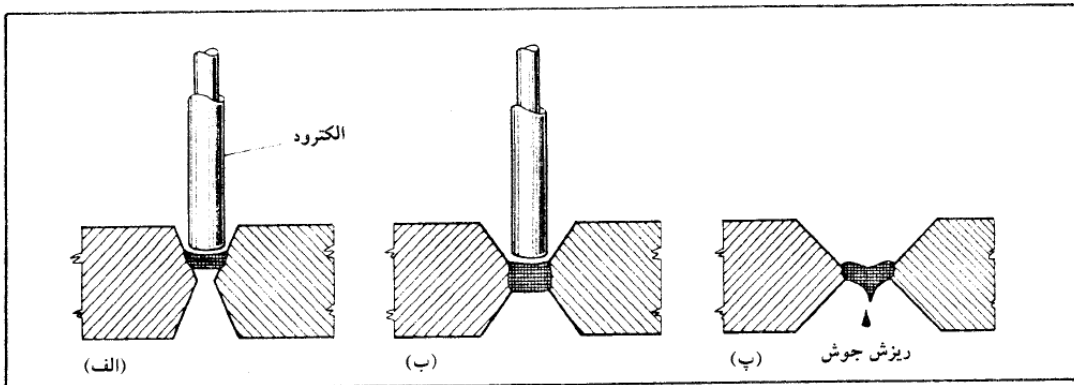

شکل ۴-۷

سوراخ های دسترسی برای جوشکاری و برش بال های تیر برای اتصال

LRFD و ASD

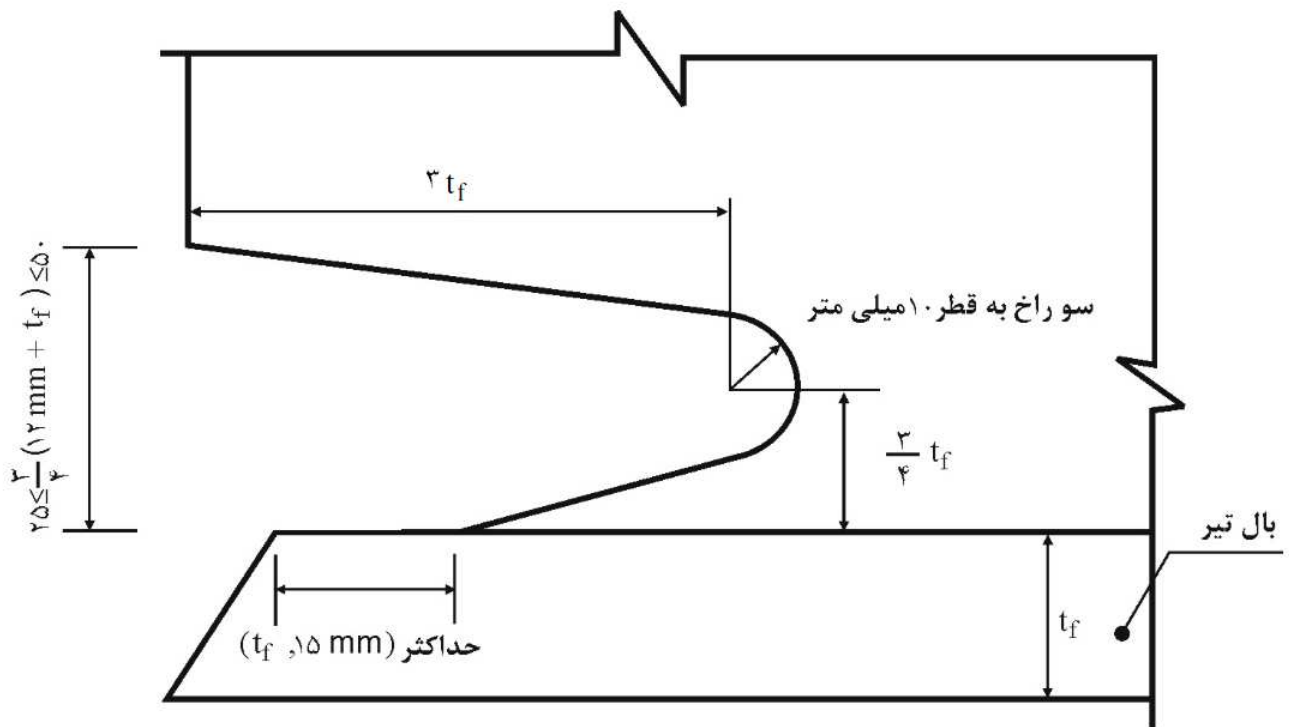

مشخصات هندسی سوراخ دسترسی برای جوش شیاری بال تحتانی

در نیمرخ های سنگین و مقاطع مرکبی که از مصالح به ضخامت بیش از ۴۰ میلی متر ساخته می شوند، لبه های برش داده تیر یا سوراخ های دسترسی که توسط شعله بریده شده باشند را باید با سنگ زدن به صورت فلز صاف و براق درآورد. اگر قسمت های منحنی بریده شده در تیر یا سوراخ (به شرح بالا)، توسط عمل مته کردن و یا برقو زدن شکل گرفته باشد، به سنگ زدن و صاف کردن احتیاجی ندارد.

جوش پست

سنگ زدن ریشه جوش و انجام یک پاس جوش است.

آزمایشات مخرب در مورد جوش

نوع جوش	نام آزمایش	هدف
جوش شیاری	کشش مقطع کاهش یافته	تعیین مقاومت کششی جوش و ارزیابی دستورالعمل جوشکاری
	خمش هدایت شده	آشکار سازی عدم سلامت جوش، عدم نفوذ و امتزاج فلز جوش و ارزیابی دستورالعمل جوشکاری و صلاحیت جوشکاران
	شکست نمونه زخم دار	تعیین سلامت جوش
	کشش، روی نمونه تمام مصالح	تعیین نمودار تنش - کرنش مصالح جوش شده
جوش گوشه	کشش مستقیم برای برش طولی و برشی عرضی	تعیین مقاومت برشی جوش و ارزیابی نحوه اجرای جوشکاری
	خمش هدایت شده	تعیین سلامت فلز جوش
	شکست نمونه کنج	تعیین سلامت جوش
	حک	تعیین میزان نفوذ فلز جوش و همچنین سلامت جوش
	ضربه	تعیین مقاومت ضربه ای جوش و فلز پایه در یک سازه جوش شده
	شکست نمونه زخم دار	تعیین طاقت فلز جوش یا فلز پایه
	خستگی	تعیین مقاومت جوش در برابر تنش های تکراری و مقایسه آن با مقاومت خستگی فلز پایه.

نکته: آزمایش ارزیابی استحکام اتصال جوش آزمایش کشش می باشد.

مهندس آرش نقیبی
جوش

برای دانلود جزوات برتر کارشناسی ارشد
جزوات مخصوص آزمون نظام مهندسی
سوالات با پاسخ تشریحی آزمون های ارشد از سال ۷۲ تا ۹۳
دانلود آموزشها و فایل مقاطع آماده ETABS2013 و.....

به وبلاگ من سرزنید:

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM