

بنام خدا

مبحث اول

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III


کلیات ماشین سنکرون






معرفی ژنراتور و موتور سنکرون

قسمتهای تشکیل دهنده

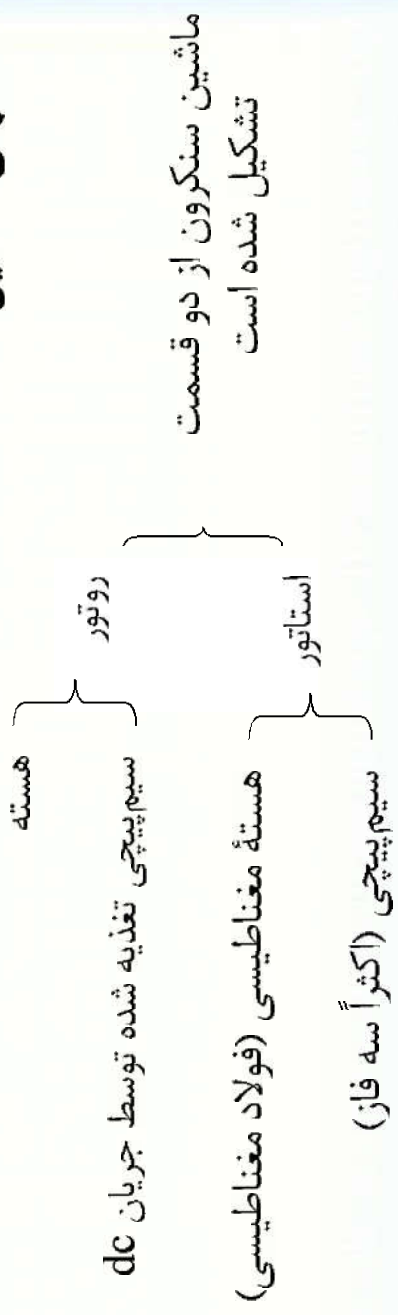

ماشین سنکرون از دو قسمت تشکیل شده است

ماشینهای سنکرون با توجه به شکل روتورشان به دو گروه تقسیم می شوند ماشینهای قطب صاف و ماشینهای قطب برجسته

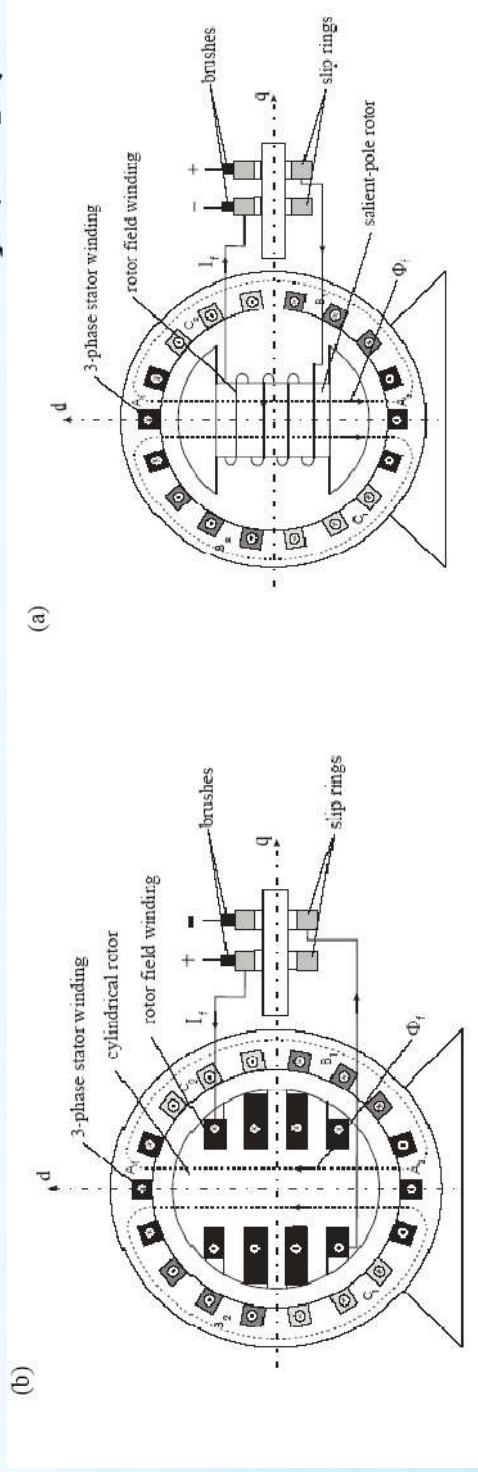


(a)

(b)

اصول کار ژنراتور و موتور سنکرون

اصول کار ژنراتور سنکرون

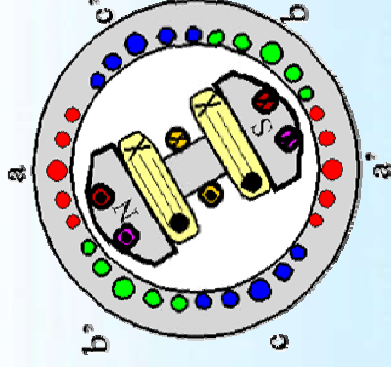



ژنراتور های سنکرون سه فاز
موتور های سنکرون سه فاز

ماترین های سنکرون سه فاز

ژنراتور های سنکرون :

امروزه ژنراتور های سنکرون سه فاز به عنوان ستون فقرات شبکه های برق در جهان می باشند

موتور های سنکرون :

معمولا برای سرعت های ثابت (با استفاده از کنترل دور برای سرعت های متفاوت)



رتور که متشکل از هسته و سیم بندی است. این سیم پیچی از طریق حلقه های لغزان به یک منبع dc متصل است.

پس ماشین سنکرون برای کار کردن، همواره به یک منبع تغذیه dc نیاز دارد.

روتور ماشین سنکرون دو نوع است :

- ۱- سیلندری یا استوانه ای که روتور همانند استوانه ای است که سیم پیچی روی آن قرآز گرفته و فاصله هوایی یکنواخت دارد. معمولاً در کاربردهای سرعت بالا بکار میرود.
- ۲- قطب برجسته که فاصله هوایی غیر یکنواخت دارد و معمولاً در کاربردهای سرعت پایین بکار میرود.

بنام خدا

مبحث دوم


ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ





بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (تمام مباحث مربوط به ماشین قطب صاف است)

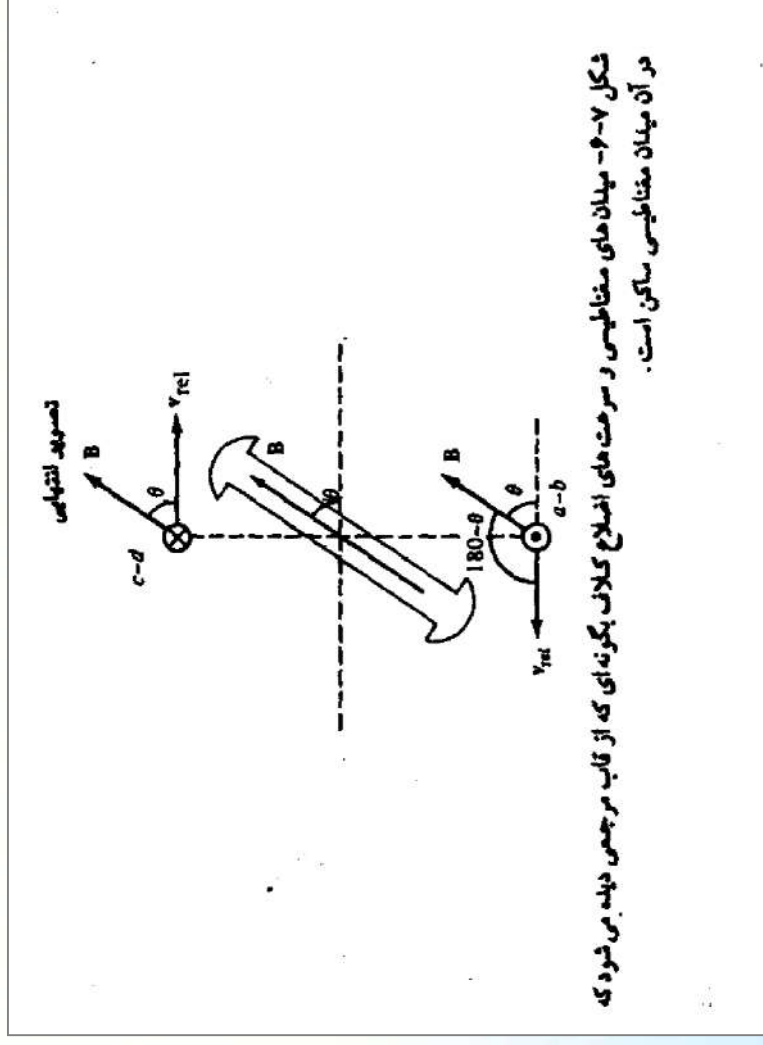

- ۱- توزیع میدان به شکل سینوسی
 - ۲- خطوط شار به صورت شعاعی از روتور به استاتور وارد می شود.
- فرض می کنیم



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

$$\mathbf{e}_{\text{ind}} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathbf{l} \quad \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{e}_{\text{aa}'} = vB \sin \theta \\ \mathbf{e}_{\text{bb}'} = vB \sin(\pi - \theta) = vB \sin \theta \end{array} \right.$$

$$\mathbf{e}_{\text{ind}} = \mathbf{e}_{\text{aa}'} + \mathbf{e}_{\text{bb}'} = 2vB \sin \theta$$

$$v = r\omega$$

$$\theta = \omega t$$

$$\mathbf{e}_{\text{ind}} = 2r\omega B \sin \theta$$

$$\frac{2r\mathbf{l} = A}{A \times B = \varphi} \rightarrow \mathbf{e}_{\text{ind}} = \varphi \omega \sin \omega t$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

در سیستم سه فاز و برای کلافهای N دوره خواهیم داشت

$$E_a = N\phi\omega\sin\theta$$

$$E_b = N\phi\omega\sin\left(\theta - 2\frac{\pi}{3}\right)$$


$$E_c = N\phi\omega\sin\left(\theta + 2\frac{\pi}{3}\right)$$




بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

- ← هارمونیکیهای مزاحم و راه های کاهش آنها
 - ← سیم پیچ با گام کسری
- گام کامل

گام کسری

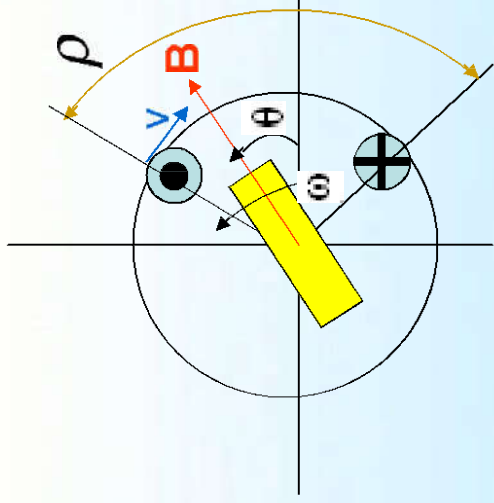

$$e_{ind} = 2vBl\sin(\omega t) \times \sin(\rho/2)$$

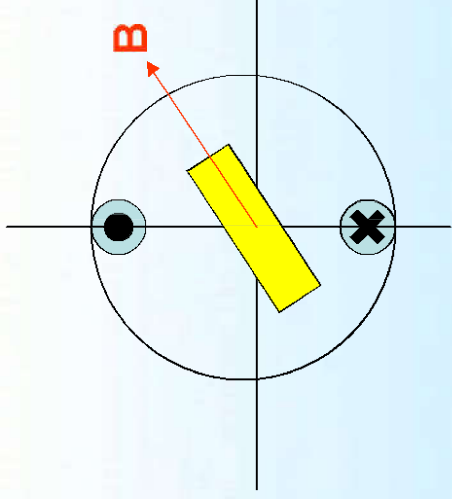

$$e_{ind} = 2vBl\sin(\omega t)$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

$$E_a = BV \sin(B, \vec{V}) \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E_a = -BV \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2} + \frac{\rho}{2}\right) \\ E_{a'} = BV \left(\pi - \theta - \frac{\pi}{2} + \frac{\rho}{2}\right) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_a = -BV \left[\cos\theta \cos \frac{\rho}{2} - \sin\theta \sin \frac{\rho}{2} \right] \\ E_{a'} = BV \left[\cos\theta \cos \frac{\rho}{2} + \sin\theta \sin \frac{\rho}{2} \right] \end{array} \right.$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

$$E_{rms} = K_p 4.44 N \phi f$$

$$K_p = \sin \frac{\rho}{2}$$

ضریب گام کوتاه

این ضریب برای مولفه اصلی است برای هارمونیهای

مراتب بالاتر مثلاً از مرتبه V :

$$K_p = \sin \frac{V\rho}{2}$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

مثال:
یک ژنراتور سنکرون دو قطب دارای استاتوری با نسبت گام سیم پیچی $\frac{5}{6}$ می باشد.
ضریب گام برای هارمونیهای موجود در ماشین را بدست آورید.

$$\frac{5}{6} \Rightarrow \rho = \frac{5\pi}{6} = 150^\circ$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

ضریب گام را به ترتیب برای هارمونیهای ۱، ۳ و ۷ و ۹ بدست می آوریم .
توجه دارید که هارمونیهای مزاحم ماشین سنکرون هارمونیهای ۵ و ۷ هستند

$$K_{p1} = \sin \frac{150}{2} = 0.966$$

$$K_{p3} = \sin \frac{3 \times 150}{2} = -0.707$$


$$K_{p5} = \sin \frac{5 \times 150}{2} = 0.259$$

$$K_{p7} = \sin \frac{7 \times 150}{2} = -0.259$$


$$K_{p9} = \sin \frac{9 \times 150}{2} = -0.707$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

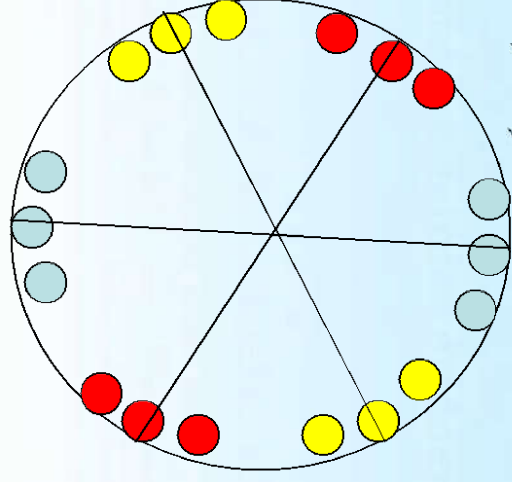

$$e_{ind} = 2vB\sin(\omega t) \times \left\{ \frac{\sin(n\gamma/2)}{n\sin(\gamma/2)} \right\}$$

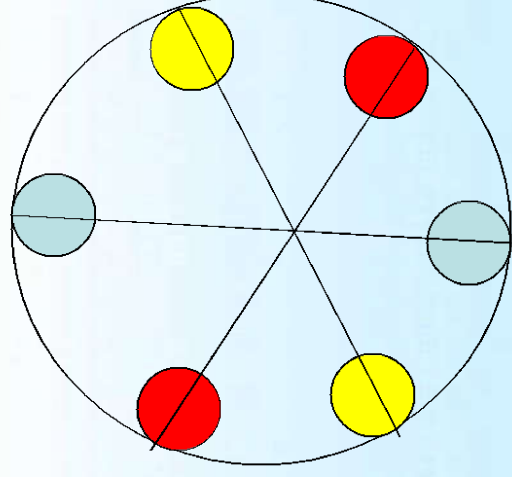



$$e_{ind} = 2vB\sin(\omega t)$$



بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)


$$e_{\text{ind}} = 2vB\sin(\omega t) \times K_d$$

$$K_d = \left(\frac{\sin(n\gamma/2)}{n\sin(\gamma/2)} \right) \Rightarrow K_d = \left(\frac{\sin(n\gamma v/2)}{n\sin(\gamma v/2)} \right)$$

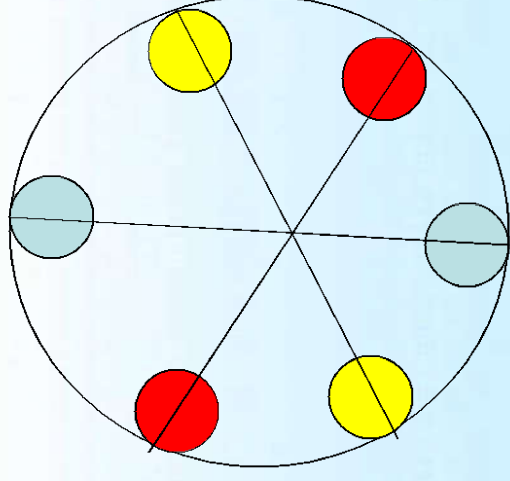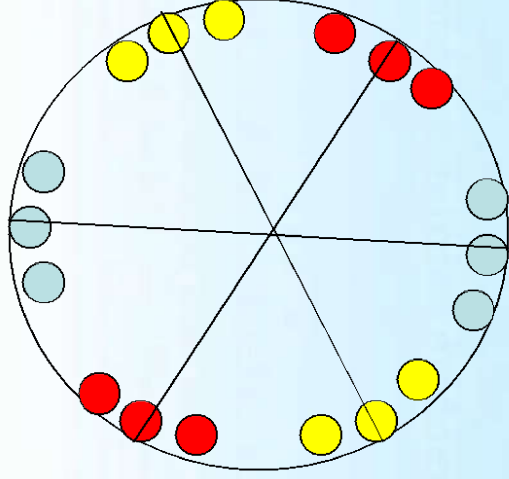

بررسی تئوریک پدیده القای ولتاژ در یک هادی (ادامه)

سیم پیچهای دو طبقه
برای استفاده بهینه از فضای داخلی استاتور
از شیارهای دو طبقه استفاده میشود.
در شکل مقابل استاتور یک ماشین سنکرون
با شیار دو طبقه دیده میشود

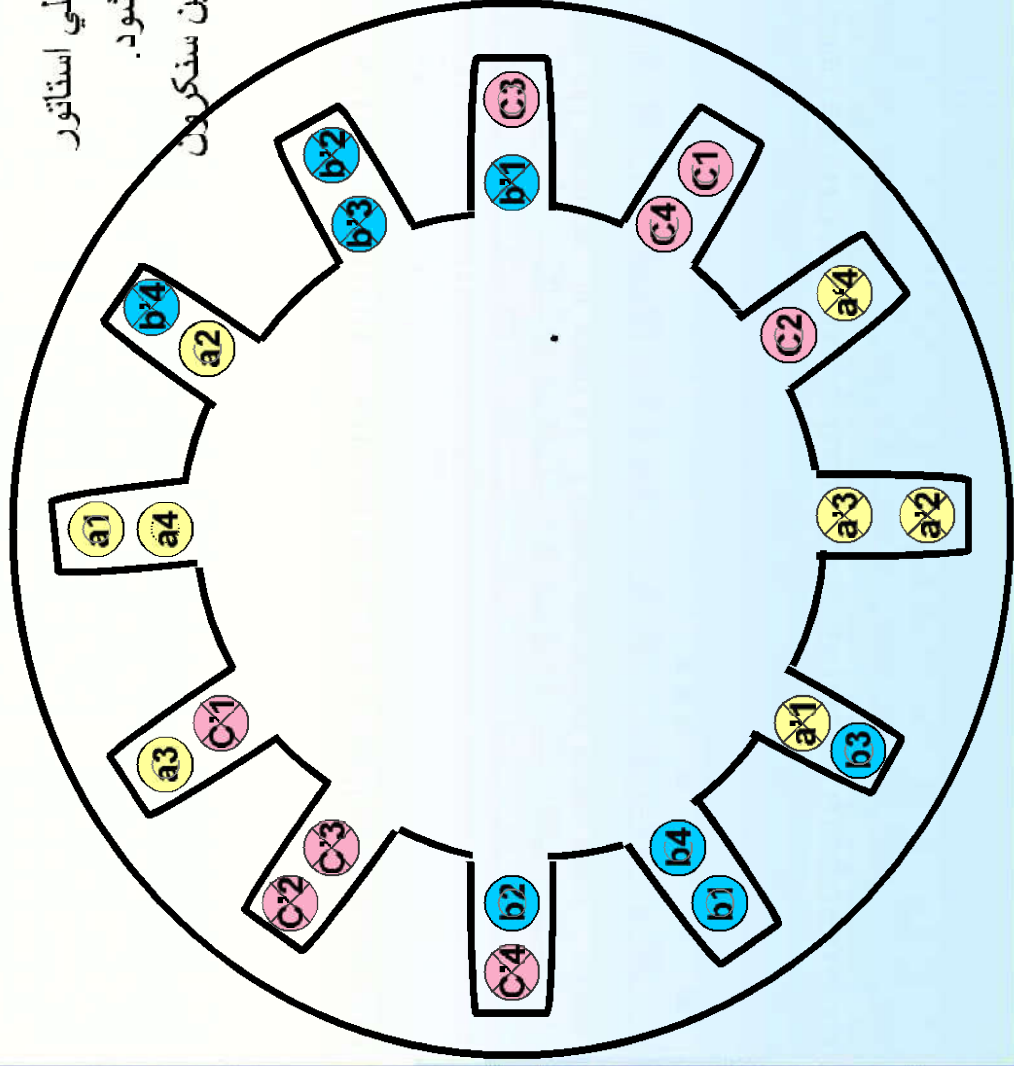

بنام خدا

مبحث سوم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

مدار معادل ماشین سنکرون





مدار معادل ماشین سنکرون

برای پیش بینی رفتار ماشین سنکرون مدار به معادل آن نیاز داریم.
اثراتی که در مدار معادل باید در نظر گرفته شود، عبارتند از ::

- ۱- ولتاژ القایی بی باری
- ۲- اثر عکس العمل آرمیچر
- ۳- مقاومت آرمیچر
- ۴- اثر شارهای پراکنده

$$\left. \begin{aligned} E_{rms} &= K_W 4.44 N f \varphi \\ K_W &= K_P K_d \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_{rms} = K \varphi \omega$$



مدار معادل ماشين سنكرون

۱- ولتاژ القای بی باری

ولتاژ اقایي در استاتور را با یک منبع ولتاژ مدل میکنند.

۲- اثر عکس العمل آرمیچر

وقتي که روتور ژنراتور سنكرون مي چرخد در سيم پيچهاي استاتور آن ولتاژ EA القاء مي شود. اگر باري به پايانه هاي ژنراتور متصل باشد، جرياني از آن مي گذرد. اما اين جريانهاي سه فاز در ماشين ميدان مغناطيسي خودشان را توليد مي کنند. اين ميدان مغناطيسي استاتور شکل ميدان مغناطيسي اصلي روتور را تغيير داده و در نتيجه ولتاژ فاز را نيز تغيير مي دهد. اين اثر را عکس العمل آرمیچر مي نامند و آنرا با یک المان سلفي مدل میکنند..



مدار معادل ماشین سنکرون

۳- مقاومت آرمیچر

مقاومت آرمیچر (افت اهمی حاصل از مقاومت سیم پیچی استاتور) سیم پیچهای استاتور دارای مقاومت اهمی هستند که باعث افت ولتاژ و افزایش تلفات میگردد که این اثر با المان اهمی در مدار در نظر گرفته میشود.

۴- اثر شارهای پراکنده


شار پراکنده شاربی است که فقط یکی از سیم پیچها را در بر میگیرد. مثلاً شار پراکنده استاتور شاربی است که فقط استاتور را حلقه میکند و روتور را در بر نمیگیرد. «عموماً آنرا یا یک سلف که مبین افت ولتاژ است مدل میکنند.



مدار معادل ماشین سنکرون

عواملی که در تعیین مدار معادل در نظر می گیریم :

- ۱- ولتاژ القایی بی باری
- ۲- اثر عکس العمل آرمیچر
- ۳- مقاومت آرمیچر
- ۴- اثر شارهای پراکنده

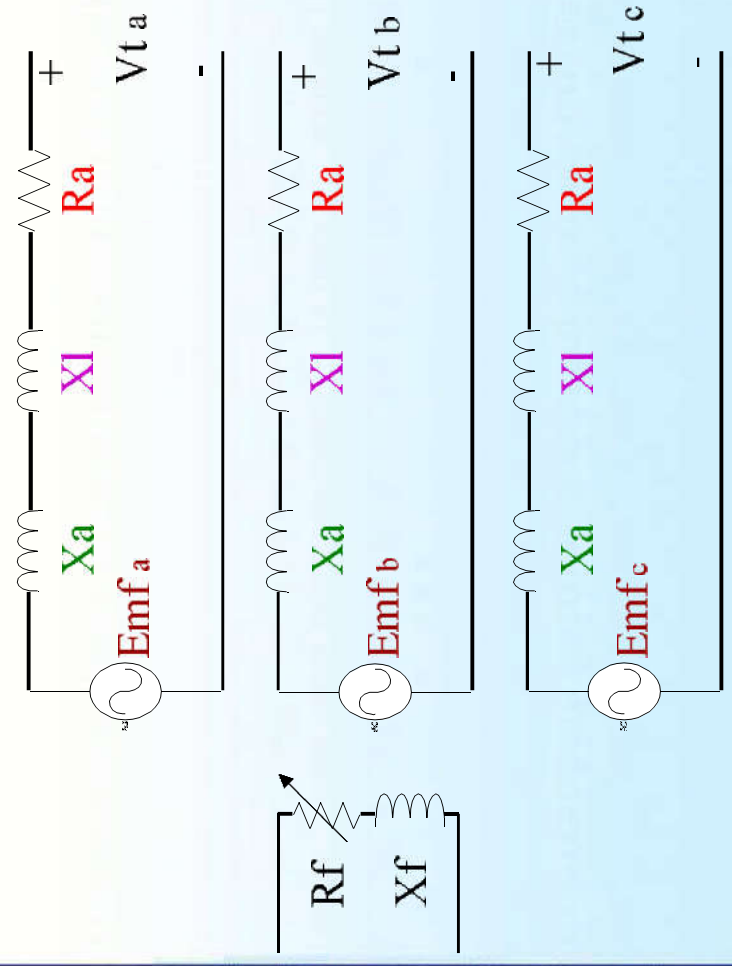



چگونگی محاسبه پارامترهای مدل ماشین سنکرون (آزمایشهای ماشین سنکرون)

این پارامترها عبارتند از :

۱- R_a مقاومت اهمی استاتور

۲- X_s راکتانس سنکرون (شامل راکتانس ناشی از عکس العمل آرمیچر)

↪ مقاومت اهمی استاتور با استفاده از یک اهم متر و با در نظر گرفتن اثر پوستی و حرارت


بدست می آید . (برای در نظر گرفتن اثر پوستی $R_{ac} = K R_{dc}$)

↪ راکتانس سنکرون با استفاده از آزمایشهای مدار باز و اتصال کوتاه محاسبه می شود .



چگونگی محاسبه پارامترهای مدل ماشین سنکرون (آزمایشهای ماشین سنکرون)

آزمایش مدار باز

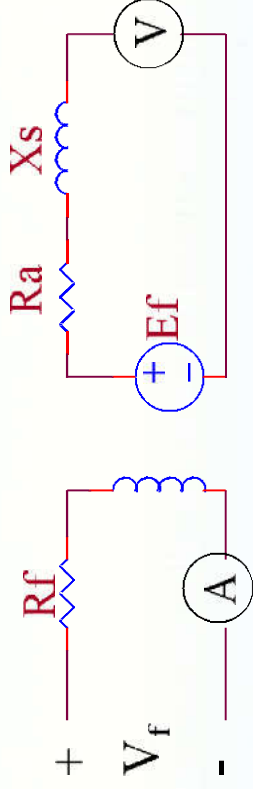


- رتور در سرعت نامی می گردد
- جریان تحریک ابتدای از صفر افزایش میابد.
- ولتاژ ترمینالها که باز هستند، اندازه گیری و ثبت میشوند.



چگونگی محاسبه پارامترهای مدل ماشین سنکرون (آزمایشهای ماشین سنکرون)


مشخصه مدار باز

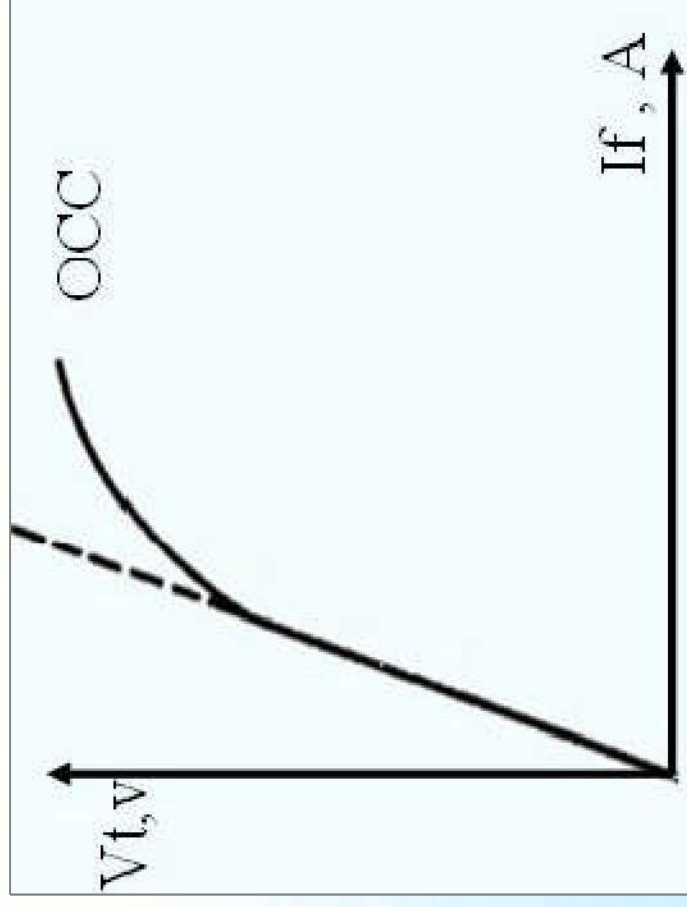



چگونگی محاسبه پارامترهای مدل ماشین سنکرون (آزمایشهای ماشین سنکرون)

آزمایش اتصال کوتاه

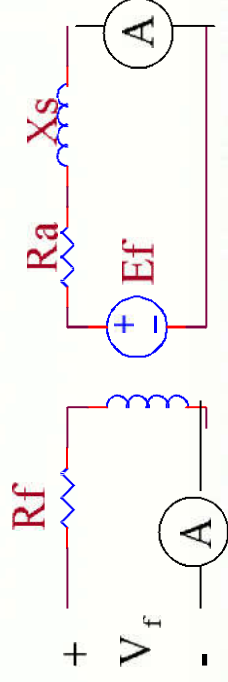


- رتور در سرعت نامی می گردد
- جریان تحریک ابتدای از صفر افزایش میابد.
- جریان ترمینال که اتصال کوتاه شده است، اندازه گیری و ثبت میشوند.



چگونگی محاسبه پارامترهای مدل ماشین سنکرون (آزمایشهای ماشین سنکرون)

مشخصه اتصال کوتاه

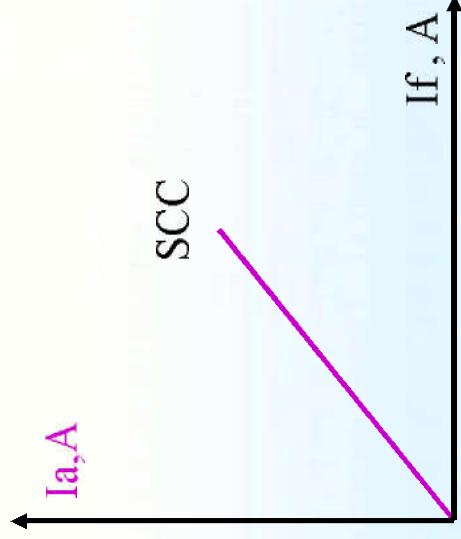

$$Z_s = V / I \quad \text{و} \quad Z_s = R_a + j(X_a + X_l)$$

بنام خدا

مبحث چهارم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

دیاگرام برداری ماشین سنکرون





دیاگرام برداری ماشین سنکرون (و بررسی اثر بارگذاری ماشین در کیفیت این بردارها)

میدانهای موجود در فضای داخلی ماشین :

- ۱ میدان ناشی از شار روتور
- ۲ میدان ناشی از شار استاتور (عکس العمل آرمیچر)

میدان استاتور خود به دو فاکتور وابسته است :


- ۱ دامنه جریان استاتور (آرمیچر)
- ۲ زاویه بار ($\cos\phi$)

در شکل‌های صفحات بعد این موضوع برای حالت‌های مختلف نشان داده شده است



دیگرام برداری ماشین سنکرون (و بررسی اثر بارگذاری ماشین در کیفیت این بردارها)


اثر دگرگون کنندگی عکس العمل آرمیچر در حالتی که ضریب قدرت بار یک است

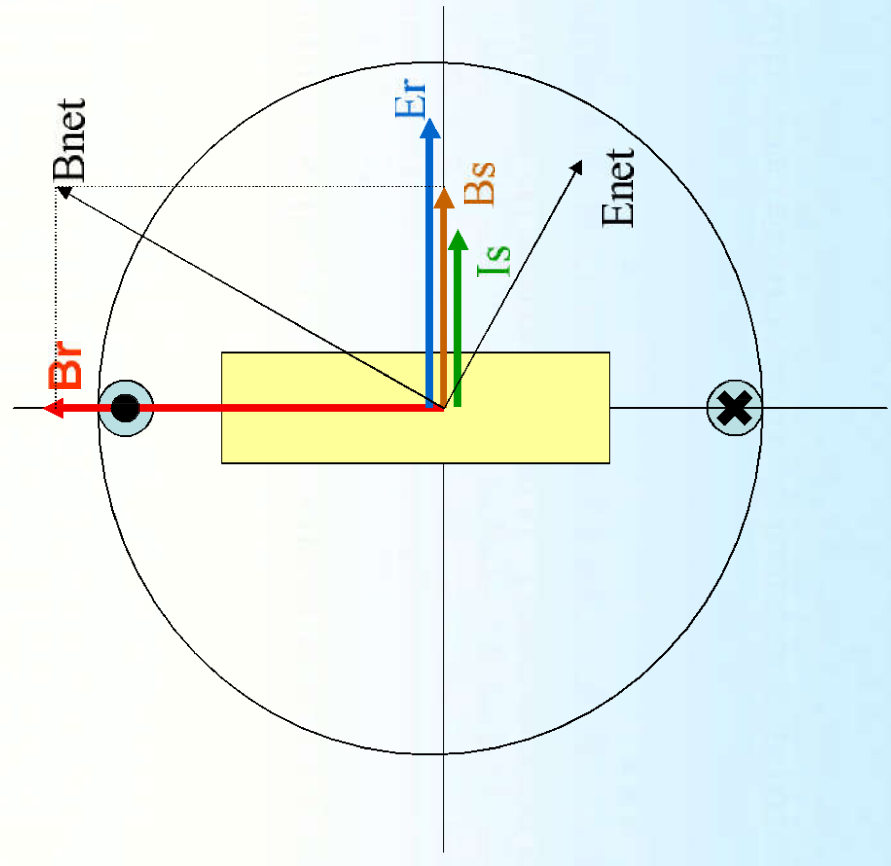



دیاگرام برداری ماشین سنکرون (و بررسی اثر بارگذاری ماشین در کیفیت این بردارها)


اثر تقویت کنندگی عکس العمل آرمیچر در حالتی که ضریب قدرت بار صفر پیش فاز است

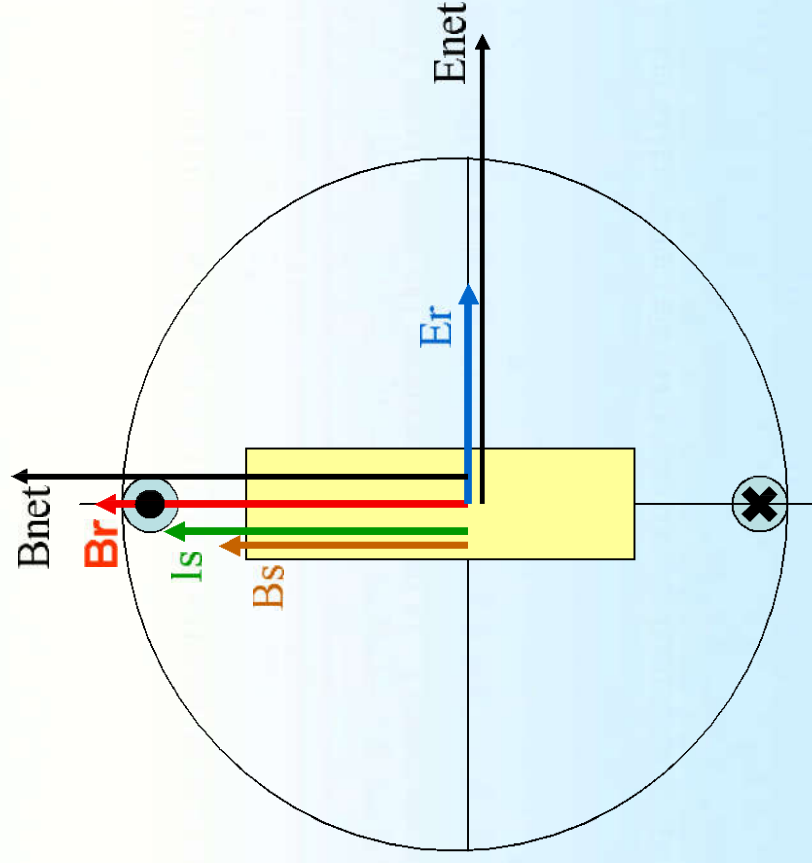




دیاگرام برداری ماشین سنکرون (و بررسی اثر بارگذاری ماشین در کیفیت این بردارها)

اثر تضعیف کنندگی عکس العمل آرمیچر در حالتی که ضریب قدرت بار صفر پس فاز است

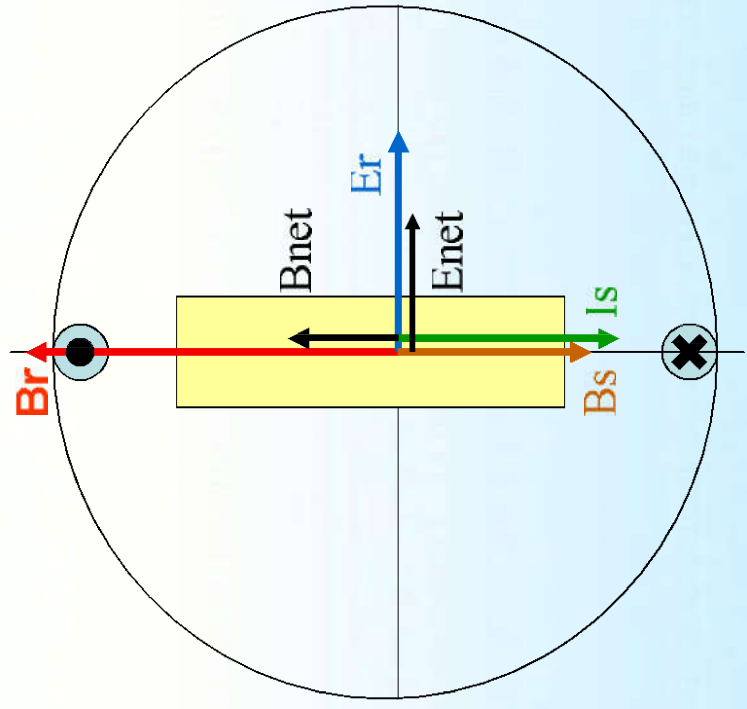



نمودار برداری ولتاژ و جریان (برای ژنراتور قطب صاف و تحت بار همفاز)

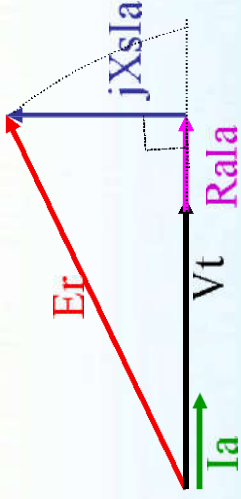


$$\cos(\phi) = 1$$



نمودار برداری ولتاژ و جریان (برای ژنراتور قطب صاف و تحت بار پسفاز)


$$\cos(\varphi) = 0 \quad \text{lag}$$

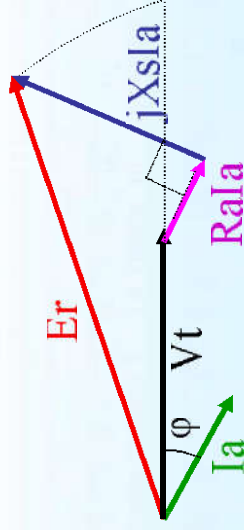



نمودار برداری ولتاژ و جریان (برای ژنراتور قطب صاف و تحت بار پیشفاز)

$$\cos(\varphi) = 0 \quad \text{lead}$$

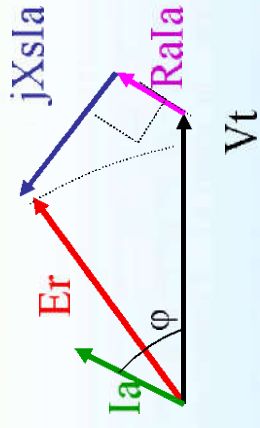

بنام خدا

مبحث پنجم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

رگولاسیون ولتاژ






رگولاسیون ولتاژ

در قسمت قبل دیدیم که بسته به اینکه جریان بار پیشفاز یا پسفاز باشد ولتاژ ترمینال ژنراتور می تواند کوچکتر ، مساوی یا بزرگتر از ولتاژ القائی باشد . رگولاسیون یا تنظیم ولتاژ، شاخصی برای سنجش تغییرات ولتاژ ترمینال از بی باری تا بار کامل میباشد که رابطه آن به شکل زیر است :

$$R\% = \frac{E_0 - V_{FL}}{V_{FL}}$$

توجه شود که در رابطه فوق اندازه ولتاژ در نظر گرفته میشود.

رگولاسیون ولتاژ

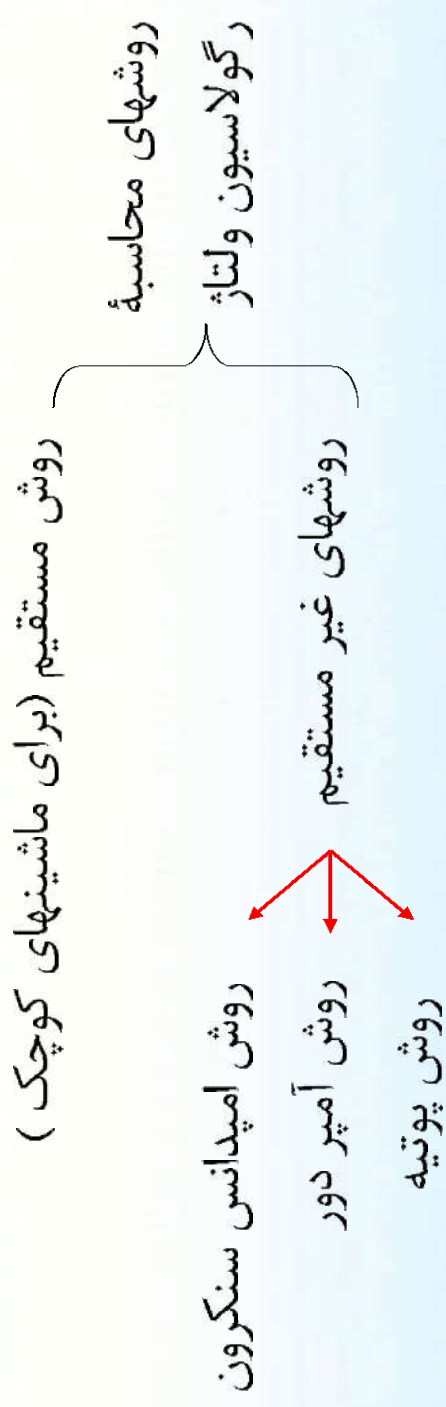




روش امپدانس سنکرون

با داشتن مقادیر راکتانس سنکرون و مقاومت اهمی میتوان مقدار رگولاسیون را برای بارهای مختلف محاسبه کرد بعنوان مثال برای یک بار پس فاز:

$$R\% = \frac{E_0 - V_{FL}}{V_{FL}}$$

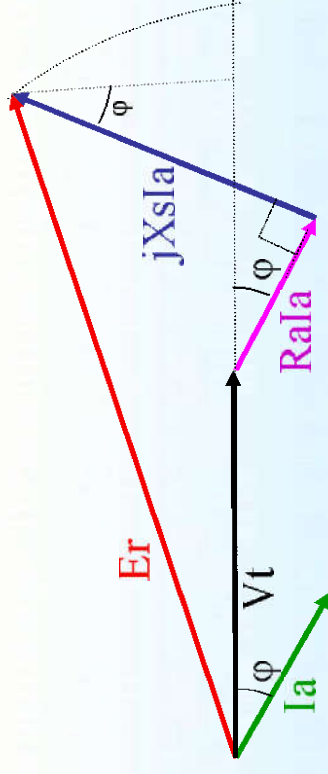


$$E_0 = \sqrt{(V + R I_a \cos\varphi + X_s I_a \sin\varphi)^2 + (-R I_a \sin\varphi + X_s I_a \cos\varphi)^2}$$



روش امپدانس سنکرون

برای یک بار پیشفاز داریم :

$$R\% = \frac{E_0 - V_{FL}}{V_{FL}}$$

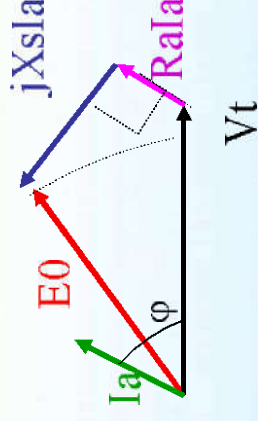


$$E_0 = \sqrt{(V + R I_a \cos\phi - X_s I_a \sin\phi)^2 + (R I_a \sin\phi + X_s I_a \cos\phi)^2}$$



روش امپدانس سنکرون

معمولا در محاسبه رگولاسیون، از مقاومت اهمی بدلیل کوچکی آن، صرفنظر می شود

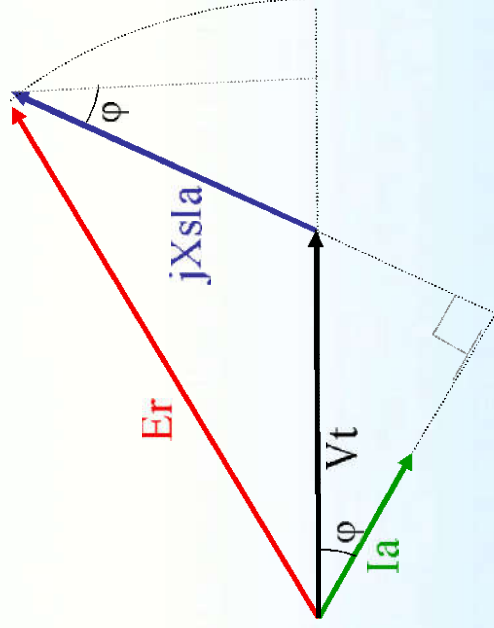

$$E_o = \sqrt{(V + X_s I_a \sin\phi)^2 + (X_s I_a \cos\phi)^2}$$



روش آمپردور

در روش امپدانس سنکرون ماهیت عکس العمل آرمیچر و شار پراکندگی بصورت افت ولتاژ در نظر گرفته میشود.

در روش آمپردور ماهیت عکس العمل آرمیچر و شار پراکندگی بصورت میدانی در نظر گرفته میشود.

فرض کنیم ماشین در بار کامل بوده و ولتاژ نامی را به ما می دهد . جریان تحریک در این حالت I_f شامل مولفه های زیر است . (مولفه ای که I_{fe} را تولید می کند و مولفه ای که اثر عکس العمل آرمیچر را خنثی می کند یا I_{fs})



روش آمپردور

روش بدست آوردن هر یک از این مولفه ها بصورت زیر است:

↓
از منحنی مدار باز جریان تحریکی را بدست می آوریم که ولتاژ بی باری ناشی از آن با ولتاژ نامی برابر باشد. این جریان همان I_{fE} است.


↓
از منحنی اتصال کوتاه جریان تحریکی را بدست می آوریم که جریان اتصال کوتاه ناشی از آن برابر جریان نامی باشد. این جریان همان I_{fXs} است.
این دو جریان را با توجه به نوع بار ترکیب کرده، I_f و با استفاده از منحنی بی باری، E_o را بدست می آوریم.



روش آمپردور

در نهایت با استفاده از این رابطه رگولاسیون محاسبه می شود .

$$R\% = \frac{E_0 - V_{FL}}{V_{FL}}$$

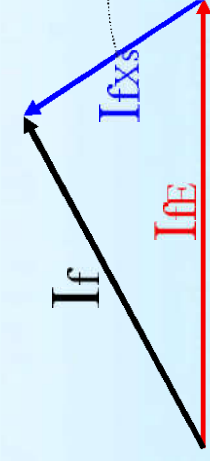



تمرین

نتایج زیر از آزمایش بر روی یک ژنراتور ۶۶۰۰ ولت بدست آمده است .

$$I_f(A): 16 \quad 25 \quad 37.5 \quad 50 \quad 70$$

$$E(V): 3100 \quad 4900 \quad 6600 \quad 7500 \quad 8300$$


یک جریان تحریک ۲۰ آمپری جهت به گردش در آوردن جریان بار کامل در اتصال کوتاه مورد نیاز می باشد. از طریق روش آمپر دور و روش امیدانس سنکرون رگولاسیون بار کامل را در ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز حساب کنید. از مقاومت سیم پیچی آرمیچر صرفنظر کنید .



تمرین

روش آمپر دور

پاسخ:

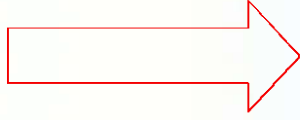

$$I_f = I_{f1} + I_{f2}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{تولید کننده ولتاژ} \\ \text{نامی در بار کامل} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} \text{تولید کننده ولتاژ} \\ \text{نامی در بی باری} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{l} \text{جریان غلبه کننده بر} \\ \text{عکس العمل آرمیچر} \end{array} \right]$$


از جدول:

$$I_{f1} = 37.5 \quad I_{f2} = 20$$



ادامه پاسخ تمرین

با ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز، زاویه قدرت -۳۷ می باشد در نتیجه:

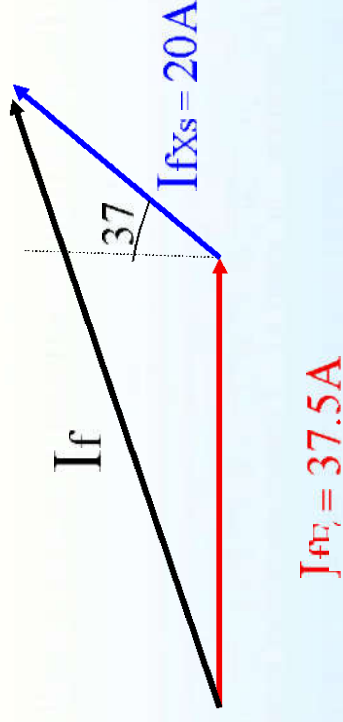

$$I_{fT} = \sqrt{(37.5 + 20 \times 0.6)^2 + (20 + 0.8)^2} = 52$$



ادامه پاسخ تمرین

از روی منحنی بی باری برای $I_f = 56 A$ ولتاژ بی باری برابر 7600 بدست می آید:

$$I_{fT} \xrightarrow{O.C.C} E$$

$$52 \xrightarrow{O.C.C} 7600$$

$$R\% = \frac{7600 - 6600}{6600} \times 100 = 15\%$$



پاسخ تمرین بروش امیدانس سنکرون :

$$X_s = \frac{E_{oc}}{I_{sc}} \quad I_f = cte$$

• مقدار جریان اتصال کوتاه بازای جریان تحریک بی باری را حساب میکنیم:

$$I_f \rightarrow I_{sc}$$

$$20 \rightarrow 1$$


$$37.5 \rightarrow ? \Rightarrow 1.88$$



پاسخ تمرین بروش امیدانس سنکرون :

• مقدار امیدانس سنکرون را حساب میکنیم:

$$x_s = \frac{E_{oc}}{I_{sc}} \Big|_{I_f=37.5} = \frac{1}{1.88} = 0.53$$

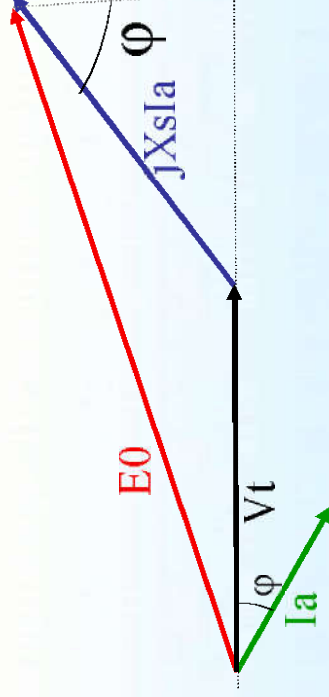

$$E_o = \sqrt{(V + X_s I_a \sin\phi)^2 + (X_s I_a \cos\phi)^2} = 1.387$$



پاسخ تمرین بروش امیدانس سنکرون :

• مقدار تنظیم و لتاژ را حساب میکنیم:

$$R\% = \frac{E_0 - V_{FL}}{V_{FL}} = \frac{1.387 - 1}{1} = 38.7\%$$





روش پوتیه

ملزومات این روش

← منحنی مشخصه بی باری (OCC)

← منحنی مشخصه ضریب قدرت صفر (zpf)

روش بدست آوردن منحنی مشخصه ضریب قدرت صفر

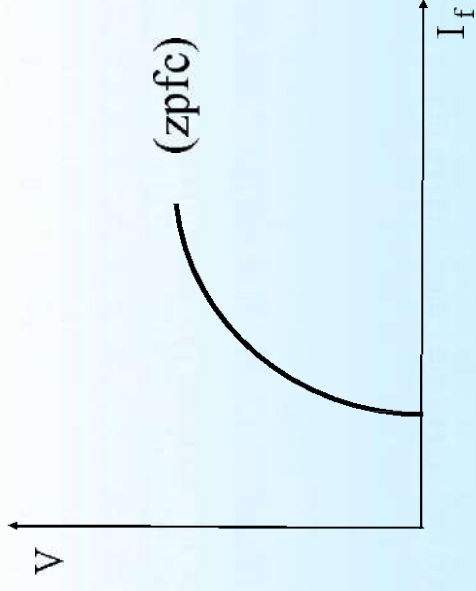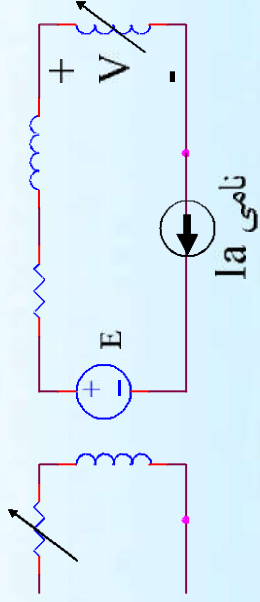


در مقادیر مختلف راکتانس بار ، جریان تحریک را آنگونه تنظیم می کنیم که جریان نامی از آرمیچر اخذ شود .



مراحل بدست آوردن رگولاسیون ولتاژ با استفاده از روش پوتیه

- ۱- رسم و بدست آوردن مثلث پوتیه
- ۲- تعیین میزان افت ولتاژ ناشی از راکتانس پراکندگی (MH)
- ۳- تعیین میزان جریان عکس العمل آرمیچر با استفاده از مثلث پوتیه
- ۴- محاسبه نیرو محرکه بیرونی (جمع برداری نیرو محرکه القایی و افت ولتاژ عکس العمل آرمیچر)

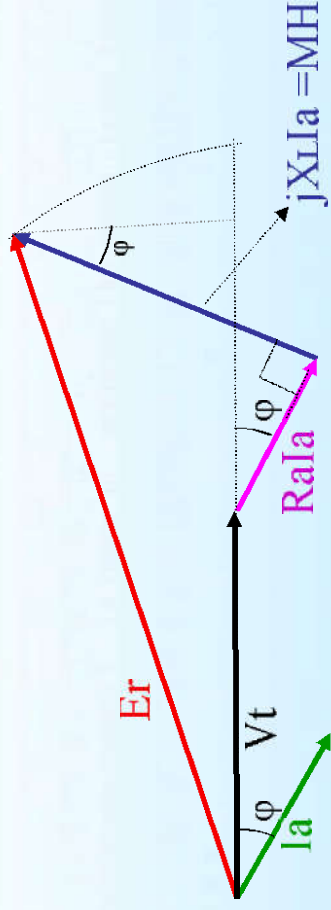

$$|E| = \sqrt{(V + R_a I_a \cos\phi + X_L I_a \sin\phi)^2 + (X_S I_a \cos\phi - R_a I_a \sin\phi)^2}$$

نیرو محرکه بیرونی



مراحل بدست آوردن رگولاسیون ولتاژ با استفاده از روش پوتیه (ادامه)

- ۵- تعیین جریان تحریک لازم برای ایجاد نیرو محرکه بیرونی (IFE) با استفاده از (OCC)
- ۶- جمع برداری جریان تحریک بدست آمده در ۵ با جریان تحریک بدست آمده در ۳ (این کار به همان صورتی که در روش آمپر دور انجام شد صورت می گیرد)
- ۷- تعیین نیرو محرکه داخلی از روی منحنی بی باری با استفاده از جریان تحریک بدست آمده در ۶
- ۸- محاسبه رگولاسیون با استفاده از رابطه زیر

$$R\% = \frac{|E| - |V_t|}{|V_t|} \cdot 100$$



مثال


یک ژنراتور سنکرون سه فاز 11KV ، 1000KVA ، متصل شده به صورت ستاره دارای مقاومت 2^{Ω} در فاز می باشد مشخصه های بی باری و ضریب قدرت صفر این ژنراتور به شرح زیر است.

If(A) :	40	50	110	140	180
E(V):	5800	7000	12500	13750	15000
VZPFC(V):	0	1500	8500	10500	12500

تنظیم ولتاژ در جریان بار کامل تحت ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز را از روش پوتیه بدست آورید .



پاسخ

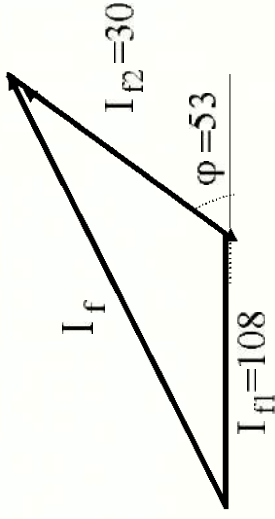

$$I_f = 128.3A \quad E = 7700V$$

$$\text{Reg}\% = \frac{7700 - 6350}{6350} \cdot 100 = 21\%$$

بنام خدا

مبحث ششم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

سیستمهای تحریک




انواع سیستمهای تحریرک

- ❖ سیستمهای دینامیک
- ❖ سیستمهای استاتیک
- ❖ سیستمهای پیلوت اکسایتر




Dynamic EXC

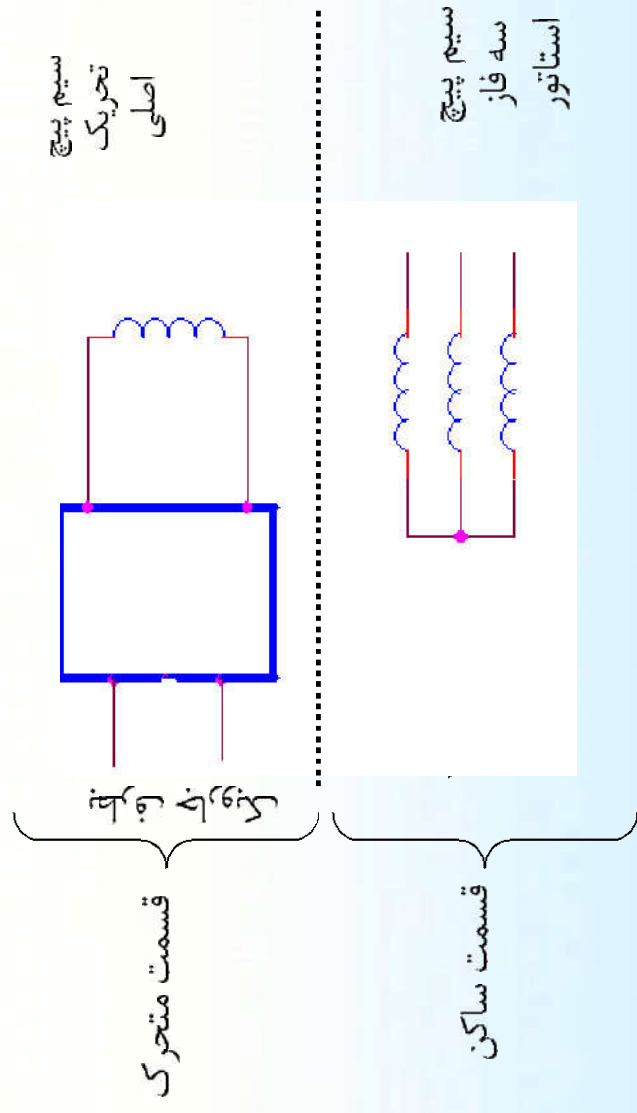




Brushless EXC

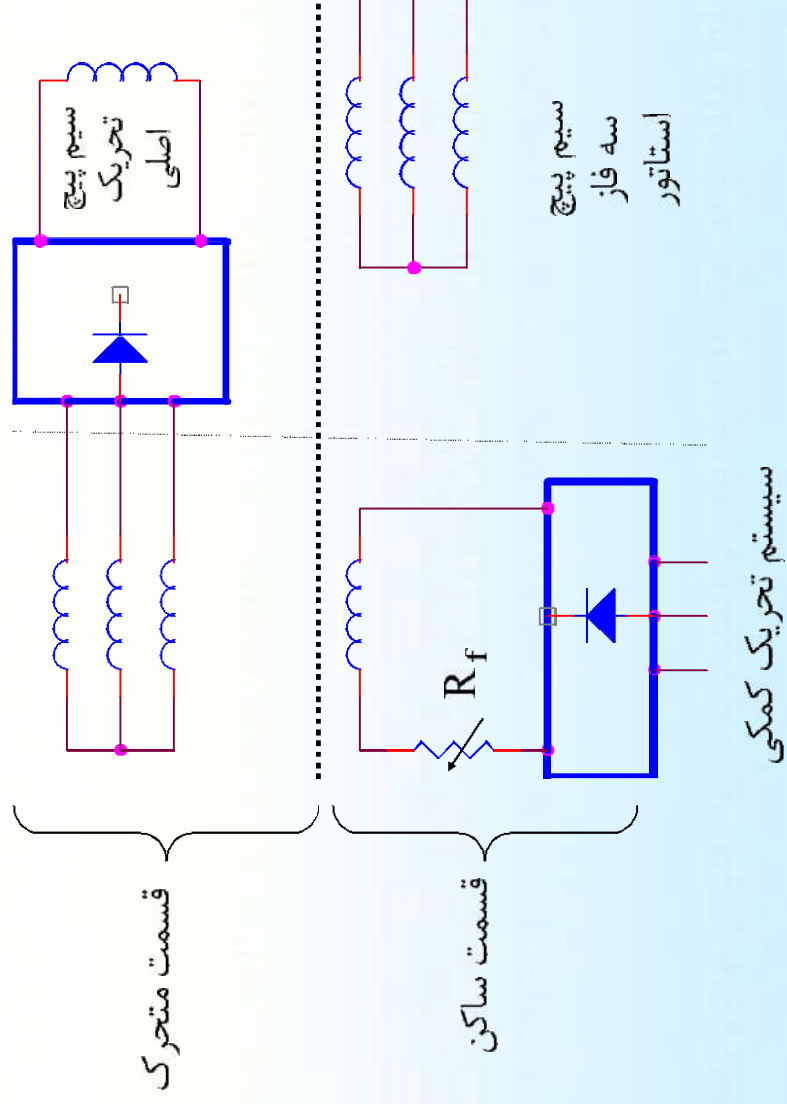



Pilot EXCITER

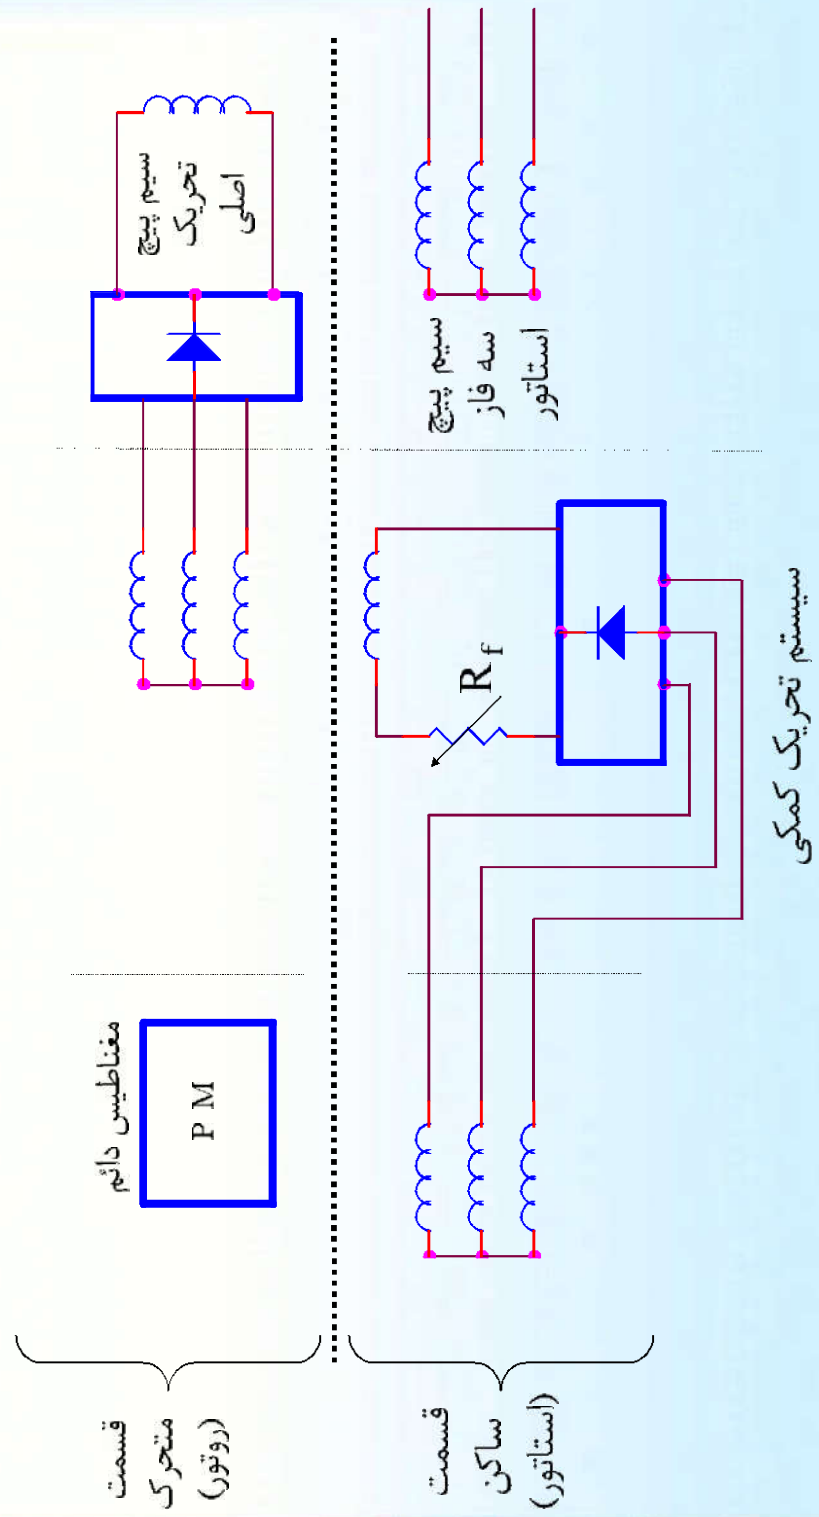

بنام خدا

مبحث هفتم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

توان در ژنراتور سنکرون






توان در ژنراتور سنکرون

فرض کنیم $R_a = 0$

توان اکتیو متناسب با این طول است

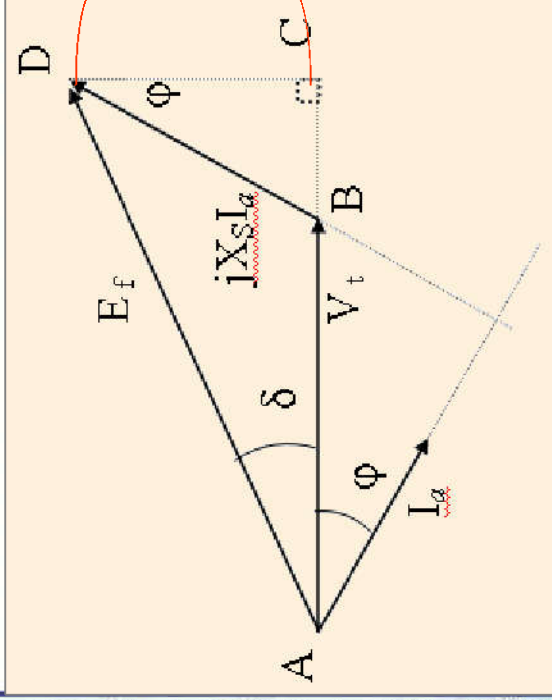

$$P = 3V_{Ph} I_{Ph} \cos \varphi$$

$$\bar{E} = \bar{V}_t + \bar{I}_a (R_s + jX_s)$$


0

$$\left. E \sin \delta \right\} \frac{E \sin \delta}{X_s}$$

$$\Delta ADC, \Delta BDC \Rightarrow X_s I_a \cos \varphi = E \sin \delta \Rightarrow I_a \cos \varphi = \frac{E \sin \delta}{X_s}$$



توان در ژنراتور سنکرون

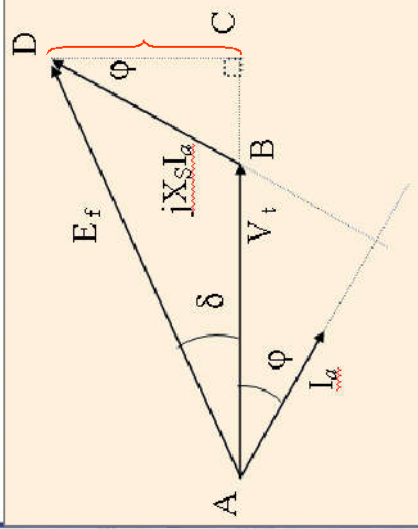


$$P = 3V_t I_a \cos \varphi = 3V_t \frac{E \sin \delta}{X_s} \Rightarrow P = \frac{3V_t E}{X_s} \sin \delta$$

$$\sin \delta = 1 \Rightarrow P_{\max} = \frac{3V_t E}{X_s}$$



توان در ژنراتور سنکرون

نقطه $\delta = \pi/2$ حد پایداری استاتیکی ماشین سنکرون می باشد

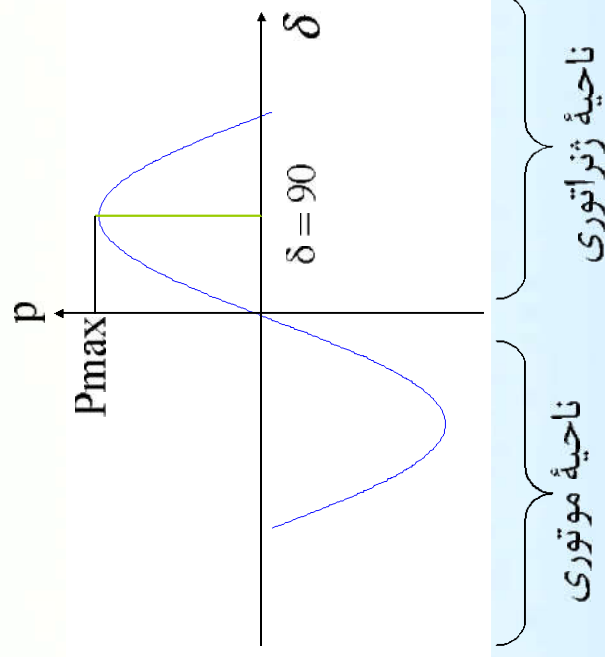


$$P = \frac{3V_t E}{X_s} \sin \delta$$

$$P_{\max} = \frac{3V_t E}{X_s}$$



توان در ژنراتور سنکرون

فرض کنیم $R_a = 0$

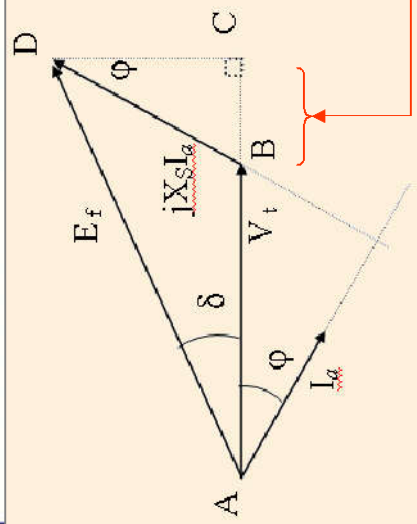


$$\bar{E} = \bar{V}_t + \bar{I}_a (R_s + jX_s)$$

توان راکتیو متناسب با این طول است


$$Q = 3V_t I_a \sin \phi$$

$$\Delta ADC, \Delta BDC \Rightarrow X_s I_a \sin \phi = E \cos \delta - V_t \Rightarrow I_a \sin \phi = \frac{E \cos \delta - V_t}{X_s}$$

$$Q = 3V_t I_a \sin \phi = 3V_t \frac{E \cos \delta - V_t}{X_s} \Rightarrow Q = 3 \left[\frac{V_t E \cos \delta - V_t^2}{X_s} \right]$$

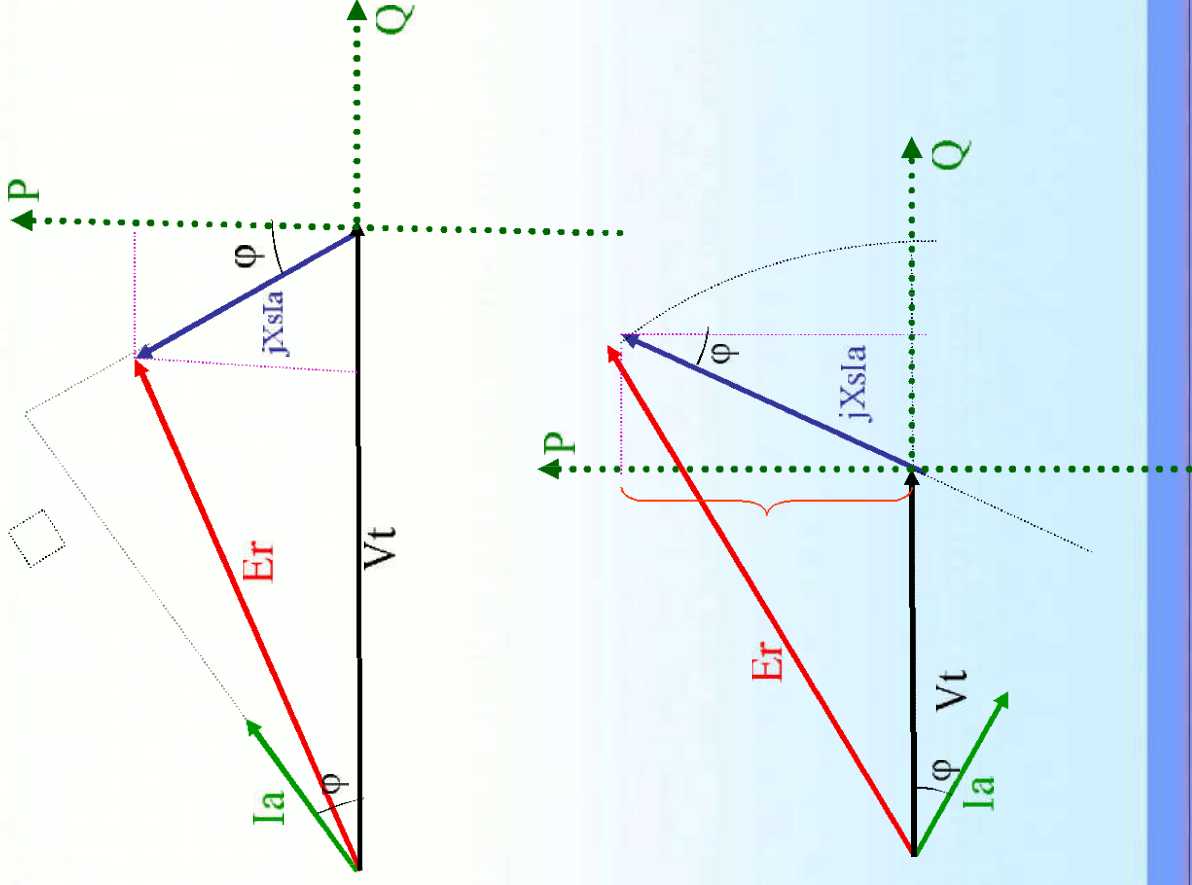

کنترل ضریب قدرت

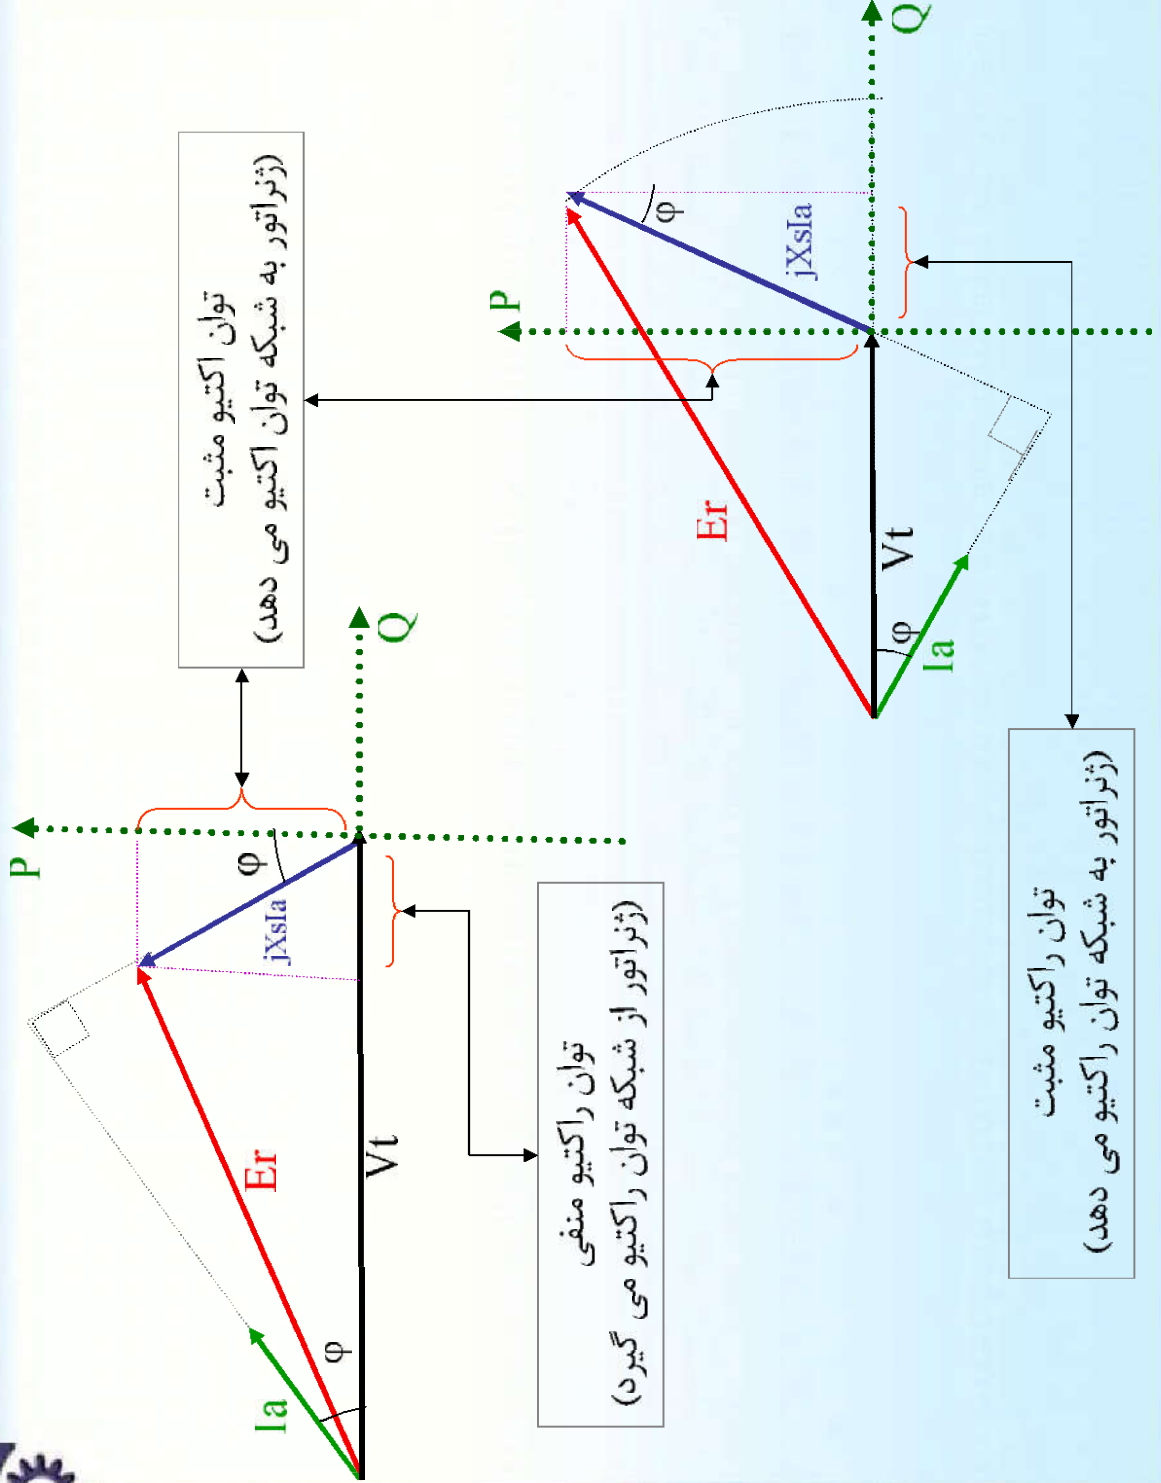




زاویه بار (δ)


میدان دوار برابند استاتور

$$F = K \cos(\theta - \omega t)$$


روتور با یک سرعت ω در حال چرخش است. قطبهای S و N (میدان) روی استاتور نیز با همان سرعت می چرخند. زاویه بین این دو میدان را δ گویند (زاویه بین میدان روتور و میدان استاتور = δ)

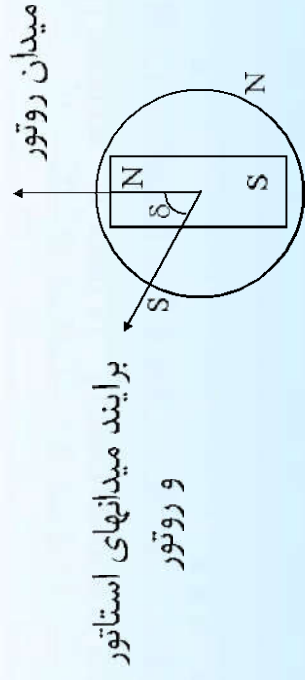

بررسی منحنی توان زاویه قدرت

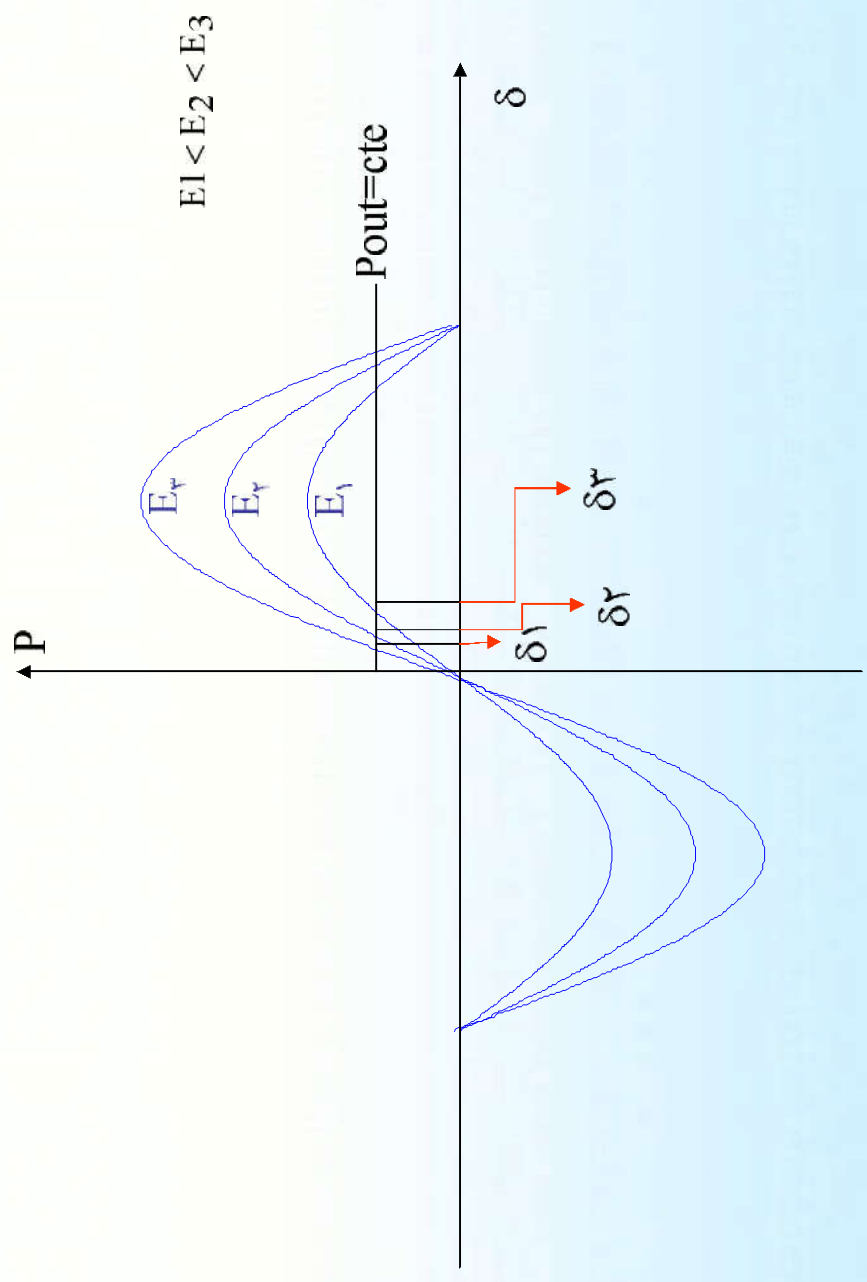

بررسی منحنی توان زاویه قدرت

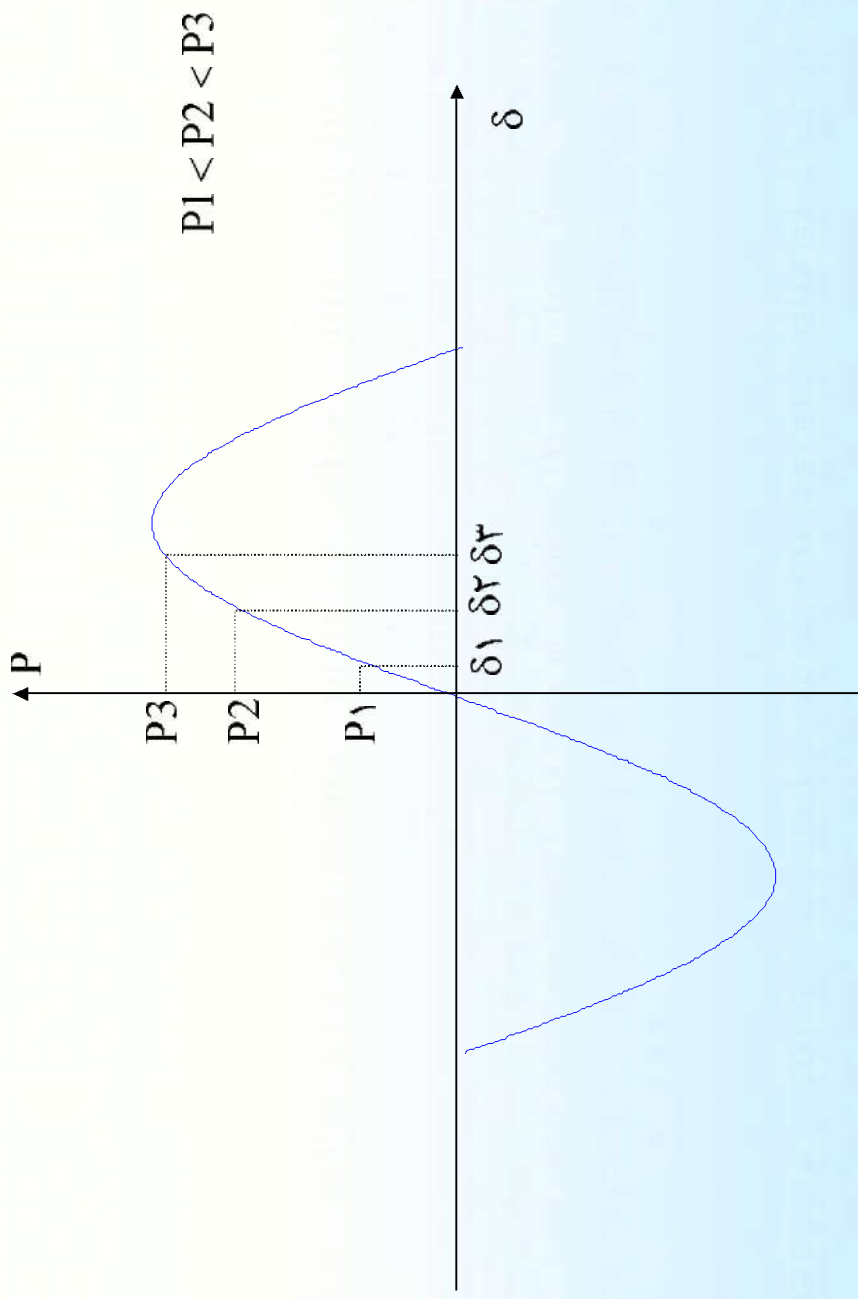




مکان هندسی توان مختلط و منحنی های قابلیت

- مکان هندسی توان مختلط در صفحه S دایره ای است به شعاع $\frac{|V||E_f|}{X_s}$

و مرکز $\left(0, \frac{-|V|^2}{X_s}\right)$

- بهره برداری از مانتین سنکرون با محدودیتهای زیر روبرو است :
 ۱. جریان آرمیچر
 ۲. جریان تحریک
 ۳. حد پایداری استاتیکی

پخش توان در ژنراتور سنکرون

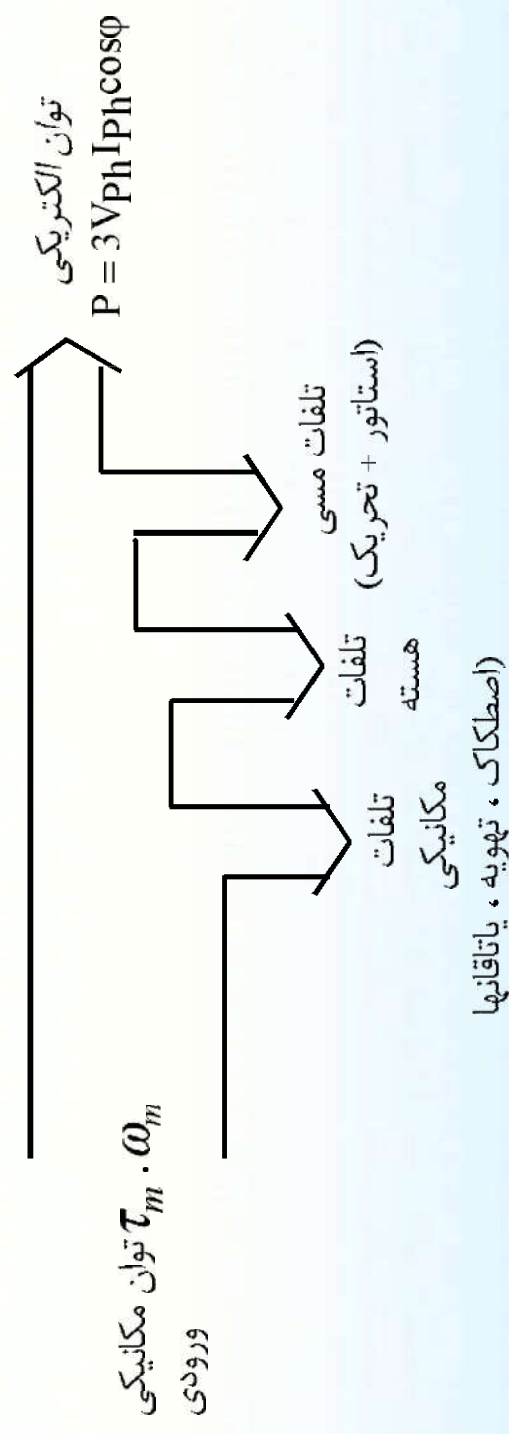

بنام خدا

مبحث هشتم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی

موازی کردن ژنراتورهای سنکرون



موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

هدف از موازی کردن ژنراتورها چیست ؟

- ← بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم
- ← امکان برنامه ریزی برای تعمیرات دوره ای
- ← افزایش راندمان
- ← نیاز به واحدهای رزرو کوچکتر





شرایط لازم برای موزی کردن ژئراتورها (ادامه)


نکته: اگر تمام شرایط لازم برای موزی کردن برقرار باشند و روش سه لامپ را پیاده سازی کنیم ، همه لامپها خاموش خواهند بود .

سوال: در صورتیکه هر کدام از شرطهای فوق برقرار نباشد چگونه تغییرات نور لامپها را پیش بینی کنید .

با استفاده از دستگاه سنکروسکوپ یا سنکروچک می توان شرایط موزی کردن ژئراتورها را بررسی کرد .



حالت‌های مختلف موازی کردن ژنراتورها

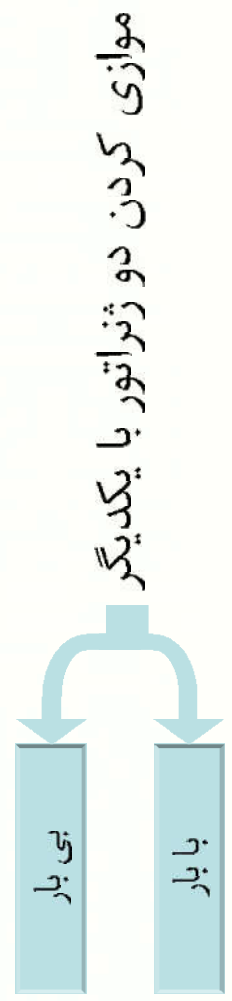


موازی کردن یک ژنراتور با شبکه بی نهایت



موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر (بی بار)

فرض کنیم ولتاژ داخلی دو ژنراتور هم فاز ولی از نظر اندازه تفاوت دارند . می دانیم در این حالت جریان گردش تولید می شود . اثر این جریان گردش بر روی ولتاژ ترمینال V_t و گشتاورهای اعمالی به ژنراتورها چنین است (با صرفنظر از مقاومت) :

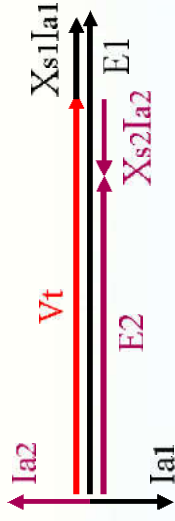

$$V_{\text{loc}} = E_1 - jI_c X_{s1} = E_2 + jI_c X_{s2}$$


- ← ژنراتور ۲ ژنراتور ۱ را مثل بار خازنی می بیند لذا ولتاژ ترمینال آن بیشتر از ولتاژ داخلی آنست .
- ← ژنراتور ۱ ژنراتور ۲ را مثل بار سلفی می بیند لذا ولتاژ ترمینال آن کمتر از ولتاژ داخلی آنست .
- ← گشتاور ناشی از این جریانها صفر است . چرا؟
- ← عیب این جریان گردش چیست ؟
- ← مباحث بالا را برای حالت توازی با دامنه ولتاژ برابر ولی زاویه های مختلف بررسی کنید .



موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر (دیاگرامهای خانه ای)

- ➡ دو ژنراتور که با هم موازی می شوند در صورتیکه تمام پارامترهای آنها (دامنه ولتاژها، فرکانس و زاویه آنها) مثل هم باشند هیچ توانی بین آنها رد و بدل نمی شود . حال اگر باری به ترمینال مشترک آنها وصل شود ، چگونه بین آن دو تقسیم می شود ؟
- ➡ این امر به مشخصه گاورنر بستگی دارد . گاورنر وسیله ایست برای تنظیم توان تولیدی ژنراتور


و دارای مشخصه ای بصورت زیر است : $P = Sf (fnl - f)$
Sf شیب مشخصه بر حسب کیلو وات یا مگاوات بر هرتز می باشد .

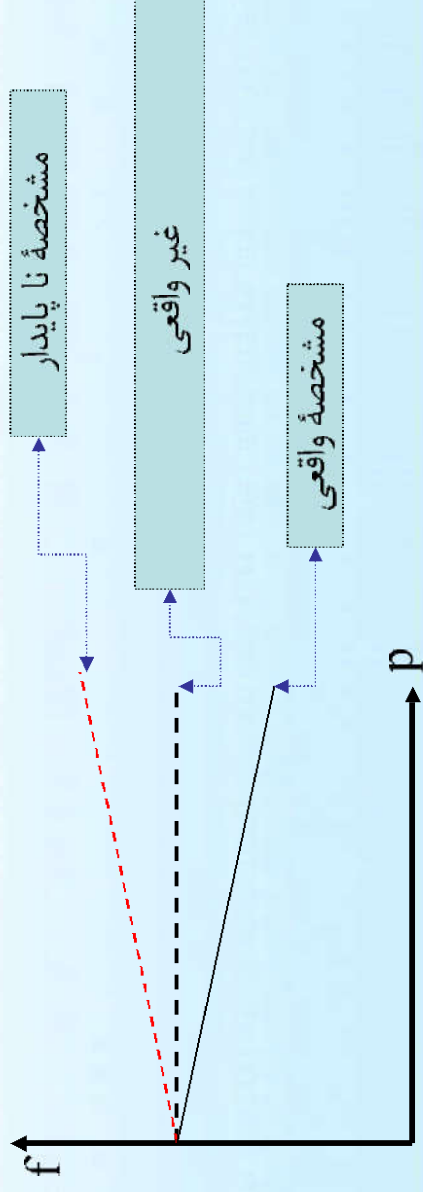



موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر (با بار)


دو ژنراتور بدون بار و شرایط یکسان به هم وصل شده اند و Set point آنها مثل هم تنظیم شده

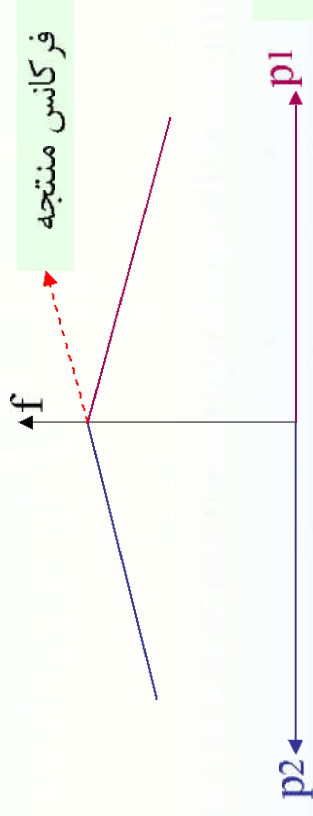

توان تولیدی ژنراتور ۲

توان تولیدی ژنراتور ۱


اگر در این حالت باری به این دو ژنراتور وصل شود ، همانگونه که از دیاگرام زیر پیداست فرکانس اندکی افت می کند و ژنراتورهای ۱ و ۲ توانهایی را تولید می کنند که جمع آنها با توان مورد نیاز بار برابر است

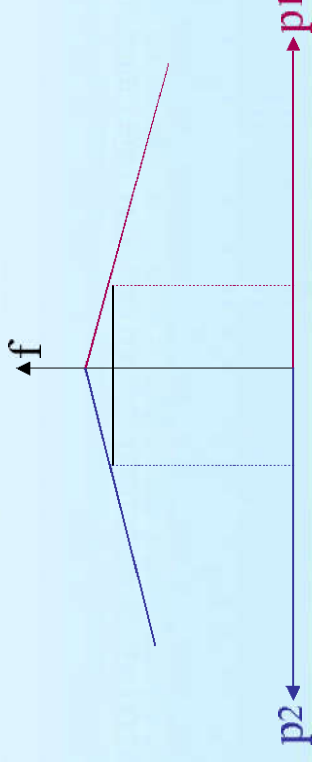




مواز کردن دو ژنراتور با یکدیگر (با بار)



می توان میزان تولید ژنراتورها را با تنظیم Set point تغییر داد

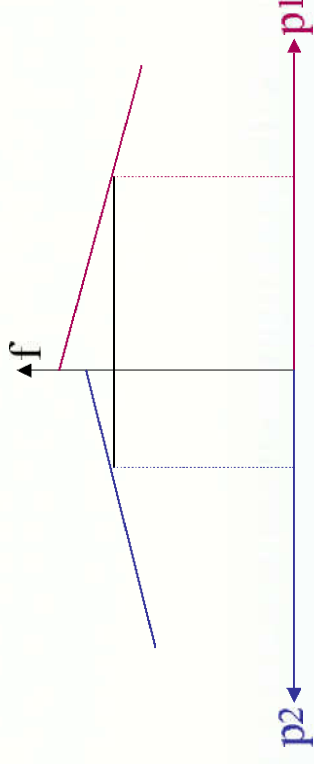


اگر Set point به طور مناسب تنظیم نشوند ممکن است حالتی رخ دهد که یکی از ژنراتورها به شکل یک بار برای دیگری عمل کند

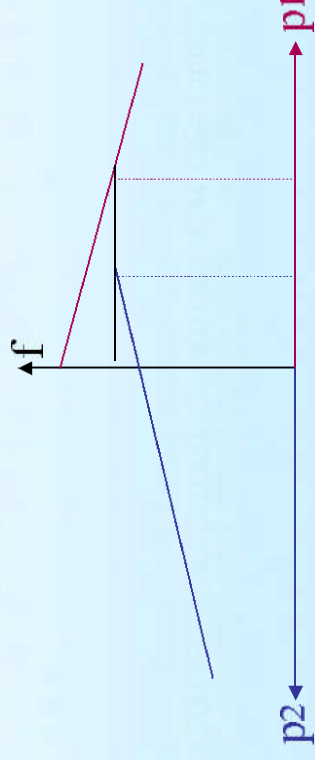

ژنراتور موازی با (یا متصل به) شبکه

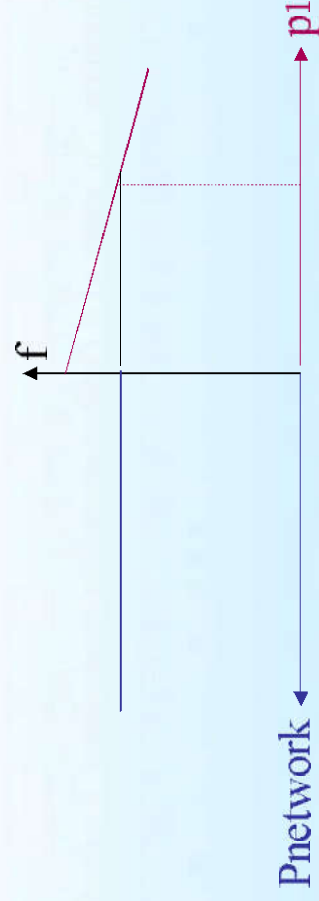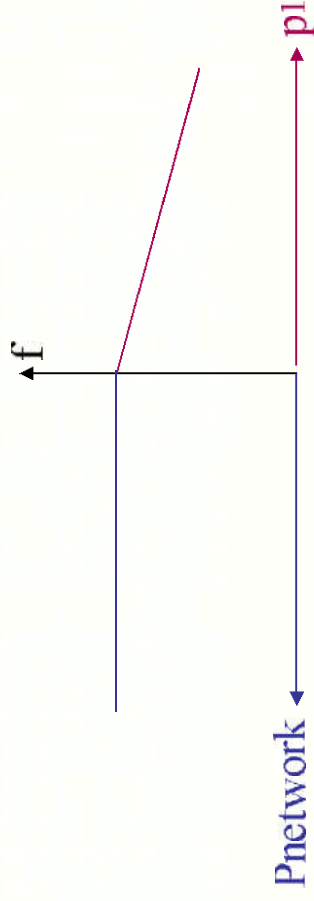

ژنراتور موازی با (یا متصل به) شبکه

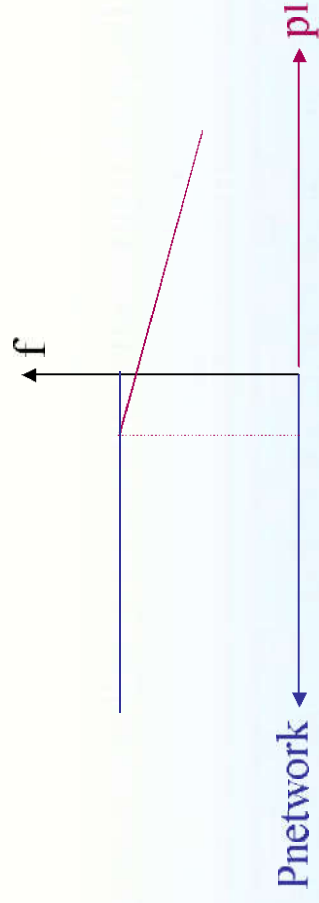

حالت موتوری



بنام خدا

مبحث نهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

برخی مشخصه های ماشین سنکرون



برخی مشخصه های ماشین سنکرون

▼ نسبت اتصال کوتاه

▼ منحنی قابلیت ژنراتور





نسبت اتصال کوتاه


یادآوری: مقایسه نسبی کمیات ماشین سنکرون:

$$0.005 < R_a < 0.02$$

تقریباً $X_a = 1(\text{pu})$


$$E_{afn1} = V_{toc} = 1(\text{pu})$$

نتیجه جالبی که از عبارت بالا حاصل می شود آنست که اگر یک ژنراتور که در حالت بی باری ولتاژ نامی تولید می کند، اتصال کوتاه شود، ممکنست جریان آن (در حالت دائمی) از جریان نامی بیشتر نگردد. مشخصه زیر را در نظر بگیرید، آیا راکتانس سنکرون آن بیشتر از یک پیونیت است یا کمتر؟

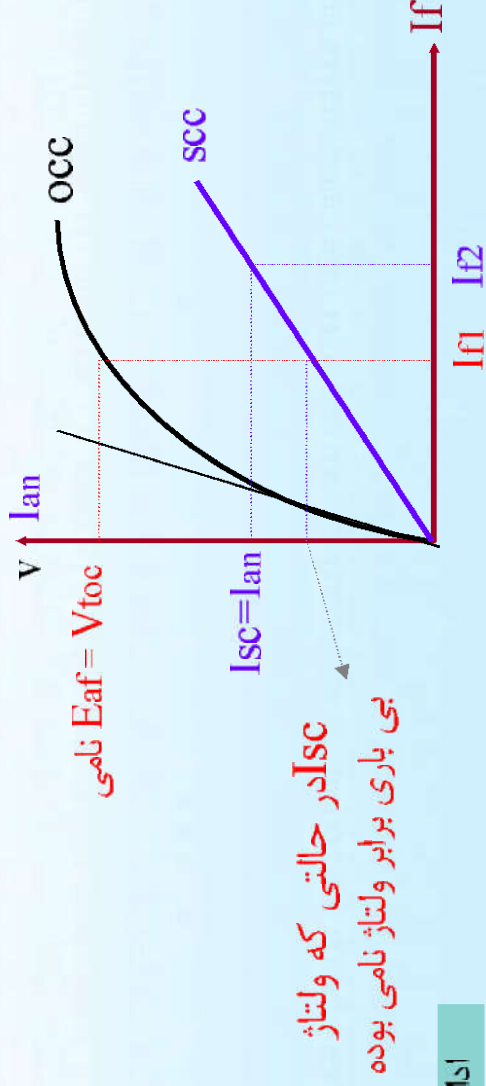



نسبت اتصال کوتاه (ادامه)

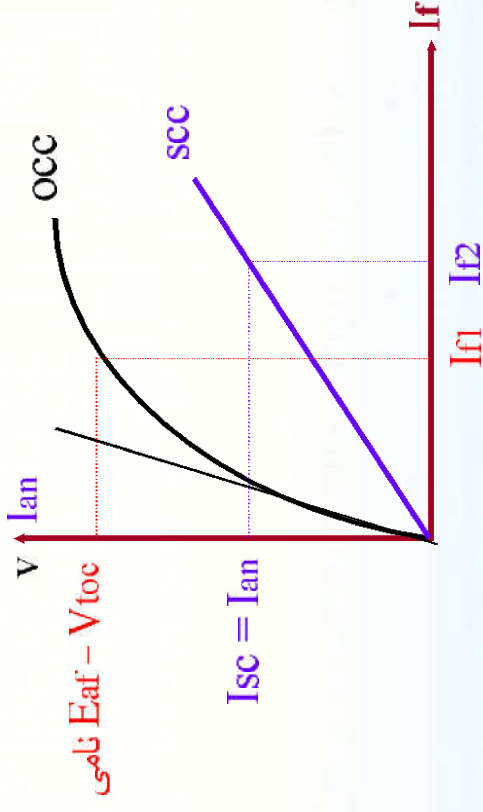

$$\text{SCR(Short Circuit Ratio)} = \frac{|I_{f1}|}{|I_{f2}|} = \frac{I_a}{I_{an}} \quad , \quad X_s = \frac{V_{toc}}{I_a}$$

$$X_s(\text{pu}) = \frac{X_s}{(V_n/I_n)} = \frac{V_{toc}/I_a}{V_n/I_n} = \frac{V_{toc}/V_n}{I_a/I_n} = \frac{1}{\text{SCR}}$$



منحنی قابلیت ژنراتور

$$P = \frac{VE}{X_s} \sin \delta \quad , \quad Q = \frac{VE \cos \delta - V^2}{X_s}$$
$$\sin \delta = \frac{PX_s}{VE} \quad , \quad \cos \delta = \frac{QX_s + V^2}{VE}$$

$$(\sin \delta)^2 + (\cos \delta)^2 = 1 \quad \frac{P^2 X_s^2}{V^2 E^2} + \frac{(QX_s + V^2)^2}{V^2 E^2} = 1$$


$$P^2 + \left(Q + \frac{V^2}{X_s}\right)^2 = \frac{V^2 E^2}{X_s^2} = P_{\max}^2$$

ادامه

معادله یک دایره



منحنی قابلیت ژنراتور (محدودیت جریان تحریک)

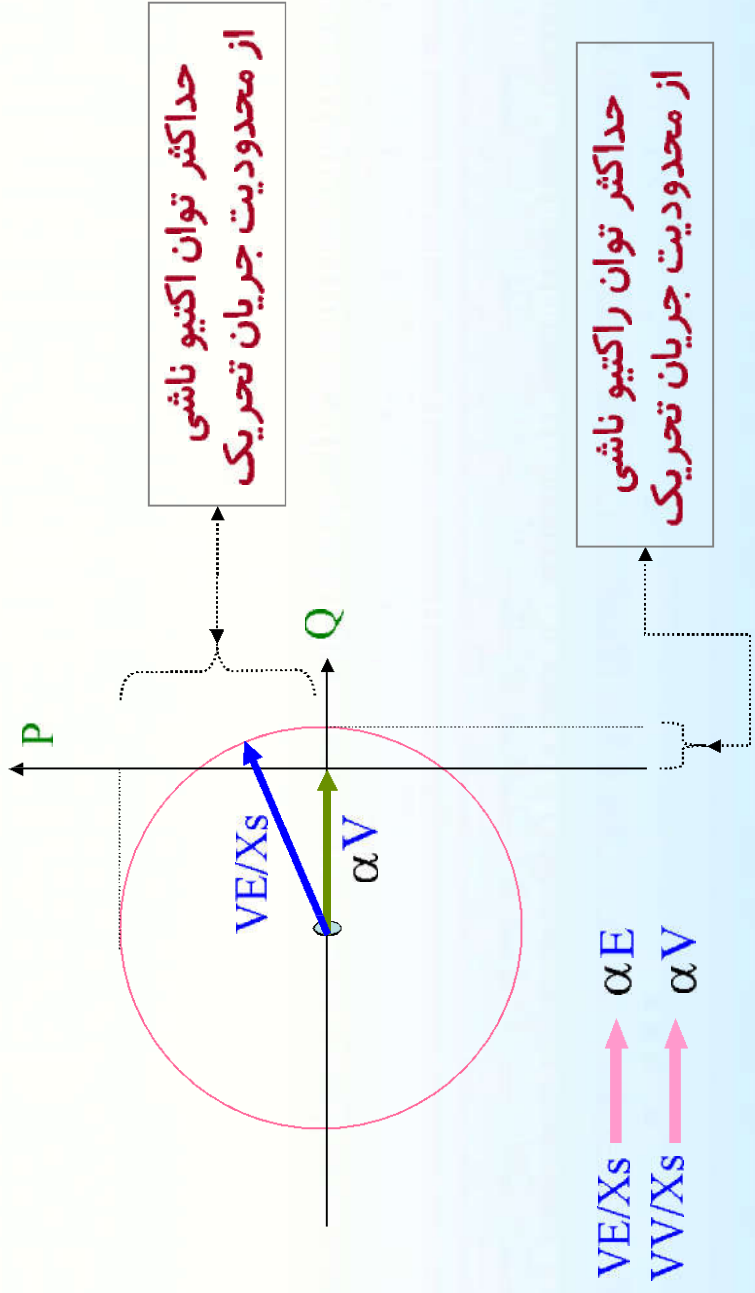

$$P^2 + \left(Q + \frac{V^2}{X_s}\right)^2 = \frac{V^2 E^2}{X_s^2} = P_{\max}^2$$



بنام خدا

مبحث یازدهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

کلیات ماشین قطب برجسته




ماشین قطب برجسته

استاتور ماشینهای قطب صاف و قطب برجسته مثل هم هستند و تفاوتی ندارند .

در این ماشینها روتور حالت و شکل سیلندری ندارد و اگر ناظری از جایگاه استاتور به روتور دوری نگاه کند ، در حالات مختلف رلوکتانسهای مختلفی را رویت می کند .

در این ماشینها توزیع شار روتور سینوسی است و این کار با تنظیم فاصله کفشک قطبها از استاتور ، صورت می گیرد (این کار در ماشینهای قطب صاف ، با توزیع سینوسی سیم پیچها میسر می شود)


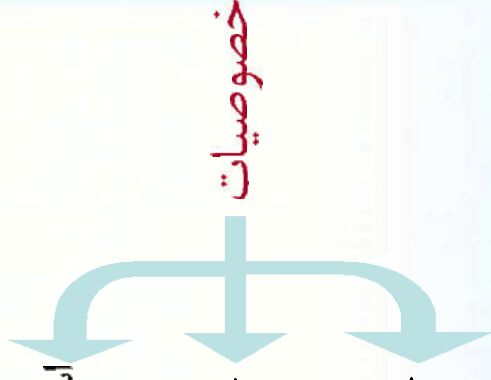


خصوصیات

کاربردها : ماشینهای با روتور قطب برجسته در جاهائی استفاده می شوند که سرعت کم است لذا داشتن فرکانس الکتریکی خاص باید تعداد قطبها زیاد باشد(مثل ژنراتورهای موجود در نیروگاههای آبی) در سرعتهای بالا نیروهای گریز از مرکز قوی ، لزوم استفاده از ماشینهای قطب صاف را بیشتر ایجاب می کند .



مدار معادل ماشینهای قطب برجسته (تئوری دوجوری بلوندل)

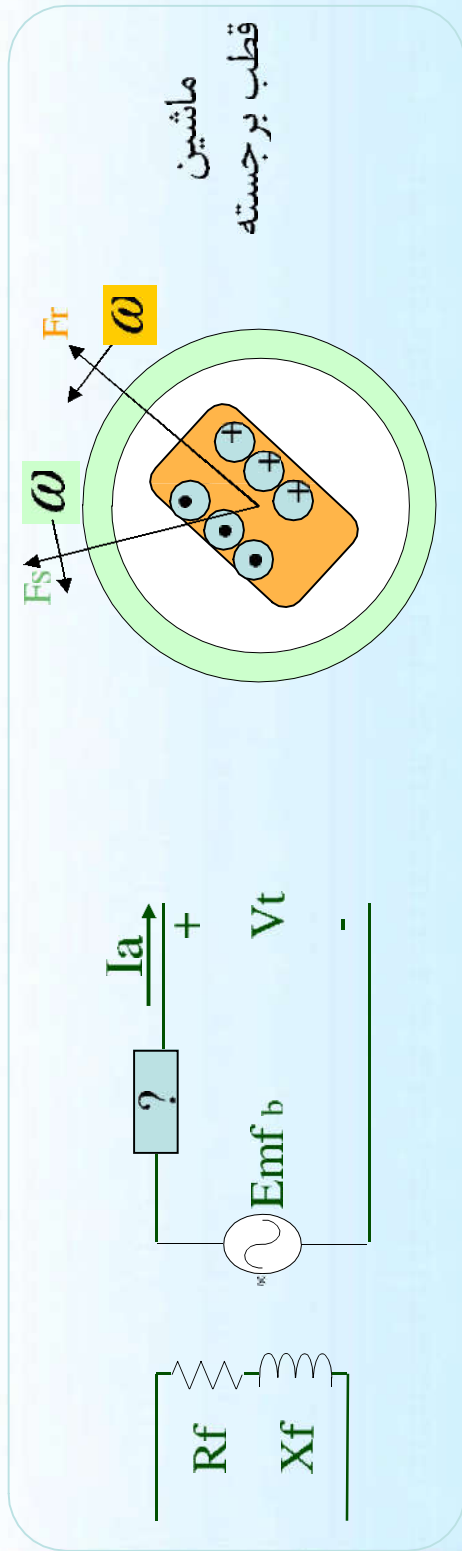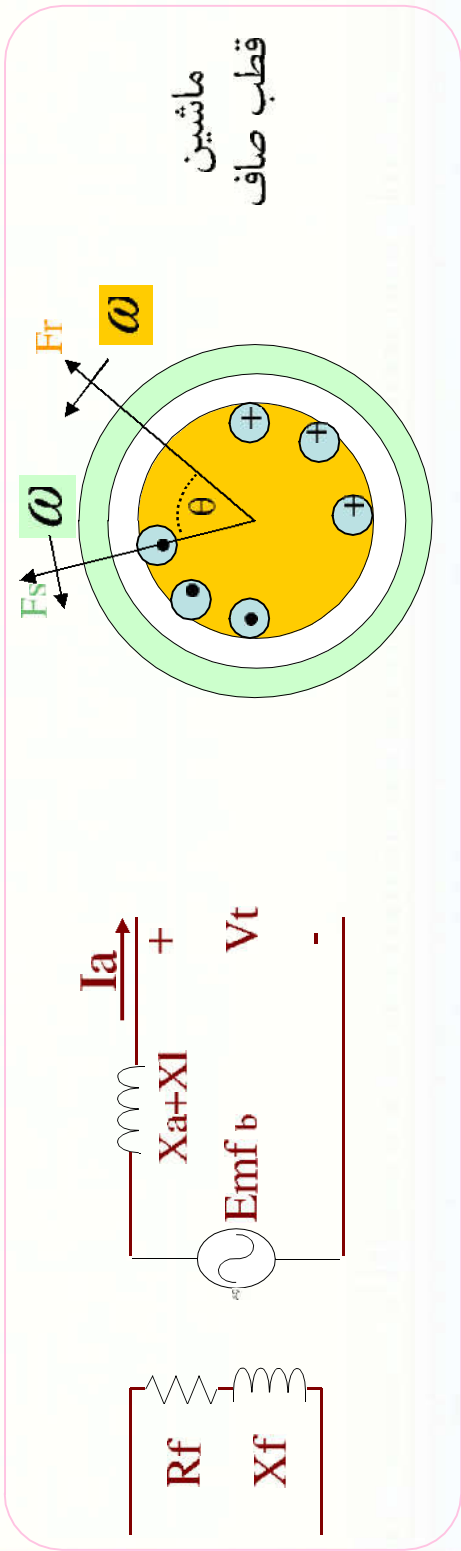

میزان شار روتور و چگونگی توزیع آن در هر دو موتور قطب صاف و قطب برجسته یکسان است. لذا میزان E در هر دو حالت مشابه بوده و قسمت اول مدار معادل در هر دو حالت یکسان است.




مدار معادل ماشینیهای قطب برجسته (تئوری دوجوری بلوندل) (ادامه)

جریان آرمیچر
مقدار رلوکتانس مسیر شار
شار استاتور یا شار عکس العمل آرمیچر به دو عامل وابسته است

عکس رلوکتانس α X_s شار عکس العمل


در قطب صاف رلوکتانس در تمام حالات یکسان است X_s ثابت است

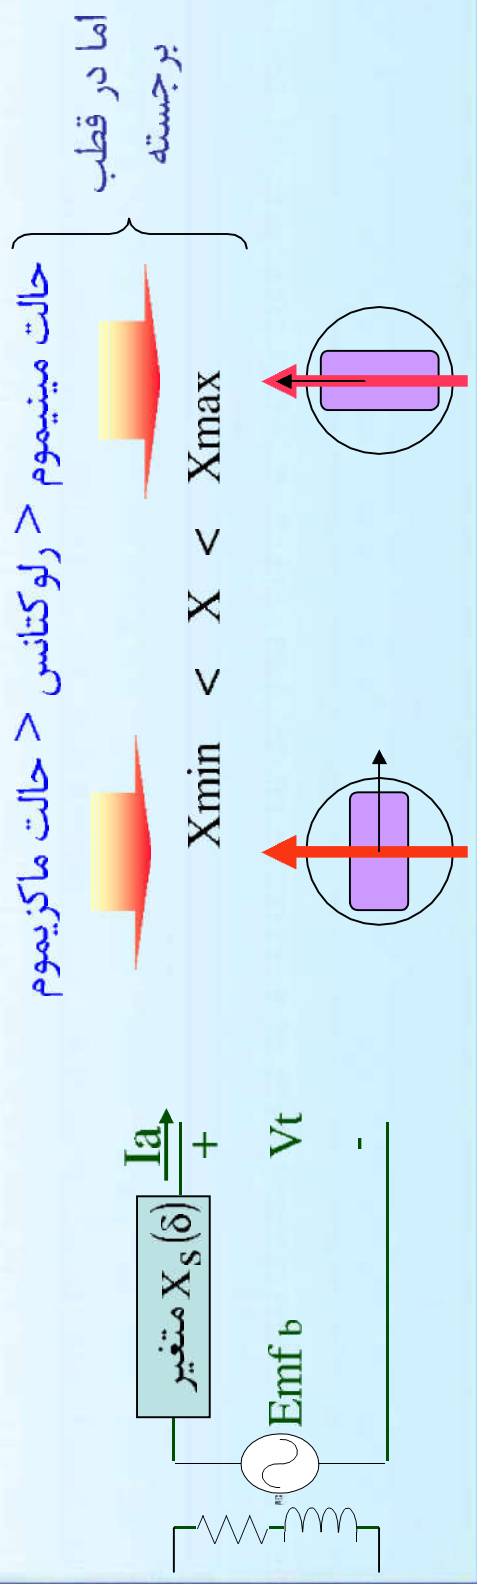



معرفی محورهای q و d و راکتانسهای X_q و X_d


برای اینکه راکتانس متغیر در محاسبات و تحلیل‌ها وارد نشود از تئوری دو محوری بلوندل بهره گرفته می‌شود. برای این کار ما دو جهت یا محور مستقیم (d) و عرضی (q) را تعریف می‌کنیم. محور d هم راستا با محور روتور است. محور q عمود بر محور روتور است.

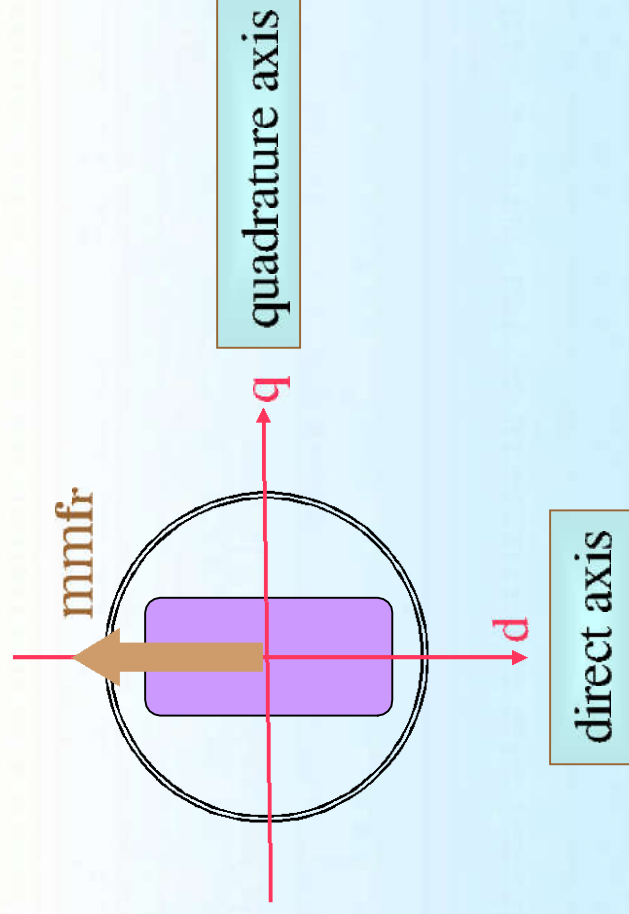



راکتانسها در راستای محورهای عرضی و مستقیم .


بسته به زاویه بین مسیر شارهای عبوری از روتور و محور روتور ، راکتانسهای متفاوتی را می توان در نظر گرفت . در اینجا کمترین و بیشترین مقدار راکتانس معرفی شده است سایر مقادیر بینابینی باروشی که در ادامه می آید با ترکیبی از این مقادیر (به نوعی) بدست می آید .

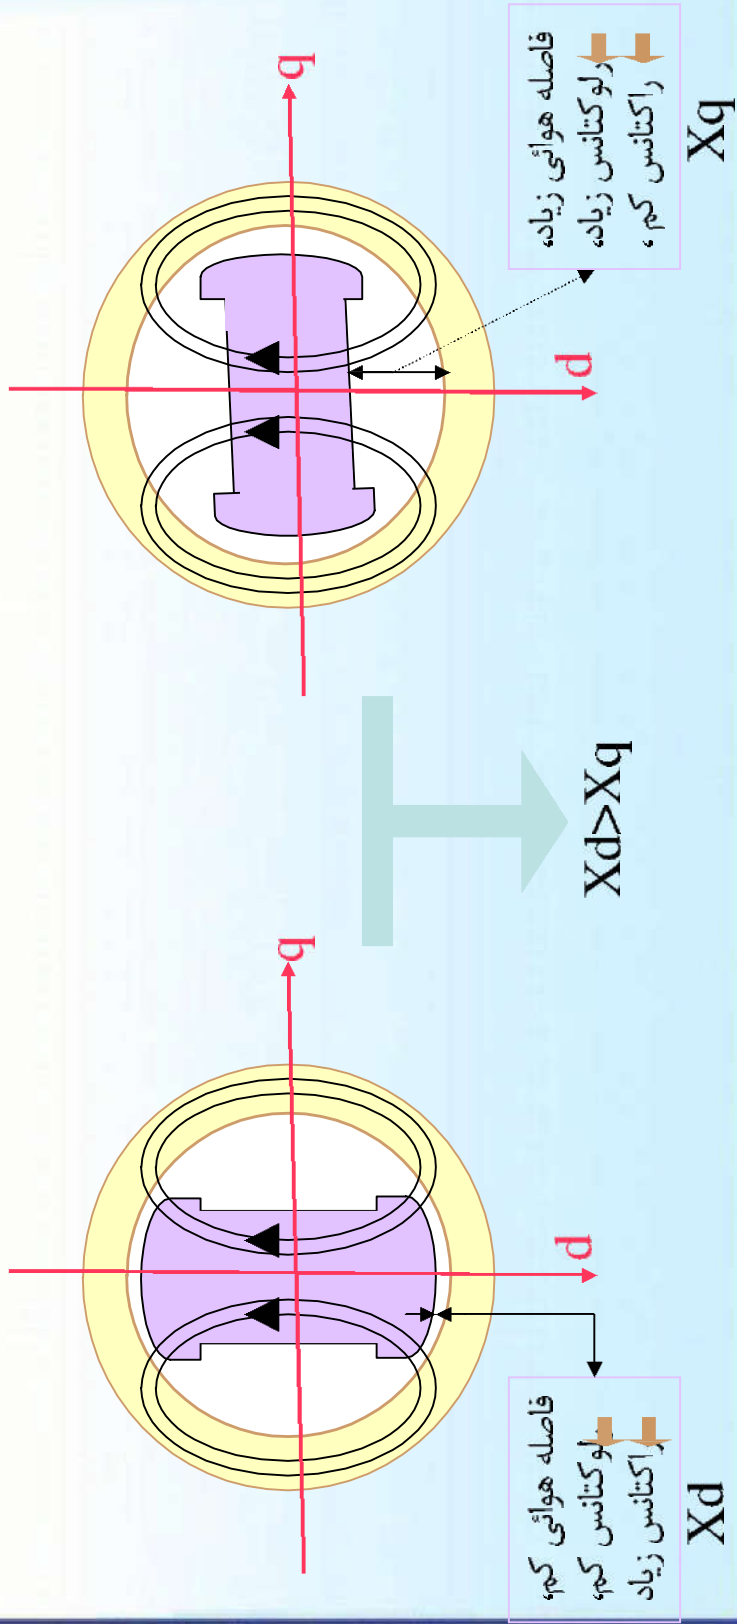




مدار معادل ماشینهای قطب برجسته (تئوری دوجموری بلوندل) (ادامه)

با دو روش متفاوت می توان به استخراج روابط و مدار معادل پرداخت که هر کدام در جای خود تسهیلات ویژه ای دارند. در روش اول کمیت \bar{I}_d ، \bar{I}_q ، \bar{V}_d ، \bar{V}_q ، را کمیتی برداری در جهت محورهای d و q میدانیم پس روابط زیر را خواهیم داشت .

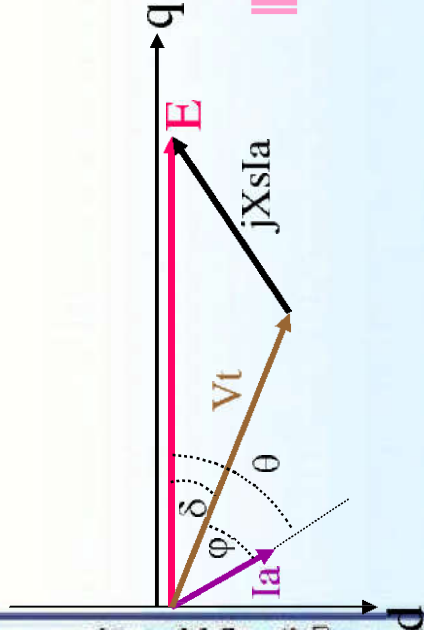

$$I_d = I_a \sin \theta$$

$$I_q = I_a \cos \theta$$

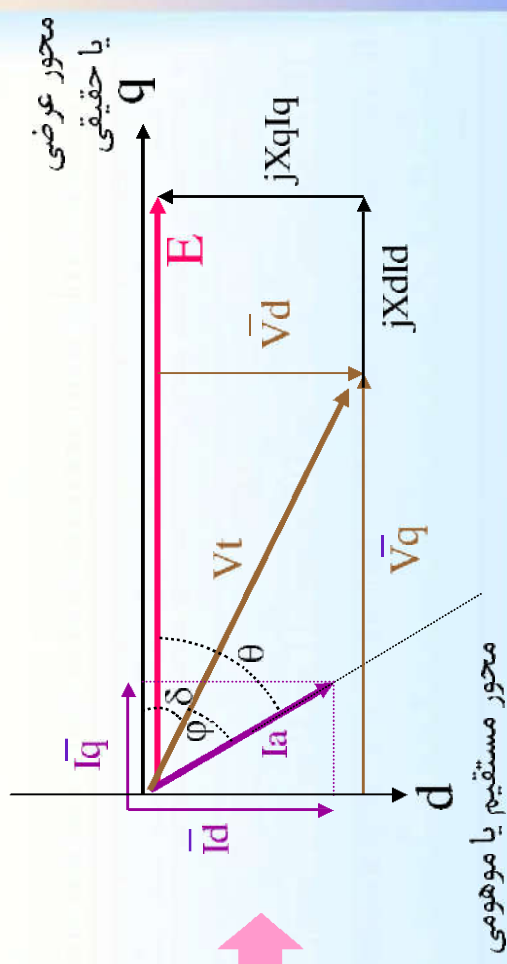

محور مستقیم یا موهومی


$$V_d = V_t \sin \delta$$

$$V_q = V_t \cos \delta$$




مدار معادل ماشینهای قطب برجسته (تئوری دوجموری بلوندل) (ادامه)

در روش دوم کمیات V_d ، I_q و V_q ، I_d را کمياتی اسکالر در راستای محورهای d و q میدانیم پس روابط زیر را خواهیم داشت .

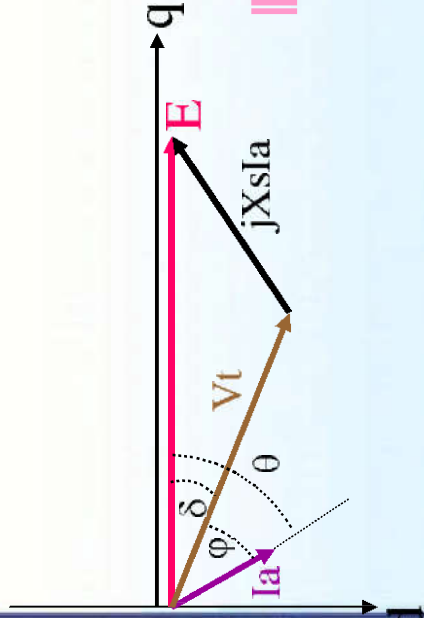

$$I_d = I_a \sin \theta$$

$$I_q = I_a \cos \theta$$

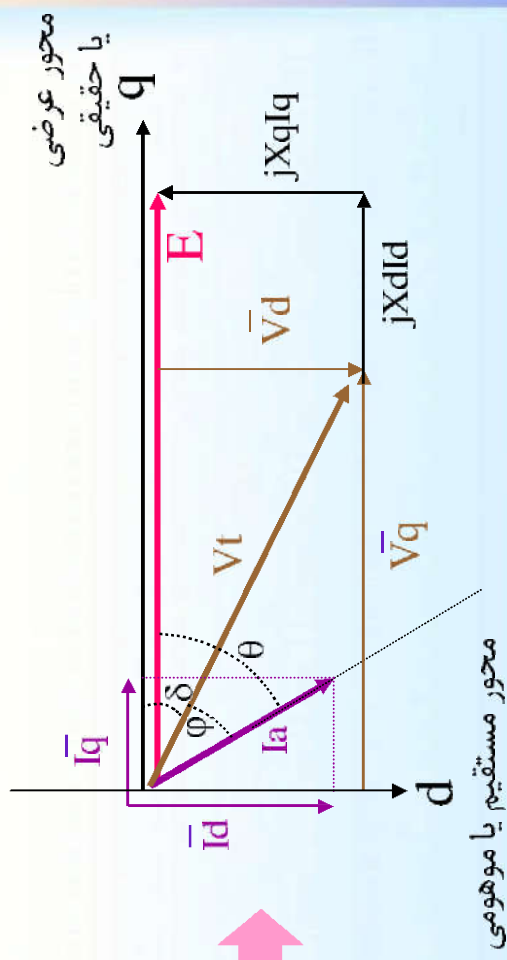


$$V_d = V_t \sin \theta$$

$$V_q = V_t \cos \theta$$

بزرگی بردارهای ولتاژ جریان می تواند منفی هم باشد (می تواند منفی هم باشد)

محور مستقیم یا موهومی

محور عرضی یا حقیقی

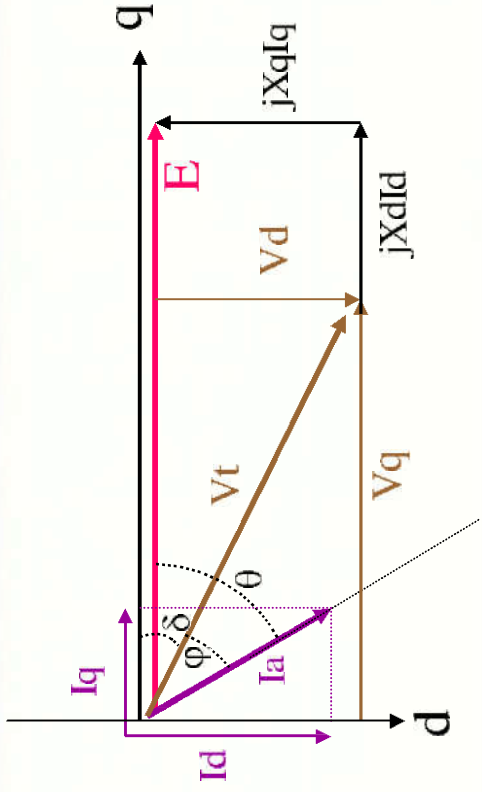

$$\bar{V}_t = V_q - jV_d \quad (1)$$

$$\bar{I}_a = I_q - jI_d$$


$$\bar{V}_q = E - X_d I_d \quad (2)$$

$$\bar{V}_d = jX_q I_q \quad (3)$$

$$\bar{V}_t = (E - X_d I_d) - (jX_q I_q) \quad (4)$$



$$E = \bar{V}_t + X_d I_d + jX_q I_q$$

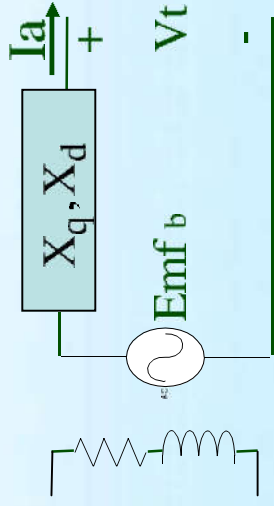



بنام خدا


مبحث دوازدهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

توان و گشتاور در ماشین
سنکرون قطب برجسته



توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

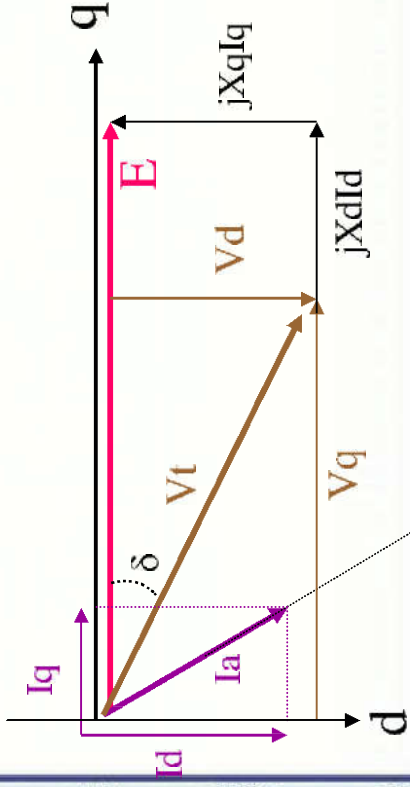

روش اول:

$$I_d = \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d}$$

$$I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q}$$

$$P = P_d + P_q = 3V_t I_d \cos(90 - \delta) + 3V_t I_q \cos(\delta)$$

$$= 3V_t I_d \sin \delta + 3V_t I_q \cos \delta \quad \rightarrow \quad P = 3V_t \left(\frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \sin \delta + 3V_t \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \cos \delta \right)$$


$$\rightarrow \quad P = 3 \frac{EV_t}{X_d} \sin \delta + 3 \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta$$

توان ناشی از تحریک توان رلوکتانسی



توان در ماشین سنکرون قطب برجسته (ادامه)

به همین ترتیب برای راکتیو هم داریم :

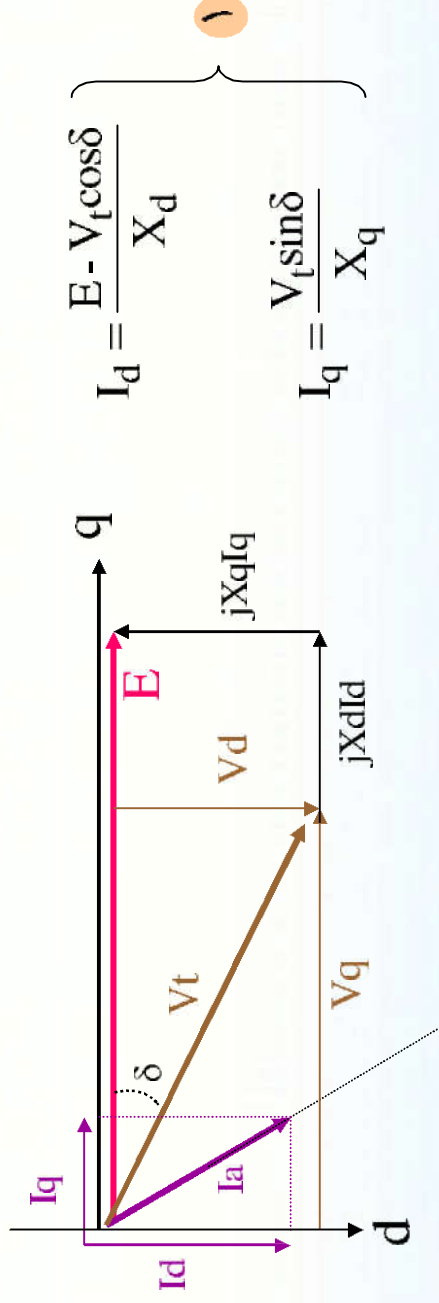

$$I_d = \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d}$$

$$I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q}$$

$$Q = Q_d + Q_q = 3V_t I_d \sin(90 - \delta) + 3V_t I_q \sin(-\delta)$$

$$= 3V_t I_d \cos \delta - 3V_t I_q \sin \delta \quad \rightarrow \quad Q = 3V_t \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \cos \delta - 3V_t \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \sin \delta$$

$$\rightarrow \quad Q = 3 \frac{EV_t}{X_d} \cos \delta - 3 \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - 3 \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q}$$



توان در ماشین سنکرون قطب برجسته (ادامه)

$$S = P + jQ = 3V_t I_a^*$$

روش دوم: در این روش فرض ما بر آنست که V_q و I_q ، V_d ، I_d کمیاتی اسکالر می باشند

$$= 3(V_q - jV_d)(I_q - jI_d)^* = 3(V_q - jV_d)(I_q + jI_d) \quad ۱$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_d = \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \\ I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \end{array} \right.$$

۲: اما داریم

$$\left\{ \begin{array}{l} V_d = V_t \sin \delta \\ V_q = V_t \cos \delta \end{array} \right. \quad ۳$$

$$۱ \quad ۲ \quad ۳ \rightarrow S = 3(V_t \cos \delta - jV_t \sin \delta) \left(\frac{V_t \sin \delta}{X_q} + j \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \right)$$

$$= 3 \left(\frac{V_t^2 \sin 2\delta}{2X_q} + \frac{V_t E \sin \delta}{X_d} - \frac{V_t^2}{2X_d} \sin 2\delta \right) + j3 \left(\frac{E V_t \cos \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q} \right)$$

$$= 3 \left(\frac{E V_t}{X_d} \sin \delta + \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta \right) + j3 \left(\frac{E V_t}{X_d} \cos \delta - \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q} \right)$$




گشتاور در ماشینهای قطب برجسته

$$P = T\omega$$

$$T = \frac{3}{\omega} \left(\frac{EV_t}{X_d} \sin \delta + \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta \right)$$

گشتاور ناشی از تحریک

گشتاور رلوکتانسی

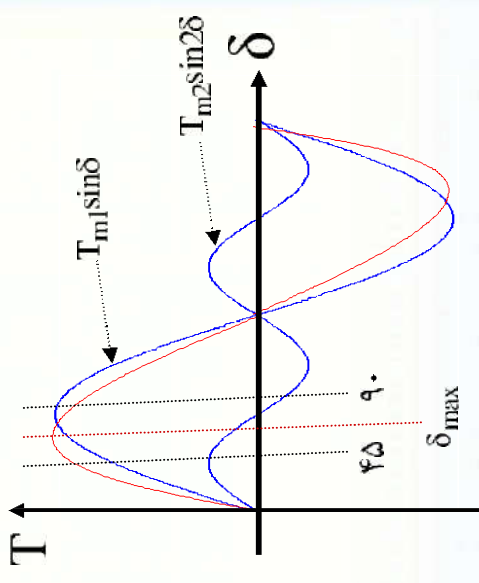

اگر فقط گشتاور رلوکتانسی باشد زاویه حد پایداری $\delta = 45$ است .

اگر فقط گشتاور ناشی از تحریک باشد زاویه حد پایداری $\delta = 90$ است .

در حالت کلی داریم : $45 < \delta_{max} < 90$

هرچه دامنه E بزرگتر و اختلاف X_d و X_q کمتر باشد ، δ به 90 درجه نزدیکتر می شود

و هرچه دامنه E کوچکتر و اختلاف X_d و X_q بیشتر باشد ، δ به 45 درجه نزدیکتر می شود .



بنام خدا

مبحث سیزدهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

طریقه رسم دیاگرام برداری




طریقه رسم دیاگرام برداری

همانگونه که ملاحظه گردید ، برای رسم دیاگرامهای برداری و یا استفاده از روابط ماشینهای قطب برجسته لازم است زاویه δ و ولتاژ القائی E معلوم باشند . اما در عمل و از روی کمیات خارجی ماشین فقط می توانیم از مقادیر I_a ، V_t و ϕ اطلاع داشته باشیم لذا باید بتوانیم روشی را بیابیم که به کمک آن بتوانیم مقادیر δ و E را از روی کمیات قابل دسترسی ماشین تعیین کنیم . (البته با داشتن هر کدام از δ یا E می توانیم دیگری را هم محاسبه کنیم .)





روش محاسباتی

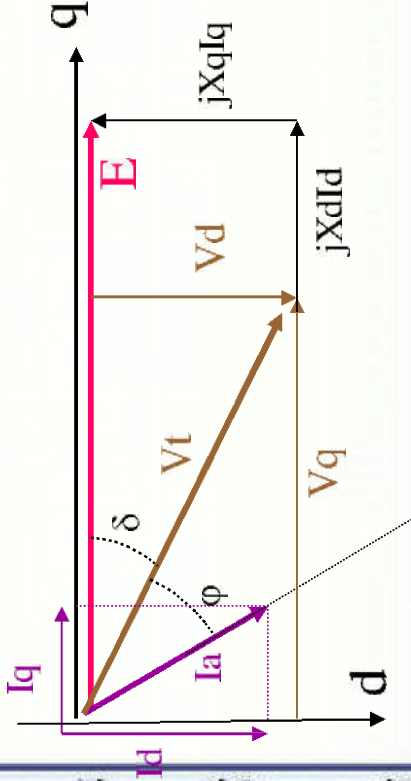

$$I_d = I_a \sin(\delta + \varphi)$$

$$I_q = I_a \cos(\delta + \varphi) \quad (1)$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_q \quad (2)$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_a \cos(\delta + \varphi) \quad (1) \quad V_t \sin \delta = X_q I_a (\cos \delta \cos \varphi - \sin \delta \sin \varphi)$$


$$\sin \delta (V_t + X_q I_a \sin \varphi) = X_q I_a \cos \varphi \quad (2) \quad \text{tg} \delta = \frac{X_q I_a \cos \varphi}{V_t + X_q I_a \sin \varphi}$$

- توجه:** از پارامترهای ثابت ماشین هستند و روی پلاک ماشین داده شده اند .
- تمرین:** روش محاسباتی فوق را برای موتوری دنبال کنید .
- تمرین:** عملیات فوق را با در نظر گرفتن Ra مجدداً تکرار کنید .



روش ترسیمی

برای فهم این روش فرض می کنیم تمام کمیات منجمله δ و E را داریم و می توانیم دیاگرام را رسم کنیم . حالا با استفاده از این دیاگرام روشی را برای رسم آن می یابیم .

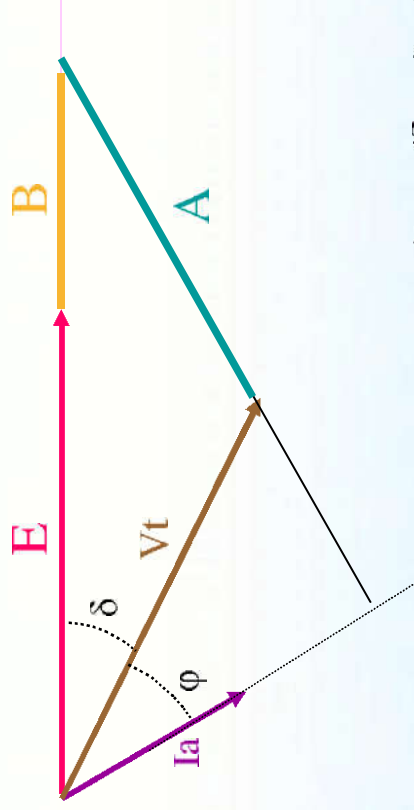

۱- I_a را امتداد می دهیم

۲- از انتهای بردار V_t بر I_a عمودی رسم می کنیم و از طرف دیگر آنرا چنان ادامه می دهیم تا راستای بردار

E را قطع کند . طول پاره خط از V_t تا E را A نامیم .

۳- برای بدست آوردن طول پاره خط A چنین داریم .

$$A \cos(\delta + \varphi) = X_q I_q = X_q I_a \cos(\delta + \varphi) \quad \Rightarrow \quad A = X_q I_a$$

۴- برای پیدا کردن انتهای بردار E باید طول پاره خط B معلوم باشد که برای محاسبه آن چنین عمل می کنیم .

$$B = X_d I_d - A \sin(\delta + \varphi)$$

$$A \sin(\delta + \varphi) = X_q I_a \sin(\delta + \varphi) = X_q I_d$$

$$B = X_d I_d - X_q I_d = I_d (X_d - X_q)$$




بنام خدا

مبحث چهاردهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

تعیین پارامترهای X_d و X_q

تعیین پارامترهای Xq و Xd

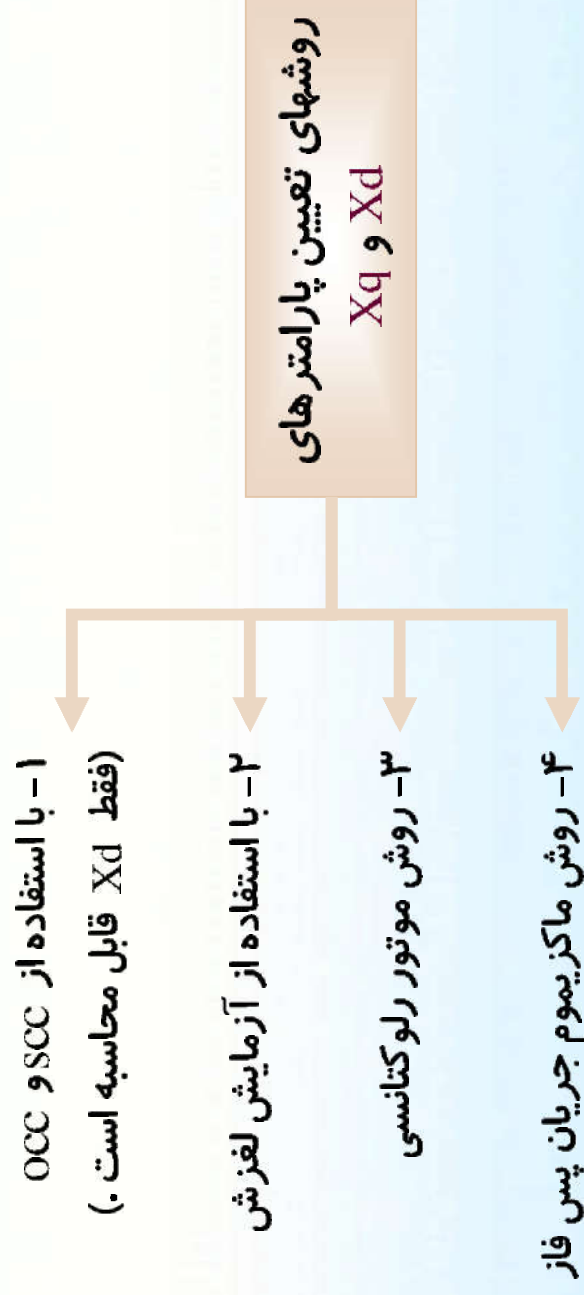



تعیین پارامتر X_d با استفاده از OCC و SCC

برای یک ماشین قطب برجسته می توان X_d را از دو آزمایش اتصال کوتاه بدست آورد .


در حالت اتصال کوتاه و با فرض $R_a=0$ دیانگرم برداری به صورت زیر است :

$$V=0$$

$$I_q=0$$

$$I_d=I_a$$

$$E = X_d I_d = X_d I_a$$

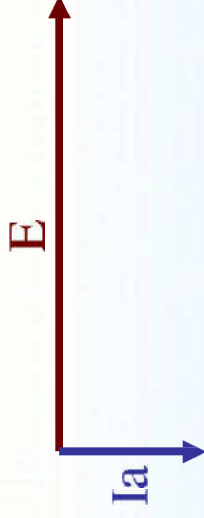

$$X_d = \left. \frac{E(\text{occ})}{I_a(\text{scc})} \right|_{I_f = \text{cte}}$$

بنابراین برای بدست آوردن X_d داریم :



تعیین پارامترهای X_q و X_d با استفاده از روش موتور رلوکتانسی

در این روش نسبت $K = \frac{X_q}{X_d}$ را بدست می آوریم. روش کار چنین است که موتور را به منبع سه فازه وصل کرده و جریان تحریک روتور را وصل می کنیم. وقتی که موتور به سرعت سنکرون رسیده جریان تحریک را به تدریج کم می کنیم تا به صفر برسد. در این حالت موتور در اثر گشتاور رلوکتانسی به کار خود ادامه می دهد. بار مکانیکی را آنقدر زیاد می کنیم تا موتور به حد پایداری خود $\delta = 45$ برسد در این حالت مقادیر P و I_a ، V_t را اندازه گیری می کنیم. روابط بدینگونه اند:

$$P = \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta = \frac{V_t^2}{2X_q} \left(1 - \frac{X_q}{X_d} \right) \sin 2\delta \quad \delta = 45 \quad P_{\max} = \frac{V_t^2}{2X_q} (1 - K)$$

$$V_t \sin \delta = X_q I_q \quad I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q}$$

$$V_t \cos \delta = X_q I_d \quad I_d = \frac{V_t \cos \delta}{X_d}$$

$$|I_a| = \sqrt{I_d^2 + I_q^2}$$

$$\delta = 45$$

$$\frac{P_{\max}}{I_a} = \frac{V_t}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(1-K)}{\sqrt{1+K^2}}$$

$$I_a = \frac{V_t}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{1}{X_q} \right)^2 + \left(\frac{1}{X_d} \right)^2} = \frac{V_t}{\sqrt{2X_q}} \sqrt{1+K^2}$$



بنام خدا



مبحث پنزدهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III


حالتهای گذرا در ماشین سنکرون



بررسی اتصال کوتاه در ژنراتور

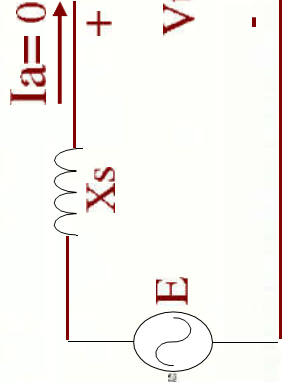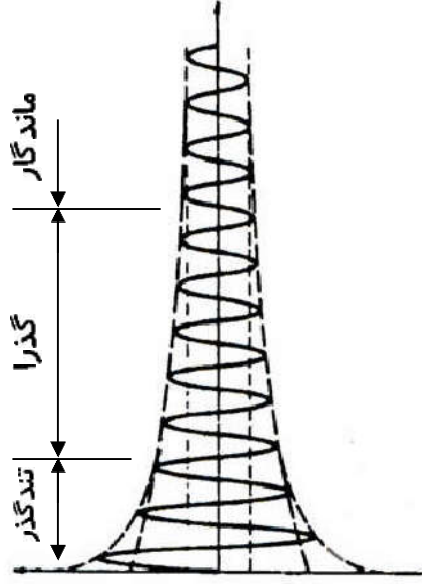

قبل از اتصال کوتاه

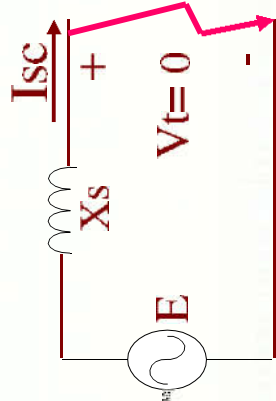




بعد از اتصال کوتاه

اگر ژنراتور را یک مدار سلفی معمولی می دانستیم انتظار داشتیم دامنه مولفه سینوسی ثابت بوده و فقط یک مولفه dc میرا در جریان ظاهر می شد ولی همانگونه که در نمودار جریان فوق (که با صرف نظر از مولفه dc رسم شده) دیده می شود، دامنه جریان سینوسی، تغییرات زیادی دارد. نکات مهمی که در این نمودار دارای اهمیت است به شرح زیرند:

- ۱- این نمودار را می توان به سه قسمت با زمانهای خاص خود تقسیم کرد.
- ۲- علت وقوع این تغییرات در هر کدام از بازه های زمانی.



مدار معادل ژنراتور سنکرون در حالت‌های اتصال کوتاه بی بار و باردار

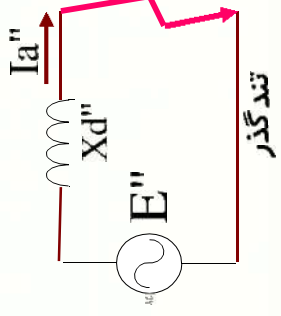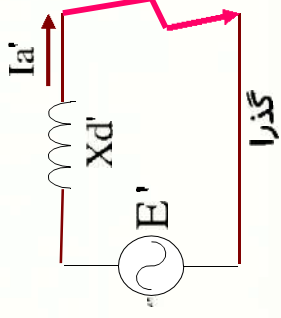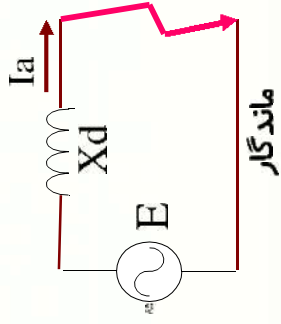

مدار معادل ژنراتور اتصال کوتاه و تاه شده در حالت بی باری و بارداری به همین صورت است تنها تفاوت آنها در مقدار ولتاژ القائی آنها می باشد . در حالت بی بار ولتاژهای القائی در تمام حالات یکسان و برابر ولتاژ بی بار ژنراتور می باشند .

در حالت بار دار ولتاژهای القائی را بصورت زیر در نظر می گیرند :


$$E = V_t + jX_d I_a$$

$$E' = V_t + jX_d' I_a$$

$$E'' = V_t + jX_d'' I_a$$



رابطه جریان اتصال کوتاه

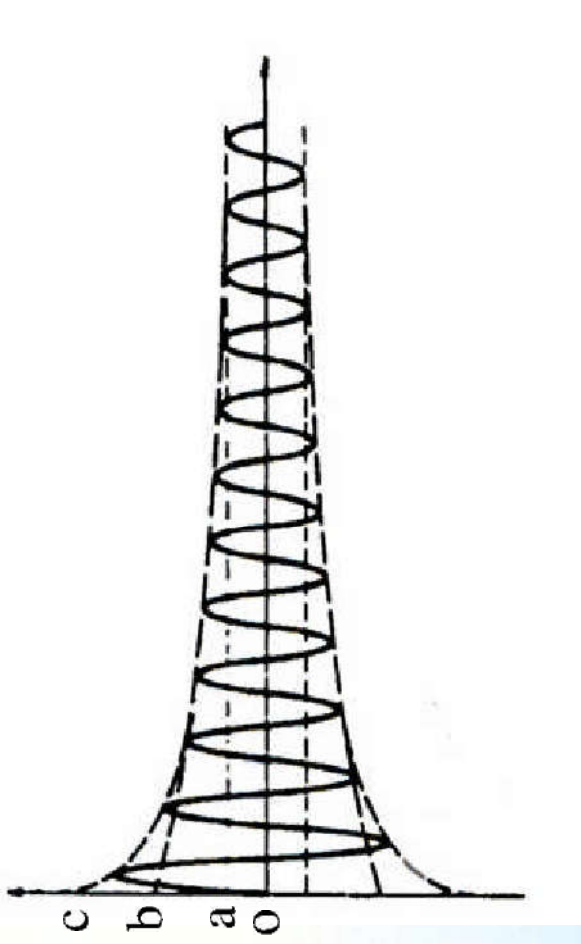

$$i_{SC} = \sqrt{2} \left[\underbrace{\frac{E}{X_d}}_{oa} + \underbrace{\left(\frac{E}{X_d''} - \frac{E}{X_d} \right)}_{ab} e^{\frac{-t}{T_{d0}}} + \underbrace{\left(\frac{E}{X_d'''} - \frac{E}{X_d''} \right)}_{bc} e^{\frac{-t}{T_{d0}''}} \right] \sin \omega t + I_{dco} e^{\frac{-t}{T_a}}$$



بنام خدا

 
مبحث شانزدهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

بررسی پایداری ماشین سنکرون



بررسی پایداری ماشین سنکرون



منظور از پایداری حالتی است که ورودیها و خروجیهای ماشین متعادل بوده و ماشین بطور عادی در حال کار است . یعنی در حالت پایدار معادله زیر باید برقرار باشد :


$$P_m - P_l = 0$$

پایداری حالت دائم (استاتیک)

پایداری گذرا (دینامیک)

دو نوع پایداری برای ماشین سنکرون تعریف می شود

پایداری حالت دایم (استاتیک ، مانا)

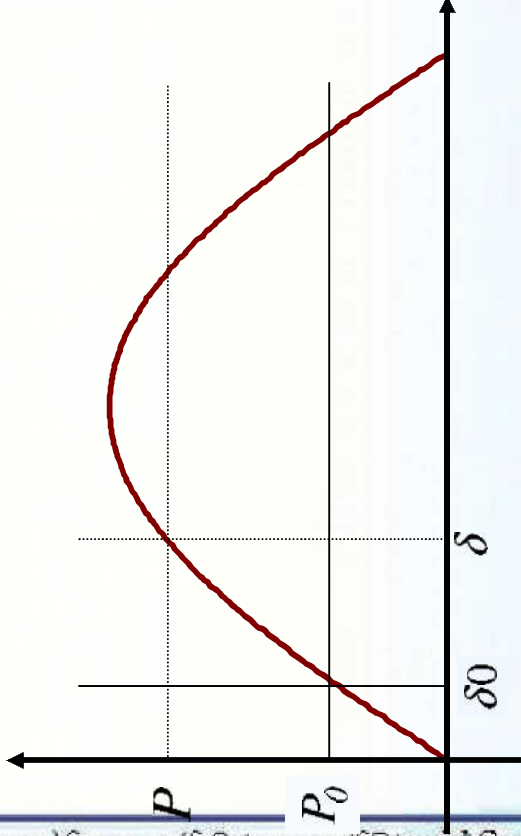

در پایداری دینامیکی علاوه بر میزان تغییر بار ،
سرعت تغییر بار نیز مطرح است. برای روشن
شدن مطلب شکل روبرو را ملاحظه کنید :

اگر توان بار به آرامی از P_0 به P افزایش یابد ،
زاویه ماشین از δ_0 به δ می رود. اما اگر تغییر
توان ماشین از P_0 به P ناگهانی و بصورت
پله ای باشد ، آیا باز هم ماشین پایدار خواهد ماند

و قادر به تامین توان جدید خواهد بود ؟

ملاحظه شده که در تغییر پله ای بار ، حالت ماشین حول نقطه کار نهائی نوسان کرده تا در نهایت
بوسیله عوامل میرا کننده در نقطه کار نهائی مقیم شود . در شرایط خاص این نوسانات ممکن است
باعث ناپایداری ماشین شود که در بحث پایداری دینامیکی به این موضوع پرداخته می شود .





ادامه بحث پایداری دینامیکی

پیش از ارائه روابطی در این باره باید به دو نکته اشاره کرد :

اول در نظر گرفتن اثر میراثی های موجود در سیستم (اصطکاک و بادخوری) به چند روش ممکن است:

- 1 آنها را بطور دقیق در روابط وارد کنیم
- 2 از داخل کردن آنها در روابط پرهیز کرده ولی در تفسیر نتایج، اثر آنها را در نظر بگیریم

(در اینجا برای سادگی بیان مطلب از روش سوم بهره گرفته ایم .)

دوم

در بررسی پایداری دینامیکی این مساله مهم است که میزان تغییر ایجاد شده کوچک است یا بزرگ . در مورد تغییرات کوچک می توانیم از روش خطی سازی و سیگنال کوچک به بررسی مساله پیردازیم در حالی که در تغییرات بزرگ باید پاسخ معادلات حاکم را به روشی بطور دقیق بدست آوریم .

ابتدا روش سیگنال کوچک بیان شده آنگاه در باب روش دوم مطالبی ارائه می گردد .



بررسی پایداری سیستم با وجود تغییرات کوچک

$$\sum_j T_j = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B \frac{d\theta}{dt} \quad (1)$$

معادله مکانیکی حاکم بر ماشین چنین می باشد:

که در اینجا J ممان اینرسی و B ضریب اصطکاک می باشد

گفتیم که ما در اینجا اثر اصطکاک را در تفسیر نتایج استفاده می کنیم و در روابط از آن صرف نظر می کنیم در نتیجه معادله ۱ به شکل زیر در می آید :

$$T_i - T_m = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (2)$$

محرك

مقاوم

$$\theta = \omega t + \delta \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \omega + \frac{d\delta}{dt} \Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad (3)$$

در ضمن با فرض ثابت بودن سرعت داریم:

که در اینجا δ زاویه بار ماشین می باشد .



بررسی پایداری سیستم با وجود تغییرات کوچک

معادله نوسان (swing equation) :

$$\textcircled{2} \rightarrow T_i - T_m = J \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad \text{ضرب طرفین در } \omega \quad P_i - P_m = J \omega \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad \textcircled{4}$$

مومنوم ، M

در مورد موتور سنکرون، با جایگذاری توان محرک و توان مقاوم داریم :

$$P_m = P_{\max} \sin \delta \quad \text{جایگذاری} \quad P_i - P_{\max} \sin \delta = J \omega \frac{d^2 \delta}{dt^2}$$

همانطور که ملاحظه میشود این معادله غیر خطی است



حل سیگنال کوچک معادله نوسان (ادامه)

$$P_m = \frac{EV}{X} \sin \delta$$

$$P_{m0} + \Delta P_m = \frac{EV}{X} \sin(\delta_0 + \Delta\delta) = \frac{EV}{X} \sin \delta_0 + \underbrace{\frac{EV}{X} \times \frac{d \sin \delta}{dt}}_{P_{\max}} \Big|_{\delta_0} \Delta\delta$$

$$\Delta P_m = \frac{EV}{X} \cos \delta_0 \Delta\delta = P_{\max} \cos \delta_0 \Delta\delta \quad (7)$$

$$(6) \quad M \frac{d^2 \Delta\delta}{dt^2} + P_{\max} \cos \delta_0 \Delta\delta = 0$$


$$\text{در حوزه لاپلاس} \quad (MS^2 + P_{\max} \cos \delta_0) \Delta\delta = 0 \quad \Rightarrow \quad S = \pm \sqrt{\frac{-P_{\max} \cos \delta_0}{M}}$$



حل سیگنال کوچک معادله نوسان (ادامه)

$$S = \pm \sqrt{\frac{-P_{\max} \cos \delta_0}{M}}$$

تعبیر عبارت روبرو:

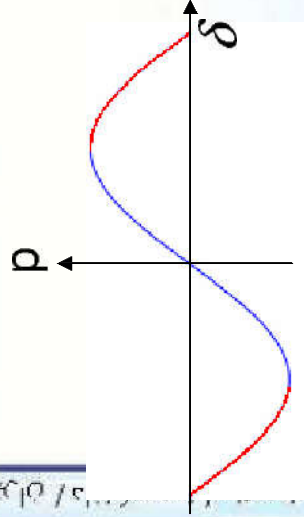

این رابطه می گوید اگر $P_{\max} \cos \delta_0$ منفی باشد مشخصه سیستم دارای دو ریشه حقیقی است، یکی مثبت دیگری منفی، که ریشه مثبت باعث ناپایداری ماشین می شود. این نواحی در شکل روبرو با رنگ قرمز نشان داده شده اند.

اگر $P_{\max} \cos \delta_0$ مثبت باشد مشخصه سیستم دارای دو ریشه موهومی است و در اثر بروز یک تغییر ماشین شروع به نوسان می کند که اگر اثر میرایی های موجود را در نظر بگیریم می توانیم بگوئیم که نوسانات بعد از مدتی میرا شده و سیستم به پایداری میرسد.



بررسی پایداری دینامیکی ماشین سنکرون در حضور تغییرات بزرگ (معیار سطوح برابر)

گفتیم که در این حالت باید معادله نوسان را بطور دقیق حل کنیم که این کار دارای پیچیدگی نسبتاً زیادی است. برای حل این مشکل روشی را ارائه می دهیم که با کمک آن بدون حل معادله نوسان بتوانیم یک برآورد کلی راجع به پیدار بودن یا نبودن سیستم تحت بررسی به عمل آوریم.

$$④ \quad P_i - P_m = M \frac{d^2 \delta}{dt^2}$$

ضرب طرفین در $2d\delta/dt$ و گرفتن انتگرال

$$\int \frac{2d\delta}{dt} (P_i - P_m) dt = \int \left(M \frac{d^2 \delta}{dt^2} \right) \frac{2d\delta}{dt} dt$$

$$\frac{2}{M} \int (P_i - P_m) d\delta = \left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 \quad ⑧$$



معيار سطوح برابر (ادامه)


ممکنست ماشین چند بار نوسان کند بنا براین $d\delta$ چند بار در بازه δ_1 و δ_2 رفت و برگشت خواهد داشت. اما می توان ثابت کرد که اگر برای اولین نوسان انتگرال فوق برقرار باشد برای نوسانات بعدی هم برقرار خواهد بود لذا ما فقط یک حرکت رفت (از تعداد حرکات رفت و برگشت ممکن) را بررسی می کنیم.

$$\textcircled{8} \int_{\delta_1}^{\delta_3} (P_i - P_m) d\delta = 0$$



معیار سطوح برابر (ادامه)

اما مفهوم این رابطه چیست ؟

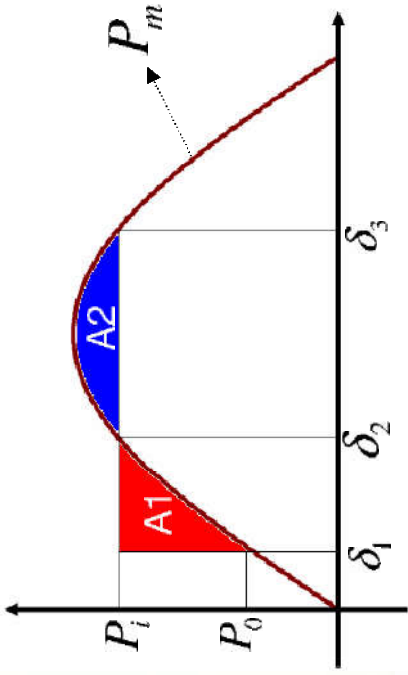

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} (P_i - P_m) d\delta + \int_{\delta_2}^{\delta_3} (P_i - P_m) d\delta = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{\delta_1}^{\delta_2} (P_i - P_m) d\delta = - \int_{\delta_2}^{\delta_3} (P_i - P_m) d\delta$$

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} (P_i - P_m) d\delta = \int_{\delta_2}^{\delta_3} (P_m - P_i) d\delta$$

A1 area A2 area

$A1 = A2 \Rightarrow$ پایداری مرزی

$A1 < A2 \Rightarrow$ پایداری برقرار می ماند

$A1 > A2 \Rightarrow$ سنکرونیزم از دست می رود



مثال

 
یک موتور سنکرون سه فاز با مشخصات زیر مفروض است :

$$X_d = 0.8 \text{ PU} \quad \text{و} \quad X'_d = 0.3 \text{ PU}$$

جریان تحریک طوری تنظیم شده که $E_f = 1 \text{ PU}$ و سنکرونیسم بین موتور و شبکه بی نهایت برقرار شده است .

الف) حداکثر گشتاوری که می توان به آرامی به موتور اعمال نمود تا موتور از حالت سنکرونیسم خارج نشود چقدر است ؟

ب) حداکثر گشتاوری که می توان بطور ناگهانی به محور موتور اعمال نمود بدون اینکه موتور از حالت سنکرون خارج شود چقدر است ؟ آیا موتور می تواند تحت این بار بماند ؟





پاسخ


$$\sin \delta = 1 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{V_t E_f}{X_d} (PU) = \frac{1}{0.8} = 1.25$$

(الف)

ب) حد اکثر بار قابل اعمال به موتور مربوط به زمانبست که که سطح شتاب دهند و سطح شتاب گیرنده مساوی باشند .

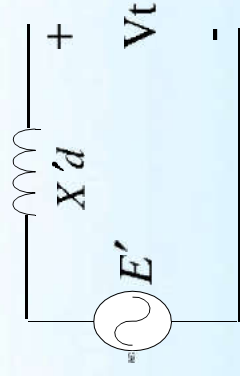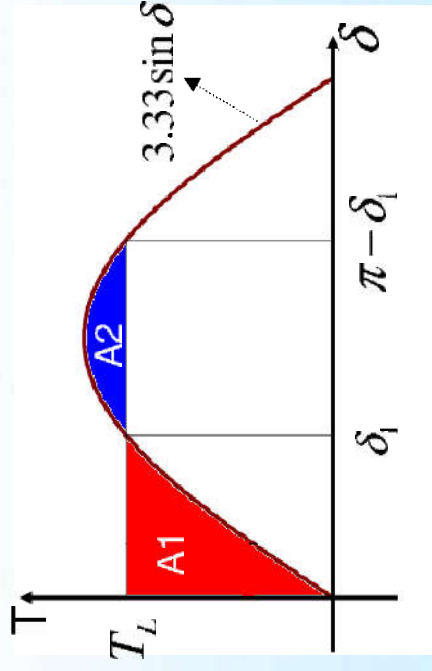

مدار معادل حالت گذرا

 

پاسخ (ادامه)

$$P = \frac{E'V}{X'd} \sin \delta \Rightarrow T = \frac{E'V}{\omega X'd} \sin \delta$$


$$E' = E - X'dI_a \quad |a=0 \quad \rightarrow \quad E' = E = 1 \text{ PU}$$

$$T = \frac{1}{1 \times 0.3} \sin \delta = 3.33 \sin \delta$$

سطوح A1 و A2 را محاسبه کرده و با یکدیگر برابر قرار می دهیم تا δ_1 بدست آید

$$A1 = T_L \delta_1 - \int_0^{\delta_1} (3.33 \sin \delta) d\delta = (3.33 \sin \delta_1) \delta_1 + 3.33 (\cos \delta_1 - 1)$$
 
$$A2 = \int_{\delta_1}^{\pi - \delta_1} (3.33 \sin \delta) d\delta - T_L (\pi - 2\delta_1) = (6.66 \cos \delta_1) - (3.33 \sin)(\pi - 2\delta_1)$$



پاسخ (ادامه)

$$A_1 = A_2 \implies \delta_1 = 46.5 \implies T_L = 3.33 \sin \delta_1 = 2.42 \text{ (pu)}$$

موتور نمی تواند تحت این بار به کار خود ادامه دهد چرا که این بار فراتر از حد پایداری استاتیکی ماشین می باشد

به نام خدا

مبحث هفدهم

تراشانسفورماتور سه فاز

کلیات تراانسفورماتور سه فاز



فهرست :

ترانسفورماتور سه فاز

مقدمه

بررسی اتصالات و آرایشهای ترانسفورماتور سه فاز

آرایشهای خاص

آرایش زیگززاگ - آرایش اسکات - آرایش مثلث باز

مرور گروه بندی ترانسفورماتور سه فاز

مبحث ویژه

هارمونیکها در ترانسفورماتور سه فاز





مقدمه

دلیل استفاده از ترانسفورماتور در سیستم قدرت :


محدودیت ساخت ژنراتورها موجب شده که ولتاژ آنها از حدود بیست (و حداکثر سی) کیلو ولت تجاوز نکند که این ولتاژ برای انتقال قدرت مناسب نمی باشد و باعث بروز تلفات زیاد می گردد. لذا بحث استفاده از ترانسفورماتورهای سه فازه مطرح گردیده است .

دسته بندی ترانسهای سه فاز از نظر رنج ولتاژ :

ترانس توزیع	↓	ترانسهای با ولتاژ ۱۱ ، ۲۰ کیلو ولت
ترانس فوق توزیع	↓	ترانس با ولتاژ ۶۳ کیلو ولت
ترانس انتقال	↓	ترانسهای با ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت



سیر تکاملی و انواع ترانسفورماتور سه فاز از نظر ساختمان

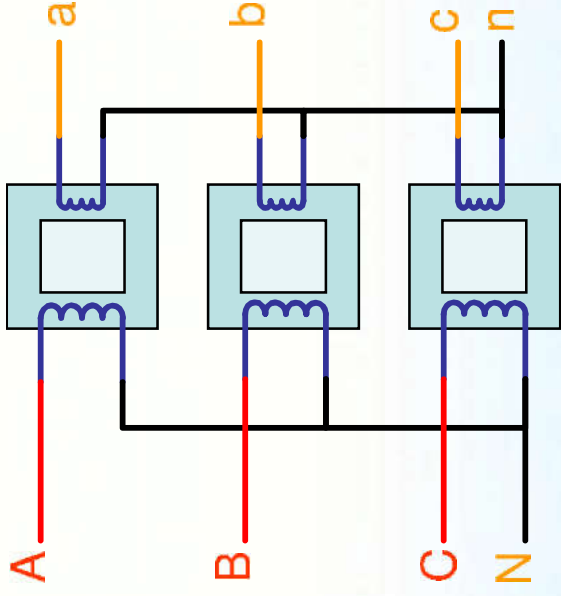


اتصال YNyn

اولین آرایشی که بعنوان ترانس سه فاز مطرح شده و بکار رفته است ، شامل سه ترانس تکفاز است که در کنار هم بصورت یک مجموعه تحت عنوان گروه ترانس سه فاز یا بانک ترانس سه فاز مورد استفاده قرار گرفته است .

یکی از محاسن چنین آرایشی ، امکان تعویض هر کدام از فازها در صورت بروز نقص در آن فاز است و این یعنی نیاز به واحد یدکی کوچکتر و بعلاوه در صورت نبودن واحد یدکی امکان تامین قسمتی از بار توسط دو ترانس باقی مانده (اتصال مثلث باز) وجود دارد تا زمانیکه ترانس معیوب تعمیر شود .



سیر تکاملی و انواع ترانسفورماتور سه فاز از نظر ساختمان (ادامه)

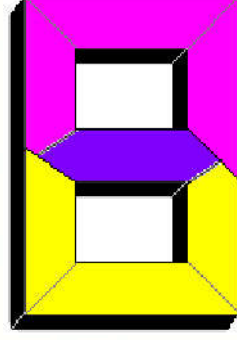


این هسته که آنرا هسته ستونی گویند دارای دو عیب است :

الف) یکسان نبودن مقاومت مغناطیسی مسیر شار فازهای مختلف

ب) در کار نا متعادل که جمع شارها صفر نیست شار منتهی مسیر خود را از داخل دیواره تانک می بندد که این باعث افزایش حرارت ترانس و کاهش راندمان می شود .


برای رفع عیب دوم گاهی از طرح زیر استفاده می شود :

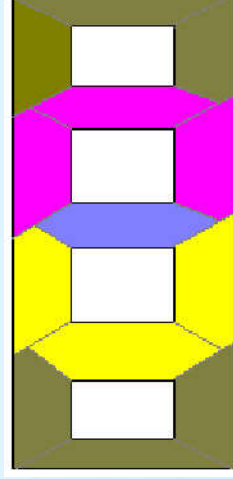

هسته زرهی (پنج ستونه)



سیر تکاملی و انواع ترانسفورماتور سه فاز از نظر ساختمان (ادامه)

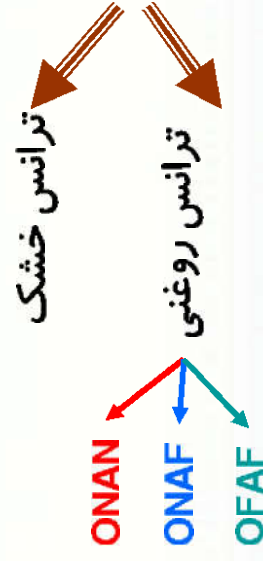

از نظر خنک کنندگی و نوع عایقکاری
ترانسها را به انواع زیر تقسیم می کنند :

نکته: در ترانس روغنی ، روغن علاوه بر خنک کنندگی نقش عایقی نیز دارد

تقسیم بندی دیگری که در ترانسهای سه فاز انجام می شود بر حسب نوع اتصال و سربندیهای فازهای آن می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود .

روش بدست آوردن پارامترهای ترانس سه فاز

از دو آزمایش برای این کار استفاده می شود

- آزمایش اتصال کوتاه
- آزمایش مدار باز


در ترانس سه فاز نتایج آزمایشهای بالا ممکن است در حالت اتصال ستاره یا مثلث بدست آمده باشند . ما همیشه با توجه به نوع اتصال مقادیر مربوط به یک فاز را ، بدست می آوریم سپس مطابق روشی که در ترانس تکفاز دنبال می شد به محاسبه پارامترها می پردازیم .





روش بدست آوردن پارامترهای ترانس سه فاز (آزمایش اتصال کوتاه)

در این آزمایش که از طرف فشار قوی انجام می شود ، مدار معادل به شکل زیر در می آید که مقادیر المانهای آنرا می توان بصورت زیر حساب کرد .

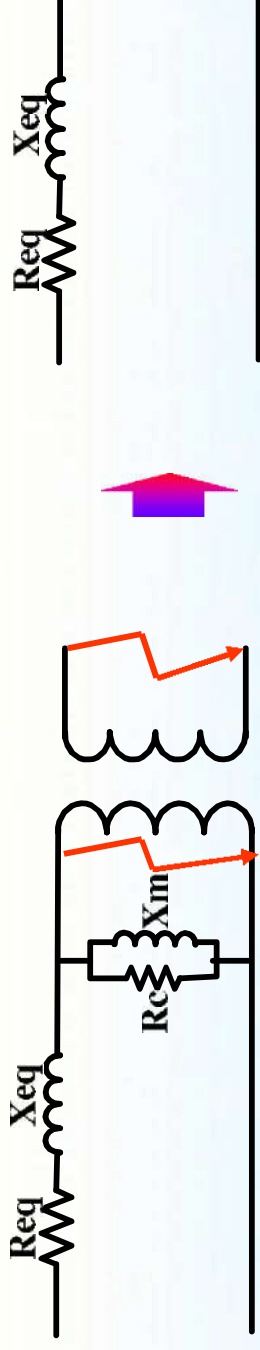


$$R_{eq} = \frac{P_{SC1ph}}{I_{1ph}^2} \quad \text{و} \quad Z_{eq} = \frac{V_{1ph}}{I_{1ph}} \quad \text{و} \quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$$




روش بدست آوردن پارامترهای ترانس سه فاز (آزمایش مدار باز)

این آزمایش از طرف فشار ضعیف انجام می شود . مدار معادل به شکل زیر در می آید که مقادیر المانهای آنرا می توان بصورت زیر حساب کرد .

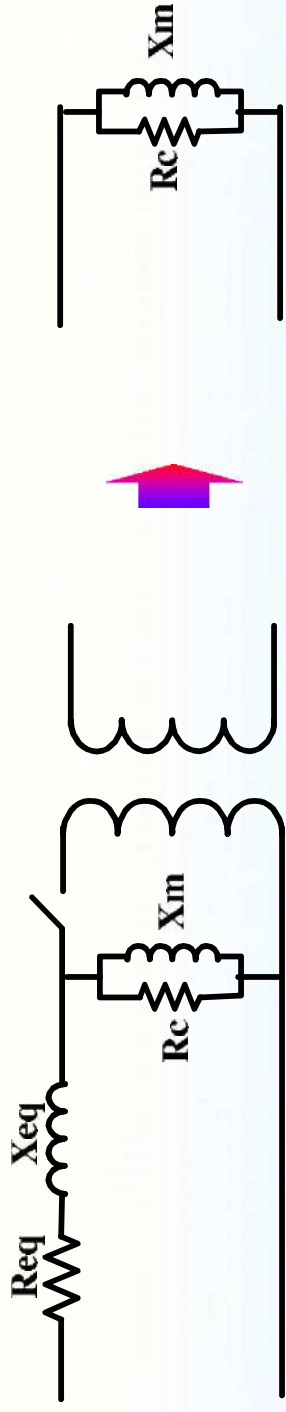

در اینجا از X_{eq} و R_{eq} بخاطر کوچک بودن در برابر X_m و R_c صرف نظر شده است .

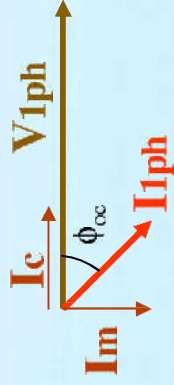

$$I_m = I_{1ph} \sin(\phi_{oc})$$

$$I_c = I_{1ph} \cos(\phi_{oc})$$

$$X_m = \frac{V_{1ph}}{I_m} \quad \text{و} \quad R_c = \frac{V_{1ph}}{I_c}$$

به نام خدا

مبحث هجدهم

تراش‌سنفور، مانتور سه فاز

انواع اتصالات در ترانس سه فاز





انواع اتصالات در ترانس سه فاز

معرفی نمادها و وضع قراردادها:

الف) از آنجا که اسامی اولیه و ثانویه بستگی به چگونگی قرارگیری ترانسفورماتور در مدار الکتریکی دارد و ماتریانس را مستقل از شبکه بررسی می کنیم لذا ما از این عناوین استفاده نمی کنیم و به جای آنها از عبارات فشار قوی و فشار ضعیف برای نامیدن پیچکها استفاده می کنیم .

ب) حروف بکار رفته برای اسم گذاری کمیات سمت فشار قوی بصورت بزرگ و در طرف فشار ضعیف بصورت کوچک استفاده می شود. مثلا عبارت **YNd** معرف ترانسی است با اتصال ستاره دارای سر وسط در فشار قوی و اتصال مثلث در فشار ضعیف .


ج) نسبت تبدیل ترانس عبارتست از نسبت ولتاژ خط فشار قوی به ولتاژ خط فشار ضعیف مگر چیز دیگری غیر از آن تصریح شود .



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

معرفی نمادها و وضع قراردادها (ادامه):

(د) با توجه به شکل قرار گیری پیچکها در یک ترانس واقعی ، بصورت نمادین آنها را به شکل زیر نشان می دهیم که در این شکل پیچکهای 1 و 1' روی یک هسته قرار دارند و ولتاژ القائی در آنها هم فاز می باشد

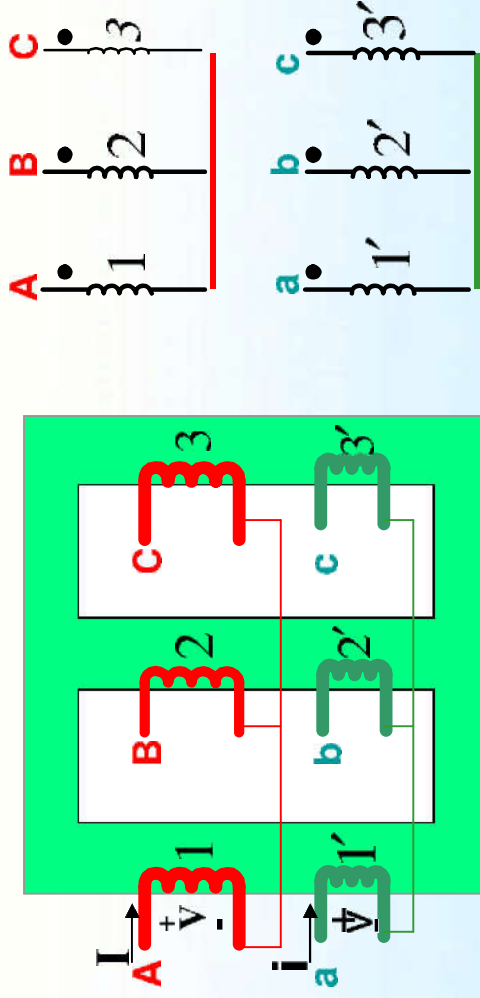

(ه) اسامی ABC و abc کاملا دلخواه به پیچکها نسبت داده می شوند اما برای نشان دادن توالی ، ترتیب آنها در توالی مثبت همیشه به یکی از سه صورت زیر است :

ABC , CAB , BCA



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

معرفی نمادها و وضع قراردادهای (ادامه):

ح) دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار قوی V و I و
دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار ضعیف v و i می باشد.



ط) عبارتست از نسبت تبدیل فاز یا نسبت بین ولتاژ پیچکهای قرار گرفته روی یک ستون

$$\frac{V}{v} = \frac{N}{n} = K \quad \text{یا} \quad \frac{I}{i} = \frac{n}{N} = \frac{1}{K}$$



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)


بسته به اینکه اولیه و ثانویه به چه شکلی سربندی شده باشند، اتصالات گوناگونی برای ترانس ایجاد می شود که در زیر با بیان این اتصالات ارتباط مقادیر خط و فاز و نسبت تبدیل هر یک از این اتصالات را بیان می کنیم.

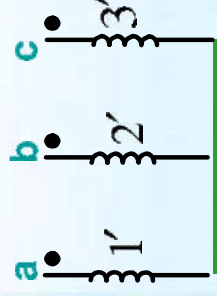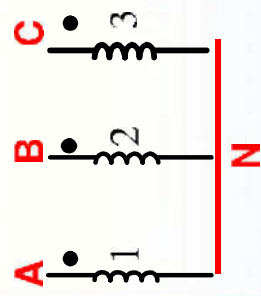

YNyn

$$|V_{AN}| = V$$

$$|V_{an}| = v$$

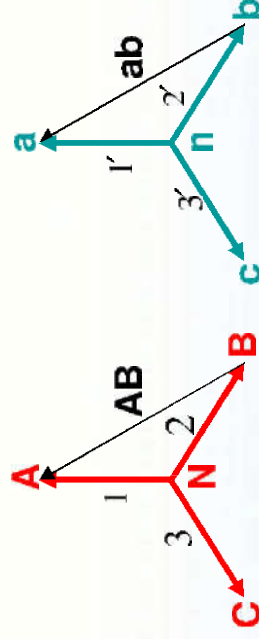

(۱) اتصال ستاره ستاره

$$\begin{aligned} |\bar{V}_{AB}| &= |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3}V \\ |\bar{V}_{ab}| &= |\bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn}| = \sqrt{3}v \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \frac{|\bar{V}_{AB}|}{|\bar{V}_{ab}|} = \frac{\sqrt{3}V}{\sqrt{3}v} = \frac{V}{v} = K$$

از این اتصال زمانی استفاده می شود که ولتاژ زیاد و جریان کم است



یا به سر وسط نیاز می باشد.



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

۲) اتصال ستاره مثلث

از این اتصال جایی استفاده می شود که ولتاژ کم و جریان بالا باشد یا بخواهیم هارمونیکیهای خاصی را حذف کنیم .

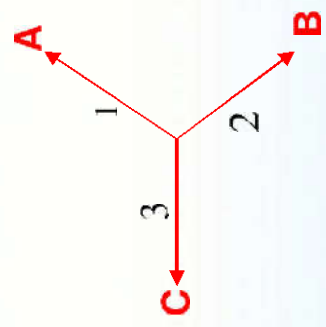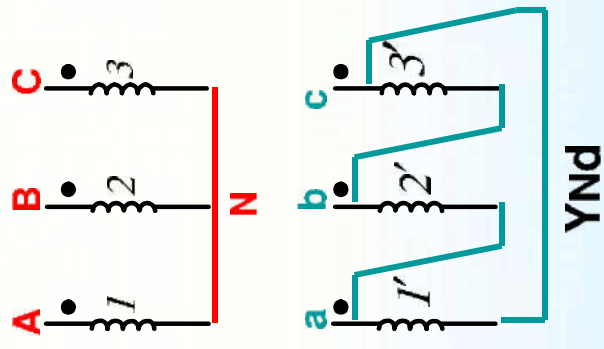

نقطه خنثی مجازی

$$|\vec{V}_{AB}| = |\vec{V}_{AN} - \vec{V}_{BN}| = \sqrt{3}V$$


$$|\vec{V}_{ab}| = V$$

$$\left| \frac{\vec{V}_{AB}}{\vec{V}_{ab}} \right| = \frac{\sqrt{3}V}{V} = \sqrt{3} \Rightarrow \frac{V}{V} = \sqrt{3}K$$


تمرین : برای جریان نسبت تبدیل را بدست آورید .



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

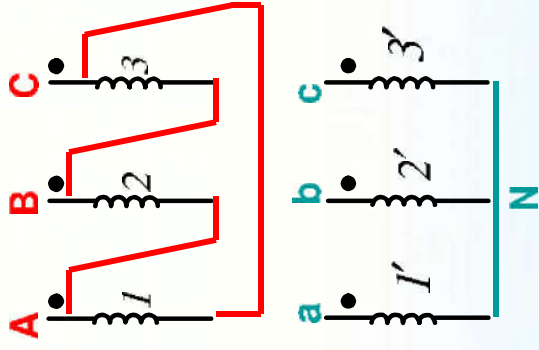


۳) اتصال مثلث ستاره

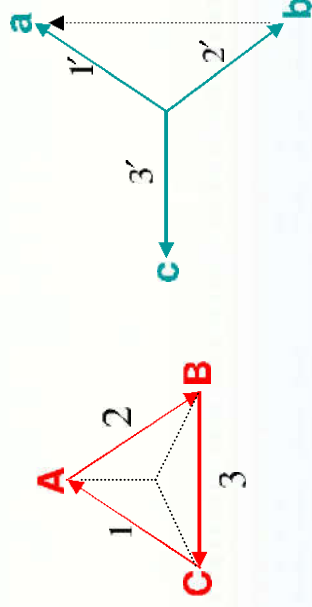



$$|\bar{V}_{AB}| = V$$

$$|\bar{V}_{ab}| = |\bar{V}_{an} - \bar{V}_{bn}| = \sqrt{3}V$$

$$\left. \begin{aligned} & \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{V}{\sqrt{3}V} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{V}{\sqrt{3}V} = \frac{K}{\sqrt{3}} \end{aligned} \right\}$$

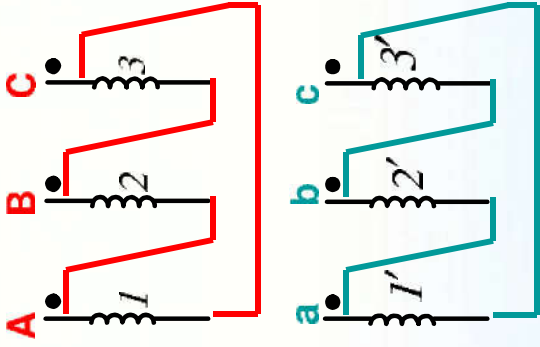

انواع اتصال مثلث

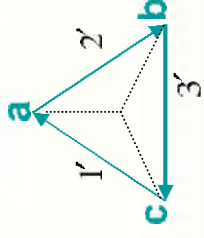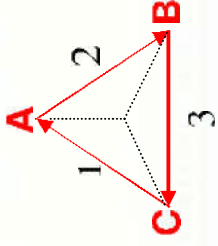

$$\left. \begin{aligned} |\bar{V}_{AB}| &= V \\ |\bar{V}_{ab}| &= V \end{aligned} \right\} \rightarrow$$




$$\left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{V}{V} = K$$



انواع اتصالات در ترائس سه فاز (ادامه)

Inter connected star

اتصال ستاره زیگزاگ

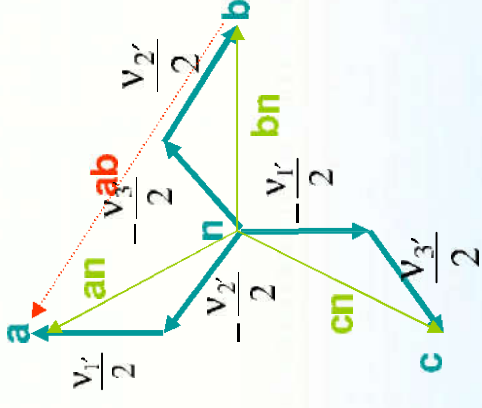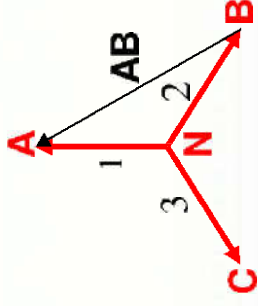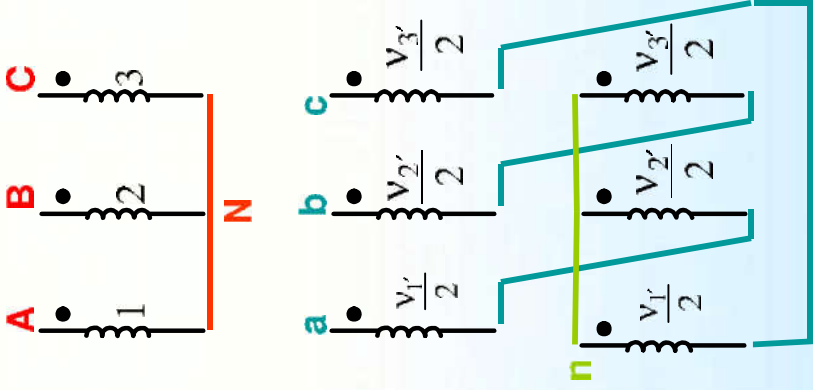

$$|V_{an}| = \left| \frac{\bar{V}_1}{2} - \frac{\bar{V}_2}{2} \right| = \sqrt{3} \frac{V}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} V$$

$$|V_{an}| = |V_{bn}| = |V_{cn}| = \frac{\sqrt{3}}{2} V$$

$$|V_{ab}| = |\bar{V}_{an} - \bar{V}_{bn}| = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} V \right)$$

$$|V_{AB}| = |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3} V$$



$$\frac{V_{AB}}{V_{ab}} = \frac{\sqrt{3} V}{\frac{3}{2} \times V} = \frac{2}{\sqrt{3}} K$$

انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

حسن ترانس با اتصال زیگزاگ آنست که نا متعادلی را کم می کند . با توجه به شکل صفحه قبل اگر جریانی از یک فاز فشار قوی عبور کند بین دو فاز فشار ضعیف تقسیم می شود و به اینصورت نا متعادلی را کمتر می کند .

😊 بعنوان تمرین نشان دهید که :

$$\frac{i_a}{I_A} = \frac{2}{\sqrt{3}} K$$



به نام خدا

مبحث نوزدهم

تراش سفور مائور سه فاز


گروه برداری






گروه برداری

به دو شکل شماتیک زیر نگاه کنید . همانگونه که گفتیم می توانیم ترمینالهای خروجی را به دلخواه اسم گذاری کنیم . آیا دو آرایش زیر، ترانسهای مختلفی را نتیجه می دهند ؟

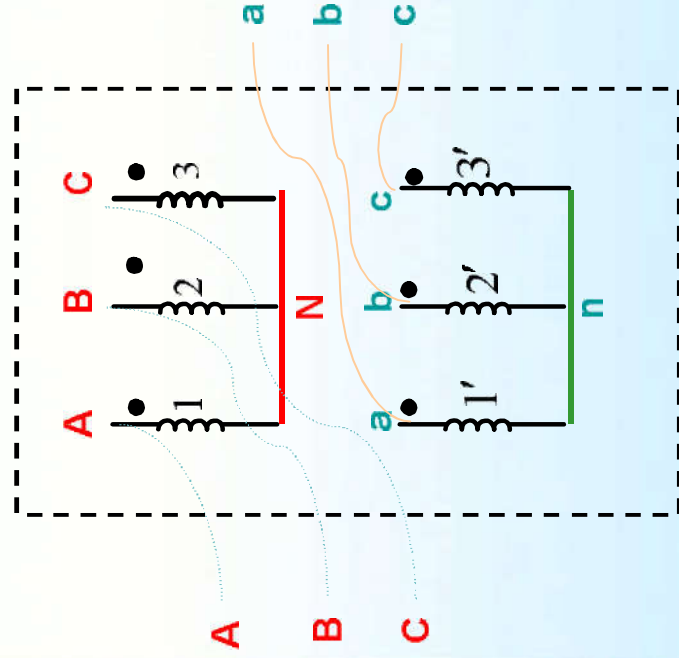

الف

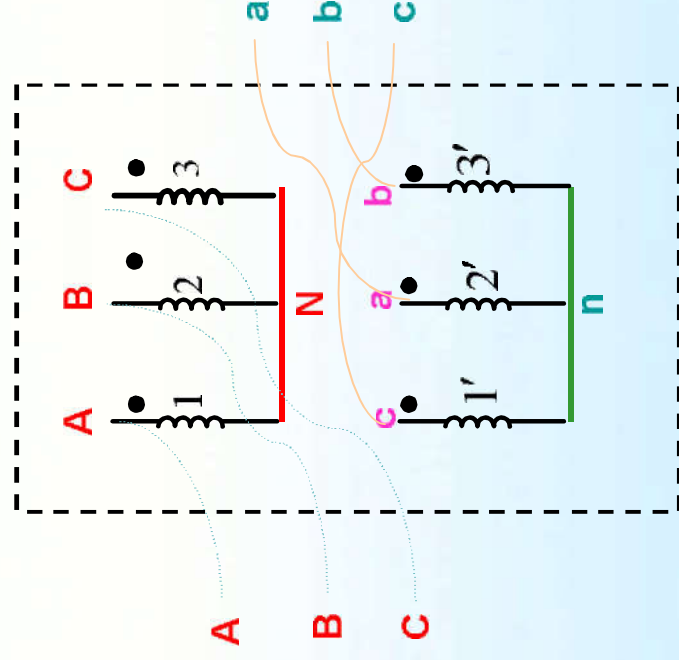


ب



گروه برداری (ادامه)

پایخ مثبت است . با اینکه نسبت تبدیل ثابت می ماند ولی بین فاز های **هم نام** در هر کدام از ترانسها اختلاف فازهای مختلفی ایجاد می شود. در ترانس (الف) اختلاف فاز بین فاز **a** با **A** بدلیل اینکه روی یک ستون بسته شده اند ، برابر صفر درجه است

حال آنکه در ترانس (ب) بخاطر آنکه فاز های **a** و **A** از سیم پیچهای بسته شده روی دو ستون مجاور هم گرفته شده اند ، دارای اختلاف زاویه ۱۲۰ درجه می باشند . شکل زیر گویای این مطلب است .

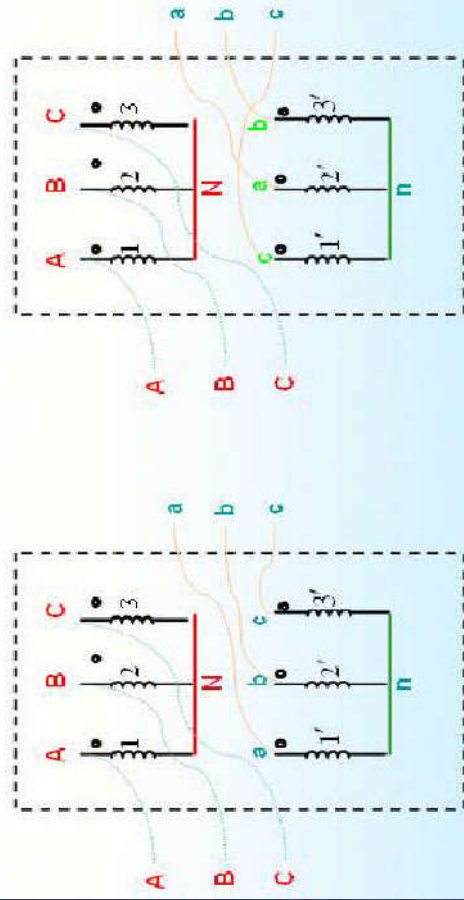

الف

ب






گروه برداری (ادامه)

برای نشان دادن این تمایز بین دو ترانس فوق از توصیف ویژه ای تحت عنوان گروه برداری یا ساعت ترانس استفاده می شود .

ترانس الف را با گروه برداری $Yy0$ یا ساعت صفر می نامیم . ترانس (ب) ترانسیست با گروه برداری $Yy4$ یا ساعت چهار .

برای یافتن ساعت ترانس یا گروه برداری آن از قاعده زیر استفاده می شود . بردار ولتاژ فشار قوی را عقربه دقیقه شمار فرض کرده و راستای آنرا در امتداد ساعت ۱۲ فرض می کنیم . بردار ولتاژ فشار ضعیف را عقربه ساعت شمار در نظر می گیریم .

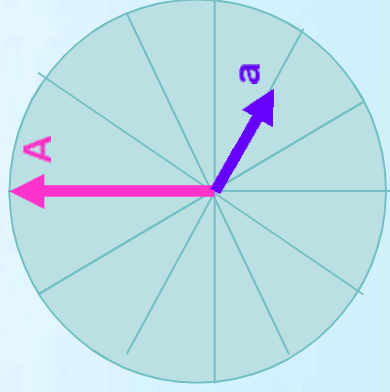


هر ساعت معادل ۳۰ درجه اختلاف فاز بین فازهای هم نام است .



گروه برداری (ادامه)

علاوه بر تغییر اسم گذارها، تغییر پلارایته پیچکها هم می تواند به گروههای متفاوت بیانجامد.

شکل زیر را ببینید:

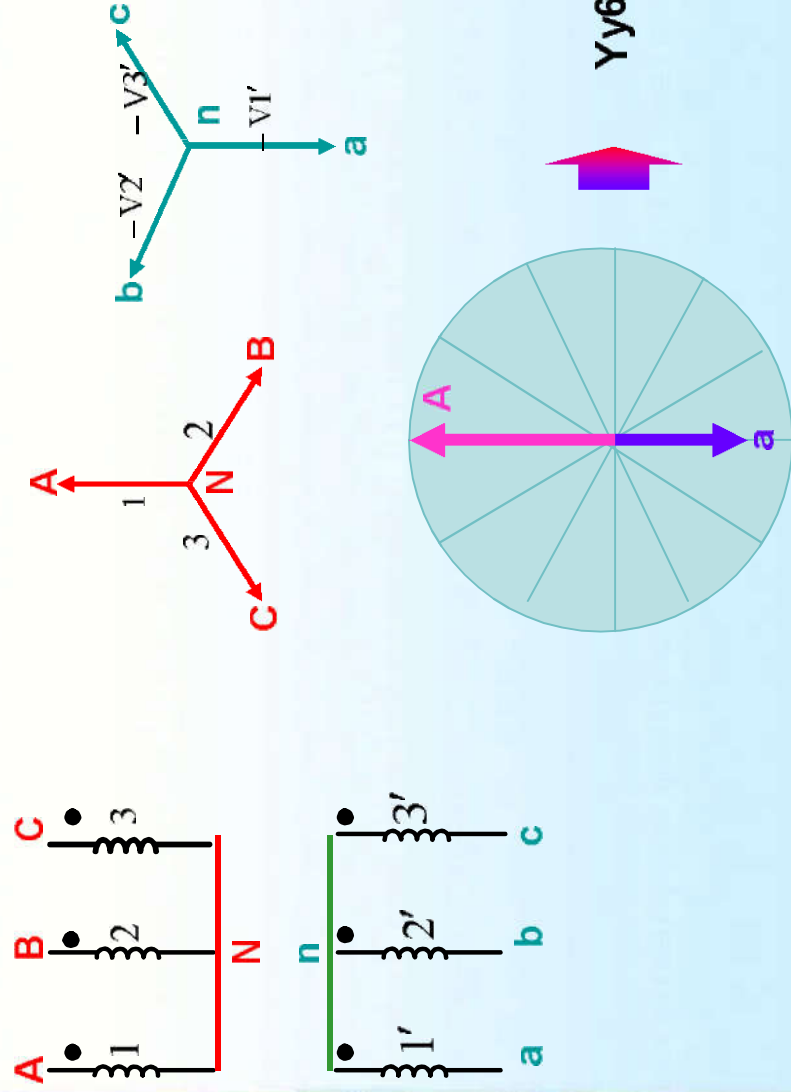




گروه برداری (ادامه)

در اتصال مثلث علاوه بر تغییر سرپیچند پیچکها هم می تواند به گروههای برداری متفاوت بیانجامد

شکلهای زیر را ببینید:

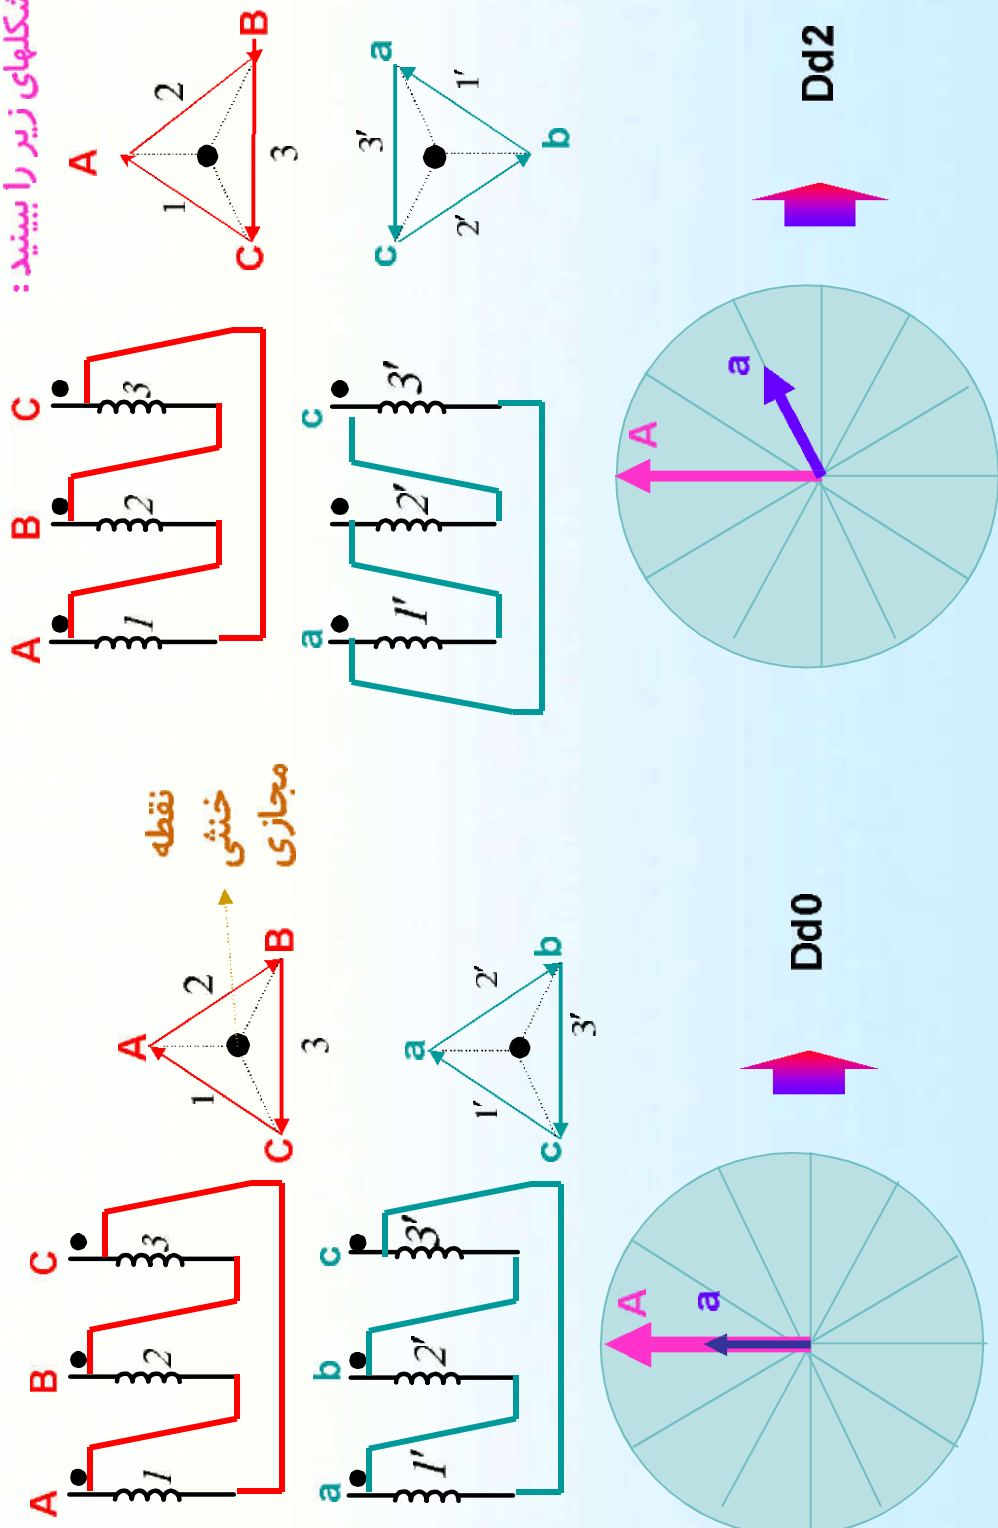

نقطه
خنثی
مجاری



گروه برداری (ادامه)

نکاتی در مورد تعیین گروه برداری :

(۱) گروه برداری همیشه برای کمیات سه فاز متعادل بیان می شود

(۲) برای یافتن گروه برداری همیشه باید نقطه صفر (حقیقی یا مجازی) را بیابیم و اختلاف زاویه دو خط ** (یا فاز هم نام a و A) را در جهت ساعت گرد بیابیم . از آنجائیکه این اختلاف همیشه مضربی از ۳۰ درجه است لذا هر ۳۰ درجه معادل یک ساعت می باشد .

(۳) بردارهای $1'$ با $2'$ ، 2 با $3'$ و 3 با $1'$ همیشه بصورت موازی رسم می شوند . چگونگی اتصال سر به ته این بردارها را شکل شماتیک نشان می دهد .

****** گروه برداری اختلاف بین کمیات خطی هم نام با یکدیگر ، یا کمیات فازی هم نام با یکدیگر می باشد . یعنی برای یک ترانس با گروه برداری $Yy4$ ولتاژ فاز V_{AN} فشار قوی از ولتاژ فاز V_{an} سمت فشار ضعیف و یا ولتاژ خط V_{AB} از ولتاژ خط V_{ab} ، $۱۲۰ = ۳۰ \times ۴$ درجه جلوتر می باشد برای جریانها نیز به همین صورت است .

گروه برداری (ادامه)

اتصالات ترانس داده شده و هدف تعیین گروه برداری ترانس است. (همیشه یک جواب منحصر به فرد دارد)

در بحث گروه برداری معمولاً با دو نوع مساله مواجه هستیم

گروه برداری داده شده و هدف تعیین اتصالات و سر-بندیهای ترانس است. (ممکن است بیش از یک جواب منحصر به فرد داشته باشد .)







گروه برداری (ادامه)

مثال: 😊

گروه برداری ترانس دارای طرح شماتیک زیر را بیابید.

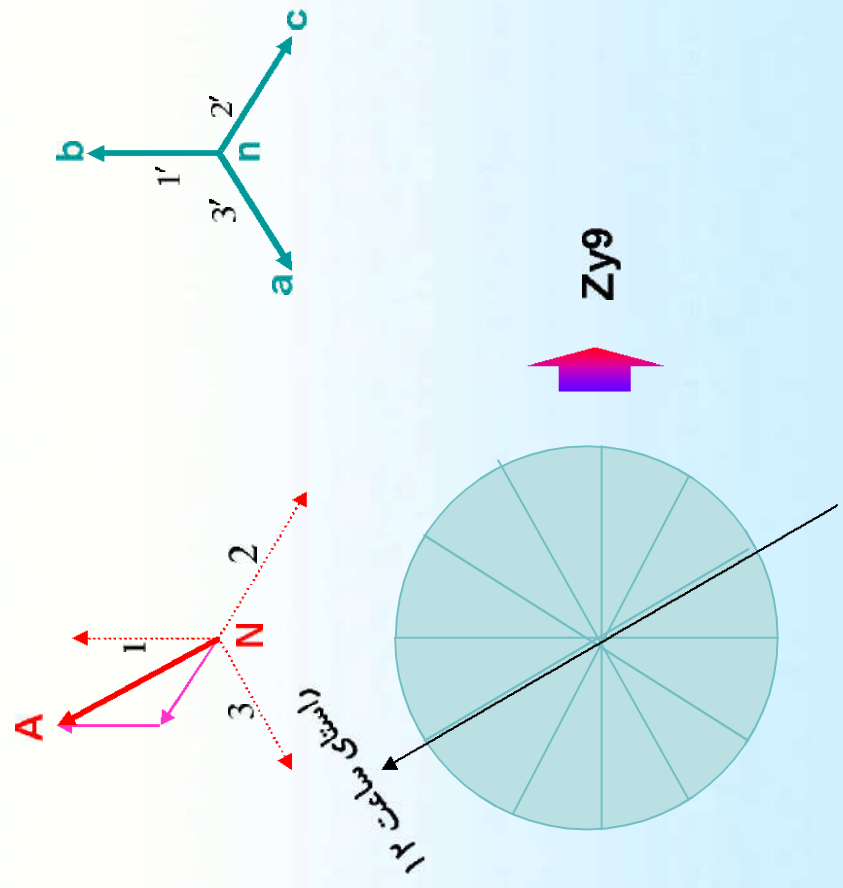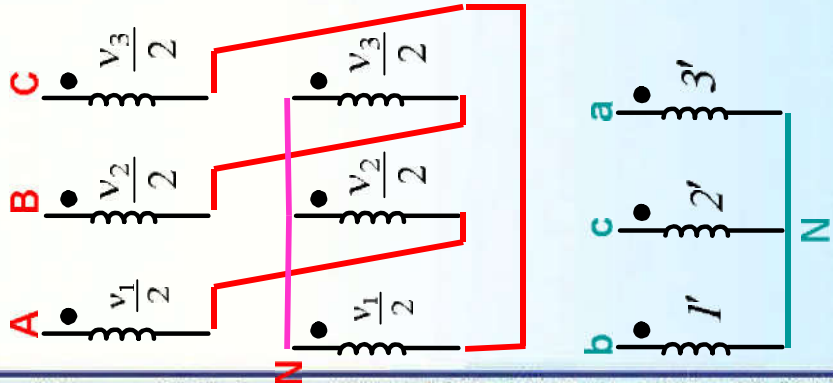

گروه برداری (ادامه)



تمرین:

بعنوان تمرین چگونگی بدست آوردن اتصالات و سر بندیهای ترانس را برای هر گروه برداری دلخواه، بررسی کنید.

