

| | |
|--------------------------------|--|
| کار با Minitab | |
| محاسبات در Minitab | |
| انجام کار های آماری در Minitab | |
| نمودارهای کنترل | |
| قابلیت فرآیند | |
| آنالیز واریانس | |
| طراحی آزمایشات | |
| رگرسیون | |
| قابلیت اطمینان | |
| کار با نمودارها | |

| | |
|--------------------------|--|
| کاربرد طراحی آزمایش | |
| آزمایشهای عملی | |
| طراحی عملی 2^k و 2^3 | |
| خطای استاندارد اثرها | |
| طراحی عملی برای ۳ فاکتور | |
| طراحی آزمایشات | |

کاربردهای طراحی آزمایش

تکنیکهای طراحی آزمایشات در جهان مهندسی برای توسعه و بهبود فرآیندهای تولیدی کاربرد بسیار زیادی دارند. این تکنیکهای دامنه بسیار گسترده ای از فرآیندها را شامل می شوند. بیشتر فرآیندها می توانند بصورت متغیرهای قابل کنترل تعریف شوند بطور مثال می توانیم فشار، دما و درصد ماده ترکیبی و ... را نام ببریم. با استفاده از طراحی آزمایشات مهندسان می توانند مجموعه ای از متغیرهای موثر بر فرآیند را تعریف کنند که بیشترین تاثیر را در فرآیند دارند و بهبود آنها بیشترین راندمان را نصیب فرآیند نمایند. طراحی آزمایشات می تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:

- ۱- بهبود نتیجه فرآیند
- ۲- کاهش تغییر پذیری در فرآیند
- ۳- کاهش زمان طراحی و توسعه
- ۴- کاهش هزینه های عملیاتی

روشهای طراحی طراحی آزمایشات در فعالیتهای طراحی مهندسی زمانی که کار بر روی محصولات جدیدی انجام می شود ویا کاربر روی بهبود محصول فعلی انجام می شود، می تواند نقش بسزایی داشته باشند. بعضی از کاربردهای طراحی آزمایشات را می توان بصورت زیر نام برد:

۱- ارزیابی و مقایسه مشخصات طراحی

۲- ارزیابی مواد مختلف

۳- انتخاب پارامترهای طراحی بطوریکه محصول مورد نظر در شرایط گوناگونی کار نماید. (طراحی بصورت نیرومند انجام شود)

۴- تعیین پارامترهای کلیدی طراحی بطوریکه راندمان محصول را افزایش دهد . از طراحی آزمایشات در طراحی های مهندسی فرآیند که نتایج آن می تواند در تولید اجرا شود استفاده نمایند. همچنین می توانید برای محصولات که قابلیت وامکان بهتر شدن را دارند از این روش استفاده نمایند. در ضمن می توانید از طراحی آزمایشات برای بهبود طراحی ، توسعه و تولید در زمان کمتر استفاده کنید.

معمولا در اولین مرحله طراحی آزمایشات با يك سیستم پیچیده سر و کار دارید (مانند يك فرآیند تولید) که در آن تعداد زیادی متغیرهای قاب ل کنترل وجود دارد که اغلب باید يك آزمایش غربالی برای تعیین متغیر هایی که بیشترین اهمیت را دارند انجام شود . (معمولا در فرآیند ها ، متغیرهای زیادی دیده می شوند که بدیهی است همه آنها را نمی توان در طراحی آزمایشات دخالت داد بنابراین باید فقط متغیر هایی را در نظر گرفت که بیشترین اهمیت را داشته باشند. معمولا این کار یکی از بخشهای بسیار مهم در طراحی آزمایشات است چرا که در صورت عدم دقت در این مرحله ممکن است متغیر های اصلی نیز از آزمایشات پدید می آورد.)

بعد از این آزمایشات متغیر های بحرانی که نیازمند تغییرات برای بهبود هستند ، مشخص می شوند و سرانجام نیز هدف آزمایشگر برای بهینه سازی راندمان فرآیند است که از طریق تعیین سطح متغیر های بحرانی تعیین می گردد هر آزمایش با فعالیتهای زیر ارتباط مستقیم دارد:

۱- حدس : فرض اصلی که انگیزه اصلی برای آزمایش است .

۲-آزمایش : تست عملکرد دربررسی حدسیات

۳- آنالیز: آنالیز آماری داده های بدست آمده از آزمایش

۴- نتیجه گیری : که درباره حدسیات اصلی از آزمایشات بدست می آید و منجر به اصلاح حدسیات می شود. و یک آزمایش جدید را پدید می آورد.

استفاده از روشهای آماری یکی از ضروریات آزمایشات خوب می باشد . آزمایشات طراحی شده کارائی و اقتصادی بودن در فرآیند آزمایشات را در نظر می گیرد و از روشهای آماری در سنجش نتایج داده ها در بررسی بی طرفانه و نتیجه گیری استفاده می شود. در این مقدمه اصول اولیه طراحی آزمایشات را مورد بررسی قرار می دهیم .

طراحی آزمایش های عاملی بعنوان ابزاری کار آمد برای انواع مشکلات بکار می رود. معمولا در يك آزمایش عاملی ، آزمایشها(اجراها) برای ترکیب تمام سطوح فاکتورها انجام می شود. برای مثال در يك فرآیند شیمیایی اگر دوفاکتور بصورت زمان واکنش و دمای واکنش وجود داشته باشد و اگر دوسطح برای زمان (يك ساعت و ۱/۵ ساعت) و دوسطح برای دما (۱۲۵ فارنهایت و ۱۵۰ فارنهایت) مهم باشند ، آزمایش عاملی باید شامل اجراهای مختلف در هر چهار ترکیب ممکن از زمان واکنش و دمای واکنش باشد .

کاربردهای طراحی آزمایش

طراحی آزمایشهای یکی از ابزارهای بسیار مهم برای مهندسين علاقمند به مساله بهبود عملکرد فرآیند تولید می باشد . همچنین این تکنیکها کاربرد

بسیار گسترده ای در پیشرفت و بهبود فرآیند های طراحی يك محصول جدید دارد. اکنون با تعدادي مثال اهمیت طراحی آزمایشها را ذکر مي نمایم.

فرآیند مشخصات آزمایش

يك تیم از مهندسان ارشد در حال بررسی و تجزیه و تحلیل بر روی فرآیند جزئیات لحیم کاری الکترونیک بر روی فیبر مدار چاپی می باشند. تیم مهندسی می خواهد بر روی يك ماشین لحیم ویژه کار کند که تعداد نقاط معیوب را کاهش دهد. (ماشین لحیمی که بر روی فیبر مدار چاپی حرکت میکند و با اتصال میان ماشین لحیم و سطح فیبر مدار چاپی ، لحیم را که به صورت مایع مانند می باشد بر روی سطح فیبر چاپی حرکت می دهد) این ماشین لحیم می تواند تمام قطعات الکترونیکی و مکانیکی و جریان ارتباطی بین قطعات را صورت دهد و با توجه به اینکه لحیم کاری قطعات معیوب نیاز به دوباره کاری دارد و این امر باعث افزایش هزینه ها میگردد، همچنین در بعضی از موارد این سطوح فیبر مدار چاپی دیگر قابل بازیابی نیستند این امر نیز باعث افزایش مجدد هزینه ها میگردد در این فرآیند چندین متغیر موثر بر فرآیند موجود می باشند و تمامی این متغیر های از ارزش یکسانی برخوردار می باشند . در ابتدا يك لیست از متغیر ها تهیه می نمایم . متغیر های بسیار مهم را کاندید می نمایم این متغیر های کاندید شده بوسیله ترکیب کردن اطلاعات درباره فرآیند از هم اعضای تیم بدست آمده است . در این مثال ، مهندسین با تشکیل و هدایت يك جلسه طوفان فکری (ذهنی) ودعوت از تمامی پرسنل تولید و سهیم کردن پرسنل و پررنگ کردن نقش پرسنل با استفاده از ایده های مختلف در ارتباط پرسنل و با تجهیزات لحیم کاری را مشخص می نمایند. این تیم تعیین می کند که متغیر های قابل کنترل بر ماشین عبارتند از :

۱-درجه حرارت لحیم کاری

۲- درجه حرارت گرم کردن

۳- سرعت ذوب لحیم

۴- نوع و شیوه ذوب

۵-درجه وی|ه ذوب

۶-عمق جریان لحیم

۷-زاویه جریان لحیم

باوجود اینکه این فاکتور های ذکر شده قابل کنترل می باشند ولی چندین عامل نیز وجود دارند که نمی توان به راحتی آنها را کنترل نمود. فاکتورهای غیر قابل کنترل عبارتند از :

۱- ضخامت ذوب لحیم در روی فیبر مدار چاپی

۲- نوع اجزایی که در فیبر مدار چاپی مورد استفاده قرار می گیرند.

۳-جانمایی اجزاء بر روی فیبر مدار چاپی


۴- اپراتور

۵- فاکتورهای محیطی

۶- نرخ تولید

گاهی اوقات ما فاکتورهای غیر قابل کنترل را فاکتورهای پارازیت می نامیم . يك نمایش گرافیکی از این فرآیند در شکل (۷-۱) آمده است با در نظر گرفتن این شرایط مهندسی برای طراحی این ماشین لحیم تعیین می گردد. او علاقمند است که بداند ، چه عاملهایی اعم از قابل کنترل و غیر قابل کنترل در بوجود آمدن عیوب در فیبر مدار چاپی تاثیر می گذارد . برای تعیین و مشخص نمودن این فاکتورها او می تواند از طراحی آزمایشها استفاده نماید. به این ترتیب که با استفاده از طراحی آزمایشها می تواند در مورد اهمیت و نوع تاثیرات عوامل بر محصول يك پیش بینی داشته باشد. گاهی اوقات به این نوع از آزمایشها ، آزمایشهای غربالی نیز می گویند. این اطلاعات و داده های بدست آمده از مطالعه این مشخصات یا آزمایشهای غربالی می تواند در تعیین متغیرهای بحرانی فرآیند موثر واقع شود ، مضاف بر اینکه می تواند در تعدیل و تنظیم این فاکتورها به منظور کاهش تعداد عیوب موثر باشد.

تعیین نمودن متغیرها موثر فرآیند ، می بایستی با دقت زیاد کنترل پذیر باشد تا این عملیات کنترل از ایجاد سطوح معیوب در فرآیند و نامنظم نمودن عملکرد فرآیند جلوگیری نماید.

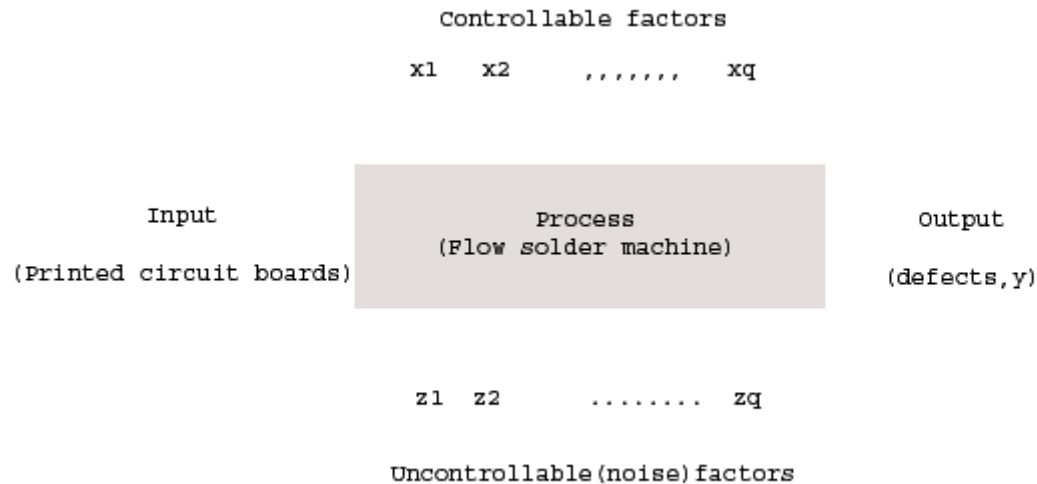

شکل ۱-۷- نمای گرافیکی فرآیند تحت بررسی

طراحی محصول

ما می توانیم از طراحی آزمایشها در ارتقاء و بهبود جدید استفاده نمائیم .

برای مثال یک گروه مهندسين را فرض نمائيد که در حال طراحی یک درب لولایی مانند برای یک اتومبیل می باشند. مشخصات محصول و تاثیرات آن بر محصول می بایستی چک شوند بطور مثال توانایی نگهداری هنگام قفل کردن که از تاب خوردن و لقی زدن درب جلوگیری نماید . مکانیزمی که این محصول را چک و بازرسی می نماید مرکب از (شامل) یک ورق قابل ارتجاع و یک غلطک می باشد . هنگامی که درب باز می گردد و غلطک شروع به حرکت می نماید با تشکیل یک قوس ، ورق فنری به هم فشرده می شود تا در ب بسته شود ، فنر می بایستی با فشار کنار زده شده و قفل گردد، این اثرات ، چک و بازرسی را ایجاد می نماید .

اعضاء تیم مهندسی تصور می کنند که اثرات بررسی تابعی از عوامل زیر می باشد:

۱- مسافتی که غلطک طی می نماید

۲- ارتفاع ویلندی فنر محور تا پایه

۳- فاصله افقی محور فنر

۴- ارتفاع آزاد تقویتی فنر

۵- ارتفاع فنر اصلی

مهندسان می توانند یک نمونه دست ساز از این لولا را که مکانیزم و عملکرد آن لولا دارای تمامی فاکتورهای مورد نیاز است و همچنین در محدوده مشخص شده قرار گیرد را بسازند.

دربار اول سطحهایی که این پنج فاکتور یا عامل را در بر داشته باشد را مشخص و تعیین می نمائیم . یک آزمایش می تواند بر طبق ترکیب سطوح عوامل مختلف طراحی پیاده سازی گردد نمونه دست ساز می تواند با این ترکیبها تست و طراحی گردد . این نکته نیازی به این مطلب دارد که می بایستی اطلاعات کاملی در مورد اثرات زیاد عوامل بر روی محصول در نظر گرفته شود.

يك آزمایش بهینه سازی

درهنگام تعیین مشخصه های يك آزمایش ، ما علاقمند هستیم که بدانیم چه فاکتورها و عواملی بر روی پاسخ دهی موثر می باشد.

قدم بعدی تعیین نمودن مناطق ونقاط در فاکتورها به صورت منطقی و عقلانی می باشد که مشخص نمودن این مرحله می تواند مارا به سوی پاسخ بهینه ومقدار مطلوب برساند.

برای مثال اگر پاسخ ما هزینه باشد ما می بایستی راههایی را دنبال نماییم که کاهش هزینه را برای ما در بر خواهد داشت . به عنوان مثال فرآیند شیمیایی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر دو عامل درجه حرارت عملیاتی وزمان واکنش می باشد.

به صورت معمولی عملیات فرآیند تولید مادارای ۱۵۵ درجه فارنهایت و ۷،۱ ساعت زمان واکنش می باشد اگر عملیات فرآیند را حدود ۷۵ درصد فرآیند معمولی فرض کنیم در شکل (۲-۷) نمایی از فضای بین زمان ودرجه حرارت را مشاهده می نمایید. در این نمایش گرافیکی ما نقاط دارای ارتباطی را داریم که بصورت خطوط مشخص شده اند . این منحنی ها شامل مناطقی می باشند. که ما آن را در محیط های ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰ ومناطق ۹۵ درصد مشخص نموده ایم . برای تعیین نمودن فاکتورها با آزمایشهای عاملی شروع می نماییم . بدین صورت که با تغییرات زمان و درجه حرارت که دو عامل موثر بر عملیات می باشند شروع به ایجاد تغییرات می کنیم. این آزمایشها را در دو سطح هر کدام ۱۰ درجه فارنهایت ونیم ساعت بالاتر وپایین تر از شرایط معمولی وراج آزمایش آغاز می نماییم.

شکل ۲-۷ نمایش گرافیکی از زمان و دمای واکنش

این دو عامل ، در آزمایشهای فاکتوریل با آزمایشی عملی (۱۴۵ درجه فارنهایت و ۲،۱ ساعت ، ۱۴۵ درجه فارنهایت ۲،۲ ساعت ، ۱۶۵ درجه فارنهایت و ۲،۱ ساعت ، ۱۶۵ درجه فارنهایت و ۲،۲ ساعت) می توان به این نتیجه رسید ونشان داد که می بایستی درجه حرارت را افزایش وزمان واکنش را کاهش بدهیم ، به هر حال تجزیه وتحلیل این اطلاعات می تواند در جهت بهبود یا به تکامل رسیدن آن کمک نماید مثالهای ذکر شده در بالا سه نمونه از کاربرد روش طراحی آزمایشها در مهندسی را شامل می شود. کاربرد آزمایشهای سراحی بسیار زیاد می باشد تعدادی از قابلیتهای این روش را که ما می توانیم در حل مسادل ومشکلات استفاده نماییم عبارتند از :

۱- مشکل گشایی وکشف نقص ها وعیبهای فرآیند

۲-پیشرفت فرآیند ها وربینه سازی آنها

۳- ارزیابی نمودن مواد و آلترناتیوهای مختلف

۴- قابلیت اطمینان و تست عمر

۵- تستهای اجرایی

۶- پیکر بندی و موقعیت طراحی محصول

۷- تعیین تولرانس اجزاء و قسمتها

متدهای طراحی آزمایشها ، این امکان را می دهند که مشکلات و موانع در طی فرآیند سیکل تولید از میان برداشته شوند. این عاملهای بالقوه می توانند هزینه های محصول را کاهش دهند.

ابتدای صفحه

آزمایشهای عاملی

وقتی چند فاکتور در یک آزمایش وجود داشته باشند، باید از یک آزمایش عاملی استفاده شود . توجه داشته باشید که فاکتورهای آزمایشها از هم متفاوت می باشند. یک آزمایش عاملی بدین معناست که در یک تکرار کامل همه ترکیبهای ممکن از سطوح فاکتورها انجام شوند.

بنابر این اگر دو فاکتور A و B با سطح از فاکتور A و سطح از فاکتور B وجود داشته باشند هر آزمون شامل همه ترکیب فاکتورها خواهد بود. تاثیر یک فاکتور بصورت تغییرات در پاسخ تولید شده و تغییر در سطح فاکتورها مشخص می شود. مطلب بالا اثر اصلی نامیده می شود. برای مثال داده های جدول طراحی آزمایشات بدون اثر متقابل (شکل ۳-۷) را بررسی نمائید. این یک آزمایش عاملی با دو فاکتور A و B است که هر کدام شامل دو سطح می باشد.

شکل ۳-۷ یک مثال از طراحی آزمایشات بدون اثر متقابل

اثر اصلي فاکتور A تفاوت میانگین پاسخ ها در سطح بالاي A و میانگین پاسخ در سطح پایین A مي باشد.

$$A = \frac{30+40}{2} - \frac{10+20}{2} = 20$$

تغییرات فاکتور A از سطح پایین به سطح بالا باعث افزایش ۲۰ واحد مي شود . بصورت مشابه اثر اصلي فاکتور B بصورت زیر محاسبه مي گردد.

$$B = \frac{20+40}{2} - \frac{10+30}{2} = 10$$

در بعضي از آزمایشها تفاوت در پاسخ سطوح يك فاکتور یکسان با تغییر سطوح دیگر نمي باشد وقتي این اتفاق مي افتد که يك اثر متقابل بین فاکتورها وجود داشته باشد.

براي مثال داده هاي جدول طراحی آزمایشات با اثر متقابل (شکل ۴-۷) در سطح پایین فاکتورهاي A و B را بررسی کنید.

شکل ۴-۷ يك مثال از طراحی آزمایشات با اثر متقابل

بنابر این اثر A وابسته به سطح انتخابي فاکتور B دارد که « نشان دهند اثر متقابل بین A و B است وقتي که يك اثر متقابل بزرگ باشد مطابقت پاسخ با اثر اصلي خیلی کوچک به نظر مي رسد براي مثال با استفاده از اطلاعات جدول ۴-۷ ما اثر اصلي A را بصورت زیر محاسبه مي کنیم.

$$A = \frac{30+0}{2} - \frac{10+20}{2} = 0$$

ماوسوسه مي شويم که فاکتور A را بصورت فاکتوري بدون تأثير در نظر بگيريم . البته اگر ما فاکتور A را در سطح مختلف فاکتور B را در نظر بگيريم ، خواهيم ديد که اين حرف صحيح نمي باشد . موضوع اين است که فاکتور A وابسته به سطوح فاکتور B مي باشد بنابراین شناخت اثر متقابل AB مهمتر از شناخت اثرات اصلي است . يك اثر متقابل مهم مي تواند به عنوان مالکي براي اثرات اصلي عمل نمايد. بنابراین وقتي که اثر متقابل ارائه شد اثرات اصلي فاکتورهاي درگير در آزمايشهاي عملي ممکن است به تنهائي قابل تصميم گيري نباشند. در ادامه اثر متقابل در آزمايشهاي عملي در دو جدول ۳-۷ و ۴-۷ محاسبه مي شود. وقتي که دو فاکتور دوسطح دارند اثر متقابل AB تفاوت ميانگين قطر است بطور مثال ما براي دو جدول ۳-۷ و ۴-۷ خواهيم داشت :

$$AB = \frac{20+30}{2} - \frac{10+40}{2} = 0$$

$$AB = \frac{20+30}{2} - \frac{10+0}{2} = 20$$

اثر متقابل مي تواند بصورت گرافیکی نیز مشخص مي شود شکل سمت چپ ۵-۷ يك گراف از داده هاي جدول ۳-۷ در مقابل A و سطوح B مي باشد توجه داشته باشيد که

B low و B high تقريباً باهم موازي هستند و اين نشان دهنده اين موضوع است که بين اين دو فاکتور اثر متقابل مهمي ديده نمي شود. شکل سمت راست ۵-۷ يك گراف از جدول ۴-۷ مي باشد که در آن B low و B high باهم موازي نيستند معلوم است که بين فاکتورهاي B , A اثر متقابل وجود دارد.

شکل ۵-۷

قسمت راست اين شکل حالت اثر متقابل را نشان مي دهد و قسمت چپ حالت عدم وجود اثر متقابل را نشان مي دهد.

طراحی عامل $2k$

طرح‌های عملی اغلب در آزمایش‌هایی استفاده می‌شوند که با چندین فاکتور درگیر هستند و مطالعه اثر فاکتورهای پاسخ سیستم لازم می‌باشد. معمولاً چندین مورد خاص از طرح‌های عملی در موارد زیادی بکار می‌روند و در موارد عملی از سایر طرح‌ها قابل توجه تر هستند. بیشترین اهمیت موارد خاص فاکتورهای k که هر کدام فقط دو سطح دارند این سطوح ممکن است کمی، مانند مقادیر دما، فشار یا زمان و یا بصورت کیفی باشند مانند دوماشین دو اپراتور و یا سطح بالا و پایین. یک آزمون کامل از یک طرح خواستار 2^k مشاهده است و آن طرح عملی k نامیده می‌شود. طرح $2k$ وقتی مفید است که تعداد زیادی فاکتورهای شبیه به هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. طرح $2k$ کمترین تعداد اجرای سیستم که برای فاکتور می‌تواند وجود داشته باشد را بدست می‌آورد و کاملاً مورد بررسی قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است که به علت در نظر گرفتن فقط دو سطح ممکن است ما دچار خطا شویم و در واقع با این کار ما فرض خطی بودن تغییرات متغیر مورد بررسی را قبول کرده ایم.

طرح‌های عملی 2^k

ساده ترین نوع طرح‌های 2^k طرح عملی 2^k است که در آن دو فاکتور A و B وجود دارند که هر کدام دارای دو سطح می‌باشند ما معمولاً این سطوح را بصورت سطح پایین و بالای فاکتور در نظر می‌گیریم طرح 2^k در شکل 6-7 نشان داده شده است.

شکل 6-7

نمائی گرافیکی از یک آزمایش 2^k

در طرح ۲ سطوح پایین و بالایی فاکتورهای B، A با علامت - و + نشان داده می شوند. به این علامت گذاری معمولاً نوتاسیون هندسی گفته می شود. معمولاً یک ترکیب از رفتارها بصورت مجموعه ای از حروف کوچک نشان داده می شود. اگر یک حرف کوچک حضور داشته باشد. یعنی فاکتور مورد نظر با سطح پایین خود در ترکیب شرکت کرده است. برای مثال ترکیب رفتار a نشان دهنده این است که فاکتور A با سطح بالایی خود و B با سطح پایین خود شرکت کرده اند. ترکیب رفتار، اگر هر دو فاکتور با سطح پایین خود شرکت کنند بصورت (1) نشان داده می شود و اگر هر دو با سطح بالایی خود شرکت کنند بصورت ab نمایش داده می شوند. این نوتاسیون همچنین برای طرحهای 2k نیز بکار می رود. مثلاً اگر در یک ترکیب رفتاری آزمایش A و C با سطح بالایی خود و D و B با سطح پایین خود شرکت کنند بصورت abc نمایش داده می شود.

اجازه دهید تا (1) a, b, و ab را برای کل حالات با n مشاهده نیز تعمیم دهیم. حال به بررسی نحوه تخمین تاثیر این فاکتورها می پردازیم. تخمین اثر اصلی A تفاضل میانگین مشاهدات سمت راست مربع (جایی که A در سطح بالایی خود قرار دارد) با میانگین مشاهدات سمت چپ (جایی که A در سطح پایین قرار دارد) بدست می آید.

$$A = \bar{y}_{A+} - \bar{y}_{A-} = \frac{a + ab}{2n} - \frac{b + (1)}{2n} = \frac{1}{2n} [a + ab - b - (1)]$$

مطابق مطلب بیان شده در قسمت بالا اثر اصلی B تفاضل میانگین سطح بالایی فاکتور B (قسمت بالایی مربع) و میانگین سطح پایین B (سمت پایین مربع) بدست می آید.

$$B = \bar{y}_{B+} - \bar{y}_{B-} = \frac{b + ab}{2n} - \frac{a + (1)}{2n} = \frac{1}{2n} [a + ab - a - (1)]$$

در پایین نیز اثر متقابل AB بصورت تفاضل میانگین قطره‌های مربع بدست می آید.

$$AB = \frac{ab + (1)}{2n} - \frac{a + b}{2n} = \frac{1}{2n} [ab + (1) - a - b]$$

مقادیر داخل براکت در سه فرمول بالا کنتراست نامیده می شود. بطور مثال خواهیم داشت :

$$Contrast_A = a + ab - b - (1)$$

در این معادلات ضرایب کنتراست ما همیشه یا ۱ + است و یا -۱ .

یک جدول از علائم مثبت و منفی بصورت جدول V-V می تواند برای تعیین علامت هر ترکیب رفتار برای یک کنتراست مشخصی بکار رود. ستون بالای جدول V اثر اصلی A , B , و اثر متقابل AB و I را نشان می دهد. توجه داشته باشید که علامت ستون AB نتیجه علامت ستونهای A,B است نحوه ایجاد جدول به نحوی است که اگر فاکتور ستون مورد نظر در سطر مورد نظر وجود داشته باشد علامت + و در غیر این صورت نیز علامت - در نظر گرفته می شود. بطور مثال می توانیم در مورد کنتراست AB بنویسیم :

$$Contrast_{AB} = [(1)] + [-a] + [-b] + [ab] = ab + (1) - a - b$$

شکل V-V

۲^۲ علائم مربوط به یک طرح

یک مطالعه از اثرات دو فاکتور A,B بر روی نیروی مورد نیاز برای جدا نمودن یک جزء وصل شده به یک مدار در جدول V-۸ آمده است و مقدار A و Contrast و Contrast B را محاسبه نمایید.

شکل ۸-V

یک نمودار از طرح ۲

$$C_A = (-1)(265) + (-1)(650) + (-1)(1165) + (+1)(1475) = 695$$

$$C_B = (-1)(265) + (-1)(650) + (+1)(1165) + (+1)(1475) = 1725$$

$$C_{AB} = (+1)(265) + (-1)(650) + (-1)(1165) + (+1)(1475) = -75$$

مجموع مربعات برای هرستون از فرمول زیر محاسبه می گردد.

$$SS_A = SS_{C_A} = \frac{(C_A)^2}{[4(5)]} = \frac{(695)^2}{20} = 24141.25$$

$$SS_B = SS_{C_B} = \frac{(C_B)^2}{[4(5)]} = \frac{(1725)^2}{20} = 148781.25$$

$$SS_{AB} = SS_{C_{AB}} = \frac{(C_{AB})^2}{[4(5)]} = \frac{(-75)^2}{20} = 281.25$$

درضمن واریانس ۲۰ مشاهده تقریباً برابر است با $S_y^2 \approx 12390.72$ همچنین مجموع مربعات بصورت زیر محاسبه می شود.

$$SS_{Total} = 19S_y^2 \approx 19(12390.72) = 235423.68$$

$$SS_{Error} = SS_{Total} - (SS_A + SS_B + SS_{AB}) = 235423.68 - 173203.75 = 62219.93$$

که این مقدار در محاسبات ANOVA نیز دیده میشود.

شکل ۹-۷ جدول مربوط به محاسبات ANOVA

در يك طرح 2^k با د تکرار تعداد کل آزمایشات برابر با $N = n 2^k$ يك تخمین از اثر بصورت تفاوت در میانگین و هر میانگین از نصف اندازه گیریها محاسبه می شود بنا براین واریانس يك اثر بصورت زیر محاسبه می شود:

$$V(\text{Effect}) = \frac{\sigma^2}{N/2} + \frac{\sigma^2}{N/2} = \frac{2\sigma^2}{N/2} = \frac{\sigma^2}{n2^{k-2}}$$

از طریق فرمول فوق يك تخمین از اثرات استاندارد يك اثر بدست می آید حال باید σ^2 را با $\hat{\sigma}^2$ جایگزین نمایم

اگر n تکرار و هر کدام شامل 2^k اجرا باشد و اگر $y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in}$ مقدار مشاهده شده در i امین اجرا باشد خواهیم داشت:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{(n-1)} \quad i=1, 2, \dots, 2^k$$

که مقدار بدست آمده يك تخمین از واریانس i امین اجرا است .

تخمین واریانس 2^k طرح میتواند میانگین همه تخمینهای واریانس ها باشد.

$$\hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^{2^k} \frac{\hat{\sigma}_i^2}{2^k}$$

که در آن $\hat{\sigma}_i^2$ و $\hat{\sigma}^2$ بترتیب دارای $n-1$ و $(n-1) 2^k$ درجه آزاد است.

Stat -----> DOE -----> Create Factorial Design

سپس 3 ----> Number of Factors را انجام داده

Create Factorial Design

Type of Design

- 2-level factorial (default generators) (2 to 15 factors)
- 2-level factorial (specify generators) (2 to 15 factors)
- Plackett-Burman design (2 to 47 factors)
- General full factorial design (2 to 9 factors)

Number of factors: 3

Display Available Designs...

Designs... Factors...

Options... Results...

Help OK Cancel

و بر روی دکمه Design کلیک نمائید و Number of Replicates تغییر دهید.

Create Factorial Design - Designs

| Designs | Runs | Resolution | 2^{k-p} |
|----------------|------|------------|-----------|
| 1/2 fraction | 4 | III | 2^{3-1} |
| Full factorial | 8 | Full | 2^3 |

Number of center points: (per block)

Number of replicates: (for corner points only)

Number of blocks:

Help OK Cancel

بر روی دکمه ok کلیک نمائید ، بر روی دکمه Option کلیک کرده و Randomize Runs را غیر فعال نمائید

Create Factorial Designs - Options

Fold Design

Do not fold

Fold on all factors

Fold just on factor:

Randomize runs

Base for random data generator

Store design in worksheet


Fraction

Use principal fraction

Use fraction number:

Help OK Cancel

برروي دکمه Results کلیک نمائید و گزینه Summary Table و Alias Table و Data Table و Defining Relation را انتخاب کنید ، سپس دوباره برروي دکمه ok کلیک نمائید ، خروجي نرم افزار بصورت زیر است

Create Factorial Design - Results 

Printed Results

- None
- Summary table
- Summary table, alias table
- Summary table, alias table, data table
- Summary table, alias table, data table, defining relation

Content of Alias Table

- Default interactions
- Interactions up through order:

| ↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|----|----------|----------|----------|--------|----|----|----|----|
| | StdOrder | RunOrder | CenterPt | Blocks | A | B | C | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | |
| 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | |
| 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | |
| 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

مثال : در يك مطالعه موردی تاثیر دو فاکتور (B,A) بر نیروی مورد نیاز برای برش يك جزء كه به يك برد الكترونيكي متصل است ، آزمایش شده است برای هر سطح از عامل A و B مشاهده انجام شده است كه به صورت جدول زیر مي باشد . وجود تفاوت در سطحهاي مختلف آزمایش را بررسی نمايند:

| | A | B | AB | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | مجموع مشاهدات |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| (۱) | ۱- | ۱- | ۱+ | ۱۲۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۰ | ۵۰ | ۲۶۵ |
| a | ۱+ | ۱- | ۱- | ۱۷۵ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۶۵۰ |
| b | ۱- | ۱+ | ۱- | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۴۰ | ۲۲۵ | ۱۱۶۵ |
| ab | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۲۵۰ | ۲۷۵ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۱۴۷۵ |

حل:

Stat----->DOE -----> Create Factorial Design


برروي دکمه Design کلیک کرده و Number Of replicates را ۵ نمایشید. برروي دکمه option کلیک نمایشید Randomize Runs را غیر فعال نمایشید برروي دکمه ok کلیک کنید سپس برروي دکمه Result کلیک نموده و Summary Table و Alias Table و Data Table و Defining Relation را انتخاب نمایشید، دو بار برروي دکمه ok کلیک کنید نمایی خروجی نرم افزار را ببینید

| # | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
|----|----------|----------|----------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | StdOrder | RunOrder | CenterPt | Blocks | A | B | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | -1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | -1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | -1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | -1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | -1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | -1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | -1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |


لازم به ذکر است که Randomize runs بعلت ساده سازی در حل و ورود اطلاعات، غیر فعال شده و در حالت واقعی باید بصورت فعال باقی بماند. حالا مقدار های پاسخ را در ستونی کنار فاکتور های A و B وارد نمایشید اکنون میتوانید داده های فوق را آنالیز نمایشید، برای آنالیز داده های فوق بصورت زیر عمل نمایشید:


Stat ----->DOE-----> Analysis Factorial Design

در قسمت Response ستون Obsevation را وارد نمایشید حال برروي دکمه Graphs کلیک نموده و گزینه Normal و Pareto را انتخاب نمایشید و برروي دکمه OK کلیک کنید، حال برروي دکمه ریالٹس عمفس کلیک کرده

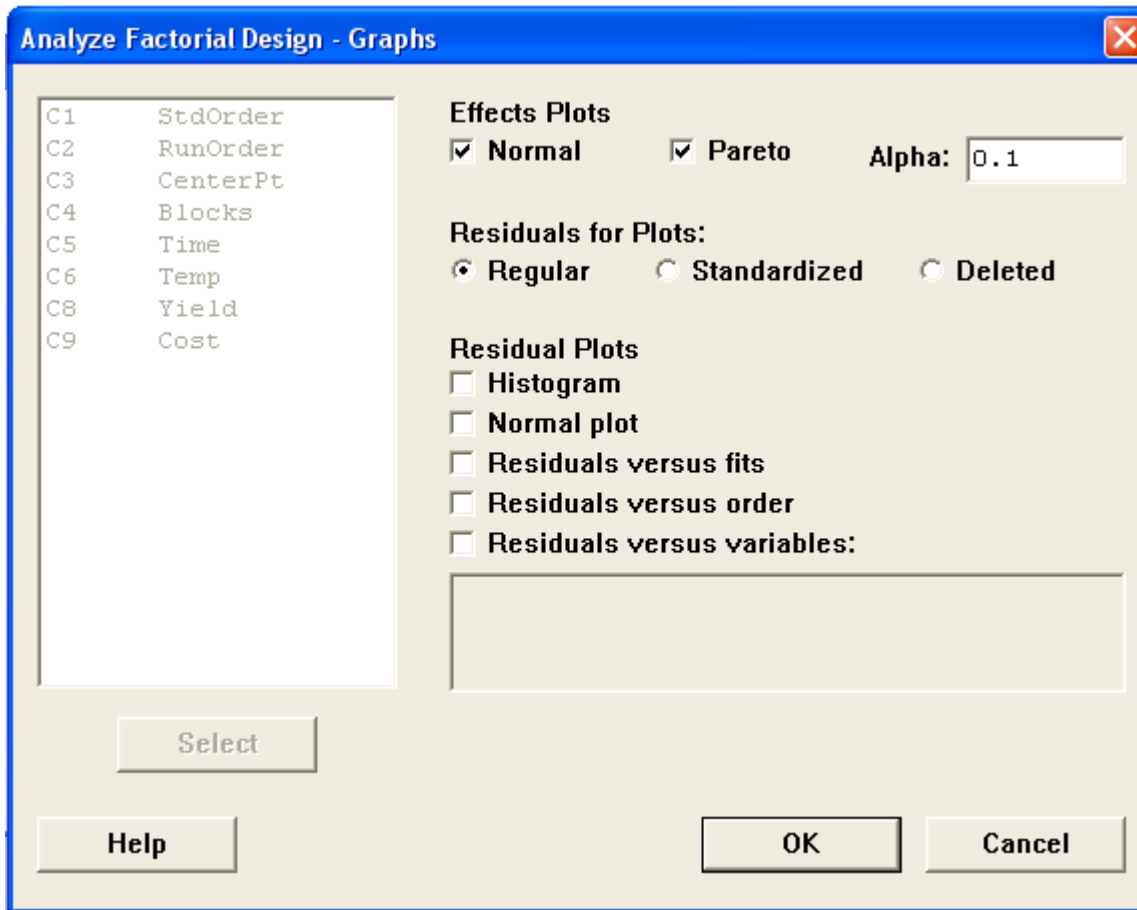



گزینه Default interaction را انتخاب نمائید سپس بر روی دکمه >> کلیک کرده تا همه حالتها ممکن عاملها به قسمت Selected Terms انتقال یابد، بر روی دکمه OK کلیک نمائید، بر روی دکمه Storage کلیک کرده Residuals و Fits را انتخاب نمائید.

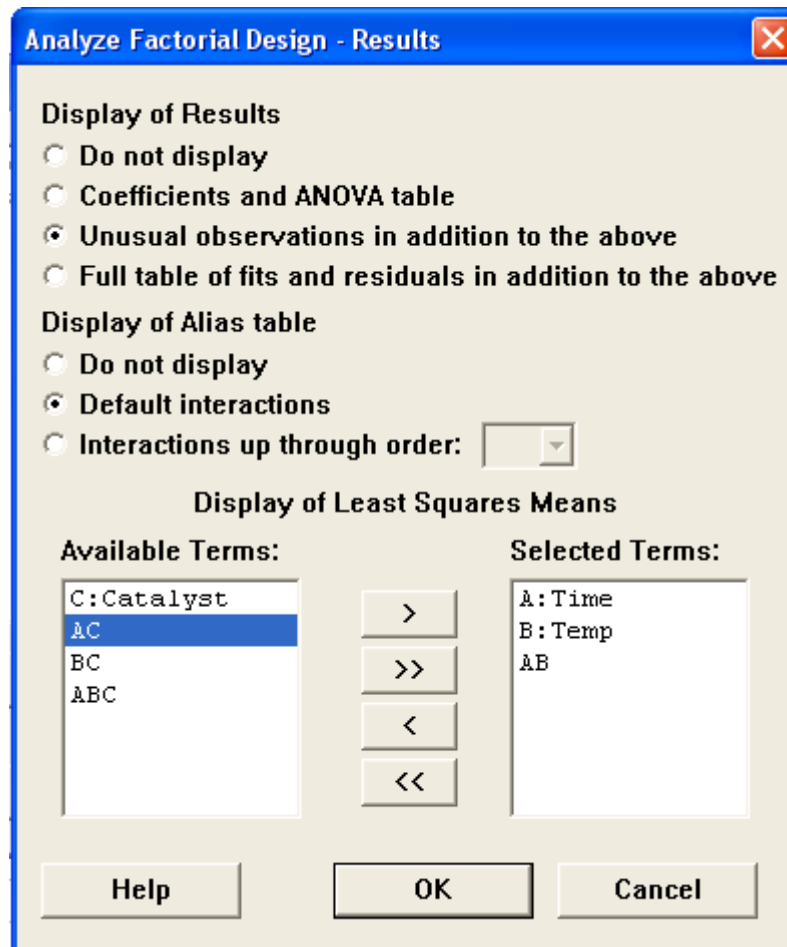

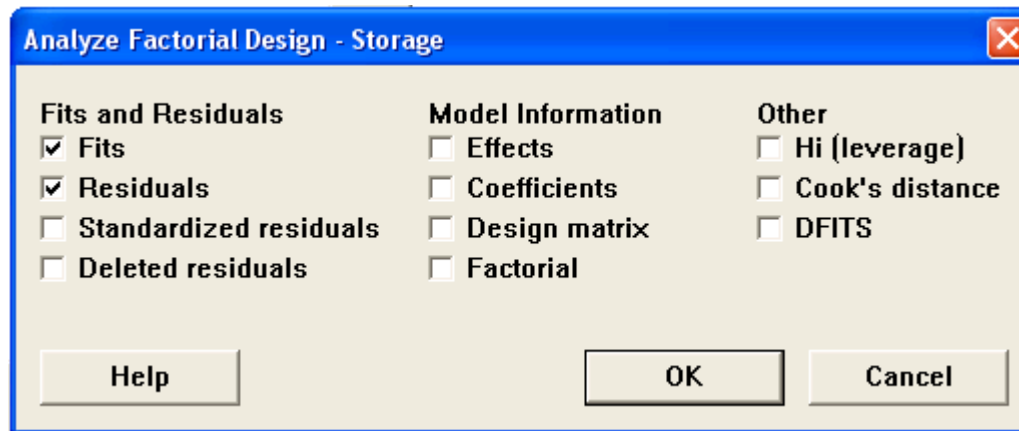

دوبار برروي OK كليك نماييد ، خروجي نرم افزار بصورت زير خواهد بود

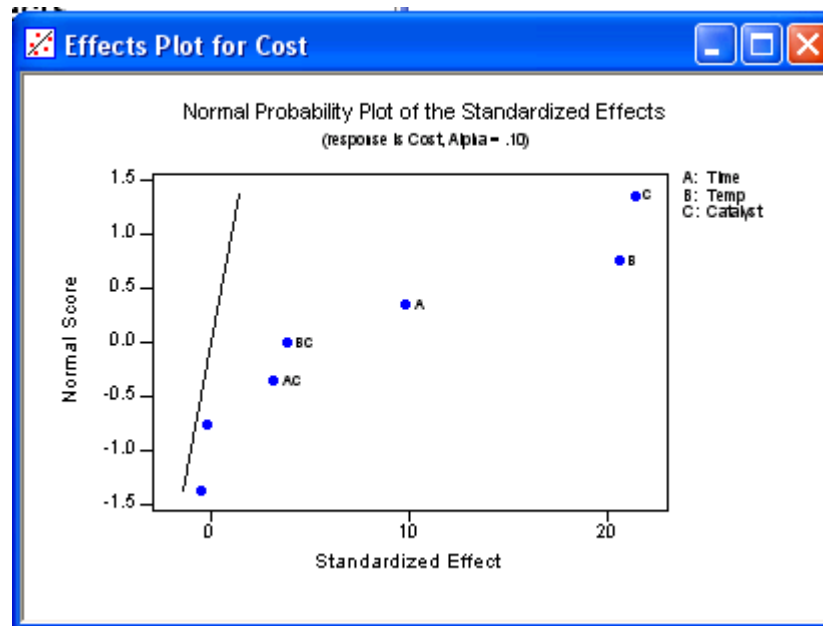

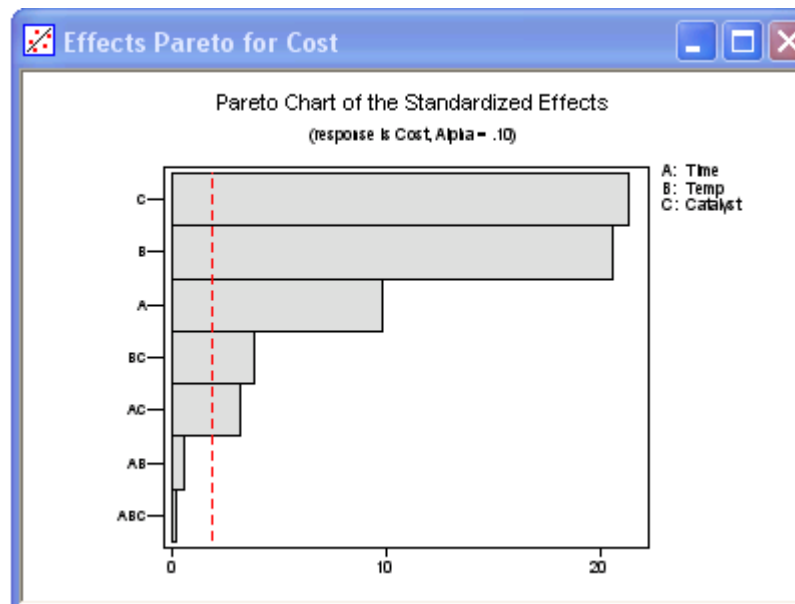

MINITAB - Untitled - [Factopt.MTW ***]

File Edit Manip Calc Stat Graph Editor Window Help

| # | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7-T | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
|----|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| | StdOrder | RunOrder | CenterPt | Blocks | Time | Temp | Catalyst | Yield | Cost | FITS1 | FITS2 | RES1 | RES2 | | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150 | A | 43.2976 | 28.0646 | 43.0790 | 27.8890 | 0.218625 | 0.175625 | | | |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 150 | B | 45.1531 | 33.0854 | 45.4245 | 32.9538 | -0.271375 | 0.131625 | | | |
| 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | 200 | B | 45.3297 | 35.2461 | 45.0671 | 35.0265 | 0.262625 | 0.219625 | | | |
| 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 50 | 200 | B | 48.6720 | 37.4261 | 48.9864 | 37.2515 | -0.314375 | 0.174625 | | | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 50 | 150 | A | 45.3932 | 28.7501 | 45.1246 | 29.1585 | 0.268625 | -0.408375 | | | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 20 | 200 | A | 44.8891 | 30.7473 | 45.0895 | 30.9907 | -0.200375 | -0.243375 | | | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 2 | 50 | 200 | A | 49.0645 | 32.3437 | 48.8139 | 32.1361 | 0.250625 | 0.207625 | | | |
| 8 | 13 | 8 | 1 | 2 | 20 | 150 | B | 43.0617 | 30.2104 | 43.2761 | 30.4678 | -0.214375 | -0.257375 | | | |
| 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 | 150 | A | 42.7636 | 27.5306 | 42.9822 | 27.7062 | -0.218625 | -0.175625 | | | |
| 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 20 | 200 | A | 45.1931 | 31.0513 | 44.9927 | 30.8079 | 0.200375 | 0.243375 | | | |
| 11 | 6 | 11 | 1 | 1 | 50 | 150 | B | 45.5991 | 32.6394 | 45.3277 | 32.7710 | 0.271375 | -0.131625 | | | |
| 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 50 | 200 | B | 49.2040 | 36.8941 | 48.8896 | 37.0687 | 0.314375 | -0.174625 | | | |
| 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 50 | 150 | A | 44.7592 | 29.3841 | 45.0278 | 28.9757 | -0.268625 | 0.408375 | | | |
| 14 | 5 | 14 | 1 | 1 | 20 | 150 | B | 43.3937 | 30.5424 | 43.1793 | 30.2850 | 0.214375 | 0.257375 | | | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 1 | 20 | 200 | B | 44.7077 | 34.6241 | 44.9703 | 34.8437 | -0.262625 | -0.219625 | | | |
| 16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 50 | 200 | A | 48.4665 | 31.7457 | 48.7171 | 31.9533 | -0.250625 | -0.207625 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |


Current Worksheet: Factopt.MTW


6:06 PM

حال براي دیدن اثر متقابل عواملها و اثر مستقل آنها بر روي متغير پاسخ بصورت زیر عمل نمائید :



Stat ----->DOE----->Factorial plots

Main effects و Interaction را انتخاب نمائید ، سپس بر روي دکمه Setup هر کدام کلیک کرده و در قسمت Response ستون Observation را وارد کنید سپس تمام فاکتور ها را در قسمت Available به قسمت Selected انتقال دهید.

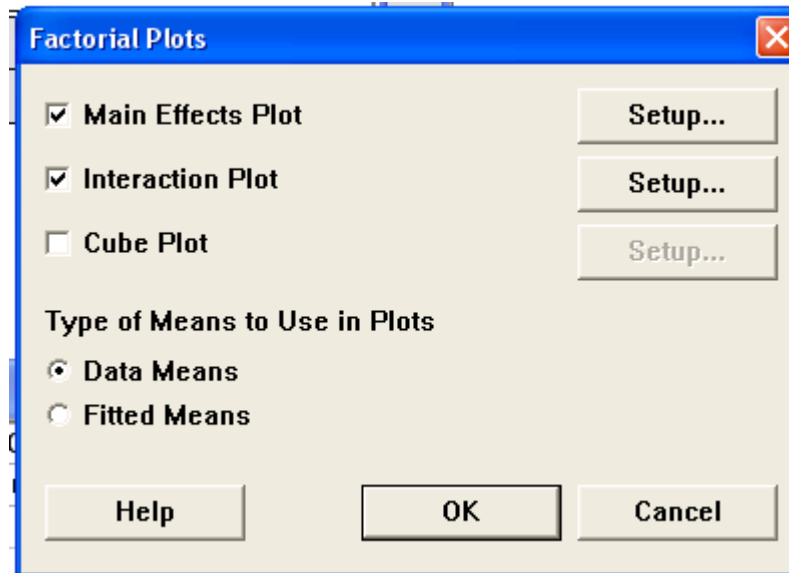

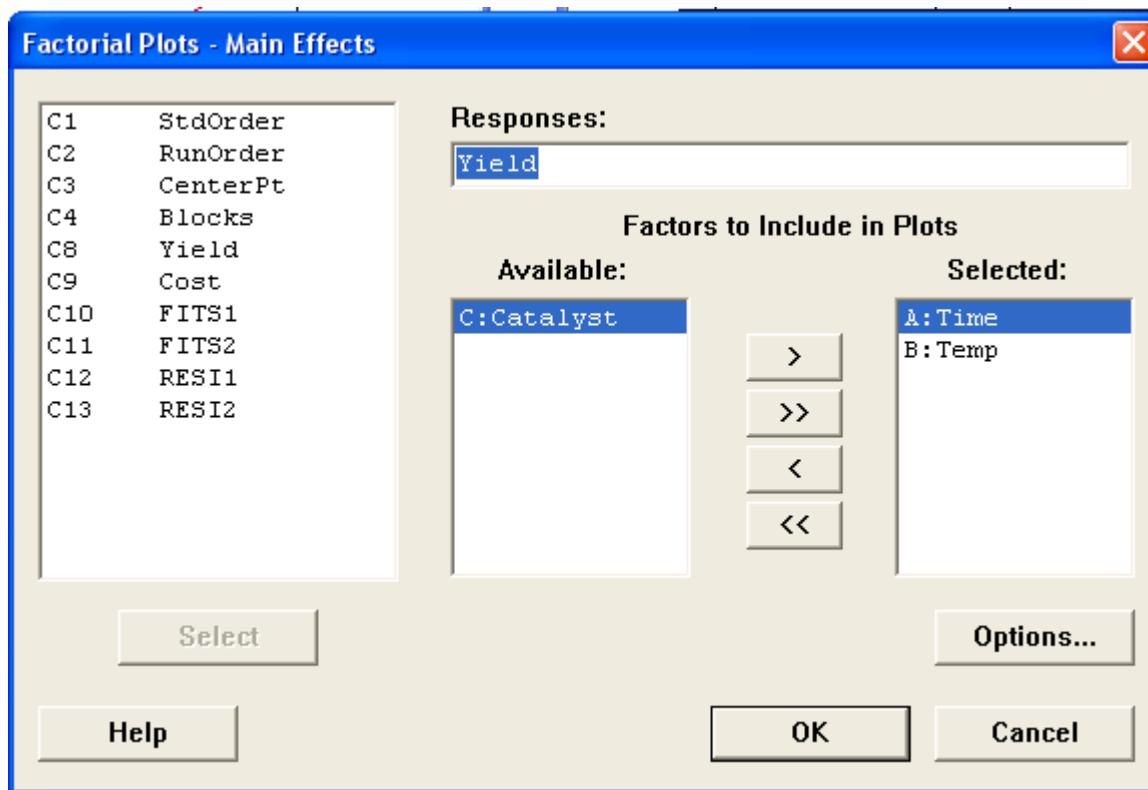

دوبار بر روی دکمه OK کلیک نمائی خروجی نرم افزار به شکل زیر است

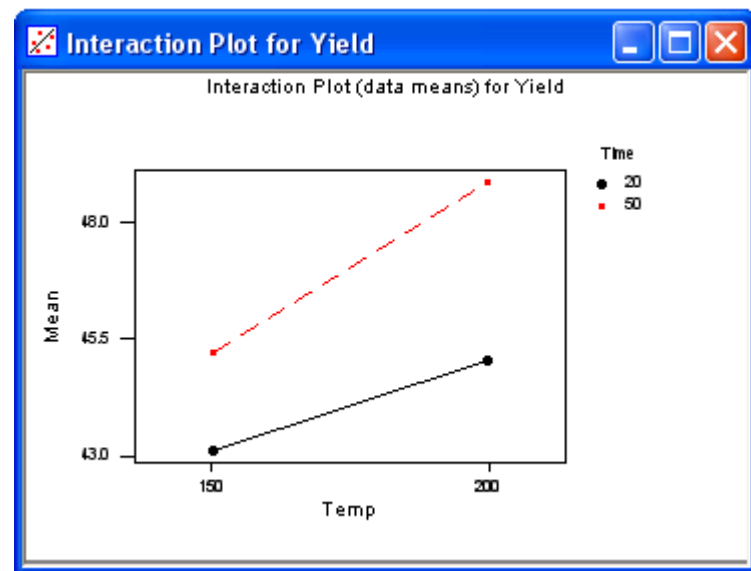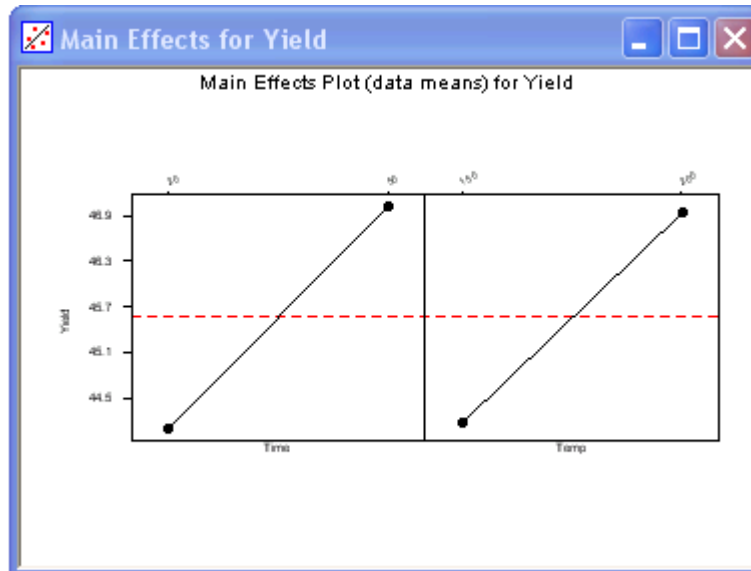

ابتدای فصل <=====> محاسبات در Minitab