



نقشه کشی صنعتی ۱

امین نامجو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فهرست



صفحه

- فصل اول : رسم تصاویر
- تعريف تصویر و انواع آن
- رسم تصویر یک جسم بروی سه صفحه تصویر (رسم سه نوا)
- تقاطع
 اختلاط سطوح گرد
- فصل دوم : ترسیمات هندسی
- رسم عمود و غیرعمود منصف بر یک خط
- تقسیم یک خط به n قسمت مساوی
- تقسیم کردن زاویه به قسمت های مساوی
- تقسیم کردن دایره به اجزاء کوچکتر (به قسمت های مساوی)
- فصل سوم : اندازه گذاری
- خطوط نقشه کشی
- قواعد اندازه گذاری و طریقه صحیح نوشتن اندازه ها
- فصل چهارم : مجھول کشی - رسم تصویر سوم با استفاده از تصویرهای دوگانه
- رسم تصویر سوم با استفاده از قدرت جسم
- رسم تصویر سوم به کمک رابطه های بین تصاویر
- تجزیه و تحلیل سطوح
- انواع خطوط و صفات
- طریقه تجزیه و تحلیل برای یافتن تصویر سوم
- تجزیه و تحلیل اجسام

موضوع

صفحه


	فصل پنجم : تصویر مجسم یا پرسپکتیو
۴۹	پرسپکتیو ایزومتریک
۵۰	آنواع خطوط درسم تصویر آنها
۵۲	نمایش تصویر مجسم در جهات مختلف
۵۶	رسم تصویر دایره در پرسپکتیو ایزومتریک
۵۷	۱- روش نقطه بابی (با استفاده از اقطار بیضی)
۵۸	۲- روش نقطه بابی (بدون استفاده از اقطار بیضی)
۵۸	۳- روش چهار قوس
۶۰	رسم منحنی در تصویر مجسم ایزومتریک
۶۱	تصویر مجسم دیمتریک
۶۲	رسم دایره در تصویر مجسم دیمتریک
۶۲	۱- روش نقطه بابی
۶۳	۲- روش چهار قوس
۶۵	تصویر مجسم مایل (کادالیر و کابینت)
۶۹	نمایش تصویر مجسم مایل در جهات مختلف
۶۹	رسم دایره در تصویر مجسم مایل ایزومتریک (کادالیر)
۶۹	رسم دایره در تصویر مجسم مایل دیمتریک (کابینت)
۷۰	فصل ششم : برش و انواع آن
۷۲	استثناهای برش
۷۶	آنواع برش

منابع

فصل اول

رسم تصاویر

۲-۱. تعریف تصویر و انواع آن: تصویر به معنی نمایش یک جسم بر روی صفحه می‌باشد، برای مثال در طبیعت سایه اجسام را بر روی هر سطحی صاف مانند دیوار، میز، کف اتاق و... ایجاد می‌شود، که می‌توان سایه جسم را بر روی هر سطحی، تصویر آن جسم نامید و سطحی که تصویر بر روی آن ایجاد شده است، سطحی صفحه تصویر نامیده می‌شود. بنابراین برای پذیره آوردن تصویر هر جسم بر روی صفحه تصویر باید جسم را بین منبع نورانی و صفحه تصویر قرار دارد (مانند شکل مقابل)

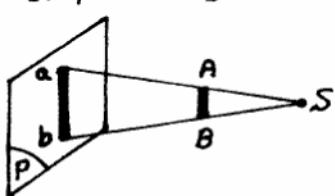

از این اندیشه تصویر پاره خط AB یعنی پاره خط ab به ۳ عامل زیر بستگی دارد:

- ۱- طول خط AB.


۲- فاصله منبع نور که تا خاله AB.

۳- فاصله خط AB تا صفحه تصویر.

انواع تصویر:

۱- تصاویر موازی


الف) تصاویر قائم: در این نوع تصاویر شعاع تصویر مصوّر بر صفحه تصویر عود است. توجه داشته باشید که کلیه تصاویر جز تصویر جسم مایل و پرسکیتر به روش تصویر قائم رسم می‌شوند.

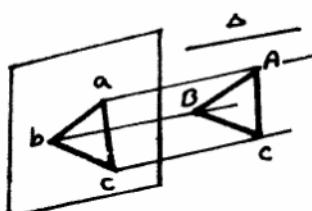

ب) تصاویر مایل: در این نوع تصاویر شعاع تصویر مصوّر با امتداد دلخواه Δ موازی است.


۲- تصاویر مرکزی

در این نوع تصاویر مرکز دید نقطه D می‌باشد و شعاع‌های تصویر متقابل می‌باشند.

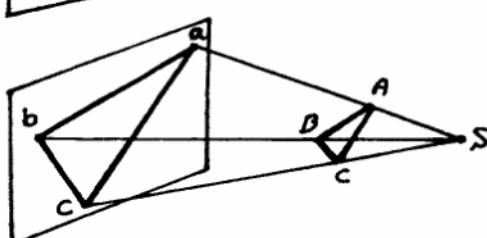


۳- رسم تصویر یک جسم بر روی سه صفحه تصویر (رسم سه‌نمای):

۱- تصویر یک نقطه بر روی صفحه تصویر: همان‌طور که در شکل تصویر نقطه A مقابل شان را داره شده است اگر از نقطه فضایی A عمودی بر صفحه تصویر مسم کنیم، محل برخورد خط عمود با صفحه تصویر مرکز نقطه a نتیجه

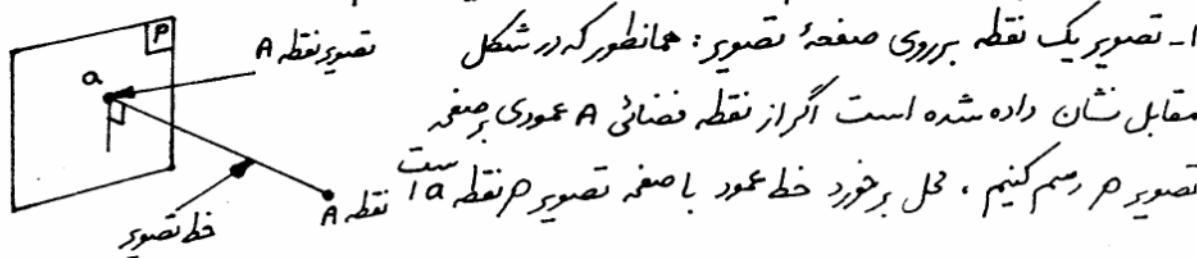


رسم تصویر

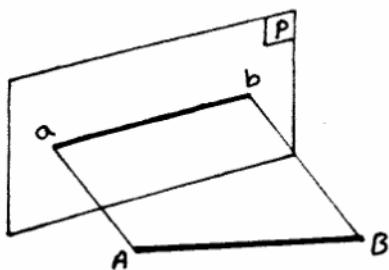


که تصویر نقطه قضائی A بر روی صفحه تصویر م نمایند می شود .
 ۳- تصویر یک پاره خط بر روی صفحه تصویر : مطابق با آنچه در شکل مقابل شان دارد شده اگر از دو سر پاره خط AB دو عمود و Bb را بر صفحه تصویر رسم کنیم و محل برخورد خطوط عمود با صفحه تصویر M یعنی نقاط a و b را به یکدیگر متصل کنیم ، پاره خط حاصل (ab) تصویر پاره خط AB می باشد .

حالات خاص :

الف) اگر پاره خط AB بر صفحه تصویر عود باشد ، تصویر آن بر روی صفحه م یک نقطه خواهد بود .

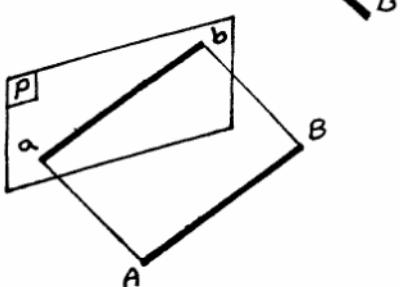




ب) اگر پاره خط AB موازی با صفحه تصویر باشد در اینصورت تصویر پاره خط بالاندازه حقیقی آن برابر خواهد بود .



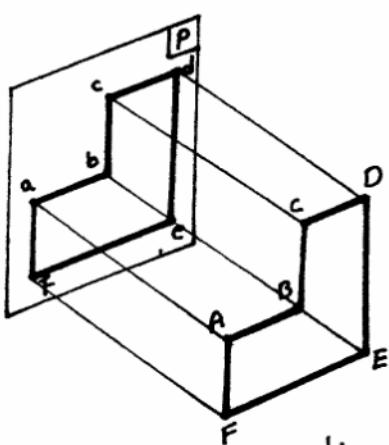


۴- تصویر یک صفحه بر روی صفحه تصویر :
 رسم تصاویر صفحاتی که به خطوط مستقیم محدود شده باشد ، مانند مثلث و چند ضلعیها با تصویر کردن روی مس آنها بر روی صفحه تصویر و به ترتیب با متصل کردن تصاویر این روی مس بیکدیگر بر روی صفحه تصویر تعیین می گردد .


حالات خاص :

الف) صفحه ، عمود بر صفحه تصویر باشد . در اینصورت ، تصویر صفحه یک خط می شود . (اطرح مستوی تصاویرشان خط مستقیم و اطرح استوانه ای تصاویرشان خط منحنی است .)

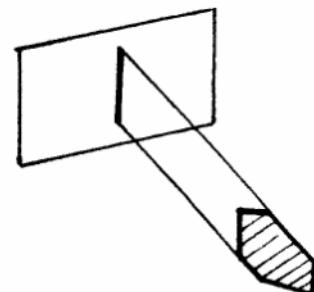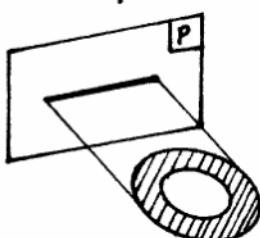
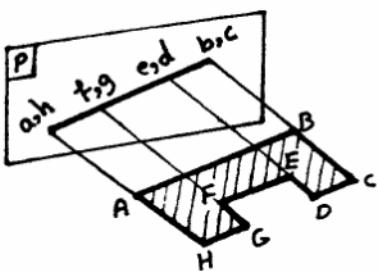


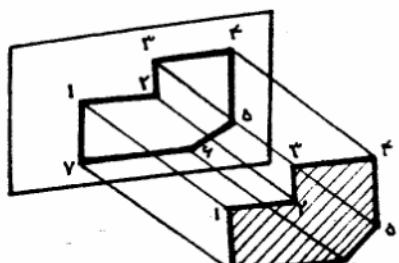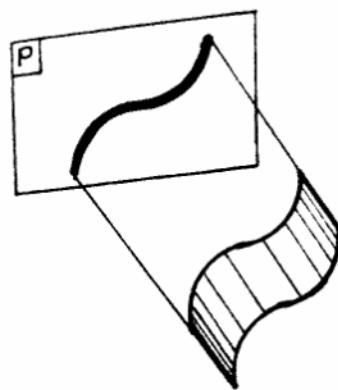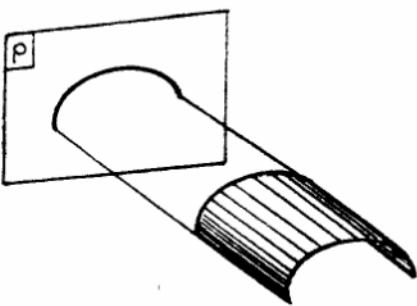

ب) صفحه موازی با صفحه تصویر باشد: در اینصورت تصویر صفحه با اندازه حقیقی صفحه برابر است.

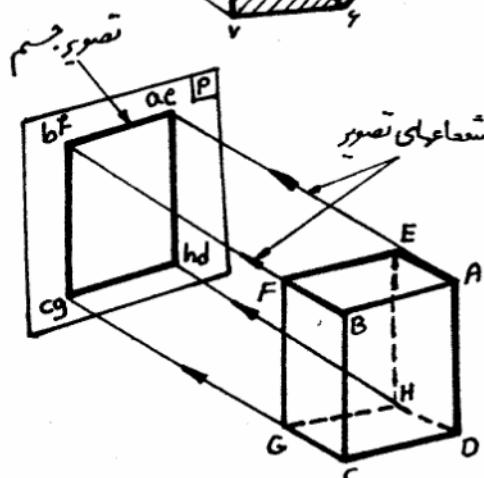

۳- تصویر یک جسم بر روی صفحه تصویر: اگر جسم ساده‌ای را مانند مکعب مستطیل بین نقطه نظرانی در بنزایت دور که شعاع‌های تصویر موازی دارد و صفحه طوری قرار گرفته باشد که صفحه جلو و عقب مکعب مستطیل موازی صفحه P قرار گیرد، باعبور شعاع‌های تصویر موازی از مکعب مستطیل تصویر مکعب مستطیل بر روی صفحه تصویر P ایجاد می‌شود که ابعاد آن با ابعاد سطح روبرو و عقب مکعب مستطیل برابر است. جمله‌ای که در شکل مشاهده می‌شود چون سطح $EFGH - ABCD$ (سطح جلو و پشت مکعب مستطیل) باید بکر و با صفحه تصویر P موازی هستد، بنابراین خطوط تصویر که از گوش‌های جسم عبور کرده و عود بر صفحه تصویر P می‌باشند، عود بر صفات پشت و جلوی جسم تیز هستند و بین جست تصویر مکعب مستطیل بر روی صفحه تصویر P مساوی صفات پشت و جلوی جسم رسم می‌شود و چون یال‌ای $HD - AE - FB - GC$ از مکعب مستطیل که عود بر صفحه تصویر قرار گرفته‌اند، موازی خطوط تصویر هستند، تصویرشان بر روی صفحه تصویر P بصورت نقطه می‌باشد.

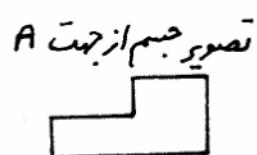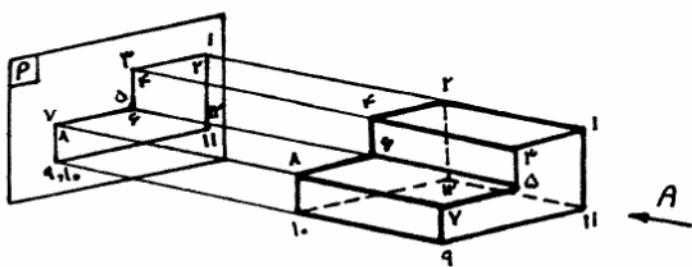

اصول ترسیم تصاویر سه‌گانه :

جهت رسم تصاویر سه‌گانه باید اصولی را رعایت کرد، که بطور خلاصه در زیر بیان می‌شود و بصورت مسروج در ادامه بث بیان خواهد شد:

- ۱- برای استاندارد کردن صفحه‌های تصویر از حندسه دکارتی دمحورهای سه‌گانه $z = 02, 0y, 0x$ استفاده می‌کنیم. بین ترتیب که صفحه $0x$ را صفحه تصویر استاندارد قائم، صفحه $0y$ را صفحه استاندارد تصویر افقی و صفحه $0z$ را صفحه استاندارد تصویر جانبی می‌نامیم.

۲- با تعاریف هندسی و فنیکی، تصویر جسم را به نحوی قرار می‌دهیم که یک تصویر بر روی صفحه قائم بعنوان مبنای جسم کرده و دو تصویر افقی و جانبی را با رعایت وضعیت محورهای سه‌گانه بست می‌آوریم. یعنی پرتوهای دید در جهت قرار داره شده محدود بر صفات تصویر استاندارد است (تصویر موازی قائم)

- ۳- بدین تقارن 180° تصویر قائم نسبت به دو نمای رو برو و پشت، تصویر افقی به دو نمای بالا و پائین و تصویر جانبی به دو نمای راست و چپ دیده می‌شود، که در جای خود حالت مختلف شرح داره خواهد شد.

۴- در این مرحله با استیضاحی سه‌بعدی (مثلث شش وجهی یک مکعب) رابطه سه طبع دو بعدی تبدیل کرد، بدین منظور با تغییب هندسی، هر یکی از صفات را صفر مفروض کرده و با روشن چپ رو برو هندسه ترسیمی از تئنیک گترش استفاده می‌کنیم به نحوی که محورهای مختصات و صفات تصویر استاندارد بین شکل قرار گیرد. (این مطلب بطور مسروج در صفحه بیان شده است).


- ۵- بر اساس استاندارد اروپائی (مسروج در صفحه) یا فرجه اول که در کشور مانیز رعایت می‌شود عناصری سه‌گانه، اصلی بین شکل کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در حقیقت جسم بین چشم و صفحه تصویر قرار می‌گیرد و البته در استاندارد فرجه سوم (بطور مسروج در صفحه)

صفه تصویر بین چشم و جسم قرار گرفته و در آنصورت تصویر چپ درست چپ و تصویر پشت چپ درست پشت و تصویر بالا در بالای جسم رسم می‌شود و تصاویر ششگانه در این روشن بین روال شکل می‌گیرند.

- ۶- استفاده از مختصات هندسی بین شکل صورت می‌گیرد، که صفات \angle نظریه تغیر در تصاویر رو برو و چپ مختصات \angle نظریه تغیر در تصاویر رو برو و بالا و مختصات \angle نظریه تغیر در تصاویر بالا و چپ با یکدیگر برابر

۷- خطوط رابط که بصورت گزین ترسیم نمود و بعد از آنام کار به همراه خطوط محور پاک می‌گردد . بین منظور بکار گرفته می‌شود که استاد روش اندازه اضلاع داری باه میان تصاویر راهگانه را کنترل کند . بین ترتیب تعداد رابطهای

افقی تصویر رو رو با تصویر چپ برابر است و تعداد خطوط رابطه عموری تصویر رو رو و بالا باهم برابر بوده و تعداد خطوط رابطه افقی تصویر بالا به اندازه تعداد رابطهای عموری است چپ خواهد بود و بالعكس . کاربرد دیگر خطوط رابطه در جمیول کشی می‌باشد که عای سوم جمیول به محل دو عای دیگر (ماهای معلوم) رسم می‌شود .

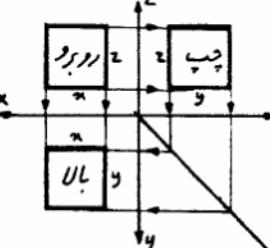



۸- برای استعمال صیغ اندازه های قطعه یا تصویر جسم برصغیر یا صفات یا باستی از اصول اندازه گیری یا اندازه گذاری و مقیاس استفاده کرد و یا در شروع کار از کاغذ های شطرنجی استفاده نمود ، به توجه اندازه های حقیقی بصورت ساده و اندازه های مجازی به تناسب خودش در تصویر جسم نمود .

۹- برای شناخت بهتر اشکال هندسی و قطعات آنها راه اجام ساده تر و شکلهای هندسی معنای و مشناخته شده تفییم و تغیییر کرده و مبادله مختصات و نحوهای هندسی را به خوبی قرار گیری و چشم که ساده ترین تصاویر بدست آید . مگر اینکه از مایک جیت دید مشخص یا یک دستگاه مختصات بخصوص را بخواهند که این موضوع بیشتر در فصل جمیول کشی میان می‌شود . در اینصورت باید به خطوط ۱۰ احتلاف شمع و خطوط های مرئی و تغییرات شکل قطعه با اجام هندسی معرف موجبه کرد و ترقی ، صفره ، سوراخ دشیار و برآمدگی ، زائد و اتصالات را مورد بحث قرار دار .

۱۰- برای ترسیم بهتر و جسم دقیق تر تصاویر مختلف باستی انواع خطوط و سطوح را شناسایی کرد .

کلیه موارد بیان شده در اصول راهگانه فوق همک بطور مفصل بیان خواهد شد .


تصویر جسم از جهت A

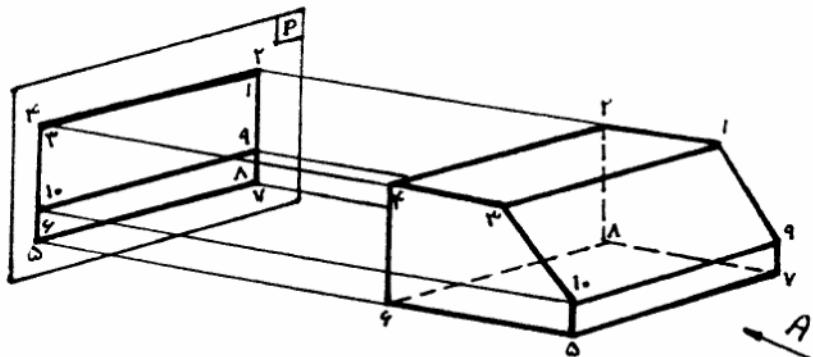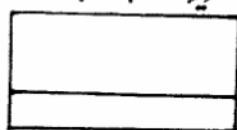

۵ - رسم سه تصویر از یک جسم :

تصویر هر جسمی بر روی یک صفحه تصویر جسم کامل در وضعيت از آن جسم نمی دهد. با مشاهده تصویر فرق می توان اجسام زیادی یافت که یک تصویر از آنها مانند تصویر جسم بالا بر روی صفحه تصویر P باشد. بنابراین تصویر هر جسمی بر روی یک صفحه تصویر تنها دو بعد آزاد استان می دهد، برای مثال طول و ارتفاع لذا باید تصاویر دیگری از جسم را نمود که علاوه بر این دارن ابعاد دیگر جسم مانع واقعی از جسم را تیر در ذهن بوجود آورند.

برای رسم سه تصویر از یک جسم ۲ روش وجود دارد : ۱) روش اروپائی ۲) روش امریکائی
 الف) رسم تصویر حایی یک جسم به روش اروپائی (رسم سه تصویر در فرجه اول) :
 استاندارد نقشه کشی در ایران از استاندارد بین المللی ISO پیروی می کند. طبق این استاندارد رسم سه تصویر در فرجه اول (معروف بروش اروپائی) انجام می شود.

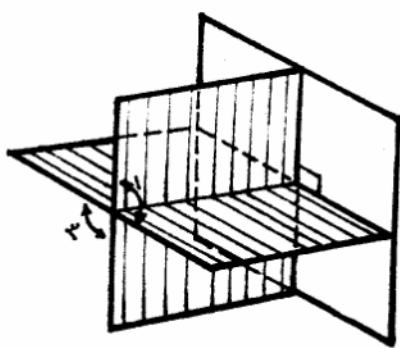


البته در هر دو روش اروپائی و امریکائی قادر به رسم ۶ تصویر از جسم هستیم، ولی معمولاً برای یک جسم ۳ تصویر از آنرا سه می کنند.



حال تصویر کنید که یک مکعب مستطیل را بین فضای بسته مانند اطاق قرار می دهیم. مشاهده می نماییم که ۶ صفحه (جلو و پشت، پلوی راست و چپ، بالا و پائین) سطوح جسم مربوطه را احاطه می کنند.

طریقه رسم سه تصویر یک جسم بر روی بین طریق می باشد:

- ۱- در صورتیکه عود بر صفحه پشت (صفحه قائم) به جسم نگاه کنیم تصویر از رو روی جسم بصورت سطح A در صفحه بعد می باشد.

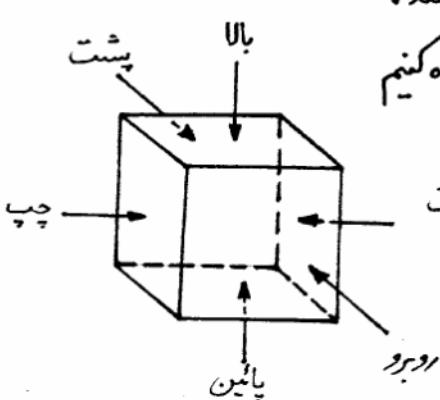

- ۲- تصویر از رو رو را به ناوی دیگری همچون تصویر جلو، راست تصویر قائم و تصویر اصلی می خواهند.

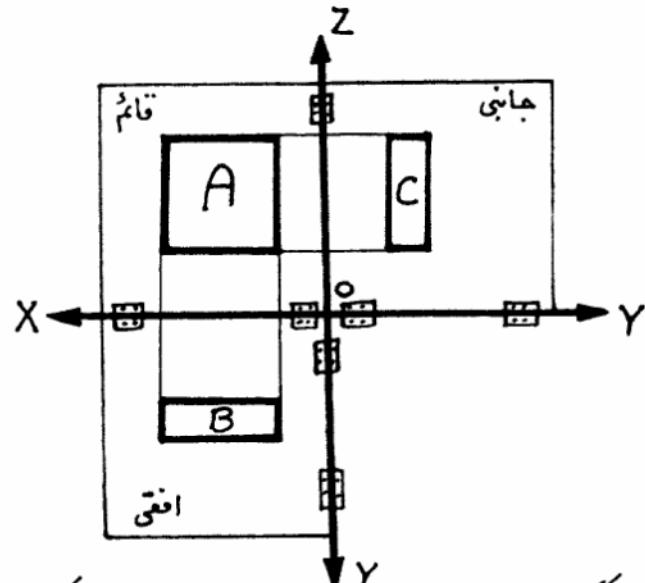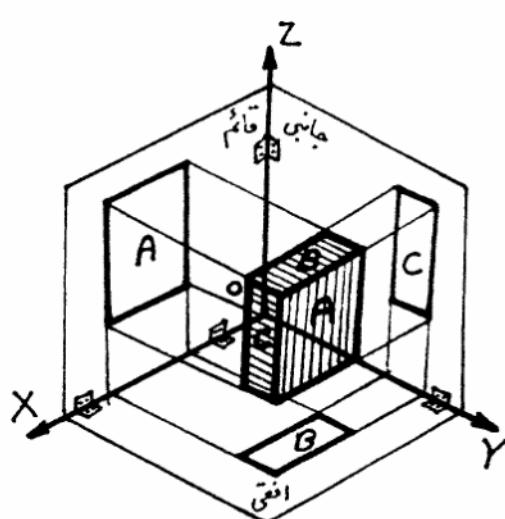


۲- اگر عمود بر صفحه پائین (افقی) به جسم نگاه کنیم، تصویر افقی جسم را بصورت B مشاهده می‌کنیم.
(تصویر افقی را تصویر از بالا هم می‌گویند).

۳- چنانچه عمود بر صفحه راست (صفحه جانبی) به جسم نگاه کنیم، تصویر جانبی جسم را بصورت سطح C رویت می‌نماییم. (تصویر جانبی را تصویر از چپ نیز می‌گویند).

اگر صفات تصویر را که عمود بر یکدیگر می‌باشند حول فصل مشترک آنها (محورهای $0x, 0y, 0z$) باز نموده بطوریکه صفحات جانبی و افقی، هم سطح صفحه قائم قرار گیرند وضع سه تصویر جسم نسبت به یکدیگر، مشخص می‌گردد. (تصویر بالا)

برای مهندسی عمل در صنعت، از رسم صفحات تصویر خودداری نموده و تصاویر قائم، افقی و جانبی را مانند شکل زیر رسم می‌نماییم.

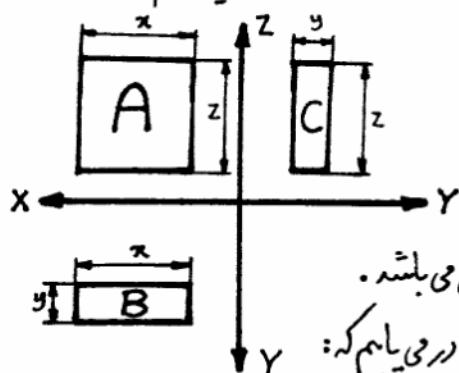

در روش اروپائی باید مکان سه تصویر الزاماً بصورت نشان داره شده باشد.

نکته: با توجه به اینکه هر جسم دارای ابعاد طولی، عرضی و ارتفاعی می‌بلند.

چنانچه به شکل روبرو نگاه کنیم، فتن دقت به نامگذاری ابعاد در می‌یابیم که:

الف - تصویر قائم هر جسم دارای طول x و ارتفاع z است.


ب - تصویر افقی هر جسم دارای طول x و عرض y است.

ج - تصویر جانبی هر جسم دارای عرض y و ارتفاع z است.


حال دقت کنید که در تصویر قائم هر طولی برابر است با همان طول در تصویر افقی.

و هر ارتفاعی که در تصویر قائم وجود داشته باشد همان ارتفاع در تصویر جانبی نیز وجود خواهد داشت.







هر عرضی که در تصویر افقی وجود داشته باشد همان عرض در تصویر جانبی تیز وجود خواهد داشت.

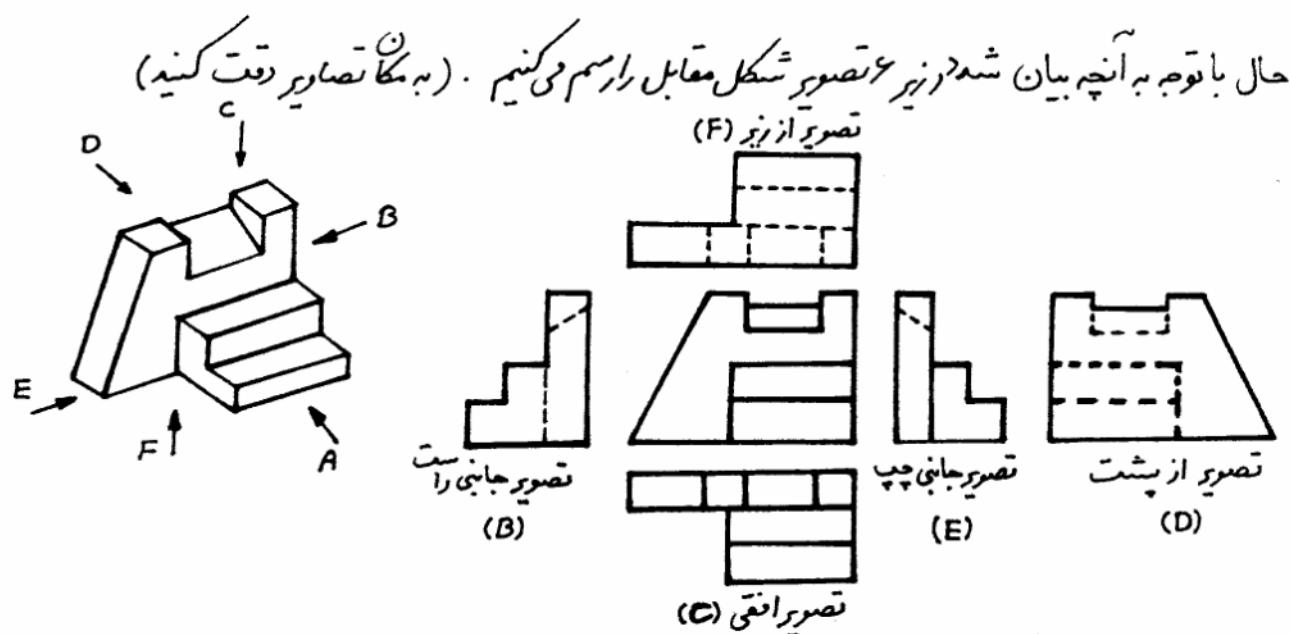

حال به مثالهای زیر که بروش اورولی رسم شده توجه نمایید .

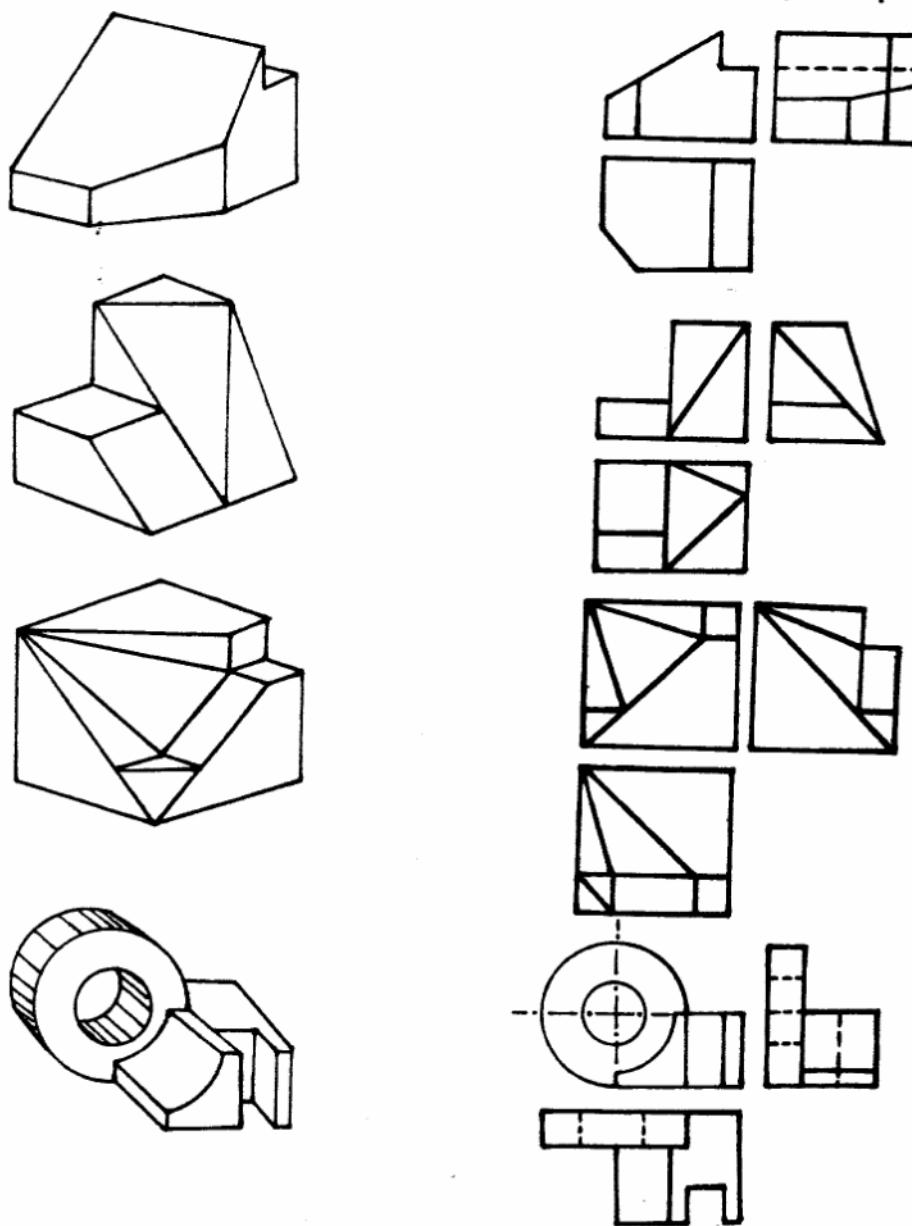


ب) رسم تصاویر یک جسم به روش امریکائی (رسم تصاویر در فرجه سوم):
روش دیگری که متدائل است و تعداد کمی از کشورها آن پیروی می‌کنند، رسم سه تصویر در فرجه سوم معروف به روش امریکائی است. در این روش صفوه تصویر بین جسم و ناظر قرار می‌گیرد. تفاوت رسم تصاویر در این روش با روش اروپائی در مکان تارگ ترکیب تصاویر است. برای روش شدن مطلب به مثالهای زیر توجه کنید:

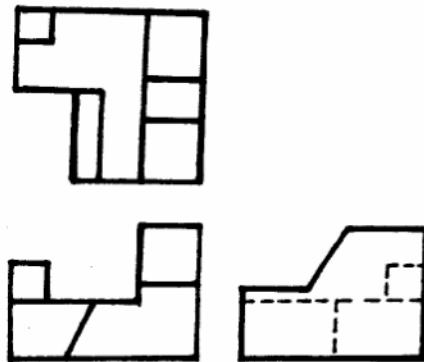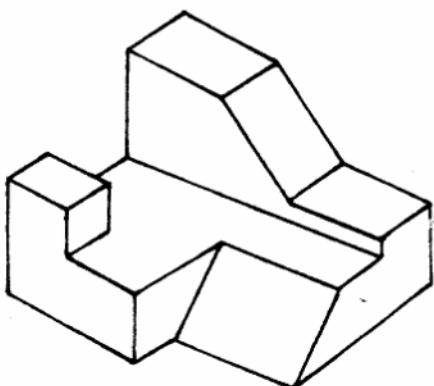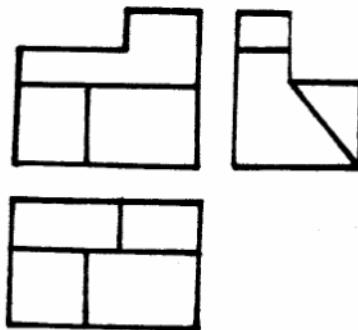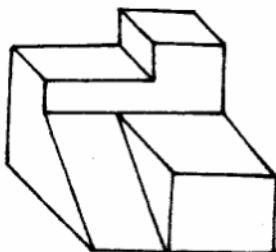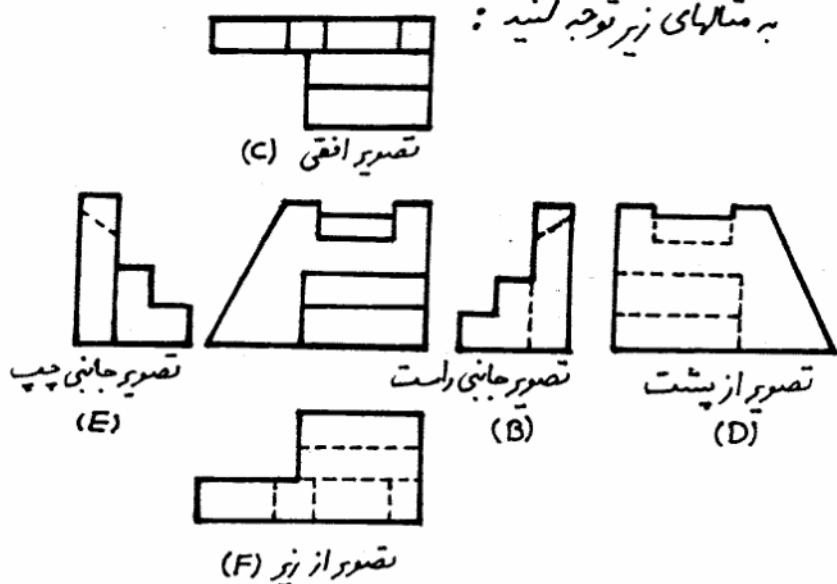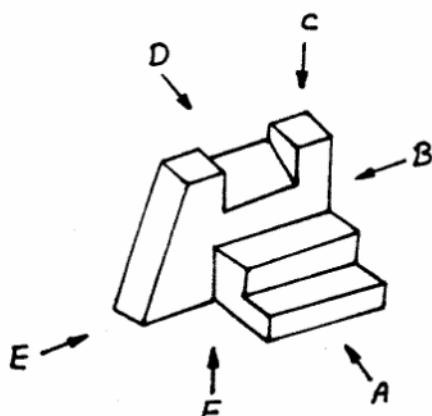


حال که با روش رسم تصاویر آشنا شدیم، ذکر چند نکته که در رسم تصاویر باید احیت دارد، لازم است تفاظعها:

هرگاه بعضی از سطوح منحنی جسمی با سطوح دیگر تلاقی نماید، فصل مشترک حاصله را باید تعیین و در تصاویر رسم نمود. فصل مشترک راهی هم مانند تفاظع بال با بینه هموارها یا سستی با کمال دقت تعیین و رسم شود، زیرا در موقع ساختن باید از آن استفاده کرد، در حالیکه برای بسیاری از فصل مشترک راهی در ساختن جسم احیت نداشته، این مطلب صدق نمی کند و کافی است آنها را بطور تقریبی نمایش دهند. برای مثال به دو تصویر زیر توجه کنید:

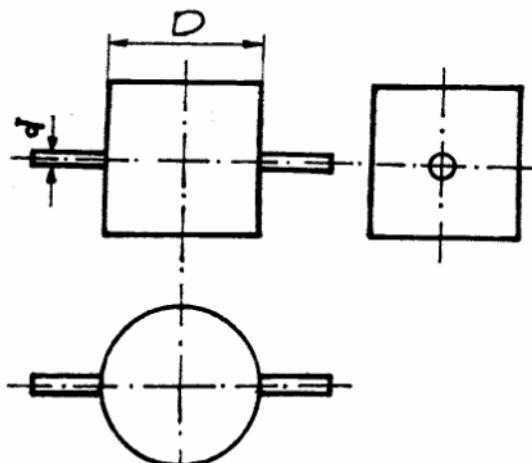

(ب)

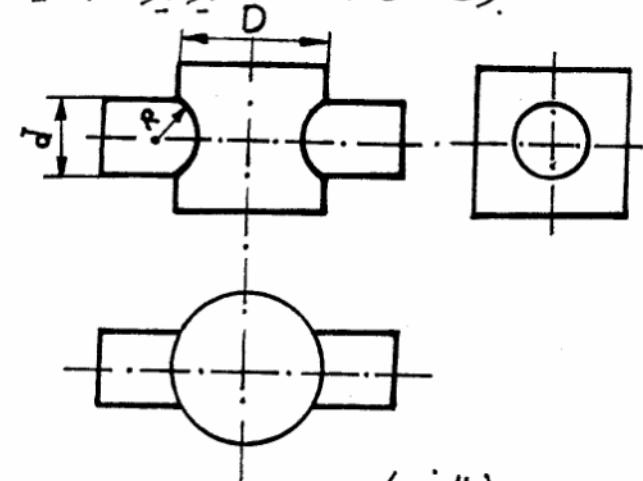



(الف)


در تصویر (ب) اختنای فصل مشترک استوانه کوچک (به قطر a) با استوانه بزرگ (با قطر D) آنقدر کم است که در رسم تصاویر از آن صرف نظر نمی شود.

در تصویر (الف) برای استوانه بزرگ، منحنی تفاظع را می توان تقریباً بصورت قوسی از دایره با شاعر $R = \frac{D}{2}$ رسم نمود.


در حالتیکه قطر دو استوانه مساوی باشد تصویر تفاظع حقیقی بصورت خطوط مستقیم ظاهر می شود.

موارد یاد شده در مورد تفاظع یک مکعب مستطیل و یک استوانه نیز صدق می کند.

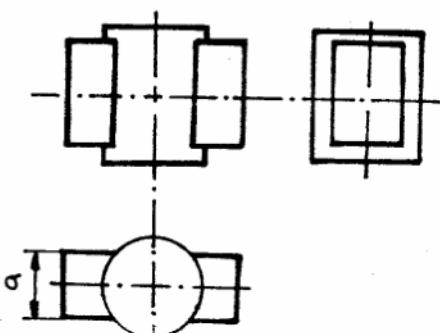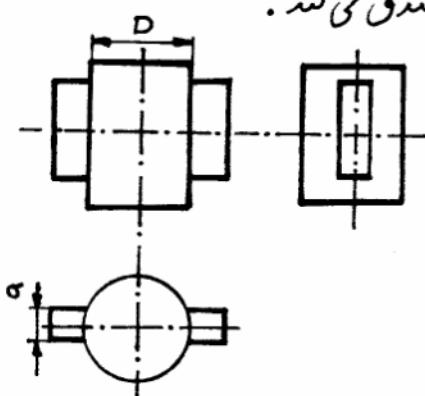

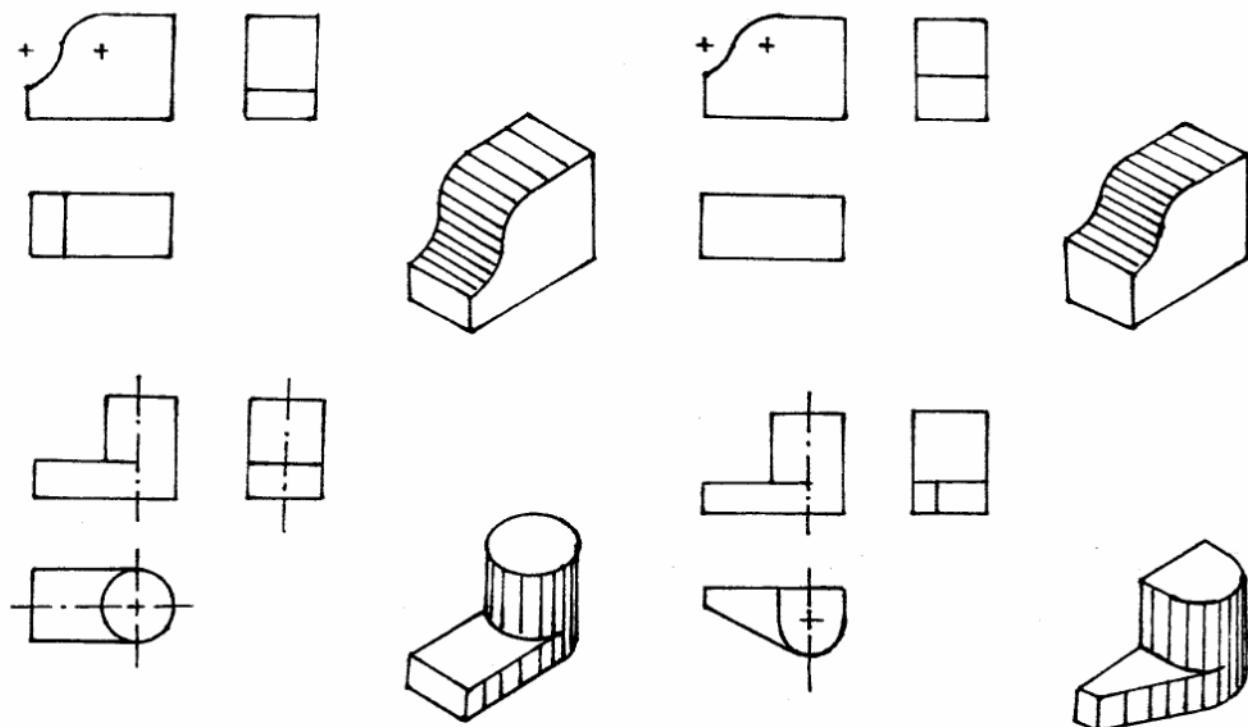


اختلاط سطوح گرده: در جاها که دو یا چند لایحه گرد به یکدیگر برخورد کنند، درین طرح حوب آنها را باهم خلوط کرده، به سطوح دیگر پیوند می‌دهد. چون این اختلاط بذریت ممکن است تأثیری در کار تقطعه ساخته شده ننماید، لذا طراح قطعه در نقشه خود اختلاط را معمولاً با خط منحنی کوتاه‌یابی نشان می‌دهد. در اشکال زیر چند حالتی که مورد استفاده زیاد دارند شان داره شده است.

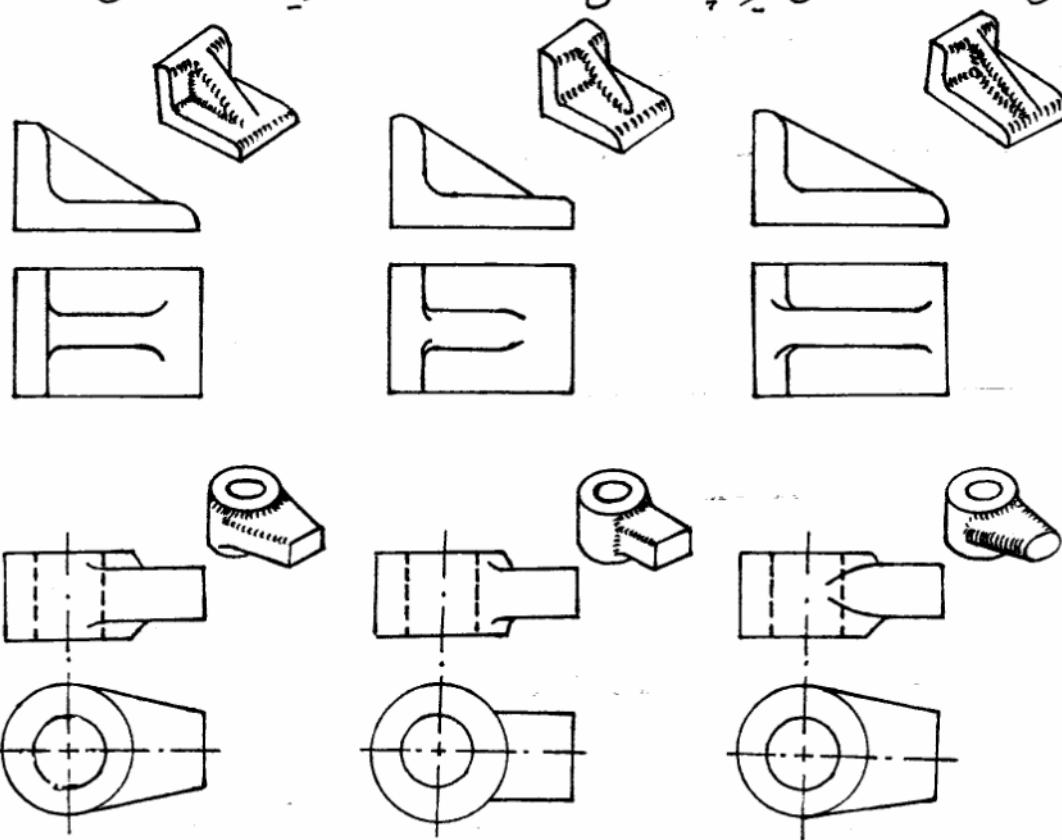

فصل دوم


ترسیمات هندسی

بعضی از ترسیمات هندسی که بوسیله خطکش و پیکار امکان پذیر است و در سمت فنی موارد استعمال فراوان دارد عبارت از:

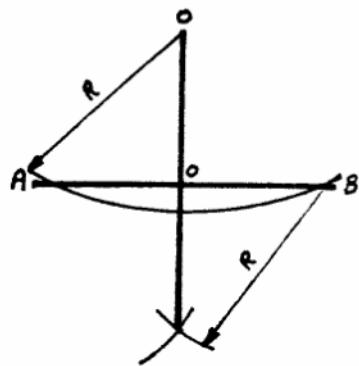


۱ - رسم عمود از یک نقطه (O) بر یک خط (AB).

از نقطه O کمانی به شعاع معین R رسم می کنیم، پاره خط AB را قطع کند. از محل برخورد کمان و خط، کمانی به شعاع R (وایا برگز) رسم می کنیم. کمانی رسم شده از دو نقطه برخورد، یک نقطه باید بگزیر برخورد می کند. خط حاصل از اتصال نقطه O و محل برخورد دو کمان خطی است عمود بر خط AB.


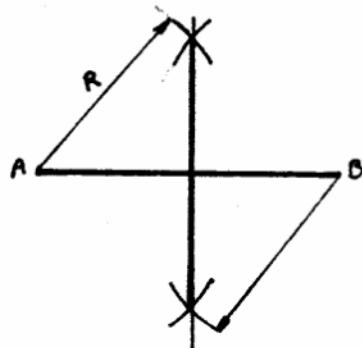


۲ - رسم عمود منصف یک خط.

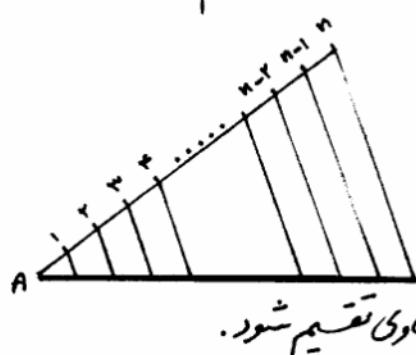

۳ - تقسیم یک خط به n قسمت مساوی می خواهیم خط AB را به n قسمت مساوی تقسیم کنیم. از نقطه A خط دلواری رسم می کنیم در روی آن n واحد شخص و مساوی بینالهم جدا می کنیم و نقاط حاصل را به ترتیب از آن n می نامیم. از نقطه n به نقطه B وصل می کنیم و از بقیه نقاط خطوطی موازی رسم می کنیم تا خط AB بتواند نقاط تلاقی باین خطوط موازی، به n قسمت مساوی تقسیم شود.


۴ - رسم زوایای مخصوص.

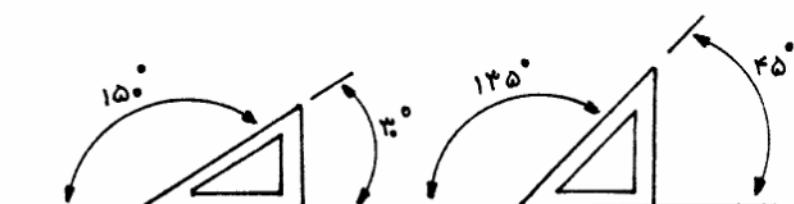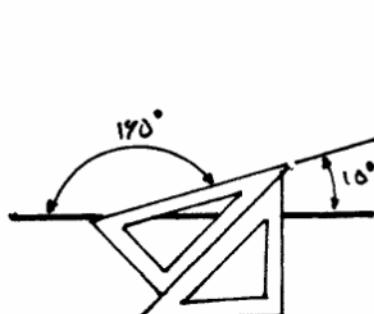




۵- نصف کردن یک زاویه

از نقطه O (راس زاویه) کمانی به شعاع دنواه رسم می‌کنیم تا اضلاع زاویه را در نقاط A و B قطع کند، سپس از نقاط A و B کمانیایی به شعاع معلوم R رسم می‌کنیم. خط میان بین راس (O) و محل برخورد کمانها (C) نیاز زاویه موردنظر می‌باشد.

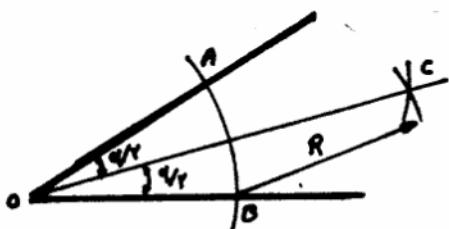

۶- دو برابر کردن یک زاویه


از نقطه O کمانی به شعاع رسم می‌کنیم تا اضلاع زاویه را در نقاط B و C قطع کند سپس از نقطه C کمانی به شعاع BC رسم می‌کنیم تا کمان قبلی را در نقطه ایی مانند A قطع کند. نقطه A را به O وصل می‌کنیم. زاویه $\angle BOA$ دقیقاً ۲ برابر اندازه زاویه $\angle COB$ می‌باشد.

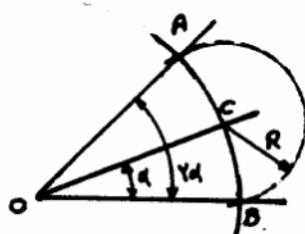

۷- تقسیم دایره به سه قسمت مساوی


برای تقسیم دایره به سه قسمت مساوی به یکی از سه روش زیر عمل می‌کنیم:

الف - در صورتیکه نقاله دورسترس باشد به همکار آن محیط دایره را به سه قسمت مساوی با زاویه 120° تقسیم می‌کنیم.

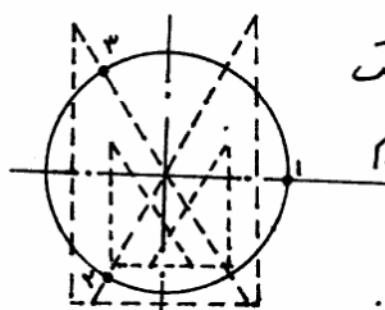


ب - با استفاده از گونیای 30° مطابق شکل پیش ایله در گونیا درست از مرکز دایره گذارد در درجه می‌توان دایره را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد.


ج - در صورتیکه گونیا پیش ایله درسترس نباشد می‌توان از پرگار استفاده نمود. به مرکز یکی از نقاط تقاطع قطرها با محیط دایره مانند A می‌شعاع OA کمانی رسم می‌کنیم و دایره را در نقاط ۲ و ۳ قطع کند.

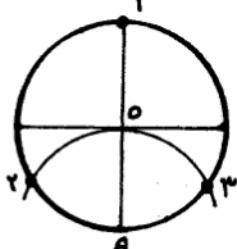

۸- تقسیم دایره به چهار قسمت مساوی
چنانچه دو قطر عمود بر هم دایره را رسم نماییم، محل تقاطع آنها هر کدام نسبت به یکدیگر زوایه 90° را تشکیل دارند و
دایره را به ۴ قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

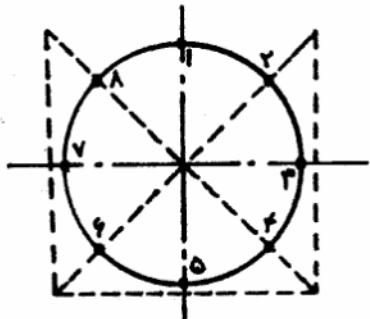

برای تقسیم دایره به ۸ قسمت مساوی به یکی از روشهای زیر عمل می‌کنیم:
الف - تقسیم دایره به هشت قسمت مساوی با زوایه 45° توسط تقائه
ب - با استفاده از گونیای 45° مطابق شکل بطور یکدیگر گونیا از مرکز
دایره گذشته.

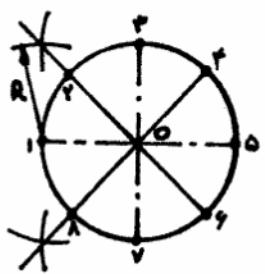

ج - در صورتیکه تقائه و گونیای 45° در درس رسم نباشد فی توان به گفگ رسم
نیاز نداشته باشیم. دو قطر عمود بر هم مانند شکل زوایه های 90° را به $2 \times 45^\circ$
 تقسیم کرد و در نهایت دایره به ۸ قسمت مساوی تقسیم می‌شود.


۹- تقسیم دایره به پنج قسمت مساوی

الف - با استفاده از تقائه و تقسیم دایره به ۵ قسمت مساوی با زوایه 72°

ب - چون گونیای 72° وجود ندارد به گفگ پرگار به ترتیب مرحل زیر را انجام می‌دهیم:

۱- دو قطر عمود بر هم دایره را رسم نموده، محل تقاطع آنها را نقطه O می‌نامیم.

۲- به گفگ پرگار، به مرکز A و شعاع $R=OA$ کمانی رسم می‌کنیم تا دایره را
در نقطه m قطع کند.

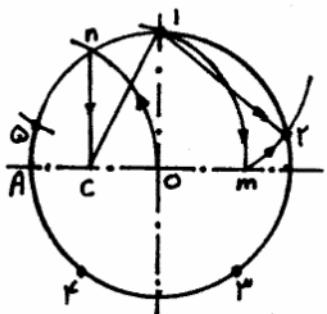

۳- از نقطه m دایع بر محیط دایره، خطی بر شعاع افقی OA ممود کرده،
آنرا در نقطه c قطع نماید.

۴- به مرکز c و شعاع $1-C=R=c$ کمانی رسم می‌کنیم، از انتهای قطر افقی دایره را در
نقطه m قطع کند.

۵- به مرکز نقطه c و شعاع $1-R=m-1$ کمانی رسم می‌کنیم، محیط دایره را در
نقطه a قطع نماید.


۶- فاصله کمان a تا c برابر با $\frac{1}{5}$ محیط دایره موردنظر خواهد بود.

۷- پایه پرگار را در نقطه a گذاشته به شعاع $R=1-2$ کمانی دیگری رسم می‌کنیم آنرا قطع m و o تیر بینست آید.


۱۰- تقسیم دایره به هفت قسمت مساوی

برای تقسیم محیط دایره به ۷ قسمت مساوی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

۱- دو قطر عمود بر هم دایره را رسم نموده، محل تقاطع آنها را نقطه O می‌نامیم.

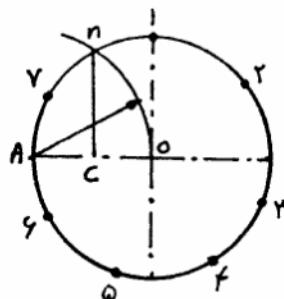

- ۲- به مرکز نقطه A و به شعاع OA کمانی رسم کنید تا دایره را در نقطه n قطع کند.
- ۳- از نقطه n واقع بر روی محیط دایره خطی عمود بر شعاع افقی OA رسم نموده تا آنرا در نقطه C قطع نماید.
- ۴- پایه پرگار را به اندازه شعاع $n-C$ باز کرده به مرکز نقطه A و شعاع مربوط کمانی رسم کنید تا محیط دایره را در نقاط $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ به هفت قسمت مساوی تقسیم کند.

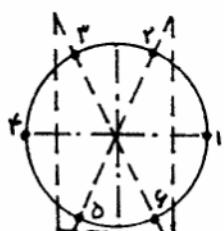


۱۱- تقسیم دایره به شش قسمت مساوی

الف- با استفاده از نقاله و تقسیم دایره به ۶ قسمت مساوی بازاویه 60° .

ب- با استفاده از گونسای 60° .



ج- با استفاده از پرگار و بینفروت که پایی پرگار را روی ابتدادانهای یکی از دوقصر عمود برهم دایره فرار را دارد و به شعاع دایره مربوط کمانی رسم کنید.

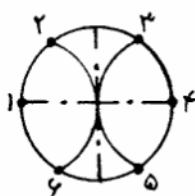

۱۲- تقسیم دایره به ۱۲ قسمت مساوی

الف- با استفاده از نقاله می توان تکت زاویه 15° نسبت به مرکز دایره را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کرد.

ب- به محکل گونسای 30° داشتاده از زوایای $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ و 120° گوند.

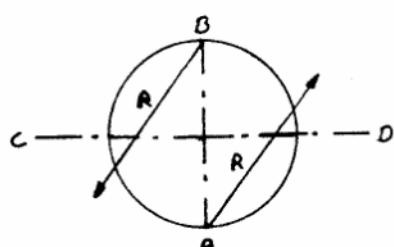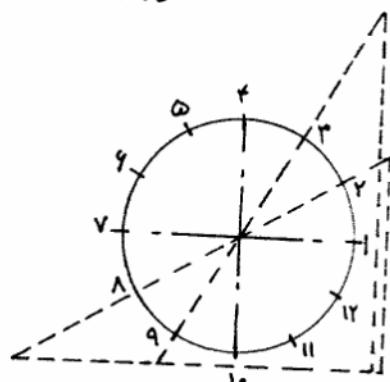

۱۳- تقسیم دایره به ۹ قسمت مساوی


بطور کلی چنانچه بخواهیم دایره را به ۹ قسمت مساوی (فردی) تقسیم نماییم به شرح زیر عمل می کنیم:

۱- دوقصر عمود برهم دایره را رسم می نماییم.

۲- قطر عمودی AB را به همان تعداد تقسیمات موردنظر یعنی ۹ قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

۳- به مرکز A و B و شعاع AB دوقوس رسم نموده تا پیداگیر را در نقاط D و C قطع کند.


۴- از نقاط C و D بصیرت یک درمندان به تقسیمات جدا شده

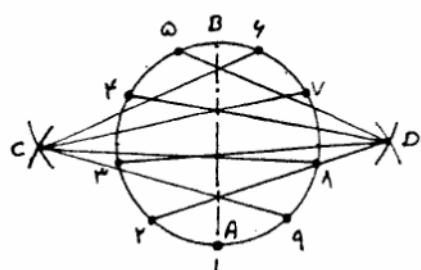

(تقسیمات ۹ گانه) روی قطر محوری AB وصل نموده از انتهای دویم تا
حیله دایره را قطع نمایند .

۵ - نقاط بینست آمده روی حیله دایره را به ۹ قسمت مساوی تقسیم کنند .

۱۴ - تقسیم زاویه به ۷ قسمت مساوی
به مرکزه (راس زاویه) و به شعاع (نواه) یک نیم دایره رسم کنید آنرا خط محور بر پلخ OA از زاویه را در نقاط a و b و
پلخ OB را در نقطه c قطع کند . به مرکز a و به شعاع ab کمانی رسم کنید را مسند بر پلخ OB را در نقطه d
قطع کند . از c به d وصل کنید آنرا خط de را در نقطه e قطع کند ، خط oe را به ۷ قسمت مساوی تقسیم
و این نقاط را در خط OA و OB مارپیش کنید و این خطوط را مسند بر دویم نیم دایره را در نقاط f و g قطع کند .
از O به نقاط f و g وصل کنید آنرا ۷ قسمت مساوی زاویه مشخص شود .

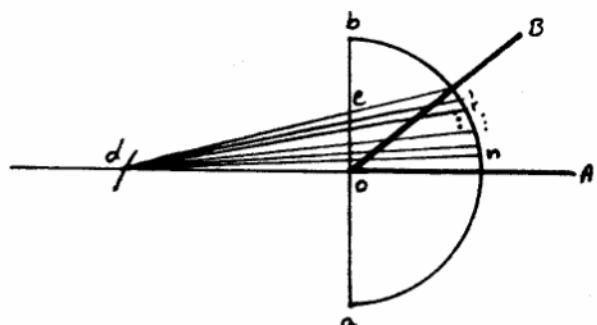


فصل سوم

اندازه گذاری

۱- خطوط نقشه کشی : برای کشیدن نقشه حاده نقشه کشی صنعتی از ۴ گروه خط که عبارتند از گروه خطوطی ۱، ۲، ۳، ۸ و ۵، ۶ و ۷ از این استفاده می شود. استفاده از این خطوط بستگی به بزرگی و کوچکی نقشه ها دارد، هرچه نقشه بزرگتر باشد از گروه خط ضمیم تر و هرچه کوچکتر باشد از گروه خط نازکتر استفاده می شود. قلم خطوط را باید مطابق اندازه و نوع نقشه انتخاب کرد. قلم خطوطی که تصویر قطعه ای را شخص می کنند و دارای معیار متعین هستند باید همواره برابر باشند. در جدول زیر موارد مصرف هر کدام از خطوط یاد شده نوشته شده است.

شکل ظاهری خط	نوع خط	موارد استعمال
A —————	خط پر ضمیم	دوره ظاهری و اضلاع
B —————	خط پر نازک	دوره ظاهری و اضلاع - خطوط اندازه و رابطه ای اندازه - خطوط هاشور - دوره قطعات مجاور دوره مقاطع دوران یافته
C ~~~~~		حد تصاویر با مقاطع جزئی در صورتیکه به محور ضم نشوند - برش موضعی
D -----	خط پین (متواط)	دوره ها و اضلاع مخفی (نامرئی)
E -----	خط نقطه (خط زنجیری) متواط	محورها - وضع نهایی قطعات سرگرد تسهیانی که در جلو صفحه برش واقع شده باشند.
F -----	خط عطفه (خط زنجیری) ضمیم	شان را در سطوحی که باید در روی آنها عمل اضافی انجام شود.
G -----	خط نقطه (خط زنجیری) ضمیم در دو انتهای نازک در محل	صفقه برش

در شکل صفحه بعد موارد استفاده هر کدام از این خطوط دیده می شود.

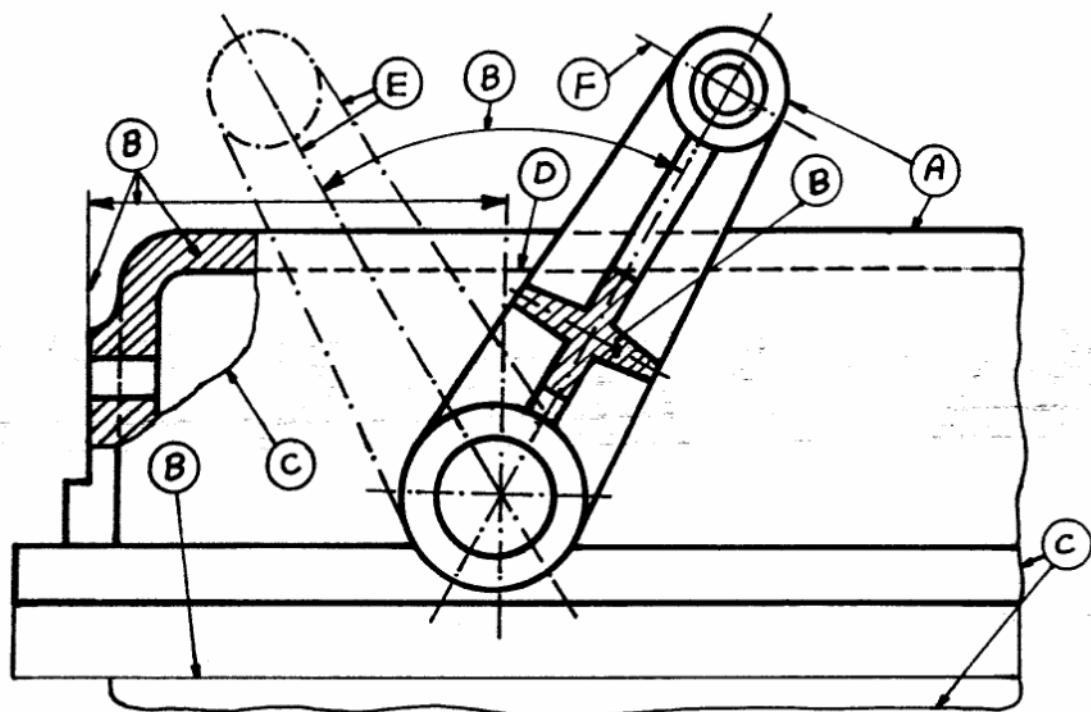

”جدول زیر روش ترسیم خطوطی خطچین در نمایها بطور صحیح و غلط نشان داده شده است و معتبرین برخورد خط و خطچین و برخورد خطچین به خطچین و عبور آنها از روی هم کشیده شده است.

خطچین صحيح خط صحیح خط صحیح

A		D		G	
B			E		H
C			F		I

۱-۲. قواعد اندازه گذاری و طریقه صحیح نوشتن اندازه ها: برای اینکه اندازه های نقشه های فنی و مواد دارم آن تاسیسات اسلامی ها همچنان باشد سازمان بین المللی ISO مشخصات و قواعد معین را برای این کار انتخاب کرده است که در زیر با عده تین آنها آشنایی شویم.


۱- نقشه ای که برای یک محصول نهایی تهیه می شود باید دارای تمام توصیفات کامل محصولی که باید تهیه شود باشد و نمایشگر تمام اعمالی باشد که برای تهیه محصول مورد نیاز است. محصول ممکن است یک قطعه حاضر برای سوار گزین و یا کار باشند و یا قطعه ای که لازم باشد تخت اعمال مکانیکی دیگر قرار گیرد (مثل محصول رینکه گزی یا آهنگری)

۲- هیچ اندازه ای باید بیش از یک بار در نقشه نوشته شود گردد جایی که این امر احتساب نایاب باشد.


۳- هیچگاه باید لازم شود که یک اندازه مربوط به طرز کار را از روی سایر اندازه ها استخراج کنیم و یا از روی نقشه اندازه بگیریم. اندازه ها باید در تصویری گذاشته شود که شکل مربوطه را واضح تر شان دهد.

۴- تمام اندازه های یک نقشه باید با واحد مشخصی نوشته شود مانند میلیمتر، در غیر اینصورت باید پس از اندازه گذاری واحد را مشخص کرد.

۵- برای نوشتن اندازه های افقی و مأمور دو خط رابطه از دو طرف قسمتی که می خواهیم اندازه آنرا مشخص کنیم می کشیم و خط اندازه را بین آن دو سهم می کنیم. دو خط رابطه باید در حدود 2 mm از دو سطر خط اندازه بیرون باشد و خط اندازه باید تا جسم آنقدر فاصله داشته باشد که برای توان عدد اندازه را بالای آن نوشت. دو سطر خط اندازه را با سهم مشخص می کنند.

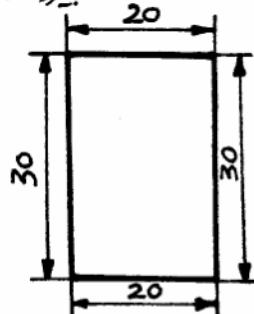



عدد اندازه را باید حتی الامكان ترکیب وسط و در بالای خط اندازه نوشت مگر در بعضی موارد که ممکن است خط اندازه را برای نوشتن عدد اندازه قطع کند.

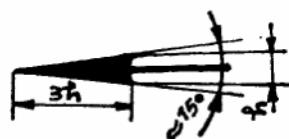


۶- روش رسم صحیح یک سهم در شکل روبرو نشان داده شده است. برگزی سهم متناسب با نقشه می باشد. طول سهم ۳ برابر بیشترین ضمانت آن و زاویه آن تقریباً 15° است. باید توجه داشت که هرچه خط ضمینه باشد طول سهم تر باید بیشتر باشد.

۷- یک محور یا یک ضلع را باید هرگز بعنوان خط اندازه بکار برد ولی می توان ازان بعنوان رابطه اندازه استفاده کرد.

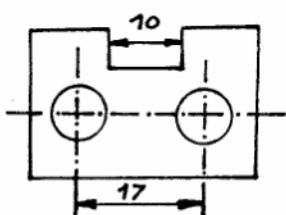


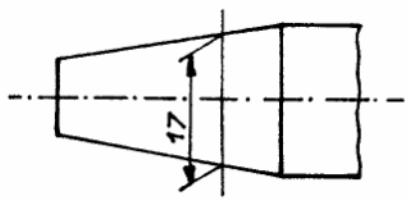


۸- رابطهای اندازه باید عمود بر ضلعی که اندازه آن نوشته می شود باشد یا در صورتیکه لازم شود مکن است آنها را مایل رسم کنند ولی البته باید یکدیگر موازی باشند.

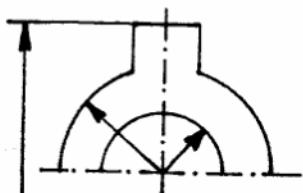


۹- در تصاویری که جزئی از جسم را نشان می دهند و در مقاطع جزئی، برای قطعات متفاوت قسمتهای خطوط اندازه مابست مختصی از محور تقارن تجاوز نماید و سهم روم حذف گردد.

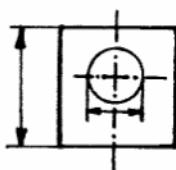

۱۰- رابطهای خطوط اندازه نباید یکدیگر راقطع کنند اگر آنکه این امر اجتناب نپذیر باشد.

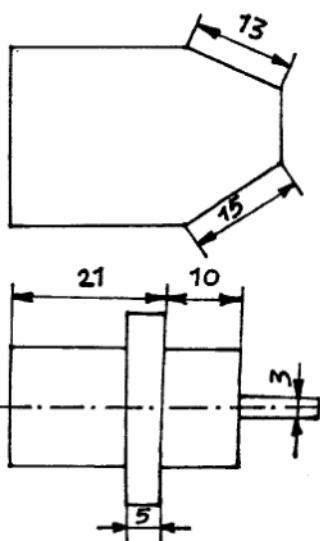


۱۱- برای نوشتن اندازه های مایل باید عدد اندازه را چنان بنویسیم که اگر عدد اندازه و خط اندازه را گزش راده به حالت افقی درآوریم یک زاویه حاده می شود تا عدد اندازه قابل خواندن باشد.

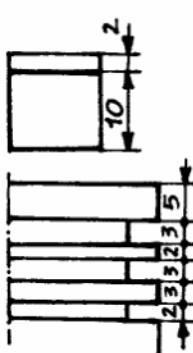


۱۲- اگر بعلت نبورن جا نتوانیم پیکان را در درون خطوط اندازه گذاریم باید آنها را در بیرون اندازه مورد نظر قرار داد و عدد اندازه را بالای خط اندازه نوشت. اگر برای نوشتن عدد هم جای کافی نداشته باشد اندازه را روی پیکان سمت راست می نویسند.

۱۳- هنگامیکه مانند شکل دو اندازه گذار هم باشند و یکی از آنها کوچکتر باشد بین اندازه ها پیکان مشترک رسم می شود. اگر هر دو اندازه ای که پیلوی هم نوشته می شود کوچک باشد بجای پیکانی که بین آنها مشترک است، نقطه می گذاردند.

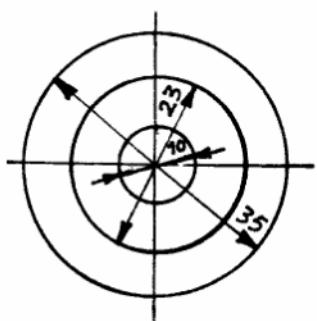


۱۴- برای اندازه گذاری دایره ها باید قطر آنها را مشخص کرد. اگر دایره کوچک باشد و سوانح پیکانها را در درون آن رسم کرد انگاه پیکانها را در دو سوی یکی از قطرها بسوی بیرون

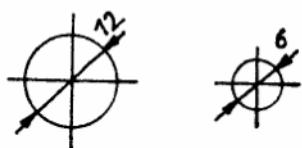


می‌گذارند و عدد اندازه را روی قطر در درون دایره می‌نویسند.

اگر برای نوشتن عدد در درون دایره جانبود عدد را روی سهمت راست می‌نویسند.

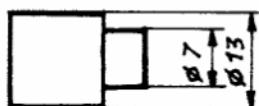


۱۵- اگر بجواهیم اندازه دایره را در تصویری که به شکل دایره نیست بخوبیم اگله احتیاج به علامت قطر می‌باشد. علامت قطر، دایره کوچکی است که قطر آن کشیده می‌شود. در اینگونه موقعی در مورد اجسام دورانی تنها فقط به کشیدن یک تصویر آلتقاکرد.

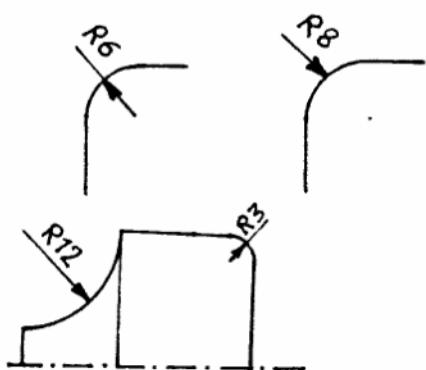

۱۹- برای نوشتن اندازه قوسها همیشه باید شعاع آنها را کشید و عدد اندازه را بالای خط شعاع نوشت و حرف R را هم درست چپ عدد اندازه قرار داد.

اگر قوس کوچک باشد شعاع را بطرف بیرون آن امتداد دارد پیکان را در سوی مخالف قرار دارد و عدد اندازه را بالای آن می‌نویسد.

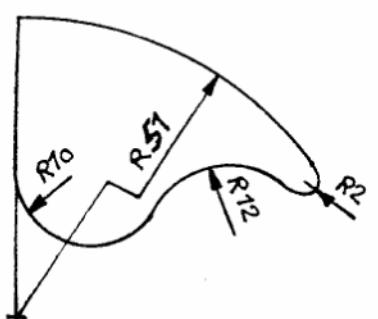




وقتی مرکز قوس در دسترس نباشد امتداد شعاع را چنان رسم می‌کنند که بطرف مرکز قوس باشد، اما این امتداد را درین راه رها می‌کنند و عدد را بالای آن می‌نویسند.

برای نوشتن اندازه طول قوس، دو خط موازی از دو سر قوس می‌کشند و ا نقطه با فاصله‌ای مناسب قوسی رسم می‌کنند که خطهای موازی را قطع کنند. این قوس با قرار دارن پیکان در دوسر آن نایتگر خله اندازه قوس است.

برای نوشتن اندازه درتها دو خط را بله از دوسر در تر رسم کرده با روشن خطهای مستقیم اندازه گذاری می‌کنند.


برای نوشتن اندازه زاویه مرکزی قوس مانند شکل روبرو عمل می‌کنند.

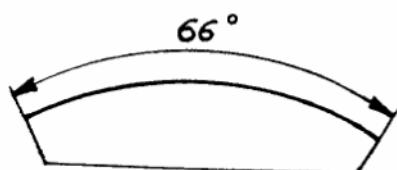

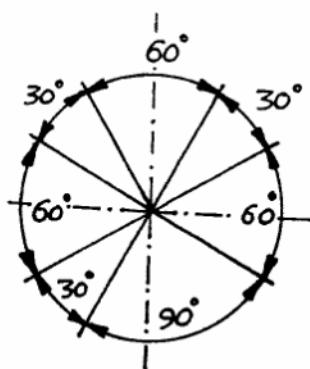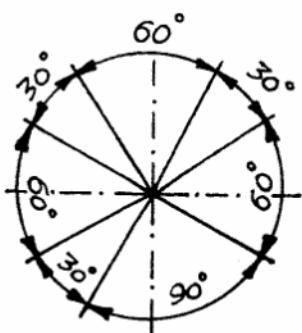


برای نوشتن اندازه زاویه در میله دایره طبق شکل‌های روبرو باید عمل کرد. بعضی موارد اگر بوضوح نقشه ممکن است اندازه‌های زاویه را افقی بنویسند.

نوشتن اندازه برای اجسام دور

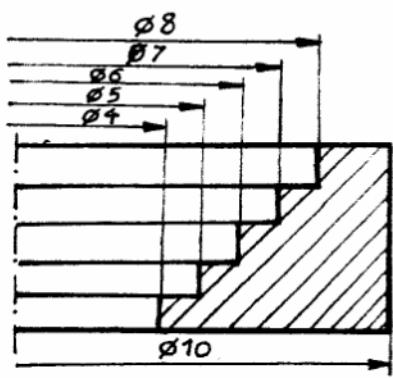

۱۷- در مورد اجسام دور و یا فریزه در صورتیکه فقط تصویری ازینی از آن نقشه کشی آمده باشد، برای نوشتن اندازه‌ها باید فقط اندازه را ز محتر تارن عبور دارد و ها ساخت و تنها در یکطرف آن سهم را گذاشت و اندازه کامل را روی آن نوشت.

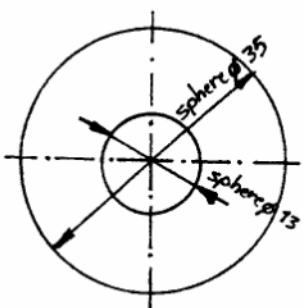

۱۸- اگر خواسته باشید کروای را با یک تصویر مشخص کنید کلمه کره (sphere) را قبل از عدد اندازه بنویسید.



اندازه نویسی مخروط


۱۹- محوّل مخروطی که در کارهای فنی از آنها استفاده می‌شود مخروطهای ناقص است، برای ترسیم مخروطها را نتن اندازه ارتفاع یعنی h و قطر دایره بالا یعنی a و دایره پائین یعنی b کافی است. اما از نظر فنی داشتن این اندازه‌ها کافی نیست زیرا برای ساختن مخروط باید یا اندازه α (یعنی نصف زاویه رأس مخروط) را باید نیز نسبت مخروط را که به وسیله آن زاویه α بدست می‌آید.

$$\text{نسبت مخروط} = \frac{a-b}{h}$$


$$\text{شیب مخروط} = \frac{a-b}{2h}$$

گاهی ممکن است بجای نسبت مخروط شیب مخروط را بنویسند.

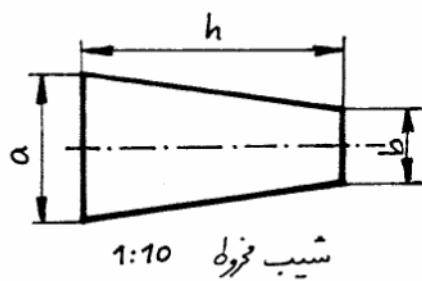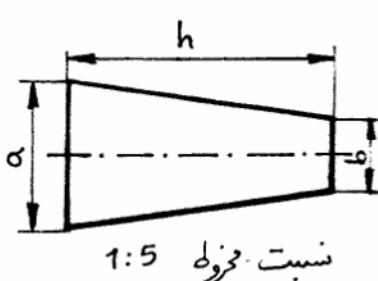


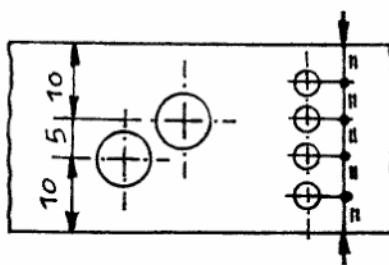


۲۰- هرگاه یک اندازه به چندین قسمت تقسیم شده باشد علامت (=) را می‌توان برای ت Shank دارن اندازه‌هایی که از تظر اسم متناسب نباشند بکاربرد.

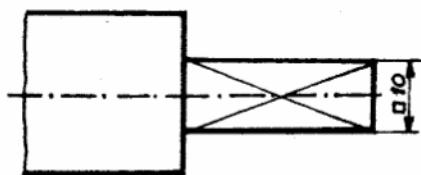


۲۱- اگر جسمی دارای مقطع مربع باشد پیش از عدد اندازه علامت مربع (□) را می‌ردد.
برای Shank دارن مقطع بورن طبعی، دو قطر آنرا می‌کشند.

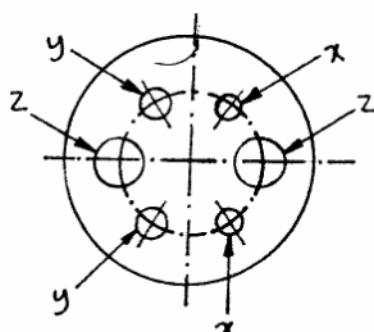


۲۲- در صورت لزوم برای اجتناب از تکرار یک اندازه بارسم خطوطه حاری طولانی باید از حروف عطف بایک جدول یا تذکر توضیحی استفاده نمود.

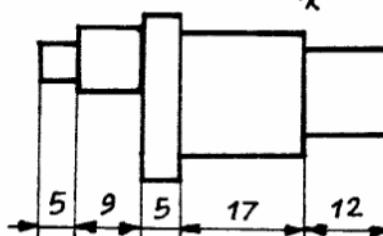


۲۳- اندازه گذاری زنجیری - خط زنجیر در اینگونه اندازه گذاری مانند شکل بینال یکدیگر سمت می‌شود.

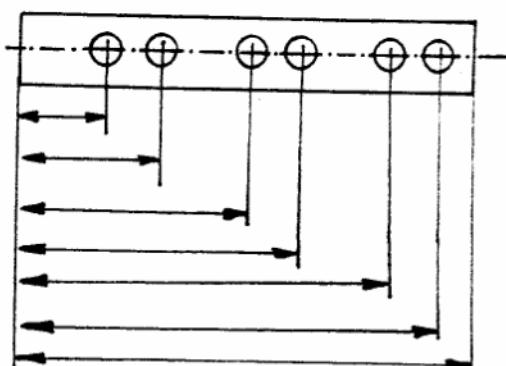

۲۴- اندازه گذاری موازی - هرگاه تعدادی از اندازه‌ها در یک جهت مبنای مشترکی داشته باشند معمولاً طریقه‌ای که در اشکال رویرو شان داره شده را بکار می‌برند.


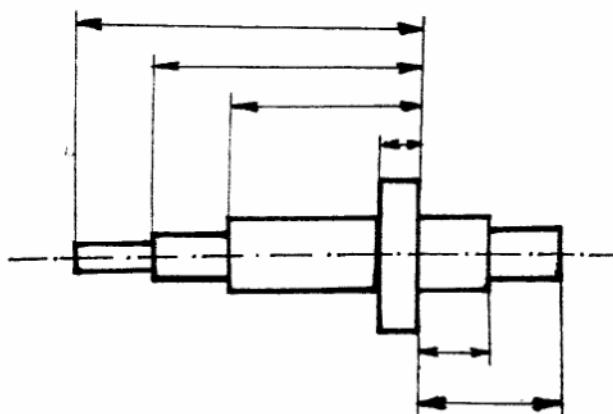


اندازه گذاری

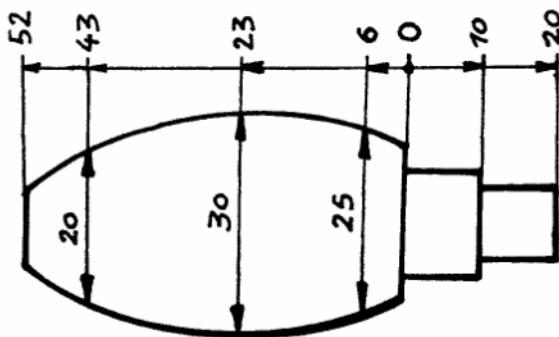


در صورتیکه نظم و وضعیت نقشه ازین زود می‌توان
ساده‌شکل روبرو خط مبنی را باکن نقطه و علامت صفر
شخص کرد و کلیه اندازه‌ها را نسبت به آن نقطه
شان دارد.


۲۵- اندازه گذاری تکیی - اندازه گذاری تکیی نتیجه
ستفاده کجا از اندازه گذاری تکیی و اندازه گذاری مساوی
ست.

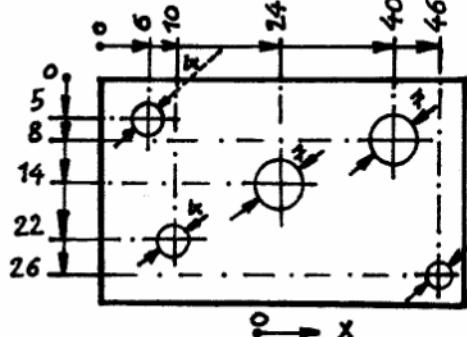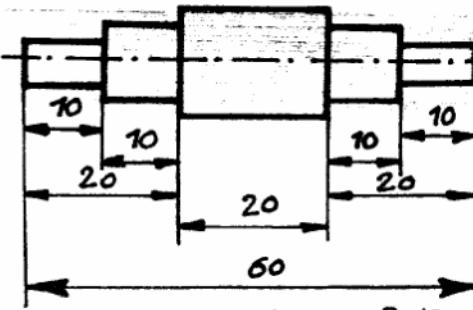

۲۶- اندازه گذاری با محور مختصات - «بعضی موارد
مکن است بجای اندازه گذاری مطابق روبرو، ترتیب دسته‌جی
اندازه‌ها بطوریکه در خارج تصویر نشان داده شده مقید باشد».

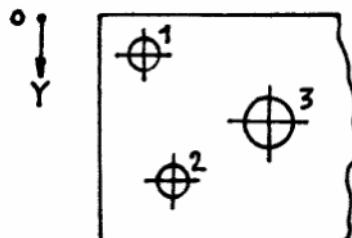


	1	2	3	...
X	6	10	24	...
Y	5	22	14	...
Ø	4	4	7	...

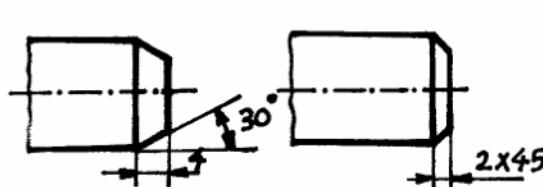

۲۷- پخها: پخ را مطابق شکل اندازه گذاری می‌کنند.
هر زاویه مساوی 45° باشد می‌توان آنرا بصورت ساده‌تر
نشان داد.

۲۸- کیفیت فواصل مساوی: هر کجا یکیه عناصری متساوی‌الاصله یا یا ترتیب منظم در نقشه‌ای وجود
شوند باشد می‌توان از طریقه‌ایکه در شکل نشان داده شده می‌توان استفاده کرد.

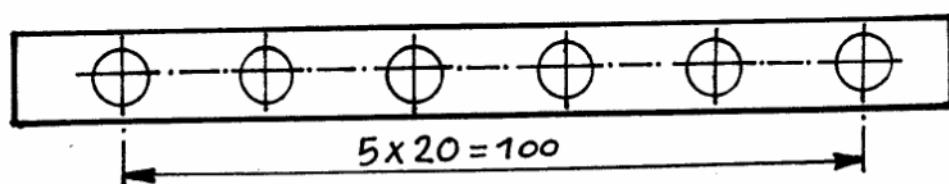

۲۹ - اندازه کاغذ های نقشه کشی

برای کاغذ های نقشه کشی سه اصل و چند دارد:

- ۱- تمام کاغذ های نقشه کشی باید با یکدیگر متابه باشند . یعنی نسبت طول هر کاغذ به عرض آن ، برابر است با نسبت طول کاغذ دوم (بعدی) به عرض آن .


۲- مساحت کاغذی که بعنوان مبدأ مورد استفاده قرار گیرد بصورت قراردادی یک متوجهی باشد.

۳- هر کاغذ کوچکتر از نصف کرمان طول کاغذ بزرگتر بسته می شود .

با در نظر گرفتن سه اصل بالا ، می توان معادله زیر را تشکیل داد و طول و عرض کاغذ مینما را محاسبه کرد .

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{\frac{x}{2}} \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{2}$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{2}y \\ xy = 1000000 \text{ mm}^2 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = 1189 \text{ mm} \\ y = 841 \text{ mm} \end{matrix}$$

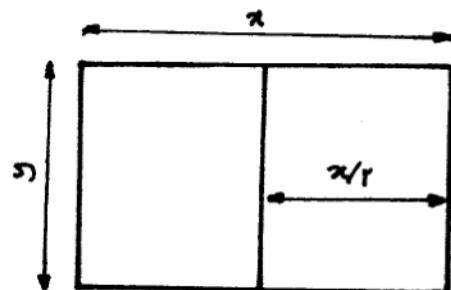

کوچکترین اندازه کاغذ رسم ، A_0 بوده که حمان اندازه کارت پستال میان الملل می باشد .

در نقشه کشی صنعتی ۱ ، در مرکز آموزش محو را از کاغذ A_r تا A_x استفاده می شود .

$$\frac{\text{طول}}{\text{عرض}} = \frac{1189 \text{ mm}}{841 \text{ mm}} = \frac{A_1}{A_0} = \frac{594}{420} = \frac{420}{297} = \frac{297}{210} = \dots$$

$$\text{عرض } A_0 = 1189 \times 841 \text{ mm}$$

$$\text{عرض } A_1 = 841 \times 594 \text{ mm}$$

$$\text{عرض } A_r = 594 \times 420 \text{ mm}$$

$$\text{عرض } A_{r'} = 420 \times 297 \text{ mm}$$

$$\text{عرض } A_x = 297 \times 210 \text{ mm}$$

$$\text{عرض } A_{x'} = 210 \times 147 \text{ mm}$$

$$\text{عرض } A_y = 147 \times 105 \text{ mm}$$








فصل چهارم

محبوب کشی و یا رسم تصویر سوم با استفاده از دو تصویر



در این فصل می آموزیم که چگونه با استفاده از دو تصویر یک جسم، تصویر سوم آن رسم نماییم. در این فصل با سه روش برای محبوب کشی آشنایی شویم.

روش اول: رسم تصویر سوم با استفاده از قدرت تجسم یکی از راههای رسم تصویر سوم این است که با داشتن دو تصویر از جسم، جسمی را در ذهن خود تجسم کنیم که دو تصویر را دارد شده، دو تصویر از آن جسم باشد، سپس از جسم تجسم شده استفاده کرده و تصویر سوم را رسم نماییم.


البته با داشتن دو تصویر، ممکن است چندین جواب برای تصویر سوم بتوان بدست آورد. در واقع چند جسم را می توان در تظر گرفت که دو تصویر را دارد شده، دو تصویر از آن اجسام باشد. شال زیر می تواند حداقل هشت جواب داشته باشد:

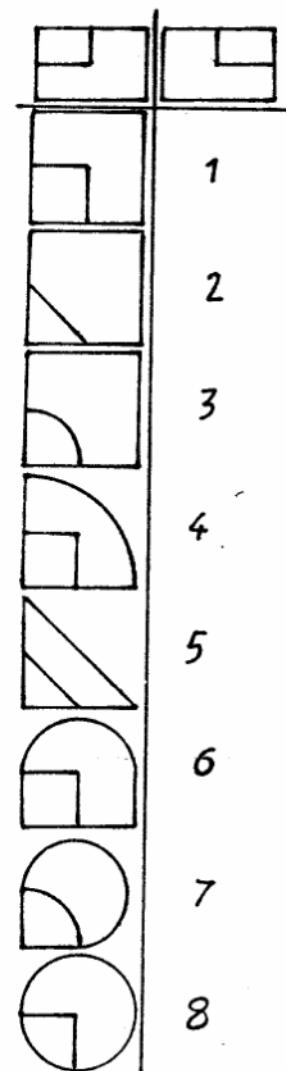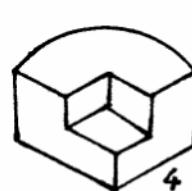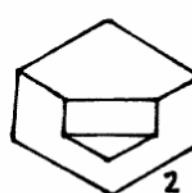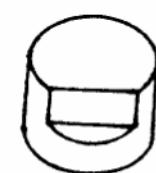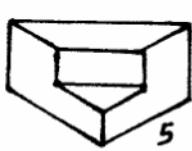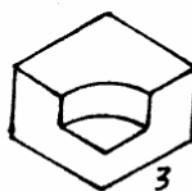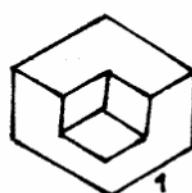

بهرین راه برای رسیدن به تصوری ذهنی از جسم در این روش، تقلیل جسم برای تجسم است. برای آشنائی با این شیوه به مثال زیر توجه کنید.

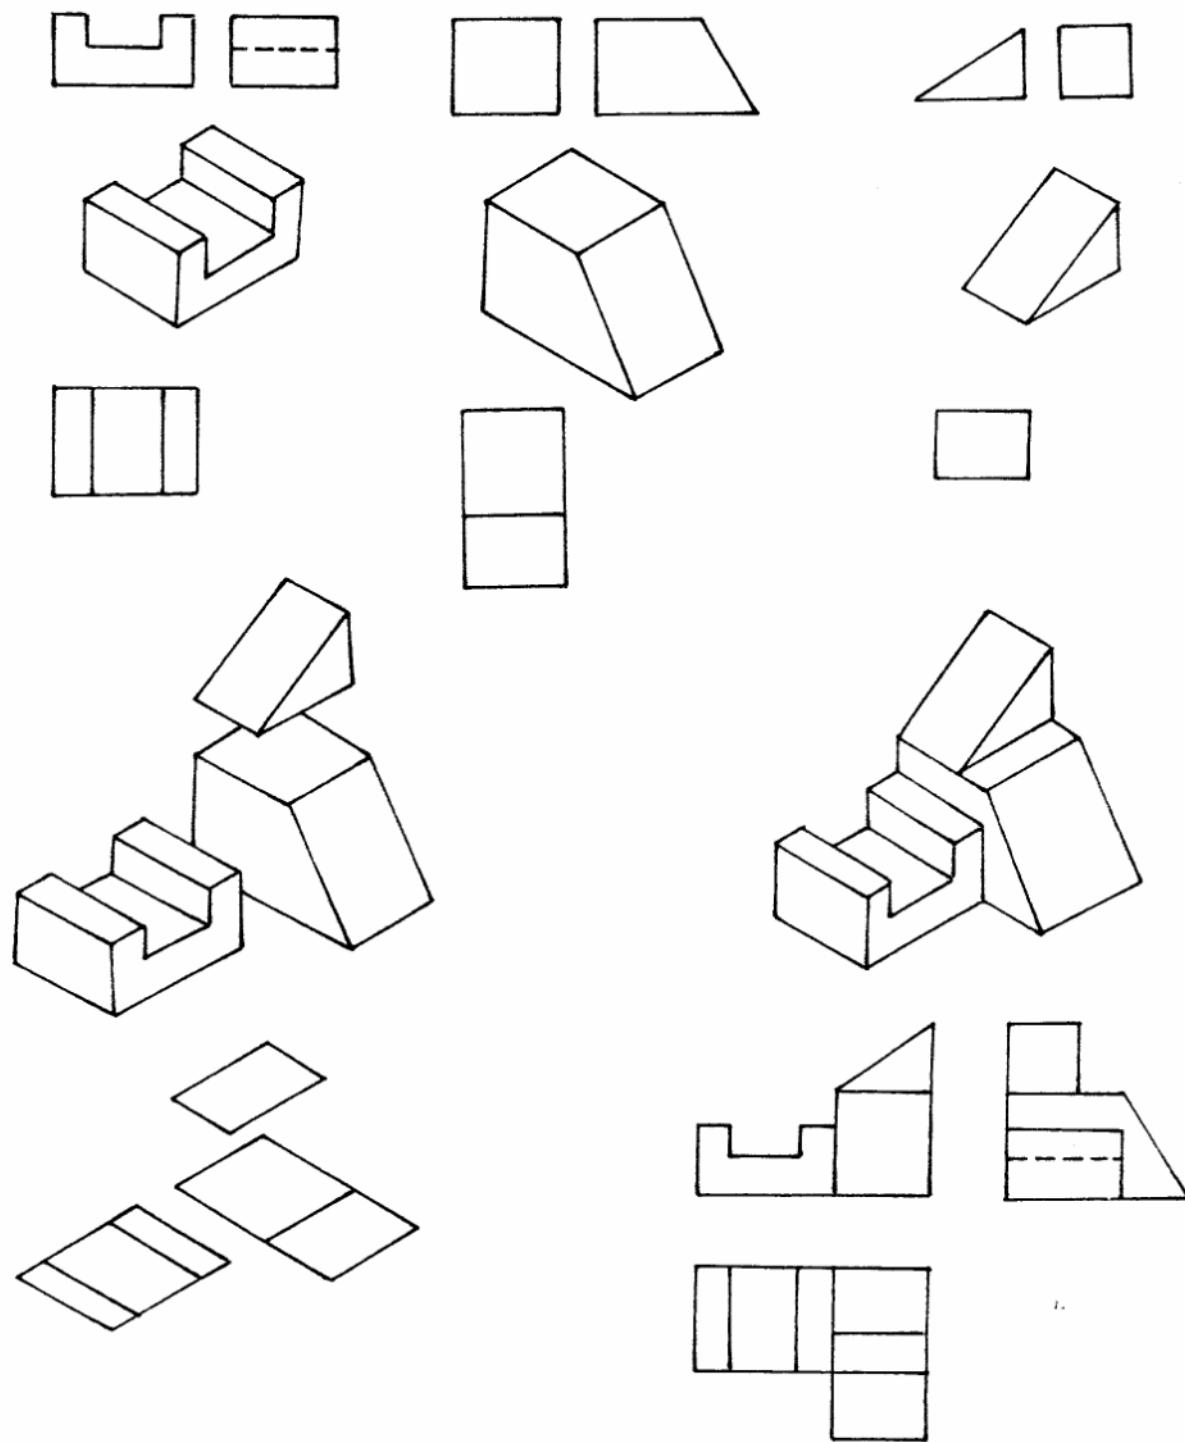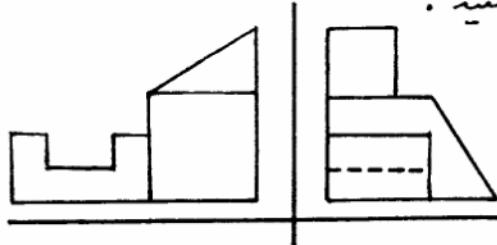

محول کشی

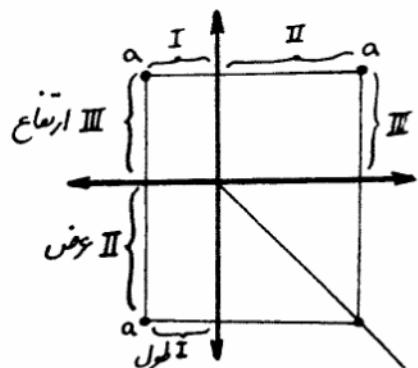


روش (ووم):


رسم تصویر سوم به کمک رابطهای بین تصاویر: یکی دیگر از روش‌های رسم تصویر سوم استفاده از خطا رابطه بین تصاویر است. همانگونه که پیش از این در فصل دوم بیان شد تصویر از جلو و تصویر از چپ در ارتفاع، تصویر از جلو و تصویر از بالا در طول و تصویر از بالا و تصویر از چپ در عرض مشترکند.








بنابراین با داشتن دو تصویر می‌توان به کمک رابطهای بین تصاویر، تصویر سوم را رسم کرد. در این روش برای ارتباط تصاویر و یافتن تصویر سوم در بین چهار بعید که تصاویر در آنها رسم داشته باز از زاویه 45° بطریکه از مبدأ بگذرد رسم می‌شود. کارانی این خط و تیر روش ترسیم تصویر سوم در این روش در مثالهای زیر مشاهده می‌شود.

رسم تصویر سوم نقطه

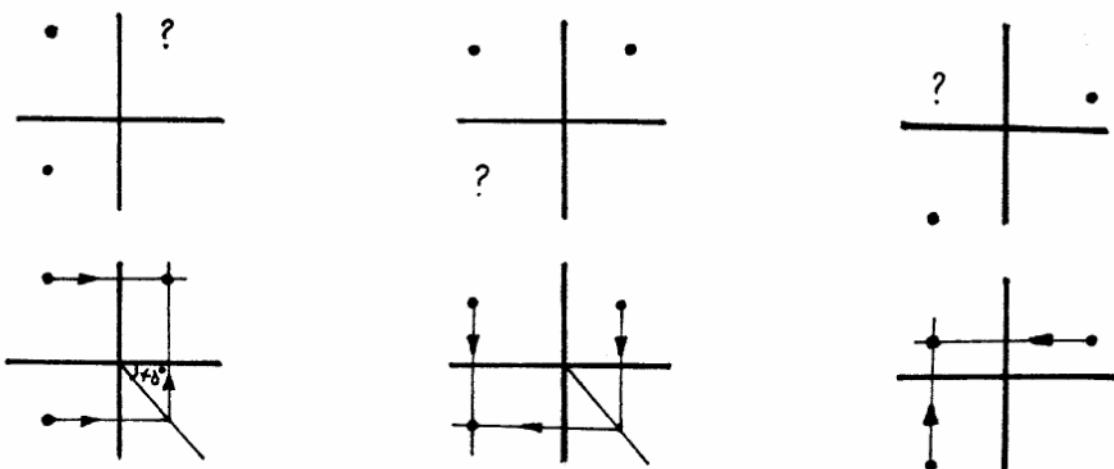

رسم تصویر سوم خط

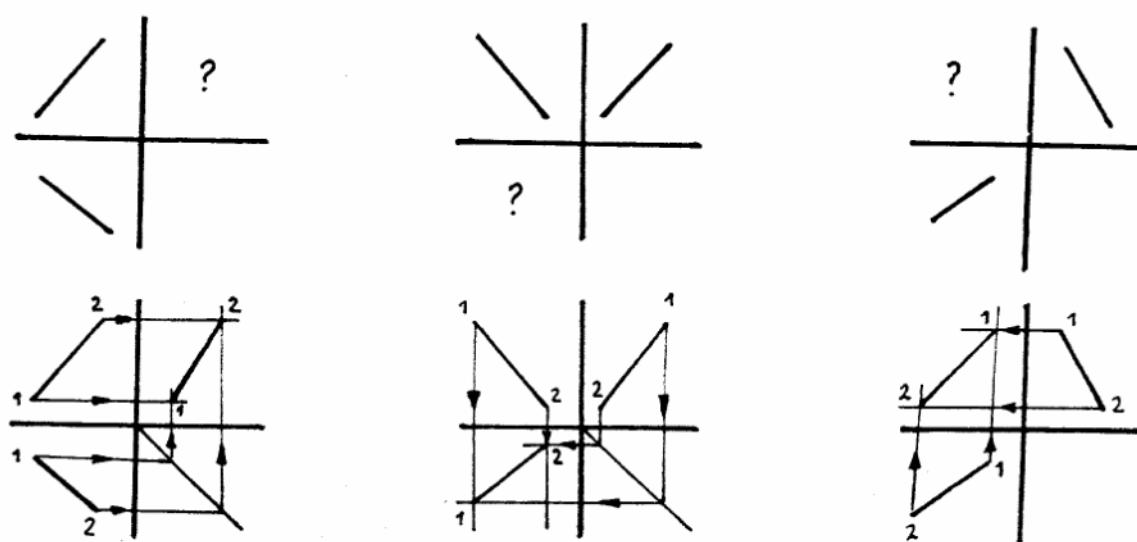

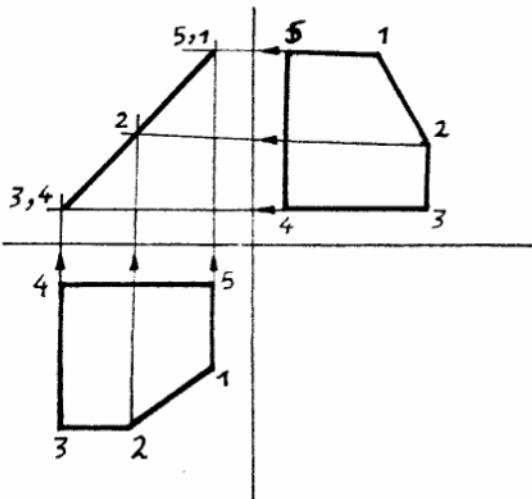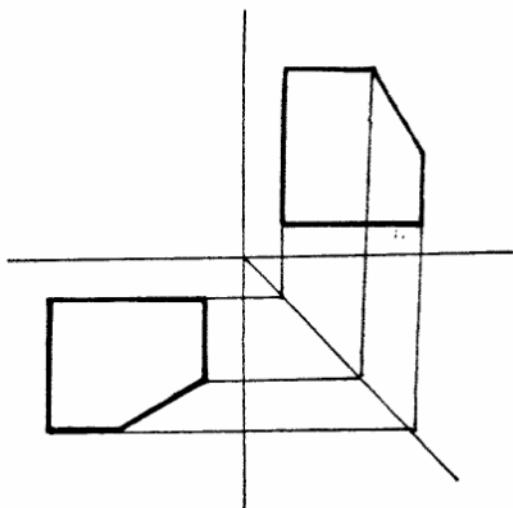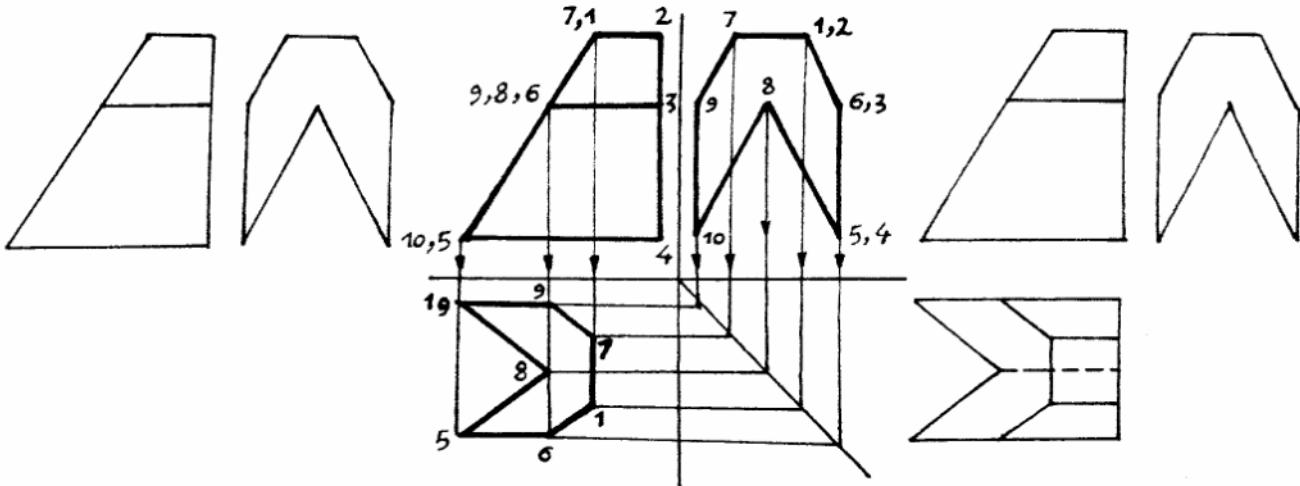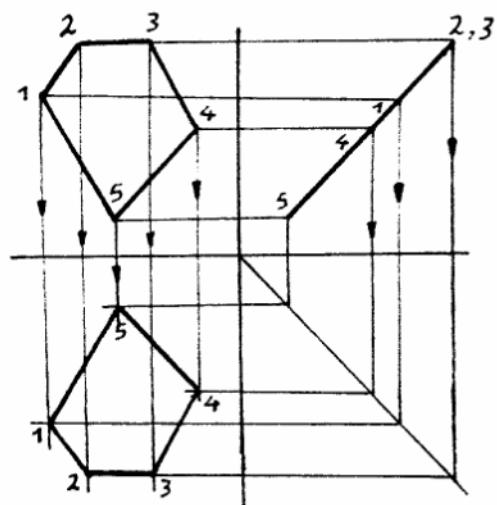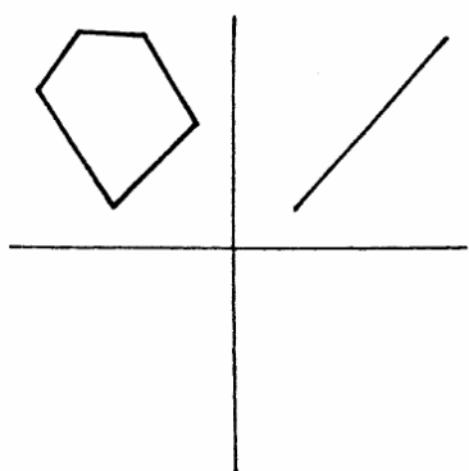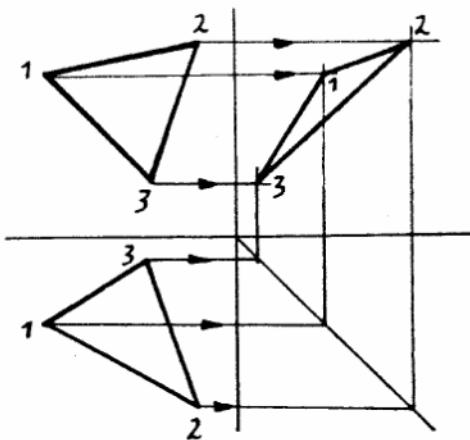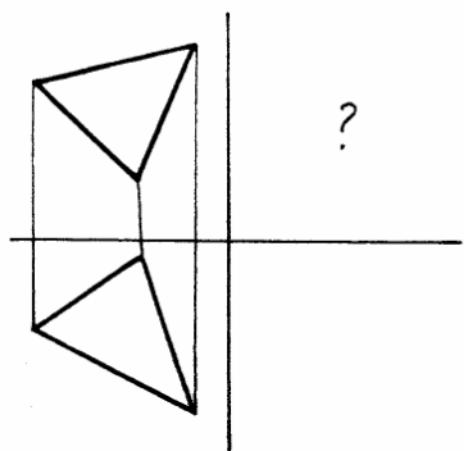

روش سوم:

تجزیه و تحلیل خطوط و سطوح

روش سوم برای رسم تصویر سوم تجزیه و تحلیل خطوط و سطوح و تصویر داره شده دیانتن و رسم خطوط و سطوح تصویر سوم می باشد. شناخت خطوط و صفات، مقایسه خطوط و صفات، استقلال نقاط و تقسیم تصاویر گاهایی است که در این روش باید پیموده شود.

چنانچه موقعیت خطوط و صفات فضائی را نسبت به صفات تصویر بررسی نمایم؛ به هفت نوع خط و صفحه در سه گروه مختلف به شرح زیر برخوردار می کنیم:

الف - سه نوع از خطوط و صفات، هر کدام موادی باشند که از صفات سه گانه تصویر می باشد.

ب - سه نوع دیگر از خطوط و صفات، هر کدام عود بر هر یک از صفات سه گانه تصویر می باشد.



ج - نهایتاً خط و صفحه نوع هفتم، که بر هیچ‌کدام از صفات تصویر نه عود و نه موادی است.

در قطعات صنعتی مدل است چند نوع از این خطوط، و در بعضی مواد هر هفت نوع خط و یا صفحه در آن وجود داشته باشد.



این خطوط و صفات به ترتیب عبارتند از:

الف) خط و صفحه نوع اول (خط و صفحه هر کدام موادی باشند که از صفات تصویر می باشند):



۱- خط افقی = خطی است موادی صفحه تصویر افق با اندازه حقیقی در آن صفحه که تصویر مامم آن خط است موادی محور X و تصویر جانبی آن خط است موادی محور Y.

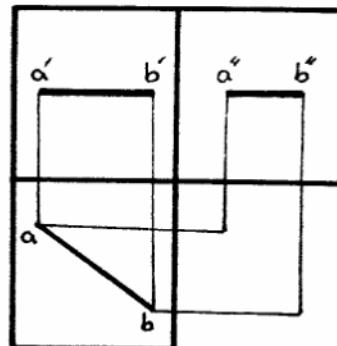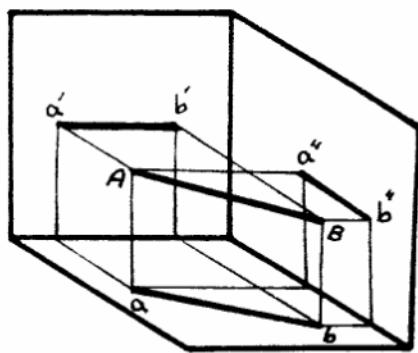



صفحه افقی = صفحه‌ای است موادی صفحه تصویر افقی با اندازه حقیقی در آن صفحه و تصویر مامم و جانب آن صفحه خطوطی است موادی محور X، Y، Z.

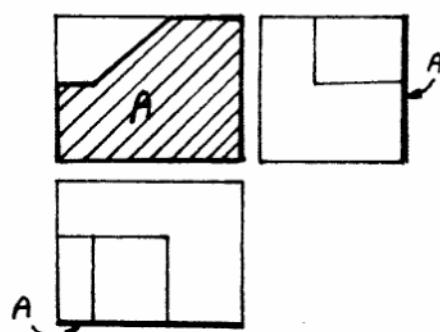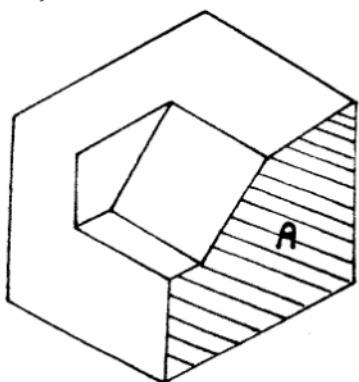



۲ - خط جبهی = خطی است موافق صفحه تصویر قائم بالاندازه حقیقی در آن صفحه و تصویر افق آن خطی است موافق محور OY و تصویر جانبی آن خطی است عود بر محور OZ .

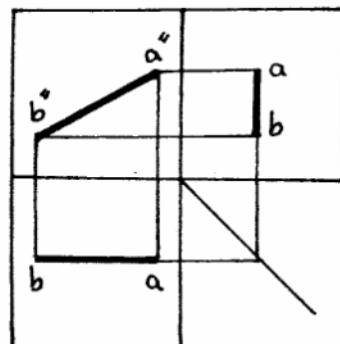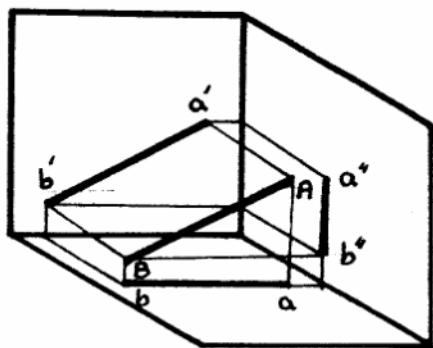



صفحه جبهی = صفحه‌ای است موافق صفحه تصویر قائم بالاندازه حقیقی در آن صفحه و تصویر افق آن خطی است موافق محور OY و تصویر جانبی آن خطی است عود بر محور OZ .

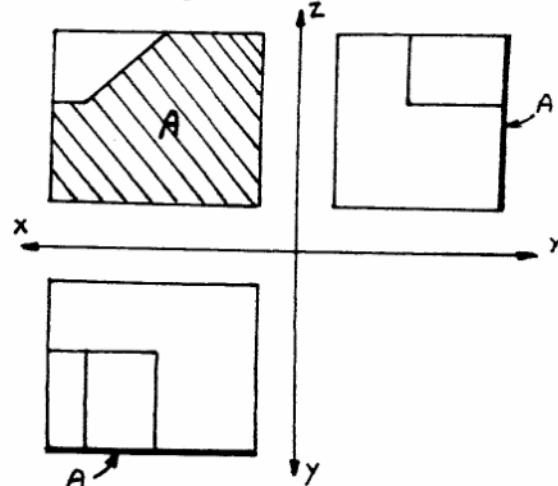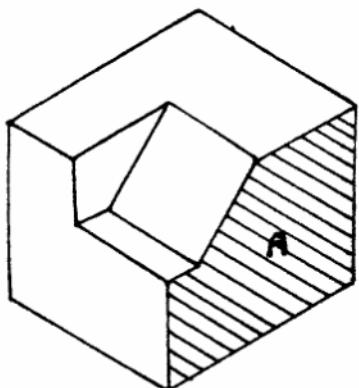

۳ - خط نیميخ = خطی است موافق صفحه تصویر جانب بالاندازه حقیقی در آن صفحه و تصویر قائم و افق آن خطوطی است عود بر محور OY .

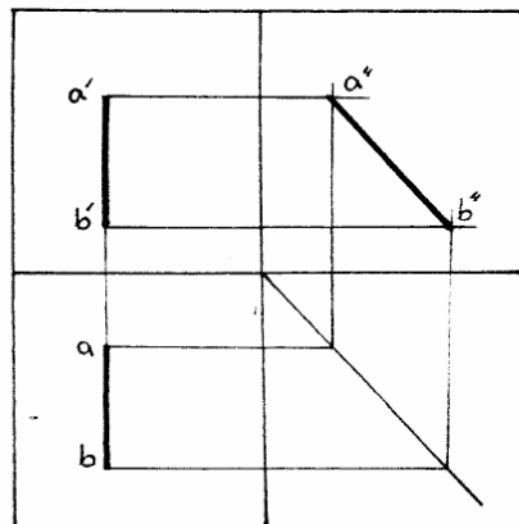
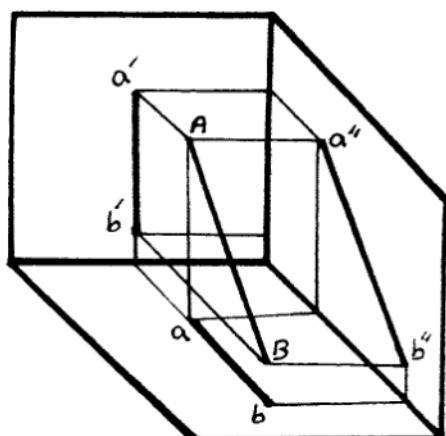


صفحهٔ نیمچه = صفحه‌ای است مواری صفحه تصوری جانب بالاندازه حقیقی در آن صفحه و تصوری قائم دافق آن خطوطی است عمود بر محور X .

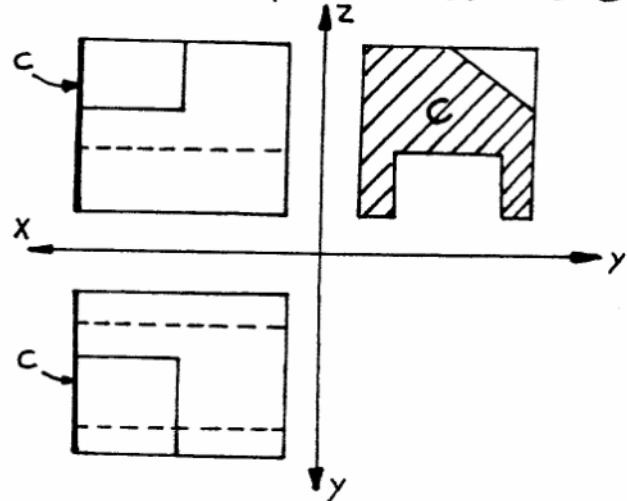
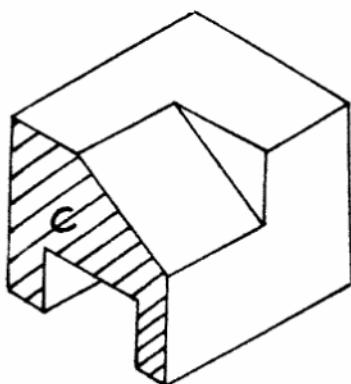


ب) خط و صفحهٔ نوع (ووم (خط و صفحه هر کدام عمود بر یکی از صفات تصوری باشند) :



۱- خط قائم = خطی است عمود بر صفحه تصوری افق که در آن صفحه تشکیل یک نقطه می‌ردد و تصوری قائم و جانب آن خطوطی است عمود بر محور X ، OY .

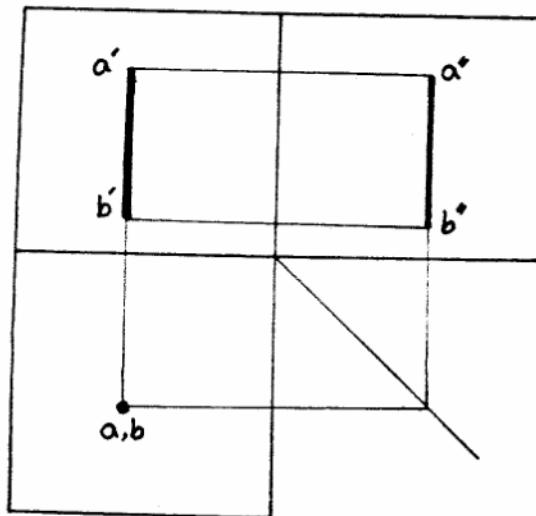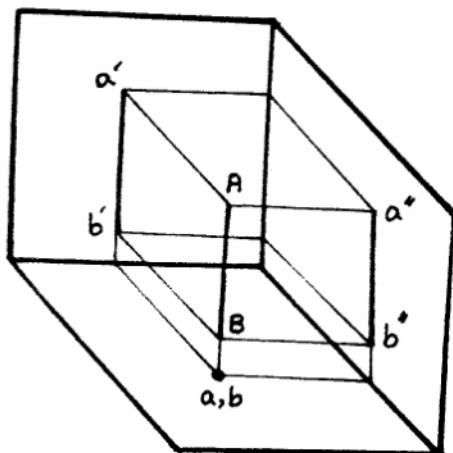



۲- صفحهٔ قائم = صفحه‌ای است عمود بر صفحه تصوری افق که در آن صفحه تشکیل یک خط را می‌دهد و در تصوری قائم و جانب، صفاتی غیر از اندازه واقعی را می‌سازد.

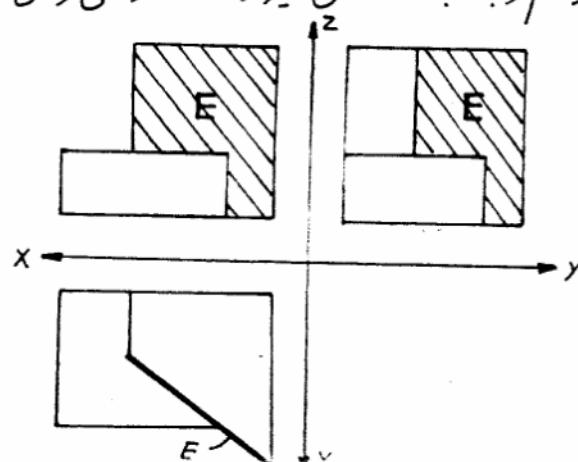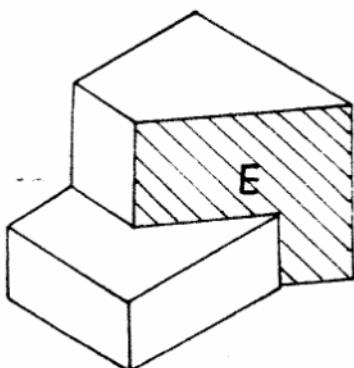



۲- خط منتصب = خطی است عمود بر صفحه تصویر قائم که در آن صفحه تشکیل یک نقطه را می دهد و تصویر افق آن خطی است عمود بر محور Ox اندازه واقعی و تصویر جانبی خطی است موازی محور Oy با اندازه واقعی.

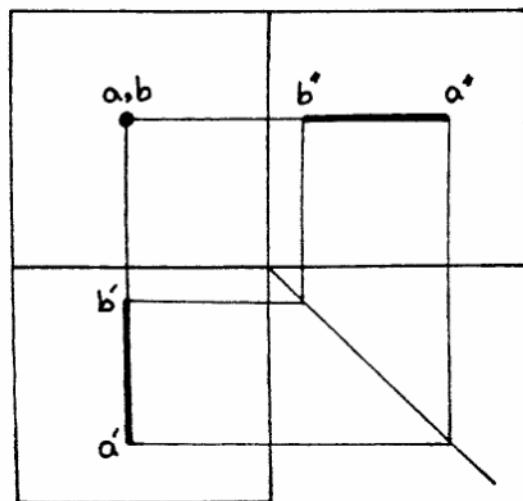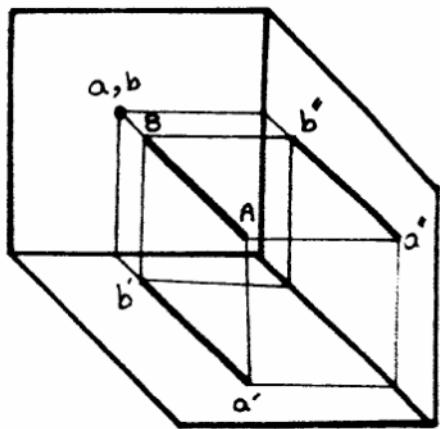



صفحه منتصب = صفحه ای است عمود بر صفحه تصویر قائم که در آن صفحه تشکیل یک خط را می دهد و تصویر افق و جانب صفحاتی غیر از اندازه واقعی را می سازد.

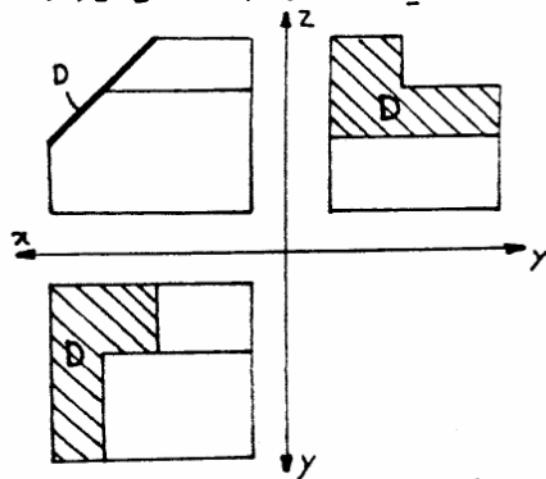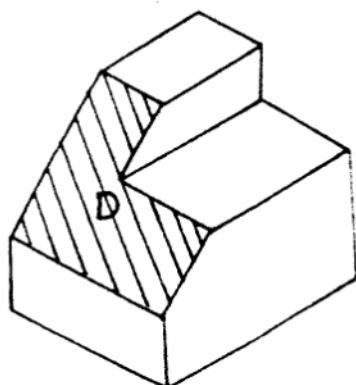



۳- خط مواجہ = خطی است عمود بر صفحه تصویر جایب که در آن صفحه تشکیل یک نقطه را می دهد و تصویر قائم واقع آن خطی است موازی محور Ox با اندازه واقعی.

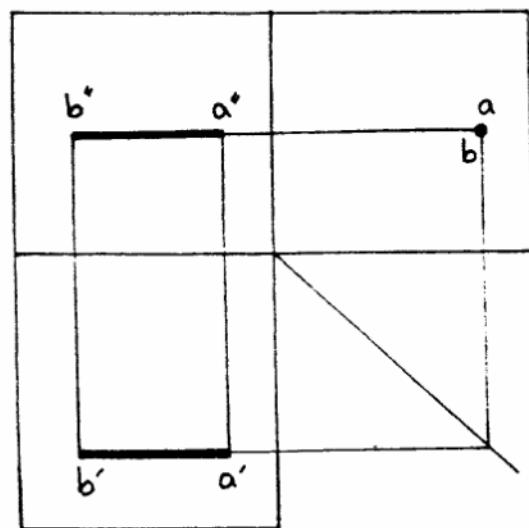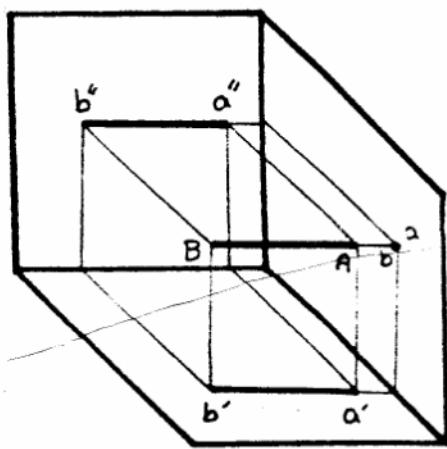



صفحهٔ مواجه = صفحه‌ای است عود بر صفحهٔ تصویر جایب که آن صفحهٔ تشکیل یک خط را می‌دهد و تصویر قائم رافق صفحاتی غیر از اندازهٔ واقعی را تشکیل می‌دهد.

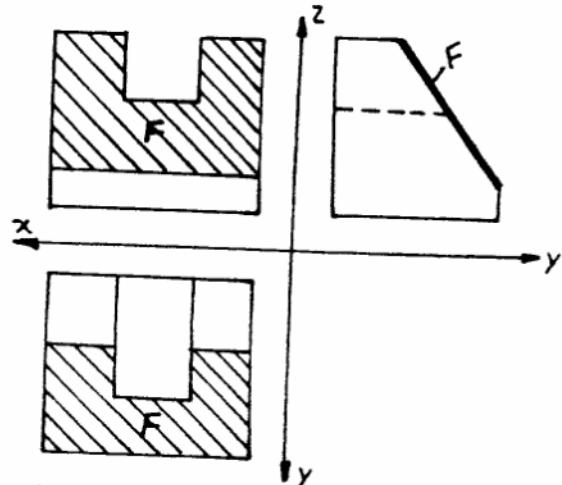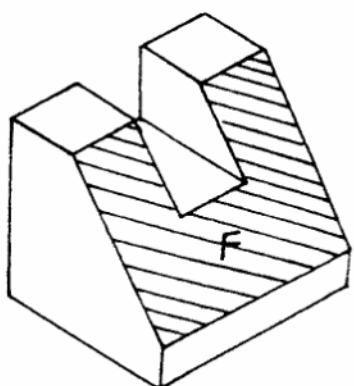



ج) خط و صفحهٔ نوع سوم (خط و صفحهٔ هیچ‌کدام از حالات بیان شده را ندارند) :
خط نامشخص = خطی است که تصاویرش در هر سه صفحهٔ تصویر، خطی غیر از اندازهٔ واقعی را تشکیل می‌دهد.

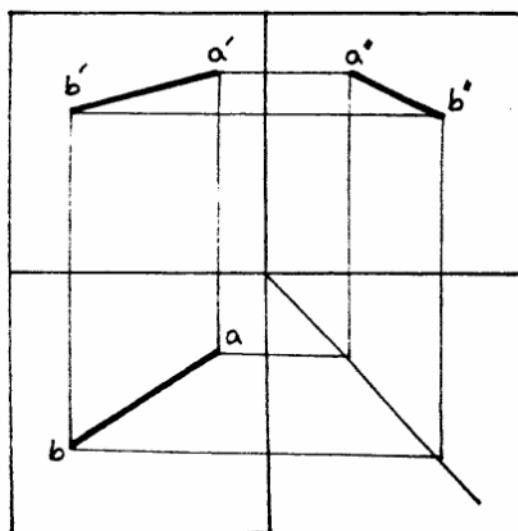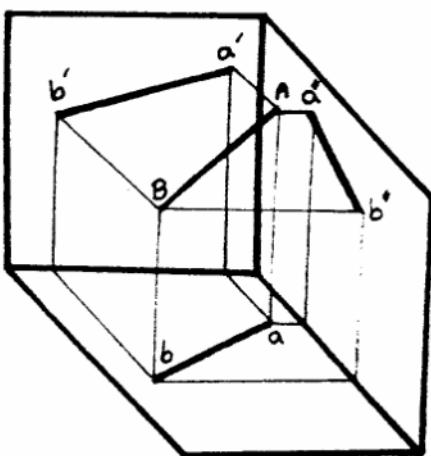



صفحهٔ نامشخص = صفحه‌ای است که تصاویرش در هر سه صفحهٔ تصویر صفحاتی غیر از اندازهٔ واقعی را تشکیل می‌دهد.

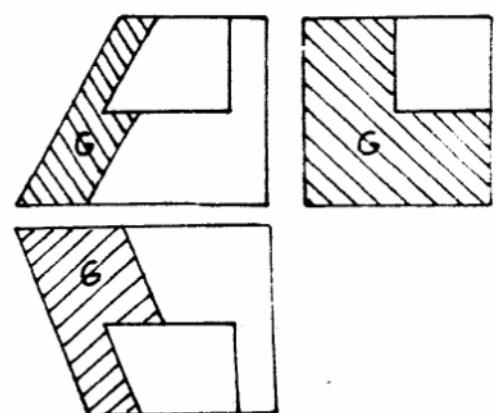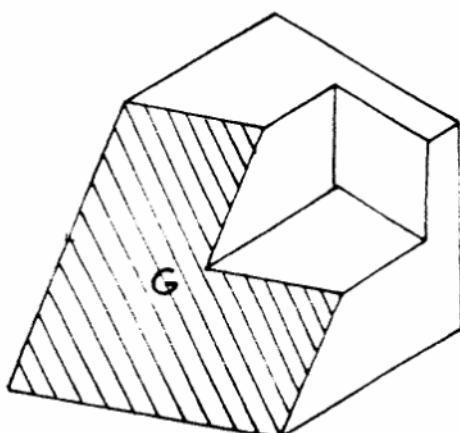

برای آشنائی با نکره استفاده از آنچه بیان شده به دو مثال زیر توجه کنید.

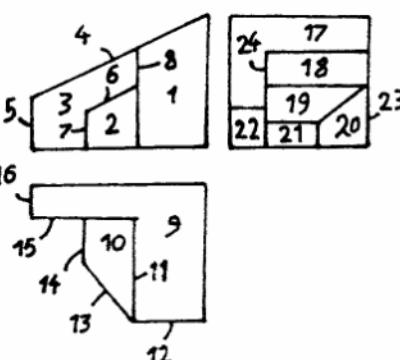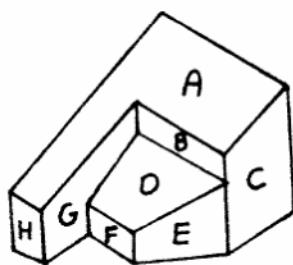

صفه	تصویر از جلو	تصویر از بالا	تصویر از چپ	نوع صفحه
منصب	4	9	17	منصب
پیش	8	11	18	پیش
جهی	1	12	23	جهی
منصب	6	10	19	منصب
قائم	2	13	20	قائم
پیش	7	14	21	پیش
جهی	3	15	24	جهی
پیش	5	16	22	پیش

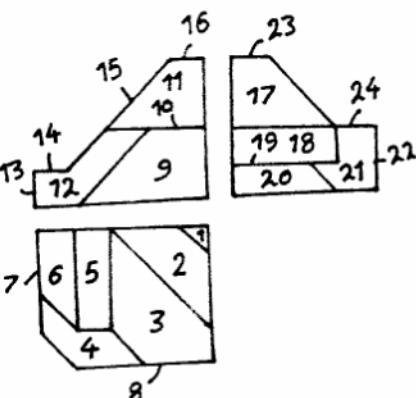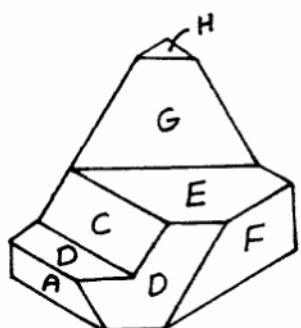

صفه	تصویر از جلو	تصویر از بالا	تصویر از چپ	نوع صفحه
پیش	13	7	20	پیش
افقی	14	6	19	افقی
منصب	15	5	18	منصب
غیر منصف	12	4	21	غیر منصف
افقی	10	3	24	افقی
جهی	9	8	22	جهی
غیر منصف	11	2	17	غیر منصف
افقی	16	1	23	افقی



طریقه تجزیه و تحلیل برای یافتن تصویر سوم شناختی که با خطوط و صفحات پیدا نمودیم، جست بدست آوردن تصویر سوم جسمی از روی دو تصویر داره شده بهره می گیریم.

چون از هر صفحه از جسم دو تصویر در اختیار داریم، بنابراین، صفحات یکی از تصاویر را نامگذاری کنیم و تصویر دو肖 را پیدا می کنیم. با درنظر گرفتن اینکه تصویر دوم هر صفحه یک خط موازی با محور، یا یک خط مورب و یا یک چند ضلعی است. اگر تصویر دیگر، خط موازی با محور باشد، آن صفحه نوع اول است (یکی از سه حالت نوع اول) که می توان برای ایت رابطه بین تصاویر بدون شماره گذاری، تصویر سومش را که همان خطی موازی با محور است، رسم کرد (صفه A) که در مقابلش فقط خط ۱-۲-۳-۴ که موازی با محور X است، وجود دارد).

اگر تصویر دوم، خط مورب باشد، آن صفحه نوع دوم است (قائم، منصب، و یا مواجه) که می توان

بار عایت رابطه بین تصاویر، تصویر سومش را که هم‌اکنون چند ضلعی است رسم کرد (صفه B که در مقابلش فقط خط مورب ۱-۴ وجود دارد).

اگر تصویر دوم چند ضلعی باشد، مثل صفحه D که در مقابلش صفحه ۲ و ۳ و صفحه C که در مقابلش

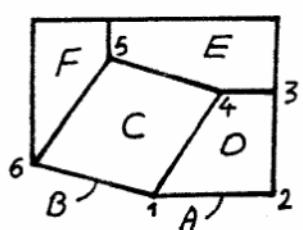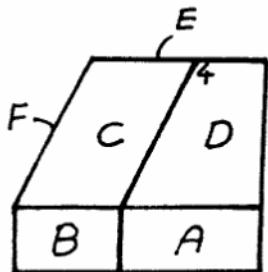

صفه ۶ و ۵ و ۴ و ۱ وجود دارد، صفحه یانفع دوم را صفحه D که تصویر سومش خطی نمی‌شود) یانفع سوم است. (صفه C که تصویر سومش چند ضلعی نمی‌شود). در اینجا، تصویر سوم باستفاده از رابطه بین تصاویر، رسم می‌شود. البته ظاهراً در مقابل صفحه D خط ۱-۲ وجود دارد که به دلیل نیز نمی‌تواند جواب باشد: الف) در مقابل نقطه ۴ از تصویر از جلو، روی خط ۱-۲ وجود نقطه‌ای را نمی‌توان دید؛ ب) چون صفات A و D مجاور یکدیگرند، بنابراین تصاویر دو مشان یک خط نمی‌شود) پس از اینکه تمام صفات یک تصویر را بررسی کردیم پس صفات تصویر دوم را که نامگذاری نشده‌اند نامگذاری کردیم (E, F) و تصاویر ریگرشن را پیدا و پس از مشخص شدن نوع صفحه، تصویر سومش را رسم می‌کنیم.

مثال:

برای تجزیه و تحلیل کردن دو تصویر رو برو، صفات تصویر از جلو را A و B نامگذاری می‌کنیم. (در مقابل صفحه A در تصویر از بالا هیچ خطی وجود ندارد (اولین خط از طرف صفحه A)،

یعنی خط ۶-۷، جواب نیست) و فقط صفحه ۵ و ۳ و ۲ و ۱ وجود دارد.

بنابراین، گوشش‌های هر دو تصویر صفحه A را نامگذاری می‌کنیم و تصویر سوم را که چند ضلعی می‌شود رسم می‌کنیم (نوع سوم).

در مقابل صفحه B خطوط ۲-۳ و ۳-۸ و صفحه ۱ و ۲ و ۳ و ۲ وجود دارد. خط ۲-۳

نمی‌تواند جواب باشد، زیرا در غیر اینصورت خطوط ۸-۲ و ۲-۳ در تصویر

از بالا اضافی است. بنابراین، خط ۳-۸ و صفحه ۱ و ۳ و ۲ جواب است؛

پس آینه‌و تصویر می‌تواند مربوط به دو جسم باشد (دو جواب):

حالت اول - تصویر دوم صفحه B خط ۱-۳ باشد. در این حالت، صفحه B موازی با صفحه

تمام تصویر (نوع اول) است و تصویر سومش را که هم‌اکنون خطی موازی با محور است می‌توان با

خط ۱-۳

رسم کرد.

حالت دوم - تصویر دوم صفحه B خط ۱-۲ باشد. در این حالت، صفحه B موازی با صفحه

تمام تصویر (نوع اول) است و تصویر سومش را که هم‌اکنون خطی موازی با محور است می‌توان با



مک رابط بین تصاویر رسم کرد. پس صفاتی از تصویر بالا را که نامگذاری نشده‌اند، D ، C ، A و E نامگذاری می‌کنیم.

در مقابل صفحه C فقط خط ۹-۱۰ که مورب است وجود دارد. بنابراین، صفحه C عدور بر صفحه قائم تصویر است (نوع دوم، منتصب).


در مقابل صفحه D فقط ۱۱-۱۲ که مولزی باخور است وجود دارد. بنابراین، صفحه D یک صفحه افقی است (نوع اول).

در مقابل صفحه E فقط خط مورب ۱۲-۱۱ وجود دارد. بنابراین، صفحه E عدور بر صفحه قائم تصویر است (نوع دوم، منتصب) که تصویر سوم تمام صفات را می‌توان با مک رابط رسم کرد.


حالت دوم - تصویر دوم صفحه B ، صفحه A و C باشد.

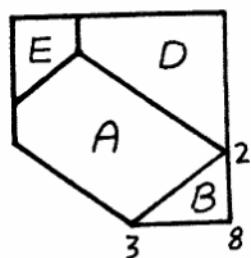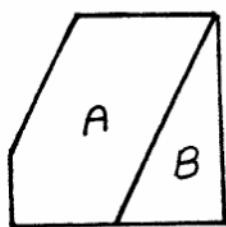

چون دو تصویر چندضلعی است، بنابراین، صفحه B نوع دوم و یا نوع سوم است. (اگر دو تصویر خلی از صفحه، مواری با یکی از مورها باشد، آن صفحه نوع دوم است) چون خط ۸-۳ از صفحه B مواری باخور است، بنابراین، صفحه B نوع دوم و تصویر سیم خط مورب است که با استفاده از رابط بین تصاویر، می‌توان تصویر سوم آزار سرم کرد (صفحه B عدور بر صفحه جانبی تصویر). پس صفاتی از تصویر از بالا را که نامگذاری نشده‌اند، D و E نامگذاری می‌کنیم. صفحه D نوع اول و صفحه E نوع دوم است که در حالت اول توضیح دارد.

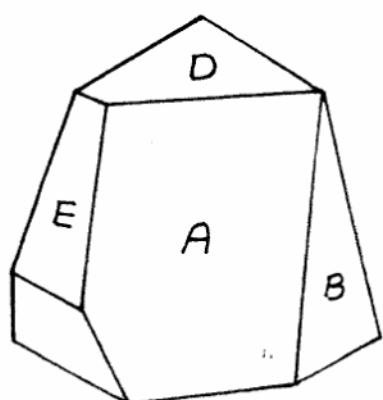


حالت دوم

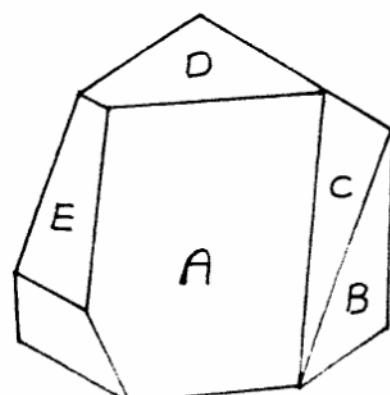








حالت اول













مجول کشی

مثال :

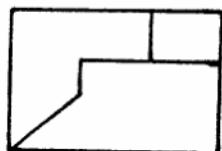





?

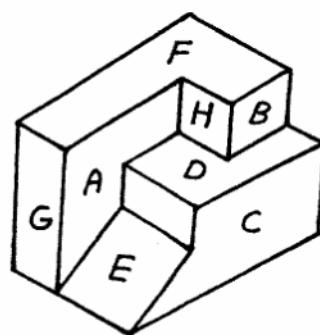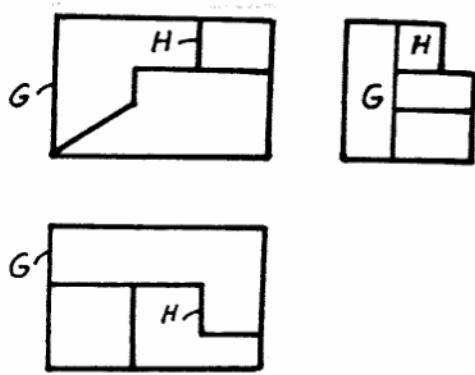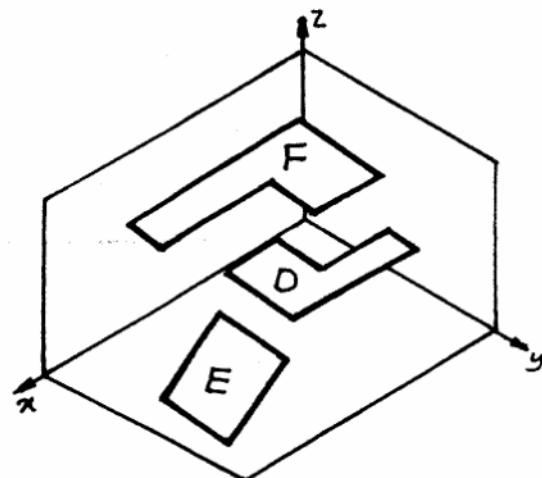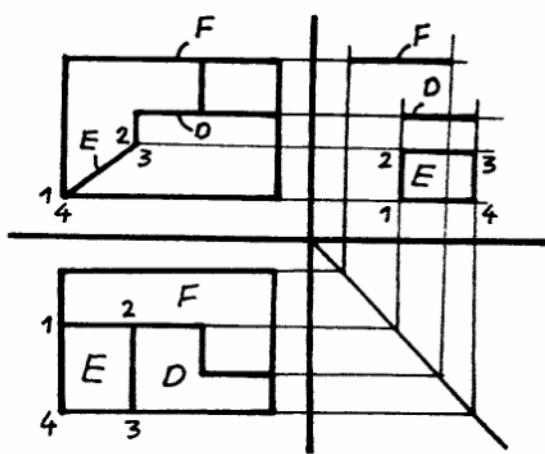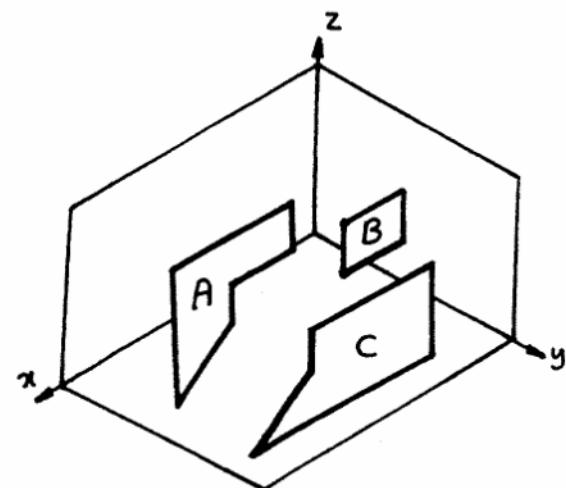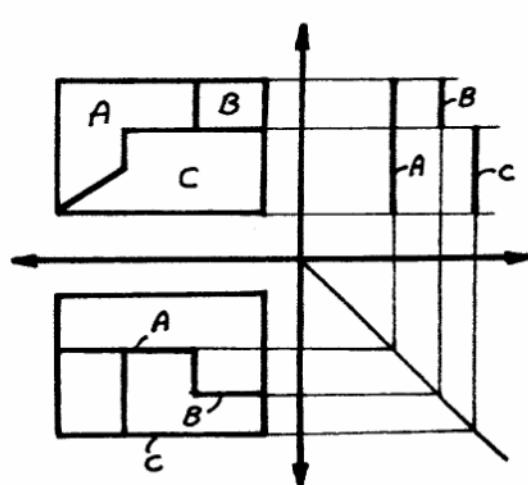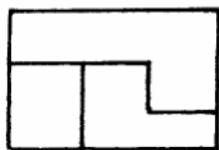

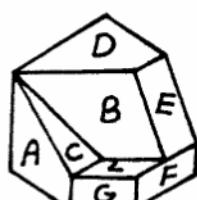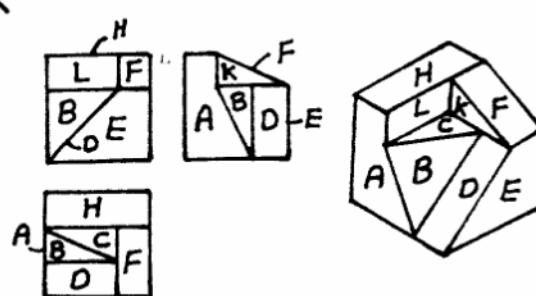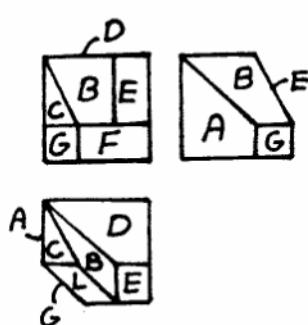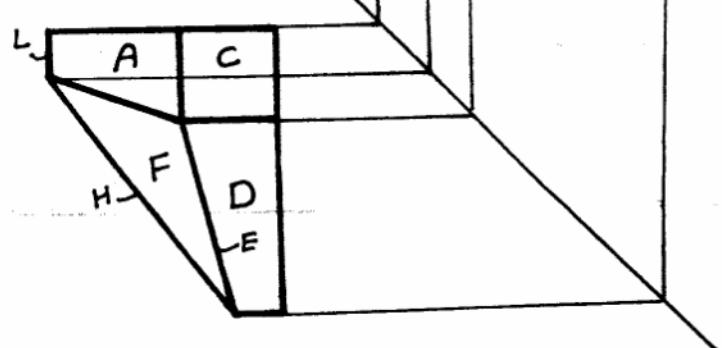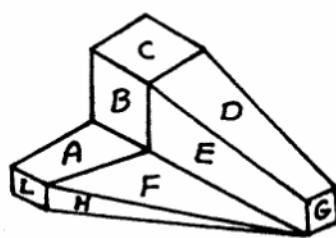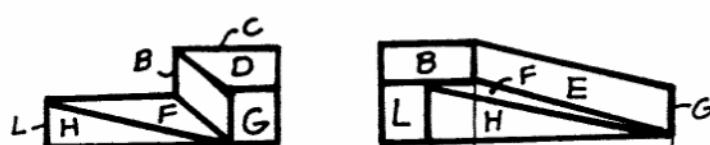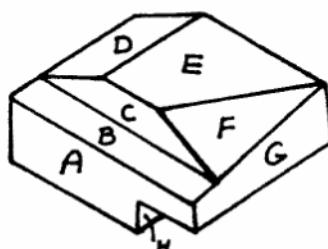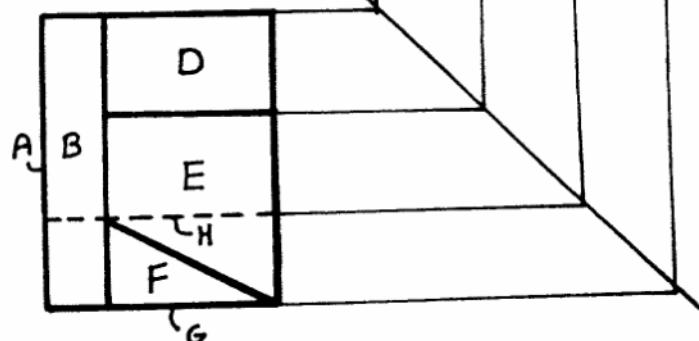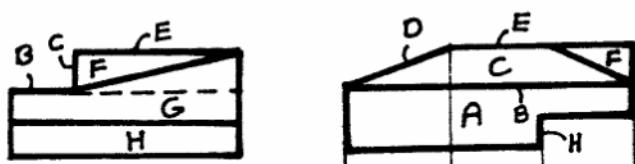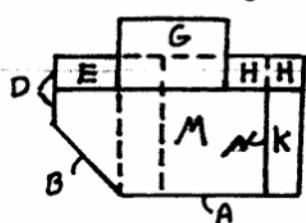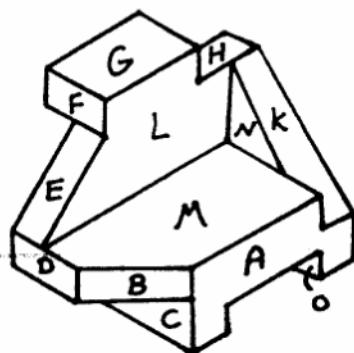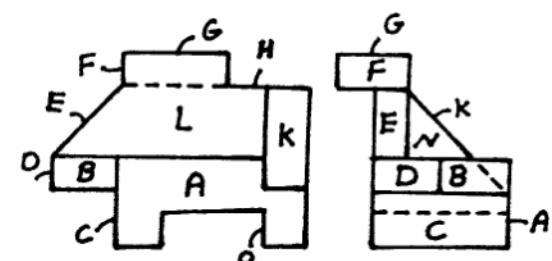

مجهول کشی

۴۰

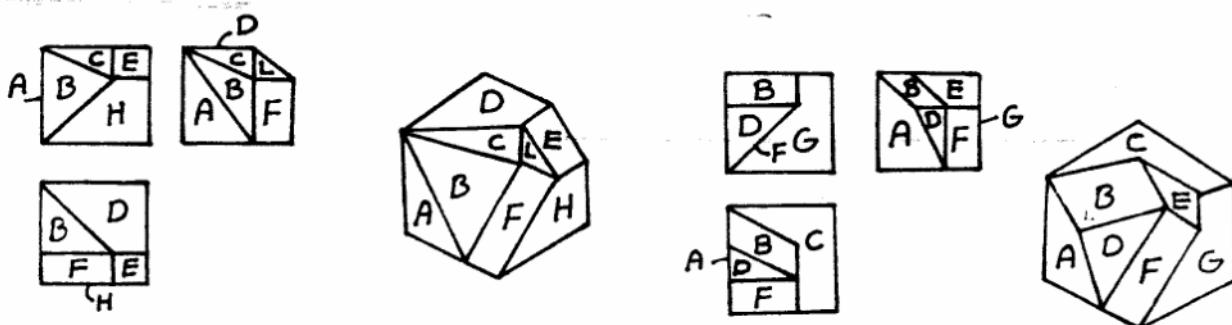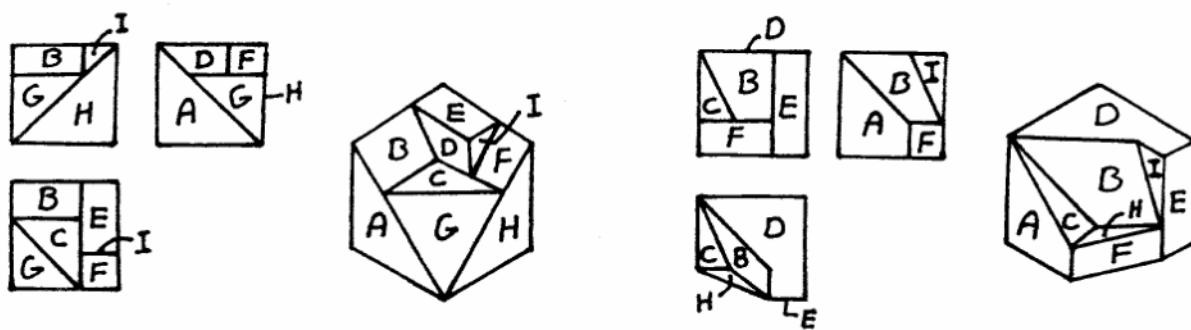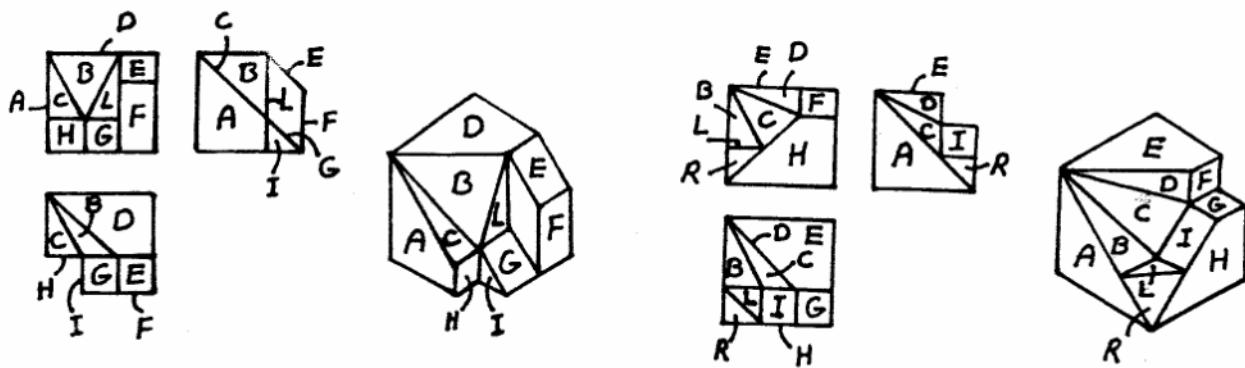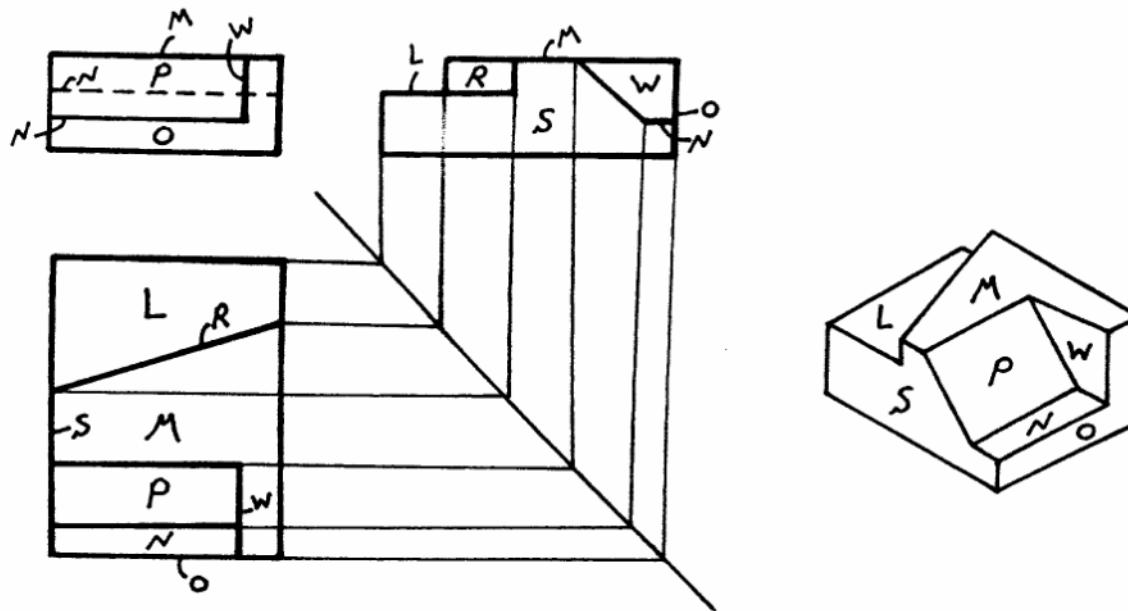

برهانیت رعایت نکته زیر داشت،

۱- تعداد گوشه‌ها برابر باشد.

شرط اینکه صفحه‌ای نظر

روی یک امتداد باشند.

صفحه مورد نظر باشد

۲- گوشه‌ها یکدیگر روی یک رابطه باشند.

۳- اضلاع موارنی، موارنی و اضلاع متقاطع

متقاطع باشند.

۱- در حالت امتداد باشند.

شرط اینکه فلئی نظر صفحه

۲- قسمهای اضافی خط مربوط به صفحه دیگری باشند.

مورد نظر باشد


۳- تعداد گوشه‌ها و نقاط انتقال برابر باشند. (به ازای













چند گوشه واقع روی یک رابطه یک نقطه انتقال کافیست)

۴- گوشه‌ها و نقاط انتقال یکدیگر روی یک رابطه باشند.

تجزیه و تحلیل احجام

هر جسم متشکل از مجموعه‌ای از اجسام مختلف (مکعب - مکعب متغیر - هرم - منشور - استوانه - مخروط - کره وغیره) است. بنابراین می‌توان جسم را تحلیل کرد، بصورت جزو به جزو از طریق احجامی که ممکن است آنها آشنا نباشند، تجزیه و تحلیل کنیم. البته در این مورد رابطه بین تصاویر، موقعیت اجسام و احجام مختلف را به جسم مشخص کنند.

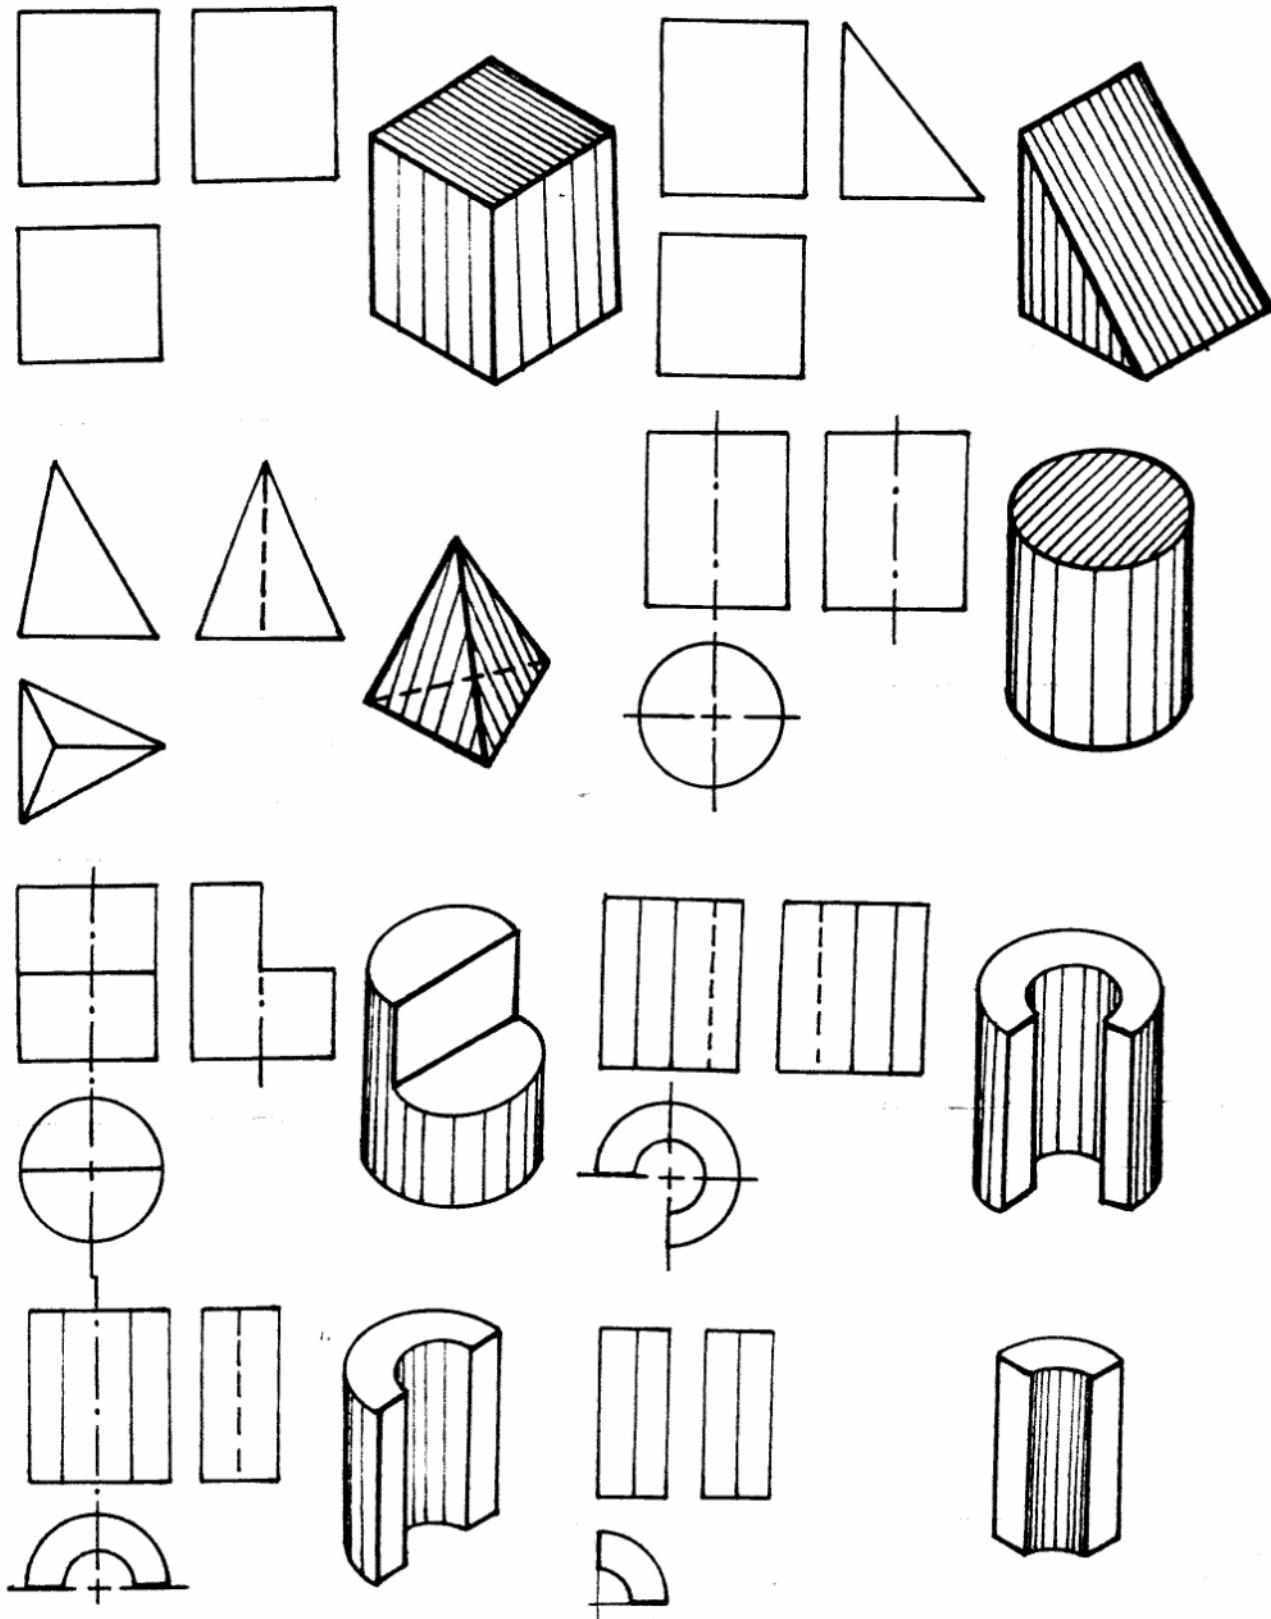

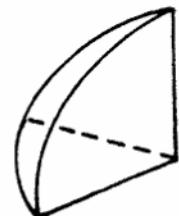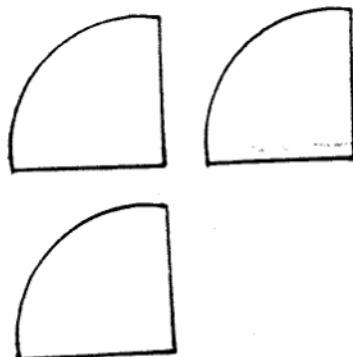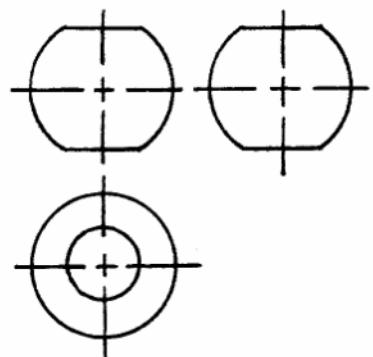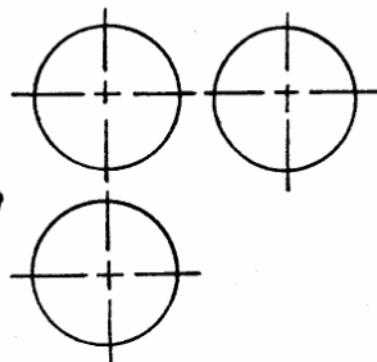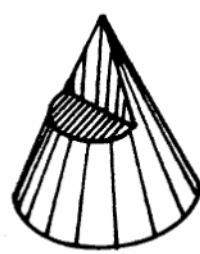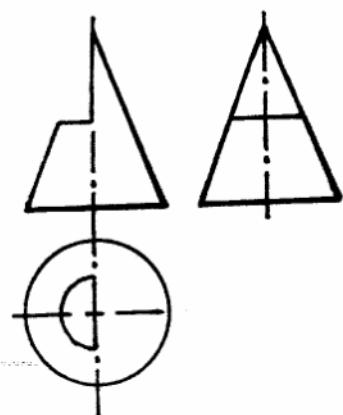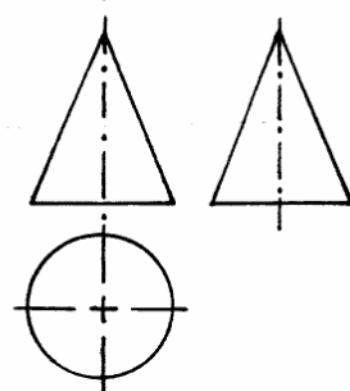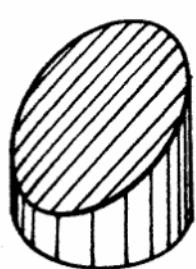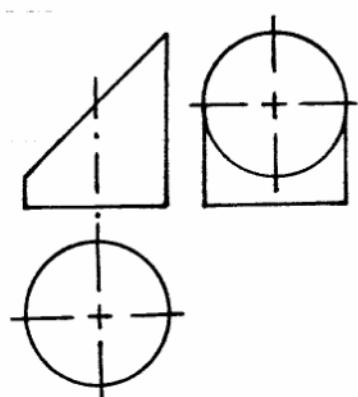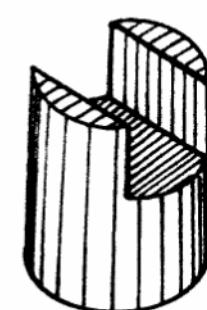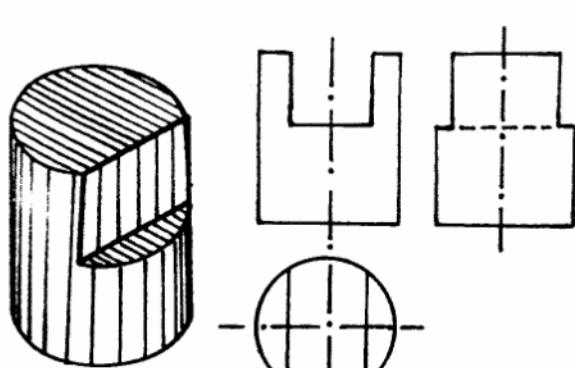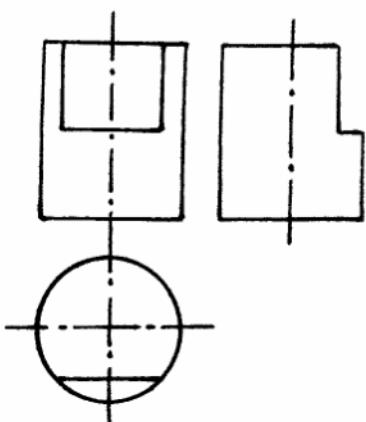

قبل از آنایز جمی مکعب جسم لازم است با اجرام هندسی بیان شده و تصاویر سه‌گانه آنها ارثنا شویم، پس
با مرحل نزدیک شناخت و تجیم جسم می‌پردازیم.

۱- تقسیم جسم مرکب به یک یا دو یا چند قسمت کلی

۲- بررسی چیز از قسمت‌های فوق به گف ارتباط بین تصاویر

۳- شناسایی اجرام هندسی اولیه که بصورت زاویه پیکره (اسکلت) یک قسمت اضافه شده یا بصورت
مغرو از آن بروایت شده است. (به گف اصل ارتباط بین تصاویر)

۴- حذف قسمت‌های جزئی (اجرام اولیه) شناخته شده در هر قسمت تاریخی به پیکره (اسکلت)

۵- شناخت و تجیم اسکلت هر قسمت

۶- اضافه کردن اجرام ساده (که بصورت زائد یا مغرو است) به اسکلت هر قسمت و شناخت کامل و یک از
قسمت‌های مده جسم.

۷- ترکیب قسمت‌های مده تقسیک شده جسم که لحی مرد فوچ شناخته شده و تجیم شکل کامل جسم مرکب

۸- رسم تصویر محول به گف اصل ارتباط بین تصاویر.

فصل پنجم

تصویر مجسم یا پرسپکتیو

در صورتیکه از سه دید جدگاهه (دید قائم، افقی، جانبی) بطور عمومی به جسم نگاه کنیم، شکل ظاهری جسم را بصورت تصویر، در هر طرف، روی صفحات تصویر خواهیم دید.

اگر جسم را ظوری پرخانیم که از یک نقطه ثابت هر سه تصویر آن باهم قابل رویت باشند، تصویر است آنده را تصویر مجسم، یا پرسپکتیوی گویند (منتظر از تصویر مجسم این است که تصاویر بصورت جمی طول عرض و ارتفاع دیده شوند). طبیعی است اینگونه تصاویر (پرسپکتیو) بتوانند وضع ظاهری جسم را برای افرادیکه با نقشه خوانی آشنائی کامل ندارند مجسم و گویا نماید بهین منظور شرکتها و کارخانجات سازنده ماشین آلات صنعتی کالا لوگی با نقشه‌های پرسپکتیو هرگاه مصنوع خود تهیی کرده تا مشتری درستگاه و قطعات مختلف آن برای خریداران آسان تر گردد.

چون پرسپکتیو هر جسم از نقاشه دید و زوایایی مختلف تغییر می‌کند، لذا یک جسم می‌تواند پرسپکتیوی مختلفی متناسب با دیدگاه‌های گوناگون داشته باشد.

پرسپکتیوی‌هایی که در صنعت بیشتر مداول بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

- ۱- پرسپکتیو ایزومتریک
- ۲- پرسپکتیو کاوالیر
- ۳- پرسپکتیو دیمتریک
- ۴- پرسپکتیوی‌های دو نقطه و یک نقطه فرار و

البته در حالت کلی تصاویر جسم به ترتیب زیر لقبه بندی می‌شوند:

ایزومتریک

۱- تصویر جسم محوری

دیمتریک

کاوالیر

۲- تصویر جسم مائل

کابینت

یک نقطه فرار


۳- تصویر جسم مرکزی
دو نقطه فرار

تصویر جسم محوری ۱- پریکسیو ایزو متز

در اکثر موارد بهترین درایج ترین پریکسیو که در صفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، پریکسیو ایزو متز می‌باشد. جست الملاع، روش اولیه پیدا شیش پریکسیو ایزو متز را بطور انتشار بشرح زیر در تظری گیریم.

- ۱- محورهای سهگانه OX (طول)، OY (عرض) و OZ (ارتفاع) را بخطوط رابط مشخص می‌کنیم.
- ۲- یک مکعب به اندازه دلخواه (برای مثال 20 mm) در نظر گرفته، تصاویر مامن وافقی آزارهای محورهای مربوطه رسم می‌کنیم (شکل a).
- ۳- تصویر افقی مکعب مربوطه را به اندازه زاویه 45° درجه می‌چرخانیم و تصویر قائم آنرا کامل می‌کنیم. (شکل b)

۴- تصویر مامن حالت ۳ را به اندازه زاویه 35° درجه و 15° دقیقه حول یک نقطه متعارفه (دوران داره)، تصاویر افقی و جانبی آنرا سمت غاییم، تصویر جانبی بسته آمده، پریکسیو ایزو متز منکور می‌باشد.

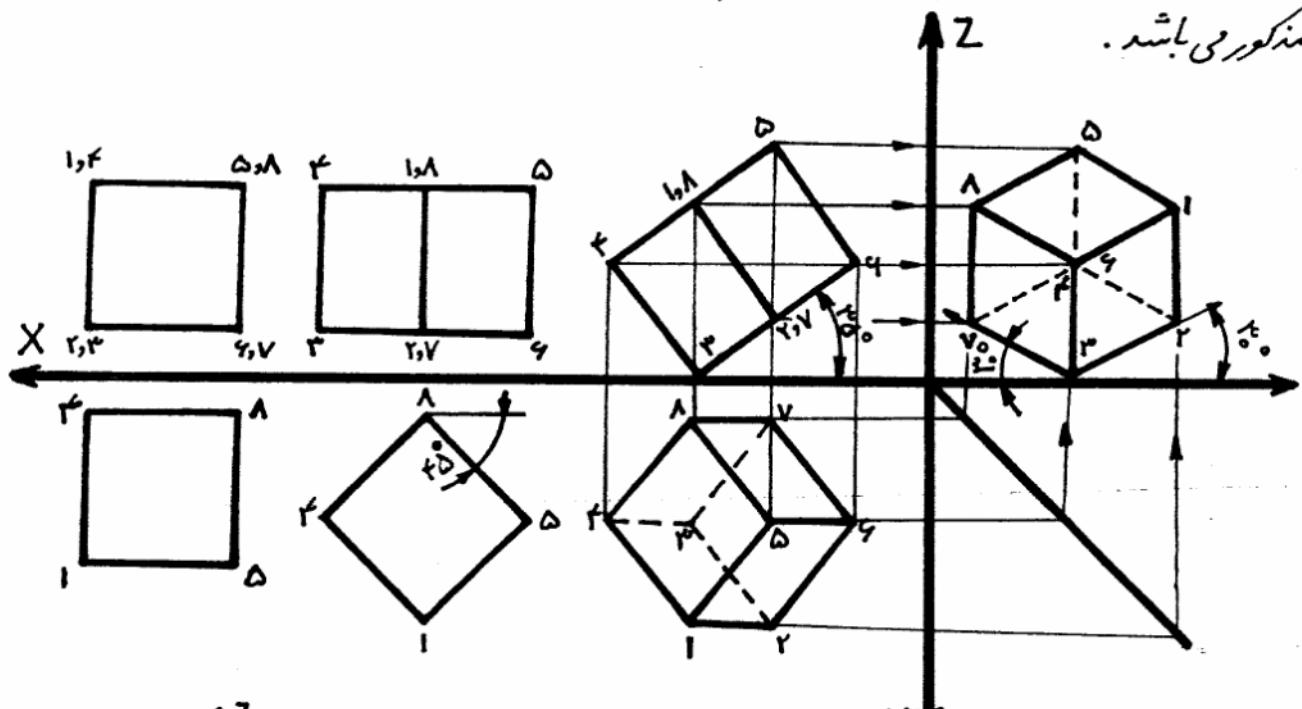

۵- چنانچه زاویه α و β را اندازه نمایم هر کدام برابر با 30° درجه نسبت به خط افق، و زاویه بین محورهای سهگانه OX ، OY ، OZ برابر با 120° درجه مطابق شکل رو برو خواهد بود. برای سهولت

عمل، ممکن است در صنعت انداد محورهای طول و عرض را در تظریه زاویه α و β هر کدام برابر 30° درجه خواهد بود.

با توجه به روابط مثلثاتی می‌توان خوبی و پوچی را نوشت: $\frac{ex}{E} = \frac{ey}{E} = \frac{ez}{E} = 0,82$ که در آن ex برابر است با اندازه ضلع روی محور Ox در پرسپکتیو، و مقدار E برابر است با اندازه حقیقی هر یک از اضلاع مکعب در فضا.

نتیجه می‌گیریم که اندازه اصلی هر ضلع در پرسپکتیو ایزومندیک برابر با 82% اندازه حقیقی جسم در فضا می‌باشد، ممکن است اندازه حقیقی به 82% مشکلاتی را بوجود می‌آورد، برای سهولت عمل در صنعت با افزایش 18% به اندازه مذکور، مقایسه عملی آنرا برابر با $1:1$ می‌گیرند.


سینکلتیک که در پرسپکتیو ایزومندیک هر جسم ضروری می‌باشد در ترتیبات زیر بسته به موقعیت آنها وضع دارد خواهد شد.

مثال ۱. پرسپکتیو جسمی که تصاویر آن مطابق شکل روبرو رسم گردیده مورد تظر می‌باشد، با توجه به آنچه آموخته‌ایم به شرح زیر عمل می‌نماییم:
(رسم تصویر پرسپکتیو بروش جعبه‌ای)
الف - خط افقی دلخواه نازکی رسم نموده نقطه ۵ را به عنوان مبدأ، یا مبدأ روی آن انتخاب می‌کنیم.

ب - از نقطه ۵، با گونیا 30° درجه ممکنی به خط کش T محورهای OY ، OZ (طول و عرض) را تحت زاویه 30° درجه نسبت به خط افقی از دو طرف و محور OZ (ارتفاع) را بطور عمودی رسم می‌نماییم.

ج - جهت محور OX یا OY برای اجسام که تصویر قائم آنها متقاضی می‌باشد کاملاً اختیاری است، ولی چنانچه تصویر قائم جسم غیر متقاضی باشد جهت محورها را طوری باید انتخاب نمود که صفات قسمها جسم در پرسپکتیو بطور واضح و صفحه رویت گردد.

د - از نقطه ۵ واقع بر خط افقی دلخواه، به ترتیب بزرگترین طول، عرض و ارتفاع جسم را روی محورهای مربوطه جدا می‌کنیم. پس از تعاط بدهست آمده،

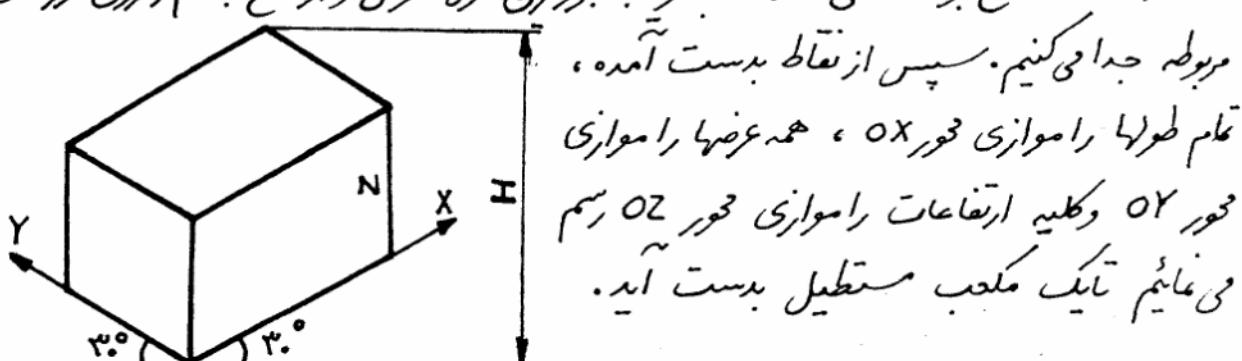


۵- برای اینکه مکعب مستطیل خارج از کادر کاغذ نیافتد، یا باقیش دیگری برخورد ننماید، حداقل ارتفاع را برابر مبنای روابط مثلثاتی محاسبه می‌نمایم.


$$H = \frac{\text{اندازه بزرگترین عرض جسم} + \text{اندازه بزرگترین ارتفاع}}{2}$$

H: حداقل ارتفاع مورد نظر

و- با وجود به تصاویر داره شده، سطوح واقعی را در تصریف گرفته و روی سطح (مام، افقی، جا) مکعب مستطیل جذب می‌نمایم.

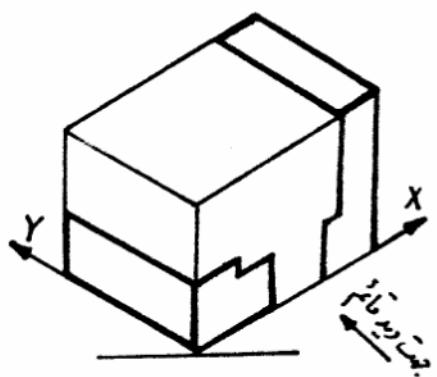

ز- به همک جسم، و قوچ به اینکه هرگوشه‌ای از جسم حداقل باید از تعامل خپله طول، عرض و ارتفاع بدهست آید. از هرگوشه خطوطی به موادیت حورهای سهگانه رسم، تاگوشها از کاظ ابعاد کاملاً مسدود گردند.

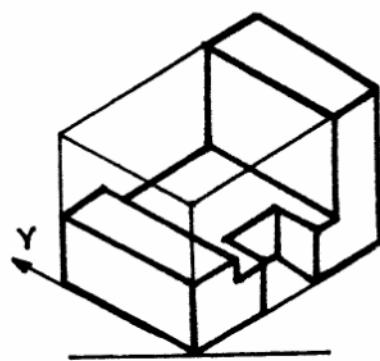

ح- در مرحله نهائی، پس از رسم قسمهای مختلف جسم توسط خطوط پر فغیم، بقیه خطوط زائد را صدف نموده تا پر پیکتوی جسم مورد نظر بدهست آید. برای کنزل صحت پر پیکتو. از هرگوشه جسم حداقل سه خط که ممولاً به موادیت حورهای سهگانه می‌باشند باید رسم شده باشند مگر خطوطی که در پشت جسم افتاده و بصیرت نمیده می‌باشند و در پر پیکتو رسم نمی‌گردند.


ذکر ۱:

بطور کلی در پر پیکتو ایزو متریک دو دسته خط به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱- خطوط ایزو متریک، خطوطی هستند که موادی حورهای سهگانه (X، OX، OY) بوده و در پر پیکتو با اندازه حقیقی رسم می‌گردند.


۲- خطوط غیر ایزو متریک، خطوطی هستند که موادی همچ یک از حورهای سهگانه بوده و در پر پیکتو با اندازه حقیقی رسم نمی‌گردند. در این شکل، تمام خطوط از نوع ایزو متریک بوده معندا برای رسم خطوط سهگانی که موادی یکی از حورهای می‌باشند.

مثال ۲: پس از آشنائی با قواعد کلی رسم تصویر پر پیکتو ایزو متریک، حال در این مثال روش

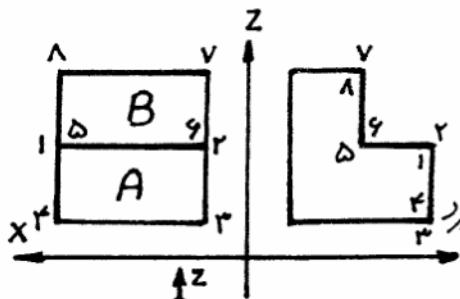

صحیح و جامع رسم تصویر جسم را می‌آموزیم.

پرسپکتیو جسمی که تصاویر آن مطابق شکل در پر رسم گردیده مورد نظری باشد.

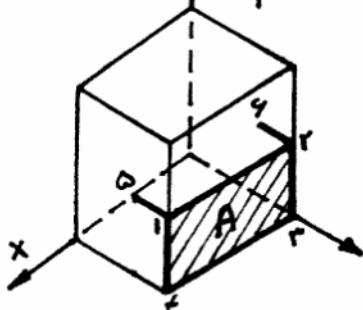

در مرحله اول بالایی برآینه در فصل ۳ در مورد نامناظری صفات خطوط آموزیم دو تصویر راهه شده را نامناظری می‌کنیم.

تصویر جسم صفت A را که جلوترین قسمت جسم است، با درنظر گرفتن اینکه هر ضلعش موادی باشد این محور درجه جهت از محور از تعطیه‌ای مثل ۲۰ رسم می‌کنیم. برای آشنایی شما با روش

رسم صفت A (برای معرفه) به مطالب زیر توجه کنید:


نخست مکعب مستطیلی که محدوده جسم می‌باشد را رسم می‌کنیم.

نقطه ۳ که گوشش پائین و سمت چپ این مکعب می‌باشد را مشخص می‌کنیم. خط ۳-۴ را درنظر گیرید (در تصویر فام) این خط موادی محور X می‌باشد و چون خط ۳-۴ در جهت مرکز و خلاف جهت محور

X می‌باشد خطی به اندازه خط ۳-۴، خلاف جهت محور X از نقطه ۳ خطی رسم می‌کنیم تا انتهای این پاره خط که نقطه ۳ می‌باشد حاصل شود. حال خط ۳-۲ را که در جهت موادی محور Y می‌باشد

را مطابق آنچه بیان شده رسم می‌کنیم. خطوط ۲-۱ (موادی محور X و ۱-۰ جهت محور X) و ۴-۱ (موادی و خلاف جهت محور Y) را ترتیب‌بندی روش رسم می‌کنیم.


حال مطابق قواعد بیان شده بالا، صفات و خطوط باقیمانده را رسم می‌کنیم.

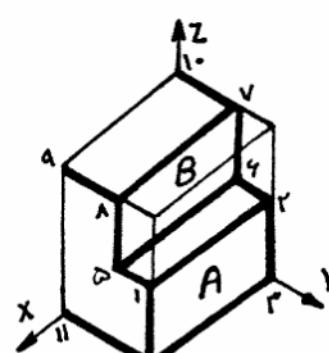

در این مثال، تمام خطوط جسم موادی با محورها بودند.


در رسم تصویر جسم را از نظر داشتند و آشنا بودند با انواع خطوط و تصویر جسم آنها ضروری است.

حال با توجه به اینکه در فصل ۳ پر امون انواع خطوط بطور مفصل صحبت شده در اینجا جهت یادآوری با انواع خطوط و تصاویر جسم آنها آشنایی شویم.

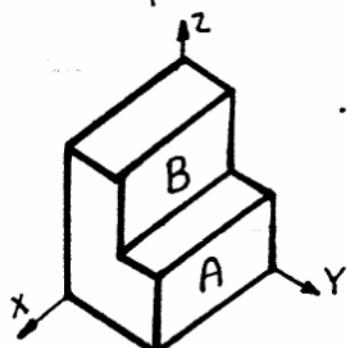


انواع خطوط و رسم تصویر جسم آنها :


الف - خط نوع اول: خط نوع اول خلی است که موازی با یکی از محورها باشد. بنابراین، دو تصویر آن موازی با یک محور و تصویر سومش یک نقطه است.

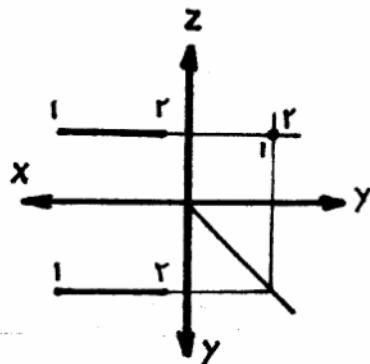

موازی با محور X (خط مواجه)


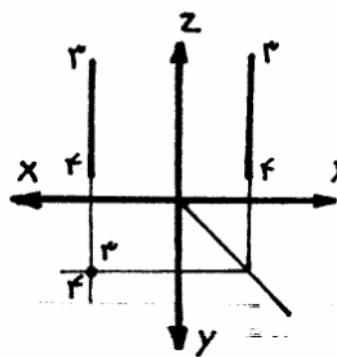


موازی با محور Z (خط فاصل)

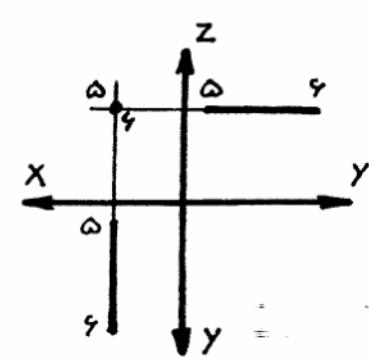

موازی با محور Y (خط منصب)

چون خط نوع اول در فضای محورها موازی است، بنابراین تصویر جسمش موازی با محور مربوطه رسم می شود. البته با رعایت جهت خط. برای مثال، خط ۱-۲ خلاف جهت محور X است. بنابراین تصویر جسمش هم خلاف محور X رسم می شود.

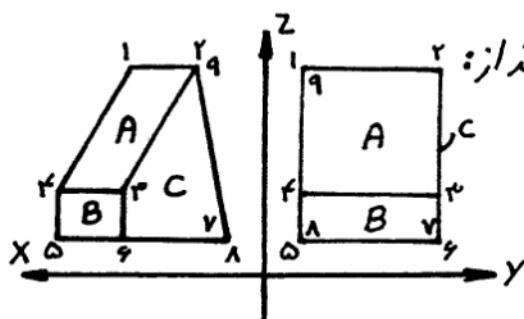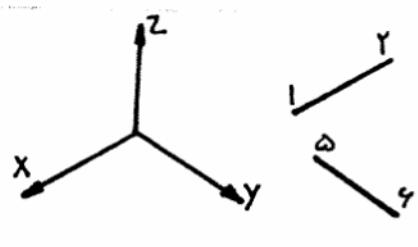

خطوط نوع اول جسم موردنظر در تصاویر رو برو عبارتند از:

۱-۹

۳-۶

۴-۵

۸-۵


۲-۹

V-۸


۹-۷

سابقی خطوط نوع اول نیستند.


ب - خط نوع دوم: خط نوع دوم خلی است که موازی با یکی از صفحات تصویر باشد. بنابراین، دو تصویر آن هریک موازی با یک محور و تصویر سومش خط مورب است.

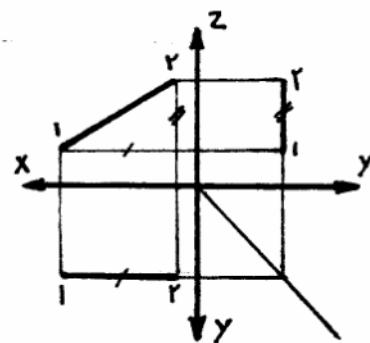

موازی با صفحه جانبی تصویر
(خط جبهی)



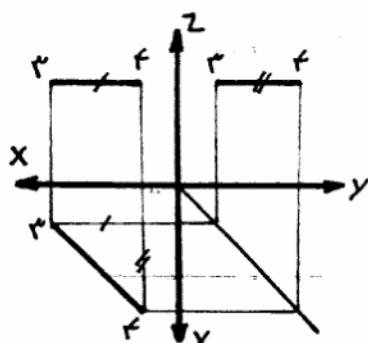


موازی با صفحه افقی تصویر
(خط افقی)

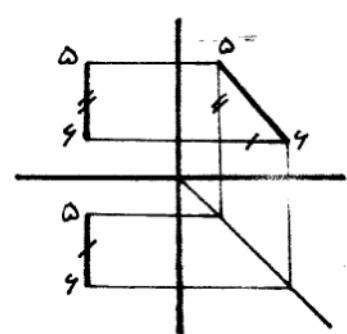


موازی با صفحه پشتی تصویر
(خط پیش)

برای رسم تصویر جسم خط نوع دوم، اگر تصویر جسم دو سرتخه درست نباشد، از دو خط لکی که موازی با محورها است بارعایت جهت استفاده می‌کنیم.

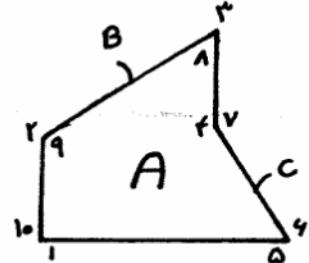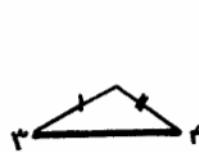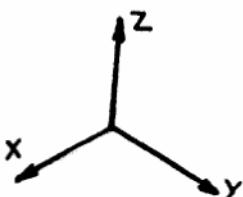

خطوطه نوع اول جسم مورد تظر در تصاویر روبرو:


۱-۵	۲-۹	۵-۶	۱-۱۰
۹-۱۰	۸-۷	۳-۸	۹-۱۰
		۷-۴	

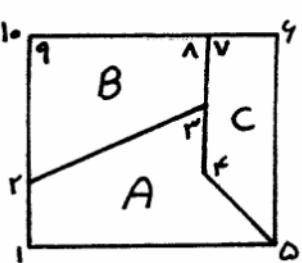

خطوطه نوع دوم جسم مورد در تصاویر روبرو:

۱-۲	۳-۴
۸-۹	۹-۷


ما بقی خطوطه نوع اول یا دوم نیستند.

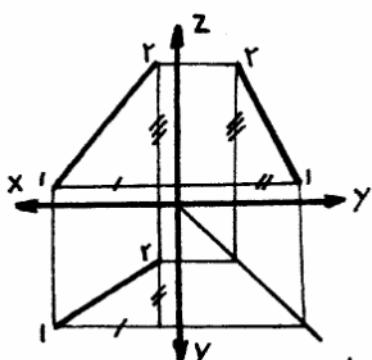







ج - خط نوع سوم: خط نوع سوم خطی است غیر مشخص، بنابراین سه تصویریش نسبت به محورها، خط مورب است.

* رسم تصویر پرسپکتیو بروش محوری

برای رسم تصویر جسم خط نوع سوم، اگر تصویر جسم دو سرتخه در اختیار نباشد، از سه خط لکی که موازی با محورهاست، با رعایت جهت، استفاده می‌شود.

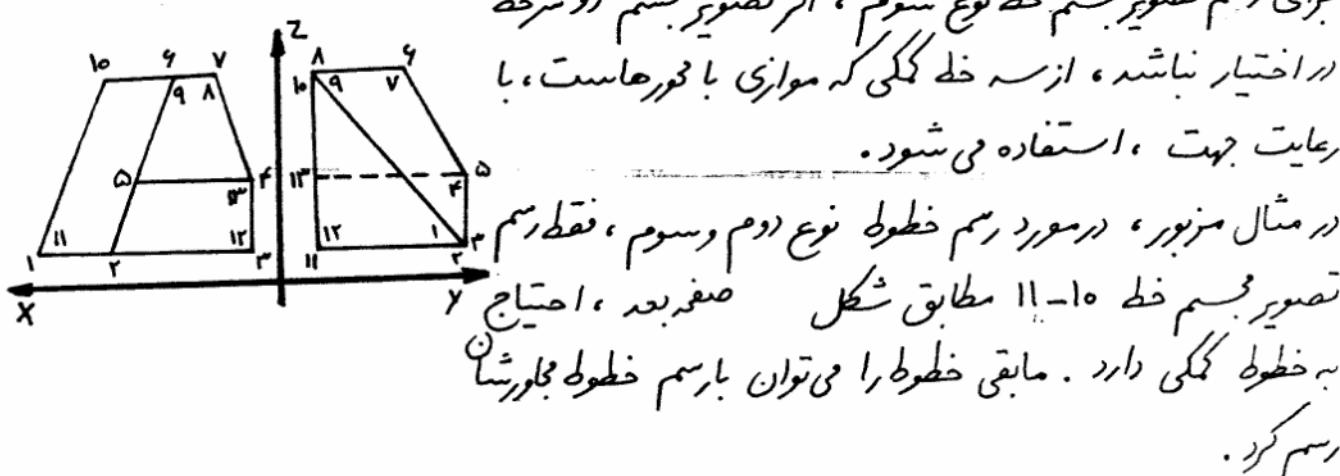


تصویر مجسم

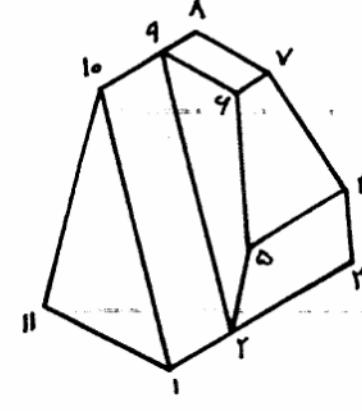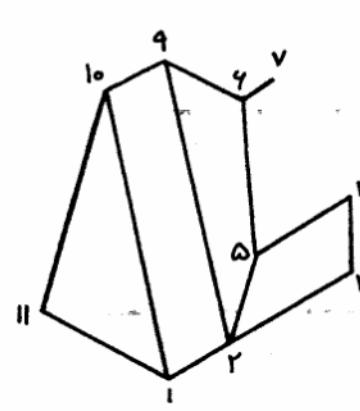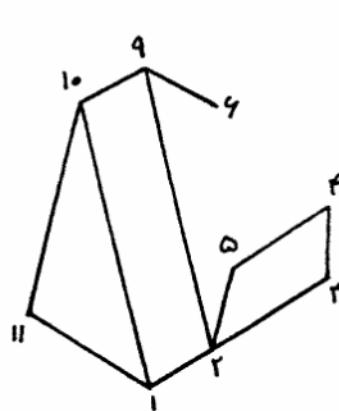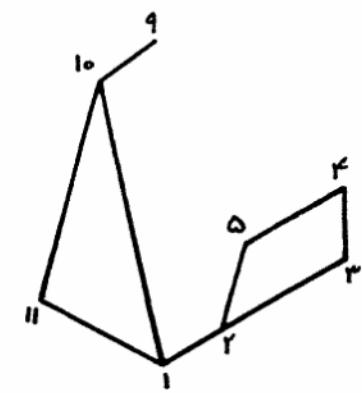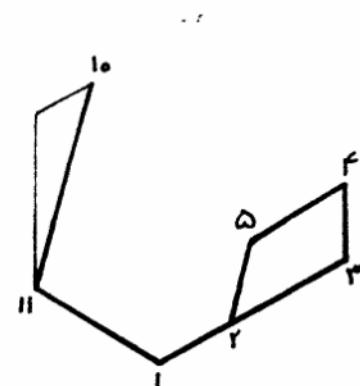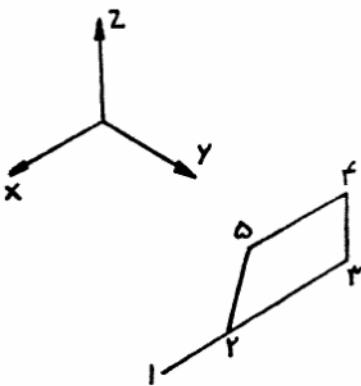


نمایش تصویر مجسم در جهت‌های مختلف

تصاویری که ممکن است از یک جسم در اختیار داریم، تصاویر جلو، بالا و چپ است که برای رسم تصویر مجسم از سه تصویر یادو تصویر نامبره استفاده می‌شود. هر تصویر مجسم سه جهت جسم را نشان می‌ردد. بر حسب اهمیت‌شان، تصویر مجسم را طوری رسم می‌کنیم که آن جهات دیده شود. البته چون دهترین قسمت جسم را جلو در نظر می‌گیریم، بنابراین ممکن جلوی جسم در تصویر مجسم نمایش داده می‌شود.


تصویر مجسم را می‌توان با تغییر دادن محورهای سه تصویر و محورهای تصویر مجسم به فرمای مختلف رسم کرد که عبارتند از:

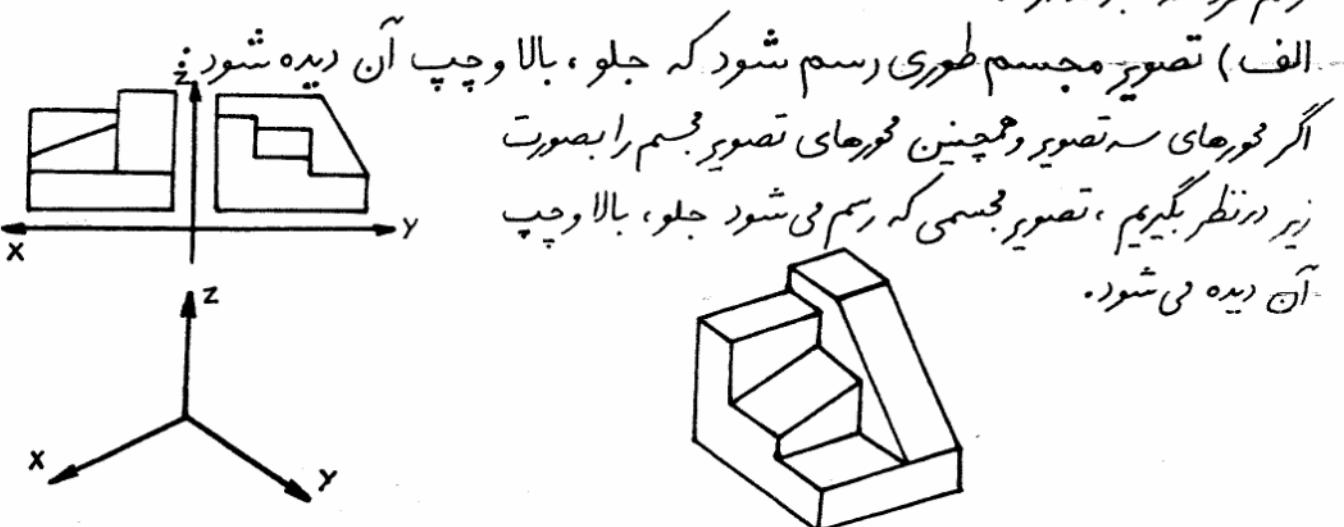


ب) تصویر مجسم طوری رسم شود که جلو، بالا و راست آن دیده شود:
اگر محورهای سه تصویر و نیز محورهای تصویر مجسم را بصورت زیر درنظر بگیریم، تصویر مجسمی که رسم می‌شود جلو، بالا و راست آن دیده می‌شود.

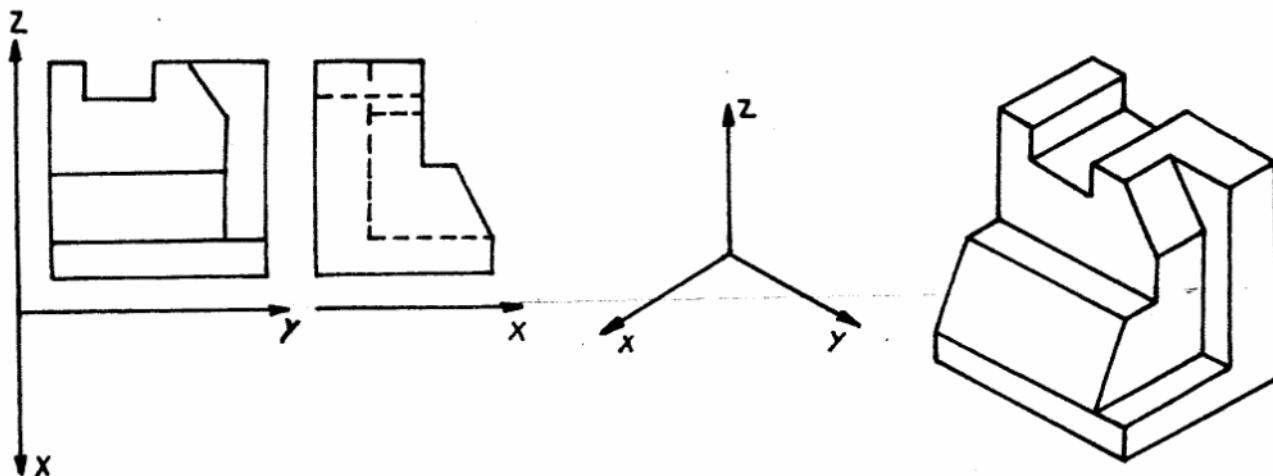











ج) تصویر مجسم طوری رسم شود که جلو، زیر و چپ آن دیده شود:
اگر محورهای سه تصویر و نیز محورهای تصویر مجسم را بصورت زیر درنظر بگیریم، تصویر مجسمی که رسم می‌شود جلو، زیر و چپ آن دیده می‌شود.

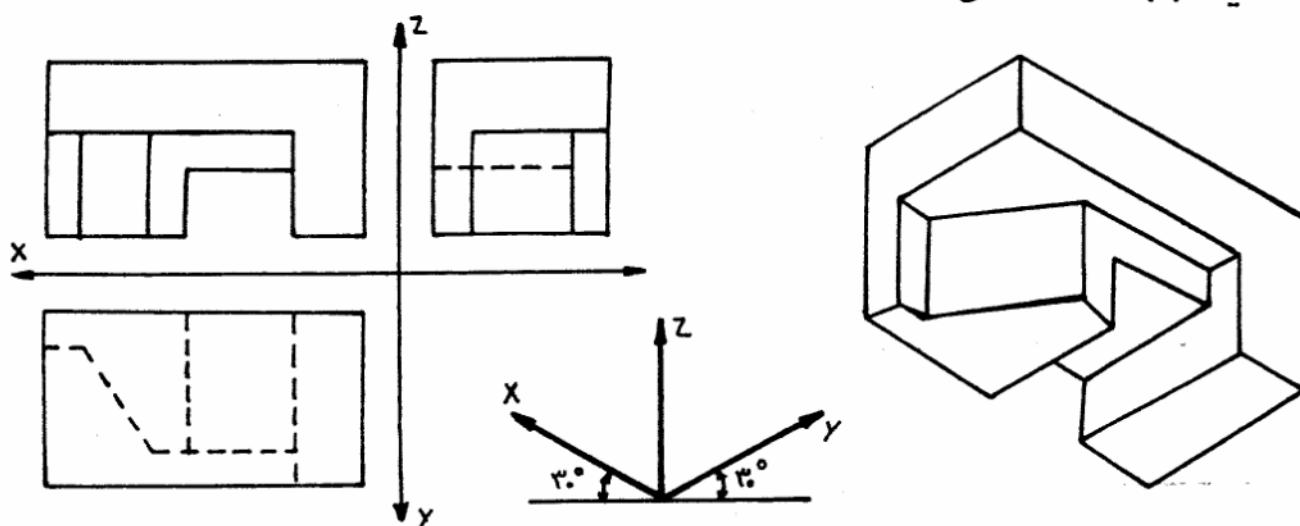


د) تصویر مجسم طوری رسم شود که جلو، زیر و راست آن دیده شود:
اگر محورهای سه تصویر و نیز محورهای تصویر مجسم را بصورت زیر درنظر بگیریم، تصویر مجسمی که رسم می‌شود جلو، زیر و راست آن دیده می‌شود.

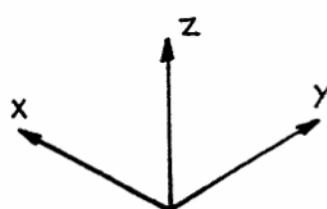

WF

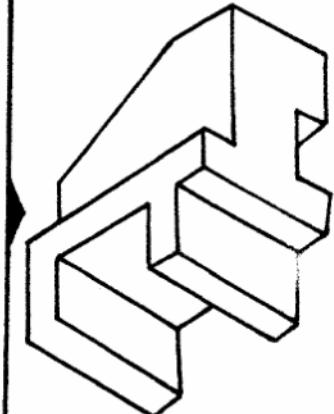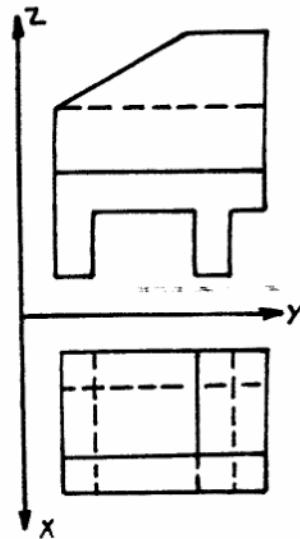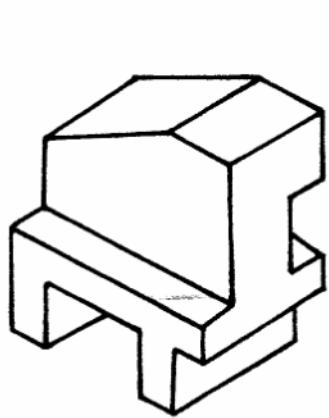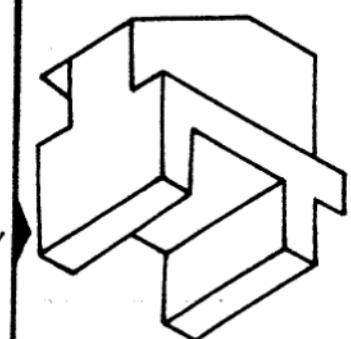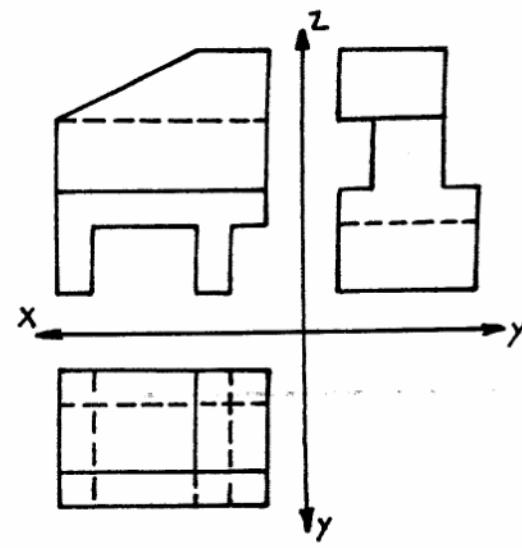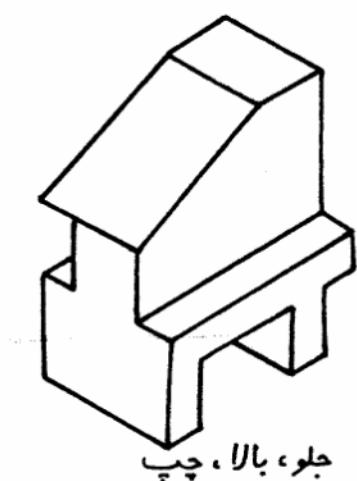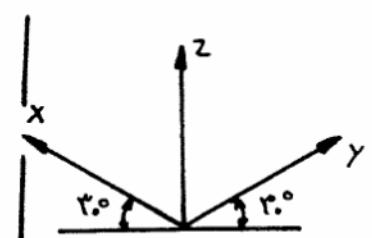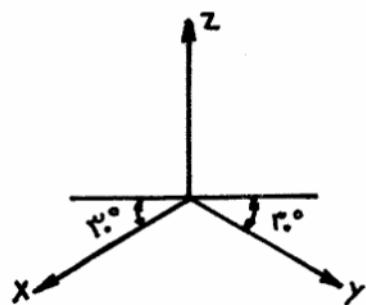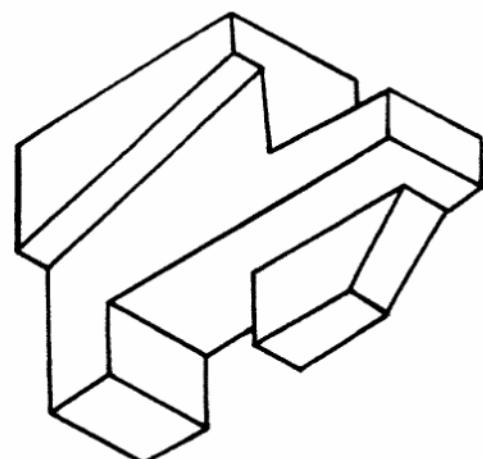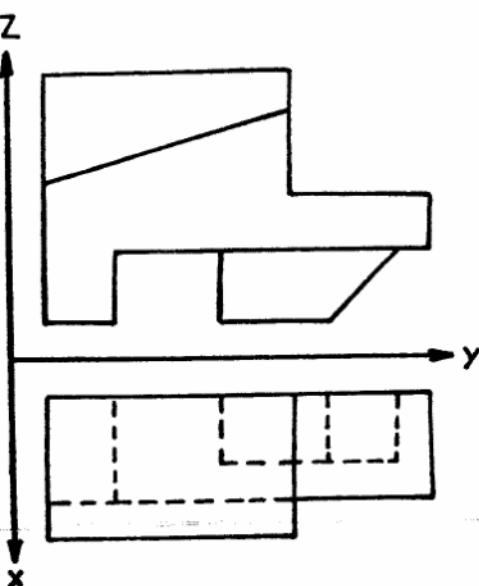

جلو، بالا، راست

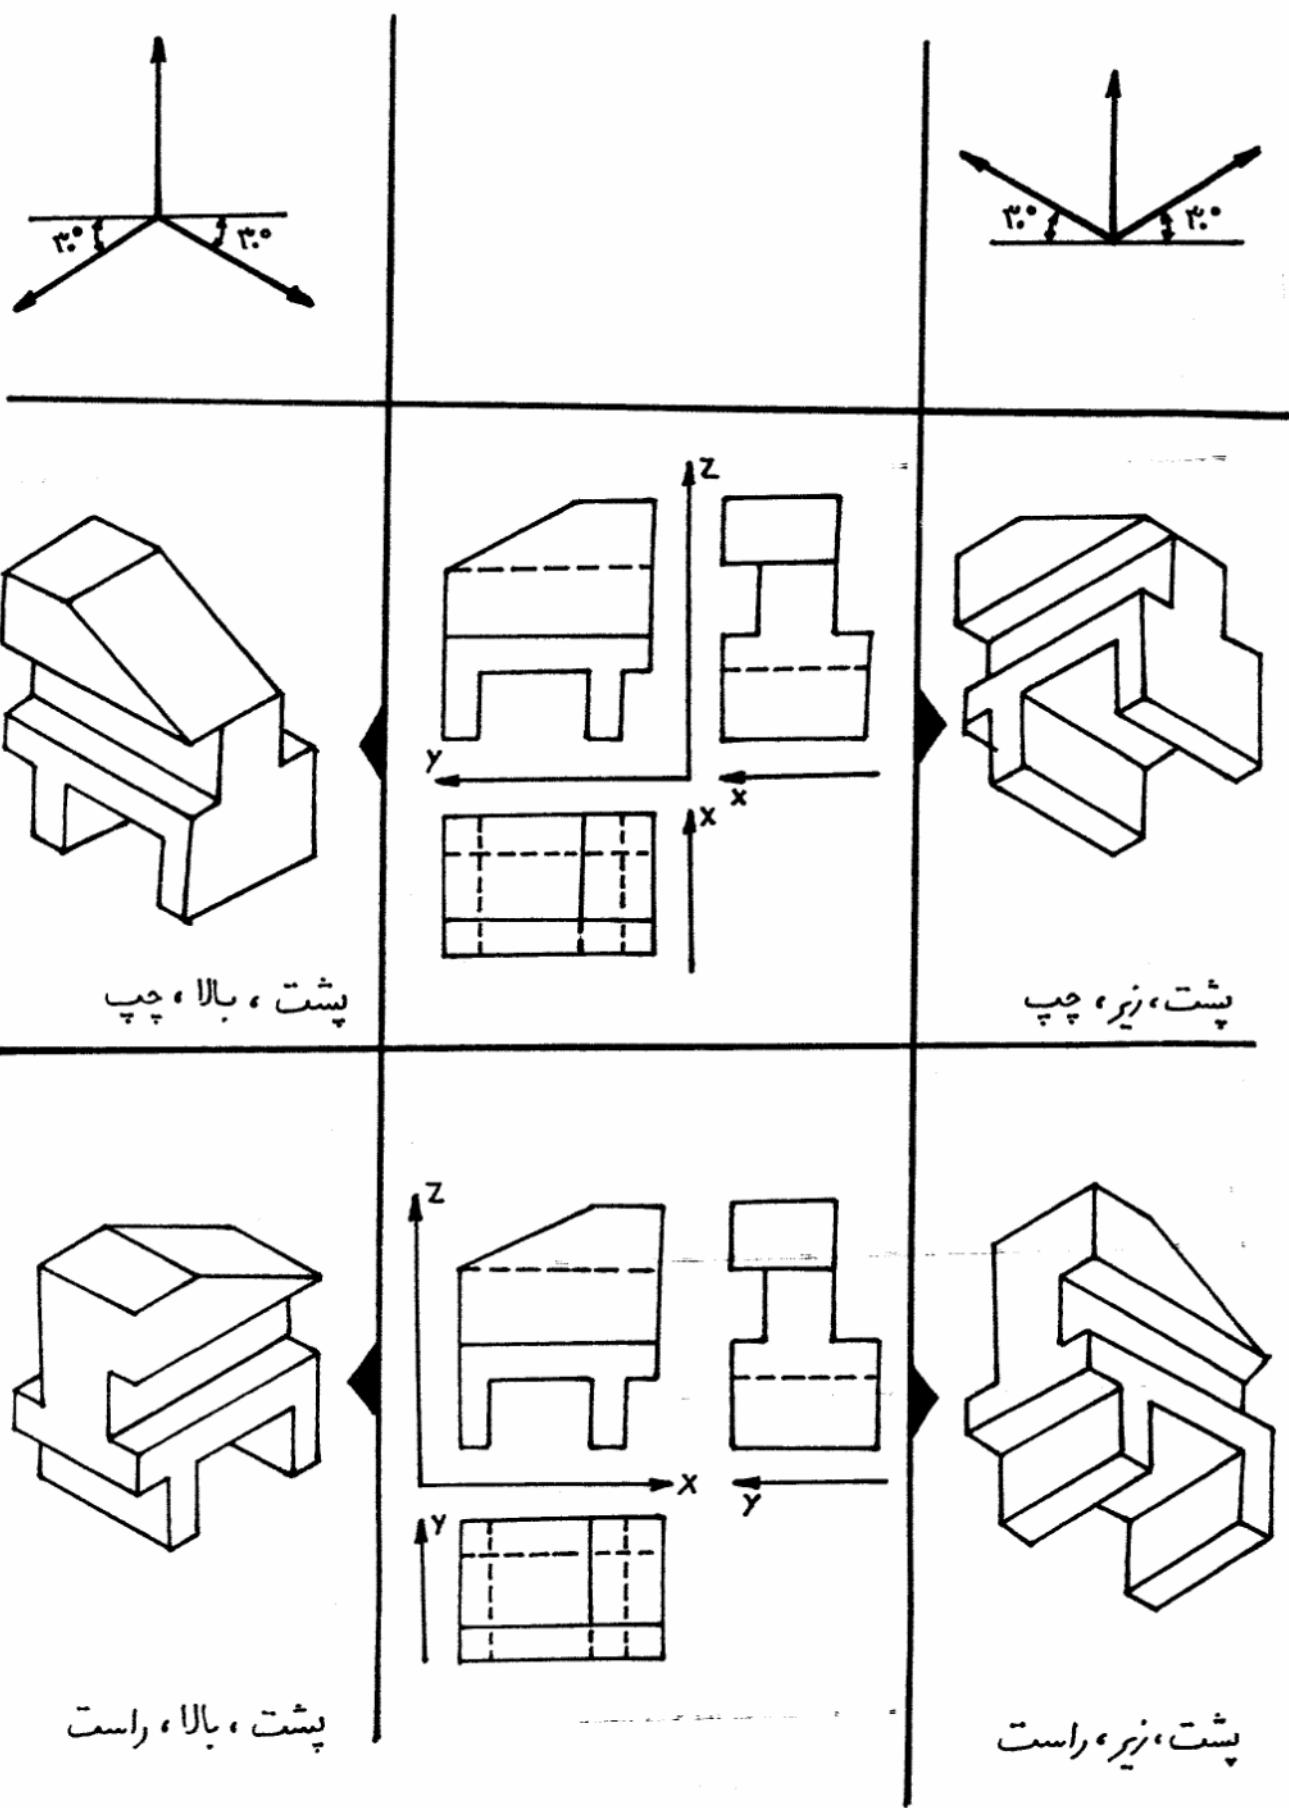

رسم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک (رسم بیضی)

برای رسم تصویر مجسم دایری که مطابق با یکی از صفات تصویر موادی باشد، روش‌های مختلف وجود دارد که فقط به شرح سه روش از آن می‌پردازم:

الف) روش نقطه‌یابی (با استفاده از اقطار بیضی)

در این روش تصویر مجسم دایری، یک بیضی حقیقی می‌شود.


اگر قطر دایرہ‌ای را که می‌خواهیم تصویر مجسم آنرا رسم کنیم D باشد، تصویر مجسم O مرکز دایرہ را شخص دو دایرہ به شعاع $\frac{a}{2} = \frac{D}{1.22}$ (قطر بزرگ بیضی) و $b = \frac{b}{2} = \frac{D}{0.77}$ (قطر کوچک بیضی) رسم می‌کنیم. باید توجه داشت که همواره قطر کوچک بیضی موادی باخور (خوبی که عبور بر صفحه دایرہ است) و عبور بر قطر بزرگ است.


حال اگر از نقطه O خطی با زاویه α نسبت به قطر بزرگ رسم کنیم، دو دایرہ ذکر شده را در نقاط L و M قطع می‌کند. از نقطه L که خطی به موازات قطر بزرگ و از نقطه M که خطی به موازات قطر کوچک رسم می‌کنیم تا ایندو خط یکدیگر را در نقطه M قطع کنند. یک

$$M \begin{cases} x = a \cos \alpha \\ y = b \sin \alpha \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

معادله بیضی حاصل

حال با تغییر دادن مکان نقطه M نقاط دیگری از بیضی را مشخص می‌کنیم و در نهایت با اصل کردن این نقاط بیضی مورد نظر بدست می‌آید.

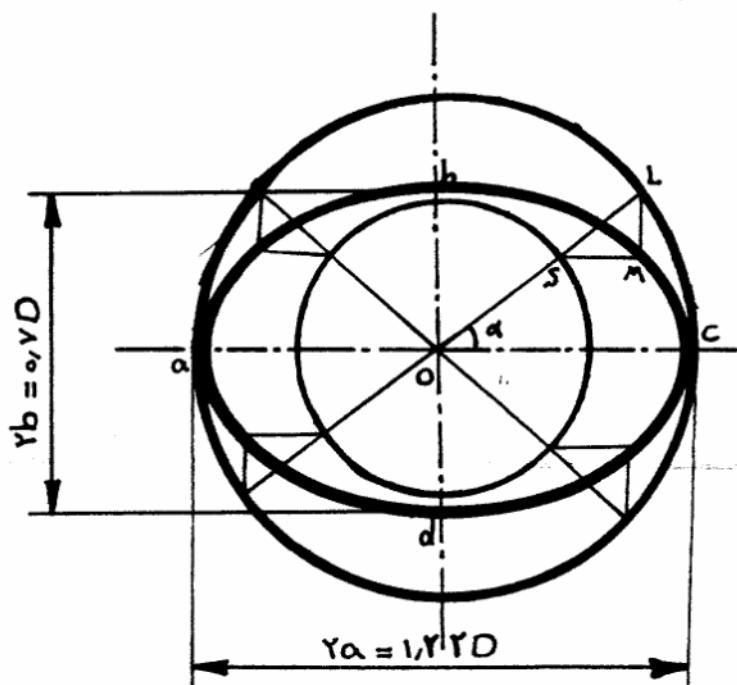

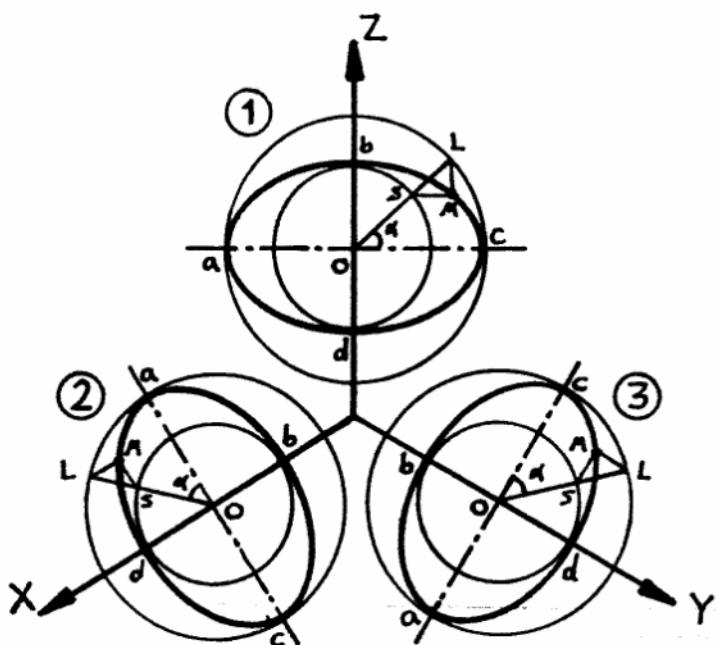


- ۱- صفحه دایره موادی با صفحه افقی تصویر
- ۲- صفحه دایره موادی با صفحه جانبی تصویر
- ۳- صفحه دایره موادی با صفحه مامم تصویر

ب) روش نقطه‌یابی (بدون استفاده از اقطار بیضی)


بر دایره‌ای که می‌خواهیم تصویر جسم آزاد رسم کنیم، مربع ABCD را مطوري محیط می‌کنیم که اضلاع مربع به موادیت محورهای تصویر رسم شود. نقطه‌ی که راستابق شکل روی

یکی از اضلاع مربع (AB) در نظر می‌گیریم و از کدبه H وصل می‌کنیم. همچنین از که خلی به موادیت قطر AC رسم می‌کنیم آن محور تقارن EG را در A قطع کند از F به K وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم تا خط SH را در نقطه M قطع کند. M نقطه‌ای از دایره است. فریتهای نقطه M نسبت به محورهای تقارن هم روی دایره هستند.

همچنین با تغییر ران نقطه که تقاطع دیگری از دایره مشخص می‌شود. بنابراین، ترسیمات را می‌توان «تصویر جسم مربع محیط بر دایره که یک لوزی می‌شود انجام داد تا بیضی مطلوب حاصل شود.

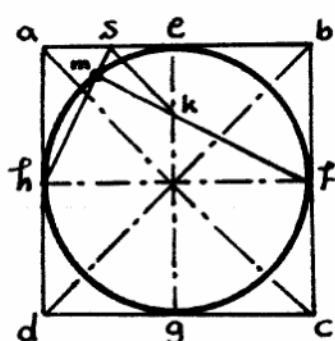

رسم بیضی بروش بیان شده در صفحات تصویر در صفحه بعد نشان داده شده است.

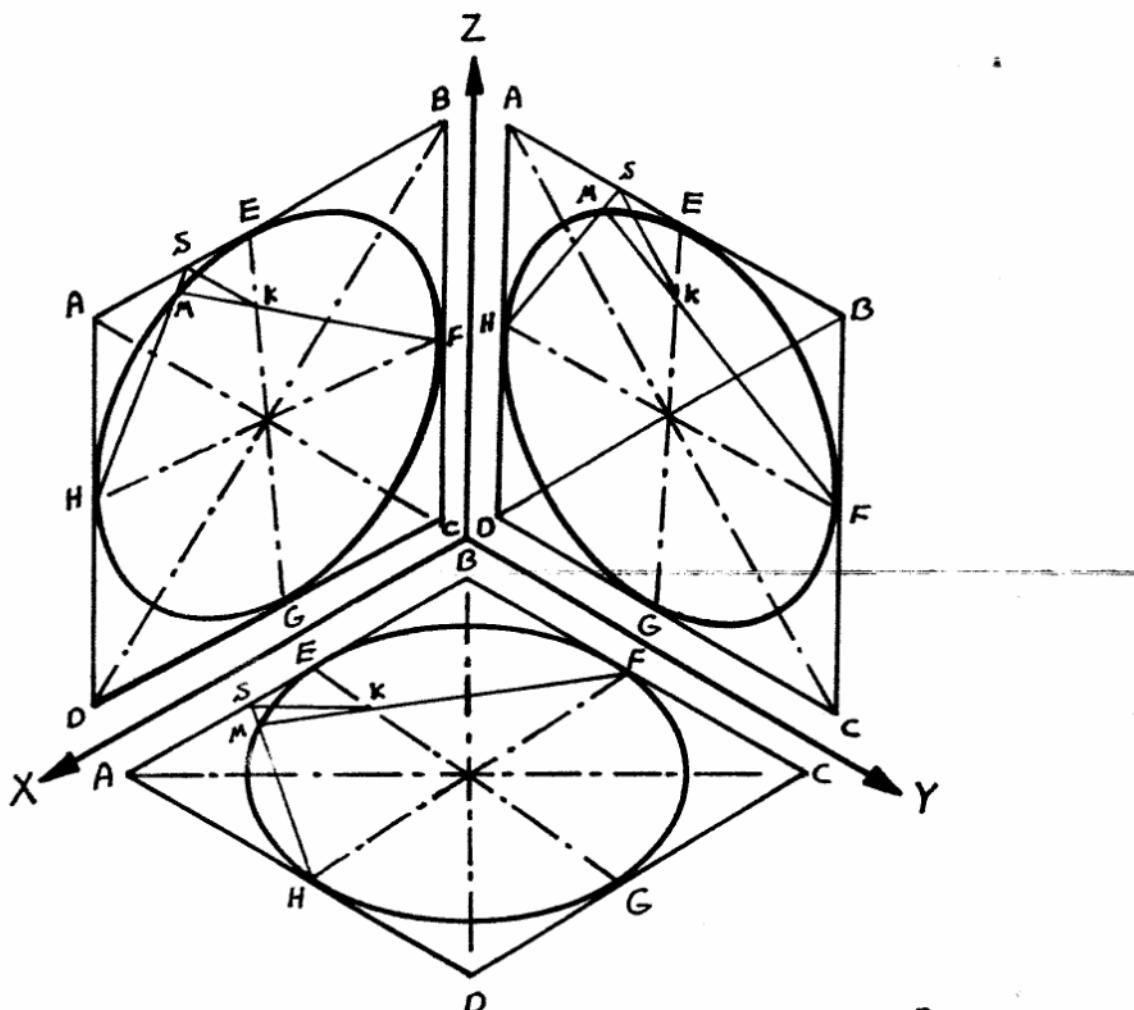



ج) روش چهار قوس (لوزی)

در این روش بیضی با اندازه حقیقی کمی فرق دارد ولی بدلیل سادگی و کم بودن تقریب مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال شرح این روش می‌پردازم:


تصویر جسم مربع فیط بر دایره، لوزی $ABCD$ است که به موازات محورهای مربوطه رسم شود. وسطهای اضلاع لوزی را که خود تعاملی از بیضی هستند، d, c, b, a نامیدیم. از A به b, c, d (یا از C به a, d, c) صل می‌کنیم و m قطر بزرگ لوزی (امتداد قطر بزرگ بیضی) را در تقاطع BD قطع کنیم. حال به مرکز C, A (ریس لوزی با زاویه منتهی) و n قطع کنیم. حال به مرکز C, A (ریس لوزی با زاویه منتهی) و m و n قطع کنیم.

و به شیخ $Ab = Ac = Ca = Cd = R$ فوسمای ad, bc و نیز به مرکز m, n و b و c و d قطع کنیم. این m, n را سمتی کنیم تا بیضی مطلوب شیخ $ma = mb = nc = nd = r$ شود. رسم شود.

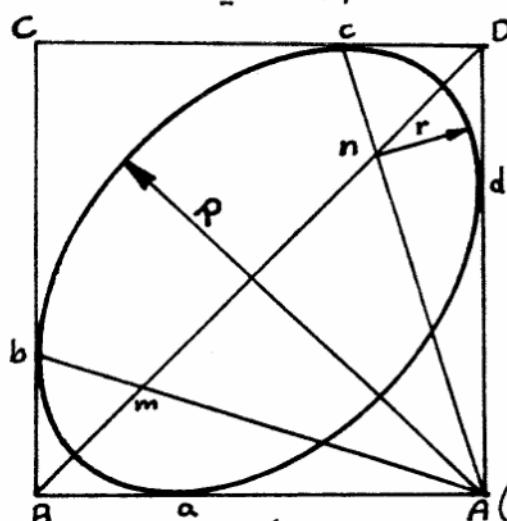

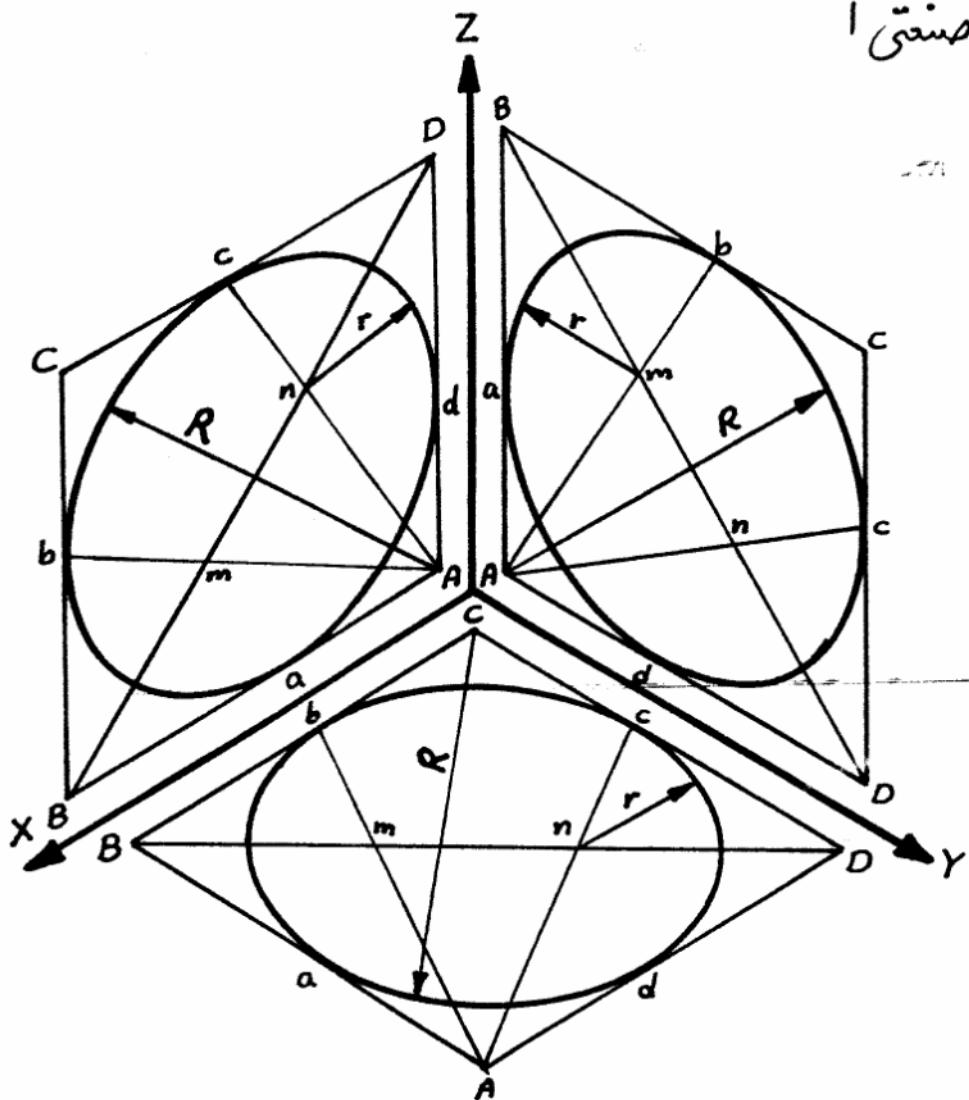


تصویر نیز ممکن است از کاربرد آنچه آموختیم را شنید.

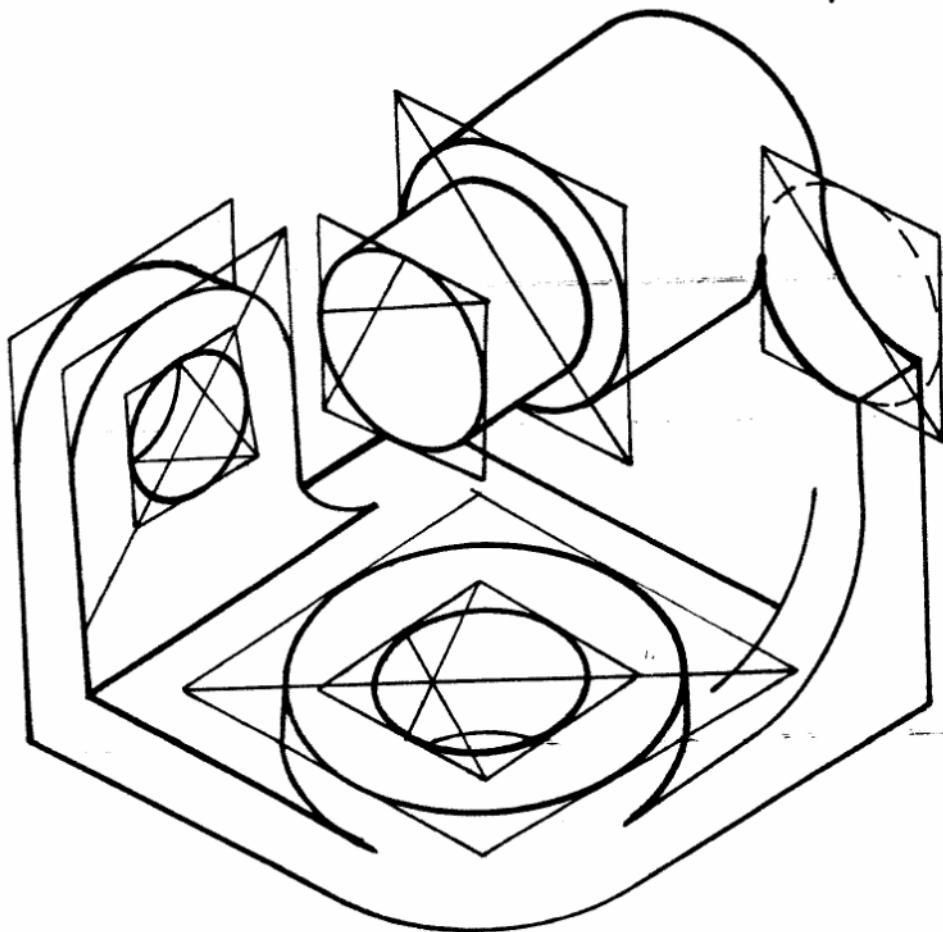

رسم منحنی در تصویر مجسم ایزومتریک


در صورتی که سخن را در یک چهارضلعی مانند کنیم و از آن طریق خطوط عمودی یا افقی به چنین قسمت داشته باشیم مانند سخنی در نقاط مختلف قطع می شود سپس اگر خطوط تلقیم شده را روی چهارضلعی مربوط به پر کنیم که بهمان تعداد تقسیم شده استقلال داریم، می توان بوسیله استقلال اندازه های نقاطی را از سخن بدست آوریم که از بهم دصل کردن آن نقاط سخنی موردنظر بدست می آید. به تصاویر زیر توجه کنید.

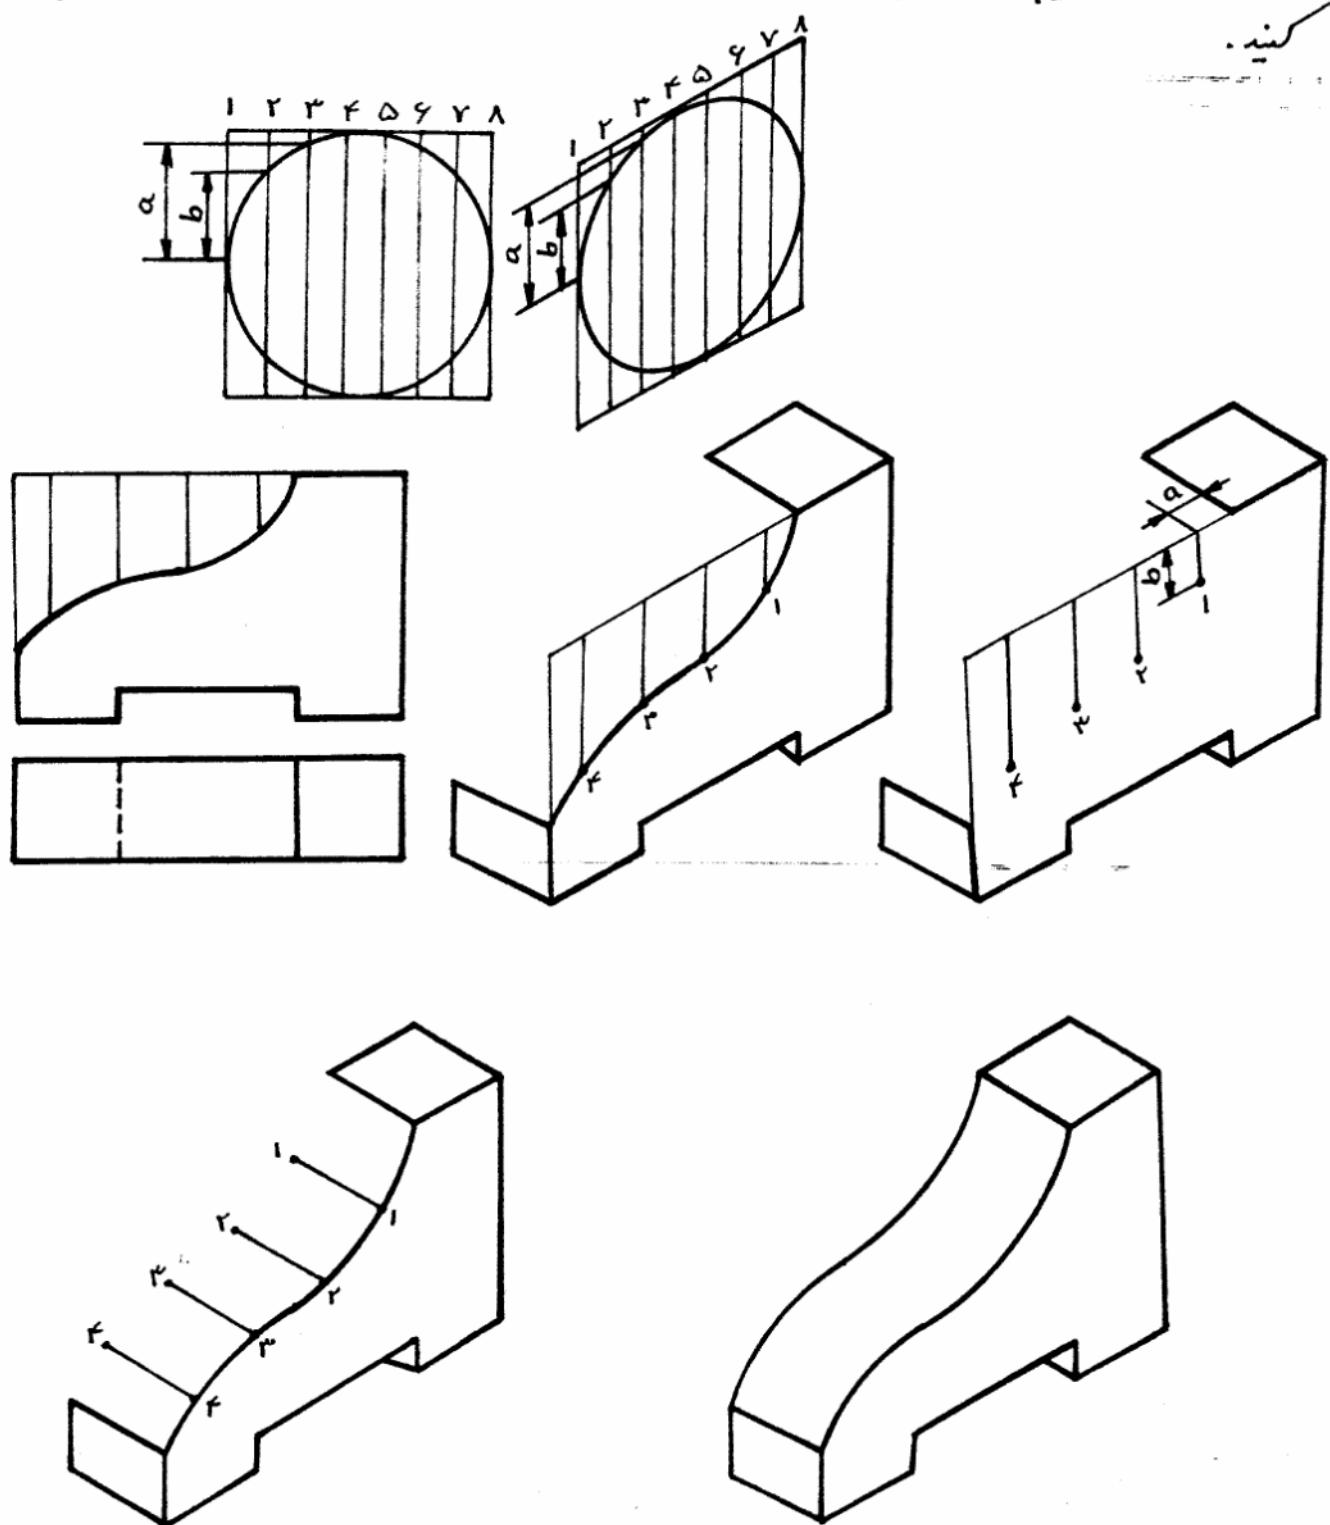

تصویر مجسم دیمتریک


اگر جسم را از روی در مقابل صفحه تصویر قرار دهیم که مقیاس روی دو محور Z و Y باهم برابر باشد و دو برابر مقیاس روی محور X باشد، تصویری را که بدست می‌آید تصویر مجسم دیمتریک می‌گویند. در تصویر مجسم دیمتریک تیز همانند تصویر مجسم ایزومتریک محور Z را تمام در نظر نمی‌گیریم.
حال به خوبه شکل زیری تصویر مجسم دیمتریک دخواهای سهگانه آن توجه کنید.

مکعبی را در نظر گیرید بطور که تصویر تمام افق آن مطابق تصویر a باشد. حال اگر تصویر افق را حول محوری عبور در نقطه UL به اندازه $\alpha = 20^\circ, 40^\circ$ درجهٔ راست دوران دهیم تصویر تمام آن مطابق تصویر b می‌باشد. سپس اگر تصویر تمام حالت ط را حول محوری عبور در نقطه E به اندازه $\beta = 19^\circ, 26^\circ$ پیچانیم تصویر افق و جانب آن مطابق با تصویر c خواهد شد. تصویر مجسم براساس زاویه $\theta = 7^\circ, 10^\circ$ و $\mu = 41^\circ, 25^\circ$ رسم خواهد شد که تصویر مجسم دیمتریک خواهد بود.

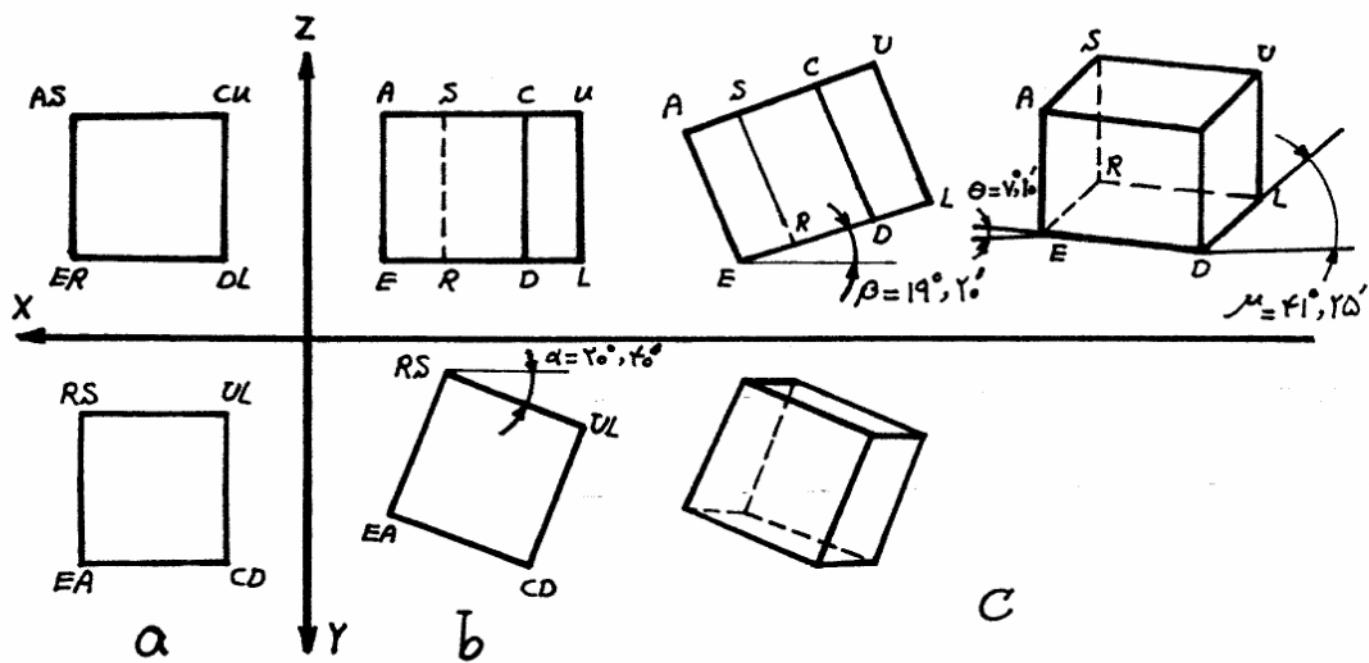

نکتهٔ حائز اهمیت در تصویر مجسم دیمتریک این است که اندازهٔ مقیاسها روی محور Z و محوری که با زاویه 40° رسم می‌شود برابر با یکدیگر $\frac{1}{2}$ می‌باشد یعنی به اندازهٔ دوچندی در تصاویر، رسم می‌شود. ولی اندازهٔ مقیاسها روی محوری که با زاویه 40° رسم می‌شود برابر $\frac{1}{2}$ می‌باشد یعنی به اندازهٔ نصف اندازهٔ دوچندی رسم می‌شود. برای روشن شدن مطلب به مثال صفحه بعد توجه کنید:

همانگونه که در مثال زیر دیده می شود در تصویر جسم دیمتریک هر خط که موازی با محوری است، موازی با همان محور در تصویر جسم، بارعایت مقیاس، رسم می شود.

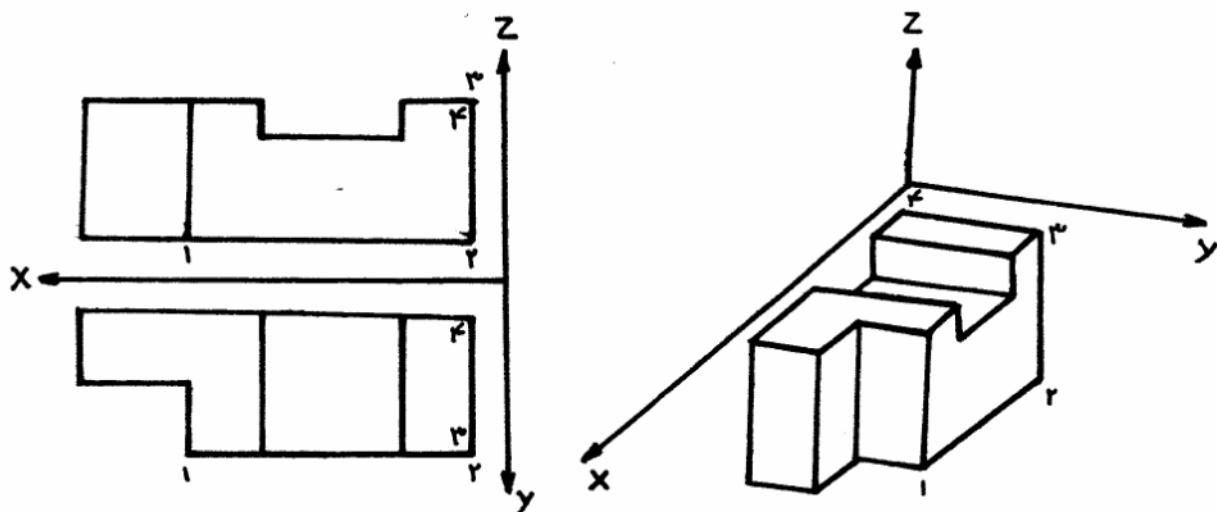

خط ۱-۲ موازی و خلاف جهت محور z و با مقیاس $\frac{1}{3}$.

خط ۲-۳ موازی و هم جهت محور z و با مقیاس ۱:۱.

خط ۳-۴ موازی و خلاف جهت محور y و با مقیاس ۱:۱ و الی آخر

رسم دایره در تصویر جسم دیمتریک

جهت رسم دایره در سیستم دیمتریک هم مطابق ایزو متریک راههای مختلف وجود دارد، که در اینجا به چند طریق که رایج تر و آسان تر است می پردازیم.

الف) روش نقطه یابی (با استفاده از اقطار بیضی):

اگر قطر دایره مفروض D باشد، تصویر جسم O مرکز دایره را مشخص می کنیم و دورایره به قطرهایی برابر قطر بزرگ و قطر کوچک بیضی (اگر دایره مفروض موازی با صفحه تصویر ZOy باشد $2a=1,04D$ و $2b=0,94D$ و اگر دایره موازی با صفحات تصویر ZOx و XOy باشد $2a=1,04D$ و $2b=0,354D$) رسم می کنیم. مراحل بعدی همانند روش نقطه یابی در صفحه ۴۶ می باشد.

ب) روش نقطه یابی (بدون استفاده از اقطار بیضی)

برجوع شود به صفحه ۴۷ با رعایت مقیاس.


ج) روش چهارقوس - اگر صفحه دایره به موازات صفحه تصویر ZOY باشد:

تصویر جسم بحیله بردازه مفروض را لغزی $ABCD$ می‌نامیم. از برخورد دو بیوی عمود منصفهای اضلاع لغزی نزدیک چهار نقطه a, b, c, d بست می‌آید. حال مطابق شکل زیر به مرکز a, b, c, d و به شعاع R و همین به مرکز طوله و به شعاع r چهارقوس رسم می‌کنیم تا بعضی مطلوب بست آید.

اگر صفحه دایره به موازات صفحه تصویر ZOX (یا xoy) باشد:





تصویر جسم O مرکز دایره به قطر D را مشخص و پس امتداد قطر کوچک بعضی را از نقطه O به موازای محور y (z)، و امتداد قطر بزرگ بعضی را عمود بر قطر کوچک، و همین از نقطه O خط Δ را به موازات محور z (y) رسم می‌کنیم. به مرکز O و به قطر D دایره ای رسم می‌کنیم تا خط Δ را a و b قطع کند.

همین تفاوت c, d را روی امتداد قطر کوچک طوری در ترتیبی کریم که $oc = od = D$ باشد. حال از c, d به ترتیب به نقاط a, b وصل می‌کنیم تا امتداد قطر بزرگ را در نقاط m, n قطع کند. به مرکز c, d و به شعاع $ca = db = R$ و همین به مرکز m, n و به شعاع $ma = nb = r$ چهارقوس مربوطه ($\overline{aa'} = \overline{bb'}, \overline{ab} = \overline{ab'}$) را رسم می‌کنیم تا از تمسیح این چهارقوس بعضی مطلوب حاصل شود.

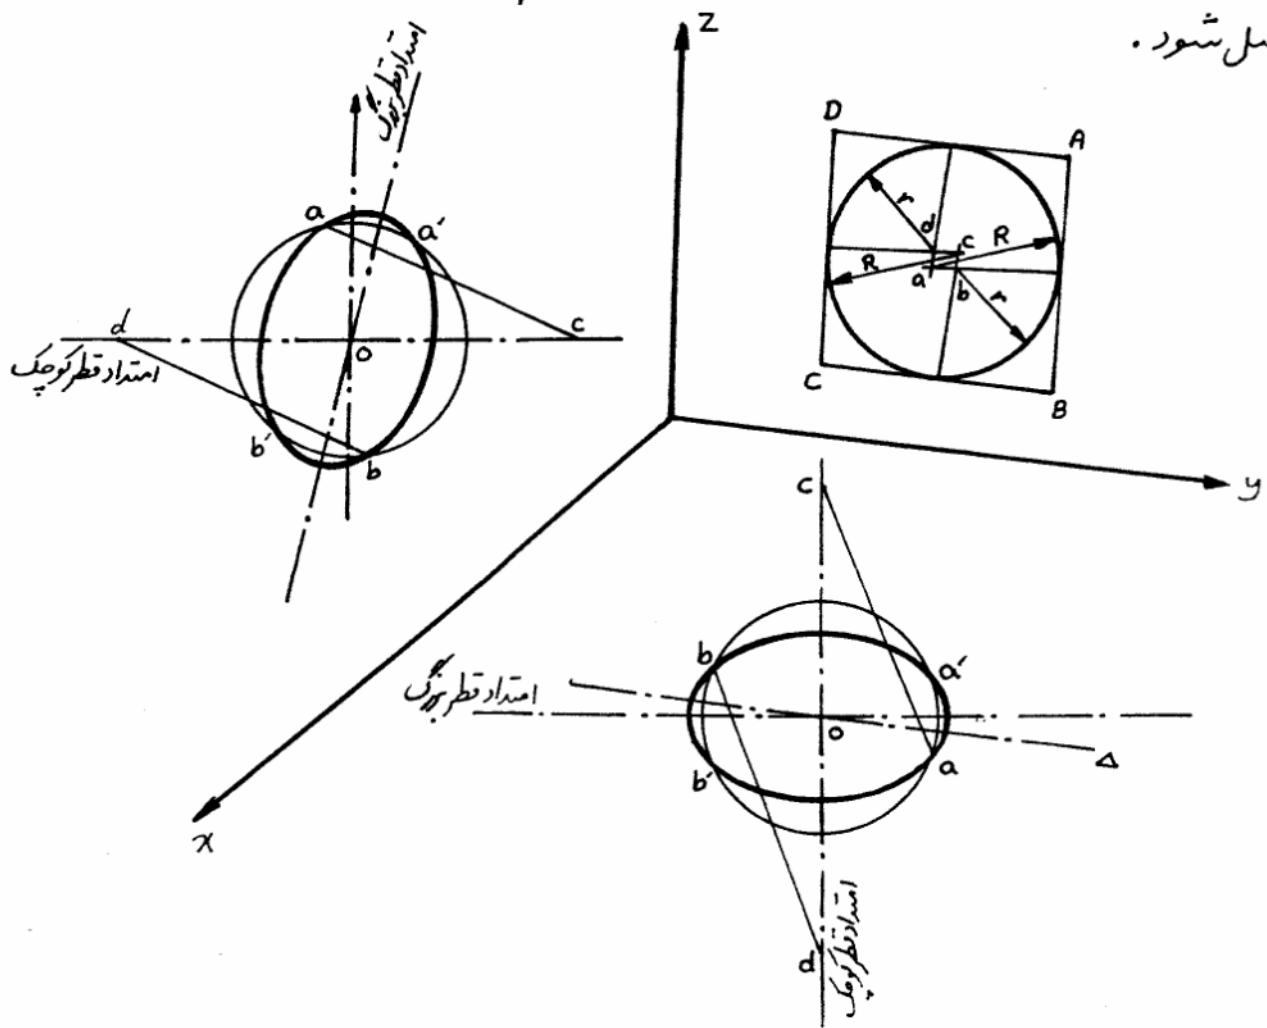

تصویر گسم


مثال: برای نقشه زیر که تصاویر فام و افق آن را داشته، پر پکتیو دیگریک سه گم نماید.

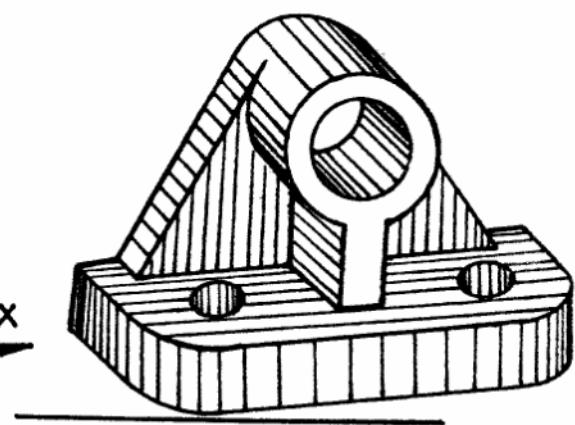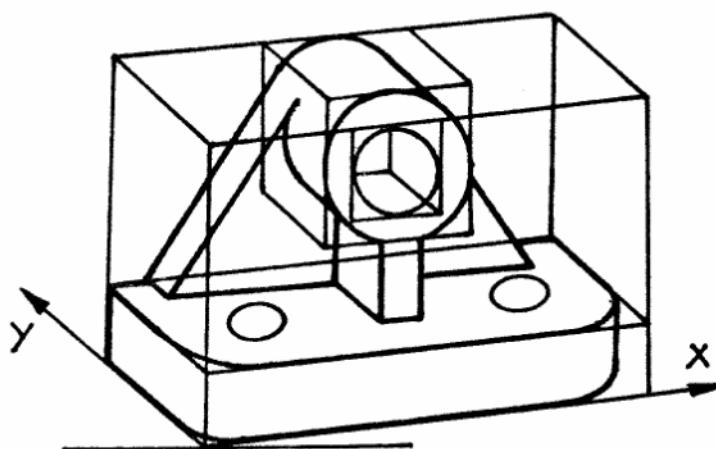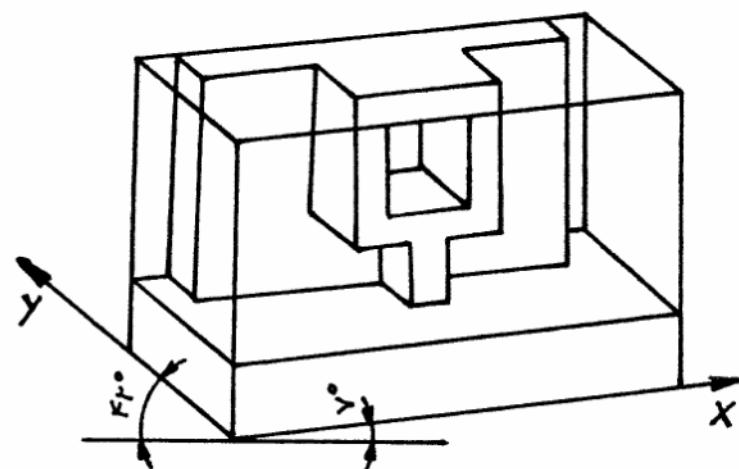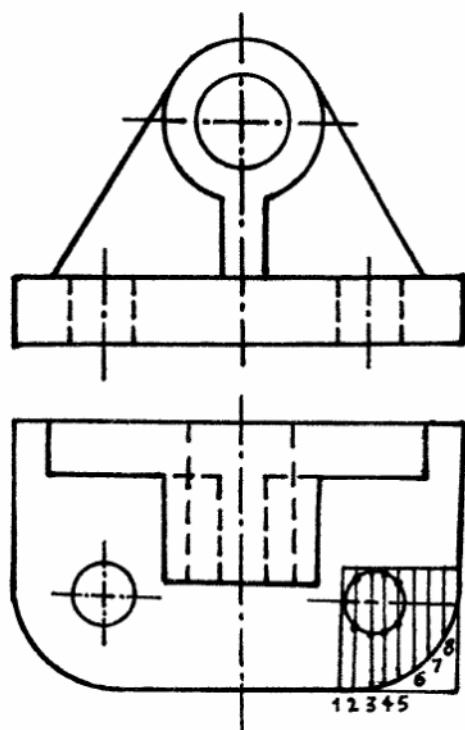

تصویر مجسم مایل (پرسپکتیو کاوالیر) (پرسپکتیو کابینت) :

در این پرسپکتیو محورهای Z و Y را با صفحه تصویر موادی در نظر نمی‌گیرند، بنابراین تصاویر ایندو و محور برم عمودند و تصویر محور X در بینهایت امتداد دارند فرازگیرد. منتها برای محدود بودن وضعیت محور X و همچنین با درنظر گرفتن زوایا، زاویه محور X (در محورهای تصویر مجسم) را بالفق 30° ، 45° و یا 60° در نظر نمی‌گیرند.

حسن این پرسپکتیو نسبت به پرسپکتیو های دیگر این است که چون محورهای OZ و OY به موادات عرض و ارتفاع تصویر جانبی جسم رسم گردیده اند، کلیه قسمتهای از جمله قوسها (اعم از دایره، یا قوسهای دیگر) که در تصویر جانبی قرار دارند به همان شکل که هستند روی صفحه مروطه در پرسپکتیو مستقل می‌شوند، بنابراین احتماله تصویر جانبی آن دارایی قوس، یا دایره های زیادی باشند، برای صرفه جویی در وقت، از طریق پرسپکتیو کاوالیر رسم می‌گردند. این خصوصیت در حالتی که محورهای OX و OZ به موادات طول و ارتفاع تصویر مائیم جسم رسم گردیده اند غیر صادر است.

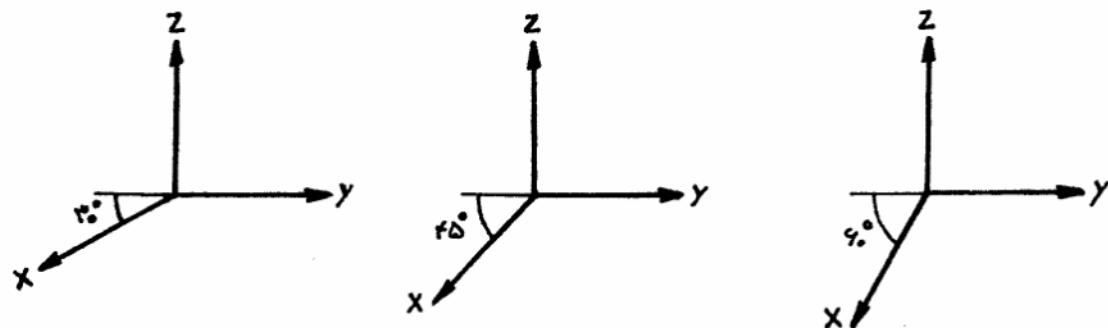


تصویر مجسم مایل ایزومنتریک (کاوالیر)

اگر مقیاس هر سه محور برابر باشد، یعنی مقیاس روی محور X هم یک باشد، در اینصورت این تصویر مجسم را کاوالیر یا مایل ایزومنتریک می‌گویند. (ده زاویه شعاع مصور با صفحه تصویر ۱۴۵)

تصویر مجسم مایل دیمنتریک (کابینت)


اگر مقیاس روی محور X را نصف مقیاس روی محورهای Z و Y در نظر گیریم، در اینصورت این تصویر مجسم را کابینت و یا مایل دیمنتریک می‌گویند. (زاویه شعاع مصور با صفحه تصویر $\cot \phi = \frac{1}{2}$ یا $\phi = 63^\circ 25'$)

$$\rho = \frac{1}{2} \quad q = r = 1$$

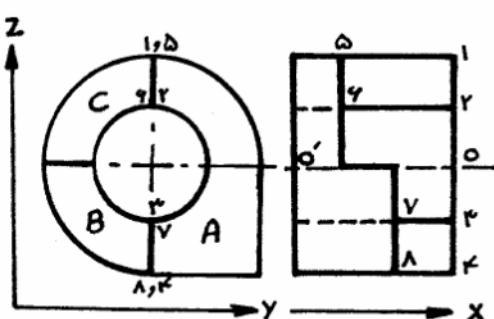


مثال: تصویر مجسم جسم رو برو را رسم کنید:

تصویر جسم

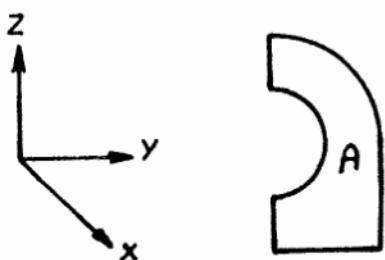


الف) از صفحه A که جلوترین قسمت جسم است شروع می‌کنیم. چون این صفحه به موازات صفحه تصویر 20y است، بنابراین به اندازهٔ حقیقی در تصویر جسم رسم می‌شود.

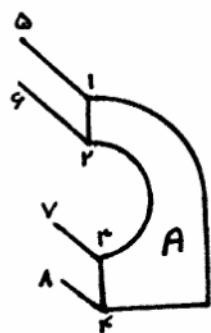


ب) گوششای او ۲ از صفحه A در ارتباط با گوششای ۵ و ۶ از صفحه C همچنین گوششای ۳ و ۴ از صفحه A در ارتباط با گوششای ۷ و ۸ از صفحه B است (تصویر جلو)

این ارتباطها خطول ۱-۵، ۲-۶، ۳-۷ و ۴-۸ هستند که مواری و خلاف جهت محوره هستند (تصویر از چپ) بنابراین، می‌توان تصویر جسم آنها رسم کرد.

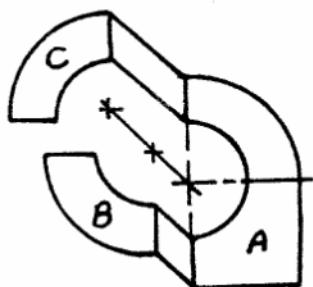

ج) چون حداقل یک نقطه از صفحات B و C مشخص است، بنابراین می‌توان تصویر جسم ایندو صفحه را که مواری با صفحه تصویر 20y است با اندازهٔ حقیقی رسم کرد.

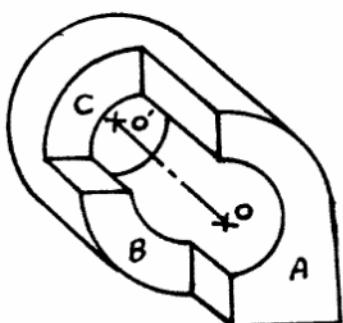


د) مرکز قوسهای پشت جسم را روی محور ۵ در نظر می‌گیریم، قوسهای مربوطه (با اندازهٔ حقیقی) و همچنین ملس مشترکها را رسم می‌کنیم تا تصویر جسم جسم کامل شود.


نمایش تصویر جسم مایل (ایزو متريک یا ديمتریك) در جهات مختلف چون تصویر جسم مایل بیشتر در مورد اجسام دوار بکار می‌رود، بنابراین صفحات دایره‌ای و قوس دار را مواری با صفحه تصویر 20y در نظر می‌گیرند (بعلت اینکه دایره‌ها در تصویر جسم دایره رسم شود). بنابراین اگر صفحات دایره‌ای جسم در تصویر از جلو و یا در تصویر از چپ قرار داشته باشند، دو حالت پیش می‌آید.

الف) بیشترین صفحات دایره‌ای جسم در تصویر از جلو باشد.


در این وضعیت اگر محورهای سه تصویر و همچنین محورهای تصویر جسم را بصورت زیر در نظر بگیریم، جسم را در چهار جهت در تصاویر صفحه بعد می‌توان نمایش داد.

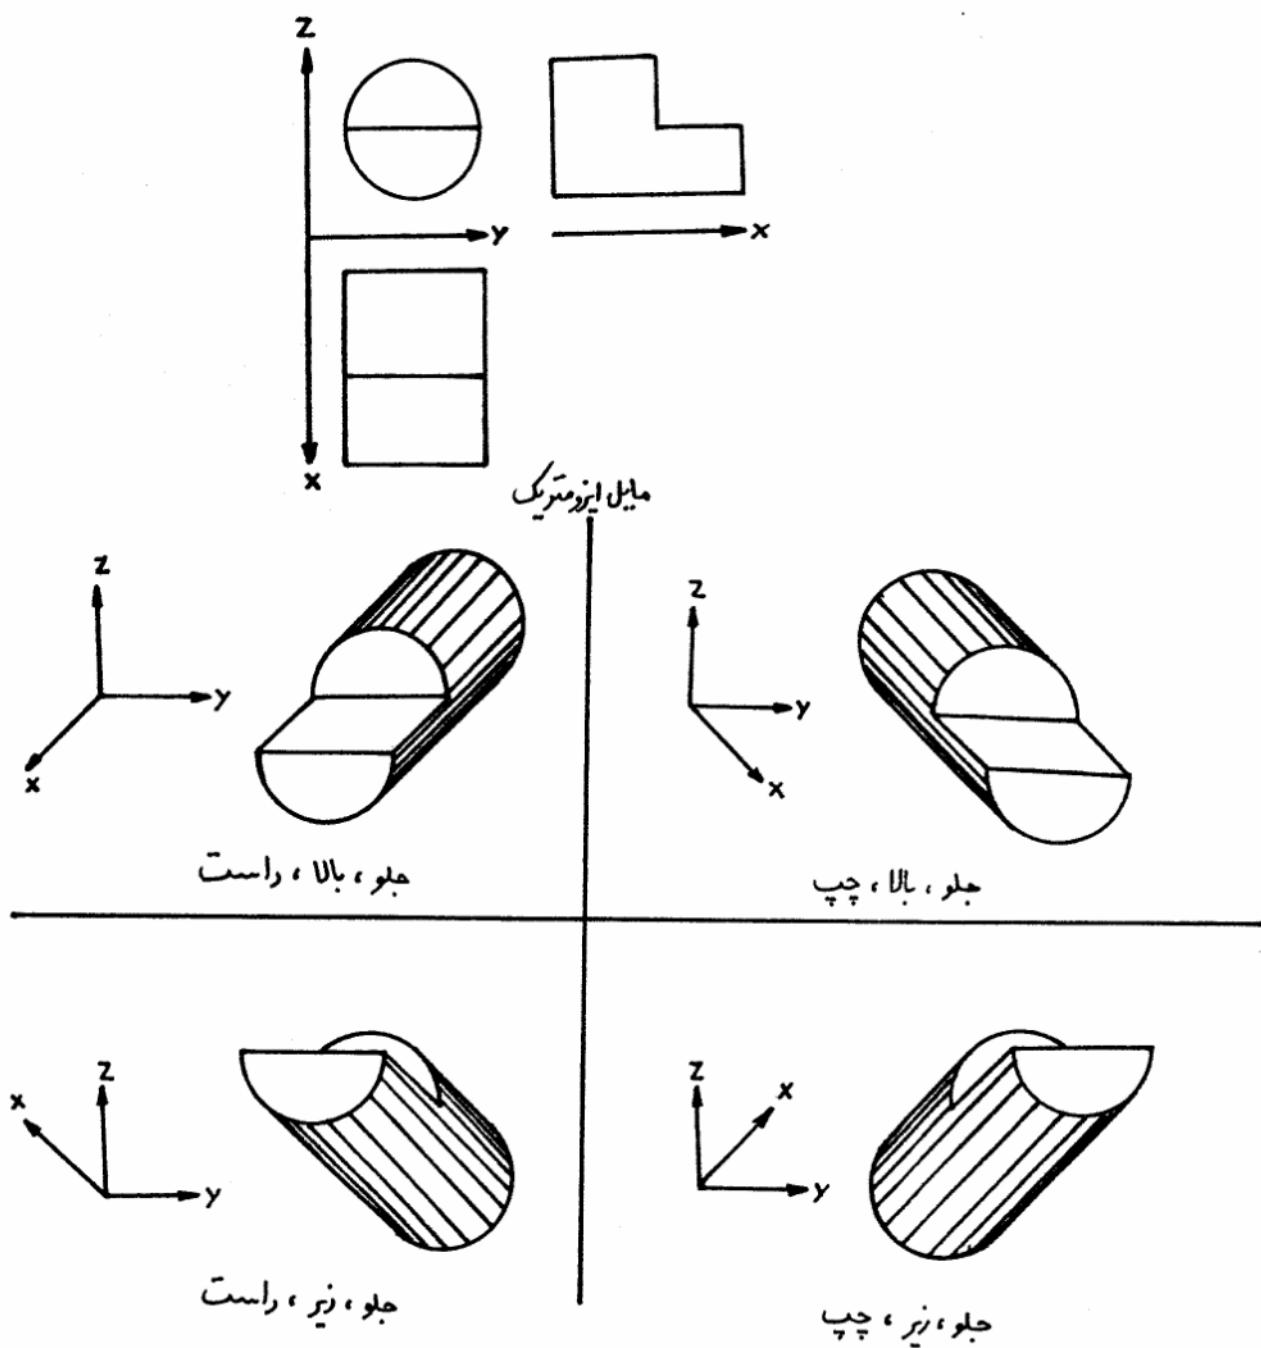

ب) بیشترین صفحات دایره‌ای جسم در تصویر از چپ باشد.
در این وضعیت آنگه تصورهای سه تصور و مفهین تصورهای تصور جسم را بصورت زیر در نظر گیریم جم را در چهار حالت می‌توان نمایش دار.

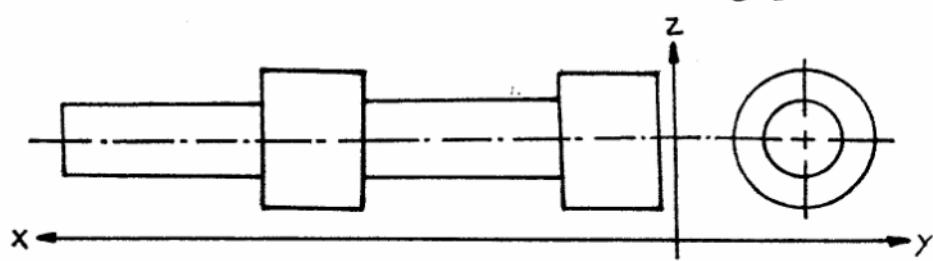

تصویر جسم

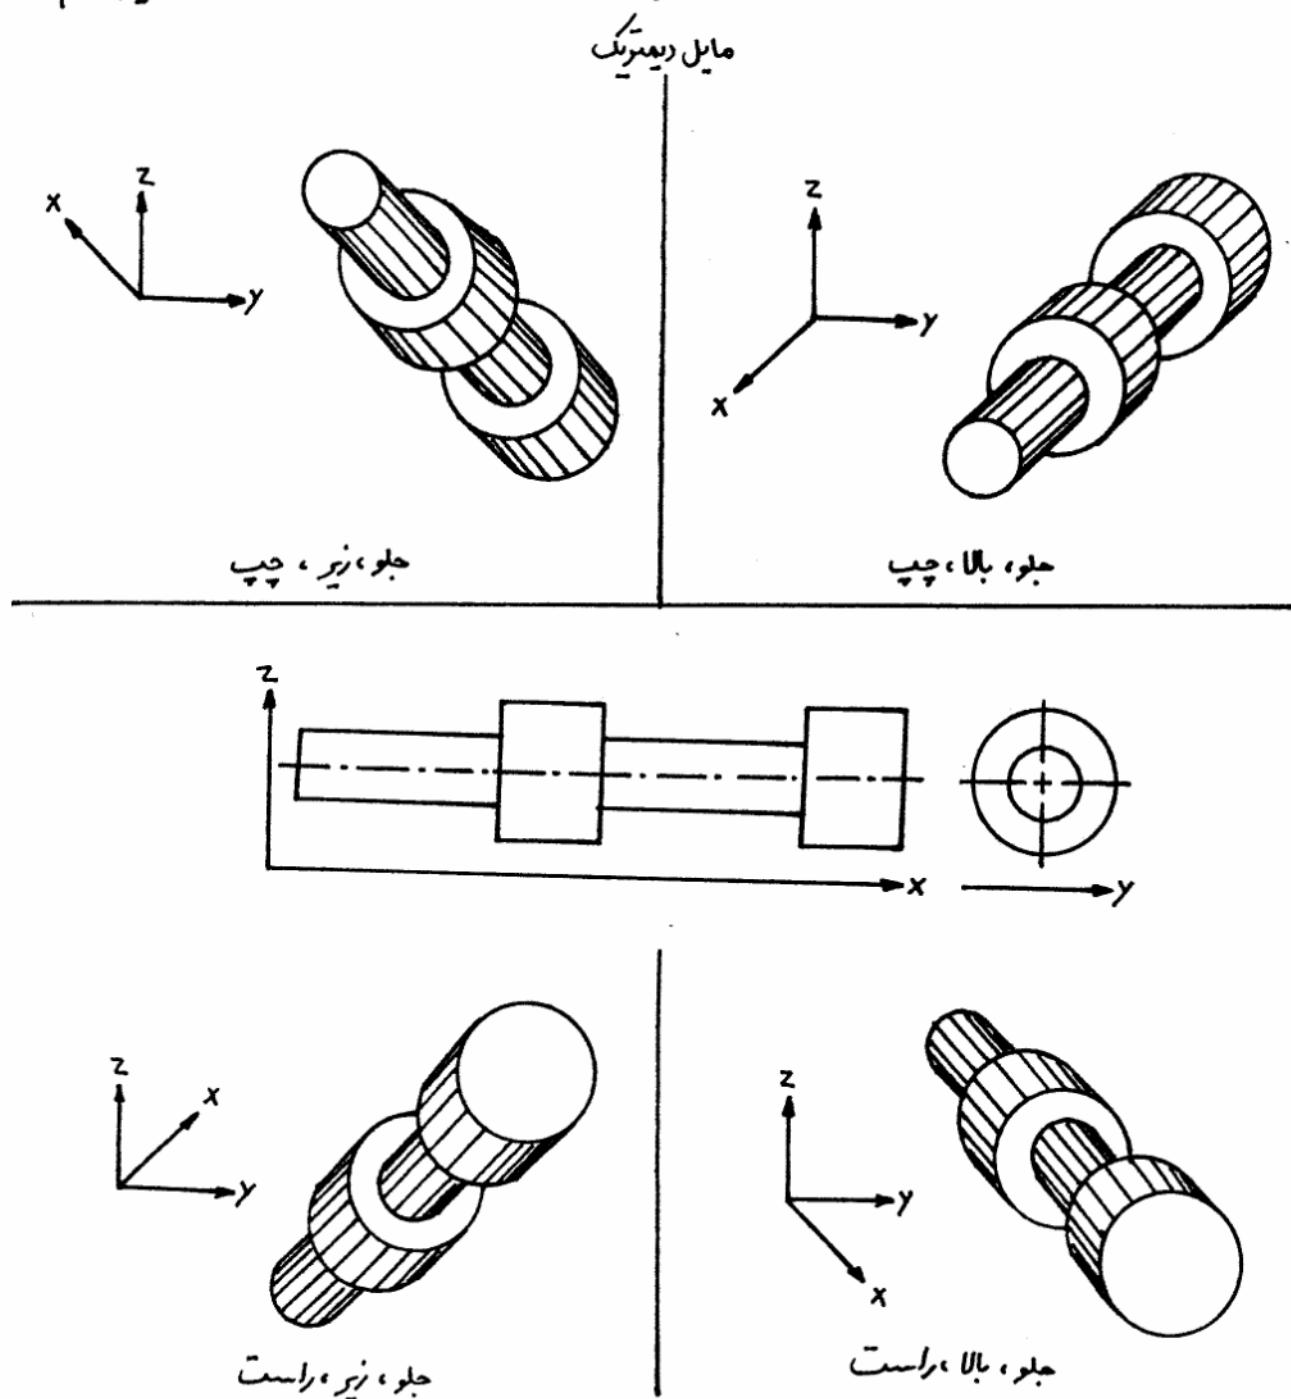

نکته:


- ۱- همانطور که قبل اشاره شد، تفاوت بین تصویر جسم مایل ایزومتریک و تصویر جسم مایل دیمتریک، معملاً محور α است که در تصویر جسم مایل ایزومتریک (کاوالیر) معملاً روی محور α برابریک و در تصویر جسم مایل دیمتریک (کابینت) معملاً روی محور α برابر $\frac{1}{2}$ فی باشد.
- ۲- در محورهای تصویر جسم مایل، انتخاب زاویه محور α با امتداد محور α ($60^\circ, 30^\circ, 45^\circ$) بستگی به فرم جسم دارد. با این زاویه ای که جسم بهتر و مفهومتر به نمایش درآید، تصویر جسم جسم رسم فی شود.

رسم دایره در تصویر مجسم مایل ایزوفوتیک (کاوالیر) :

همانگونه که بیان شده کلیه دایره‌ها و قوسها یکنه در تصویر قائم جسم وجود دارند پس از استقل در پرپکتوی به همان فرم رسم می‌گردند، لکن دایره‌ها یکنه در تصاویر افقی یا جانبی تراز دارند در پرپکتوی تبدیل به بعضی می‌شوند، که برای رسم آن می‌توان از روشنایی نزد استفاده کرد:

الف) روش نقطه‌یابی (صفه ۴۷)

ب) روش چهار قوس : با توجه به نمودار $ABCD$ که تصویر جسم مربع فیلیه بر دایره است، و رسم عمود منصفها اضلاع آن، نقاط MN بسته می‌اید که از آن ناظم به شعاع (R) ۲ قوس معادل FG ، EH رسم می‌کنند پس اگر از برخورد عمود منصفها در نقاط K و L به شعاع (r) ۲ قوس معادل EF ، HG رسم نمایم دایره مفروض بصورت بعضی نمایان می‌گردد.

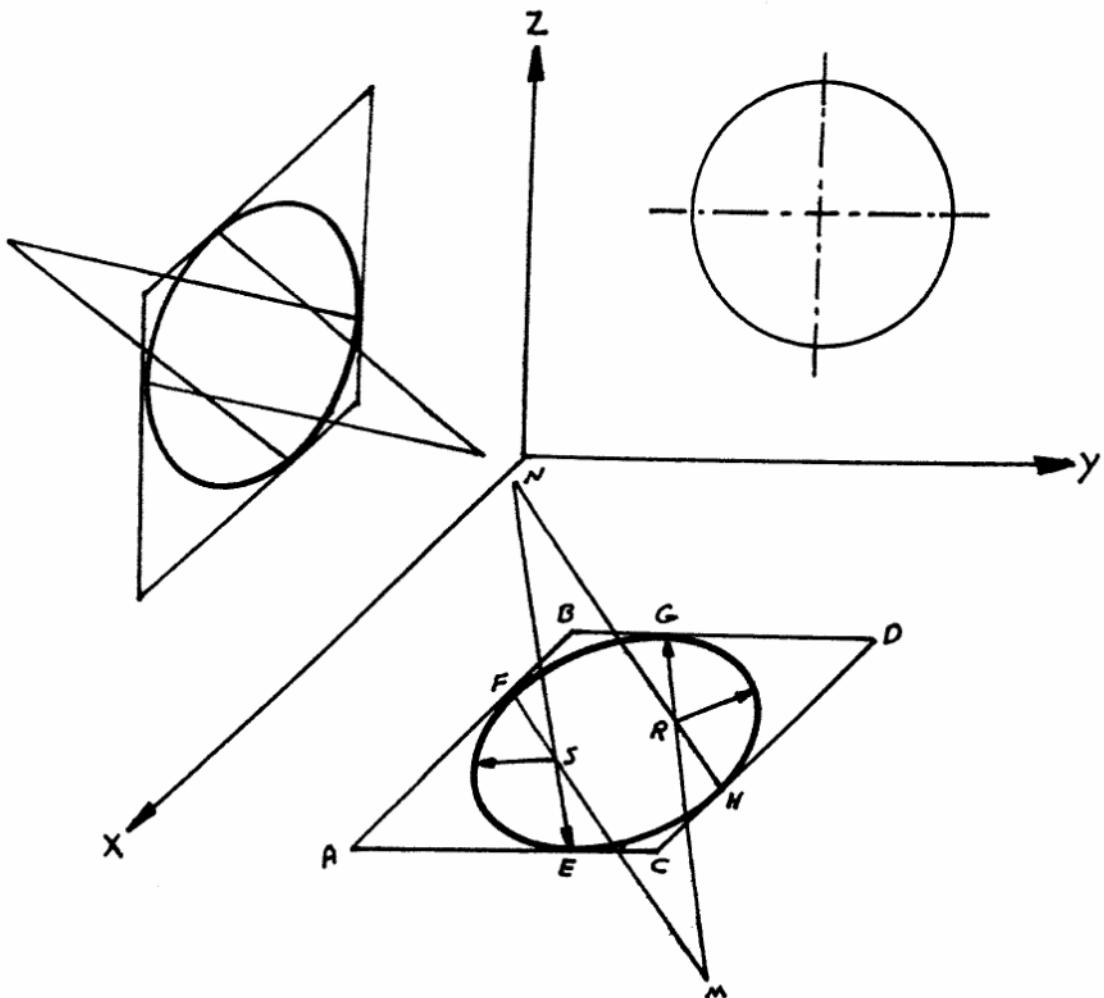

رسم دایره در تصویر مجسم مایل دیجتیک (کابینت) :


تصویر مجسم دایره در صفحه $20y$ یک دایره است. در صفات $20x$ و $20z$ تصویر مجسم دایره یک بعضی می‌شود که از روش نقطه‌یابی (صفه ۴۷) می‌توان بعضی مطلوب را رسم کرد.

فصل ششم

برش و انواع آن

برش: در صنعت روشیای گوناگونی جهت نشان دادن اجزاء بخاری وارد، اجسام صنعتی مکن است طوری ساخته شود که قسمتهای داخل، یا خارج یا هردو قسمت آن مفصل و مورد توجه باشند بنابراین می‌توان گفت: الف - در صورتیکه تنها ساختمان خارجی جسم، مورد توجه جسم مربوطه توپر باشد، چند تصویر از آن رسم می‌گردد.

ب - چنانچه قسمت داخل جسم، بعلت وجود سوراخ یا فضای خالی دیگر، غایش آن ضروری باشد، آنرا برش می‌دهند تا خطوط ناممی‌درسیر برش، که مربوط به قسمت داخل جسم می‌باشند بصورت خطوط مرئی دیده شده و خواندن نقشه را آسان نماید، همچنین قسمتهایی از جسم که توضیحی یا تقویر می‌باشند شخص گزند. برش در نقشه کشی یعنی جسم را بایک صفحه فرضی یا خیالی بریده، آنرا به دو قسمت تقسیم می‌کنیم سپس قسمتی از جسم را که در ناحیه جلو تراگرفته و مانع دید می‌باشد کنار گذاشت و به قسمت بعدی نگاه می‌کنیم، تصویر حاصل را برش می‌نامند. آن قسمتهایی که صفحه فرضی، جسم را مس کرده، بصورت حاشر خواهد نشان داره می‌شود.

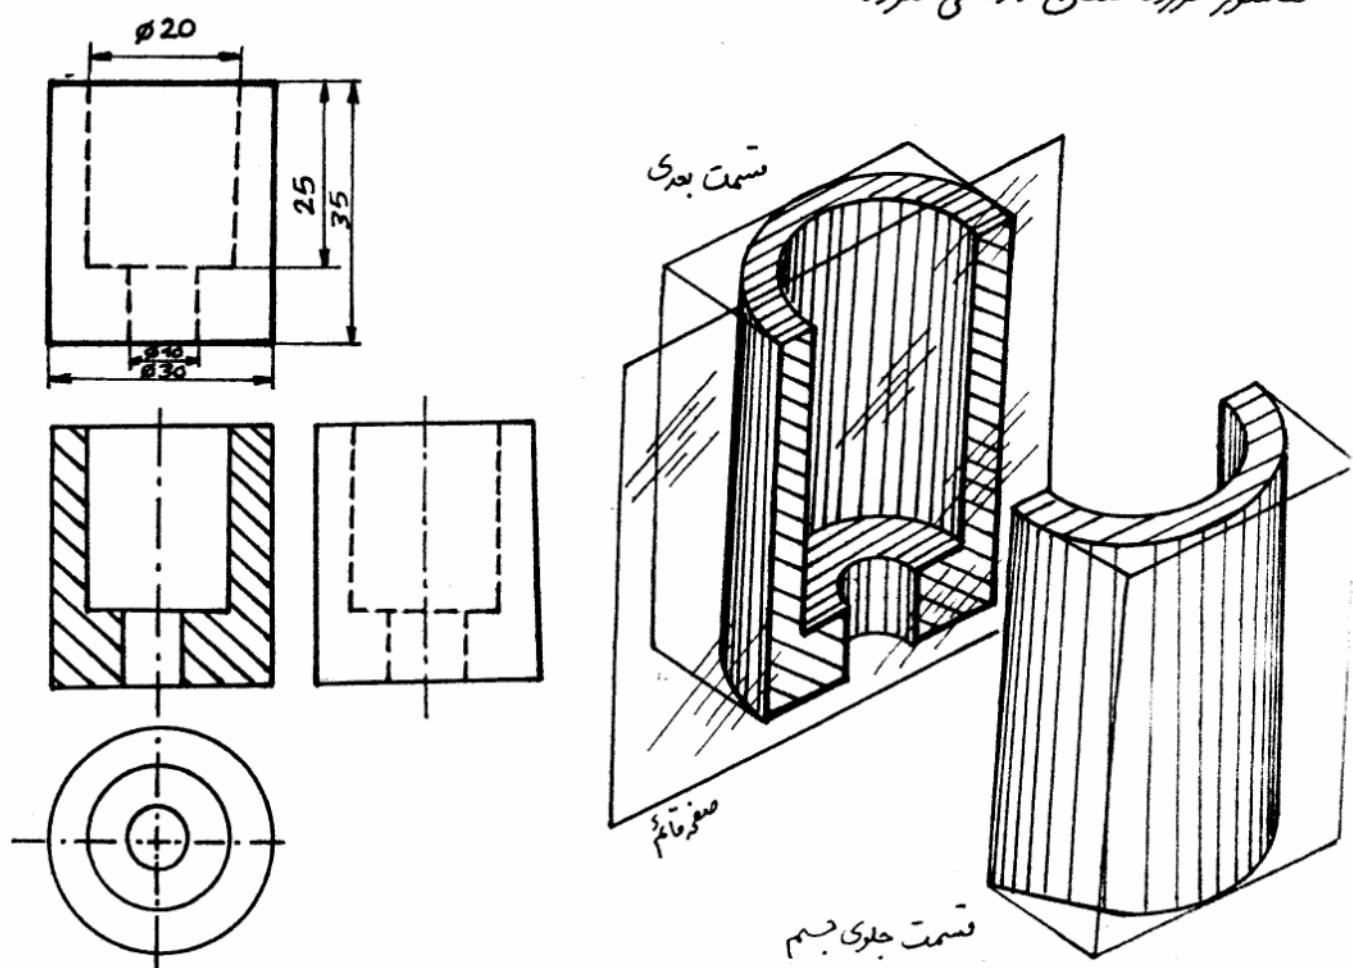

شکل صفره قبل یک جسم استوانه‌ای را شان می‌دهد که توسط یک صفحه مالمح بریده شده و برای نمایش قسمت‌های داخلی، قسمت جلو جسم برداشته شده است. تصاویر فام، جانبی و افقی همان جسم استوانه‌ای در حالت برپش نیز شان را دارد شده است.

در صورتیکه صفحه فرضی در پرش (صفحه پرش را صفحه مالمح نیز می‌نامند)، به موازات صفحه فام تصویر انتساب گردد، قسمت بریده شده را پرش تصویر فام جسم و چنانچه صفحه فرضی در پرش، به موازات صفحه افقی تصویر انتساب گردد، قسمت بریده شده را پرش تصویر افقی جسم، و اگر صفحه فرضی در پرش، به موازات صفحه جانبی تصویر انتساب گردد، قسمت بریده شده را پرش تصویر جانبی جسم گویند.

تذکر:

وقتی جسمی را دریکی از نماهای پرش می‌دهیم فقط همان تصویر بریده شده و تأثیری در نماهای دیگر نمی‌گذارد، یعنی فرض می‌کنیم تصویر دیگر جسم کامل وجود داشته باشند.

در پرش معمولاً از کشیدن خطوط ناممی‌صرف نظر می‌گردد، مگر در موارد استثنائی که رسم آن در تصویر ضروری تشخیص داره شده و عدم آن باعث ناقص شدن تصویر گردد.



چون خطوط هاشور در پرش اجسام صنعتی نقش مورثی را شسته و تعیین کشته قسمت‌های بریده شده جسم می‌باشد بنابرین توجه به نکات زیر در مورد خطوط منکور ازراحتی است.

۱- خط هاشور، از نوع خط نازک می‌باشد. (تعییناً $\frac{1}{3}$ خط مرئی مقامات را شسته باشد)


۲- خط هاشور معمولاً با زاویه 45° نسبت به خود جسم مربوطه رسم می‌گردد.

۳- فواصل بین خطوط هاشور دریک نقشه ثابت و مقدار آن متناسب با بزرگ و کوچکی طبعی است که باید پرش نمود. (معمولًا $2\text{--}3$ میلیمتر می‌باشد).



۴- ابتداءاتی خط هاشور، خط مرئی می‌باشد یعنی هاشور از خط مرئی شروع شده و به خط مرئی ختم می‌گردد بنابرین خط هاشور، می‌تواند خط مرئی را قطع نماید.

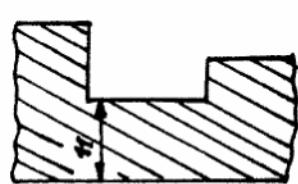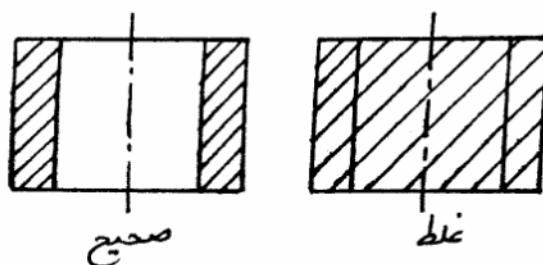

۵- معمولاً تا آنجاکه امکان را شسته باشند اندازه گذاری را در داخل قسمتی که هاشور خورده نمی‌گذارد، محدود در موارد اضطراری که چاره‌ای جز داران اندازه در داخل هاشور نباشد اندازه اندازه را در داخل دارد، خط هاشور را بله

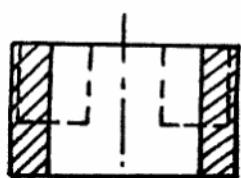

اندازه، سهم اندازه، خط اندازه را قطع نمی‌کند.
۶- در موارد اضطراری که خط ناری در داخل برش رسم نگردد، هاشور صیح
خط ناری را قطع کرده و لی به آن ختم نمی‌گردد.

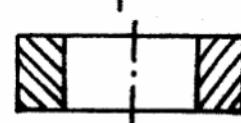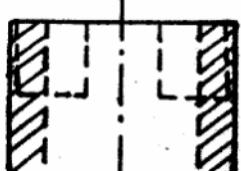


۷- جویت هاشور «برش یک قطعه ثابت» می‌باشد.


مستقیمات برش؛ گرچه محلهای از جسم را که اصطلاحاً تغیر می‌باشد پس از عبور صفحه ماطلح بریده شدن آن باید هاشور نزنیم، ولی در صفت به قسمتهایی از جسم برخورد نمی‌کنیم که با وجود بریده شدن از هاشور زدن آنها خود را در آنها را از مانع برش مستثنی نمی‌کنیم، این قسمتهای عبارتند از:

۱- تیغه، یا دنده کمکی:


تیغه‌ها، یادنده‌ها گلکی محوأ به قسمتهایی از جسم گفته می‌شود که برای اتصال و استحکام بیشترین دو ناحیه از جسم بکار می‌روند، فتحات تیغه‌ها استاندارد خاصی نداشته و بستگی به موقعیت قطعه مورد تظر دارند. در صورتیکه تیغه در جسم برش طولی خود را باشد، خود تیغه را رسماً از هاشور زدن قسمتهای بریده شده صرف نظر نمی‌کنیم، یعنی فرض می‌کنیم که موقع برش، تیغه را برداشته و جسم را می‌بریم و سپس آنرا در مجدد در محل خود قرار می‌دهیم. در صورتیکه صفحه برش طولی اختیاب گردد که فتحات یا کلکفتی تیغه بریده شود مانند سایر قسمتهای تغیر آنها را هاشور نمی‌زنیم.

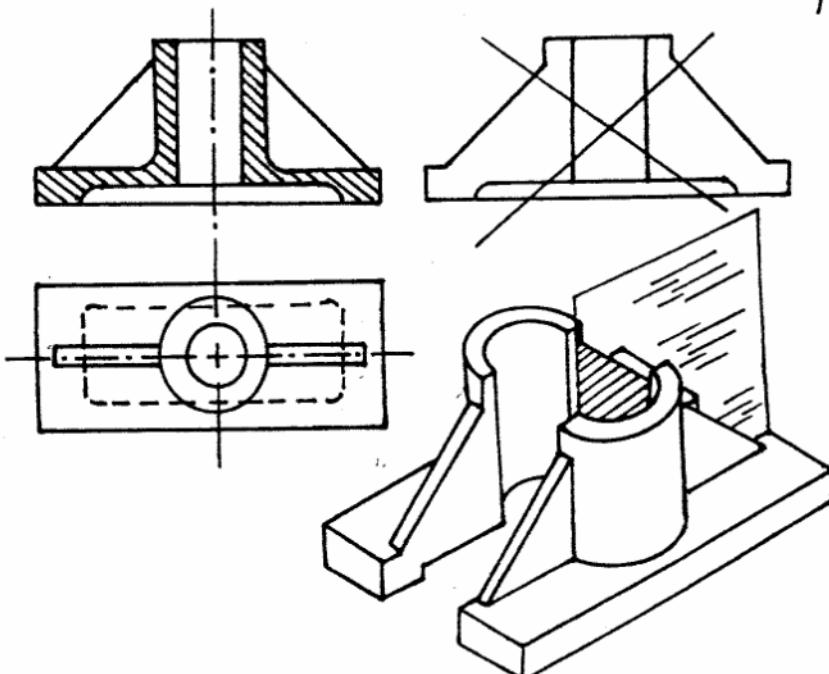

۲- میله ها : بطور کلی میله های به مرطع مقطع که باشند در صورتیکه از لحاظ طولی بریده شوند هاشور نمی خورد ولی چنانچه - با مرطع مقطع - مقطع آنها بریده شود، هاشور نمی خورد.

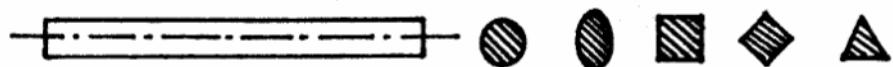


۳- پیچ و مهره ها : تمام پیچها و مهره هاییکه استاندارد باشند با درج در یکیه در نقشه ها از لحاظ طولی بریده نمی شوند هاشور نمی خورد مگر در حالتی که سطح مقطع پیچ دارو بریده شود. (واشر های استاندارد تیز در صورتیکه صفحه فرضی برش موادی سطح دانسته باشد، هاشور نمی خورد.)

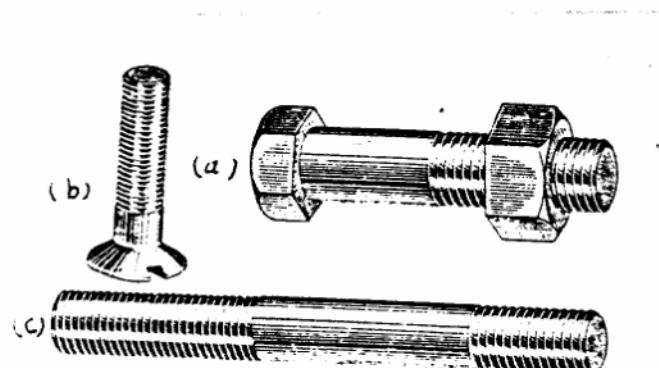

۴- زنجیرها :


زنجیرها مانند سه حالت قبل از لحاظ طولی هاشور نمی خورد ولی سطح مقطع آنها با هرمز که باشد در برش هاشور نمی خورد.

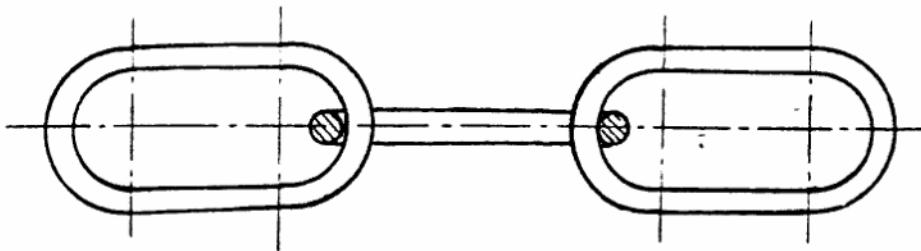







۵- گوهدارها، یاخارهها : گوهدارها، یاخارهها، پینها، تسمه های گلکی هستند که معمولاً جهت اتصال دو قطعه مثل اتصال چرخ دنده باشافت، یا چرخ تسمه باشافت، و غیره بکار می رود.

گوهدارها یاخارهها به هر شکل و فرمی که باشند وقتی از لحاظ طولی بریده شوند هاشور نمی خورد و عیناً خود آنها را می گردند ولی سطح مقطع آنها موقع برش هاشور نمی خورد.


برش

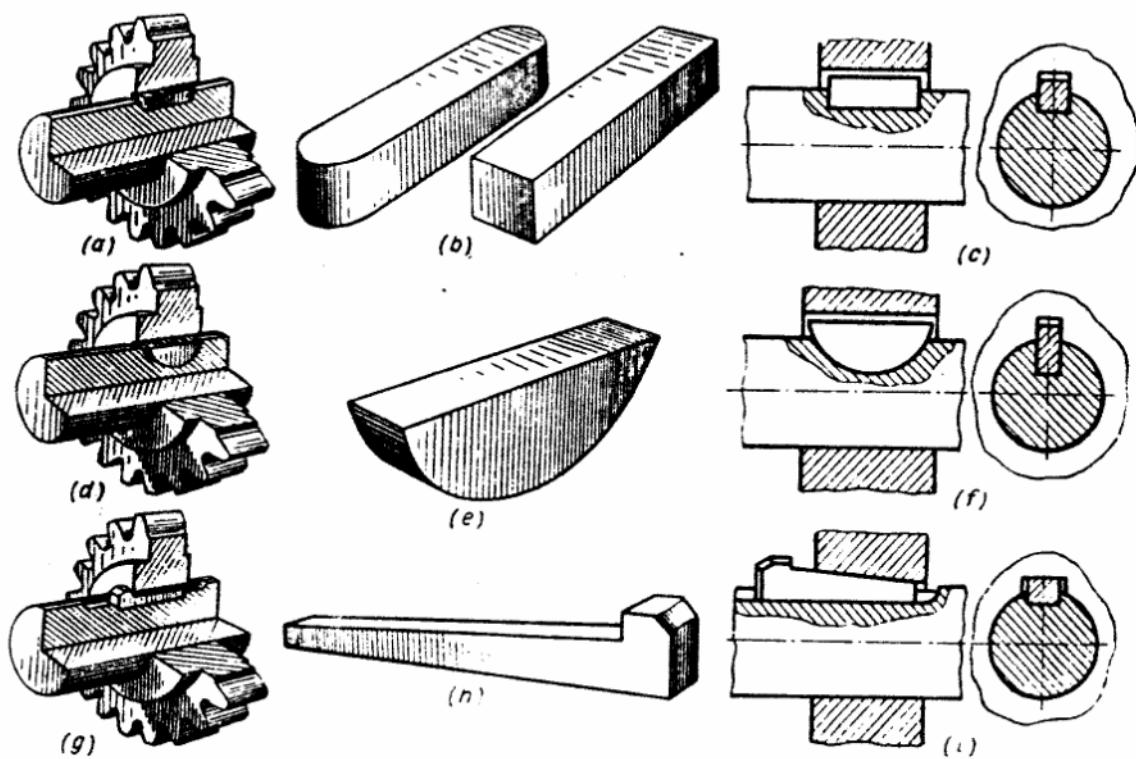

۶- فنرها: فنرها با هر سطح مقطع دهنده برش طولی نمی خورد ولی چنانچه سطح مقطع آنها بریده شود هاشور می خورد.

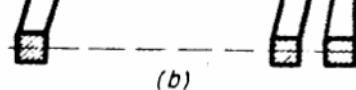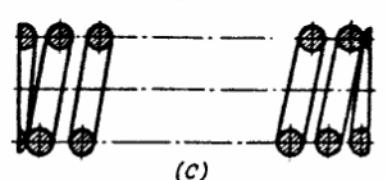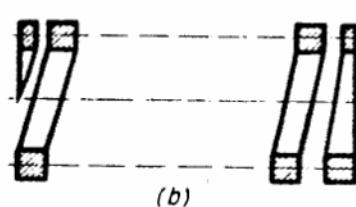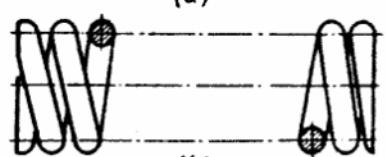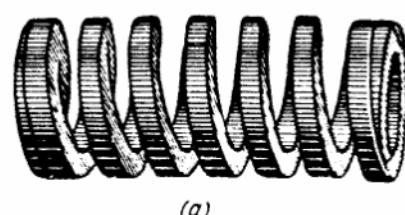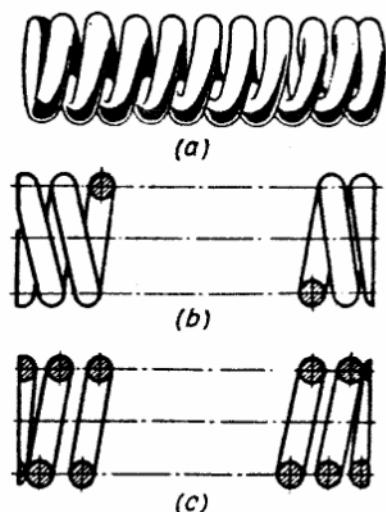


۷- بازوی چرخها: بازوی چرخها داسطه ای هستند بین دو ناحیه از یک جسم که کار اتصال و قصمت را به هم اجام می دهد، بازوها معمولاً در چرخها ماتنده چرخای بالا و پائین ماشین اراده نواری وغیره مورد استفاده قرار گرفته و در اسوانه بزرگ و کوچک چرخ مربوطه را به یکدیگر متصل می نمایند.
بازوی چرخها ماتنده یقه ها برش طولی نمی خورد ولی چنانچه سطح مقطع آنها به هرمز کرباشد - بریده شود هاشور می خورد.

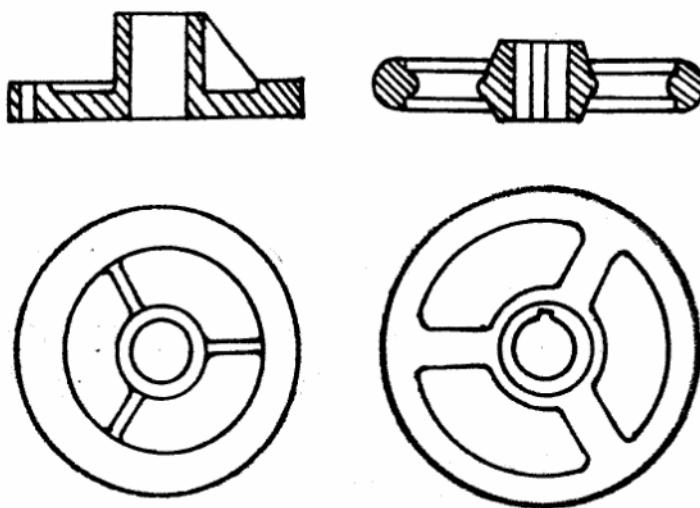


۸- میخ پرچها : جهت اتصال دو یا چند قطعه از جسم که نیاز به باز و بسته شدن آنها باشد مانند قطعات مختلف ماشین الات صنعتی، مثلاً از پیچ و گره استفاده می گردد.
برای اتصال دو یا چند قطعه که بسته شدن آنها نیاز باشد مانند اتصال گوشوارهای پروفیلی درب، یا پنجه و ... از روش جوشکاری انجام می پذیرد.

برای اتصال دو یا چند قطعه که احتمال باز شدن آنها برای آینده پیش یین شده باشد از میخ پرچ استفاده می گردد، میخ پرچ مانند میله های برش طولی خودرده و قطعه سطح مقطع آنها بریده شده و هاشور می خورد.

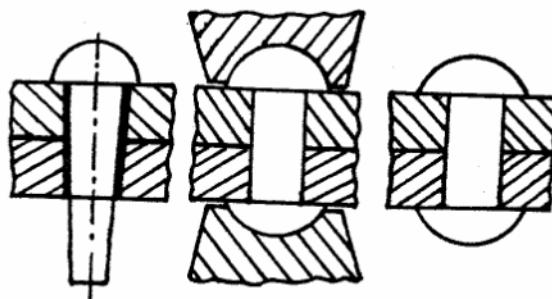

۹- کره ها، ساقمه ها : کره های ساقمه های تپری می توان که از هر جهت به آنها نطاہ کنیم تصویر شما دایره بوره در موقع برش نه تنها برش طولی نمی خورد بلکه از هر جهت بریده شوند هاشور نمی خورد، مانند ساقمه های داخل بلبرینگ ها . ساقمه های هر شکل و فرم، په کره ای باشند . یا استوانه ای ، یا فروٹی یا بشکه ای وغیره ، برش می خورد و لی هاشور نمی خورد .

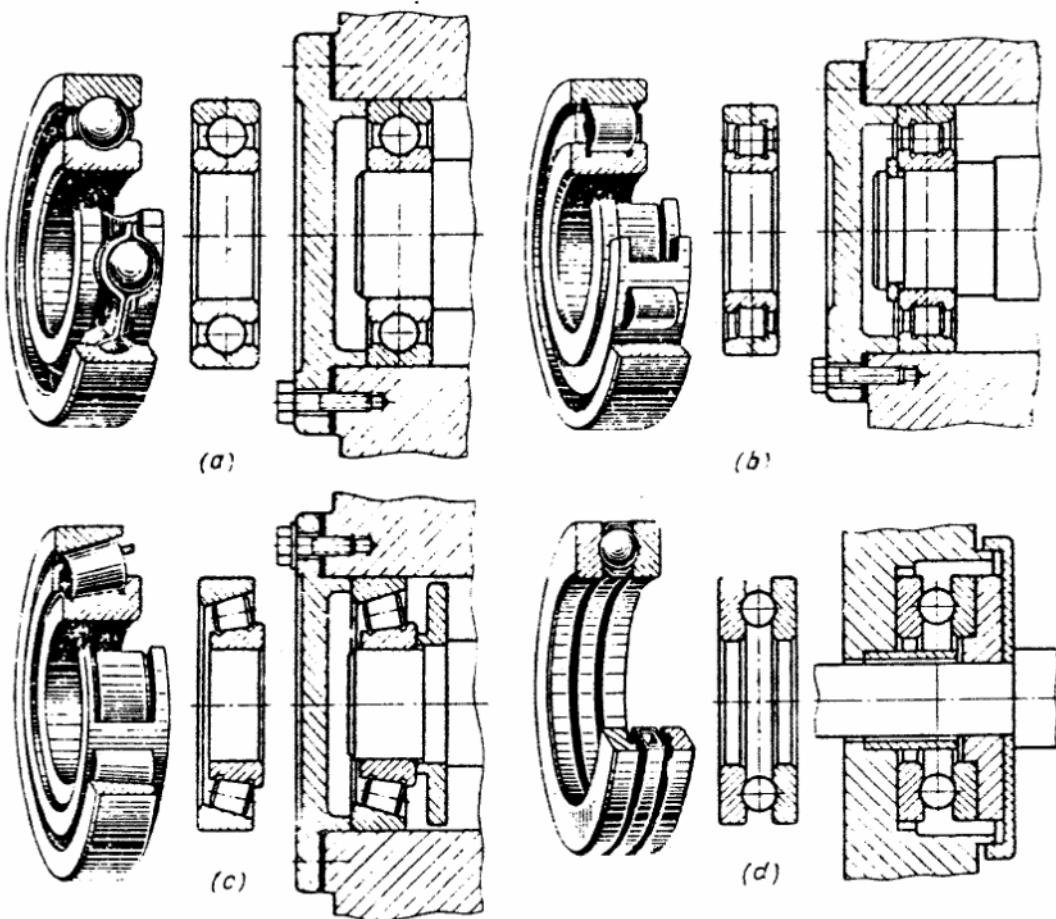

أنواع برش :


بطورکلی برش، یا مربوطه به اجام است که دارای محور تقارن می باشد و مربوطه به اجام است که دارای محور تقارن نمی باشد. بنابراین با توجه به وضعیت قطعه، برش به چند نوع مختلف تقسیم می گردد که عبارتند از:

- ۱- برش ساده، یا برش اجام متعارن
- ۲- نیم برش
- ۳- برش اجام غیر متعارن
- ۴- برش شکسته مایل
- ۵- برش موضعی
- ۶- برش متوازن

۱- برش ساده، یا برش اجام متعارن : اجام متعارن به این لغتہ می شود که دارای صفحه یا محور تقارن بوده و اگر جسم را از وسطه به دو نصف مساوی تقسیم نمایم، ساختمان مکانیکی هر دو نیمی بهم برابر باشد. علامت برش اجام متعارن همان خط محوری است که از وسطه تصویر عبور کرده و آنرا به دو قسم سادی تقسیم می کند. (البته برش را با خله محوری که ابتداء از نهای آن خط ضمیم است نیز نمی دهند رضی جلت دید را با در سهم از لمفین مشخص می کنند)

مثال: شکل زیر مربوط به قطعه‌ایست که توربین یک طرح مالخ از دسته به مواد ارتش صفحه قائم تصویر برده شده و جسم را به دو قسمت مساوی تقسیم نموده است. نصف جلو قطعه را که مانع دید ناظری باشد برداشته و به نصف دیگر نگاه فرمی کنیم. مشاهده می‌کنیم که قسمتی که توربین را در میان صفحه فرسنگی برده شده، با خلف نازک تکت زلوبه 45° درجه هاشور خود را دارد.

مثال:

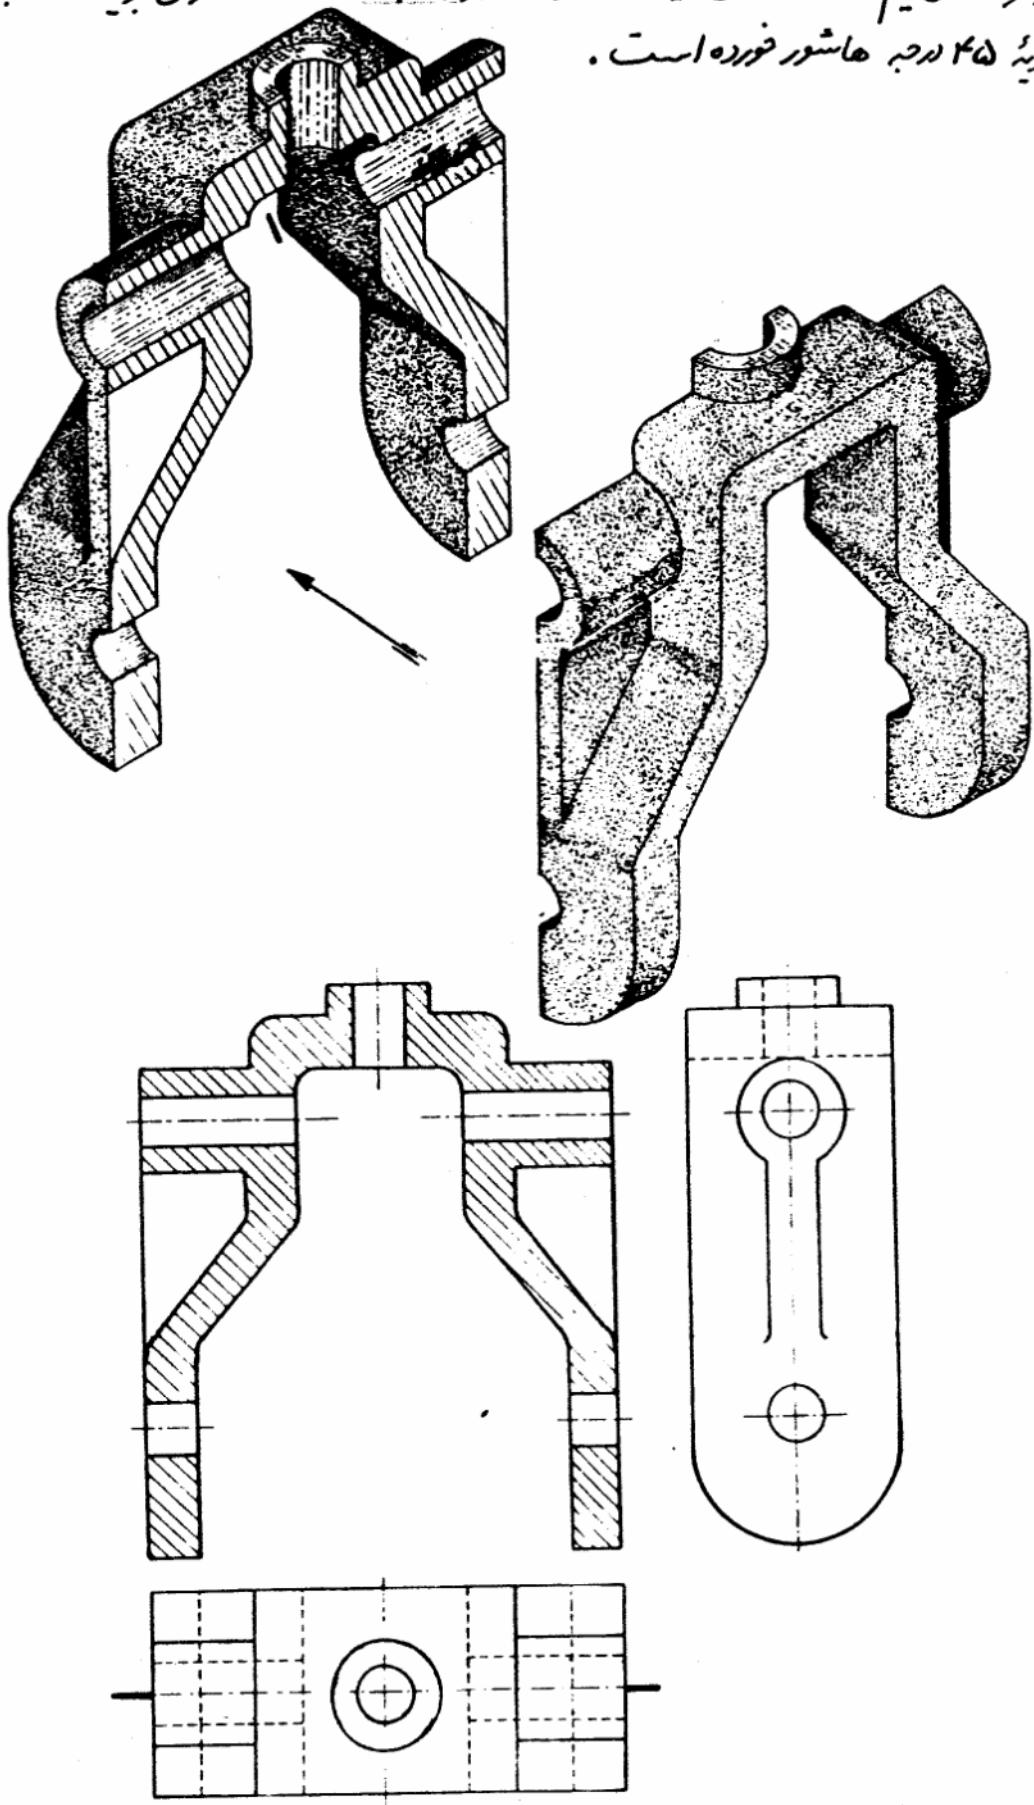

برای رسم برش تصویر قائم به شرح زیر عمل می‌نمایم: (ماست شکل صفحه قبل)

الف - محیط تصویر قائم را با خط مرئی رسم می‌کنیم.


ب - خطوط مرئی داخل تصویر قائم را صرف می‌کنیم. (به استثنای نشانهای سرمهارگی).

ج - تمام خطوط نامرئی را که در مسیر برش قرار دارند به خط مرئی تبدیل می‌کنیم.

د - نشانهای خالی بسم، و نشانهای پُر را که توسط صفحه مالمع بریده شده است مشخص می‌نمایم.




ه - نشانهای تغیر را هاشور می‌زنیم.

مثال :

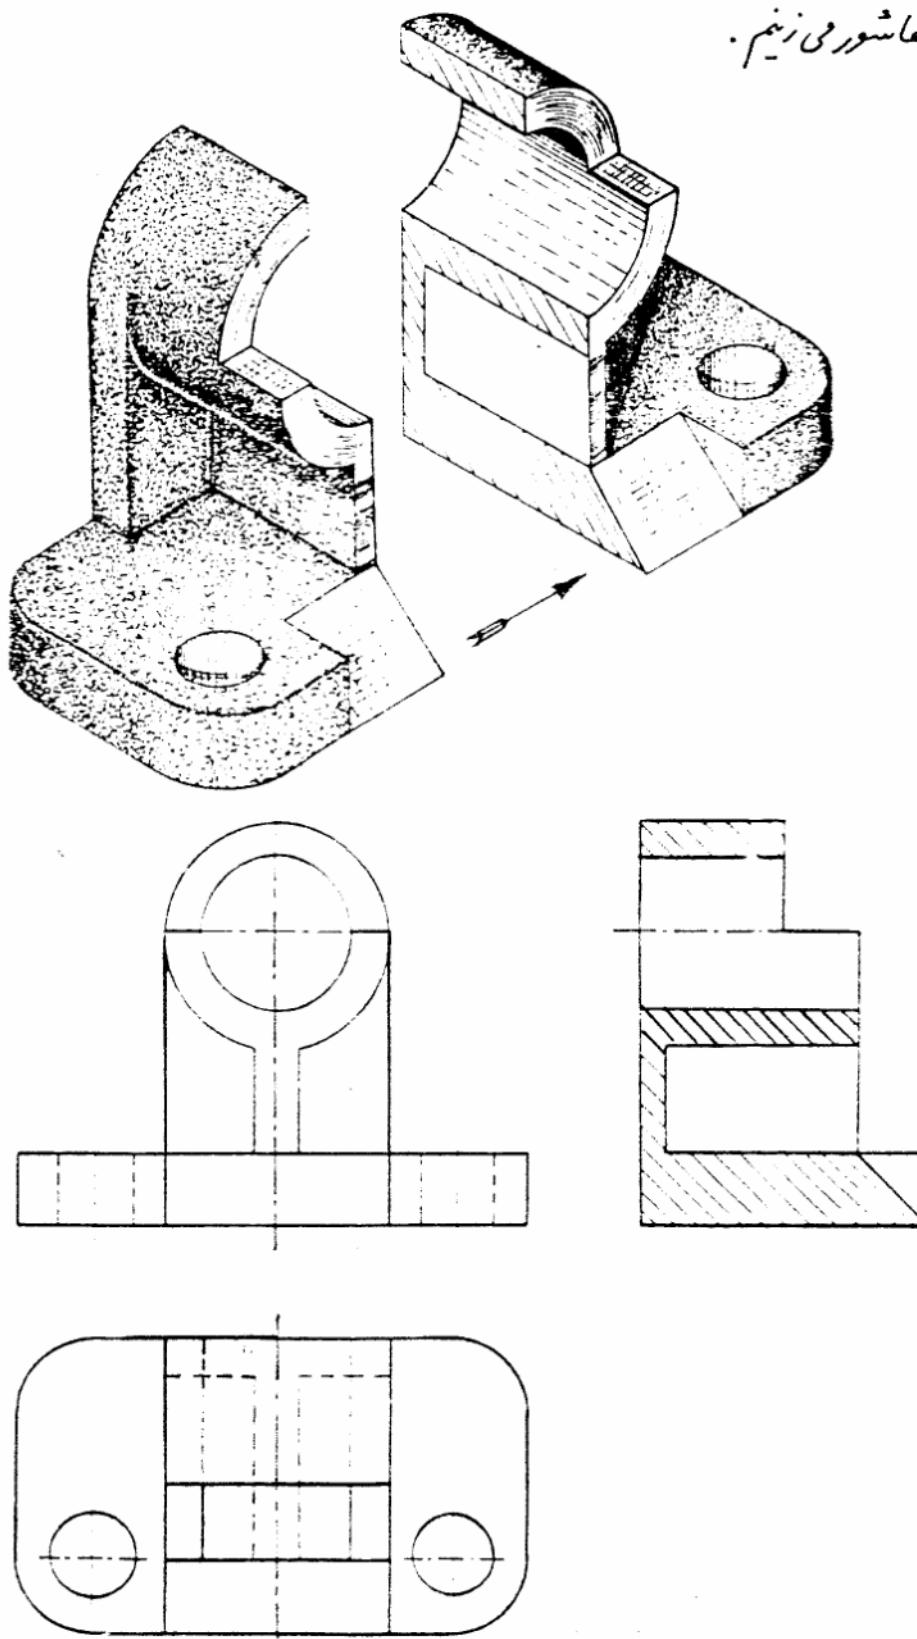

۲- رسم نیم برش: بعضی موارد در صنعت به اینکه برخوردی کنیم که با وجود داشتن محور عارض ساختمان داخل و خارج آن هر دو هم در مرور نظری باشند، در اینصورت بجای اینکه یک دفعه جسم را بصورت تصویر و دفعه دیگر به شکل برش رسم نماییم آنرا نیم برش می‌دهیم. برای این منظور با دو صفحه فرضی عمود بر جسم $\frac{1}{2}$ جسم را بر داشته باشد جسم نگاه می‌کنیم. (مزین نیم تصویر خارجی که بصورت تصویر، دیگر تصویر داخلی که بصورت برش رسم شده، خطه محور است.)

مثال:

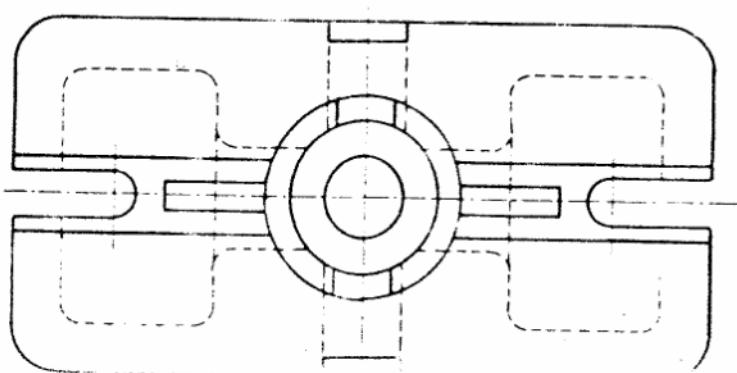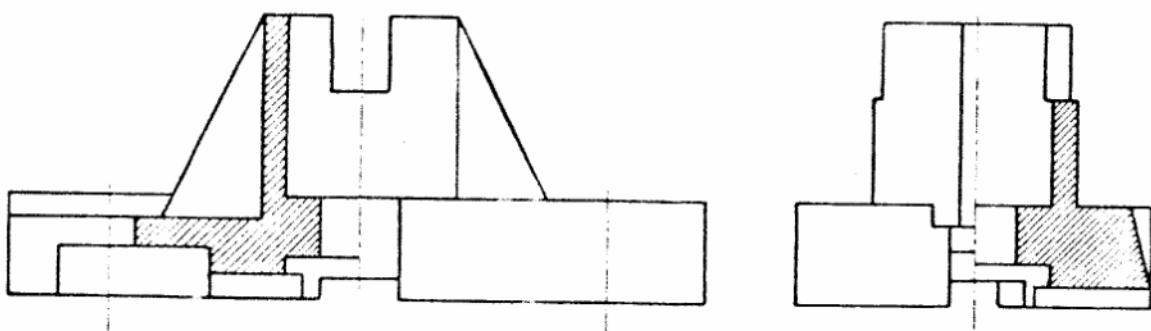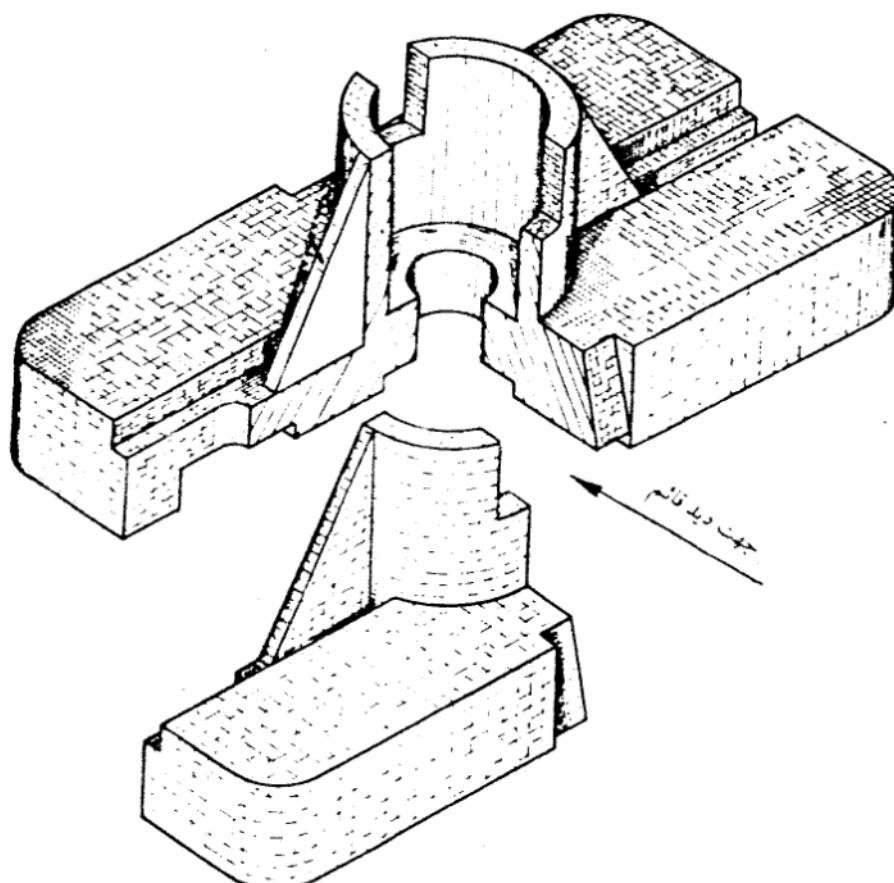

برای رسم نیم برش تصویر قائم (مانند تصویر صفحه قبل) به شرح زیر عمل فی کنیم:
الف - میله کامل تصویر قائم را با خله مرئی رسم فی نمایم. (مانند برش ساره یا متفاصل)

ب - در نیم تصویر سمت راست که بصورت نباشد، از بیرون دیده فی شود فقط خطوط مرئی را رسم فی نمایم. در نیم تصویر سمت چپ که از داخل بصورت برش دیده فی شود خطوط نامرئی واقع در صیر برش، به خط مرئی تبدیل شده و قسمت‌های توپر جسم را با خله نازک حاشر فی نمایم.

ج - مزین دو نیم تصویر دیده شده از داخل و خارج را با خله محور شخص فی کنیم.

برای رسم نیم برش تصویر جانبی عیناً مانند نیم برش تصویر قائم عمل نموده باشیم تفاوت که نیم تصویر سمت راست در تصویر جانبی بصورت برش و نیم تصویر سمت چپ بصورت نما دیده فی شود.

۳- برش اجسام غیر متفاصل :





در صنعت بعضی موارد به اجسامی برخورد فی کنیم که دارای محور تقارن نبوده و ساختمان دو نیمه، یادو از آنها با یکدیگر متفاوت فی باشند.


چنانچه قسمت داخل اینگونه اجسام بصورت برش مورد تظر باشند، لازم است جسم مربوطه را زمین تعیین شده با یک صفحه فرضی برداشته و به دو قسمت تقسیم نمایم، سپس مانند برش ساره یا متفاصل، قسمت جلو جسم را که مانع دید فی باشد کنار گذاشت و به قسمت بعدی نگاه فی کنیم و جمله‌ای توپر جسم را که توسط صفحه فرضی برداشته شده است حاشر فی نمایم.


علامت برش در اجسام غیر متفاصل خطه محور است که ابتداء از آن با خله ضغیم، و ادامه آن با خطه نازک نشان داده شده و با دو سهم که روی آن حرف بزرگ نوشته فی شود جهت دید را مشخص فی نماید. برای مثال برش غیر متفاصل A-A تصویر قائم.

در برش غیر متفاصل، مانند سیر برشها خطوط نامرئی رسم نمی‌شوند، مگر در موارد استثنائی که اگر خطوط نامرئی رسم نگردند نقشه قطعه از کاتا ساخت ناقص باشد.

مثال:

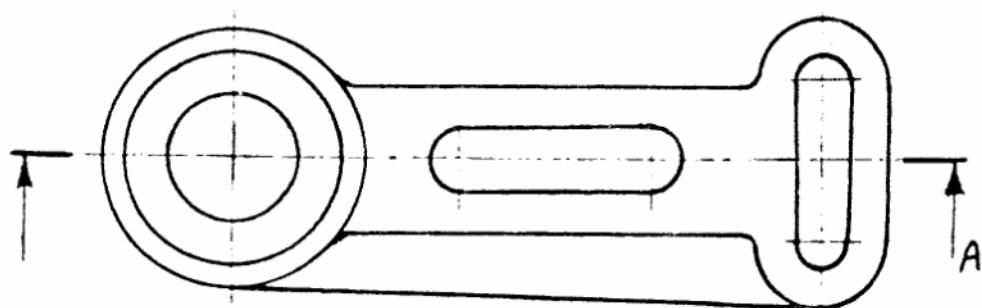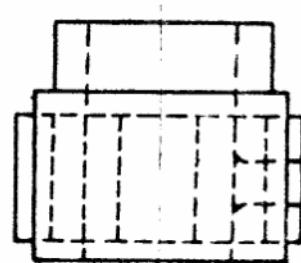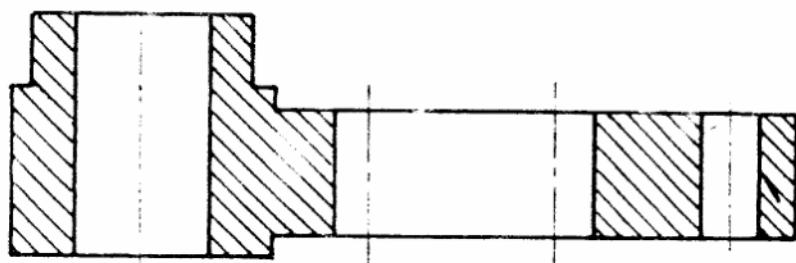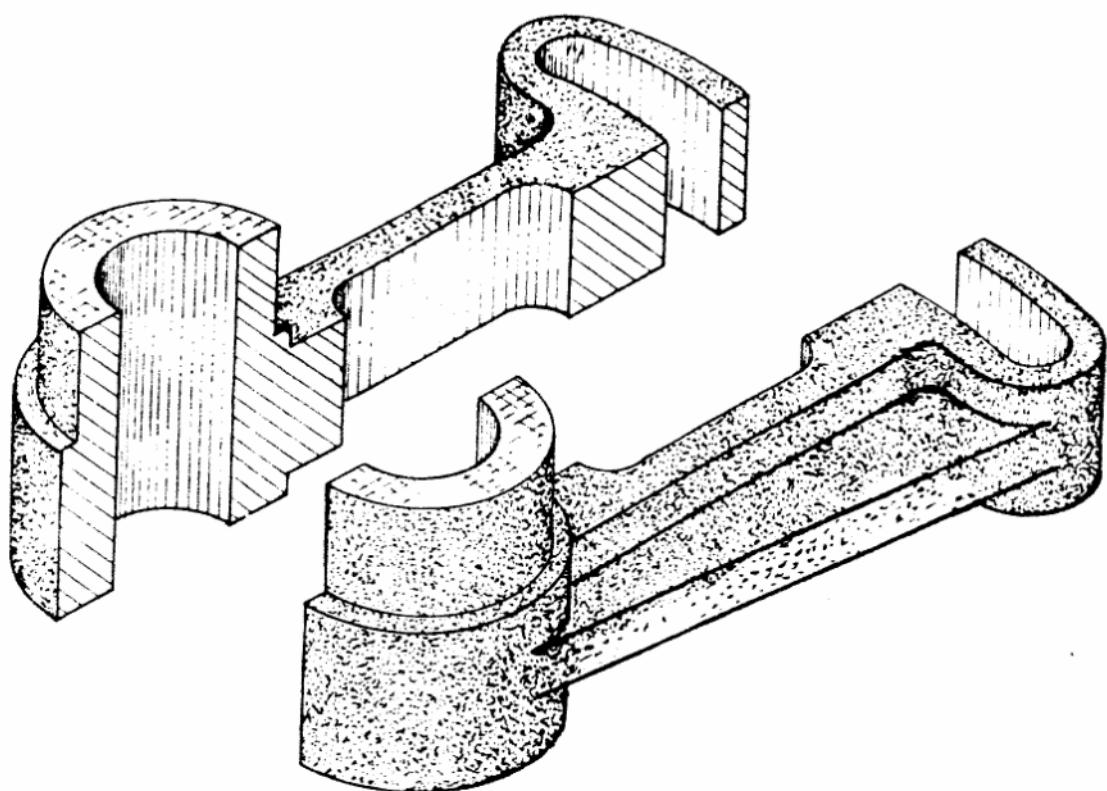

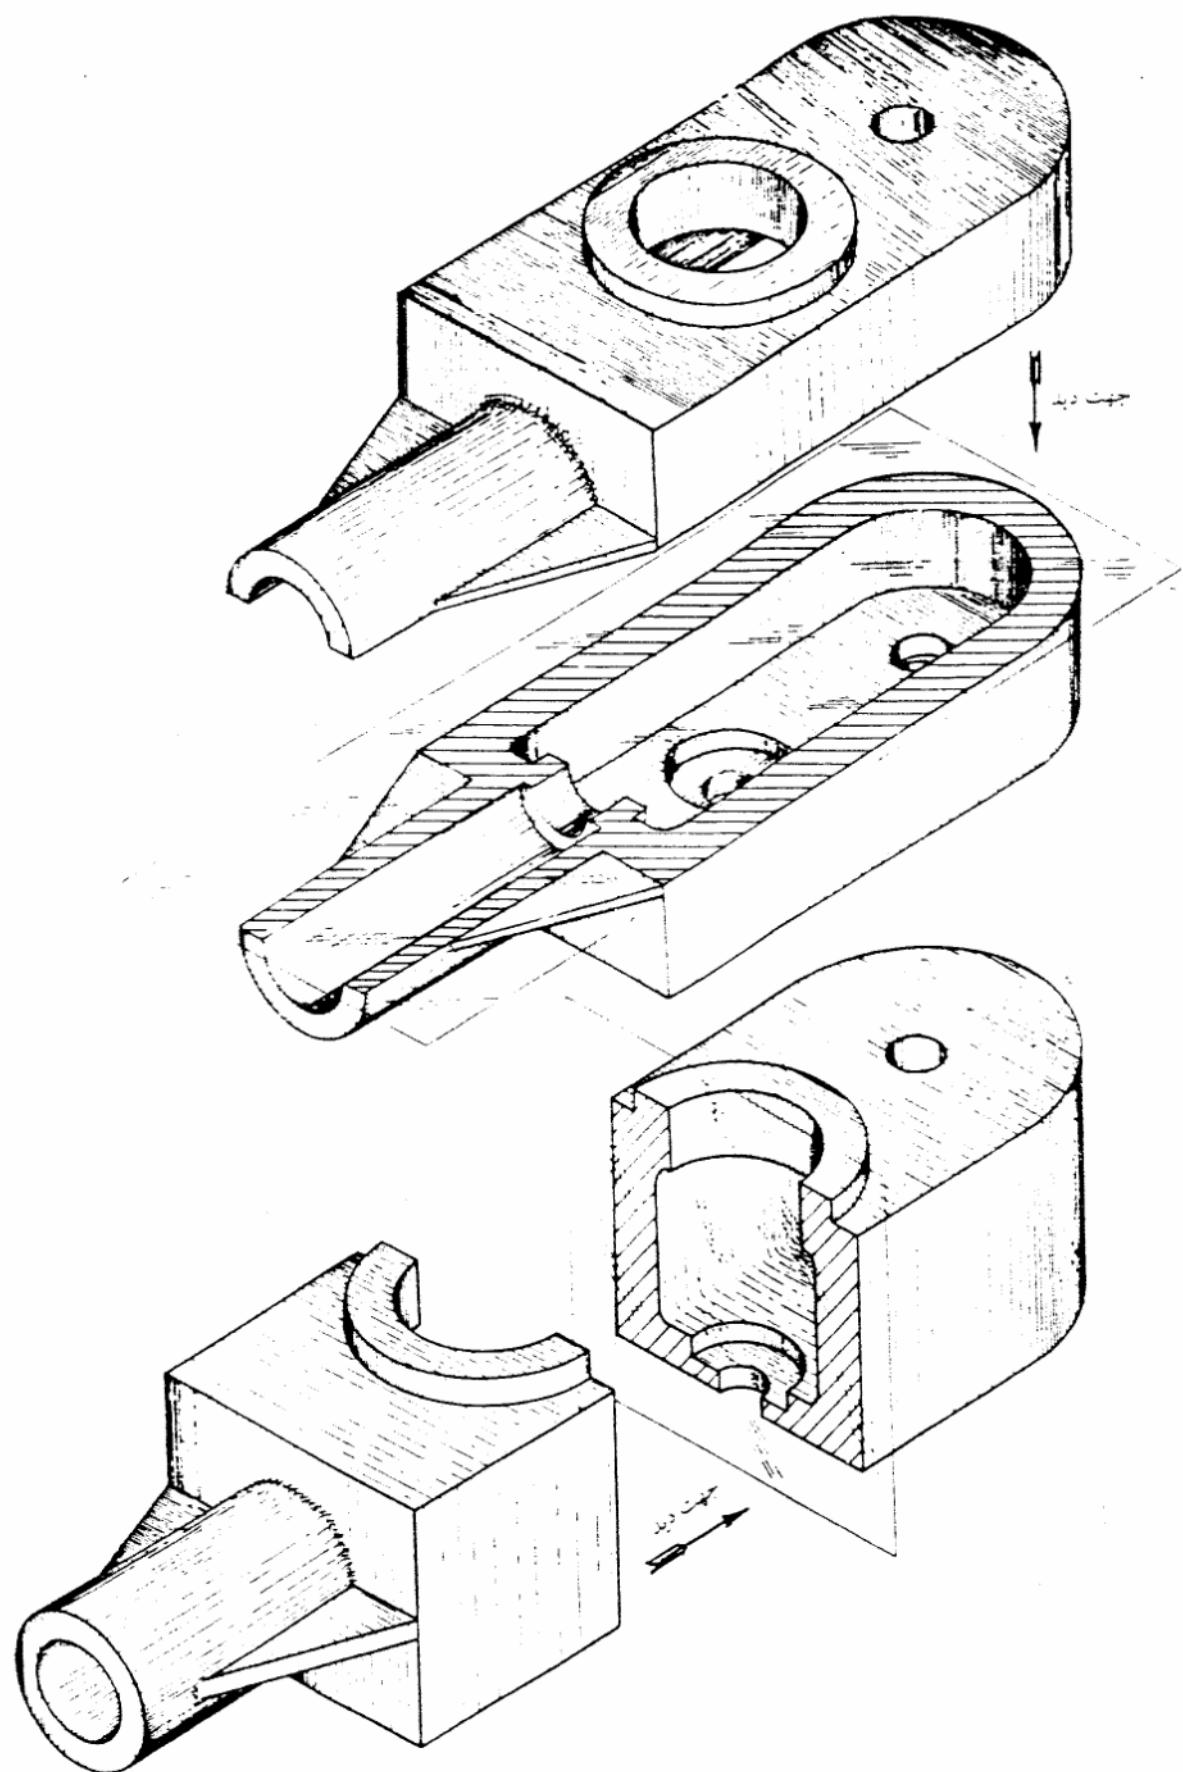

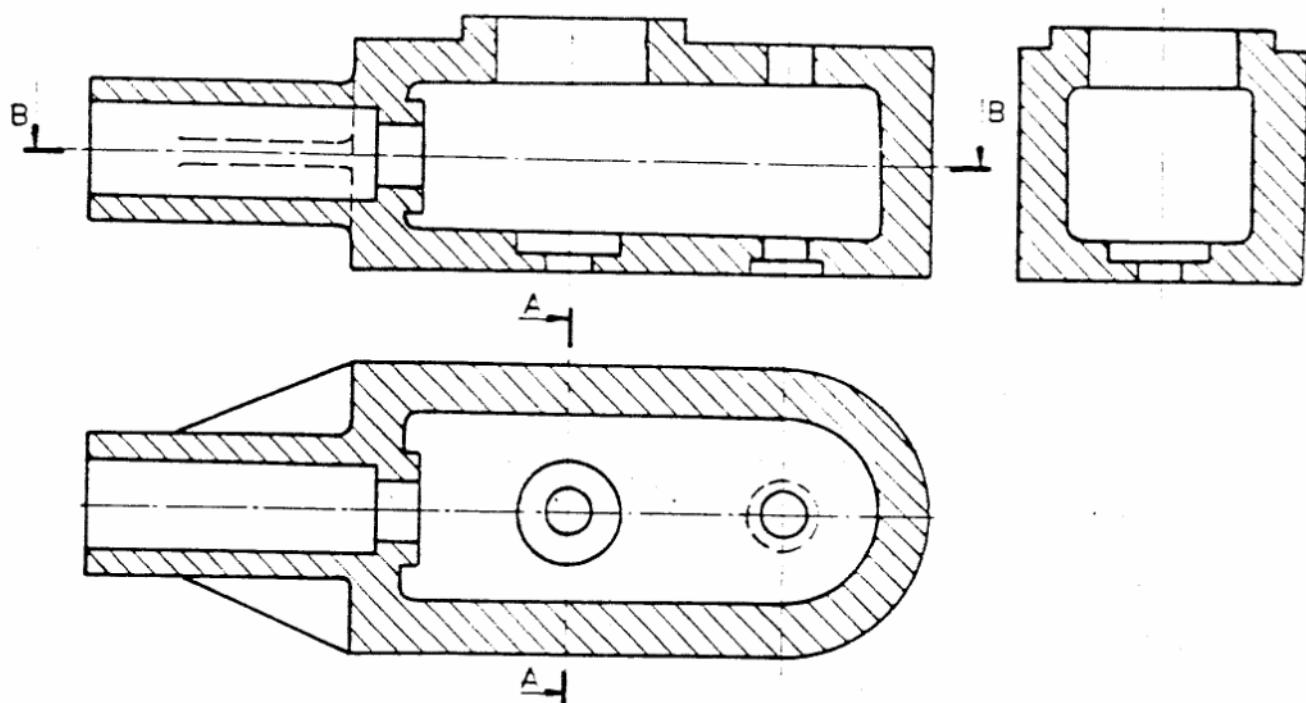

۴- برش شکسته: گاهی در صفت به این برش می‌کنیم که فضاهای خالی داخلی آن مقادیر بوده و در این تعداد یک صفحه برش قرار نمی‌گیرند، در اینصورت چنانچه بخواهیم همه قسمت‌های خالی را تا اندازه لازم است یک تصویر جسم را چنین دفعه برش داره تا تمام فضاهای خالی مربوطه مشخص گرددند. برای رفع این مشکل از برش شکسته استفاده می‌کنیم:

چون مسیر برش شکسته با چنین صفحه قاطعه عمود بر هم نشان داره می‌شود لذا علامت برش شکسته خطوطه محوری می‌باشد که ابتداء و انتهای آن خط ضمیم و بقیه آن خطوطه محور ناگزیر می‌باشند، دو سهم جهت نشان دارن جهت دید در ابتدای اولین صفحه و دیگری در انتهای آخرین صفحه برش قرار می‌گیرند و با حرف بزرگ مشخص می‌شوند.

مثال:

